



# Ръководство за работа VLT<sup>®</sup> Refrigeration Drive FC 103

355 – 800 kW, размер на корпуса E





## Съдържание

<b>1 Въведение</b>	<b>4</b>
1.1 Цел на ръководството	4
1.2 Допълнителни ресурси	4
1.3 Версия на софтуера и ръководството	4
1.4 Одобрения и сертификати	4
1.5 Унищожаване (изхвърляне)	4
<b>2 Безопасност</b>	<b>5</b>
2.1 Символи за безопасност	5
2.2 Квалифициран персонал	5
2.3 Мерки за безопасност	5
<b>3 Общ преглед на продукта</b>	<b>7</b>
3.1 Предназначение	7
3.2 Номинални мощности, тегло и размери	7
3.3 Вътрешен изглед на корпусите на E1h и E2h	8
3.4 Вътрешен изглед на корпусите на E3h и E4	9
3.5 Шкаф за управление	10
3.6 Локален контролен панел (LCP)	11
<b>4 Механично инсталиране</b>	<b>13</b>
4.1 Доставени елементи	13
4.2 Необходими инструменти	13
4.3 Съхраняване	13
4.4 Работна среда	14
4.5 Изисквания към инсталацията и охлаждането	15
4.6 Повдигане на устройството	16
4.7 Механично инсталиране на E1h/E2h	16
4.8 Механично инсталиране на E3h/E4	18
<b>5 Инсталиране на електрическата част</b>	<b>22</b>
5.1 Инструкции за безопасност	22
5.2 Инсталиране в съответствие с EMC	22
5.3 Схема на проводниците	25
5.4 Свързване на мотора	26
5.5 Свързване на захранващото напрежение	28
5.6 Свързване към земя	30
5.7 Размери на клеми	32
5.8 Управляваща верига	42
5.9 Списък с проверки преди стартиране	48

<b>6 Пускане в действие</b>	50
6.1 Инструкции за безопасност	50
6.2 Прилагане на захранване	50
6.3 Меню на LCP	51
6.4 Програмиране на преобразувателя	52
6.5 Тестване преди стартиране на системата	56
6.6 Стартиране на системата	57
6.7 Настройки на параметри	57
<b>7 Примери за конфигурация на проводниците</b>	59
7.1 Свързване на управление на скоростта в отворена верига	59
7.2 Свързване за пускане/спиране	61
7.3 Свързване за външно нулиране на аларма	62
7.4 Свързване за термистор на мотора	63
7.5 Свързване за регенерация	63
<b>8 Поддръжка, диагностика и отстраняване на неизправности</b>	64
8.1 Поддръжка и обслужване	64
8.2 Панел за достъп до радиатора	64
8.3 Съобщения за състояние	65
8.4 Видове предупреждения и аларми	68
8.5 Списък с предупреждения и аларми	69
8.6 Отстраняване на неизправности	80
<b>9 Спецификации</b>	84
9.1 Електротехнически данни	84
9.2 Мрежово захранване	88
9.3 Изходна мощност на мотора и данни на мотора	88
9.4 Условия на околната среда	88
9.5 Спецификации на кабела	89
9.6 Контролен вход/изход и данни за управление	89
9.7 Предпазители	93
9.8 Размери на корпуса	94
9.9 Въздушен поток около корпуса	110
9.10 Номинален въртящ момент на крепежните елементи	111
<b>10 Приложение</b>	112
10.1 Съкращения и конвенции	112
10.2 Международни/северноамерикански настройки по подразбиране на параметрите	113
10.3 Структура на менюто на параметрите	113

**Индекс**

118

## 1 Въведение

### 1.1 Цел на ръководството

Настоящото ръководство за работа предоставя информация за безопасен монтаж и пускане в действие преобразуватели VLT® с корпуси с размер E (E1h, E2h, E3h и E4h).

Ръководството за работа е предназначено за използване от квалифициран персонал. За да използвате устройството безопасно и професионално, прочетете и следвайте ръководството за работа. Обърнете специално внимание на инструкциите за безопасност и общите предупреждения. Винаги дръжте ръководството за работа в близост до преобразувателя.

VLT® е регистрирана търговска марка.

### 1.2 Допълнителни ресурси

Налични са други ресурси, които ще ви помогнат да разберете разширените функции и програмирането на преобразувателя E1h–E4h.

- *Ръководството за програмиране* на VLT® Refrigeration Drive FC 103 предоставя подробни описания на работата с параметрите, както и примери на приложение.
- *Наръчникът по проектиране* на VLT® HVAC Drive FC 102, 90 – 1200 kW осигурява детайлно описание на способностите и функционалността за проектиране на системи за управление на мотори за приложения за охлаждане.
- *Ръководството за работа на Safe Torque Off* предоставя подробни спецификации, изисквания и инструкции за монтаж за функцията Safe Torque Off.

Допълнителни публикации и ръководства са на разположение от Danfoss. Вижте [drives.danfoss.com/knowledge-center/technical-documentation/](http://drives.danfoss.com/knowledge-center/technical-documentation/) за списъци.

### 1.3 Версия на софтуера и ръководството

Това ръководство се преглежда и актуализира редовно. Всички предложения за подобрения са добре дошли. Таблица 1.1 показва версията на ръководството и съответната версия на софтуера.

Версия на ръководството	Забележки	Софтуерна версия
MG16P1xx	Първо издание	1.51

Таблица 1.1 Версия на софтуера и ръководството

### 1.4 Одобрения и сертификати



Таблица 1.2 Одобрения и сертификати

Налични са и други одобрения и сертификати. Свържете се с местния офис или партньор на Danfoss. Преобразувателите с напрежение T7 (525 – 690 V) са сертифицирани по UL само за 525 – 600 V.

Преобразувателят отговаря на изискванията за задържане на термална памет на UL 61800-5-1. За повече информация вижте раздела *Защита от топлинно претоварване на мотора в наръчника по проектиране* за конкретния продукт.

#### **ЗАБЕЛЕЖКА**


#### **НАЛОЖЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИЗХОДНАТА ЧЕСТОТА**

От софтуерна версия 1.10 изходната честота от честотния преобразувател е ограничена до 590 Hz в съответствие с наредбите за контрол на износа.

#### 1.4.1 Съответствие с ADN

За съответствие с Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN) вижте *Монтиране съгласно ADN в Наръчник по проектиране*.

### 1.5 Унищожаване (изхвърляне)

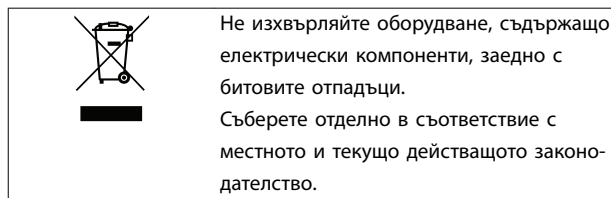

## 2 Безопасност

### 2.1 Символи за безопасност

В това ръководство са използвани следните символи:

#### **▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Показва потенциално опасна ситуация, която може да причини смърт или сериозни наранявания.

#### **▲ВНИМАНИЕ**

Показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до леки или средни наранявания. Може да се използва също за предупреждение срещу небезопасни практики.

#### **ЗАБЕЛЕЖКА**

Показва важна информация, включително ситуации, които може да доведат до повреда на оборудване или имущество.

### 2.2 Квалифициран персонал

Изискват се правилно и надеждно транспортиране, съхранение, монтаж, експлоатация и поддръжка за безпроблемна и безопасна експлоатация на задвижването. Само на квалифициран персонал е разрешено да монтира или работи с това оборудване.

Квалифициран персонал се определя като обучен персонал, който е упълномощен да монтира, пуска в действие и поддържа оборудване, системи и вериги съгласно съответните законови и подзаконови актове. Освен това служителите трябва да са запознати с инструкциите и мерките за безопасност, описани в настоящото ръководство.

### 2.3 Мерки за безопасност

#### **▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

##### ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ

Задвижванията съдържат източници на високо напрежение при свързването им към входно захранващо напрежение, постояннотоково захранване, разпределение на товара или постоянни мотори. Ако монтажът, стартирането и поддръжката на преобразувателя не бъдат извършени от квалифициран персонал, има опасност от смърт или сериозно нараняване.

- Монтажът, стартирането и поддръжката следва да се извършват само от квалифициран персонал.

#### **▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

##### НЕЖЕЛАН ПУСК

Когато задвижването е свързано към захранващо напрежение, постояннотоково захранване или разпределение на товара, електродвигателят може да се стартира във всеки един момент. Нежелан пуск по време на програмиране, обслужване или ремонтна работа може да доведе до смърт, сериозни наранявания или повреди на собствеността. Електродвигателят може да се стартира чрез външен превключвател, команда на полева шина, входен сигнал на задание от LCP или LOP, дистанционно с помощта на Софтуер за настройка MCT 10 или след премахване на състояние на неизправност.

За да предотвратите неволно пускане на електродвигателя:

- Натиснете [Off/Reset] (Изкл./Нулиране) на LCP, преди да програмирате параметри.
- Изключете преобразувателя от захранващата мрежа.
- Свържете всички кабели и сглобете напълно преобразувателя, мотора и цялото задвижвано оборудване, преди да свържете преобразувателя към захранващо напрежение, постояннотоково захранване или разпределение на товара.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****ВРЕМЕ ЗА РАЗРЕЖДАНЕ**

Преобразувателят съдържа кондензаторни батерии, които могат да останат заредени дори когато той не е свързан към захранващата мрежа. Може да има високо напрежение дори когато предупредителните светодиоди не светят. Извършването на сервизна или ремонтна дейност, без да се изчака 40 минути след изключване на захранването, може да доведе до смърт или сериозни наранявания.

- Спрете мотора.
- Прекъснете захранващото напрежение и отдалечените захранвания с кондензаторна батерия, включително резервни батерии, UPS и връзки на кондензаторни батерии към други преобразуватели.
- Разединете или блокирайте мотора.
- Изчакайте 40 минути, докато кондензаторите не се разреждат напълно.
- Преди извършване на сервизни или ремонтни работи използвайте подходящо устройство за измерване на напрежението, за да се уверите, че кондензаторите са разреждени напълно.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****ОПАСНОСТ ОТ ТОК НА УТЕЧКА**

Токът на утечка превишава 3,5 mA. Неуспешното заземяване на задвижването може да доведе до сериозно нараняване или смърт.

- Осигурете правилното заземяване на оборудването от сертифициран електротехник.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****ОПАСНОСТ ОТ ОБОРУДВАНЕТО**

Контактът с въртящите се валове и електрическото оборудване може да доведе до смърт или сериозни наранявания.

- Задължително е монтажът, стартирането и поддръжката да се извършват само от квалифициран персонал.
- Уверете се, че работните дейности, свързани с електричество, отговарят на националните и местни общоприети правила за работа с електричество.
- Следвайте процедурите в този наръчник.

**⚠ ВНИМАНИЕ****ГОРЕЩИ ПОВЪРХНОСТИ**

Преобразувателят съдържа метални компоненти, които остават силно нагрети дори след изключване на захранването на преобразувателя. Игнорирането на предупредителният символ за висока температура (жълт триъгълник) на преобразувателя може да доведе до тежки изгаряния.

- Имайте предвид, че някои вътрешни компоненти, като например събирателните шини, може да са изключително горещи дори след изключване на захранването на преобразувателя.
- Външните зони, маркирани със символа за висока температура (жълт триъгълник), са силно нагорещени по време на работа и незабавно след изключването на захранването на преобразувателя.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****ОПАСНОСТ ОТ ВЪТРЕШНА НЕИЗПРАВНОСТ**

При определени условия е възможно да възникне вътрешна неизправност, която да доведе до експлозия на даден компонент. Корпусът трябва да е винаги затворен и правилно обезопасен или в противен случай може да възникне смърт или сериозно нараняване.

- Не експлоатирайте преобразувателя, докато вратата му е отворена или има свалени панели.
- Уверете се, че корпусът е правилно затворен и обезопасен по време на експлоатация.

**ЗАБЕЛЕЖКА****Защитна опция мрежов щит**

За корпусите с рейтинг на защита IP21/IP 54 (тип 1/тип 12) се предлага опция мрежов щит. Мрежовият щит представлява капак Lexan, който се монтира във вътрешността на корпуса, за да предотврати неволното докосване на клемите, и е в съответствие с BGV A2, VBG 4.



## 3 Общ преглед на продукта

### 3.1 Предназначение

Преобразувателят представлява електронен контролер за мотори, който преобразува входното АС захранване в променливо изходно АС захранване. Честотата и напрежението на изхода се регулират, за да контролират скоростта или въртящия момент на електродвигателя. Преобразувателят е предназначен за:

- регулиране на скоростта на мотора в отговор на обратна връзка от системата или на отдалечени команди от външни контролери
- наблюдение на състоянието на системата и мотора
- защита срещу претоварване на мотора.

Преобразувателят е разрешен за употреба промишлени и търговски среди в съответствие с местните закони и стандарти. В зависимост от конфигурацията преобразувателят може да се използва в самостоятелни приложения или като част от по-голяма система или инсталация.

### **ЗАБЕЛЕЖКА**

В жилищна среда този продукт може да причини радиосмущения, като в този случай може да се изискват допълнителни мерки за намаляването им.

#### Предвидима злоупотреба

Не използвайте преобразувателя за приложения, които не са съвместими с определените работни условия и среди. Осигурете съответствие с условията, посочени в *глава 9 Спецификации*.

### 3.2 Номинални мощности, тегло и размери


Таблица 3.1 показва размерите за стандартните конфигурации. За размерите на опционалните конфигурации вижте *глава 9 Спецификации*.

Размер на корпуса	E1h	E2h	E3h	E4h
Номинална мощност при 380 – 480 V [kW (к.с.)]	355–450 (500–600)	500–560 (650–750)	355–450 (500–600)	500–560 (650–750)
Номинална мощност при 525 – 690 V [kW (к.с.)]	450–630 (450–650)	710–800 (750–950)	450–630 (450–650)	710–800 (750–950)
Рейтинг на защита на корпуса	IP21/тип 1 IP54/тип 12	IP21/тип 1 IP54/тип 12	IP20/ Шаси	IP 20/ Шаси
<b>Размери на устройството</b>				
Височина [mm (in)]	2043 (80,4)	2043 (80,4)	1578 (62,1)	1578 (62,1)
Ширина [mm (in)]	602 (23,7)	698 (27,5)	506 (19,9)	604 (23,89)
Дълбочина [mm (in)]	513 (20,2)	513 (20,2)	482 (19,0)	482 (19,0)
Тегло [kg (lb)]	295 (650)	318 (700)	272 (600)	295 (650)
<b>Размери при транспортиране</b>				
Височина [mm (in)]	768 (30,2)	768 (30,2)	746 (29,4)	746 (29,4)
Ширина [mm (in)]	2191 (86,3)	2191 (86,3)	1759 (69,3)	1759 (69,3)
Дълбочина [mm (in)]	870 (34,3)	870 (34,3)	794 (31,3)	794 (31,3)
Тегло [kg (lb)]	–	–	–	–

Таблица 3.1 Номинална мощност и размери на корпуса

## 3.3 Вътрешен изглед на корпусите на E1h и E2h


3

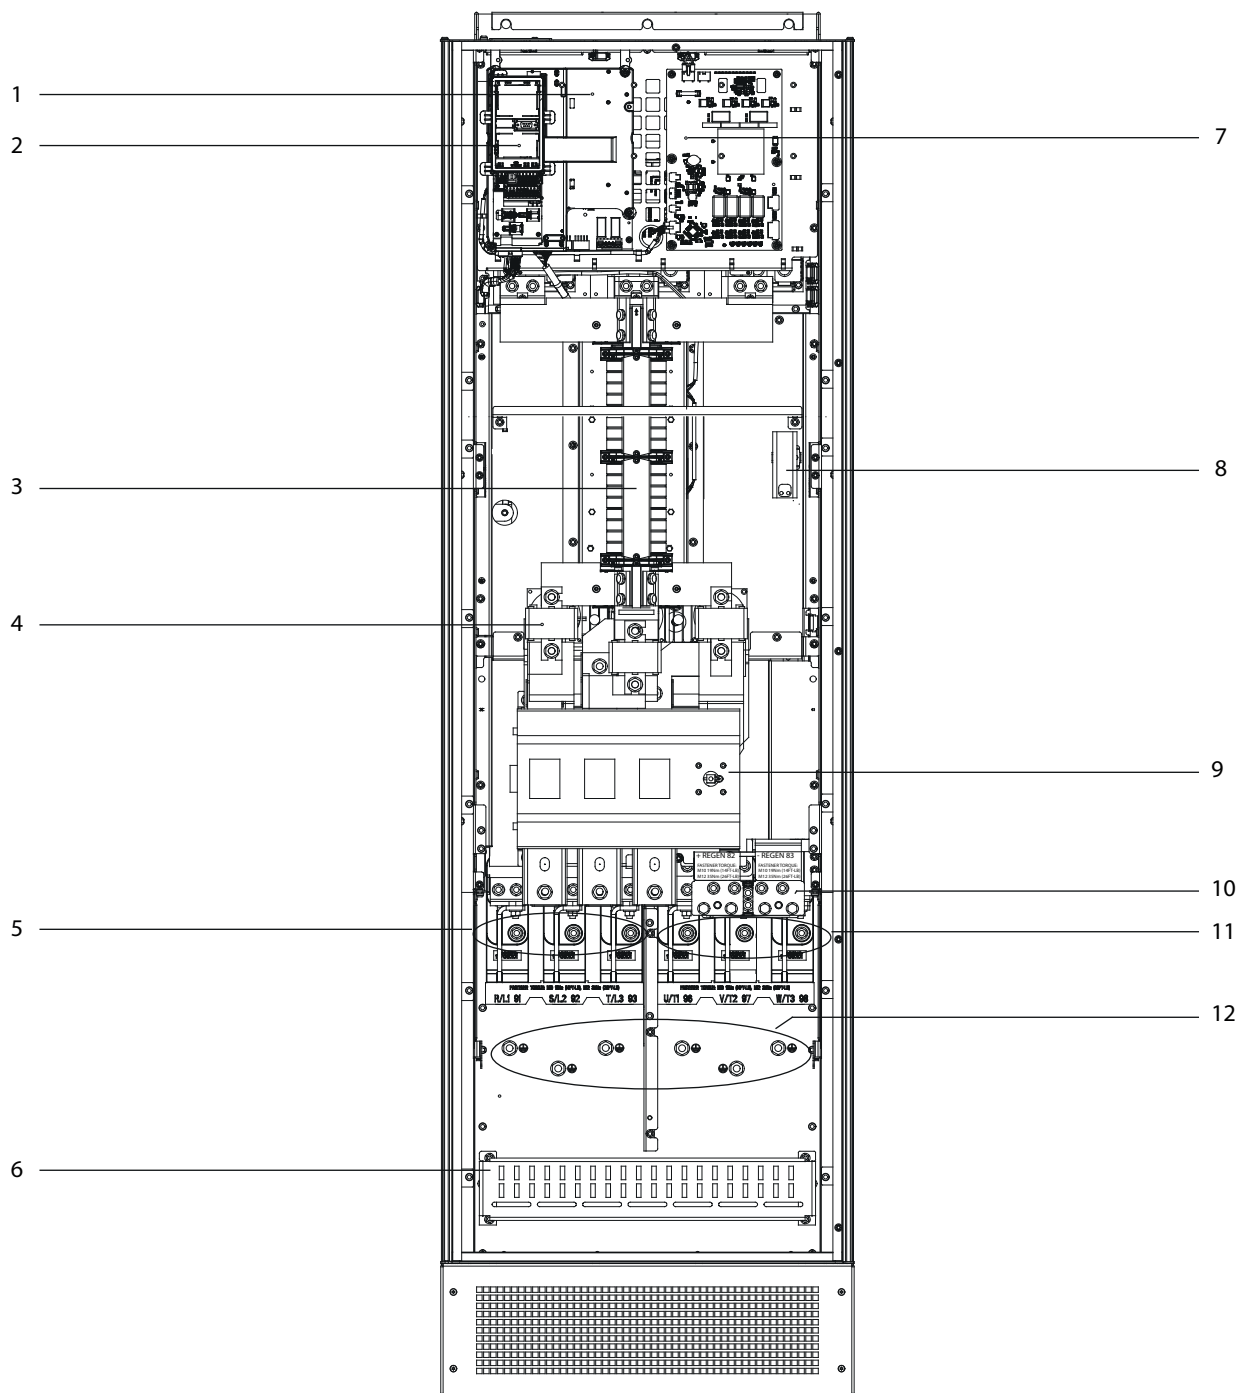

1	Шкаф за управление (вижте <i>Илюстрация 3.3</i> )	7	Захранваща платка на вентилатора
2	Легло на локалния контролен панел (LCP)	8	Отоплителен уред (опция)
3	RFI филтър (опция)	9	Разединител на захранващата мрежа (опция)
4	Мрежови предпазители (задължителни за съответствие с UL, в останалите случаи – опционални)	10	Клеми за спирачка/регенерация (опция)
5	Клеми за захранващата мрежа	11	Клеми на мотора
6	Терминирание на RFI екран	12	Заземителни клеми

Илюстрация 3.1 Вътрешен изглед на корпус E1h (корпус E2h е сходен)

### 3.4 Вътрешен изглед на корпусите на E3h и E4

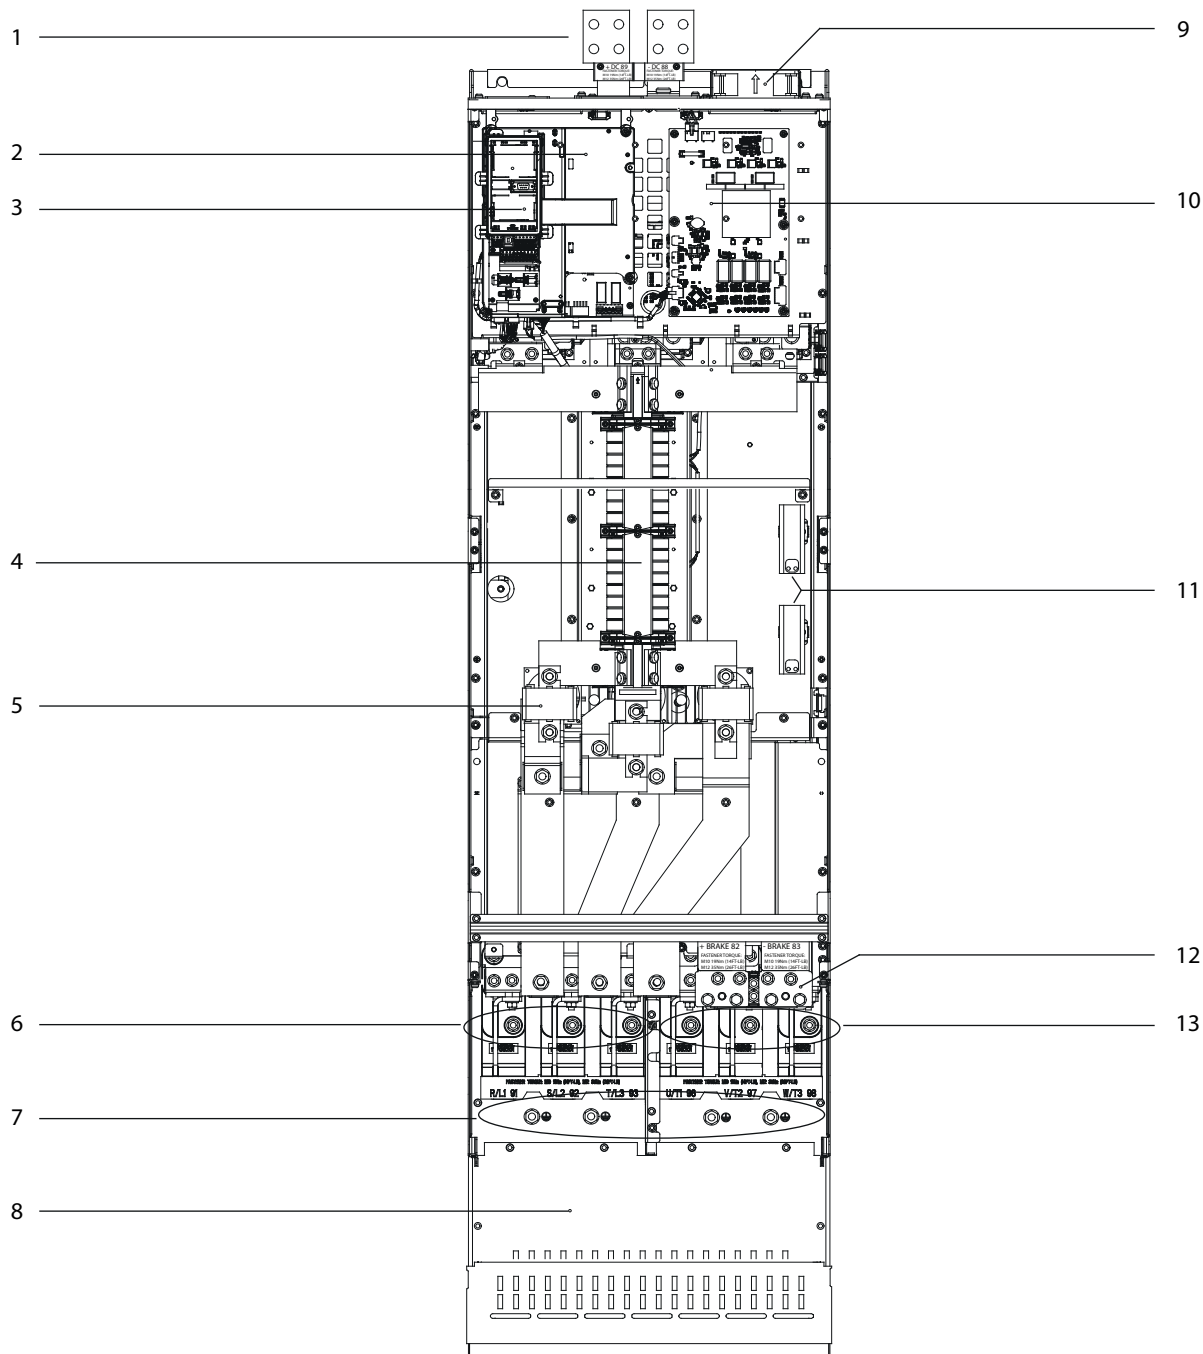

1308F211.11


3

1	Клеми за регенериране/разпределяне на товара (опция)	8	Терминирание на RFI екран (стандартно, когато е поръчан RFI филтър, в останалите случаи е опционално)
2	Шкаф за управление (вижте <i>Илюстрация 3.3</i> )	9	Вентилатори (служат за охлаждане на предната секция на корпуса)
3	Легло на локалния контролен панел (LCP)	10	Захранваща платка на вентилатора
4	RFI филтър (опция)	11	Отоплителен уред (опция)
5	Мрежови предпазители (опция)	12	Клеми за спирачка (опция)
6	Клеми за захранващата мрежа	13	Клеми на мотора
7	Заземителни клеми	-	-

Илюстрация 3.2 Вътрешен изглед на корпус E3h (корпус E4h е сходен)

## 3.5 Шкаф за управление


3

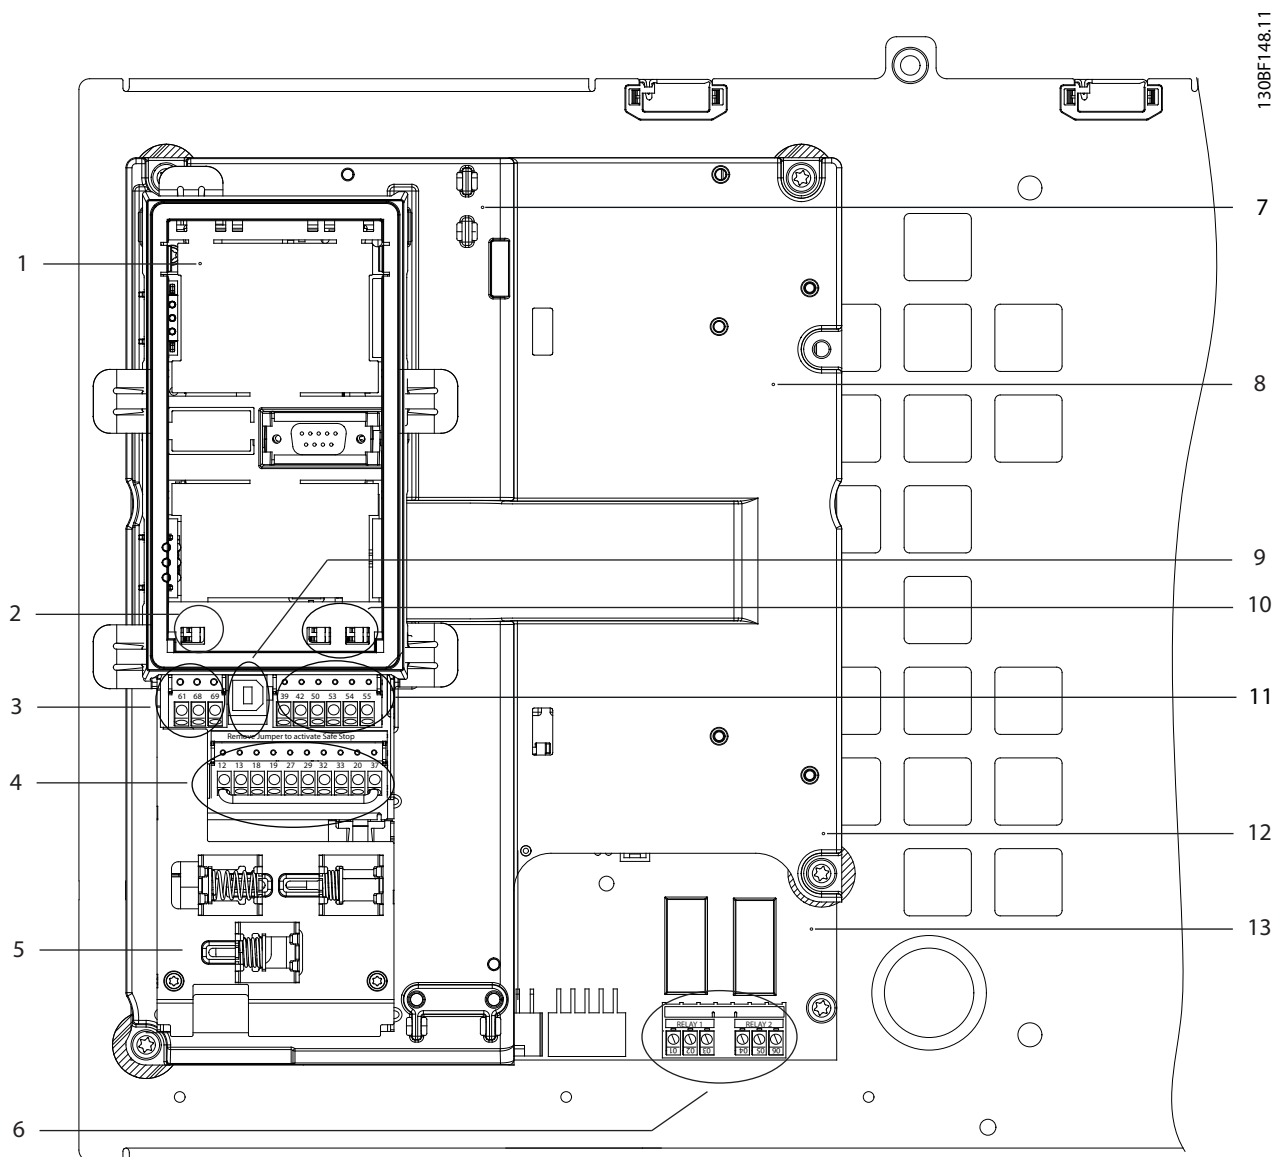

1	Легло на LCP (LCP не е показан)	8	Модул за управление
2	Превключвател на комуникация (вижте глава 5.8.5 Конфигуриране на RS485 серийна комуникация)	9	USB порт
3	Клеми за серийна комуникация (вижте Таблица 5.1)	10	Превключватели на аналогови входове A53/A54 (вижте глава 5.8.10 Избор на входния сигнал за ток/напрежение)
4	Клеми за цифров вход/изход (вижте Таблица 5.2)	11	Клеми за аналогов вход/изход (вижте Таблица 5.3)
5	Кабелни/EMC скоби	12	Клеми на спирачния резистор, 104 – 106 (на захранващата платка под шкафа за управление)
6	Реле 1 и реле 2 (вижте Илюстрация 5.19)	13	Захранваща платка (под шкафа за управление)
7	Платка за управление (под LCP и клемите на управлението)	-	-

Илюстрация 3.3 Изглед на шкафа за управление

### 3.6 Локален контролен панел (LCP)

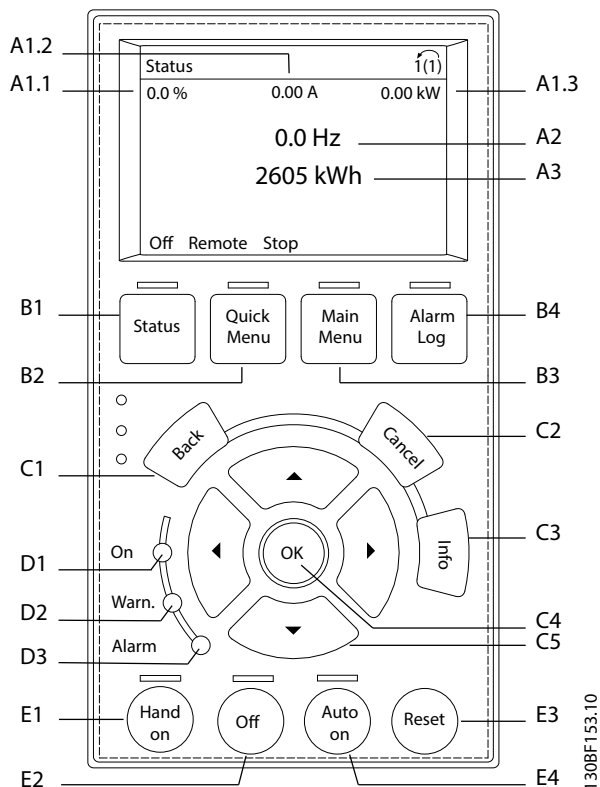

Илюстрация 3.4 Графика на локален контролен панел (LCP)

#### А. Област на дисплея

Всяко показание на дисплея има параметър, свързан с него. Вижте Таблица 3.2. Информацията, показана на LCP, може да бъде персонализирана за конкретни приложения. Вижте глава 6.3.1.2 Q1 *Моето лично меню*.

Означение	Номер на параметър	Настройка по подразбиране
A1.1	0-20	Еталон [%]
A1.2	0-21	Ток на мотора [A]
A1.3	0-22	Мощност [kW]
A2	0-23	Честота [Hz]
A3	0-24	Електромер

Таблица 3.2 Област на дисплея на LCP

#### В. Бутони за менюто

Бутоните на менюто служат за достъп до менюто за настройване на параметри, превключване на режими на показване на състоянието при нормална работа и преглед на данните от запис на неизправностите.

Означение	Бутон	Функция
B1	Status (Състояние)	Показва информация за работата.
B2	Quick Menu (Бързо меню)	Осигурява достъп до параметри за инструкции за първоначална настройка. Освен това предоставя подробна информация за стъпките на приложение. Вижте глава 6.3.1.1 <i>Режим на бързо меню</i> .
B3	Main Menu (Главно меню)	Позволява достъп до всички параметри. Вижте глава 6.3.1.8 <i>Режим главно меню</i> .
B4	Alarm Log (Регистър на алармите)	Показва списък с текущите предупреждения и последните 10 аларми.

Таблица 3.3 Бутони за менюто на LCP

**С. Бутони за навигация**

Бутоните за навигация се използват за програмиране на функции и придвижване на курсора на дисплея.

Бутоните за навигация предлагат също управление на скоростта при локална (ръчна) експлоатация. Яркостта на дисплея може да се регулира чрез натискане на [Status] (Състояние) и бутоните [▲]/[▼].

Означене	Бутон	Функция
C1	Back (Назад)	Връща към предишната стъпка или списък в структурата на менюто.
C2	Cancel (Отказ)	Отменя последната промяна или команда, ако режимът на дисплея не е променен.
C3	Info (Информация)	Извежда дефиниция на показаната функция.
C4	OK	Предоставя достъп до група параметри или разрешава дадена опция.
C5	▲ ▼ ◀ ▶	Придвижва между елементите в менюто.

Таблица 3.4 Бутони за навигация на LCP

**D. Индикаторни лампички**

Индикаторните лампички служат за указване на състоянието на преобразувателя и предоставят визуално известие за предупреждения или състояния на неизправност.

Означене	Индикатор	Индикаторна лампичка	Функция
D1	On	Зелено	Активира се, когато преобразувателят получава захранване от мрежово напрежение или от 24 V външно захранване.
D2	Warn.	Жълто	Активира се при наличие на предупреждение. На дисплея се извежда текст, указващ проблема.
D3	Alarm	Червено	Активира се при възникване на състояние на неизправност. На дисплея се извежда текст, указващ проблема.

Таблица 3.5 Индикаторни лампички на LCP

**Е. Бутони за експлоатация и нулиране**

Бутоните за експлоатация се намират в долния край на локалния контролен панел.

Означене	Бутон	Функция
E1	[Hand On] (Вкл. на ръчно управление)	Стартира преобразувателя в режим на локално управление. Външен сигнал за спиране от вход за управление или серийна комуникация отменят локалното управление [Hand On] (Вкл. на ръчно управление).
E2	Off (Изкл.)	Спира мотора, но не прекъсва захранването към преобразувателя.
E3	Auto on (Вкл. на автоматично управление)	Активира режима за отдалечено управление на системата, за да може да отговаря на външна команда за стартиране чрез клемите на управлението или серийна комуникация.
E4	Reset (Нулиране)	Ръчно нулира преобразувателя след отстраняване на неизправност.


Таблица 3.6 Бутони за експлоатация и нулиране на LCP

## 4 Механично инсталиране

### 4.1 Доставени елементи

Доставените елементи могат да варират в зависимост от конфигурацията на продукта.

- Уверете се, че доставените елементи и информацията на табелката съответстват на потвърждението на поръчката.
- Направете визуална проверка за повреди на опаковката и преобразувателя, причинени от неправилно боравене по време на транспортирането. Всякакви искове за повреди отправяйте към превозвача. Запазете повредените части за изясняване.

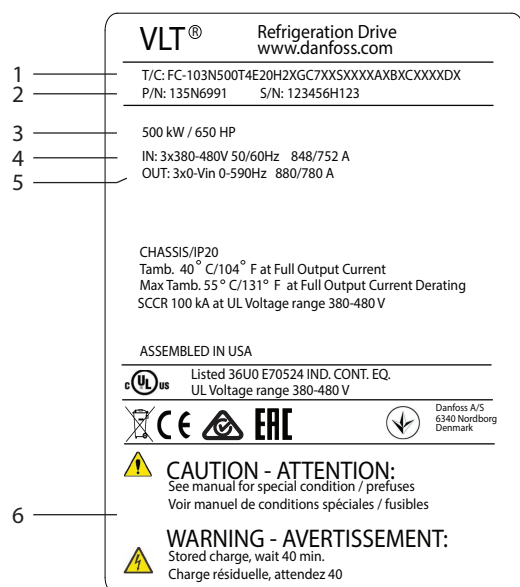

130BF733.10

1	Типов код
2	Кодов номер
3	Номинална мощност
4	Входно напрежение, честота и ток (при ниско/високо напрежение)
5	Изходно напрежение, честота и ток (при ниско/високо напрежение)
6	Време за разреждане

Илюстрация 4.1 Табелка на продукта за корпуса на E4h (пример)

### ЗАБЕЛЕЖКА

Отстраняването на табелката от преобразувателя може да доведе до анулиране на гаранцията.

### 4.2 Необходими инструменти

#### Получаване/разтоварване

- Грета с I-образен профил и куки, разчетени за повдигане на теглото на преобразувателя. Вижте глава 3.2 Номинални мощности, тегло и размери.
- Кран или друго подемно устройство за полагане на устройството на отреденото му място.

#### Инсталиране

- Бормашина със свредло 10 mm или 12 mm.
- Измерителна рулетка.
- Различни размери отвертки Phillips или плоски отвертки.
- Гаечен ключ със съответните метрични гнезда (7 – 17 mm)
- Удължители за гаечен ключ.
- Torx отвертки (T25 и T50).
- Щанцована ламарина за оформяне на канали или щуцери на кабели.
- Грета с I-образен профил и куки за повдигане на преобразувателя. Вижте глава 3.2 Номинални мощности, тегло и размери.
- Кран или друго подемно устройство за полагане на преобразувателя на отреденото му място.

### 4.3 Съхраняване

Съхранявайте преобразувателя на сухо място. Дръжте оборудването запечатано в опаковката му, допреди да го инсталирате. Вижте глава 9.4 Условия на околната среда за препоръчителната температура на околната среда.

Не е необходимо периодично формиране (зареждане на кондензаторите) по време на съхранение, освен ако периодът на съхранение не надвишава 12 месеца.

## 4.4 Работна среда

В среда с въздушно-преносими течности, частици или корозивни газове се уверете, че IP/спецификацията за тип на оборудването съответства на средата за монтаж. За спецификации на условията на околната среда вижте *глава 9.4 Условия на околната среда*.

### **ЗАБЕЛЕЖКА**

#### КОНДЕНЗ

Влагата може да кондензира върху електронните компоненти и да причини късо съединение. Избягвайте инсталиране на места, подложени на замръзване. Монтирайте опционален отоплител, ако преобразувателят е по-студен от околния въздух. Работата в режим на готовност намалява риска от формиране на конденз, доколкото разсейването на енергия поддържа сухи електронните схеми.

### **ЗАБЕЛЕЖКА**

#### ЕКСТРЕМНИ УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прекалено горещите или прекалено студените температури влияят на производителността и продължителността на експлоатационния живот на устройството.

- Да не се експлоатира в среди, в които температурата надвишава 55 °C (131 °F).
- Преобразувателят може да се експлоатира при температури до -10 °C (14 °F). Правилната експлоатация при номиналния товар се гарантира обаче само при температури над 0 °C (32 °F).
- Ако температурата надвишава граничните стойности за температура на околната среда, трябва да се инсталира допълнително климатична система в шкафа или на мястото на инсталиране.

#### 4.4.1 Газове

Агресивните газове като водороден сулфид, хлор или амоняк могат да повредят електрическите и механични компоненти. Печатните платки на устройството са с подходящо покритие, което намалява въздействието на агресивните газове. За класовите спецификации и номинали на покритието вижте *глава 9.4 Условия на околната среда*.

#### 4.4.2 Прах

Когато преобразувателят е монтиран в прашни среди, обърнете внимание на следното:

##### Периодична поддръжка

Когато по електронните компоненти се събира прах, тя действа като изолационен слой. Този слой намалява охлаждащия капацитет на компонентите, в следствие на което температурата им се повишава. По-горещите среди намаляват експлоатационния живот на електронните компоненти.

Не допускайте натрупване на прах върху радиатора и вентилаторите. За повече информация относно поддръжката и обслужването вижте *глава 8 Поддръжка, диагностика и отстраняване на неизправности*.

##### Охлаждащи вентилатори

Вентилаторите доставят въздушен поток за охлаждане на преобразувателя. Когато вентилаторите са изложени на прашни среди, прахът може да повреди лагерите на вентилаторите и да причини преждевременното повреждане на вентилаторите. Прахта може да се натрупа също и върху перките на вентилаторите, което да доведе до дисбаланс и да възпрепятства правилното охлаждане на устройството.

#### 4.4.3 Потенциално експлозивни среди

### **▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### ЕКСПЛОЗИВНИ АТМОСФЕРИ

Не инсталирайте преобразувателя в потенциално експлозивни атмосфери. Инсталирайте устройството в шкаф извън такава зона. Неспазването на това указание може да доведе до сериозни наранявания или дори смърт.

Системи, които се експлоатират в потенциално експлозивни атмосфери, трябва да отговарят на специални условия. Европейската Директива 94/9/ЕО (ATEX 95) класифицира експлоатацията на електронни устройства в потенциално експлозивни атмосфери.

- Клас D указва, че при евентуално произвеждане на искра, тя се задържа в защитена зона.
- Клас E забранява всякакво произвеждане на искри.



**Мотори с клас на защита D**

Не изискват одобрения. Изисква се специално окабеляване и обвивка.

**Мотори с клас на защита E**

В комбинация с одобрено по ATEX PTC устройство за мониторинг, като например VLT® PTC термисторна платка MCB 112, инсталацията не изисква специално одобрение от утвърдена организация.

**Мотори с клас на защита D/E**

Самият мотор разполага с клас на защита E срещу възпламеняване, докато кабелите за мотора и съединителната среда са в съответствие с класификация D. За да намалите високото върхово напрежение, използвайте синусоидален филтър при изхода на преобразувателя.

**Ако преобразувателят ще се експлоатира в потенциално експлозивна атмосфера, трябва да се използват следните:**

- мотори с клас на защита срещу възпламеняване D или E
- PTC температурен сензор за мониторинг на температурата на мотора
- къси кабели за мотор
- изходни синусоидални филтри, когато кабелите за мотора не са екранирани.

**ЗАБЕЛЕЖКА****МОНИТОРИНГ НА ТЕРМИСТОРНИЯ СЕНЗОР НА МОТОРА**

VLT® AutomationDrive устройствата, оборудвани с опцията VLT® PTC термисторна платка MCB 112, са сертифицирани по PTV за потенциално експлозивни атмосфери.

**4.5 Изисквания към инсталацията и охлаждането****ЗАБЕЛЕЖКА**

Неправилното монтиране може да доведе до прегряване и намалена производителност.

**Изисквания към инсталацията**

- Поставете устройството възможно най-близо до мотора. Вижте *глава 9.5 Спецификации на кабела* за максималната дължина на кабела за мотора.
- Подсигурете стабилността на устройството, като го монтирате на твърда повърхност.

- Корпусите E3h и E4h може да се монтират:
  - Вертикално върху задната плоча на панела (типична инсталация).
  - Вертикално с главата надолу върху задната плоча на панела.<sup>1)</sup>
  - Хоризонтално по гръб, с монтаж към задната плоча на панела.<sup>1)</sup>
  - Хоризонтално настрани, с монтаж към пода на панела.<sup>1)</sup>
- Проверете дали мястото на монтаж ще издържи теглото на устройството.
- Осигурете достатъчно пространство около устройството за правилното му охлаждане. Вижте *глава 9.9 Въздушен поток около корпуса*.
- Осигурете нужния достъп за отваряне на вратата.
- Осигурете достъп за кабелите през дъното.

1) За нетипични инсталации се свържете със завода.

**Изисквания към охлаждането**

- Уверете се, че е предвидена горна и долна междина за въздушно охлаждане. Изискване за отстояния: 225 mm (9 in).
- Осигурете въздушен поток със задоволителен дебит. Вж. *Таблица 4.1*.
- Трябва да се предвиди занижение на номиналните данни за температури, започващи между 45°C (113°F) и 50°C (122°F), и надморска височина над 1000 m (3300 ft). Вж. *Наръчника по проектиране* за подробна информация.

Преобразувателят използва концепция за охлаждане чрез заден канал, който отвежда охлаждащия въздух от радиатора. Охлаждащият въздух от радиатора отвежда около 90% от топлината през задния канал на преобразувателя. Изведете въздуха от задния канал от панела или стаята посредством:

- **Проходно охлаждане**  
Налични са комплекти за охлаждане със заден канал, които отвеждат охлаждащия въздух от радиатора извън панела, за инсталации на преобразуватели с IP20/шаси в корпуси Rittal. Тези комплекти намаляват топлината в панела и позволяват използването на по-малки вентилатори на вратите.
- **Охлаждане през задна стена**  
Инсталирането на горни и базови капаци към устройството позволява охлаждащият въздух от задния канал да се вентилира извън помещението.

### ЗАБЕЛЕЖКА

За корпусите E3h и E4h (IP20/шаси) се изисква поне 1 вентилатор на вратата на корпуса, който да отвежда топлината, която не се извежда през задния канал на преобразувателя. Той също така премахва всички допълнителни загуби, генерирани от други компоненти във вътрешността на преобразувателя. За да изберете вентилатор с подходящ размер, изчислете общия необходим въздушен поток.

Осигурете необходимия въздушен поток през радиатора.

Корпус	Вентилатор на вратата/горен вентилатор [m <sup>3</sup> /hr (cfm)]	Вентилатор на радиатора [m <sup>3</sup> /hr (cfm)]
E1h	510 (300)	994 (585)
E2h	552 (325)	1053–1206 (620–710)
E3h	595 (350)	994 (585)
E4h	629 (370)	1053–1206 (620–710)

Таблица 4.1 Дебит на въздушния поток

#### 4.6 Повдигане на устройството


Винаги повдигайте преобразувателя чрез предназначените халки за повдигане. За да избегнете огъване на халките, използвайте лост.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ ИЛИ СМЪРТ

Съблюдавайте местните нормативни уредби за техническа безопасност при подемане на големи товари. Неспазването на препоръките и местните нормативни уредби за техническа безопасност може да доведе до смърт или тежки наранявания.

- Уверете се, че подемното оборудване е в правилно експлоатационно състояние.
- Вижте глава 3.2 Номинални мощности, тегло и размери за теглото на различните типове корпуси.
- Максимален диаметър на лоста: 20 mm (0,8 in).
- Ъгъл между горния край на преобразувателя и подемното въже: 60° или по-голям.

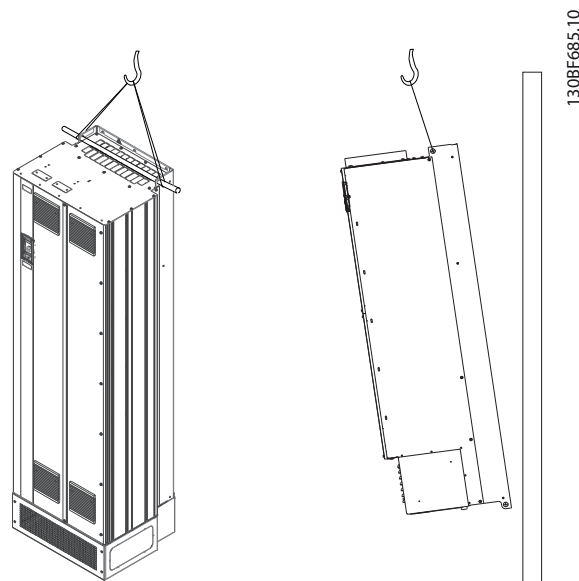

Илюстрация 4.2 Препоръчителен метод на повдигане

#### 4.7 Механично инсталиране на E1h/E2h

Корпусите с размер E1h и E2h са предназначени само за подов монтаж и се доставят с подставка и уплътнителен панел. Подставката и уплътнителният панел трябва да се монтират, за да бъде инсталирането правилно.


Подставката е с размер 200 mm (7,9 in) и разполага с отвори в предната част, които осигуряват въздушен поток, необходим за охлаждането на захранващите компоненти на преобразувателя.

Уплътнителният панел служи за осигуряване на охлаждащ въздух за компонентите за управление на преобразувателя посредством вентилатора на вратата и за поддържане на рейтинга на защита P21/тип 1 или IP54/тип 12.

##### 4.7.1 Фиксиране на подставката към пода

Фиксирайте подставката към пода посредством 6 болта, преди да инсталирате корпуса.


1. Определете правилното разположение на устройството, като вземете предвид експлоатационните условия и достъпа на кабелите.
2. Открийте монтажните отвори, като отстраните предния панел на подставката.
3. Поставете подставката на пода и я фиксирайте посредством 6 болта през монтажните отвори. Вижте оградените с овали области в Илюстрация 4.3.

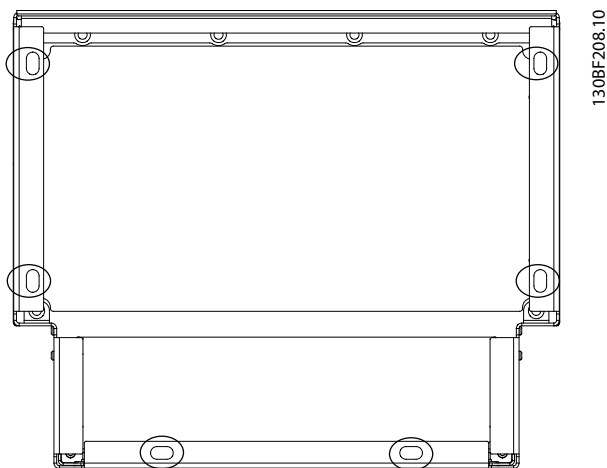

Илюстрация 4.3 Монтажни точки за фиксиране на подставката към пода


#### 4.7.2 Прикачване на E1h/E2h към подставката

1. Повдигнете преобразувателя и го положете върху подставката. В задната част на подставката се намират 2 болта, които влизат в 2-та прореза в задната част на корпуса. Позиционирайте преобразувателя, като нагласите болтовете нагоре или надолу. Захванете ги без натягане с 2 гайки M10 и заключващи скоби. Вижте *Илюстрация 4.4*.
2. Уверете се, че има горно отстояние 225 mm (9 in) за изпускане на въздух.
3. Уверете се, че входът за въздух в долната предна част на устройството не е блокиран.
4. Фиксирайте корпуса посредством 6-те болта M10x30 по обиколката на горната част на поставката. Вижте *Илюстрация 4.5*. Завинтете без натягане всеки от болтовете, докато поставите всички болтове.
5. Затегнете здраво всички болтове до 19 Nm (169 in-lb).
6. Затегнете 2-те гайки M10 в задния край на корпуса до 19 Nm (169 in-lb).

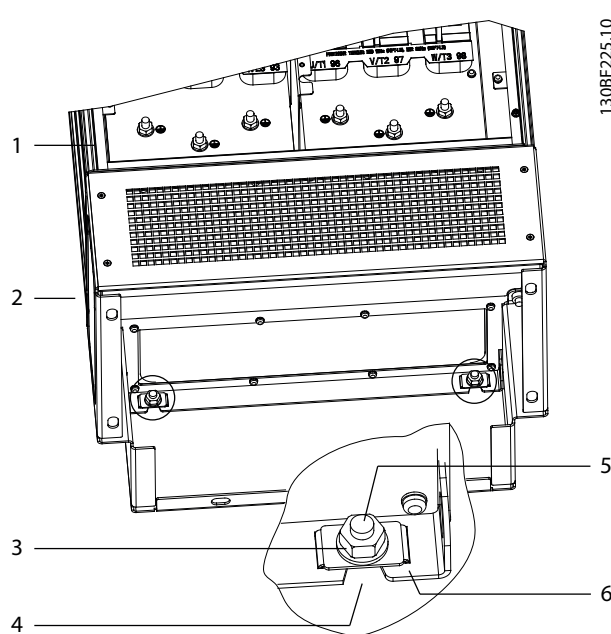

1	Корпус	4	Прорези в корпуса
2	Подставка	5	Заден болт на подставката
3	M10 гайка	6	Заклучваща скоба

Илюстрация 4.4 Задни монтажни точки за фиксиране на корпуса към подставката

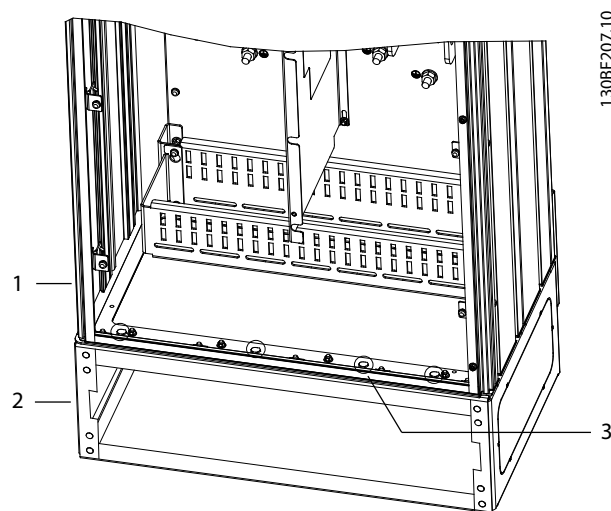

1	Корпус	3	M10x30 болтове (задните ъглови болтове не са показани)
2	Подставка	-	-


Илюстрация 4.5 Монтажни точки за фиксиране на корпуса към подставката

### 4.7.3 Оформяне на отвори за кабели

Уплътнителният панел представлява ламарина с контактни издатини по външния ръб. Уплътнителният панел разполага с входове за кабели и точки за терминиране на кабели и трябва да се инсталира, за да се поддържа рейтинг на защита IP21/IP54 (тип 1/тип 12). Панелът се поставя между корпуса на преобразувателя и подставката. В зависимост от ориентацията на контактните издатини панелът може да се инсталира през вътрешността на корпуса или пиедестала. За размерите на уплътнителния панел вижте глава 9.8.1 *Външни размери на E1h*.

Вижте *Илюстрация 4.6* за долните стъпки.

1. Направете входни отвори за кабелите в уплътнителния панел посредством щанца.
2. Вкарайте уплътнителния панел по 1 от следните методи:
  - 2a За да вкарате уплътнителния панел през подставката, плъзнете уплътнителния панел през слота (4) в предната част на подставката.
  - 2b За да вкарате уплътнителния панел през корпуса, наклонете уплътнителния панел под ъгъл, който позволява да го приплъзнете под слот-скобите.
3. Подравнете контактните издатини на уплътнителния панел с отворите в подставка и фиксирайте с 10 M5 гайки (2).
4. Затегнете всяка от гайките до 2,3 Nm (20 in-lb).

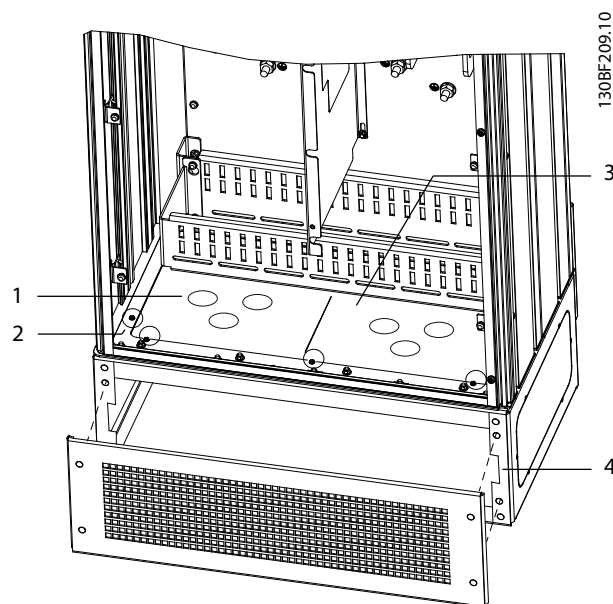

1	Отвор за прокарване на кабел	4	Слот в основата на подставката
2	M5 гайка	5	Преден капак/решетка
3	Уплътнителен панел	-	-

Илюстрация 4.6 Инсталиране на уплътнителния панел

### 4.8 Механично инсталиране на E3h/E4

Корпусите с размер E3h и E4h са предназначени за монтиране на стена или към монтажен панел в корпус. В корпуса се инсталира пластмасов уплътнителен панел. Дизайнът предотвратява неволния контакт с клемите на устройство с IP20/защитено шаси.

#### **ЗАБЕЛЕЖКА**

##### Опция за възстановяване/разпределяне на товара

Поради наличието на открити клеми на тавана на корпуса, устройствата с опция за регенериране/разпределяне на товара са с клас на защита IP00.


#### 4.8.1 Прикачване на E3h/E4h към монтажна плоча или стена

1. Разпробийте монтажните отвори в съответствие с размера на корпуса. Вижте глава 9.8 Размери на корпуса.
2. Фиксирайте тавана на корпуса на преобразувателя към монтажната плоча или стената.
3. Фиксирайте основата на корпуса на преобразувателя към монтажната плоча или стената.

#### 4.8.2 Оформяне на отвори за кабели

Уплътнителният панел покрива долната част на корпуса на преобразувателя и трябва да се инсталира, за да се поддържа рейтинг на защита IP20/шаси. Уплътнителният панел е съставен от пластмасови плочки, които се изрязват, за да се осигури достъп на кабелите до клемите. Вижте *Илюстрация 4.7*.


1. Свалете долния панел и клемния капак. Вижте *Илюстрация 4.8*.
  - 1a Свалете долния панел, като махнете 4-те T25 болта.
  - 1b Махнете 5-те T20 болта, които фиксират долната част на преобразувателя към горната част на клемния капак, след което издърпайте клемния капак навън.
2. Определете размера и позицията на кабелите за заземяване, захранващата мрежа и мотора. Отбележете си техните позиции и мерки.
3. Съобразно размерите и позициите на кабелите формирайте отвори в пластмасовия уплътнителен панел, като изрежете ненужните плочки.
4. Плъзнете пластмасовия уплътнителен панел (7) по долните релси на клемния капак.
5. Наклонете предната част на клемния капак надолу, докато крепежните точки (8) влязат в слот-скобите (6) на преобразувателя.
6. Уверете се, че страничните панели на клемния капак се намират извън направляващия ръб (5).
7. Натиснете клемния капак, докато се изправи плътно към слот-скобата на преобразувателя.
8. Наклонете предната част на клемния капак нагоре, докато крепежният отвор в дъното на преобразувателя се подравни с ключалковидния отвор (9) на клемния капак. Фиксирайте с 2 T25 болта и затегнете до 2,3 Nm (20 in-lb).
9. Фиксирайте долния панел с 3 T25 болта и затегнете до 2,3 Nm (20 in-lb).

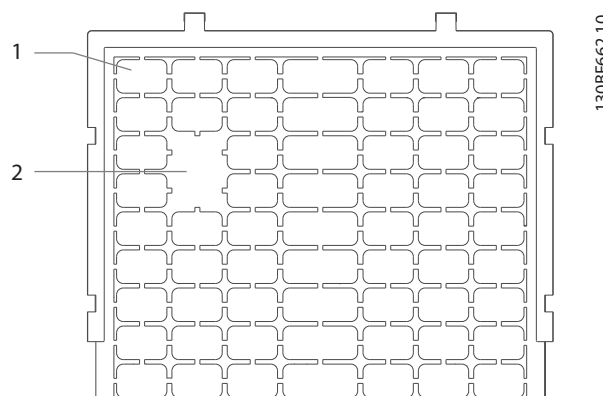

1	Пластмасова плочка
2	Премахнати плочи за прокарване на кабели

Илюстрация 4.7 Пластмасов уплътнителен панел

4

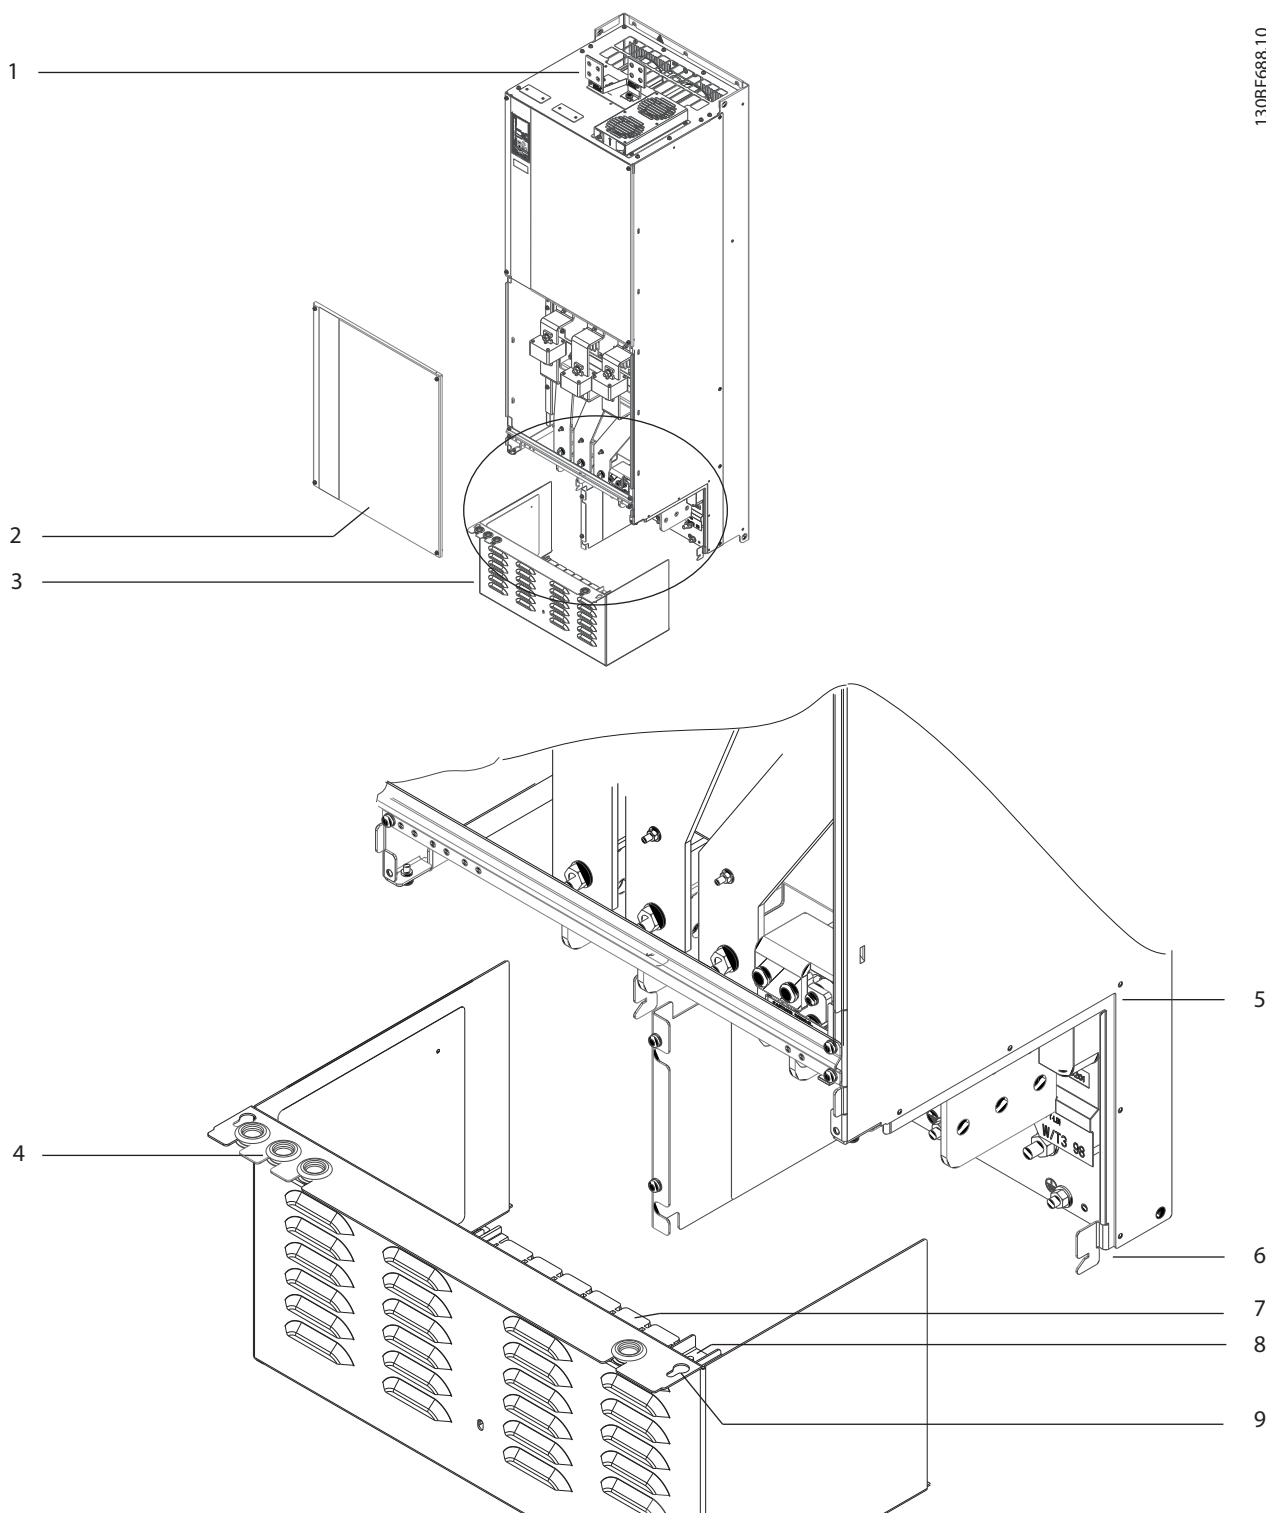


1	Клеми за регенериране/разпределяне на товара (опция)	6	Слот-скоба на преобразувателя
2	Долен панел	7	Пластмасов уплътнителен панел (инсталиран)
3	Клемен капак	8	Крепешна точка
4	Отвори за достъп с уплътнителен пръстен за управляващата верига	9	Ключалковиден отвор
5	Направляващ ръб	-	-

Илюстрация 4.8 Сглобяване на уплътнителния панел и клемния капак

### 4.8.3 Инсталиране на клеми за регенериране/разпределяне на товара

Клемите за регенериране/разпределяне на товара, разположени на тавана на преобразувателя, не са инсталирани фабрично, за да се предотвратят повреди по време на транспортирането. Вижте *Илюстрация 4.9* за долните стъпки.

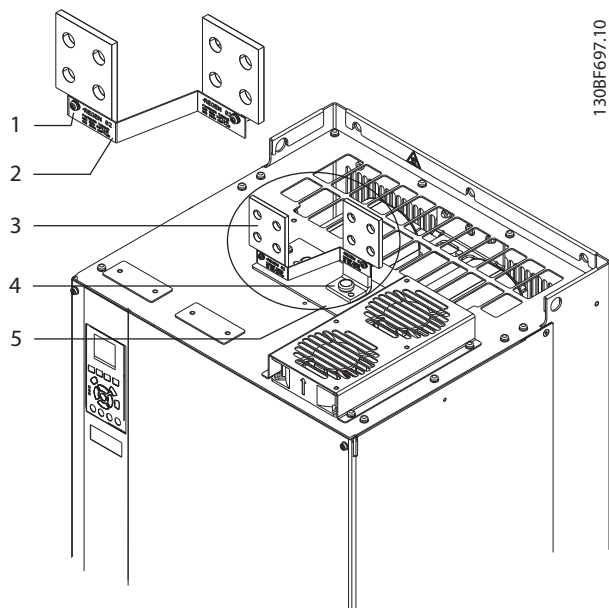

1	Фиксатор на етикета, M4
2	Етикет
3	Клема за възстановяване/разпределяне на товара
4	Фиксатор на клема, M10
5	Клемна пластина с 2 отвора

**Илюстрация 4.9** Клеми за възстановяване/разпределяне на товара

1. Извадете клемната пластина, 2-те клеми, етикета и фиксаторите от плика с принадлежности, доставен с преобразувателя.
2. Свалете капака от отвора за възстановяване/разпределяне на товара на тавана на преобразувателя. Заделете 2-та фиксатора M5 за последваща употреба.
3. Отделете пластмасовия обезпечител и инсталирайте клемната пластина върху отвора за възстановяване/разпределяне на товара. Фиксирайте с 2 M5 фиксатора и затегнете до 2,3 Nm (20 in-lb).
4. Инсталирайте двете клеми към клемната пластина с по 1 M10 фиксатор на клема. Затегнете до 19 Nm (169 in-lb).

5. Инсталирайте етикета в предната част на клемите, както е показано на *Илюстрация 4.9*. Фиксирайте с 2 M4 болта и затегнете до 1,2 Nm (10 in-lb).

## 5 Инсталиране на електрическата част

### 5.1 Инструкции за безопасност

Вижте *глава 2 Безопасност* относно общите инструкции за безопасност.

#### **▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

##### ИНДУЦИРАНО НАПРЕЖЕНИЕ

Индукцираното напрежение от положени заедно изходни кабели за мотора от различни преобразуватели може да зареди кондензаторите на оборудването дори когато то е изключено и заключено. Неспазването на указанията за полагане на изходните кабели за мотора поотделно или за използване на екранирани кабели може да доведе до смърт или сериозно нараняване.

- Полагайте изходните кабели за мотора отделно или
- Използвайте екранирани кабели.
- Заклучвайте всички преобразуватели едновременно.

#### **▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

##### ОПАСНОСТ ОТ УДАР

Преобразувателят може да предизвика постоянен ток в заземителния проводник, което може да доведе до смърт или сериозно нараняване.

- Когато за защита от токов удар се използва устройство за остатъчен ток (RCD), за захранване може да се използва само RCD от тип В.

Неспазването на препоръката означава, че RCD не може да осигури желаната защита.

##### Защита срещу свръхток

- За приложения с няколко мотора се изисква допълнително защитно оборудване, като защита от късо съединение или защита от топлинно натоварване на мотора между преобразувателя и мотора.
- Входните предпазители трябва да осигурят защита от късо съединение и защита срещу свръхток. Ако предпазителите не се предоставят фабрично, трябва да бъдат осигурени от отговорното за монтажа лице. Вижте максималните номинални мощности на предпазителите в *глава 9.7 Предпазители*.

##### Типове проводници и номинални параметри

- Всички проводници трябва да отговарят на изискванията на местните и националните нормативни уредби за напречно сечение и температура на околната среда.
- Препоръки за свързване на проводници: Медни проводници за номинална температура от минимум 75°C (167°F).

Вижте *глава 9.5.1 Спецификации на кабела* за препоръчаните размери и видове проводници.

#### **▲ВНИМАНИЕ**

##### ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ!

Защитата срещу претоварване на мотора не е включена в настройките по подразбиране. За да добавите тази функция, задайте *параметър 1-90 Термична защита на ел.мотора на [ETR изключване] или [ETR предупрежд.]*. За северноамериканския пазар ETR функцията осигурява защита срещу претоварване на мотора от клас 20 в съответствие с NEC. Ако *параметър 1-90 Термична защита на ел.мотора* не бъде зададен на *[ETR изключване] или [ETR предупрежд.]* няма да се осигури защита срещу претоварване на мотора и е възможно да се причинят имуществени щети при прегряване на мотора.

### 5.2 Инсталиране в съответствие с EMC

За да се постигне EMC-съответствие на инсталацията, следвайте инструкциите в:

- *глава 5.3 Схема на проводниците.*
- *глава 5.4 Свързване на мотора.*
- *глава 5.6 Свързване към земя.*
- *глава 5.8 Управляваща верига.*

#### **ЗАБЕЛЕЖКА**

##### УСУКАНИ КРАИЩА НА ЕКРАНИРОВКАТА (СВИНСКИ ОПАШКИ)

Усуканите краища на екранировката увеличават импеданса на екранировката при високи честоти, което намалява ефекта на екранирането и увеличава тока на утечка. Избягнете усуканите краища на екранировката, като използвате вградените скоби за екранировка.



- За използване с релета, кабели за управление, интерфейс на сигнала или спирачка свържете екрана към корпуса и в двата края. Ако заземителната шина е с висок импеданс, има силен шум или пренася ток, прекъснете връзката на екрана в единия край, за да избегнете верига през заземяването.
- Прокарайте токовете обратно в устройството с помощта на метална монтажна плоча. Осигурете добър електрически контакт от монтажната плоча през монтажните винтове към шасито на преобразувателя.
- Използвайте екранирани кабели за изходни кабели на мотора. Като алтернатива се допуска използване на неекранирани кабели, положени в метален канал.

### **ЗАБЕЛЕЖКА**

#### **ЕКРАНИРАНИ КАБЕЛИ**

Ако не се използват екранирани кабели или метални канали, устройството и инсталацията не отговарят на нормативните ограничения за нива на радиочестотни (RF) излъчвания.

- Уверете се, че кабелите на мотора и за спирачката са възможно най-къси, за да намалите нивото на смущения от цялата система.
- Избягвайте полагането на кабели с чувствителни нива на сигнала редом с кабелите за спирачката и мотора.
- За линиите за управление/команди и комуникация следвайте конкретните стандарти за комуникационни протоколи. Например: USB се използва задължително с екранирани кабели, докато RS-485/ethernet може да се използва както с екранирани UTP или неекранирани UTP кабели.
- Уверете се, че всички връзки на клемите на управлението са PELV.

### **ЗАБЕЛЕЖКА**

#### **ЕМС СМУЩЕНИЯ**

Използвайте екранирани кабели за мотора и управляващата верига, както и отделни кабели за входната захранваща мрежа, окабеляването на мотора и управляващата верига. Неизолирането на захранването, мотора и кабелите за управление може да доведе до нежелано поведение или намалена производителност. Изисква се минимална междина от 200 mm (7,9 in) между кабелите за управление, за мотора и на входната захранваща мрежа.

### **ЗАБЕЛЕЖКА**

#### **ИНСТАЛИРАНЕ НА ГОЛЯМА НАДМОРСКА ВИСОЧИНА**

Съществува риск от свръхнапрежение. Възможно е изолацията между компонентите и критичните части да се окаже недостатъчна и е възможно да няма съответствие с изискванията за PELV. Намалете риска от свръхнапрежение, като използвате допълнителни защитни устройства или галванична изолация. За инсталации на надморска височина над 2000 m (6500 ft) се свържете с Danfoss във връзка с съответствието с PELV.


### **ЗАБЕЛЕЖКА**

#### **СЪОТВЕТСТВИЕ С PELV**

Предотвратете токови удари, като използвате PELV (protective extra low voltage; предпазно извънредно ниско напрежение) захранване и съблюдавайте местните и национални нормативни уредби за PELV.

5


130BF228.10

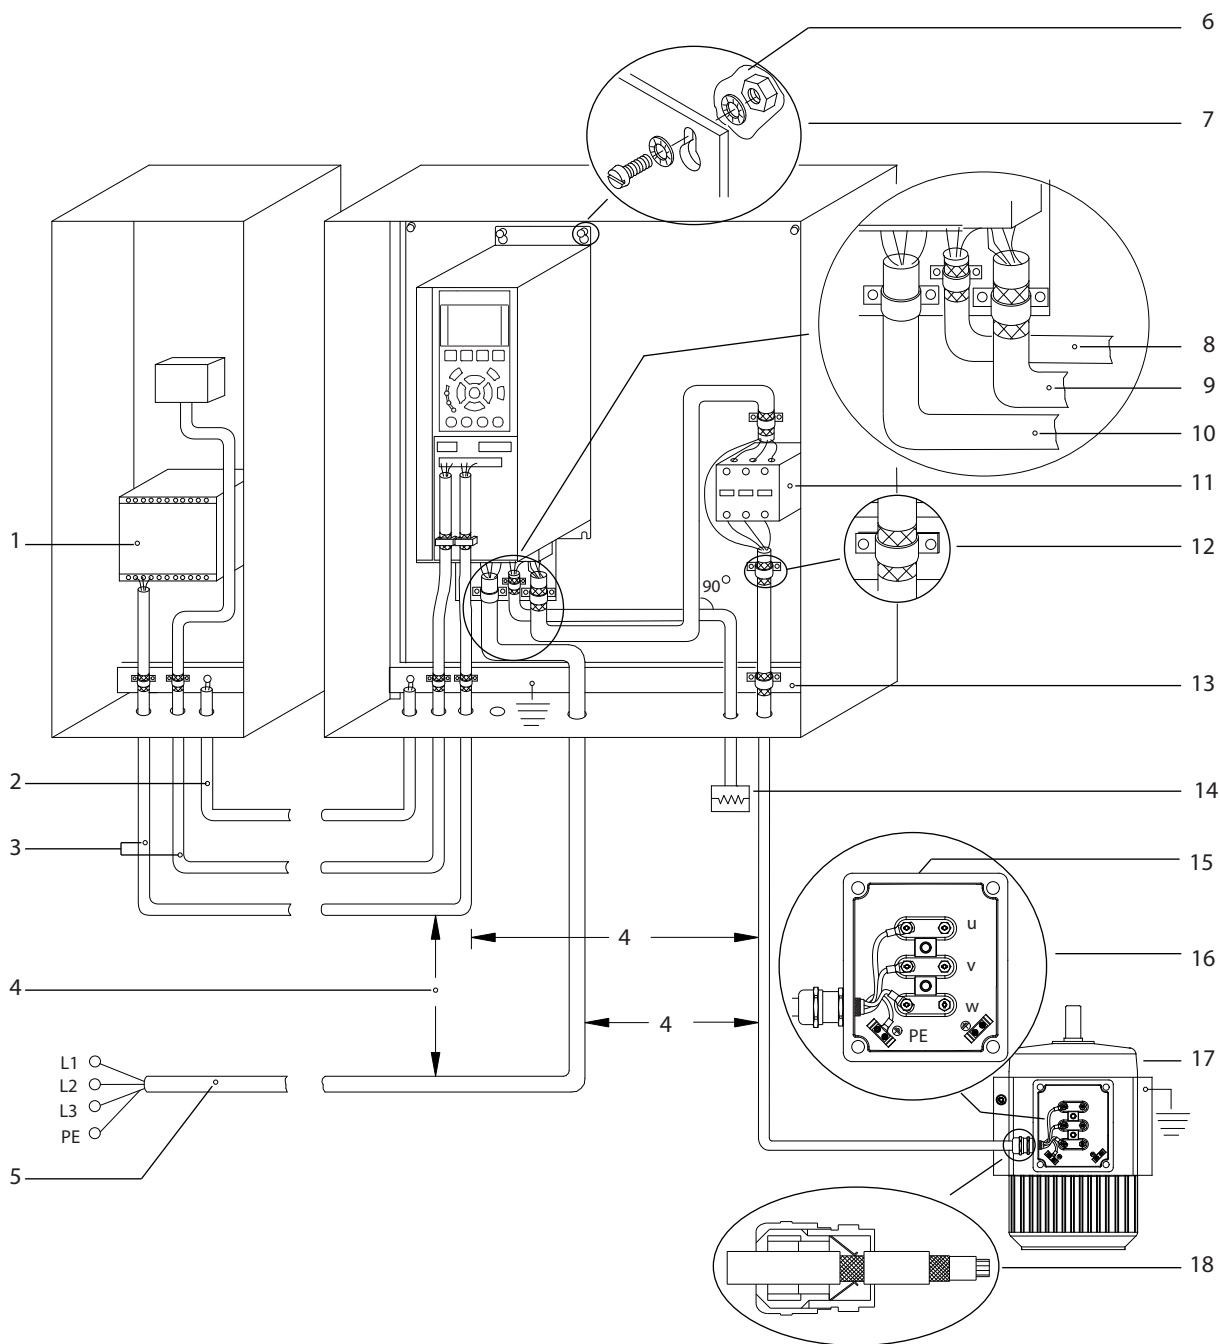

1	PLC	10	Мрежов кабел (неекраниран)
2	Минимум 16 mm <sup>2</sup> изравнителен кабел	11	Външен контактор и т.н.
3	Кабели за управление	12	Оголена изолация на кабела
4	Минимум разстояние от 200 mm между кабелите за управление, за мотора и на захранващата мрежа.	13	Обща заземителна събирателна шина. Съблюдавайте местните и национални изисквания за заземяване на шкафовете.
5	Мрежово захранване	14	Спирачен резистор
6	Гола (небоядисана) повърхност	15	Метална кутия
7	Звездообразни шайби	16	Връзка към мотора
8	Кабел за спирачката (екраниран)	17	Мотор
9	Кабел за мотора (екраниран)	18	Уплътнение на EMC кабел

Илюстрация 5.1 Пример за правилно EMC инсталиране

## 5.3 Схема на проводниците

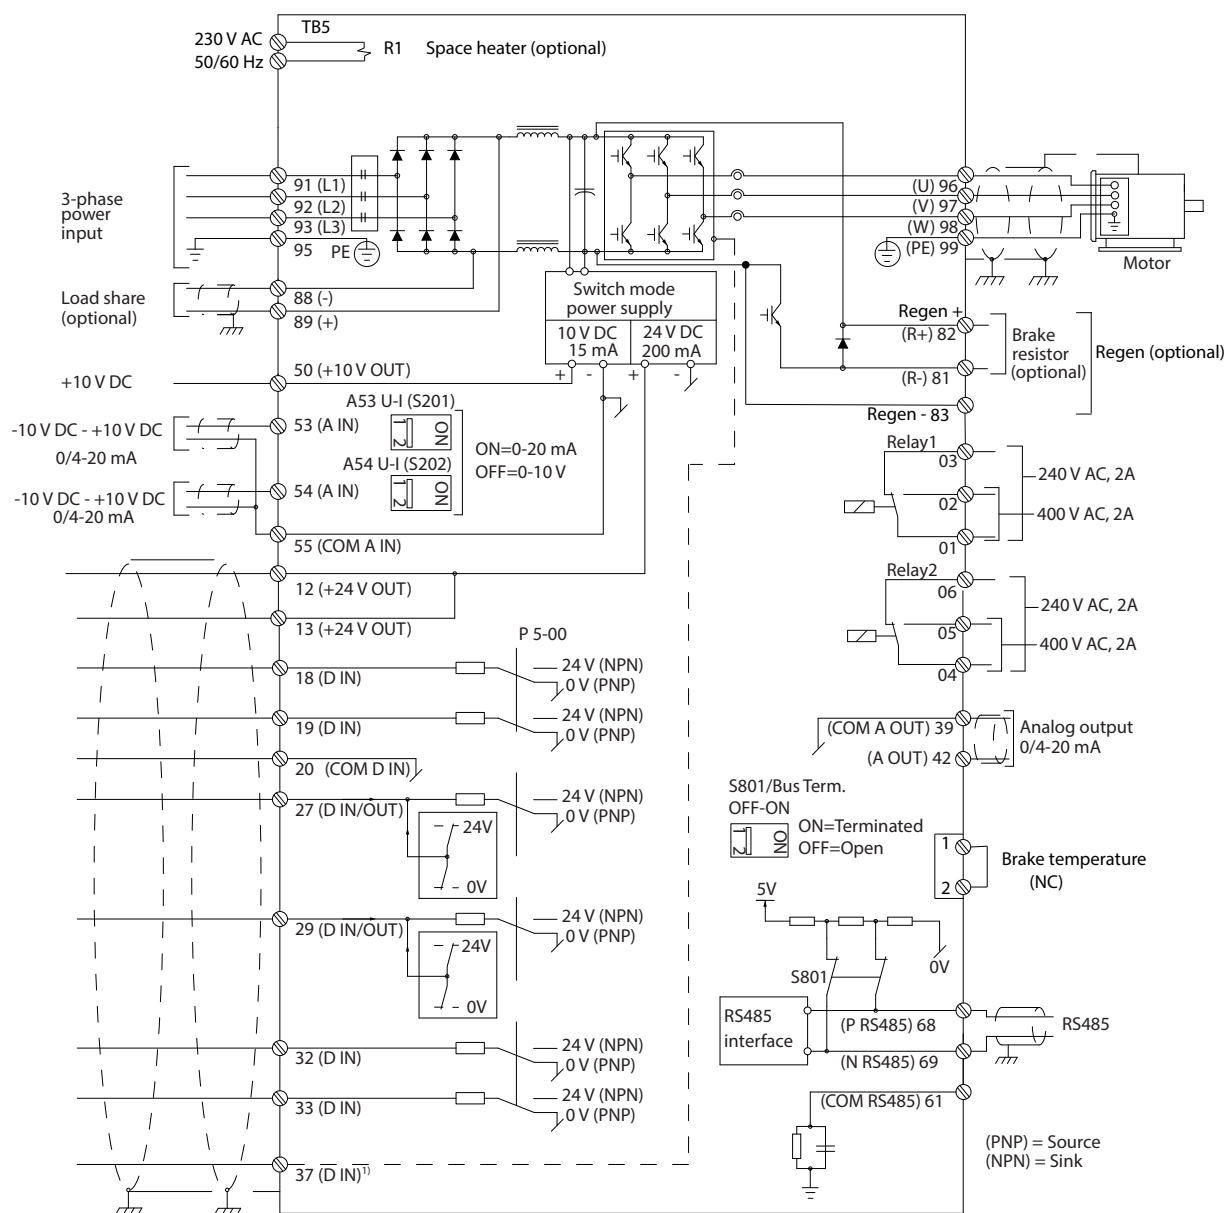

130BFI11:11

5

Илюстрация 5.2 Схема на основно окабеляване

A = аналогов, D = цифров

1) Клема 37 (опция) се използва за Safe Torque Off. За инструкции за инсталиране на Safe Torque Off вижте ръководството за работа с функцията Safe Torque Off.

## 5.4 Свързване на мотора

### **▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**



#### **ИНДУЦИРАНО НАПРЕЖЕНИЕ**

Индукцирано напрежение от положени заедно изходни кабели за мотора може да зареди кондензаторите на оборудването дори когато то е изключено и заключено. Неспазването на указанията за полагане на изходните кабели за мотора поотделно или за използване на екранирани кабели може да доведе до смърт или сериозно нараняване.

- Съблюдавайте местната и национална електротехническа нормативна уредба за размерите на кабелите. За максималните размери на проводниците вижте *глава 9.1 Електротехнически данни*.
- Спазвайте изискванията за окабеляване на производителя на мотора.
- В основата на устройствата IP21/IP54 (тип 1/тип 12) има отслабени места за пробиване за проводници или панели за достъп.
- Не свързвайте стартово устройство или устройство за превключване на полюси (напр. мотор Dahlander или асинхронен мотор с контактен пръстен) между преобразувателя и мотора.

#### **Процедура**

1. Оголете част от външната изолация на кабела.
2. Установете механично закрепване и електрически контакт между екранировката на кабела и земята, като позиционирате оголения проводник под кабелната скоба.
3. Свържете заземителния проводник към най-близката заземителна клема в съответствие с инструкциите за заземяване, посочени в *глава 5.6 Свързване към земя*.
4. Свържете 3-фазните проводници на мотора към клемите 96 (U), 97 (V) и 98 (W), вижте *Илюстрация 5.3*.
5. Затегнете клемите в съответствие с информацията, предоставена в *глава 9.10.1 Номинален въртящ момент на крепежните елементи*.

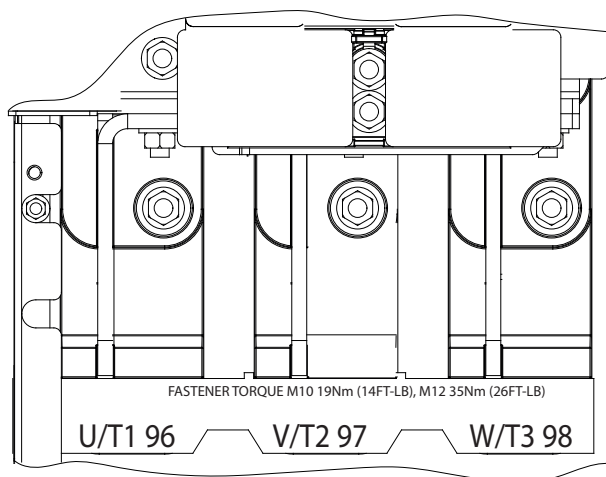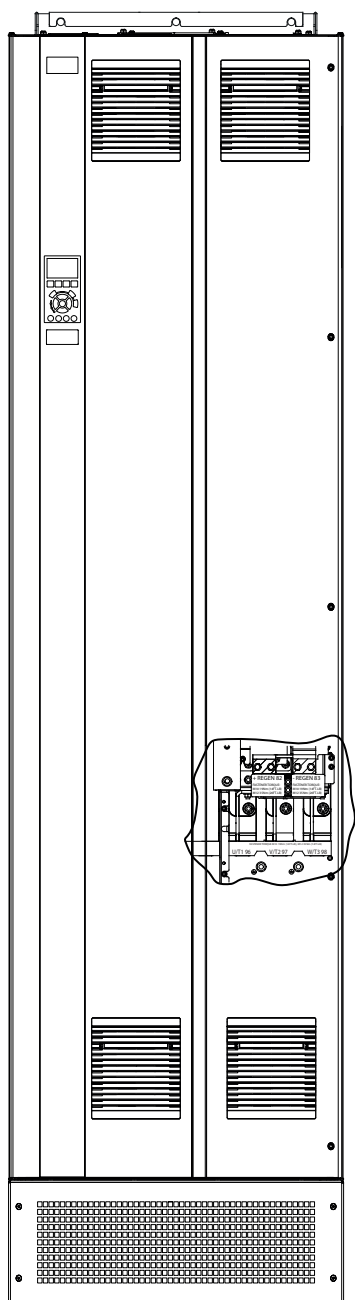

5



Илюстрация 5.3 Клеми на АС мотора (на илюстрацията е показан модел Е1h). За подробен изглед на клемите вижте глава 5.7 Размери на клемите.

## 5.5 Свързване на захранващото напрежение

- Оразмерете проводниците в съответствие с входния ток на преобразувателя. За максималните размери на проводниците вижте *глава 9.1 Електротехнически данни*.
- Съблюдавайте местната и национална електротехническа нормативна уредба за размерите на кабелите.

### Процедура

1. Оголете част от външната изолация на кабела.
2. Установете механично закрепване и електрически контакт между екранировката на кабела и земята, като позиционирате оголения проводник под кабелната скоба.
3. Свържете заземителния проводник към най-близката заземителна клема в съответствие с инструкциите за заземяване, посочени в *глава 5.6 Свързване към земя*.
4. Свържете 3-фазните АС проводници за входящо захранване в клеми R, S и T (вижте *Илюстрация 5.4*).
5. Когато захранването идва от изолирана захранваща мрежа (IT мрежа или плаващо свързване в „триъгълник“) или TT/TN-S мрежа със заземена фаза (заземено свързване в „триъгълник“), се уверете, че *параметър 14-50 RFI филтър* е с настройка [0] *Изключено*, за да се избегне повреда на кондензаторната батерия и да се намалят капацитивните токове към земята.
6. Затегнете клемите в съответствие с информацията, предоставена в *глава 9.10.1 Номинален въртящ момент на крепежните елементи*.

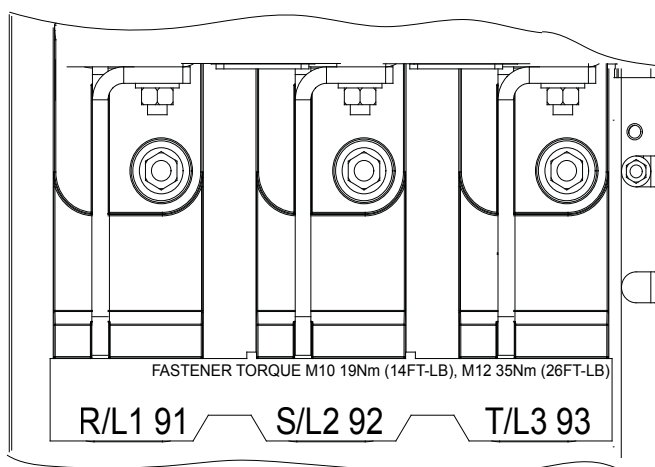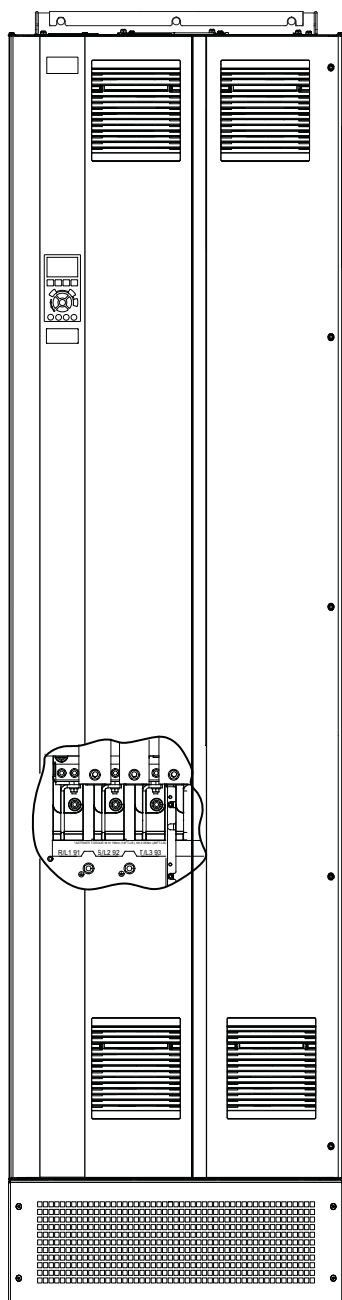

5

Илюстрация 5.4 Клеми на захранващото напрежение (на илюстрацията е показан модел E1h). За подробен изглед на клемите вижте глава 5.7 Размери на клемите.

## 5.6 Свързване към земя

### **▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### **ОПАСНОСТ ОТ ТОК НА УТЕЧКА**

Токът на утечка превишава 3,5 mA. Неуспешното заземяване на задвижването може да доведе до сериозно нараняване или смърт.

- Осигурете правилното заземяване на оборудването от сертифициран електротехник.

#### **За електрическа безопасност**

- Заземете преобразувателя в съответствие с приложимите стандарти и директиви.
- Използвайте специалния проводник за заземяване за входното захранване, захранването на мотора и управляващата верига.
- Не заземявайте един преобразувател към друг в последователна верига.
- Старайте се проводниците на заземяването да бъдат възможно най-къси.
- Спазвайте изискванията за окабеляване на производителя на мотора.
- Минимално напречно сечение на кабела: 10 mm<sup>2</sup> (6 AWG) (или 2 оразмерени заземителни проводника, терминирани поотделно).
- Затегнете клемите в съответствие с информацията, предоставена в *глава 9.10.1 Номинален въртящ момент на крепежните елементи*.

#### **За инсталиране в съответствие с EMC**



- Създайте електрически контакт между екранировката на кабела и корпуса на преобразувателя с помощта на метални кабелни уплътнения или чрез скобите, предоставени с оборудването.
- Намалете пиковите преходни процеси, като използвате многожилни кабели.
- Не използвайте свински опашки.

### **ЗАБЕЛЕЖКА**

#### **ИЗРАВНЯВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА**

Съществува риск от пикови преходни процеси, когато земният потенциал между преобразувателя и системата за управление е различен. Инсталирайте изравнителни кабели между компонентите на системата. Препоръчително напречно сечение на кабела: 16 mm<sup>2</sup> (5 AWG).




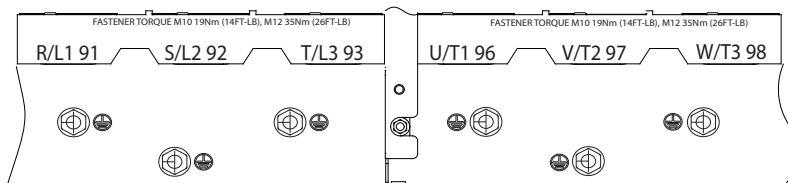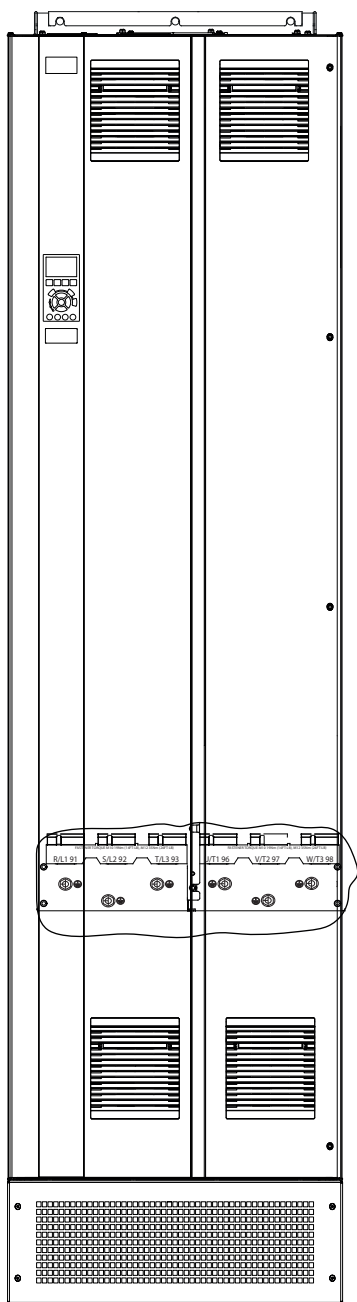

Илюстрация 5.5 Заземителни клеми (на илюстрацията е показан модел E1h) За подробен изглед на клемите вижте глава 5.7 Размери на клеми.


## 5.7 Размери на клеми

## 5.7.1 Размери на клеми на E1h

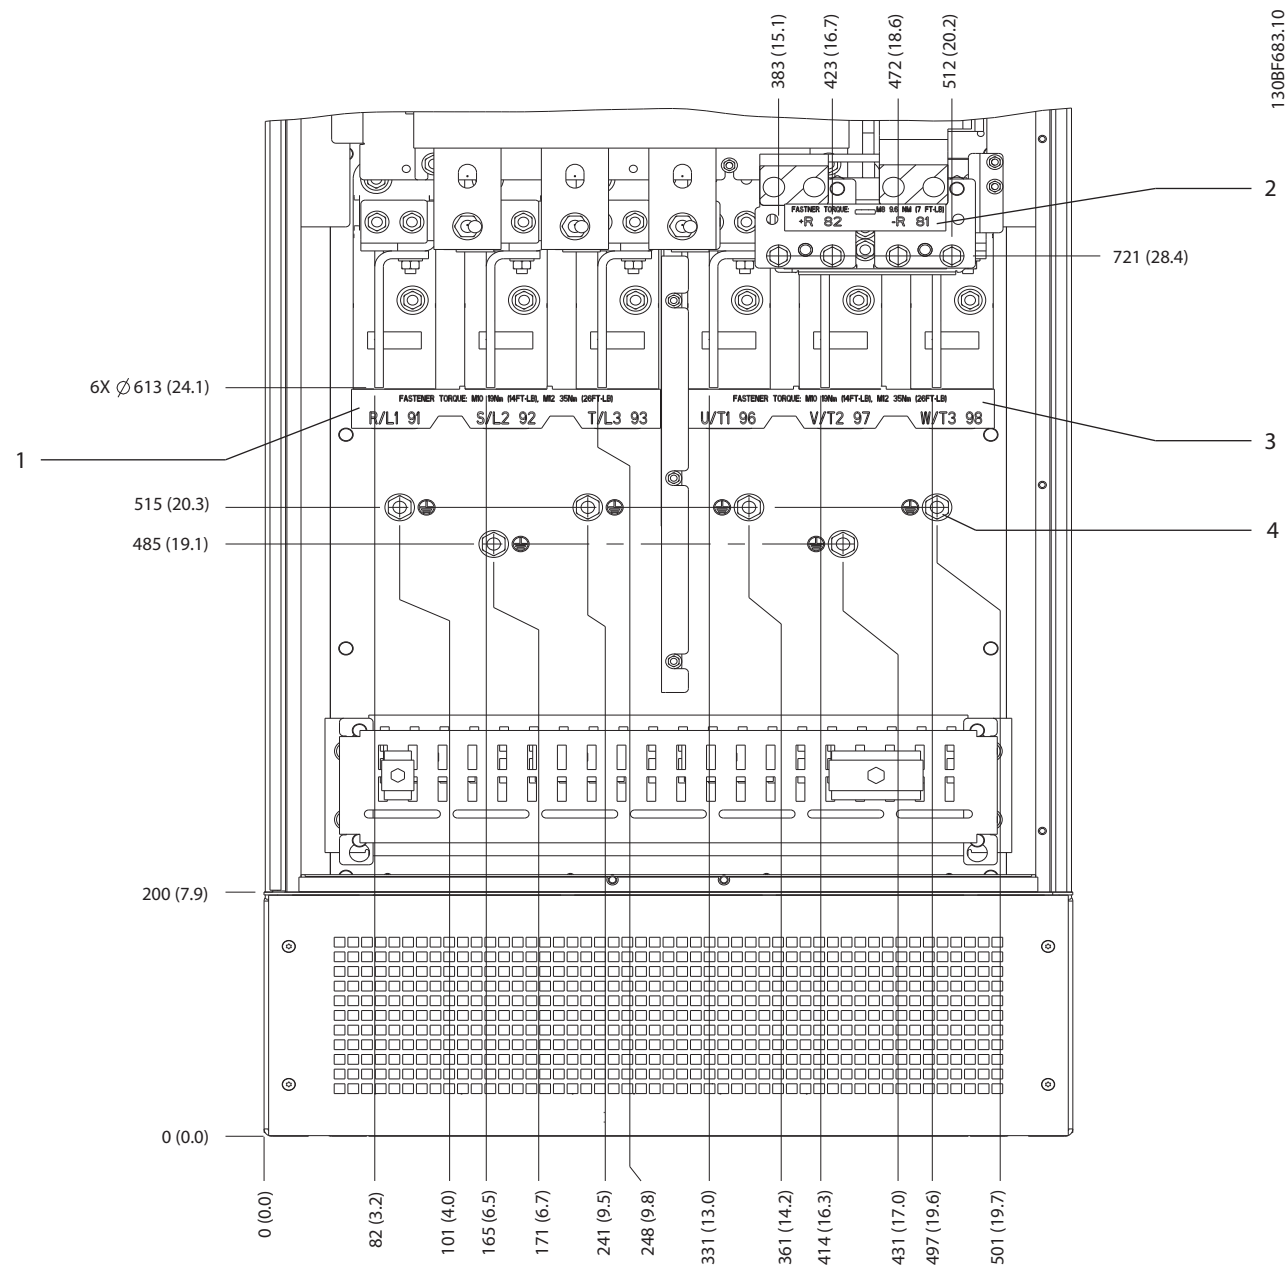

1	Клеми за захранващата мрежа	3	Клеми на мотора
2	Клеми за спирачка/регенериране	4	Заземителни клеми, M10 гайка

Илюстрация 5.6 Размери на клеми на E1h (изглед отпред)

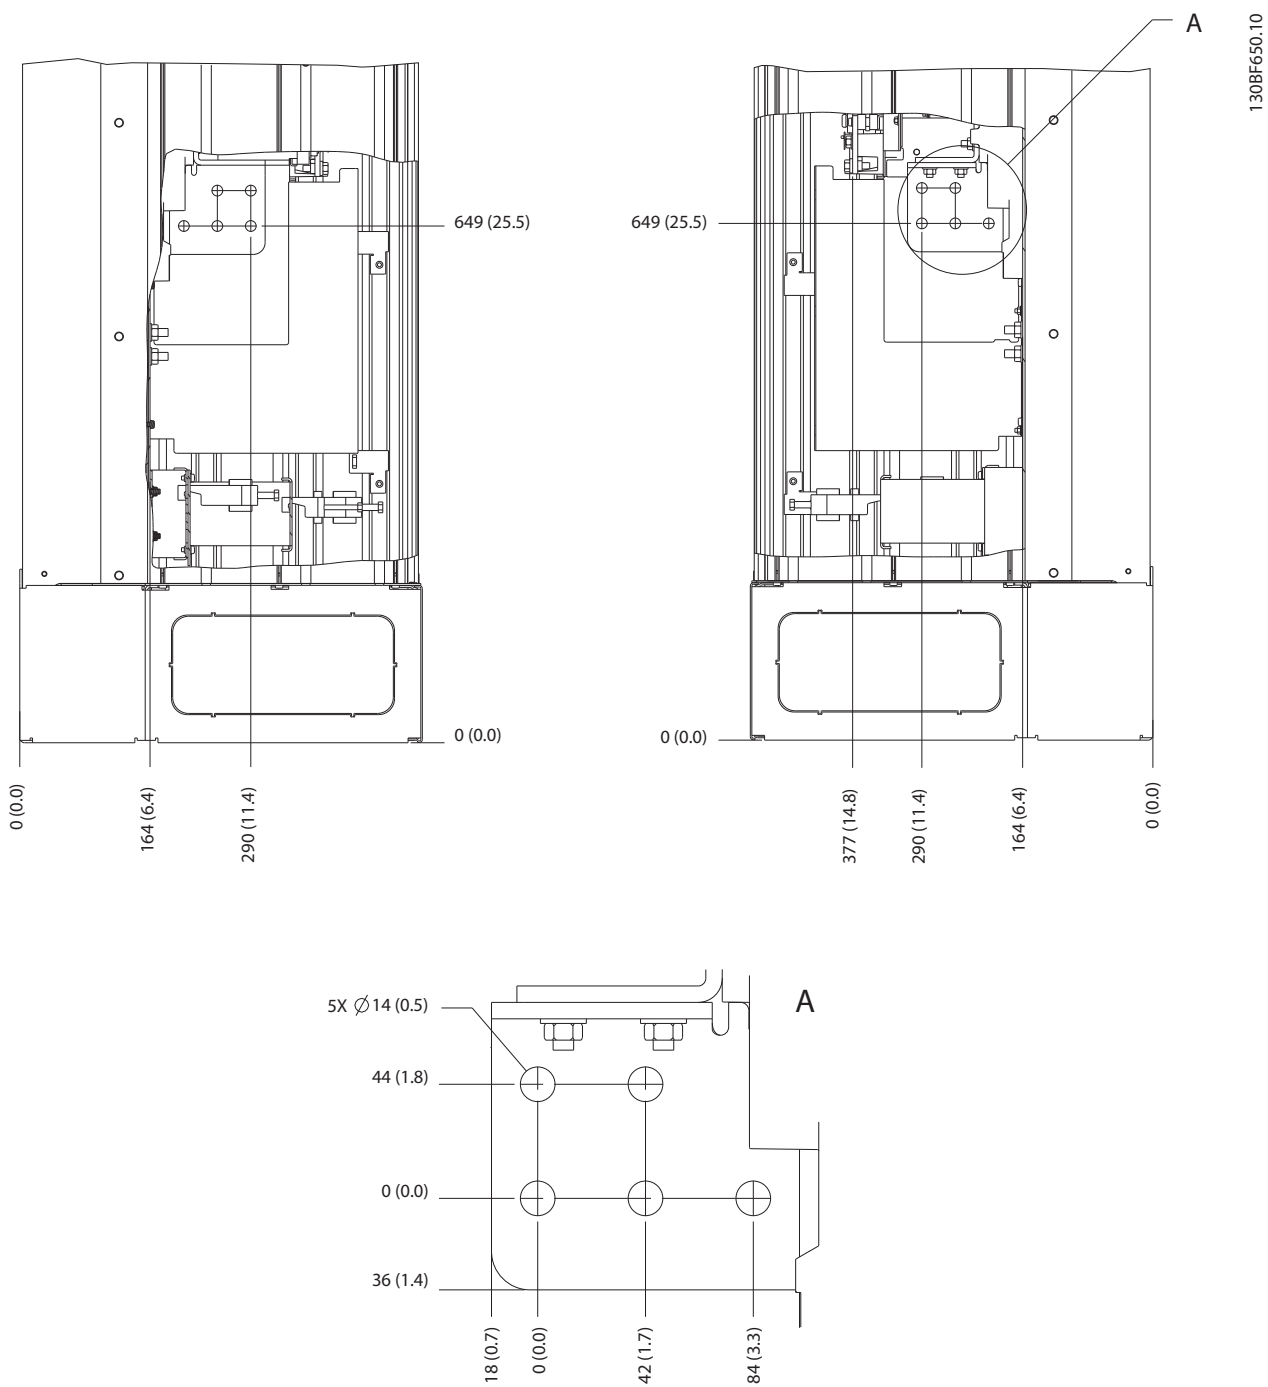


5

Илюстрация 5.7 Размери на клемни на E1h (изгледи от страни)


## 5.7.2 Захранваща мрежа, мотор и земя за E2h

5

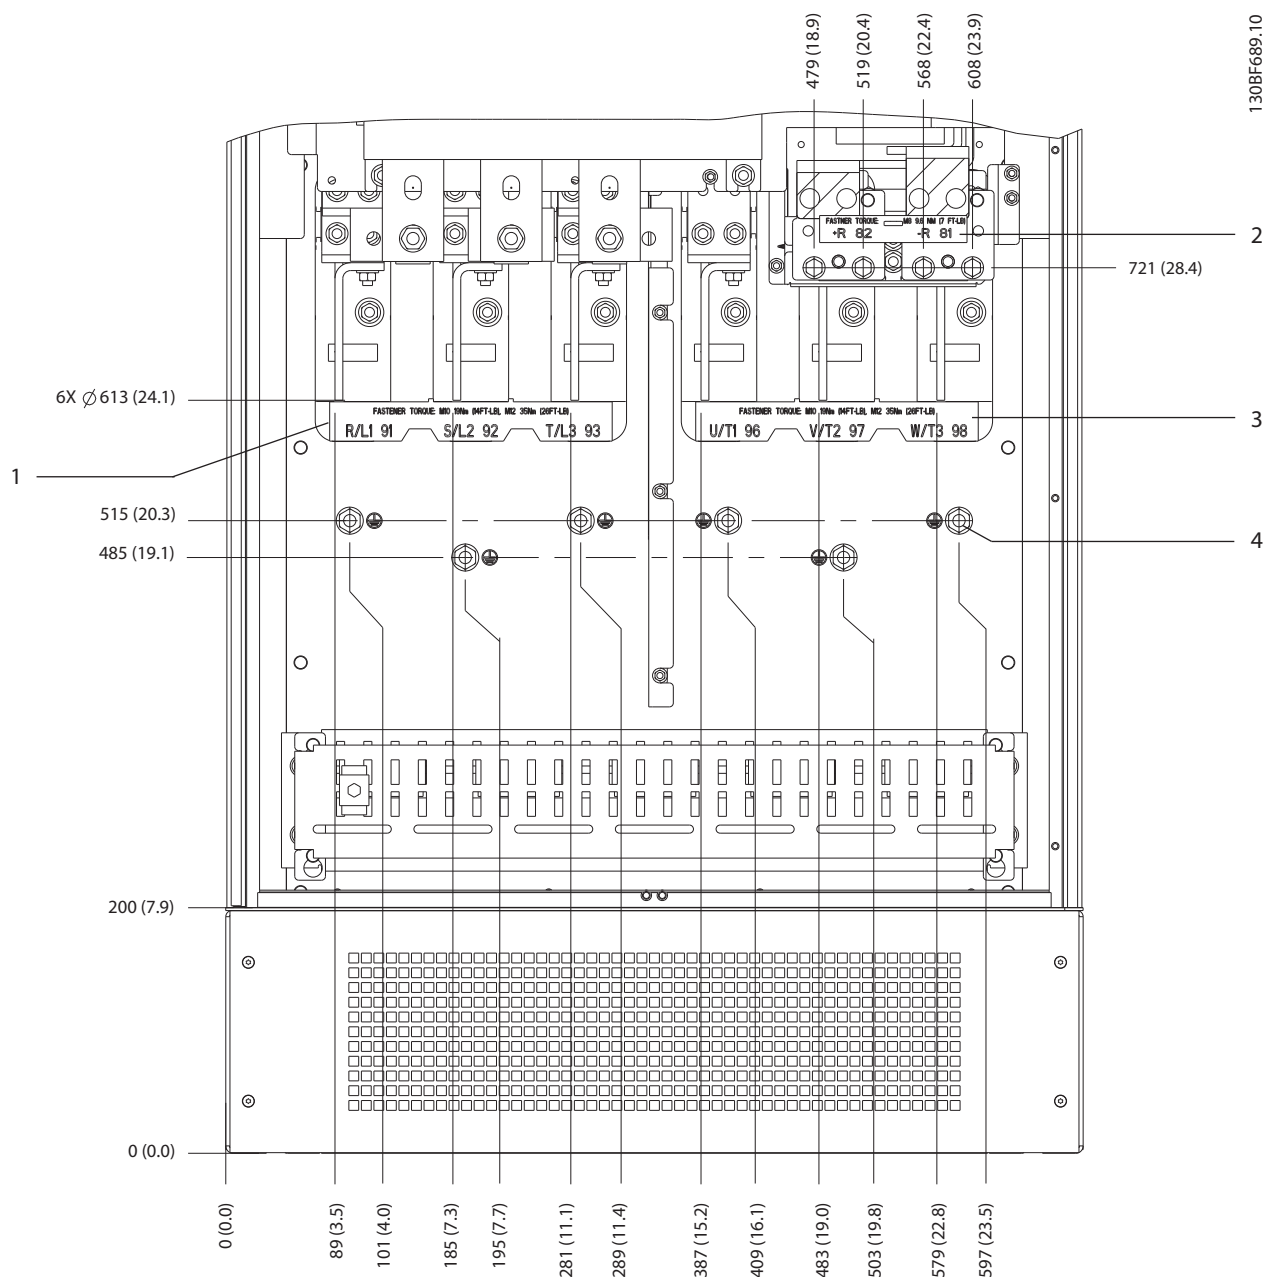

1	Клеми за захранващата мрежа	3	Клеми на мотора
2	Клеми за спиратка/регенериране	4	Заземителни клеми, M10 гайка

Илюстрация 5.8 Размери на клеми на E2h (изглед отпред)

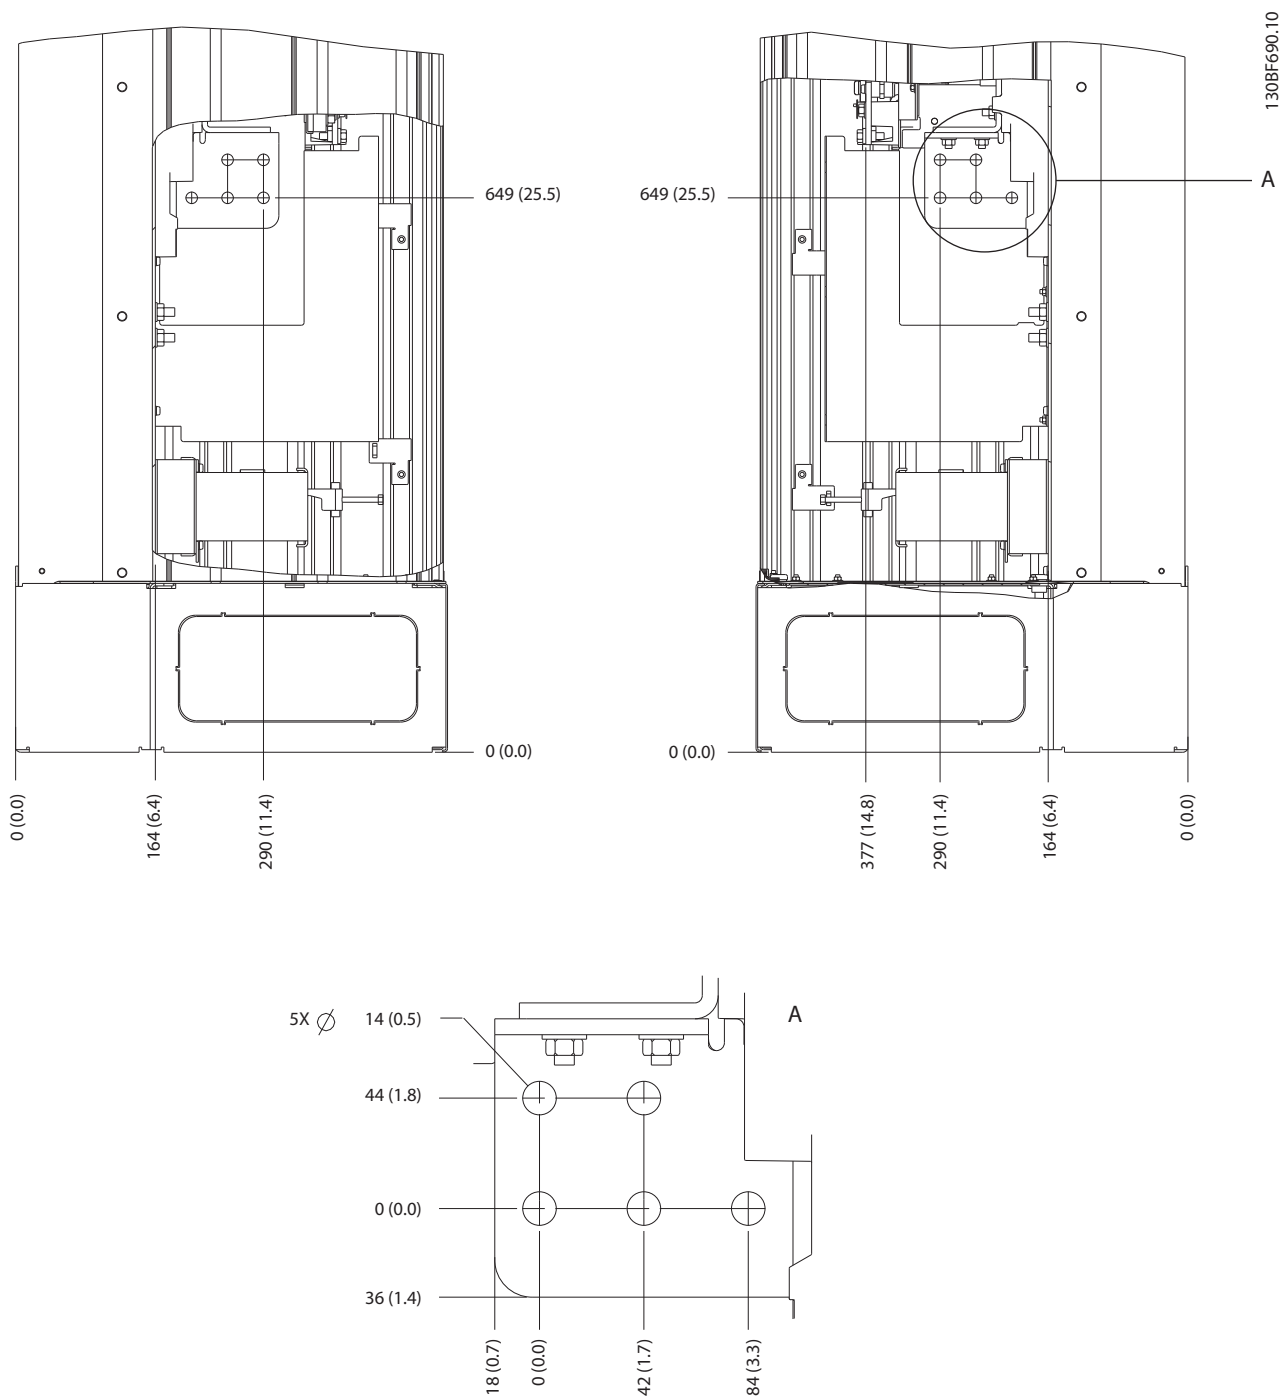


5

Илюстрация 5.9 Размери на клеми на E2h (изгледи отстрани)


## 5.7.3 Захранваща мрежа, мотор и земя за E3h

5

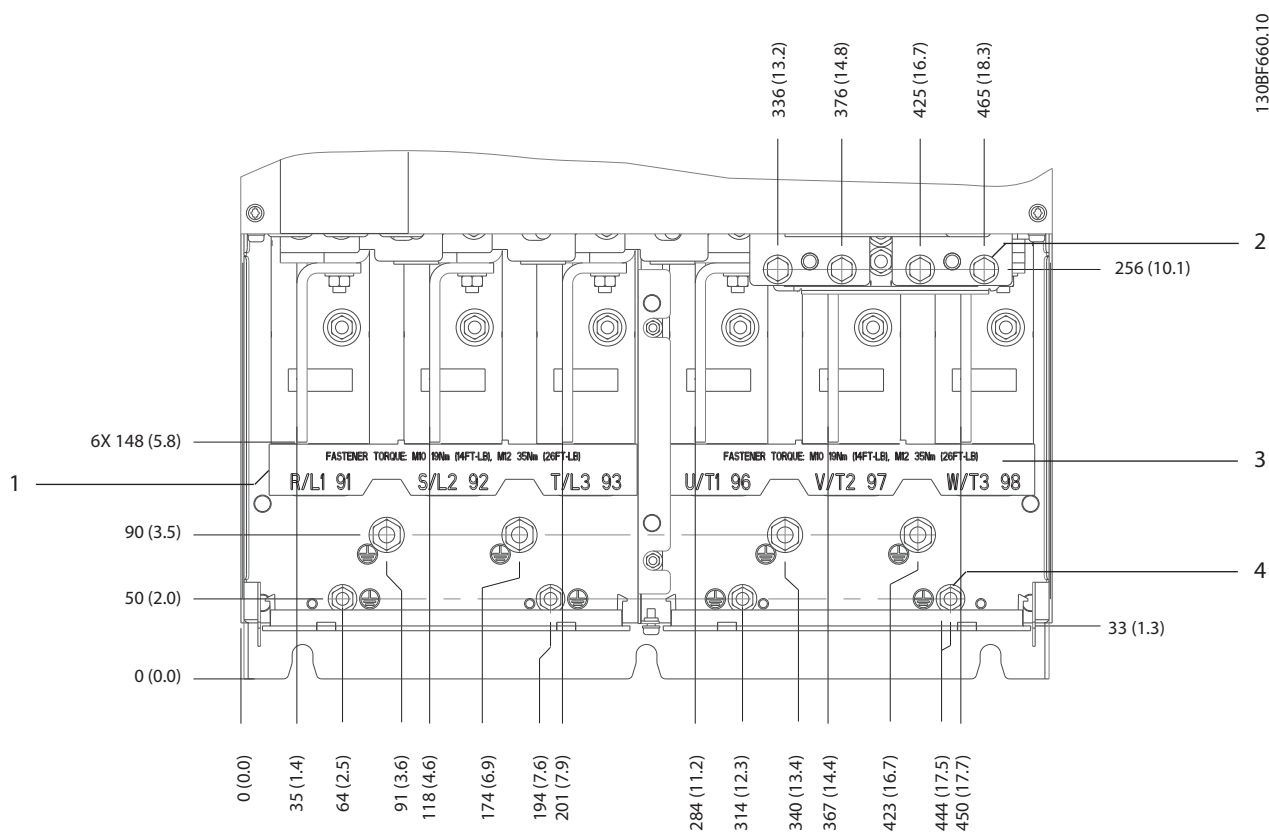

1	Клеми за захранващата мрежа	3	Клеми на мотора
2	Клеми за спирачка/регенериране	4	Заземителни клеми, гайки M8 и M10


Илюстрация 5.10 Размери на клеми на E3h (изглед отпред)

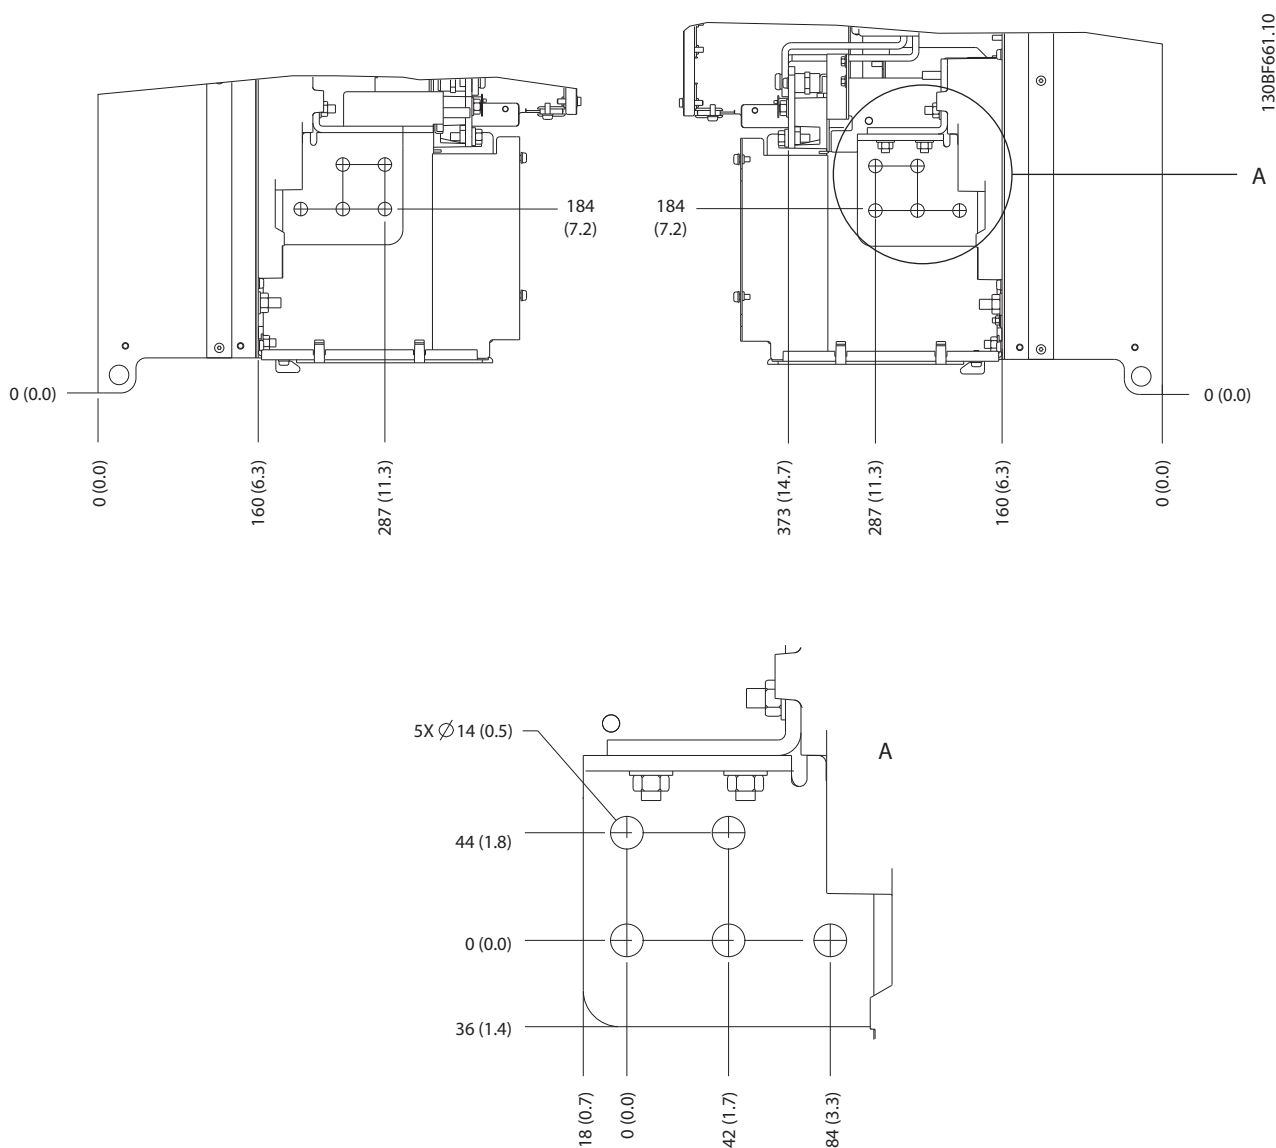


5

Илюстрация 5.11 Размери на клемите за захранваща мрежа, мотор и земя на E3h (изгледи отстранни)

5

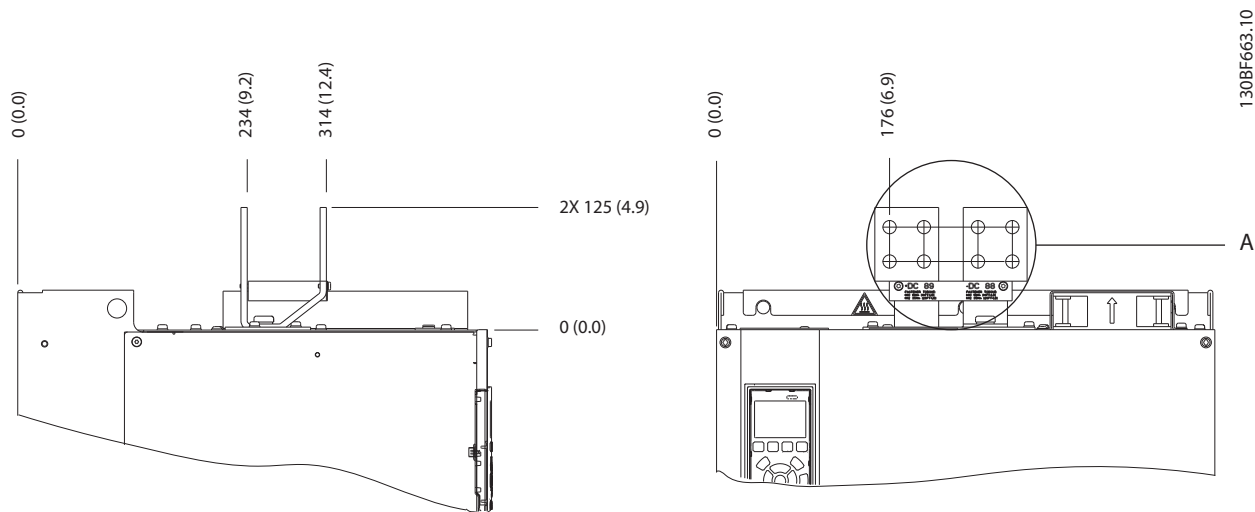


130BF663.10

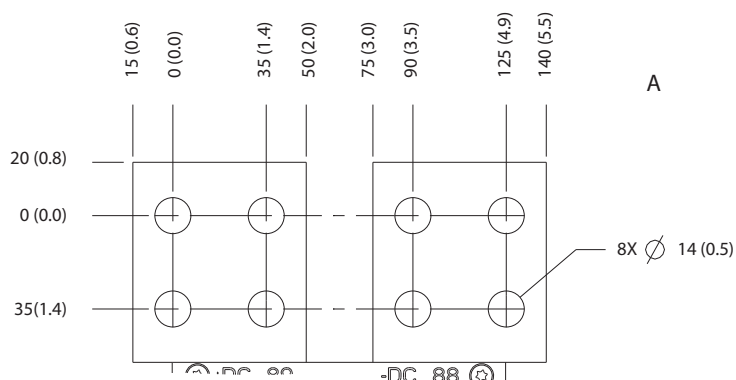

Илюстрация 5.12 Размери на клемма за възстановяване/разпределяне на товара на E3h




## 5.7.4 Захранваща мрежа, мотор и земя за E4h

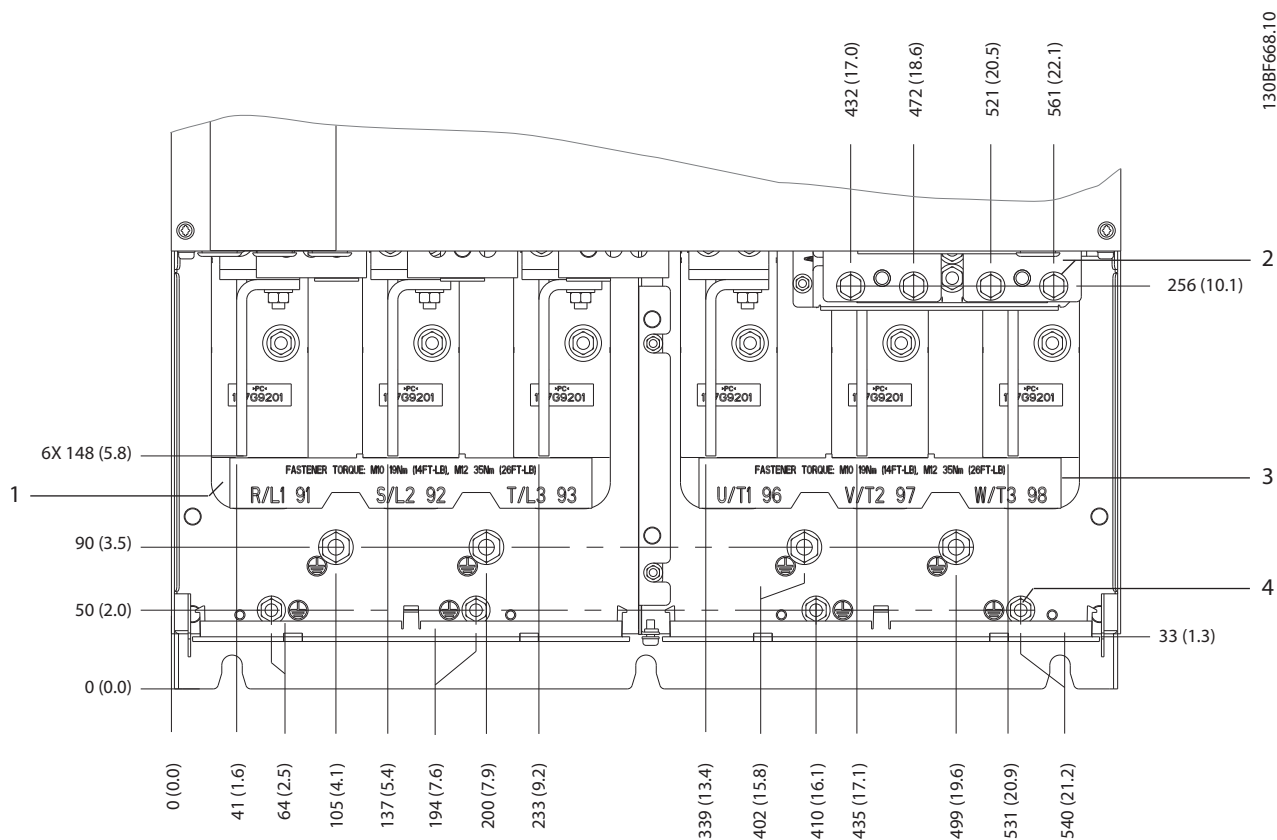


1	Клеми за захранващата мрежа	3	Клеми на мотора
2	Клеми за спирачка/регенериране	4	Заземителни клеми, гайки M8 и M10

Илюстрация 5.13 Размери на клеми на E4h (изглед отпред)


5

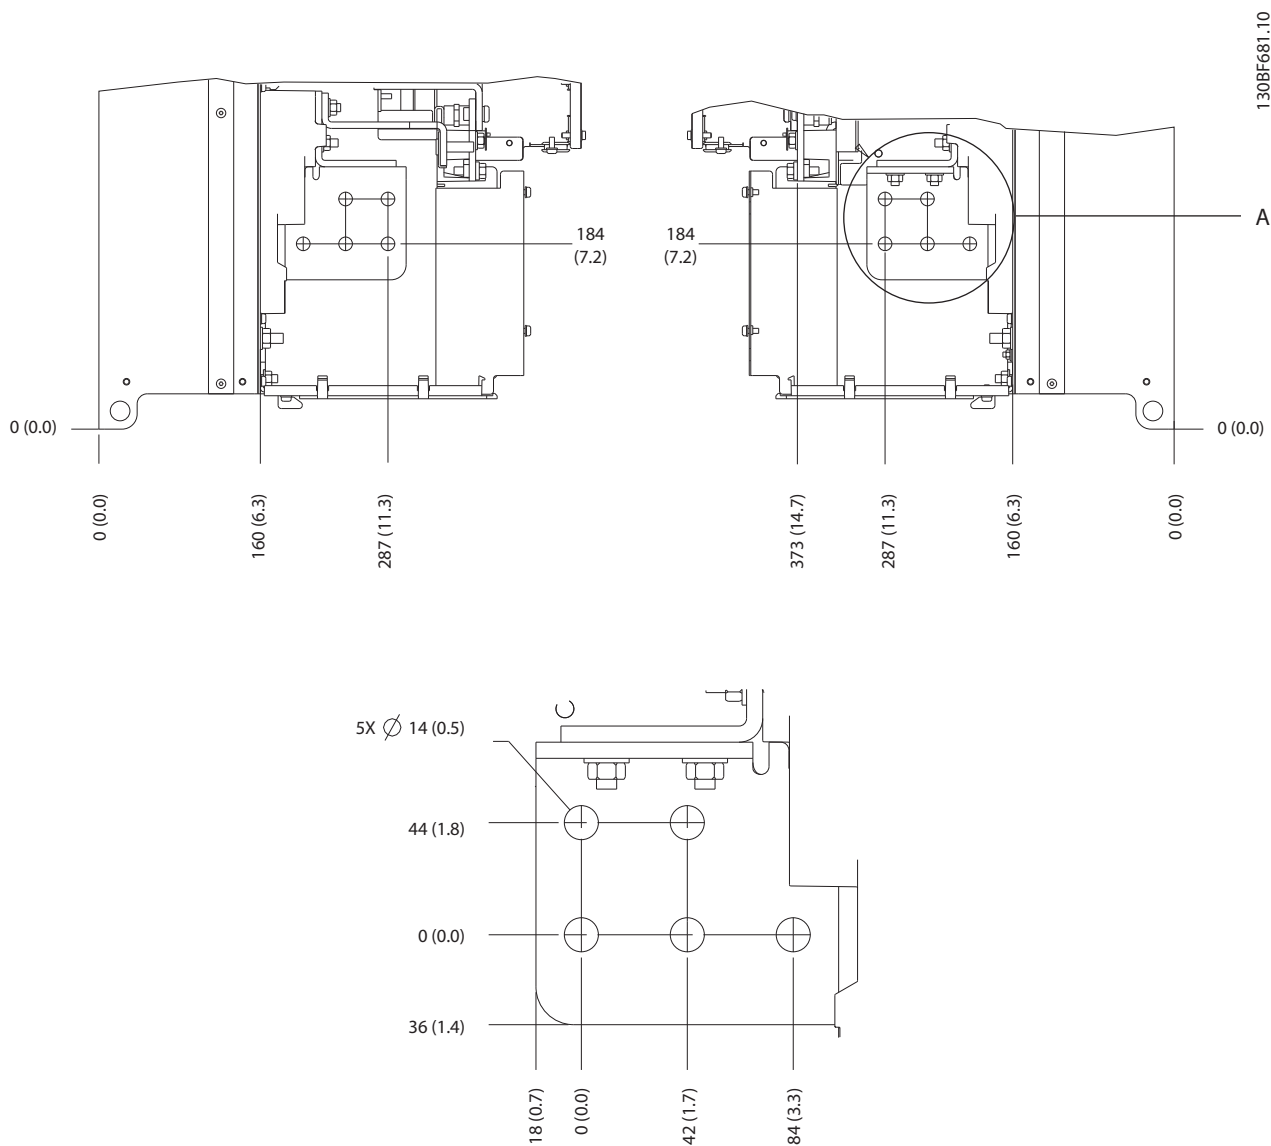

Илюстрация 5.14 Размери на клемми за захранваща мрежа, мотор и земя на E4h (изгледи отстрани)

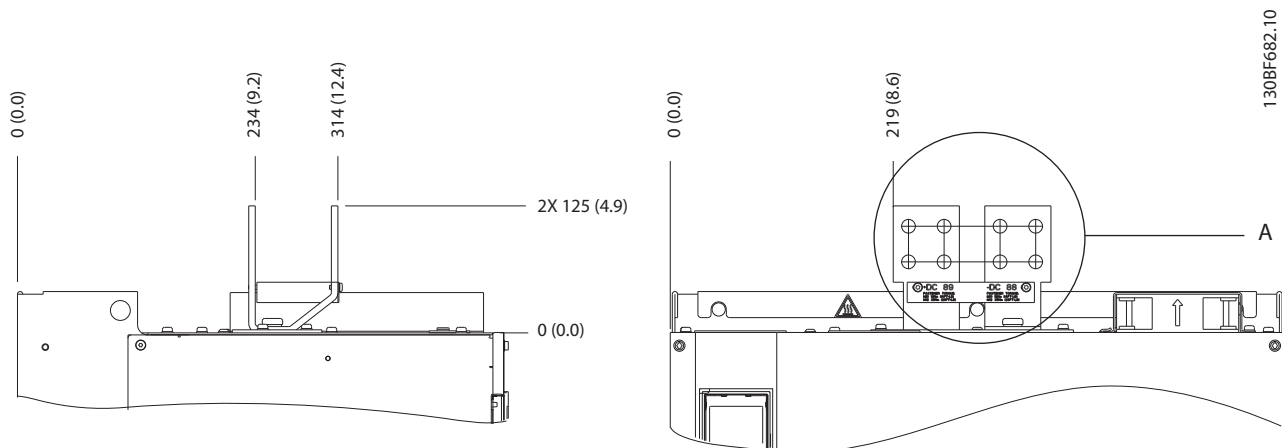

5

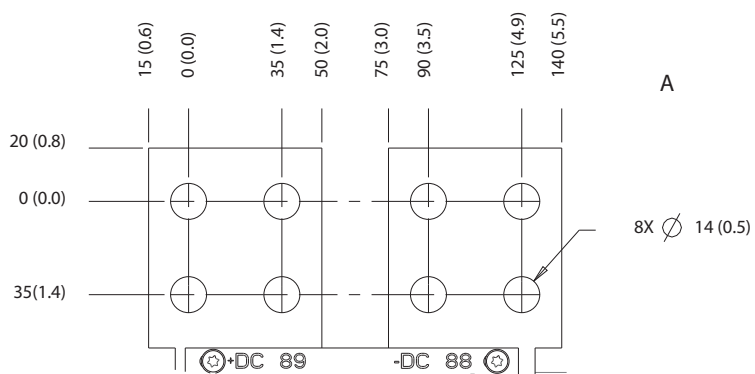

Илюстрация 5.15 Размери на клемма за възстановяване/разпределяне на товара на E4h

## 5.8 Управляваща верига

Всички клеми към кабелите за управление се намират в преобразувателя под LCP. За достъп до тях отворете вратата (E1h и E2h) или свалете предния панел (E3h и E4h).


### 5.8.1 Схема на окабеляване на кабелите за управление

Вържете и прокарайте всички проводници за управление както е показано на *Илюстрация 5.16*. Не забравяйте да свържете екранировката по подходящ начин, за да се осигури оптимална устойчивост на електрически смущения.

- Изолирайте управляващата верига от силовите кабели в преобразувателя.
- Когато преобразувателят е свързан към термистор, се уверете, че управляващата верига на термистора е екранирана и подсилена/двойно изолирана. Препоръчва се захранващо напрежение 24 V DC.

#### Свързване на бус комуникацията

Връзките са направени към съответните опции на платката за управление. За повече подробности вижте инструкциите за съответната бус комуникация. Кабелът трябва да се свърже и прокара заедно с другите проводници за управление в устройството. Вижте *Илюстрация 5.16*.

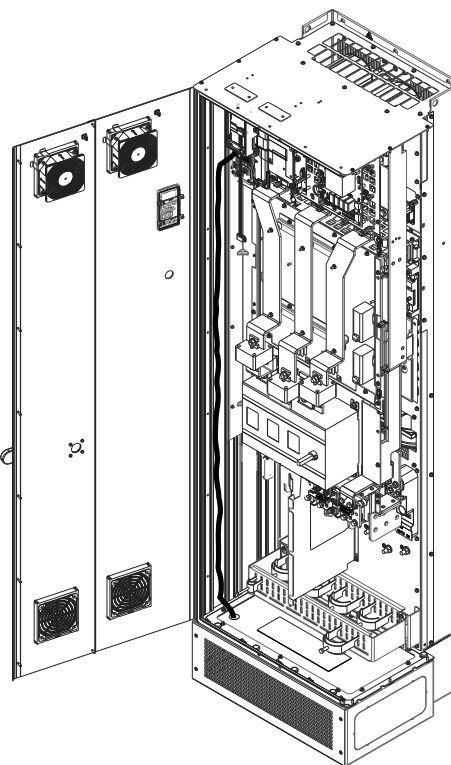


130BF715.10


Илюстрация 5.16 Маршрут за окабеляване на платка за управление

### 5.8.2 Типове клеми на управлението

Илюстрация 5.17 показва отстраняемите конектори на преобразувателя. Функциите на клемите и настройките по подразбиране са обобщени в Таблица 5.1 – Таблица 5.3.

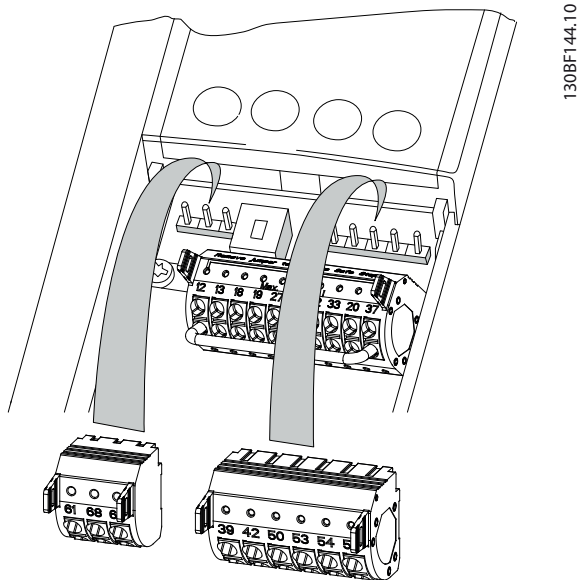

Илюстрация 5.17 Местоположения на клемите на управлението

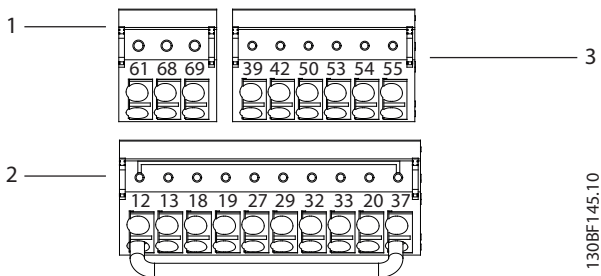

1	Клеми за серийна комуникация
2	Клеми за цифров вход/изход
3	Клеми за аналогов вход/изход

Илюстрация 5.18 Номера на клеми, разположени в конекторите

Клеми за серийна комуникация			
Клема	Параметър	Настройка по подразбиране	Описание
61	-	-	Интегриран RC-филтър за екранировка на кабела. За свързване към екранировката САМО в случай на проблеми с EMC.
68 (+)	Група параметри 8-3* FC настройки на порт	-	RS485 интерфейс. Платката за управление разполага с превключвател (BUS TER.) за изолиране на бус шината. Вижте Илюстрация 5.22.
69 (-)	Група параметри 8-3* FC настройки на порт	-	превключвател (BUS TER.) за изолиране на бус шината. Вижте Илюстрация 5.22.
Релета			
01, 02, 03	Параметър 5-40 Функция на релето [0]	[0] Няма операция	Релеен изход Form C. За AC или DC напрежение и резистивни или индуктивни товари.
04, 05, 06	Параметър 5-40 Функция на релето [1]	[0] Няма операция	

Таблица 5.1 Описания на клеми за серийна комуникация

Клеми за цифров вход/изход			
Клема	Параметър	Настройка по подразбиране	Описание
12, 13	-	+24 V DC	24 V DC захранващо напрежение за цифрови входове и външни преобразуватели. Максимален изходен ток 200 mA за всички 24 V товари.


Клеми за цифров вход/изход			
Клема	Параметър	Настройка по подразбиране	Описание
18	Параметър 5-10 Цифров вход на клема 18	[8] Старт	Цифрови входове.
19	Параметър 5-11 Цифров вход на клема 19	[10] Реверсиране	
32	Параметър 5-14 Цифров вход на клема 32	[0] Няма операция	
33	Параметър 5-15 Цифров вход на клема 33	[0] Няма операция	
27	Параметър 5-12 Цифров вход на клема 27	[2] Движ. инерция обр.	За цифров вход или изход. Настройката по подразбиране е вход.
29	Параметър 5-13 Цифров вход на клема 29	[14] Преместване	
20	–	–	Обща за цифрови входове и 0 V потенциал за 24 V захранване.
37	–	STO	Ако не се използва опционалната функция STO, трябва да се използва мостов кабел между клема 12 (или 13) и клема 37. Тази конфигурация позволява преобразувателят да работи с фабричните стойности за програмиране.

Таблица 5.2 Описания на клеми за цифров вход/изход

Клеми за аналогов вход/изход			
Клема	Параметър	Настройка по подразбиране	Описание
39	–	–	Обща за аналогов изход.
42	Параметър 6-50 Изход на клема 42	[0] Няма операция	Програмируем аналогов изход. 0 – 20 mA или 4 – 20 mA при максимум 500 Ω.
50	–	+10 V DC	10 V DC аналогово захранващо напрежение за потенциометър или термистор. 15 mA максимум.
53	Група параметри 6-1* Аналогов вход 1	Справка	Аналогов вход. За напрежение или ток. Превключватели A53 и A54 избират mA или V.
54	Група параметри 6-2* Аналогов вход 2	Обратна връзка	
55	–	–	Обща за аналогов вход.

Таблица 5.3 Описания на клеми за аналогов вход/изход

## Релейни клеми:

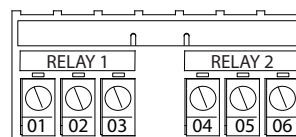


1308F156.10

Илюстрация 5.19 Клеми на реле 1 и реле 2

- Реле 1 и реле 2. Разположението на изходите зависи от конфигурацията на преобразувателя. Вижте глава 3.5 Шкаф за управление.
- Клеми на вградено допълнително оборудване. Вж. ръководството, осигурено с опционалното оборудване.

### 5.8.3 Свързване с клемите на управлението

Конекторите на управляващите клеми могат да бъдат разкачани от преобразувателя за по-лесно инсталиране, както е показано на *Илюстрация 5.20*.

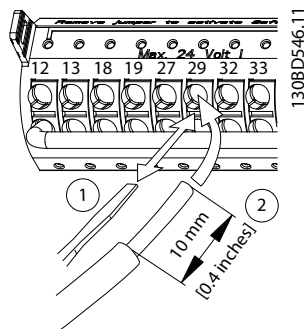

Илюстрация 5.20 Свързване на управляващите проводници

#### **ЗАБЕЛЕЖКА**

Поддържайте контролните проводници възможно най-къси и отделени от силовите кабели.

1. Отворете контакта, като натиснете с малка отвертка в слота между двата отвора на клемата.
2. Вкарайте оголения управляващ проводник в контакта.
3. Отстранете отвертката, за да затегнете управляващия проводник в контакта.
4. Уверете се, че контактът е стабилен, а не хлабав. Хлабава управляваща верига може да доведе до неизправности в оборудването или намалена производителност.

Вижте *глава 9.5 Спецификации на кабела* размерите на проводниците за клемата на управлението и *глава 7 Примери за конфигурация на проводниците* за типичните връзки на управляващата верига.

### 5.8.4 Разрешаване на работа на мотора (клема 27)

Необходими са мостови кабели между клема 12 (или 13) и клема 27 за работа на преобразувателя при използване на фабричните програмни настройки по подразбиране.

- Цифровата входна клема 27 е проектирана да получава 24 V DC външна команда за блокиране.
- Когато не се използва устройство за заключване, свържете мостче между клема на управлението 12 (препоръчително) или 13 към клема 27. Този проводник осигурява вътрешен 24 V сигнал на клема 27.
- Когато редът на състоянието в долната част на LCP покаже *AUTO REMOTE COAST (АВТОМАТИЧНО ОТДАЛЕЧЕНО ДВИЖЕНИЕ ПО ИНЕРЦИЯ)*, значи устройството е готово за работа, но липсва входен сигнал на клема 27.
- Когато към клема 27 е свързано фабрично инсталирано допълнително оборудване, не премахвайте тази връзка.

#### **ЗАБЕЛЕЖКА**

Преобразувателят не може да работи без сигнал на клема 27, освен ако клема 27 не се препрограмира чрез *параметър 5-12 Цифров вход на клема 27*.

### 5.8.5 Конфигуриране на RS485 серийна комуникация


RS485 е 2-проводен шинен интерфейс, съвместим с разклонена мрежова топология, и разполага със следните функции:

- Може да се използва или Danfoss FC, или Modbus RTU комуникационен протокол, които са вътрешни за преобразувателя.
- Функции могат да се програмират отдалечено с помощта на протоколния софтуер и RS485 връзката или в група параметри 8-\*\* *Ком. и опции*.
- Избирането на определен комуникационен протокол променя различните настройки по подразбиране на параметрите, така че да отговарят на спецификациите на този протокол, като по този начин се активират повече специфични за протокола параметри.

- Налични са опционални платки за преобразувателя, които могат да осигурят допълнителни комуникационни протоколи. Вижте документацията на допълнителната платка за инструкции за инсталация и експлоатация
- Платката за управление разполага с превключвател (BUS TER) за изолиране на бус шината. Вж. *Илюстрация 5.22*.

За базова настройка на серийна комуникация, изпълнете следните стъпки:

1. Свържете кабелите за RS485 серийна комуникация към клемите (+)68 и (-)69.
  - 1a Използвайте екраниран кабел за серийна комуникация (препоръчва се).
  - 1b Вижте *глава 5.6 Свързване към земя* за правилно заземяване.
2. Изберете следните настройки на параметри:
  - 2a Тип протокол в *параметър 8-30 Протокол*
  - 2b Адрес на преобразувателя в *параметър 8-31 Адрес*.
  - 2c Скорост на комуникация в *параметър 8-32 Бодова скорост*

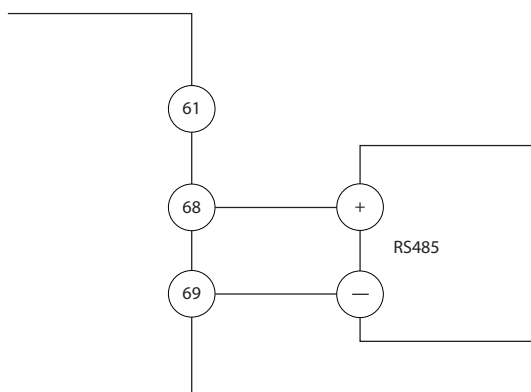

130BB489.10

Илюстрация 5.21 Схема на свързването на серийната комуникация

## 5.8.6 Свързване на Safe Torque Off (STO)

Функцията Safe Torque Off (STO) е компонент от контролна система за безопасност. STO пречи на устройството да генерира напрежението, необходимо за задвижване на електродвигателя.

За да работи функцията STO, се изисква допълнително окабеляване на преобразувателя. Вижте *Ръководството за работа с функцията Safe Torque Off* за допълнителна информация.

## 5.8.7 Свързване на отоплителен уред

Отоплителният уред е опция, която се използва за предотвратяване на образуването на конденз във вътрешността на корпуса, когато устройството е изключено. Той е проектиран за полево свързване и контролиране чрез HVAC система за управление.

### Спецификации

- Номинално напрежение: 100 – 240
- Размер на проводник: 12 – 24 AWG

## 5.8.8 Свързване на спомагателните контакти за разединителя

Разединителят е опция, която е фабрично инсталирана. Спомагателните контакти, които са сигнални принадлежности, използвани с разединителя, не се инсталират фабрично, за да се позволи по-голяма гъвкавост по време на инсталацията. Контактите се монтират без инструменти.

Контактите трябва да се инсталират на конкретни места на разединителя в зависимост от техните функции. Вижте таблицата с данни, включена в плика с принадлежности, доставен с преобразувателя.

### Спецификации

- $U_i$ [V]: 690
- $U_{imp}$ [kV]: 4
- Степен на замърсяване: 3
- $I_{th}$ [A]: 16
- Размер на кабела: 1...2 x 0,75...2,5 mm<sup>2</sup>
- Максимален предпазител: 16 A/gG
- NEMA: A600, R300, размер на проводник: 18 – 14 AWG, 1(2)



### 5.8.9 Свързване на температурния датчик на спирачния резистор

Клемният блок на спирачния резистор е разположен на захранващата платка и позволява свързване на външен температурен датчик на спирачния резистор. Датчикът може да се конфигурира да е нормално затворен или нормално отворен. Ако входният сигнал се промени, преобразувателят се изключва и на LCP дисплея се показва *аларма 27, IGBT спирачка*. В същото време преобразувателят преустановява спирането и моторът продължава да се движи по инерция.

1. Намерете клемния блок на спирачния резистор (клеми 104 – 106) на захранващата платка. Вижте *Илюстрация 3.3*.
2. Свалете М3 болтовете, които държат мостчето към захранващата платка.
3. Свалете мостчето и свържете температурния превключвател на спирачния резистор в 1 от следните конфигурации:
  - 3a **Нормално затворен.** Свържете към клеми 104 и 106.
  - 3b **Нормално отворен.** Свържете към клеми 104 и 105.
4. Фиксирайте проводниците на превключвателя с помощта на М3 болтовете. Затегнете до 0,5 – 0,6 Nm (5 in lb).

### 5.8.10 Избор на входния сигнал за ток/напрежение

Аналоговите входни клеми 53 и 54 позволяват задаване на входен сигнал на напрежение (0 – 10 V) или ток (0/4 – 20 mA).

#### Настройки на параметъра по подразбиране:


- Клема 53: Сигнал на задание за скорост в отворена верига (вж. *параметър 16-61 Настройка превключвател на клема 53*).
- Клема 54: Сигнал на обратна връзка в затворена верига (вж. *параметър 16-63 Настройка превключвател на клема 54*).

### **ЗАБЕЛЕЖКА**

Изключете захранването на преобразувателя, преди да промените позициите на превключвателя.

1. Отстранете LCP (локален контролен панел). Вижте *глава 6.3 Меню на LCP*.
2. Отстранете допълнителното оборудване, покриващо превключвателите.

3. Настройте превключватели А53 и А54, за да изберете типа сигнал (U = напрежение, I = ток).

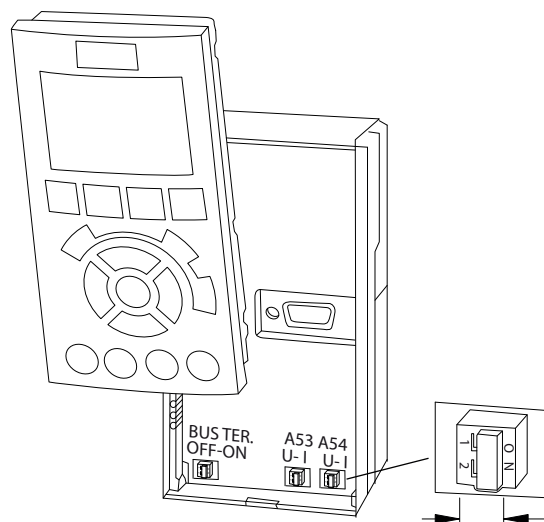

Илюстрация 5.22 Местоположение на превключвателите на клеми 53 и 54

## 5.9 Списък с проверки преди стартиране

Преди завършване на монтажа на уреда, проверете цялата инсталация, както е описано в Таблица 5.4. Отбележете и маркирайте елементите след приключване.

Проверете за	Описание	<input checked="" type="checkbox"/>
Допълнително оборудване	<ul style="list-style-type: none"> <li>Прегледайте за допълнително оборудване, превключватели, разединители или входни предпазители/ прекъсвачи, които може да се намират от страната на входното захранване на преобразувателя или изхода към мотора. Уверете се, че са готови за работа на пълна скорост.</li> <li>Проверете функционирането и инсталацията на сензорите, използвани за обратна връзка към преобразувателя.</li> <li>Отстранете всички кондензатори за корекция на коефициента на мощност от мотора.</li> <li>Регулирайте кондензаторите за корекция на коефициента на мощност от страната на захранващата мрежа, за да се уверите, че са на ниска настройка.</li> </ul>	
Полагане на кабели	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали кабелите на мотора, спирачката (ако е приложимо) и управляващата верига са отделени, екранирани или в 3 отделни метални канала за изолация на високочестотни смущения.</li> </ul>	
Управляваща верига	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете за скъсани или наранени проводници и разхлабени връзки.</li> <li>Проверете дали управляващата верига е изолирана от високомощностните кабели, за да осигурите "шумоизолация".</li> <li>Проверете сигналния източник, ако е необходимо.</li> <li>Препоръчва се използването на екраниран кабел или усукана двойка. Проверете дали екранировката е правилно свързана.</li> </ul>	
Междина за охлаждане	<ul style="list-style-type: none"> <li>Измерете дали горната междина е достатъчно голяма, за да се осигури необходимия въздушен поток, вижте <i>глава 4.5.1 Изисквания към инсталацията и охлаждането</i>.</li> </ul>	
Условия на околната среда	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали са спазени изискванията за условия на околната среда. Вижте <i>глава 9.4 Условия на околната среда</i>.</li> </ul>	
Предпазители и прекъсвачи	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали предпазители или прекъсвачите са правилните типове.</li> <li>Проверете дали всички предпазители са поставени здраво и са в изправност, както и дали прекъсвачите (ако се използват такива) са в отворена позиция.</li> </ul>	
Заземяване	<ul style="list-style-type: none"> <li>Потърсете добри връзки за заземяване, които са здрави и без окисление.</li> <li>Заземяването към канал или монтаж на задния панел към метална повърхност не осигурява добро заземяване.</li> </ul>	
Входящи и изходящи силови проводници	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете за хлабави връзки.</li> <li>Уверете се, че кабелите на мотора и захранващата мрежа са в отделни канали или са отделни екранирани кабели.</li> </ul>	
Вътрешна част на панела	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали вътрешността на устройството е без мръсотия, метални стружки, влага и корозия.</li> <li>Потвърдете, че всички инструменти, използвани за инсталирането, са извадени от вътрешността на устройството.</li> <li>За корпуси E3h и E4h се уверете, че устройството е монтирано върху небоядисана метална повърхност.</li> </ul>	
Превключватели	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали всички настройки на превключвателите и прекъсвачите са в правилна позиция.</li> </ul>	
Вибрация	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че устройството е монтирано стабилно или е използвано окачване на амортизатори, ако е необходимо.</li> <li>Проверете за необичайни нива на вибрация.</li> </ul>	

Таблица 5.4 Списък с проверки преди стартиране

**⚠ ВНИМАНИЕ**

ПОТЕНЦИАЛНА ОПАСНОСТ В СЛУЧАЙ НА ВЪТРЕШНА НЕИЗПРАВНОСТ

Ако преобразувателят не е правилно обезопасен с капаците, има риск от наранявания.

- Преди да включите захранването, уверете се, че всички предпазни капаци (врати и панели) са по местата си и са здраво закрепени. Вижте *глава 9.10.1 Номинален въртящ момент на крепежните елементи*.

## 6 Пускане в действие

### 6.1 Инструкции за безопасност

Вижте *глава 2 Безопасност* относно общите инструкции за безопасност.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

##### ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ

Преобразувателите съдържат източници на високо напрежение при свързването им към входното захранващо напрежение. Ако монтажът, стартирането и поддръжката на преобразувателя не бъдат извършени от квалифициран персонал, има опасност от смърт или сериозно нараняване.

- Монтажът, стартирането и поддръжката следва да се извършват само от квалифициран персонал.

##### Преди включване на захранването:

1. Затворете капака правилно.
2. Проверете дали всички уплътнения на кабели са здраво затегнати.
3. Уверете се, че входното захранване към устройството е ИЗКЛЮЧЕНО и прекъснато. Не разчитайте на главния прекъсвач на преобразувателя за изолиране на входното захранване.
4. Уверете се, че няма напрежение на входните клеми L1 (91), L2 (92) и L3 (93), фаза-към-фаза и фаза-към-земя.
5. Проверете дали няма напрежение на изходните клеми 96 (U), 97 (V) и 98 (W), фаза-към-фаза и фаза-към-земя.
6. Проверете целостта на мотора, като измерите съпротивленията между U – V (96 – 97), V – W (97 – 98) и W – U (98 – 96).
7. Проверете дали преобразувателят и моторът са заземени правилно.
8. Проверете преобразувателя за хлабави връзки на клемите.
9. Проверете дали захранващото напрежение съответства на напрежението на преобразувателя и мотора.

### 6.2 Прилагане на захранване

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

##### НЕЖЕЛАН ПУСК

Когато задвижването е свързано към захранващо напрежение, постояннотоково захранване или разпределение на товара, електродвигателят може да се стартира във всеки един момент. Нежелан пуск по време на програмиране, обслужване или ремонтна работа може да доведе до смърт, сериозни наранявания или повреди на собствеността. Електродвигателят може да се стартира чрез външен превключвател, команда на полева шина, входен сигнал на задание от LCP или LOP, дистанционно с помощта на Софтуер за настройка MCT 10 или след премахване на състояние на неизправност.

За да предотвратите неволно пускане на електродвигателя:

- Натиснете [Off/Reset] (Изкл./Нулиране) на LCP, преди да програмирате параметри.
  - Изключете преобразувателя от захранващата мрежа.
  - Свържете всички кабели и глобете напълно преобразувателя, мотора и цялото задвижвано оборудване, преди да свържете преобразувателя към захранващо напрежение, постояннотоково захранване или разпределение на товара.
1. Проверете дали входното напрежение между фазите е балансирано в рамките на 3%. Ако не е, поправете дисбаланса на входното напрежение, преди да продължите. Повторете тази процедура след коригиране на напрежението.
  2. Уверете се, че кабелите на допълнителното оборудване, ако е налично, съответстват на приложението на инсталацията.
  3. Уверете се, че всички устройства на оператора са в позиция OFF (ИЗКЛ.).
  4. Затворете всички панелни врати и закрепете стабилно всички капащи.
  5. Подайте захранване към устройството. Все още НЕ стартирайте преобразувателя. Поставете главния превключвател, ако устройството е оборудвано с такъв, на позиция ON (ВКЛ.), за да захраните преобразувателя.

**ЗАБЕЛЕЖКА**


Ако редът на състоянието в долната част на LCP покаже **AUTO REMOTE COASTING (АВТОМАТИЧНО ОТДАЛЕЧЕНО СПИРАНЕ ПО ИНЕРЦИЯ)** или **аларма 60, Външно блокир.**, значи устройството е готово за работа, но липсва входен сигнал на клемата 27. Вж. глава 5.8.4 *Разрешаване на работа на мотора (клемата 27)* за подробности.

**6.3 Меню на LCP**

За по-подробни инструкции относно менютата или параметрите вижте *ръководството за програмиране*.

**6.3.1.1 Режим на бързо меню**

LCP осигурява достъп до параметри чрез бързите менюта. За да се изведе списък с опциите за бързи менюта, натиснете [Quick Menus] (Бързи менюта).

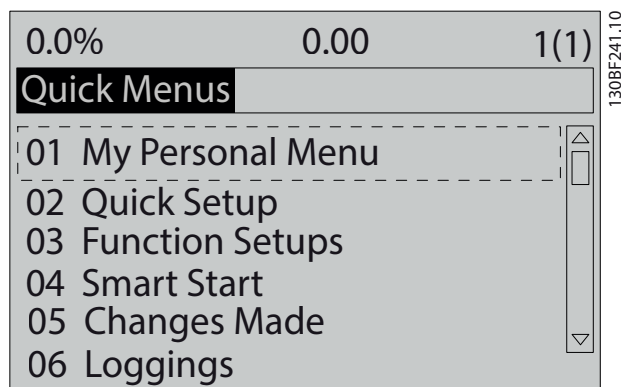

Илюстрация 6.1 Изглед на бързо меню

**6.3.1.2 Q1 Моето лично меню**

Личното меню се използва, за да се определи какво да се показва в областта на дисплея. Вижте глава 3.6 *Локален контролен панел (LCP)*. Това меню може също така да показва до 50 предварително програмирани параметъра. Тези 50 параметъра се въвеждат ръчно с помощта на *параметър 0-25 Моето лично меню*.

**6.3.1.3 Q2 Бърза настройка**

Параметрите в менюто *Q2 Бърза настройка* съдържат базови данни за мотора и системата, които са винаги необходими за конфигуриране на преобразувателя. Вижте глава 6.4.2 *Въвеждане на информация за системата* за процедурите за настройка.

**6.3.1.4 Q3 Настройки на функция**

Параметрите в менюто *Q3 Настройки на функция* съдържат данни за функциите на вентилатора, компресора и помпата. Това меню включва също и параметри за дисплея на LCP, цифрови зададени скорости, мащабиране на аналогови еталони, приложения за затворена верига за една зона и много зони.

**6.3.1.5 Q4 Smart Start (Интелигентно стартиране)**

Функцията *Q4 Smart Start (Интелигентно стартиране)* задава на потребителя въпроси на база предишните отговори и автоматично конфигурира мотора и избраното приложение на помпа/вентилатор/конвейер.

**6.3.1.6 Q5 Направени промени**

Изберете меню *Q5 Направени промени* за информация относно:

- 10-те най-скоро направени промени.
- Промените на настройките по подразбиране.

**6.3.1.7 Q6 Записвания**


Менюто *Q6 Записвания* служи за откриване на неизправности. За да получите повече информация относно показанията на редовете от дисплея, изберете *Записвания*. Информацията се показва в графичен вид. Може да се преглеждат само параметрите, избрани в *параметър 0-20 Ред 1.1 на дисплея дребен* до *параметър 0-24 Ред 3 на дисплея едър*. В паметта може да се съхраняват до 120 записа за последваща справка.

Q6 Записвания	
Параметър 0-20 Ред 1.1 на дисплея дребен	Еталон [%]
Параметър 0-21 Ред 1.2 на дисплея дребен	Ток на мотора [A]
Параметър 0-22 Ред 1.3 на дисплея дребен	Мощност [kW]
Параметър 0-23 Ред 2 на дисплея едър	Честота [Hz]
Параметър 0-24 Ред 3 на дисплея едър	Електромер

Таблица 6.1 Примери за записване на параметри

### 6.3.1.8 Режим главно меню

LCP осигурява достъп до режима на *Главно меню*. Изберете режим *Главно меню*, като натиснете бутона [Main Menu] (Главно меню). На LCP дисплея се извеждат съответните показания.

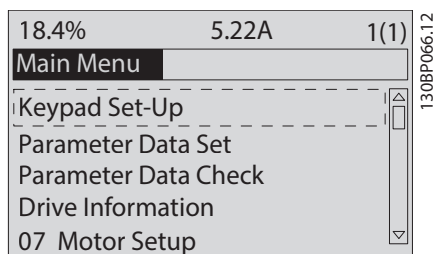

Илюстрация 6.2 Изглед на главно меню

6

На редове от 2 до 5 на дисплея се показва списък на групите параметри, които могат да се избират чрез бутоните [▲] и [▼].

В главното меню може да се променят всички параметри. Добавените към устройството опционални карти активират допълнителни параметри, свързани с опционалното устройство.

## 6.4 Програмиране на преобразувателя

За подробна информация относно функциите на бутоните, разположени на локалния контролен панел (LCP), вижте *глава 3.6 Локален контролен панел (LCP)*. За информация относно настройката на параметри вижте *ръководството за програмиране*.

### Преглед на параметрите

Настройките на параметри управляват работата на преобразувателя и се задават чрез LCP. Тези настройки имат фабрично зададени стойности, но може да се конфигурират за тяхното уникално приложение. Всеки параметър има име и номер, които остават същите, независимо от режима на програмиране.

В режима на *Главно меню* параметрите са разделени на групи. Първата цифра на номера на параметър (отляво) показва номера на група параметри. Групите параметри са разделени на подгрупи, ако е необходимо. Например:

0-** <i>Операция/дисплей</i>	Група параметри
0-0* <i>Основни настройки</i>	Подгрупа параметри
Параметър 0-01 <i>Език</i>	Параметър
Параметър 0-02 <i>Единица скорост ел.мотор</i>	Параметър
Параметър 0-03 <i>Регионални настройки</i>	Параметър

Таблица 6.2 Пример на йерархичност на групите параметри

### Придвижване сред параметрите

Навигирайте през параметрите чрез следните бутони на LCP:


- Натиснете [▲] [▼] за превъртане нагоре или надолу.
- Натиснете [◀] [▶] за отместване на интервал вляво или вдясно от десетичната запетая, докато редактирате стойност на десетичен параметър.
- Натиснете [OK], за да приемете промяната.
- Натиснете [Cancel] (Отказ) за отказ на промяната и изход от режима на редактиране.
- Натиснете [Back] (Назад) двукратно за показване на екрана на състоянието.
- Натиснете [Main Menu] (Главно меню) еднократно за връщане в главното меню.

### 6.4.1 Пример на програмиране за приложение с отворена верига

Тази процедура, която се използва за конфигуриране на типично приложение с отворена верига, програмира преобразувателя да получава 0 – 10 V DC аналогов сигнал за управление на входна клемма 53. Преобразувателят отговаря като извежда към мотора изходен сигнал 20 – 50 Hz, пропорционален на входния сигнал (0 – 10 V DC = 20 – 50 Hz).


Натиснете [Quick Menu] (Бързо меню) и изпълнете следните стъпки:

1. Изберете меню *Q3 Настройки на функция* и натиснете [OK].
2. Изберете *Parameter Data Set (Задаване на данни на параметър)* и натиснете [OK].

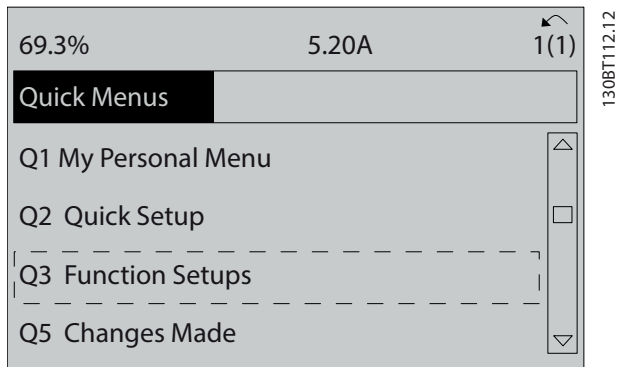


Илюстрация 6.3 Q3 Настройки на функция

3. Изберете *Q3-2 Настройки отворена верига* и натиснете [OK].

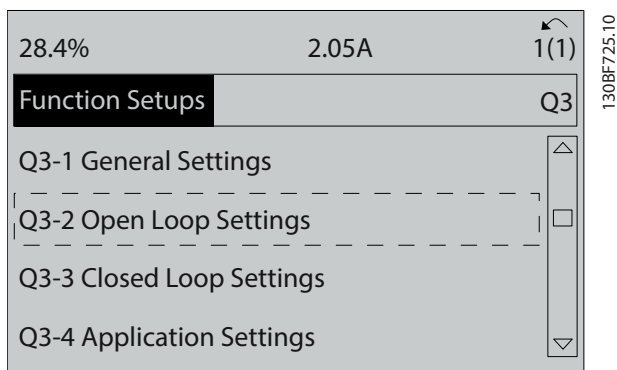


Илюстрация 6.4 Q3-2 Настройки отворена верига

4. Изберете *Q3-21 Аналогово задание* и натиснете [OK].

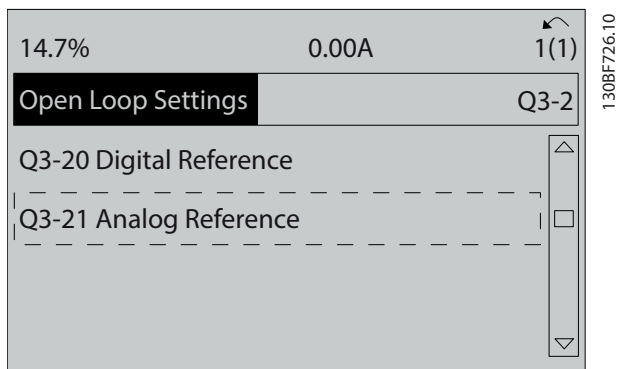


Илюстрация 6.5 Q3-21 Аналогово задание

5. Изберете *параметър 3-02 Задание минимум*. Задайте минималното вътрешно задание на преобразувателя на 0 Hz и натиснете [OK].

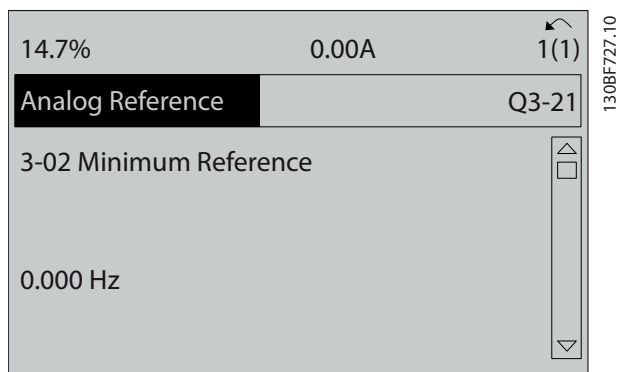


Илюстрация 6.6 Параметър 3-02 Задание минимум

6. Изберете *параметър 3-03 Максимален еталон*. Задайте максималното вътрешно задание на преобразувателя на 60 Hz и натиснете [OK].

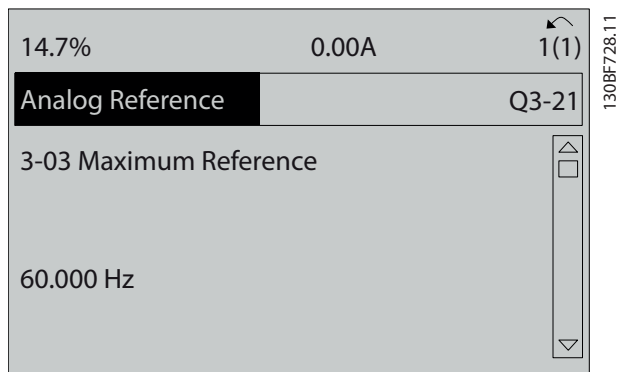

Илюстрация 6.7 Параметър 3-03 Максимален еталон


7. Изберете *параметър 6-10 Клема 53 недостатъчно напрежение*. Задайте минималното външно задание, напреженов сигнал на клемма 53 на 0 V и натиснете [OK].

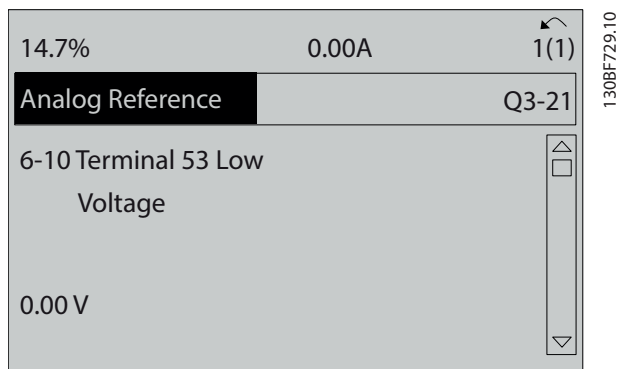

Илюстрация 6.8 Параметър 6-10 Клема 53 недостатъчно напрежение


6

- Изберете параметър 6-11 Клема 53 превишено напрежение. Задайте максималното външно задание, напреженов сигнал на клема 53 на 10 V и натиснете [OK].

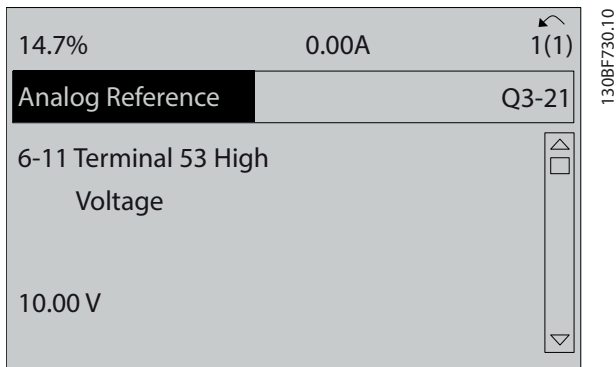


Илюстрация 6.9 Параметър 6-11 Клема 53 превишено напрежение

- Изберете параметър 6-15 Клема 53 стойност прев.етал./обр.връзка. Задайте максималния еталон за скорост на клема 53 на 50 Hz и натиснете [OK].

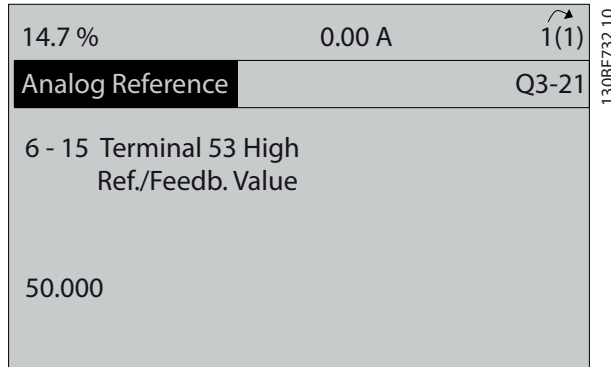

Илюстрация 6.11 Параметър 6-15 Клема 53 стойност прев.етал./обр.връзка

- Изберете параметър 6-14 Клема 53 стойн. недост.етал./обр.връзка. Задайте минималния еталон за скорост на клема 53 на 20 Hz и натиснете [OK].

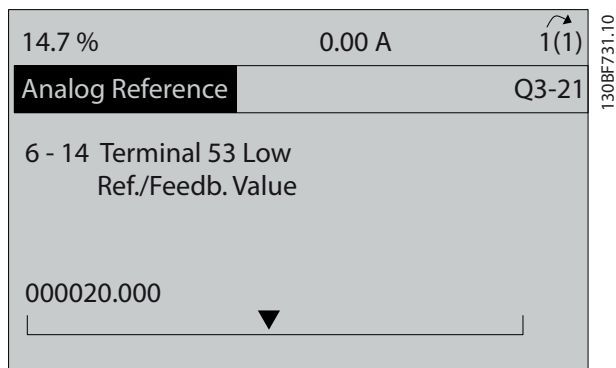


Илюстрация 6.10 Параметър 6-14 Клема 53 стойн. недост.етал./обр.връзка

С външно устройство, осигуряващо контролен сигнал 0 – 10 V, свързано към клема 53 на преобразувателя, сега системата е готова за експлоатация.

**ЗАБЕЛЕЖКА**

В Илюстрация 6.11 лентата за превъртане в дясно на дисплея е в долна позиция. Тази позиция указва, че процедурата е завършена.

Илюстрация 6.12 връзките на проводниците, използвани за външно настройване на устройството.

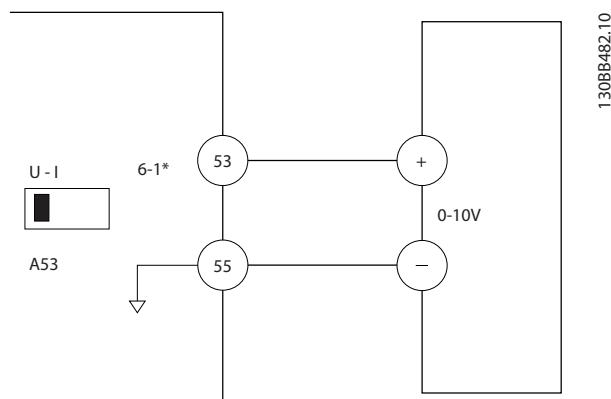

Илюстрация 6.12 Пример за свързване на външно устройство, осигуряващо контролен сигнал 0 – 10 V



## 6.4.2 Въвеждане на информация за системата

### **ЗАБЕЛЕЖКА**

#### ИЗТЕГЛЯНЕ НА СОФТУЕР

За пускане в действие чрез РС инсталирайте Софтуер за настройка МСТ 10. Софтуерът е достъпен за изтегляне (базова версия) или за поръчване (разширена версия, номер на код 130B1000). За повече информация и изтегляне вижте [www.drives.danfoss.com/services/pc-tools](http://www.drives.danfoss.com/services/pc-tools).

Долу са указани стъпките за въвеждане на базова информация за системата в преобразувателя. Препоръчителните настройки на параметрите са предназначени за целите на пускане в експлоатация и за тестване. Настройките на приложението може да варират.

### **ЗАБЕЛЕЖКА**

Въпреки че тези стъпки предполагат използване на асинхронен мотор, може да се използва и мотор с постоянен магнит. За повече информация за конкретните типове мотори вижте *ръководство за програмиране* за конкретния продукт.

1. Натиснете [Main Menu] (Главно меню) на LCP.
2. Изберете 0-\*\* *Операция/дисплей* и натиснете [OK].
3. Изберете 0-0\* *Основни настройки* и натиснете [OK].
4. Изберете *параметър 0-03 Регионални настройки* и натиснете [OK].
5. Изберете [0] *Международни* или [1] *Северна Америка* според случая и натиснете [OK]. (Това действие променя настройките по подразбиране за някои базови параметри.)
6. Натиснете [Quick Menus] (Бързи менюта) на LCP и изберете Q2 *Бърза настройка*.
7. Променете настройките на посочените в Таблица 6.3 параметри, ако е необходимо. Данните за мотора са посочени на табелката на мотора.

Параметър	Настройка по подразбиране
Параметър 0-01 Език	Английски
Параметър 1-20 Мощност на ел.мотора [kW]	4,00 kW
Параметър 1-22 Напрежение на ел.мотора	400 V
Параметър 1-23 Честота на ел.мотора	50 Hz
Параметър 1-24 Ток на ел.мотора	9,00 A
Параметър 1-25 Номинална скорост на ел.мотора	1420 RPM
Параметър 5-12 Цифров вход на клемата 27	Движ. по инерция, обр. сигн.
Параметър 3-02 Задание минимум	0,000 об./мин
Параметър 3-03 Максимален еталон	1500,000 об./мин
Параметър 3-41 Изменение 1 време за повишаване	3,00 s
Параметър 3-42 Изменение 1 време за понижаване	3,00 s
Параметър 3-13 Еталонен обект	Свързан ръчно/автом.
Параметър 1-29 Автоматична адаптация ел.мотор (АМА)	Изключено

Таблица 6.3 Въвеждане на бързи настройки

### **ЗАБЕЛЕЖКА**

#### ЛИПСВАЩ ВХОДЕН СИГНАЛ

Когато на LCP се изведе AUTO REMOTE COASTING (АВТОМАТИЧНО ОТДАЛЕЧЕНО СПИРАНЕ ПО ИНЕРЦИЯ) или *аларма 60, Външно блокир.*, значи устройството е готово за работа, но липсва входен сигнал. Вижте глава 5.8.4 *Разрешаване на работа на мотора (клемата 27)* за подробности.

## 6.4.3 Конфигуриране на автоматичното оптимизиране на енергията (АЕО)

Автоматично оптимизиране на енергията (АЕО) е процедура, която свежда до минимум напрежението на мотора, намалявайки потреблението на енергия, топлината и шума.

1. Натиснете [Main Menu] (Главно меню).
2. Изберете 1-\*\* *Товар/ел.мотор* и натиснете [OK].
3. Изберете 1-0\* *Общи настройки* и натиснете [OK].
4. Изберете *параметър 1-03 Характеристики на момента* и натиснете [OK].
5. Изберете [2] *Авто енергийно оптим. СТ* или [3] *Авто енергийно оптим. VT* и натиснете [OK].

#### 6.4.4 Конфигуриране на автоматична адаптация на мотора

Автоматичната адаптация към мотора е процедура, която оптимизира съвместимостта между преобразувателя и мотора.

Преобразувателят изгражда математически модел на мотора за регулиране на изходящия ток на мотора. Процедурата тества също така входния фазов баланс на захранването. Процедурата сравнява характеристиките на мотора с въведените данни в параметри 1-20 до 1-25.

#### **ЗАБЕЛЕЖКА**

Ако се появят предупреждения или аларми, вижте глава 8.5 Списък с предупреждения и аларми. Някои мотори не могат да изпълнят пълната версия на теста. В такъв случай или ако към мотора е свързан изходен филтър, изберете [2] Разреш.намалена АМА.

За най-добри резултати изпълнявайте тази процедура при студен мотор.

1. Натиснете [Main Menu] (Главно меню).
2. Изберете 1-\*\* Товар/ел.мотор и натиснете [OK].
3. Изберете 1-2\*\* Данни ел.мотор и натиснете [OK].
4. Изберете параметър 1-29 Автоматична адаптация ел.мотор (АМА) и натиснете [OK].
5. Изберете [1] Разреш. пълна АМА и натиснете [OK].
6. Натиснете [Hand On] (Вкл. на ръчно управление) и след това [OK]. Тестът ще се изпълни автоматично и ще укаже, когато приключи.

#### 6.5 Тестване преди стартиране на системата

#### **▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** ПУСКАНЕ НА МОТОРА

Ако не се изпълни проверка дали моторът, системата и цялото свързано оборудване са готови за стартиране, съществува риск от наранявания или повреда на оборудването. Преди стартиране:

- Уверете се, че оборудването може да се експлоатира безопасно при всякакви условия.
- Уверете се, че моторът, системата и цялото свързано оборудване са готови за стартиране.

#### 6.5.1 Въртене на мотора

#### **ЗАБЕЛЕЖКА**

Ако моторът работи в неправилната посока, може да увреди оборудването. Преди да започнете да използвате устройството, проверете въртенето на мотора, като стартирате за кратко мотора. Моторът работи за кратко на 5 Hz или минималната честота, зададена в параметър 4-12 Долна граница скорост ел.м. [Hz].

1. Натиснете [Hand On] (Вкл. на ръчно управление)
2. Придвижете левия курсор вляво от десетичната запетая с помощта на бутона със стрелка наляво и въведете стойност за об./мин, която ще завърти мотора с бавна скорост.
3. Натиснете [OK].
4. Ако въртенето на мотора е в грешната посока, задайте параметър 1-06 По пос. час. стрелка на [1] Инверсно.

## 6.5.2 Въртене на енкодера

Ако се използва обратна връзка на енкодера, изпълнете следните стъпки:

1. Изберете [0] *Отворена верига* в параметър 1-00 *Режим на конфигурация*.
2. Изберете [1] *24 V енкодер* в параметър 7-00 *Източник обр.връзка PID за скорост*.
3. Натиснете [Hand On] (Вкл. на ръчно управление)
4. Натиснете [▶] за положителен еталон на скорост (параметър 1-06 *По пос. час. стрелка зададен на [0] Нормален*).
5. В параметър 16-57 *Feedback [RPM]* проверете дали обратната връзка е положителна.

За повече информация относно енкодерната опция направете справка в ръководството на опцията.

### **ЗАБЕЛЕЖКА**

#### **ОТРИЦАТЕЛНА ОБРАТНА ВРЪЗКА**

Ако обратната връзка е отрицателна, свързването на енкодера е грешно! Използвайте параметър 5-71 *Клема 32/33 посока кодер* или параметър 17-60 *Посока обратна връзка*, за да обърнете посоката, или обърнете енкодерните кабели. Параметър 17-60 *Посока обратна връзка* е налично само с опцията VLT® Encoder Input MCB 102.

## 6.6 Стартиране на системата

### **▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### **ПУСКАНЕ НА МОТОРА**

Ако не се изпълни проверка дали моторът, системата и цялото свързано оборудване са готови за стартиране, съществува риск от наранявания или повреда на оборудването. Преди стартиране:

- Уверете се, че оборудването може да се експлоатира безопасно при всякакви условия.
- Уверете се, че моторът, системата и цялото свързано оборудване са готови за стартиране.

Процедурата в този раздел изисква изпълняването на свързване и програмиране на приложението от потребителя. Следната процедура се препоръчва след приключване на настройването на приложението.

1. Натиснете [Auto On] (Вкл. на автоматично управление)
2. Подайте външна команда за старт. Примери за външна команда за старт са превключвател, бутон или програмируем логически контролер (PLC).
3. Регулирайте еталона на скоростта според диапазона на скоростта.
4. Уверете се, че системата работи по предназначение, като проверите нивата на шум и вибрация на мотора.
5. Премахнете външната команда за старт.

Ако се появят предупреждения или аларми, вижте глава 8.5 *Списък с предупреждения и аларми*.

## 6.7 Настройки на параметри

### **ЗАБЕЛЕЖКА**

#### **РЕГИОНАЛНИ НАСТРОЙКИ**

Някои параметри имат различни настройки по подразбиране за международно приложение или приложение в Северна Америка. За списък на различните настройки по подразбиране вижте глава 10.2 *Международни/северноамерикански настройки по подразбиране на параметрите*.

Установяването на правилното програмиране на приложенията изисква настройване на няколко функции на параметри. Подробности за параметрите са предоставени в *ръководството за програмиране*.

Настройките на параметри се съхраняват вътрешно в преобразувателя, което носи следните няколко предимства:

- Настройките на параметри може да се качат в паметта на LCP и да се съхранят като архив.
- Множество устройства може да се програмат бързо чрез свързване на LCP към устройството и изтегляне на съхранените настройки на параметри.
- Настройките, съхранени в LCP, не се променят при възстановяване на фабричните настройки по подразбиране.
- Промените, направени в настройките по подразбиране, както и програмирането, въведено в параметрите, се съхраняват и могат да се преглеждат в бързото меню. Вижте глава 3.6 *Локален контролен панел (LCP)*.

### 6.7.1 Качване и изтегляне на настройки на параметри

Преобразувателят работи с параметрите, съхранени на платката за управление, която се намира в преобразувателя. Функциите за качване и изтегляне прехвърлят параметрите между платката за управление и LCP.

1. Натиснете [Off] (Изкл.).
2. Отидете на *параметър 0-50 LCP копиране* и натиснете [OK].
3. Изберете 1 от следните:
  - 3а За да качите данни от платката за управление на LCP, изберете [1] *Всичко към LCP*.
  - 3б За да изтеглите данни от LCP на платката за управление, изберете [2] *Всичко от LCP*.
4. Натиснете [OK]. Лента на напредъка показва процеса на качване или изтегляне.
5. Натиснете [Hand On] (Вкл. на ръчно управление) или [Auto On] (Вкл. на автоматично управление).

### 6.7.2 Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране

#### **ЗАБЕЛЕЖКА**

#### **ЗАГУБА НА ДАННИ**

При възстановяване на настройките по подразбиране се губят данни за програмирането, мотора, локализацията, както и записите от мониторинг. За да създадете резервно копие, качете данните на LCP преди инициализиране. Вижте *глава 6.7.1 Качване и изтегляне на настройки на параметри*.

Възстановете настройките по подразбиране на параметрите, като инициализирате устройството. Инициализирането се извършва от *параметър 14-22 Режим на експлоатация* или ръчно.

*Параметър 14-22 Режим на експлоатация* не нулира настройки като:

- Часове на работа
- Опции за серийна комуникация
- Настройки на личното меню
- Запис на неизправностите, регистър на алармите и други функции за мониторинг

#### Препоръчително инициализиране

1. Натиснете [Main Menu] (Главно меню) два пъти за достъп до параметрите.
2. Отидете на *параметър 14-22 Режим на експлоатация* и натиснете [OK].
3. Превъртете до *Инициализация* и натиснете [OK].
4. Спрете захранването на устройството и изчакайте, докато дисплеят се изключи.
5. Подайте захранване към устройството. По време на стартиране се възстановяват настройките на параметри по подразбиране. Стартирането отнема малко повече време от обикновено.
6. След като се покаже *аларма 80, Задв.инициал.*, натиснете [Reset] (Нулиране).

#### Ръчно инициализиране

Ръчното инициализиране нулира всички фабрични настройки, освен следните:

- *Параметър 15-00 Часове на експлоатация*
- *Параметър 15-03 Включване*
- *Параметър 15-04 Превишена температура*
- *Параметър 15-05 Превишено напрежение*

За да извършите ръчно инициализиране:

1. Спрете захранването на устройството и изчакайте, докато дисплеят се изключи.
2. Натиснете и задръжте [Status] (Състояние), [Main Menu] (Главно меню) и [OK] едновременно, докато устройството се захрани (около 5 s или докато се чуе щракване и вентилаторът започне работа). Стартирането отнема малко повече време от обикновено.

## 7 Примери за конфигурация на проводниците

Примерите в този раздел са предназначени за бърза справка за често срещани приложения.

- Настройките на параметри са регионалните стойности по подразбиране, освен ако не е указано друго (избрано в параметър 0-03 Регионални настройки).
- Параметрите, свързани с клемите и техните настройки, са показани до чертежите.
- Показани са и задължителните настройки на превключвателите за аналогови клемите A53 или A54.

### ЗАБЕЛЕЖКА

Когато не се използва допълнителната функция STO, са необходими мостови кабели между клемата 12 (или 13) и клемата 37, за да може преобразувателят да работи с фабричните програмни настройки по подразбиране.

### 7.1 Свързване на управление на скоростта в отворена верига

		Параметри	
		Функция	Настройка
	Параметър 6-10 Клема 53 недостатъчно напрежение	0,07 V*	
	Параметър 6-11 Клема 53 превишено напрежение	10 V*	
	Параметър 6-14 Клема 53 стойн. недост.етал./ обр.връзка	0 Hz	
	Параметър 6-15 Клема 53 стойност прев.етал./ обр.връзка	50 Hz	
	* = Стойност по подразбиране		
<b>Забележки/коментари:</b> Приема се, че 0 V DC вход = 0 Hz скорост, а 10 V DC вход = 50 Hz скорост.			

Таблица 7.1 Аналогов сигнал, задание за скорост (по напрежение)

		Параметри	
		Функция	Настройка
	Параметър 6-12 Клема 53 недостатъчен ток	4 mA*	
	Параметър 6-13 Клема 53 превишен ток	20 mA*	
	Параметър 6-14 Клема 53 стойн. недост.етал./ обр.връзка	0 Hz	
	Параметър 6-15 Клема 53 стойност прев.етал./ обр.връзка	50 Hz	
	* = Стойност по подразбиране		
<b>Забележки/коментари:</b> Приема се, че 4 mA вход = 0 Hz скорост, а 20 mA вход = 50 Hz скорост.			

Таблица 7.2 Аналогов сигнал, задание за скорост (по ток)

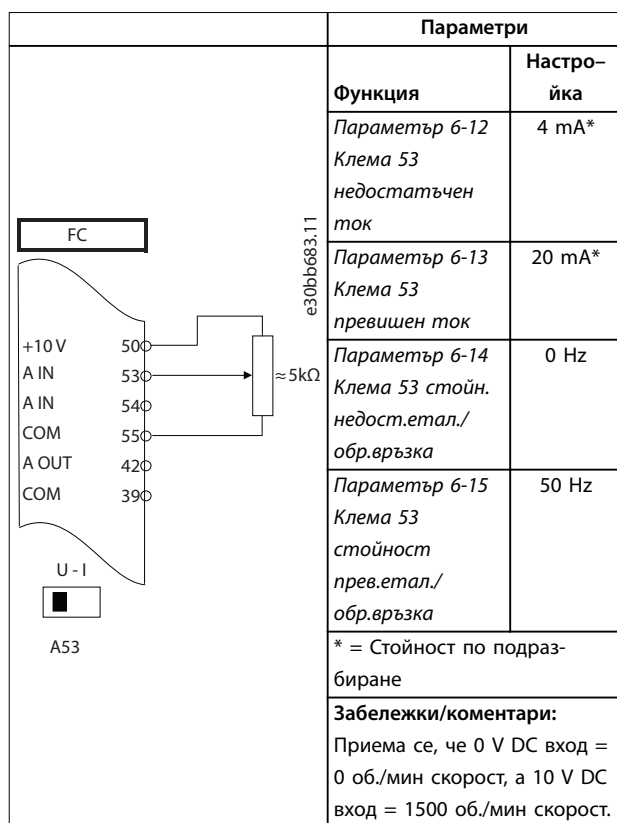


Таблица 7.3 Еталон за скорост (с използване на ръчен потенциометър)


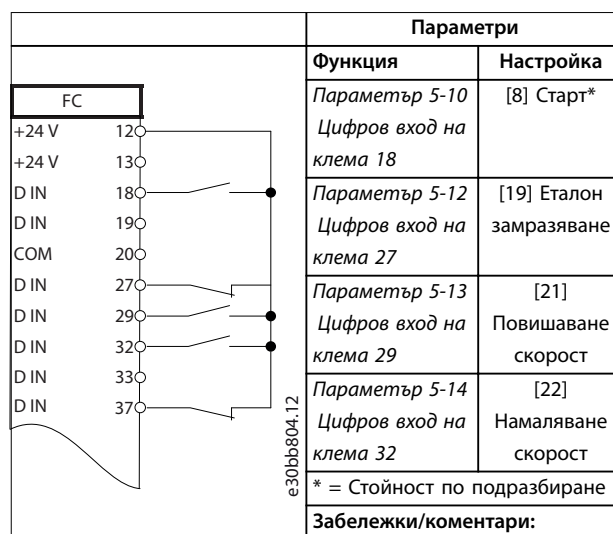


Таблица 7.4 Ускоряване/забавяне

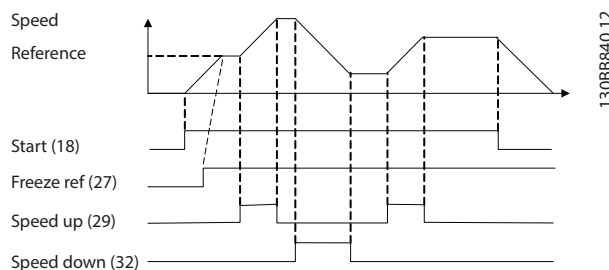


Илюстрация 7.1 Ускоряване/забавяне

## 7.2 Свързване за пускане/спиране

		Параметри																														
<table border="1"> <tr><td>FC</td></tr> <tr><td>+24 V 120</td></tr> <tr><td>+24 V 130</td></tr> <tr><td>D IN 180</td></tr> <tr><td>D IN 190</td></tr> <tr><td>COM 200</td></tr> <tr><td>D IN 270</td></tr> <tr><td>D IN 290</td></tr> <tr><td>D IN 320</td></tr> <tr><td>D IN 330</td></tr> <tr><td>D IN 370</td></tr> <tr><td>+10 500</td></tr> <tr><td>A IN 530</td></tr> <tr><td>A IN 540</td></tr> <tr><td>COM 550</td></tr> <tr><td>A OUT 420</td></tr> <tr><td>COM 390</td></tr> </table>		FC	+24 V 120	+24 V 130	D IN 180	D IN 190	COM 200	D IN 270	D IN 290	D IN 320	D IN 330	D IN 370	+10 500	A IN 530	A IN 540	COM 550	A OUT 420	COM 390	<table border="1"> <tr><th>Функция</th><th>Настройка</th></tr> <tr><td>Параметър 5-10 Цифров вход на клемма 18</td><td>[8] Старт*</td></tr> <tr><td>Параметър 5-12 Цифров вход на клемма 27</td><td>[0] Няма операция</td></tr> <tr><td>Параметър 5-19 Безопасен стоп на клемма 37</td><td>[1] Аларма безоп. спир.</td></tr> <tr><td colspan="2">* = Стойност по подразбиране</td></tr> <tr><td colspan="2"><b>Забележки/коментари:</b> Ако параметър 5-12 Цифров вход на клемма 27 е зададено на [0] Няма операция, не е необходим мостов кабел към клемма 27.</td></tr> </table>		Функция	Настройка	Параметър 5-10 Цифров вход на клемма 18	[8] Старт*	Параметър 5-12 Цифров вход на клемма 27	[0] Няма операция	Параметър 5-19 Безопасен стоп на клемма 37	[1] Аларма безоп. спир.	* = Стойност по подразбиране		<b>Забележки/коментари:</b> Ако параметър 5-12 Цифров вход на клемма 27 е зададено на [0] Няма операция, не е необходим мостов кабел към клемма 27.	
FC																																
+24 V 120																																
+24 V 130																																
D IN 180																																
D IN 190																																
COM 200																																
D IN 270																																
D IN 290																																
D IN 320																																
D IN 330																																
D IN 370																																
+10 500																																
A IN 530																																
A IN 540																																
COM 550																																
A OUT 420																																
COM 390																																
Функция	Настройка																															
Параметър 5-10 Цифров вход на клемма 18	[8] Старт*																															
Параметър 5-12 Цифров вход на клемма 27	[0] Няма операция																															
Параметър 5-19 Безопасен стоп на клемма 37	[1] Аларма безоп. спир.																															
* = Стойност по подразбиране																																
<b>Забележки/коментари:</b> Ако параметър 5-12 Цифров вход на клемма 27 е зададено на [0] Няма операция, не е необходим мостов кабел към клемма 27.																																


Таблица 7.5 Команда пуск/спиране с опция за Safe Torque Off

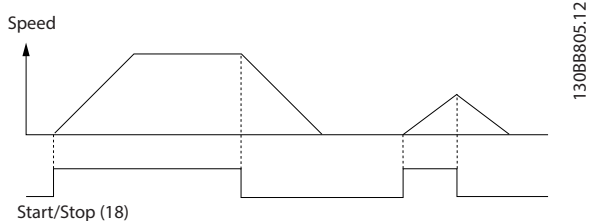

Илюстрация 7.2 Команда пуск/спиране със Safe Torque Off

		Параметри																												
<table border="1"> <tr><td>FC</td></tr> <tr><td>+24 V 120</td></tr> <tr><td>+24 V 130</td></tr> <tr><td>D IN 180</td></tr> <tr><td>D IN 190</td></tr> <tr><td>COM 200</td></tr> <tr><td>D IN 270</td></tr> <tr><td>D IN 290</td></tr> <tr><td>D IN 320</td></tr> <tr><td>D IN 330</td></tr> <tr><td>D IN 370</td></tr> <tr><td>+10 V 500</td></tr> <tr><td>A IN 530</td></tr> <tr><td>A IN 540</td></tr> <tr><td>COM 550</td></tr> <tr><td>A OUT 420</td></tr> <tr><td>COM 390</td></tr> </table>		FC	+24 V 120	+24 V 130	D IN 180	D IN 190	COM 200	D IN 270	D IN 290	D IN 320	D IN 330	D IN 370	+10 V 500	A IN 530	A IN 540	COM 550	A OUT 420	COM 390	<table border="1"> <tr><th>Функция</th><th>Настройка</th></tr> <tr><td>Параметър 5-10 Цифров вход на клемма 18</td><td>[9] Пускане с ключ</td></tr> <tr><td>Параметър 5-12 Цифров вход на клемма 27</td><td>[6] Стоп обратно</td></tr> <tr><td colspan="2">* = Стойност по подразбиране</td></tr> <tr><td colspan="2"><b>Забележки/коментари:</b></td></tr> </table>		Функция	Настройка	Параметър 5-10 Цифров вход на клемма 18	[9] Пускане с ключ	Параметър 5-12 Цифров вход на клемма 27	[6] Стоп обратно	* = Стойност по подразбиране		<b>Забележки/коментари:</b>	
FC																														
+24 V 120																														
+24 V 130																														
D IN 180																														
D IN 190																														
COM 200																														
D IN 270																														
D IN 290																														
D IN 320																														
D IN 330																														
D IN 370																														
+10 V 500																														
A IN 530																														
A IN 540																														
COM 550																														
A OUT 420																														
COM 390																														
Функция	Настройка																													
Параметър 5-10 Цифров вход на клемма 18	[9] Пускане с ключ																													
Параметър 5-12 Цифров вход на клемма 27	[6] Стоп обратно																													
* = Стойност по подразбиране																														
<b>Забележки/коментари:</b>																														

Таблица 7.6 Импулсен старт/спиране

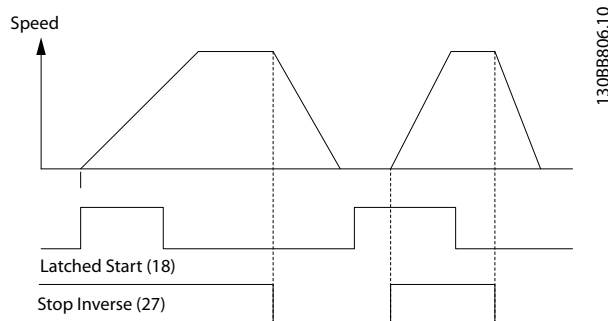

Илюстрация 7.3 Старт с еднократно подаване на сигнал/спиране с инверсия

		Параметри	
		Функция	Настройка
	Параметър 5-10 Цифров вход на клемма 18	[8] Старт	
	Параметър 5-11 Цифров вход на клемма 19	[10] Реверсиране*	
	Параметър 5-12 Цифров вход на клемма 27	[0] Няма операция	
	Параметър 5-14 Цифров вход на клемма 32	[16] Зададен еталон бит 0	
	Параметър 5-15 Цифров вход на клемма 33	[17] Зададен еталон бит 1	
	Параметър 3-10 3 ададен еталон		
	Зададен еталон 0	25%	
	Зададен еталон 1	50%	
	Зададен еталон 2	75%	
	Зададен еталон 3	100%	
		* = Стойност по подразбиране	
		Забележки/коментари:	

Таблица 7.7 Пуск/стоп с реверсиране и 4 предварително зададени скорости

## 7.3 Свързване за външно нулиране на аларма

		Параметри		
		Функция	Настройка	
	Параметър 5-11 Цифров вход на клемма 19	[1] Нулиране		
			* = Стойност по подразбиране	
			Забележки/коментари:	

Таблица 7.8 Външно нулиране на аларма



## 7.4 Свързване за термистор на мотора

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
**ИЗОЛАЦИЯ НА ТЕРМИСТОР**

Опасност от нараняване на оператора или повреда на оборудването.

- За да удовлетворите изискванията за изолация на PELV, използвайте само термистори с подсилена или двойна изолация.

		Параметри																																			
		Функция	Настройка																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">VLT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>+24 V</td><td>12</td></tr> <tr><td>+24 V</td><td>13</td></tr> <tr><td>D IN</td><td>18</td></tr> <tr><td>D IN</td><td>19</td></tr> <tr><td>COM</td><td>20</td></tr> <tr><td>D IN</td><td>27</td></tr> <tr><td>D IN</td><td>29</td></tr> <tr><td>D IN</td><td>32</td></tr> <tr><td>D IN</td><td>33</td></tr> <tr><td>D IN</td><td>37</td></tr> <tr><td>+10 V</td><td>50</td></tr> <tr><td>A IN</td><td>53</td></tr> <tr><td>A IN</td><td>54</td></tr> <tr><td>COM</td><td>55</td></tr> <tr><td>A OUT</td><td>42</td></tr> <tr><td>COM</td><td>39</td></tr> </tbody> </table>		VLT		+24 V	12	+24 V	13	D IN	18	D IN	19	COM	20	D IN	27	D IN	29	D IN	32	D IN	33	D IN	37	+10 V	50	A IN	53	A IN	54	COM	55	A OUT	42	COM	39	Параметър 1-90 Термична защита на ел.мотора	[2] Изключв. термистор
VLT																																					
+24 V	12																																				
+24 V	13																																				
D IN	18																																				
D IN	19																																				
COM	20																																				
D IN	27																																				
D IN	29																																				
D IN	32																																				
D IN	33																																				
D IN	37																																				
+10 V	50																																				
A IN	53																																				
A IN	54																																				
COM	55																																				
A OUT	42																																				
COM	39																																				
		Параметър 1-93 Ресурс термистор	[1] Аналогов вход 53																																		
		* = Стойност по подразбиране																																			
		<b>Забележки/коментари:</b> Ако е необходимо само предупреждение, задайте параметър 1-90 Термична защита на ел.мотора на [1] Предупр. термистор.																																			

Таблица 7.9 Термистор на мотора

## 7.5 Свързване за регенерация

		Параметри																																			
		Функция	Настройка																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>+24 V</td><td>12</td></tr> <tr><td>+24 V</td><td>13</td></tr> <tr><td>D IN</td><td>18</td></tr> <tr><td>D IN</td><td>19</td></tr> <tr><td>COM</td><td>20</td></tr> <tr><td>D IN</td><td>27</td></tr> <tr><td>D IN</td><td>29</td></tr> <tr><td>D IN</td><td>32</td></tr> <tr><td>D IN</td><td>33</td></tr> <tr><td>D IN</td><td>37</td></tr> <tr><td>+10 V</td><td>50</td></tr> <tr><td>A IN</td><td>53</td></tr> <tr><td>A IN</td><td>54</td></tr> <tr><td>COM</td><td>55</td></tr> <tr><td>A OUT</td><td>42</td></tr> <tr><td>COM</td><td>39</td></tr> </tbody> </table>		FC		+24 V	12	+24 V	13	D IN	18	D IN	19	COM	20	D IN	27	D IN	29	D IN	32	D IN	33	D IN	37	+10 V	50	A IN	53	A IN	54	COM	55	A OUT	42	COM	39	Параметър 1-90 Термична защита на ел.мотора	100%*
FC																																					
+24 V	12																																				
+24 V	13																																				
D IN	18																																				
D IN	19																																				
COM	20																																				
D IN	27																																				
D IN	29																																				
D IN	32																																				
D IN	33																																				
D IN	37																																				
+10 V	50																																				
A IN	53																																				
A IN	54																																				
COM	55																																				
A OUT	42																																				
COM	39																																				
		* = Стойност по подразбиране																																			
		<b>Забележки/коментари:</b> За да забраните регенерацията, намалете параметър 1-90 Термична защита на ел.мотора до 0%. Ако приложението използва спирачната мощност на мотора, а възстановяването не е разрешено, устройството се изключва.																																			

Таблица 7.10 Регенериране

## 8 Поддръжка, диагностика и отстраняване на неизправности

### 8.1 Поддръжка и обслужване

Тази глава включва:

- Указания за поддръжка и обслужване.
- Съобщения за състоянието.
- Предупреждения и аларми.
- Отстраняване на основни проблеми.

При нормални условия на работа и профили на натоварване, преобразувателят не изисква поддръжка през проектирания експлоатационен живот. За да се предотвратят повреди, опасност и щети, проверявайте преобразувателя на редовни интервали от време в зависимост от условията на работа. Сменяйте износените или повредени части с оригинални резервни части или стандартни части. За обслужване и поддръжка вижте [www.danfoss.com/contact/sales\\_and\\_services/](http://www.danfoss.com/contact/sales_and_services/).

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### НЕЖЕЛАН ПУСК

Когато задвижването е свързано към захранващо напрежение, постояннотоково захранване или разпределение на товара, електродвигателят може да се стартира във всеки един момент. Нежелан пуск по време на програмиране, обслужване или ремонтна работа може да доведе до смърт, сериозни наранявания или повреди на собствеността. Електродвигателят може да се стартира чрез външен превключвател, команда на полева шина, входен сигнал на задание от LCP или LOP, дистанционно с помощта на Софтуер за настройка MCT 10 или след премахване на състояние на неизправност.


За да предотвратите неволно пускане на електродвигателя:

- Натиснете [Off/Reset] (Изкл./Нулиране) на LCP, преди да програмирате параметри.
- Изключете преобразувателя от захранващата мрежа.
- Свържете всички кабели и сглобете напълно преобразувателя, електродвигателя и цялото задвижвано оборудване, преди да свържете преобразувателя към захранващо напрежение, постояннотоково захранване или разпределение на товара.

### 8.2 Панел за достъп до радиатора

Преобразувателят може да се поръча с опционален панел за достъп на гърба на устройството. Този панел за достъп осигурява достъп до радиатора и позволява почистването на прахови натрупвания върху радиатора.

#### 8.2.1 Сваляне на панела за достъп до радиатора

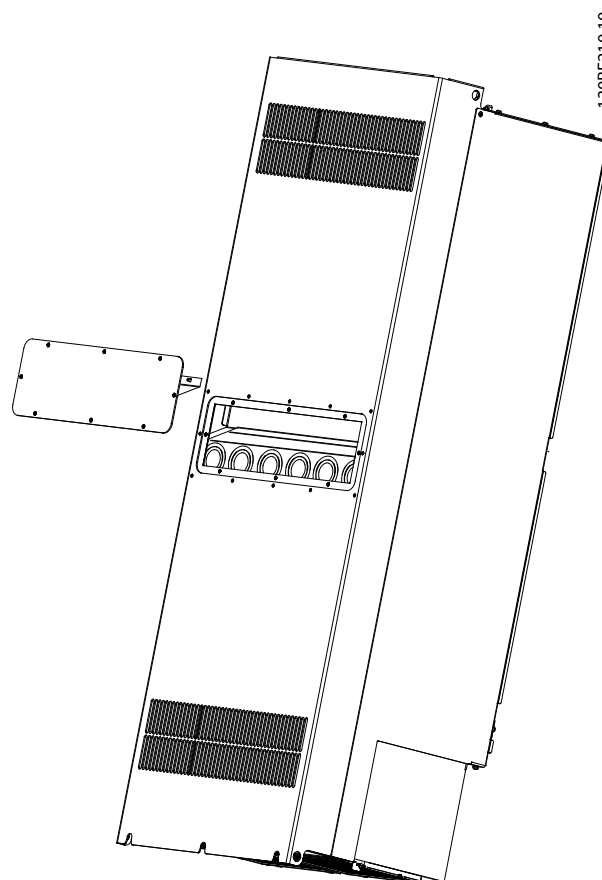

Илюстрация 8.1 Панелът за достъп до радиатора е премахнат от задната част на преобразувателя

1. Изключете захранването на преобразувателя и изчакайте 40 минути до пълното разреждане на кондензаторите. Вижте *глава 2 Безопасност*.
2. Позиционирайте преобразувателя така, че да имате пълен достъп до гърба му.
3. Свалете 8-те M5 фиксатора, държащи панела за достъп към гърба на корпуса, с помощта на 3 mm шестограмен накрайник.
4. Инспектирайте водещия ръб на радиатора за щети или натрупвания.

5. Почистете външните материали или натрупвания с вакуум.
6. Поставете отново панела и го захванете към гърба на корпуса с 8 фиксатора. Затегнете фиксаторите в съответствие с глава 9.10.1 Номинален въртящ момент на крепежните елементи.


## **ЗАБЕЛЕЖКА**

### **ПОВРЕДА НА РАДИАТОРА**

Използването на крепежни елементи, които са по-дълги от оригинално доставените с панела на радиатора, ще повреди охлаждащите ребра на радиатора.

## 8.3 Съобщения за състояние

Когато преобразувателят е в режим на показване на състоянието, съобщенията за състоянието автоматично се появяват в долния ред на LCP дисплея. Вижте *Илюстрация 8.2*. Съобщенията за състоянието са дефинирани в *Таблица 8.1* – *Таблица 8.3*.

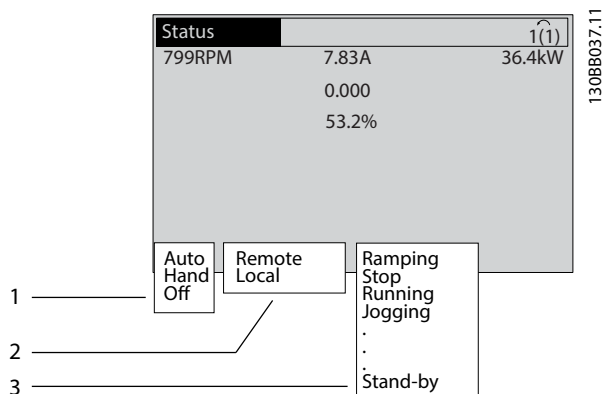

1	От къде се подава команда за пуск/спиране. Вижте <i>Таблица 8.1</i> .
2	От къде се подава управлението на скоростта. Вижте <i>Таблица 8.2</i> .
3	Показва състоянието на преобразувателя. Вижте <i>Таблица 8.3</i> .

Илюстрация 8.2 Дисплей на състоянието

## **ЗАБЕЛЕЖКА**

В автоматичен/отдалечен режим преобразувателят има нужда от външни команди, за да изпълнява функции.

*Таблица 8.1* до *Таблица 8.3* дефинират значението на показаните съобщения за състоянието.

Изключено	Преобразувателят не реагира на никакви сигнали за управление, докато не бъдат натиснати [Auto On] (Вкл. на автоматично управление) или [Hand On] (Вкл. на ръчно управление).
Авто	Командите за пуск/стоп се изпращат чрез клемите на управлението и/или серийната комуникация.
Ръчно	Бутоните за навигация на LCP може да се използват за управление на преобразувателя. Команди за спиране, нулиране, реверсиране, DC спирачка и други сигнали, получени на клемите на управлението, отменят локалното управление.

Таблица 8.1 Режим на експлоатация

Дистанционно	Еталонът за скорост се задава от: <ul style="list-style-type: none"> <li>• външни сигнали</li> <li>• серийна комуникация</li> <li>• вътрешни предварително зададени еталони.</li> </ul>
Локално	Преобразувателят използва стойност на задание от LCP.

Таблица 8.2 Еталонен обект

АС спирачка	АС спирачка е избрана в <i>параметър 2-10 Спирачна функция</i> . АС спирачката пренамагнетизира мотора, за да се осигури контролирано намаляване на скоростта.
Зав. АМА ОК	Автоматичната адаптация към мотора (АМА) е изпълнена успешно.
АМА готово	Автоматична адаптация към мотора е готова за стартиране. За стартиране натиснете [Hand On] (Вкл. на ръчно управление).
АМА работи	Автоматичната адаптация към мотора е в процес на изпълнение.
Спиране	Спирачният модул работи. Спирачният резистор абсорбира генеративната енергия.
Спиране макс.	Спирачният модул работи. Достигната е максималната мощност на спирачния резистор, зададена в <i>параметър 2-12 Пределна мощност на спиране (kW)</i> .
По инерция	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [2] <i>Движ. инерция обр.</i> е избрано като функция за цифров вход (<i>група параметри 5-1* Цифрови входове</i>). Съответстващата клема не е свързана.</li> <li>• Движение по инерция е активирано чрез серийна комуникация</li> </ul>

Понижаване контр.	<p>[1] <i>Понижаване контр.</i> е избрано в <i>параметър 14-10 Отказ на мрежата.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Мрежовото напрежение е под зададената в <i>параметър 14-11 Мрежово напрежение при отказ на мрежата</i> стойност за неизправност на мрежата</li> <li>Преобразувателят спира мотора, използвайки контролирано спиране.</li> </ul>
Превишен ток	<p>Изходният ток на преобразувателя надвишава зададеното ограничение в <i>параметър 4-51 Предупреждение за превишен ток.</i></p>
Недостат. ток	<p>Изходният ток на преобразувателя е под зададеното ограничение в <i>параметър 4-52 Предупреждение недостатъчна скорост.</i></p>
Задържане DC	<p>Избрано е DC задържане в <i>параметър 1-80 Функция при спиране</i> и е подадена команда за спиране. Моторът е спрял от DC ток, зададен в <i>параметър 2-00 DC ток на задържане.</i></p>
DC стоп	<p>Моторът се задържа чрез DC ток (<i>параметър 2-01 DC спиращ ток</i>) за определено време (<i>параметър 2-02 DC спиращо време</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DC спиращката е активирана в <i>параметър 2-03 Скорост вкл. DC спиращка[об/мин]</i> и е подадена команда за спиране.</li> <li>DC спиращка-обратно е избрано като функция за цифров вход (<i>група параметри 5-1* Цифрови входове</i>). Съответстващата клемма не е активна.</li> <li>DC спиращката е активирана чрез серийна комуникация.</li> </ul>
Обратна връзка превишаване	<p>Сумата на всички активни обратни връзки надвишава ограничението, зададено в <i>параметър 4-57 Предупреждение за макс. обр. връзка.</i></p>
Обратна връзка недостатъчна	<p>Сумата на всички активни обратни връзки е под ограничението, зададено в <i>параметър 4-56 Предупреждение за мин. обр. връзка.</i></p>

Запазване на състоянието на изхода	<p>Дистанционното задаване е активно и поддържа текущата скорост.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[20] <i>Изход замразяване</i> е избрано като функция за цифров вход (<i>група параметри 5-1* Цифрови входове</i>). Съответстващата клемма е активна. Управлението на скоростта е възможно само чрез клемните функции увеличаване на скоростта и намаляване на скоростта.</li> <li>Задържане на рамповото време е активирано чрез серийна комуникация.</li> </ul>
Искане за запазване на състоянието на изхода	<p>Подадена е команда за запазване състоянието на изхода, но моторът няма да заработи, докато не получи сигнал с разрешение за работа.</p>
Етал. замраз.	<p>[19] <i>Като функция за цифров вход</i> е избрано <i>Еталон замразяване</i> (<i>група параметри 5-1* Цифрови входове</i>). Съответстващата клемма е активна. Преобразувателят запазва текущия еталон. Промяна на еталона е възможна само чрез клемните функции за увеличаване на скоростта и намаляване на скоростта.</p>
Искане за Jog	<p>Подадена е команда за движение с предварително фиксирана скорост (jog), но моторът няма да заработи, докато не получи сигнал с разрешение за работа през цифров вход.</p>
Jogging	<p>Моторът работи, както е програмиран в <i>параметър 3-19 Скорост бавно подаване [об./мин.]</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[14] <i>Като функция за цифров вход</i> е избрана функцията <i>Преместване</i> (<i>група параметри 5-1* Цифрови входове</i>). Съответстващата клемма (напр. клемма 29) е активна.</li> <li>Функцията Jog е активирана чрез серийна комуникация.</li> <li>Функцията Jog за движение с предварително фиксирана скорост е избрана като реакция за мониторинг функция (напр. „Няма сигнал“). Наблюдаващата функция е активна.</li> </ul>
Проверка ел. мотор	<p>В <i>параметър 1-80 Функция при спиране</i> е избрана настройка [2] <i>Пров.ел.мотор</i>. Командата за спиране е активна. За да се провери, че към преобразувателя има включен мотор, се подава постоянен тестов ток към мотора.</p>

OVC управл.	Активирано е управление на свръхнапрежение в <i>параметър 2-17 Управление свръхнапрежение, [2] Разрешено</i> . Свързаният мотор захранва преобразувателя с генеративна енергия. Управлението на свръхнапрежението регулира съотношението V/Hz, така че моторът да работи в управляем режим и да се предотврати изключване на преобразувателя.
Захранващ модул изкл.	(Само за преобразуватели с инсталирано 24 V външно захранване.) Мрежовото захранване към преобразувателя е прекъснато, но платката за управление се захранва външното 24 V захранване.
Защит. режим	<p>Защитният режим е активен. Устройството е открило критично състояние (свръхнапрежение или свръхток).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• За да се предотврати изключване, честотата на превключване е намалена на 1500 kHz, ако <i>параметър 14-55 Изходен филтър</i> е зададен на [2] <i>Синус. филт. фикс.</i> В противен случай честотата на превключване се намалява до 1000 Hz.</li> <li>• Ако е възможно, режимът на защита се преустановява след приблизително 10 s.</li> <li>• Режимът на защита може да се ограничи в <i>параметър 14-26 Заб. изкл. неизпр. инвертор</i>.</li> </ul>
Q-стоп	<p>Моторът забавя въртенето си чрез <i>параметър 3-81 Време на изменение при бързо спиране</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [4] <i>Като функция за цифров вход</i> е избрано <i>Бърз стоп-обратно (група параметри 5-1* Цифрови входове)</i>. Съответстващата клемма не е активна.</li> <li>• Функцията за бързо спиране е активирана чрез серийна комуникация.</li> </ul>
Изменение	Електродвигателят ускорява/забавя оборотите си, използвайки активно развъртане/спиране. Еталонът, ограничителната стойност или спиране все още не са достигнати.
Задание макс.	Сумата на всички активни еталони е над ограничението, зададено в <i>параметър 4-55 Предупреждение за макс. еталон</i> .
Задание мин.	Сумата на всички активни еталони е под ограничението, зададено в <i>параметър 4-54 Предупреждение за мин. еталон</i> .

Работа етал.	Преобразувателят работи в диапазона на задание. Стойността от обратната връзка съвпада със стойността на работната точката.
Заявка за работа	Подадена е команда за пуск, но електродвигателят е спрял, докато не получи разрешителен сигнал през цифровия вход.
Работа	Преобразувателят задвижва мотора.
Режим заспиване	Функцията за енергоспестяване е разрешена. Активирането на тази функция означава, че в момента моторът е спрял, но ще се стартира отново автоматично при необходимост.
Скор. превиш.	Скоростта на мотора е над стойността, зададена в <i>параметър 4-53 Предупреждение за превишена скорост</i> .
Скор. недост.	Скоростта на мотора е под стойността, зададена в <i>параметър 4-52 Предупреждение недостатъчна скорост</i> .
Готовност	В режим на автоматично управление преобразувателят пуска мотора след пусков сигнал от цифров вход или серийна комуникация.
Забавяне на пуска	<p>Зададено е време за забавяне на пуска в <i>параметър 1-71 Забавяне на старта</i>.</p> <p>Подадена е команда за пуск и електродвигателят стартира след изтичане на времето за забавяне на пуска.</p>
Старт напред/назад	[12] <i>Разрешен старт напред</i> и [13] <i>Разреш. старт назад</i> са избрани като функции за 2 различни цифрови входа ( <i>група параметри 5-1* Цифрови входове</i> ). Електродвигателят се развърта нормално или наобратно в зависимост от активираната клемма.
Стой	<p>Преобразувателят е получил команда за спиране от 1 от следните:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LCP</li> <li>• Цифров вход</li> <li>• Серийна комуникация</li> </ul>
Изключване	<p>Издадена е аларма и моторът е спрял. След като причината за алармата бъде отстранена, нулирайте преобразувателя, като използвате 1 от следните:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натискане на [Reset] (Нулиране).</li> <li>• Отдалечено чрез клемите на управлението.</li> <li>• Чрез команда през серийна комуникация.</li> </ul> <p>Натискане на [Reset] (Нулиране) или отдалечено чрез клемите на управлението или чрез серийна комуникация.</p>

Блокировка при изключване	Издадена е аларма и моторът е спрян. След като причината за алармата бъде отстранена, изключете и включете захранването на преобразувателя. Нулирайте преобразувателя ръчно чрез 1 от следните: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натискане на [Reset] (Нулиране).</li> <li>• Отдалечено чрез клемите на управлението.</li> <li>• Чрез команда през серийна комуникация.</li> </ul>
---------------------------	--

Таблица 8.3 Състояние по време на експлоатация

### ЗАБЕЛЕЖКА

В автоматичен/отдалечен режим преобразувателят има нужда от външни команди, за да изпълнява функции.

## 8.4 Видове предупреждения и аларми

Вид предупреждение/аларма	Описание
Предупреждение	Предупрежденията указват състояние на аномална работа, което води до аларма. Предупрежденията се прекратяват, когато аномалното състояние бъде премахнато.
Аларма	Алармите указват неизправности, които изискват незабавно внимание. Неизправностите винаги задействат изключване или блокировка при изключване. Нулирайте преобразувателя след аларма. Нулирайте преобразувателя по един от следните 4 начина: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натискане на [Reset] (Нулиране)/[Off/Reset] (Изкл./Нулиране).</li> <li>• Цифрова входна команда за нулиране.</li> <li>• Входна команда за нулиране чрез серийна комуникация.</li> <li>• Автоматично нулиране.</li> </ul>

### Изключване


По време на изключване преобразувателят преустановява работата си, за да предотврати собствени повреди или повреди на друго оборудване. Когато възникне изключване, електродвигателят работи по инерция до спиране. Логиката на преобразувателя продължава да работи и да следи състоянието му. След премахване на условието за неизправност преобразувателят е готов за нулиране.

### Блокировка при изключване

По време блокировка при изключване преобразувателят преустановява работата си, за да предотврати собствени повреди или повреди на друго оборудване. Когато възникне блокировка при изключване, електродвигателят работи по инерция до спиране. Логиката на преобразувателя продължава да работи и да следи състоянието му. Преобразувателят стартира блокировка при изключване само при възникване на сериозни неизправности, които може да повредят самия преобразувател или друго оборудване. След отстраняване на неизправностите изключете и включете входното захранване, преди да нулирате преобразувателя.


### Показване на предупреждения и аларми

- На LCP е показано предупреждение заедно с номера на предупреждението.
- Алармата мига заедно с номера на алармата.

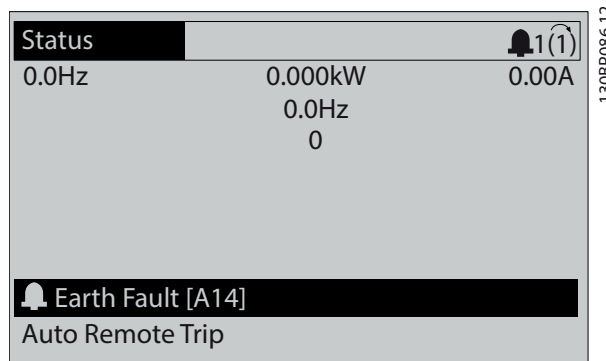

Илюстрация 8.3 Пример за аларма

Освен текста и кода на алармата на LCP, има 3 индикаторни лампички за състоянието.

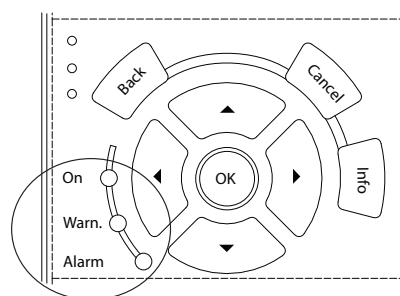

	Светлинен индикатор за предупреждение	Светлинен индикатор за аларма
Предупреждение	Включено	Изключено
Аларма	Изключено	Включено (мигащо)
Блокировка при изключване	Включено	Включено (мигащо)

Илюстрация 8.4 Индикаторни лампички за състоянието

## 8.5 Списък с предупреждения и аларми

Информацията за предупреждения и аларми по-долу описва всяко състояние на предупреждение или аларма, вероятната причина за състоянието и подробно решение на проблема или процедура за отстраняване на неизправността.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1, Недост. 10 V

Напрежението на платката за управление от клемма 50 е под 10 V.

Премахнете част от товара от клемма 50, тъй като 10 V захранване е претоварено. Максимум 15 mA или минимум 590 Ω.

Причината за това състояние може да е късо съединение в свързан потенциометър или неправилно свързване на потенциометъра.

#### Отстраняване на неизправности

- Извадете кабелите от клемма 50. Ако предупреждението изчезне, проблемът е бил в инсталацията. Ако предупреждението остане, сменете платката за управление.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 2, Грешка нулиране фаза

Това предупреждение или аларма се появява само ако е програмирано в *параметър 6-01 Функция таймаут нула на фазата*. Сигналят на 1 от аналоговите входове е по-слаб от 50% от минималната стойност, програмирана за този вход. Причина за това състояние може да е нарушено окабеляване или неизправно устройство, което изпраща сигнала.

#### Отстраняване на неизправности

- Проверете връзките на всички аналогови клеми на захранващата мрежа.
  - Клеми 53 и 54 на платката за управление за сигнали, клемма 55 обща.
  - VLT® General Purpose I/O MCB 101 клеми 11 и 12 за сигнали, клемма 10 обща.
  - VLT® Analog I/O Option MCB 109 клеми 1, 3 и 5 за сигнали, клеми 2, 4 и 6 общи.
- Проверете дали програмирането на задвижването и настройките на превключвателя съответстват на типа аналогов сигнал.
- Изпълнете тест за сигнал на входна клемма.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 3, Няма ел.мотор

Към изхода на преобразувателя няма свързан мотор.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 4, Загуба фаза на мрежово захранване

Липсва фаза на захранването или дисбаланса на мрежовото напрежение е твърде голям. Това съобщение се появява също и при неизправност на входния изправител. Опциите се програмират в *параметър 14-12 Функция при дисбаланс на мрежата*.

#### Отстраняване на неизправности

- Проверете захранващото напрежение и захранващите токове на преобразувателя.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 5, Високо напрежение на кондензаторната батерия

Напрежението на кондензаторната батерия (DC) е по-високо от ограничението на предупреждението за високо напрежение. Ограничението зависи от номиналното напрежение на преобразувателя. Устройството все още е активно.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 6, Ниско напрежение на кондензаторната батерия

Напрежението на кондензаторната батерия (DC) е по-ниско от ограничението на предупреждението за ниско напрежение. Ограничението зависи от номиналното напрежение на преобразувателя. Устройството все още е активно.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 7, DC свръхнапрежение

Ако DC напрежението на кондензаторната батерия превиши ограничението, преобразувателят се изключва след определено време.

#### Отстраняване на неизправности

- Увеличете рамповото време.
- Променете типа рампово време.
- Увеличете *параметър 14-26 Заб. изкл. неизпр. инвертор*.
- Проверете дали захранващото напрежение съответства на напрежението на активния краен преобразувател.
- Направете тест на входното напрежение.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 8, Понижено DC напрежение

Ако напрежението на кондензаторна батерия спадне под ограничението за напрежение, преобразувателят проверява за 24 V DC резервно захранване. Ако няма 24 V DC резервно захранване, преобразувателят се изключва след фиксирано време на забавяне. Времето на забавяне зависи от размера на устройството.

#### Отстраняване на неизправности

- Проверете дали захранващото напрежение съответства на напрежението на преобразувателя.
- Направете тест на входното напрежение.
- Изпълнете тест за слаб заряд на верига.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 9, Претоварване на инвертора**

Преобразувателят е бил претоварен над 100% твърде дълго време и ще се изключи. Броячът за електронно-термична защита на инвертора генерира предупреждение при 98% и изключва при 100% с аларма. Преобразувателят не може да бъде нулиран, докато броячът не е под 90%.

**Отстраняване на неизправности**

- Сравнете изходния ток, показан на LCP, с номиналния ток на преобразувателя.
- Сравнете изходния ток, показан на LCP, с измерения ток на електродвигателя.
- Покажете на LCP топлинния товар на преобразувателя и наблюдавайте стойността. При работа със стойност над непрекъснатия номинален ток на преобразувателя броячът се увеличава. При работа със стойност под непрекъснатия номинален ток на преобразувателя броячът се намалява.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 10, Температура на претоварване на мотора**

Според електронната термична защита (ETR) моторът е твърде горещ.

Изберете 1 от тези опции:

- Преобразувателят издава предупреждение или аларма, когато броячът е > 90% ако *параметър 1-90 Термична защита на ел.мотора* е зададен на опции за предупреждение.
- Преобразувателят изключва, когато броячът достигне 100%, ако *параметър 1-90 Термична защита на ел.мотора* е зададен на опции за изключване.

Неизправността се получава, когато електродвигателят работи с над 100% претоварване твърде дълго време.

**Отстраняване на неизправности**

- Проверете мотора за прегряване.
- Проверете дали моторът не е механично претоварен.
- Проверете дали токът на мотора, зададен в *параметър 1-24 Ток на ел.мотора*, е с правилна стойност.
- Уверете се, че данните на мотора в *параметри 1-20 до 1-25* са зададени правилно.
- Ако се използва външен вентилатор, проверете дали е избран в *параметър 1-91 Външен вентилатор на ел.мотора*.
- Използването на АМА в *параметър 1-29 Автоматична адаптация ел.мотор (АМА)* настройва по-точно преобразувателя към мотора и намалява топлинното натоварване.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 11, Прегряване на термистора на мотора**

Проверете дали термисторът е откачен. Изберете дали преобразувателят генерира предупреждение или аларма в *параметър 1-90 Термична защита на ел.мотора*.

**Отстраняване на неизправности**

- Проверете мотора за прегряване.
- Проверете дали моторът не е механично претоварен.
- Когато използвате клемма 53 или 54, проверете дали термисторът е свързан правилно между клемма 53 или 54 (аналогов напрежен вход) и клемма 50 (+10 V захранване). Проверете също дали клемният превключвател за 53 или 54 е на позиция за напрежение. Проверете дали *параметър 1-93 Ресурс термистор* избира клемми 53 или 54.
- Когато се използва клемма 18, 19, 31, 32 или 33 (цифрови входове), проверете дали термисторът е правилно свързан между използваната клемма за цифров вход (само PNP цифров вход) и клемма 50. Изберете клемата, която да се използва в *параметър 1-93 Ресурс термистор*.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 12, Пределен момент**

Въртящият момент е надхвърлил стойността в *параметър 4-16 Режим ел.мотор с огр. въртящ момент* или стойността в *параметър 4-17 Режим генератор с огр. въртящ момент*. *Параметър 14-25 Забавяне изключване при огр.вѐрт.мом.* може да промени това предупреждение от състояние само на предупреждение към предупреждение, последвано от аларма.

**Отстраняване на неизправности**

- Ако границата на въртящия момент е надвишена по време на пускане, увеличете рампово време при пускане.
- Ако границата на въртящия момент в генераторен режим е надвишена по време на забавяне, увеличете рампово време при спиране.
- Ако границата на въртящия момент се появи по време на работа, повишете границата на въртящия момент. Уверете се, че системата може да работи безопасно при по-голям въртящ момент.
- Проверете приложението за повишена консумация на ток от мотора.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 13, Свръхток**

Ограничението на пиковия ток на инвертора (приблизително 200% от номиналния ток) е превишено. Предупреждението трае приблизително 1,5 s, след което преобразувателят се изключва и издава аларма. Шоковото натоварване или бързо ускорение с високоинерционни товари може да причини повреда. Ако ускорението при рампово време е бързо, неизправността може да се появи и в следствие на резерв на кинетична енергия. Ако е избрано разширено управление на механичната спирачка, изключването може да се нулира външно.

**Отстраняване на неизправности**

- Изключете захранването и проверете дали валът на електродвигателя може да бъде завъртан.
- Проверете дали размерът на мотора съответства на преобразувателя.
- Проверете дали данните на електродвигателя са правилни в *параметри 1-20 до 1-25*.

**АЛАРМА 14, Неизправност на заземяването**

Протича ток от изходната фаза към земя – или в кабела между преобразувателя и мотора, или в самия мотор. Токите преобразуватели откриват грешката в заземяването, като измерват тока, излизащ от преобразувателя, и тока, влизащ в преобразувателя от мотора. Грешката в заземяването се извежда, ако отклонението на 2-та тока е прекалено голямо. Токът, който излиза от преобразувателя, трябва да е същият като тока, който влиза в преобразувателя.

**Отстраняване на неизправности**

- Изключете захранването на преобразувателя и отстранете неизправността на заземяването.
- Проверете за неизправност на заземяването в мотора, като измерите с мегаомметър съпротивлението към земя на кабелите на мотора и на самия него.
- Нулирайте всякакви потенциални отделни измествания в 3-те токови преобразувателя в преобразувателя. Извършете ръчно инициализиране или пълна АМА. Този метод е най-подходящ след смяна на захранващата карта.

**АЛАРМА 15, Несъответствие на хардуера**

Поставената опция не може да работи с текущия хардуер или софтуер на платка за управление.

Запишете стойността на следните параметри и се свържете с Danfoss.

- *Параметър 15-40 FC тип.*
- *Параметър 15-41 Захранваща секция.*
- *Параметър 15-42 Напрежение.*
- *Параметър 15-43 Софтуерна версия.*
- *Параметър 15-45 Последователност на текущия типов код.*

- *Параметър 15-49 Управляваща карта ид. софтуер.*
- *Параметър 15-50 Захранваща карта ид. софтуер.*
- *Параметър 15-60 Опцията монтирана.*
- *Параметър 15-61 Софтуерна версия опция (за всеки опционен слот).*

**АЛАРМА 16, Късо съединение**

Има късо съединение в мотора или окабеляването му.

**Отстраняване на неизправности**

- Изключете захранването на преобразувателя и поправете късото съединение.

**▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ**

Задвижванията съдържат източници на високо напрежение при свързването им към входно захранващо напрежение, постоянно токово захранване или разпределение на товара. Ако монтажът, стартирането и поддръжката на преобразувателя не бъдат извършени от квалифициран персонал, има опасност от смърт или сериозно нараняване.

- **Изключете захранването, преди да продължите.**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 17, Изтекло време за изчакване на управляваща дума**

Няма комуникация към преобразувателя.

Предупреждението ще бъде активно само когато *параметър 8-04 Функция таймаут упр. дума* HE е зададено на [0] *Изключено*.

Ако *параметър 8-04 Функция таймаут упр. дума* е с настройка [5] *Стоп и изключване*, ще се покаже предупреждение и преобразувателят ще понижи рамповото време, докато спре, след което ще покаже аларма.

**Отстраняване на неизправности**

- Проверете свързването на кабела за серийна комуникация.
- Увеличете *параметър 8-03 Час на таймаут упр. дума*.
- Проверете работата на комуникационното оборудване.
- Потвърдете, че е извършена правилна ЕМС инсталация.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 20, Грешка темп. вход**  
Температурният сензор не е свързан.**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 21, Грешка парам.**

Параметърът е извън обхвата. Номерът на параметъра е показан в дисплея.

**Отстраняване на неизправности**

- Задайте засегнатия параметър към валидна стойност.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 22, Механична спирачка повд.**

0 = Еталонът за въртящия момент не е достигнат преди времето на изчакване.

1 = нямало е обратна връзка от спирачката преди времето на изчакване.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 23, Неизправност на вътрешния вентилатор**

Функцията за предупреждение на вентилатора е функция на защита, която проверява дали вентилаторът функционира/е монтиран. Предупреждението за вентилатора може да се изключи в *параметър 14-53 Наблюдение вентилатор ([0] Забранено)*.

Има сензор за обратна връзка, монтиран във вентилатора. Ако вентилаторът е изкомандван да тръгне и няма обратна връзка от сензора, ще се покаже тази аларма. Тази аларма се показва също, ако има грешка в комуникацията между платката за управление и захранващата платка на вентилатора.

Проверете регистъра на алармите (вижте *глава 3.6 Локален контролен панел (LCP)*) за отчетната стойност, свързана с това предупреждение.

Ако отчетната стойност е 2, има хардуерен проблем с 1 от вентилаторите. Ако отчетната стойност е 12, има проблем в комуникацията между платката за управление и захранващата платка на вентилатора.

**Отстраняване на неизправности на вентилатора**

- Изключете и включете захранването на преобразувателя и проверете дали вентилаторът се пуска за кратко в началото.
- Проверете дали вентилаторът работи нормално. Използвайте *група параметри 43-\*\* Unit Readouts (Показания на устр.)*, за да се покаже скоростта на всеки от вентилаторите.

**Отстраняване на неизправности на захранващата платка на вентилаторите**

- Проверете проводника между между платката за управление и захранващата платка на вентилатора.
- Възможно е да трябва да се смени захранващата платка на вентилатора.
- Възможно е да трябва да се смени платката за управление.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 24, Неизправност на външния вентилатор**

Функцията за предупреждение на вентилатора е функция на защита, която проверява дали вентилаторът функционира/е монтиран. Предупреждението за вентилатора може да се изключи в *параметър 14-53 Наблюдение вентилатор ([0] Забранено)*.

Има сензор за обратна връзка, монтиран във вентилатора. Ако вентилаторът е изкомандван да тръгне и няма обратна връзка от сензора, ще се покаже тази аларма. Тази аларма се показва също, ако има грешка в комуникацията между платката за управление и захранващата платка.

Проверете регистъра на алармите (вижте *глава 3.6 Локален контролен панел (LCP)*) за отчетната стойност, свързана с това предупреждение.

Ако отчетната стойност е 1, има хардуерен проблем с 1 от вентилаторите. Ако отчетната стойност е 11, има проблем в комуникацията между платката за управление и захранващата платка.

**Отстраняване на неизправности на вентилатора**

- Изключете и включете захранването на преобразувателя и проверете дали вентилаторът се пуска за кратко в началото.
- Проверете дали вентилаторът работи нормално. Използвайте *група параметри 43-\*\* Unit Readouts (Показания на устр.)*, за да се покаже скоростта на всеки от вентилаторите.

**Отстраняване на неизправности на захранващата платка**

- Проверете проводника между между платката за управление и захранващата платка.
- Възможно е да трябва да се смени захранващата платка.
- Възможно е да трябва да се смени платката за управление.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 25, Късо съединение на спирачния резистор**

Спирачният резистор се следи по време на работа. Ако се получи късо съединение, спирачната функция се забранява и се появява предупреждение. Преобразувателят все още работи, но без спирачна функция.

**Отстраняване на неизправности**

- Изключете захранването към преобразувателя и сменете спирачния резистор (вж. *параметър 2-15 Проверка спирачка*).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 26, Пределна мощност на спирачния резистор**

Мощността, предавана към спирачния резистор, се пресмята като средна стойност върху 120 s работа. Изчисленията се базират на напрежението на кондензаторната батерия и на стойността на спирачния резистор, зададена в *параметър 2-16 AC спирачка макс. ток*. Предупреждението е активно, когато разсеяната спирачна мощност е по-висока от 90% от мощността на спирачния резистор. Ако в *параметър 2-13 Следене на мощността на спиране* е избрана опцията [2] *Изключено*, преобразувателят ще се изключи, когато разсеяната спирачна мощност достигне 100%.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 27, Неизправност на спирачния модул**

Спирачният транзистор се следи през време на работа и, ако се получи късо съединение, спирачната функция се изключва и се издава предупреждение. Преобразувателят все още е в състояние да работи, но тъй като спирачният транзистор е на късо, към спирачния резистор се предава значителна мощност, дори и той да не е активен.

**Отстраняване на неизправности**

- Изключете захранването на преобразувателя и отстранете спирачния резистор.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 28, Неуспешна проверка на спирачката**

Спирачният резистор не е свързан или не работи.

**Отстраняване на неизправности**

- Проверете *параметър 2-15 Проверка спирачка*.

**АЛАРМА 29, Температура на радиатора**

Максималната температура на радиатора е надвишена. Тази аларма се базира на температурата, измерена от сензора на радиатора, монтиран в IGBT модулите. Температурната неизправност не се нулира, докато температурата не падне под зададената температура на радиатора. Точките на изключване и нулиране са различни в зависимост от размера на мощността на преобразувателя.

**Отстраняване на неизправности**

- Проверете за следните състояния:
  - Твърде висока околна температура
  - Твърде дълъг кабел за мотора
  - Неправилно отстояние за въздушния поток над и под преобразувателя
  - Блокиран въздушен поток около преобразувателя
  - Повреден вентилатор на радиатора
  - Мръсен радиатор
- Проверете съпротивлението на вентилаторите.
- Проверете предпазителите с мек заряд.
- Проверете IGBT сензора за температура.

**АЛАРМА 30, Фаза U на мотора липсва**

Фаза U на мотора между преобразувателя и мотора липсва.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ**

Задвижванията съдържат източници на високо напрежение при свързването им към входно захранващо напрежение, постояннотоково захранване или разпределение на товара. Ако монтажът, стартирането и поддръжката на преобразувателя не бъдат извършени от квалифициран персонал, има опасност от смърт или сериозно нараняване.

- Изключете захранването, преди да продължите.

**Отстраняване на неизправности**

- Изключете захранването от преобразувателя и проверете фаза U на мотора.

**АЛАРМА 31, Фаза V на мотора липсва**

Фаза V на мотора между преобразувателя и мотора липсва.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ**

Задвижванията съдържат източници на високо напрежение при свързването им към входно захранващо напрежение, постояннотоково захранване или разпределение на товара. Ако монтажът, стартирането и поддръжката на преобразувателя не бъдат извършени от квалифициран персонал, има опасност от смърт или сериозно нараняване.

- Изключете захранването, преди да продължите.

**Отстраняване на неизправности**

- Изключете захранването от преобразувателя и проверете фаза V на мотора.

**АЛАРМА 32, Фаза W на мотора липсва**

Фаза W на мотора между преобразувателя и мотора липсва.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ**

Задвижванията съдържат източници на високо напрежение при свързването им към входно захранващо напрежение, постояннотоково захранване или разпределение на товара. Ако монтажът, стартирането и поддръжката на преобразувателя не бъдат извършени от квалифициран персонал, има опасност от смърт или сериозно нараняване.

- Изключете захранването, преди да продължите.

**Отстраняване на неизправности**

- Изключете захранването от преобразувателя и проверете фаза W на мотора.

### АЛАРМА 33, Пускова неизправност

Твърде много включения на захранването са се извършили в рамките на кратък период.

#### Отстраняване на неизправности

- Оставете устройството да се охлади до работна температура.
- Проверете потенциална грешка на кондензаторната батерия към земята.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 34, Неизправност в комуникацията.

Комуникацията през полевата бус шина на платката на комуникационната карта (опция) не работи.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 35, Неизправен допълнителен модул

Получена е аларма за допълнителен модул. Алармата е специфична за опцията. Най-вероятно причината е грешка при включване или комуникационна неизправност.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 36, Отказ на мрежата

Това предупреждение/аларма е активно само ако захранващото напрежение към преобразувателя се загуби и *параметър 14-10 Отказ на мрежата* не е зададен на опцията [0] Няма функция.

- Проверете предпазителите на системата на преобразувателя и мрежовото захранване към устройството.
- Уверете се, мрежовото напрежение отговаря на спецификациите на продукта.
- Уверете се, че следните състояния не са налице:  
*Аларма 307, Висок THD(V); аларма 321, Voltage imbalance (Дисбаланс на напрежението); предупреждение 417, Mains undervoltage (Понижено мрежово напрежение); или предупреждение 418, (Mains overvoltage) Мрежово върхнапрежение се докладват при наличие на което и да било от следните условия:*
  - Величината на 3-фазното напрежение падне под 25% от номиналното мрежово напрежение.
  - Всяко еднофазно напрежение надвиши 10% от номиналното мрежово напрежение.
  - Процентът на фазен или величинен дисбаланс надвиши 8%.
  - THD на напрежението надвиши 10%.

### АЛАРМА 37, Фазов дисбаланс

Има токов дисбаланс между захранващите блокове.

### АЛАРМА 38, Вътрешна неизправност

Когато възникне вътрешна неизправност, се изписва кодов номер, описан в Таблица 8.4.

### Отстраняване на неизправности

- Изключете и включете захранването.
- Проверете дали допълнението е правилно инсталирано.
- Проверете за хлабави или липсващи връзки.

Може да се наложи да се свържете с доставчика или сервизния отдел на Danfoss. Запишете си кодовия номер за допълнителни указания за отстраняване на неизправността.

Номер	Текст
0	Серийният порт не може да се инициализира. Свържете се с доставчик на Danfoss или с отдела за обслужване на Danfoss.
256 – 259, 266, 268	Данните в EEPROM на захранването са дефектни или остарели. Сменете захранващата платка.
512–519	Вътрешна неизправност. Свържете се с доставчик на Danfoss или с отдела за обслужване на Danfoss.
783	Стойността на параметъра е извън минимум/максимум ограничения.
1024–1284	Вътрешна неизправност. Свържете се с доставчик на Danfoss или с отдела за обслужване на Danfoss.
1299	Софтуерът на опцията в слот А е твърде стар.
1300	Софтуерът на опцията в слот В е твърде стар.
1301	Софтуерът на опция в слот C0 е твърде стар.
1302	Софтуерът на опцията в слот C1 е твърде стар.
1315	Софтуерът на опцията в слот А не се поддържа (не е позволен).
1316	Софтуерът на опцията в слот В не се поддържа (не е позволен).
1317	Софтуерът на опцията в слот C0 не се поддържа (не е позволен).
1318	Софтуерът на опцията в слот C1 не се поддържа (не е позволен).
1360–2819	Вътрешна неизправност. Свържете се с доставчик на Danfoss или с отдела за обслужване на Danfoss.
2561	Сменете платката за управление.
2820	Препълване на стека на LCP.
2821	Препълване на серийния порт.
2822	Препълване на USB порта.
3072–5122	Стойността на параметъра е извън ограниченията му.
5123	Опция в слот А: Хардуерът е несъвместим с хардуера на панела за управление.
5124	Опция в слот В: Хардуерът е несъвместим с хардуера на панела за управление.
5125	Опция в слот C0: Хардуерът е несъвместим с хардуера на панела за управление.

Номер	Текст
5126	Опция в слот C1: Хардуерът е несъвместим с хардуера на панела за управление.
5127	Неправилна комбинация на опции (монтирани са 2 опции от един и същ вид или енкодер в E0 и резолвер в E1 или подобни).
5168	Безопасно спиране/safe torque off са отчетени на платка за управление, която не разполага с безопасно спиране/safe torque off.
5376–65535	Вътрешна неизправност. Свържете се с доставчик на Danfoss или с отдела за обслужване на Danfoss.

Таблица 8.4 Кодове на вътрешна неизправност

**АЛАРМА 39, Сензор на радиатора**

Няма обратна връзка от сензора за температура на радиатора.

Сигналът от IGBT температурния сензор към захранващата платка липсва. Проблемът може да е в захранващата платка, шлюзовата платка на задвижването или лентовия кабел между захранващата платка и шлюзовата платка на задвижването.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 40, Претоварване на клемата 27 – цифров изход**

Проверете товара, свързан към клемата 27, или отстранете късото съединение. Проверете параметър 5-00 Режим на цифров В/И и параметър 5-01 Режим на клемата 27.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 41, Претоварване на клемата 29 – цифров изход**

Проверете товара, свързан към клемата 29, или отстранете късото съединение. Също проверете параметър 5-00 Режим на цифров В/И и параметър 5-02 Режим на клемата 29.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 42, Претоварване на цифровия изход на X30/6 или на X30/7**

За клемата X30/6 проверете товара, свързан към клемата X30/6, или отстранете късото съединение. Проверете също параметър 5-32 Цифр.изх. клемата X30/6 (MCB 101) (VLT® General Purpose I/O MCB 101).

За клемата X30/7 проверете товара, свързан към клемата X30/7, или отстранете късото съединение. Проверете параметър 5-33 Цифр.изх. клемата X30/7 (MCB 101) (VLT® General Purpose I/O MCB 101).

**АЛАРМА 43, Външно захранване**

VLT® Extended Relay Option MCB 113 се монтира без външно 24 V DC. Свържете 24 V DC външно захранване или укажете, че не се използва външно захранване през параметър 14-80 Опция, захранвана от външно 24 V-, [0] Не. Промяна в параметър 14-80 Опция, захранвана от външно 24 V- изисква цикъл на захранването.

**АЛАРМА 45, Неизправност на заземяването 2**  
Неизправност на заземяването.**Отстраняване на неизправности**

- Проверете за хлабави връзки и дали заземяването е извършено правилно.
- Проверете дали проводниците са с подходящ размер.
- Проверете кабелите за електродвигателя за къси съединения или утечки.

**АЛАРМА 46, Захранване на захранващата платка**

Захранването на захранващата платка е извън диапазона.

Има 3 вида захранвания, генерирани от импулсното захранване (SMPS) на захранващата платка:

- 24 V.
- 5 V.
- $\pm 18$  V.

С VLT® 24 V DC захранване MCB 107 се наблюдават само 24 V и 5 V захранванията. Когато се захранва с 3-фазно мрежово напрежение, се следят всичките 3 захранвания.

**Отстраняване на неизправности**

- Проверете дали захранващата платка не е дефектна.
- Проверете дали платката за управление не е дефектна.
- Проверете дали допълнителната платка не е дефектна.
- Ако се използва 24 V DC захранващо напрежение, уверете се, че то е изправно.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 47, Недостатъчно 24 V захранване**

Захранването на захранващата платка е извън диапазона.

Има 3 вида захранвания, генерирани от импулсното захранване (SMPS) на захранващата платка:

- 24 V.
- 5 V.
- $\pm 18$  V.

**Отстраняване на неизправности**

- Проверете дали захранващата платка не е дефектна.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 48, Недостатъчно 1,8 V захранване**

1,8 V DC захранването, използвано на платката за управление, е извън разрешените ограничения. Захранването се измерва върху платката за управление.

**Отстраняване на неизправности**

- Проверете дали платката за управление не е дефектна.
- Ако има допълнителна платка, проверете за свръхнапрежение.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 49, Пределна скорост**

Предупреждението се показва, когато скоростта е извън указания обхват в *параметър 4-11 Долна граница скорост ел.м.[об./мин.]* и *параметър 4-13 Горна граница скорост ел.м. [об./мин.]*. Когато скоростта е под указаното ограничение в *параметър 1-86 Ниска скорост на изкл. [RPM]* (освен при стартиране или спиране), преобразувателят ще се изключи.

**АЛАРМА 50, Неуспешно калибриране на Автоматичната адаптация към мотора**

Свържете се с доставчик на Danfoss или с отдела за обслужване на Danfoss.

**АЛАРМА 51, Автоматична адаптация към мотора проверка на  $U_{nom}$  и  $I_{nom}$** 

Настройките за напрежението на електромотора, тока на електромотора и мощността на електромотора са неправилни.

**Отстраняване на неизправности**

- Проверете настройките в *параметри 1-20 до 1-25*.

**АЛАРМА 52, Автоматична адаптация към мотора мин  $I_{nom}$** 

Токът на електродвигателя е твърде нисък.

**Отстраняване на неизправности**

- Проверете настройките в *параметър 1-24 Ток на ел.мотора*.

**АЛАРМА 53, Автоматична адаптация към мотора – твърде голям мотор**

Електродвигателят е твърде голям, за да може Автоматична адаптация към мотора да работи правилно.

**АЛАРМА 54, Автоматична адаптация към мотора – твърде малък мотор**

Електродвигателят е твърде малък, за да работи Автоматичната адаптация към мотора.

**АЛАРМА 55, Параметър на Автоматична адаптация към мотора извън обхвата**

АМА не може да се изпълни, тъй като стойностите на параметрите на мотора са извън допустимия диапазон.

**АЛАРМА 56, Автоматична адаптация към мотора прекъсната от потребителя**

АМА е прекъсната ръчно.

**АЛАРМА 57, Вътрешна неизправност на Автоматична адаптация към мотора**

Опитайте да рестартирате АМА. Честите рестартирания могат да доведат до прегряване на електродвигателя.

**АЛАРМА 58, Вътрешна неизправност на Автоматична адаптация към мотора**

Обърнете се към доставчика на Danfoss.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 59, Ограничение на тока**

Токът е по-висок от стойността в *параметър 4-18 Пределен ток*. Уверете се, че данните на мотора в *параметри 1-20 до 1-25* са зададени правилно. Увеличете ограничението на тока, ако е нужно. Уверете се, че системата може да работи безопасно при по-голямо ограничение.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 60, Външно блокиране**

Цифров входен сигнал указва състояние на неизправност, външно за преобразувателя. Външно блокиране е принудило преобразувателя да се изключи. Отстранете външното състояние на неизправност. За да продължите нормална работа, подайте 24 V DC на клемата, програмирана за външно заключване, и нулирайте преобразувателя.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 61, Грешка при проследяване**

Отчетена е грешка между изчислената скорост на мотора и измерената скорост от устройството, даващо обратна връзка. Функцията за предупреждение/аларма/изключване се задава в *параметър 4-30 Функция загуба обр. връзка ел.мотор*. Настройката за грешка се намира в *параметър 4-31 Грешка скорост обр. връзка ел.мотор*. Позволеното време за грешка се намира в *параметър 4-32 Таймаут загуба обр. връзка ел.мотор*. Тази функция може да е полезна по време на пускането в действие.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 62, Изходна честота при максимално ограничение**

Изходната честота е достигнала стойността, зададена в *параметър 4-19 Макс. изходна честота*. Проверете приложението за възможни причини. По възможност увеличете ограничението на изходната честота. Уверете се, че системата може да работи безопасно при по-висока изходна честота. Предупреждението се скрива, когато изходната честота падне под максималната стойност.

**АЛАРМА 63, Недостатъчна механична спирачка**

Действителният ток на електродвигателя не е превишил тока на освобождаване на спирачка в рамките на прозореца от време на забавяне на пуска.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 64, Пределно напрежение**

Съчетанието на товара и скоростта изисква напрежение на електродвигателя, по-високо от действителното напрежение на кондензаторната батерия.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 65, Прегряване на платката за управление**

Температурата на изключване на платката за управление е 85°C (185°F).

**Отстраняване на неизправности**

- Проверете дали околната работна температура е в рамките на ограниченията.
- Проверете за задръстени филтри.
- Проверете работата на вентилатора.
- Проверете управляващата платка.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 66, Ниска температура на радиатора**

Преобразувателят е прекалено студен, за да бъде експлоатиран. Това предупреждение е базирано на сензора за температура в IGBT модула. Увеличете температурата на околната среда на устройството. Също така може да се подаде малко ток до преобразувателя, когато се спира моторът, чрез задаване на *параметър 2-00 DC ток на задържане/подгряване на 5% и параметър 1-80 Функция при спиране.*

**АЛАРМА 67, Променена конфигурацията на допълнителен модул**

Една или повече опции са добавени или премахнати след последното изключване. Проверете дали промяната на конфигурацията е преднамерена и нулирайте устройството.

**АЛАРМА 68, Активирано безопасно спиране**

Активирано е Safe Torque Off (STO). За да възстановите нормалната работа, подайте 24 V DC на клемата 37, след това изпратете сигнал за нулиране (чрез шината, цифров Вх./Изх. или с натискане на [Reset] (Нулиране)).

**АЛАРМА 69, Температура на захранващата платка**

Сензорът за температура на захранващата платка е или твърде горещ, или твърде студен.

**Отстраняване на неизправности**

- Проверете дали околната работна температура е в рамките на ограниченията.
- Проверете за задръстени филтри.
- Проверете работата на вентилатора.
- Проверете захранващата платка.

**АЛАРМА 70, Недопустима конфигурация на честотния преобразувател**

Платката за управление и захранващата платка са несъвместими. За да проверите за съвместимост, свържете се с доставчика на Danfoss и предоставете типовия код от табелката на устройството и номерата на частите на платките.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 71, PTC 1 безопасно спиране**

Функцията Safe Torque Off (STO) е активирана от VLT® PTC термисторната платка MCB 112, тъй като моторът е твърде топъл. След като моторът се охлади и цифровият вход от MCB 112 се дезактивира, нормалната работа може да се възобнови, когато MCB 112 отново приложи 24 V DC към клемата 37. Когато моторът е готов за нормална работа, се изпраща сигнал за нулиране (чрез серийна комуникация, цифров вх./Изх. или с натискане на [Reset] (нулиране) на LCP). Ако е разрешен автоматичен рестарт, моторът може да стартира след изчистване на неизправността.

**АЛАРМА 72, Опасна неизправност**

Safe Torque Off (STO) с блокировка при изключване. Неочаквани нива на сигнала за Safe Torque Off и цифров вход от VLT® PTC термисторната платка MCB 112.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 73, Безопасно спиране с автоматично рестарт**

Safe torque off (STO). При разрешен автоматичен рестарт моторът може да се стартира при изчистване на неизправността.

**АЛАРМА 74, Термистор PTC**

Аларма, свързана с VLT® PTC Thermistor Card MCB 112. PTC не работи.

**АЛАРМА 75, Недопустим избор на профил**

Не записвайте стойността на параметъра, докато моторът работи. Спрете двигателя, преди да впишете профила MCO в *параметър 8-10 Профил управляваща дума.*

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 76, Конфигурация захр. устройства**

Необходимият брой захранващи устройства не отговаря на открития брой активни захранващи устройства. Когато замените модул на корпус размер F, това предупреждение ще се появи, ако специфичните за захранването данни в захранващата платка на модула не отговарят на останалата част от преобразувателя. При прекъсване на връзката със захранващата платка устройството активира това предупреждение.

**Отстраняване на неизправности**

- Проверете дали резервната част и нейната захранваща платка са с правилния номер на част.
- Уверете се, че 44-щифтовите кабели между MDCIC и захранващите платки са монтирани правилно.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 77, Режим на намалена мощност**

Това предупреждение показва, че преобразувателят работи в режим на намалена мощност (т.е. по-малко от позволения брой инверторни секции). Това предупреждение се генерира при цикъл на захранването, когато преобразувателят е настроен да работи с по-малко инвертори, и остава активно.

**АЛАРМА 78, Грешка просл.**

Разликата между зададената стойност и действителната стойност надвишава стойността в *параметър 4-35 Грешка проследяване.*

**Отстраняване на неизправности**

- Изключете функцията или изберете аларма/предупреждение също в *параметър 4-34 Функция грешка просл..*
- Изследвайте механиките около товара и мотора. Проверете връзките за обратна връзка от енкодера на мотора към преобразувателя.
- Изберете функция на обратна връзка за електродвигателя в *параметър 4-30 Функция загуба обр. връзка ел.мотор.*
- Регулирайте лентата на грешка при проследяване в *параметър 4-35 Грешка проследяване и параметър 4-37 Грешка просл. измен..*

**АЛАРМА 79, Неправилно настройване на захранващия блок**

Мащабиратката платка има неправилен номер на част или не е инсталирана. Също така конектора МК102 на захранващата платка не може да бъде инсталиран.

**АЛАРМА 80, Задвижването е инициализирано на стойности по подразбиране**

Настройките на параметрите са инициализирани със стойностите по подразбиране след ръчно нулиране. За да спрете алармата, нулирайте устройството.

**АЛАРМА 81, CSIV повреда.**

CSIV файла има синтактични грешки.

**АЛАРМА 82, Грешка в CSIV параметър**

Неуспешно инициализиране на параметър от CSIV.

**АЛАРМА 83, Недопустима комбинация на опции**

Монтираните опции са несъвместими.

**АЛАРМА 84, Няма допълнителен модул за безопасност**

Допълнителният обезопасителен модул е премахнат без прилагане на общо нулиране. Свържете отново допълнителния обезопасителен модул.

**АЛАРМА 85, Опас. неизпр. РВ**

Грешка в PROFIBUS/PROFIsafe.

**АЛАРМА 88, Откриване на допълнителен модул**

Открита е промяна в оформлението на опциите. *Параметър 14-89 Option Detection* е зададено на [0] *Protect Option Config (Конфигурация на опция за защита)* и оформлението на опцията е променено.

- За да приложите промените, активирайте промените на оформлението на опцията в *параметър 14-89 Option Detection*.
- Също така можете да възстановите правилната конфигурация на опцията.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 89, Плъзгане на механичната спирачка**

Следенето на спирачката за повдигане открива скорост на електродвигателя, надвишаваща 10 об./мин.

**АЛАРМА 90, Следене на обратна връзка**

Проверете връзката към опцията на енодера/резолвера и, ако е необходимо, сменете VLT® Encoder Input MCB 102 или VLT® Resolver Input MCB 103.

**АЛАРМА 91, Неправилни настройки на аналогов вход 54**

Задайте превключвател S202 в положение ИЗКЛ. (напрежен вход), когато има КТУ сензор, свързан към входна клемма 54.

**АЛАРМА 99, Блокиран ротор**

Роторът е блокиран.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 104, Повреда на смесителния вентилатор**

Вентилаторът не работи. Електродвигателят на вентилатора проверява дали вентилаторът се върти при включване или винаги, когато смесителният вентилатор е включен. Смесителният вентилатор може да бъде конфигуриран като предупреждение или алармено изключване в *параметър 14-53 Наблюдение вентилатор*.

**Отстраняване на неизправности**

- Включете и изключете захранването на преобразувателя, за да проверите дали предупреждението/алармата ще се покаже отново.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 122, Неочаквано завъртане на мотора**

Преобразувателят извършва функция, за която е необходимо моторът да е в покой, например DC задържане за мотор с постоянен магнит.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 163, АТЕХ ETR предупреждение за предел. ток**

Преобразувателят е работил над линията на характеристиките за повече от 50 s. Предупреждението се активира при 83% и се дезактивира при 65% от позволената свръхтемпература.

**АЛАРМА 164, АТЕХ ETR аларма за предел. ток**

Работата над линията на характеристиките за повече от 60 s в рамките на период от 600 s активира алармата, а преобразувателят спира.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 165, АТЕХ ETR предупреждение за предел. честота**

Преобразувателят работи в продължение на повече от 50 s под позволената минимална честота (*параметър 1-98 ATEX ETR interpol. points freq.*).

**АЛАРМА 166, АТЕХ ETR аларма за предел. честота**

Честотният преобразувател работи в продължение на повече от 60 s (в период от 600 s) под позволената минимална честота (*параметър 1-98 ATEX ETR interpol. points freq.*).

**АЛАРМА 244, Температура на радиатор**

Максималната температура на радиатора е надвишена. Температурната неизправност не може да се нулира, докато температурата не падне под зададената температура на радиатора. Точките на изключване и нулиране са различни в зависимост от размера на мощността. Тази аларма е еквивалентна на *аларма 29, Темп. радиатор*.



**Отстраняване на неизправности**

Проверете за следните състояния:

- Твърде висока температура на околната среда.
- Твърде дълъг кабел за мотора.
- Неправилно отстояние за въздушния поток над и под честотния преобразувател.
- Блокиран въздушен поток около устройството.
- Повреден вентилатор на радиатора.
- Мръсен радиатор.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 251, Нов типов код**

Захранващата платка или други компоненти са сменени и типовият код е променен.

**АЛАРМА 421, Температурна неизправност**

Неизправност, причинена от вградения сензор за температура, е отчетена на захранващата платка на вентилатора.

**Отстраняване на неизправности**

- Проверете проводниците.
- Проверете сензора.
- Сменете захранващата платка на вентилатора.

**АЛАРМА 423, FPC актуализиране**

Алармата се генерира, когато захранващата платка на вентилатора отчете PUD с неправилна валидност. Платката за управление опитва да актуализира PUD. В зависимост от актуализацията е възможно да възникне последваща аларма. Вижте A424 и A425.

**АЛАРМА 424, FPC актуализирането е успешно**

Тази аларма се генерира, когато платката за управление актуализира успешно PUD на захранващата платка на вентилатора. Преобразувателят трябва да се нулира, за да се спре алармата.

**АЛАРМА 425, FPC актуализирането е неуспешно**

Тази аларма се генерира, след като платката за управление не успее да актуализира PUD на захранващата платка на вентилатора.

**Отстраняване на неизправности**

- Проверете свързването на захранващата платка на вентилатора.
- Сменете захранващата платка на вентилатора.
- Обърнете се към доставчика.

**АЛАРМА 426, FPC конфиг.**

Броят открити захранващи платки на вентилатори не отговаря на зададения брой захранващи платки на вентилатори. Вижте *група параметри 15-6\* Идент. опции* за зададения брой захранващи платки на вентилатори.

**Отстраняване на неизправности**

- Проверете свързването на захранващата платка на вентилатора.
- Сменете захранващата платка на вентилатора.

**АЛАРМА 427, FPC захранване**

Отчетена е неизправност в захранващото напрежение (5 V, 24 V или 48 V) на захранващата платка на вентилатора.

**Отстраняване на неизправности**

- Проверете свързването на захранващата платка на вентилатора.
- Сменете захранващата платка на вентилатора.

## 8.6 Отстраняване на неизправности

Симптом	Вероятна причина	Тест	Разрешение
Тъмен дисплей/Не работи	Липсващо входно захранване.	Вижте <i>Таблица 5.4.</i>	Проверете източника на входно захранване.
	Липсващи или отворени предпазители.	Вижте <i>Отворени предпазители на захранването</i> за възможни причини.	Следвайте приложените препоръки.
	Няма захранване към LCP.	Проверете кабела на LCP за повреди и дали е правилно свързан.	Заменете дефектния LCP или свързващ кабел.
	Късо съединение на управляващото напрежение (клеми 12 или 50) или при клемите на управлението.	Проверете захранването с 24 V контролно напрежение за клема 12/13 до 20 – 39 или 10 V захранване за клеми 50 – 55.	Свържете клемите правилно.
	Несъвместим LCP (LCP от VLT® 2800 или 5000/6000/8000/FCD, или FCM).	–	Използвайте само LCP 101 (P/N 130B1124) или LCP 102 (P/N. 130B1107).
	Погрешна стойност на контраста.	–	Натиснете [Status] (Състояние) + [▲]/[▼], за да промените контраста.
	Дисплеят (LCP) е дефектен.	Изпробвайте, като използвате друг LCP.	Заменете дефектния LCP или свързващ кабел.
Неизправност на вътрешното захранване или дефектно импулсно захранване.	–	Обърнете се към доставчика.	
Примигващ дисплей	Претоварено захранване (SMPS) поради неправилна управляваща верига или неизправност в честотния преобразувател.	За да изключите проблем в управляващата верига, прекъснете всички кабели на управлението, като отстраните клеморедите.	Ако дисплеят остане светнал, тогава проблемът е в управляващата верига. Проверете кабелните свързки за къси съединения или неправилно свързване. Ако дисплеят продължи да примигва, следвайте процедурата за <i>Тъмен дисплей\Няма функция.</i>

Симптом	Вероятна причина	Тест	Разрешение
Моторът не работи	Сервизният превключвател е отворен или лисващо свързване на електродвигателя.	Проверете дали моторът е свързан и дали връзката не е нарушена от сервизен превключвател или друго устройство.	Свържете мотора и проверете сервизния превключвател.
	Няма мрежово захранване при използване на 24 V DC допълнителна платка.	Ако дисплеят работи, но не показва нищо, проверете дали честотният преобразувател е включен към мрежовото захранване.	Приложете захранваща мрежа.
	Спрял LCP.	Проверете дали бутонът [Off] (Изкл.) е бил натиснат.	Натиснете [Auto On] (Вкл. на автоматично управление) или [Hand On] (Вкл. на ръчно управление) (в зависимост от режима на експлоатация).
	Липсващ пусков сигнал (Режим готовност).	Проверете <i>параметър 5-10 Цифров вход на клемата 18</i> за правилната настройка на клемата 18. Използвайте настройката по подразбиране.	Подайте валиден пусков сигнал.
	Активен сигнал за движение по инерция на мотора (Спиране по инерция).	Проверете <i>параметър 5-12 Цифров вход на клемата 27</i> за правилната настройка на клемата 27 (използвайте настройка по подразбиране).	Подайте 24 V на клемата 27 или я програмирайте с [0] <i>Няма операция</i> .
	Невалиден източник на сигнал на задание.	Проверете сигнала на заданието: <ul style="list-style-type: none"> <li>Локално</li> <li>Локален или шинен еталон?</li> <li>Активно ли е предварителното вътрешно задание?</li> <li>Правилно ли е свързана клемата?</li> <li>Правилно ли е мащабирането на клемите?</li> <li>Има ли сигнал на задание?</li> </ul>	Програмирайте правилните настройки. Проверете <i>параметър 3-13 Еталонен обект</i> . Активирайте предварително вътрешно задание в <i>група параметри 3-1* Еталони</i> . Проверете дали връзките са правилни. Проверете мащабирането на клемите. Проверете сигнала на заданието.
Моторът се върти в грешна посока	Ограничение на въртенето на мотора.	Проверете дали <i>параметър 4-10 Посока на скоростта на ел.мотора</i> е програмиран правилно.	Програмирайте правилните настройки.
	Активен реверсиращ сигнал.	Проверете дали е програмирана реверсираща команда за клемата в група параметри <i>5-1* Цифрови входове</i> .	Деактивирайте реверсиращия сигнал.
	Неправилно свързване на фазите на мотора:	–	Вижте <i>глава 6.5.1 Предупреждение – стартиране на мотора</i> .
Моторът не достига до максималната си скорост	Неправилно зададени честотни ограничения.	Проверете изходните ограничения в <i>параметър 4-13 Горна граница скорост ел.м. [об./мин.]</i> , <i>параметър 4-14 Горна граница скорост ел.м. [Hz]</i> и <i>параметър 4-19 Макс. изходна честота</i>	Програмирайте правилните ограничения.
	Еталонният входен сигнал не е мащабиран правилно.	Проверете мащабирането на еталонния входен сигнал в <i>група параметри 6-0* Режим аналогов В/И</i> и група параметри <i>3-1* Еталони</i> .	Програмирайте правилните настройки.
Нестабилна скорост на мотора	Възможно е да има неправилно настроени параметри.	Проверете настройките на всички параметри на мотора, включително всички настройки за компенсация на мотора. При работа в затворена верига проверете PID настройките.	Проверете настройките в <i>група параметри 1-6* Завис.настр. товар</i> . При експлоатация в затворена верига проверете настройките в група параметри <i>20-0* Обратна връзка</i> .

Симптом	Вероятна причина	Тест	Разрешение
Моторът не работи гладко	Вероятно пренамагнетизиране.	Проверете за неправилни настройки на всички параметри на мотора.	Проверете настройките на мотора в <i>група параметри 1-2* Данни ел.мотор, 1-3* Разш.данни ел.мотор и 1-5* Незав.настр. товар.</i>
Моторът отказва да спре	Вероятно погрешни настройки в параметрите на спирачката. Възможно е рамповото време при спиране да е прекалено кратко.	Проверете параметрите на спирачката. Проверете настройките на рамповото време.	Проверете <i>група параметри 2-0* DC-спирачка и 3-0* Етал. ограничения.</i>
Отворени предпазители на захранването	Късо съединение между фазите.	Електродвигателят или панелът имат късо съединение между фазите. Проверете фазите на електродвигателя и панела за къси съединения.	Поправете всички открити къси съединения.
	Претоварване на мотора.	Моторът се претоварва от това приложение.	Направете тестов пуск и се уверете, че токът на електродвигателя е според спецификациите. Ако токът на мотора надхвърля тока при пълно натоварване на табелката, моторът може да работи само с намалено натоварване. Прегледайте отново спецификациите на приложението.
	Хлабави връзки.	Направете преди пуск проверка за хлабави връзки.	Затегнете хлабавите връзки.
Токов дисбаланс на захранващата мрежа по-голям от 3%	Проблем с мрежовото захранване (вижте описанието на <i>аларма 4, Загуба фаз.мр.</i> ).	Преместете подред входящите захранващи проводници с 1 позиция: А на В, В на С, С на А.	Ако дефазирването се появява на един и същ входен проводник, то проблемът е в захранването. Проверете мрежовото захранване.
	Проблем с честотния преобразувател.	Преместете подред входящите захранващи проводници в честотния преобразувател с по 1 позиция: А на В, В на С, С на А.	Ако дефазирването се появява на една и съща входна клема, то това е проблем с честотния преобразувател. Обърнете се към доставчика.
Токов дисбаланс на електродвигателя, по-голям от 3%	Проблем с електродвигателя или опроводяването му.	Преместете подред изходящите кабели на мотора с 1 позиция: U на V, V на W, W на U.	Ако дефазирването се появява на един и същ проводник, то проблемът е в електродвигателя или опроводяването му. Проверете електродвигателя и опроводяването му.
	Проблем с честотния преобразувател.	Преместете подред изходящите кабели на мотора с 1 позиция: U на V, V на W, W на U.	Ако дефазирването се появява на една и съща изходна клема, то това е проблем с преобразувателя. Обърнете се към доставчика.
Проблеми с ускорението на честотния преобразувател	Данните на електродвигателя са въведени неправилно.	Ако се появят предупреждения или аларми, вижте <i>глава 8.5 Списък с предупреждения и аларми.</i> Проверете дали данните на електродвигателя са въведени правилно.	Увеличете рамповото време при пускане в <i>параметър 3-41 Изменение 1 време за повишаване.</i> Увеличете ограничението на тока в <i>параметър 4-18 Пределен ток.</i> Увеличете границата на въртящия момент в <i>параметър 4-16 Режим ел.мотор с огр. въртящ момент.</i>

Симптом	Вероятна причина	Тест	Разрешение
Проблеми със забавянето на честотния преобразувател	Данните на електродвигателя са въведени неправилно.	Ако се появят предупреждения или аларми, вижте <i>глава 8.5 Списък с предупреждения и аларми</i> . Проверете дали данните на електродвигателя са въведени правилно.	Увеличете рампово време при спиране в <i>параметър 3-42 Изменение 1 време за понижаване</i> . Разрешете управлението на свръхнапрежението в <i>параметър 2-17 Управление свръхнапрежение</i> .

Таблица 8.5 Отстраняване на неизправности

## 9 Спецификации

### 9.1 Електротехнически данни

#### 9.1.1 Мрежово захранване 3 x 380 – 480 V AC

	N355	N400	N460
<b>Нормално претоварване</b> (Нормално претоварване = 110% ток за 60 s).	НП	НП	НП
Типичен изход на вала при 400 V [kW]	355	400	450
Типичен изход на вала при 460 V [к.с.]	500	600	600
Типичен изход на вала при 480 V [kW]	400	500	530
<b>Размер на корпуса</b>	E1h/E3h	E1h/E3h	E1h/E3h
<b>Изходен ток (3-фазен)</b>			
Непрекъснат (при 400 V) [A]	658	745	800
Периодичен (60 s претоварване) (при 400 V) [A]	724	820	880
Непрекъснат (при 460/480 V) [A]	590	678	730
Периодичен (60 s претоварване) (при 460/480 V) [A]	649	746	803
Непрекъснат kVA (при 400 V) [kVA]	456	516	554
Непрекъснат kVA (при 460 V) [kVA]	470	540	582
Непрекъснат kVA (при 480 V) [kVA]	511	587	632
<b>Максимален входен ток</b>			
Непрекъснат (при 400 V) [A]	634	718	771
Непрекъснат (при 460/480 V) [A]	569	653	704
<b>Максимален брой и размер на кабели на една фаза (E1h)</b>			
– Захранваща мрежа и мотор без спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	5 x 240 (5 x 500 mcm)	5 x 240 (5 x 500 mcm)	5 x 240 (5 x 500 mcm)
– Захранваща мрежа и мотор със спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	4 x 240 (4 x 500 mcm)	4 x 240 (4 x 500 mcm)	4 x 240 (4 x 500 mcm)
– Спирачка или регенерация [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)
<b>Максимален брой и размер на кабели на една фаза (E3h)</b>			
– Захранваща мрежа и мотор [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	6 x 240 (6 x 500 mcm)	6 x 240 (6 x 500 mcm)	6 x 240 (6 x 500 mcm)
– Спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)
– Разпределяне на товара или регенерация [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	4 x 185 (4 x 350 mcm)	4 x 185 (4 x 350 mcm)	4 x 185 (4 x 350 mcm)
Макс. външни мрежови предпазители [A] <sup>2)</sup>	800	800	800
Изчислена загуба на мощност при 400 V [W] <sup>3) 4)</sup>	6928	8036	8783
Изчислена загуба на мощност при 460 V [W] <sup>3)4)</sup>	5910	6933	7969
Коефициент на полезно действие <sup>4)</sup>	0,98	0,98	0,98
Изходна честота	0 – 590 Hz	0 – 590 Hz	0 – 590 Hz
Изключване при прегряване на радиатора [°C (°F)]	110 (230)	110 (230)	110 (230)
Изключване при прегряване на платката за управление [°C (°F)]	80 (176)	80 (176)	80 (176)
Изключване при прегряване на захранващата платка [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)	85 (185)
Изключване при прегряване на захранващата платка на вентилатора [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)	85 (185)
Изключване поради прегряване на платката при активен пусков ток [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)	85 (185)

Таблица 9.1 Технически спецификации, мрежово захранване 3 x 380 – 480 V AC

	<b>N500</b>	<b>N560</b>
<b>Нормално претоварване</b> (Нормално претоварване = 110% ток за 60 s).	<b>НП</b>	<b>НП</b>
Типичен изход на вала при 400 V [kW]	500	560
Типичен изход на вала при 460 V [к.с.]	650	750
Типичен изход на вала при 480 V [kW]	560	630
<b>Размер на корпуса</b>	<b>E2h/E4h</b>	<b>E2h/E4h</b>
<b>Изходен ток (3-фазен)</b>		
Непрекъснат (при 400 V) [A]	880	990
Периодичен (60 s претоварване) (при 400 V) [A]	968	1089
Непрекъснат (при 460/480 V) [A]	780	890
Периодичен (60 s претоварване) (при 460/480 V) [A]	858	979
Непрекъснат kVA (при 400 V) [kVA]	610	686
Непрекъснат kVA (при 460 V) [kVA]	621	709
Непрекъснат kVA (при 480 V) [kVA]	675	771
<b>Максимален входен ток</b>		
Непрекъснат (при 400 V) [A]	848	954
Непрекъснат (при 460/480 V) [A]	752	848
<b>Максимален брой и размер на кабели на една фаза (E2h)</b>		
– Захранваща мрежа и мотор без спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	6 x 240 (6 x 500 mcm)	6 x 240 (6 x 500 mcm)
– Захранваща мрежа и мотор със спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	5 x 240 (5 x 500 mcm)	5 x 240 (5 x 500 mcm)
– Спирачка или регенерация [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)
<b>Максимален брой и размер на кабели на една фаза (E4h)</b>		
– Захранваща мрежа и мотор [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	6 x 240 (6 x 500 mcm)	6 x 240 (6 x 500 mcm)
– Спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)
– Разпределяне на товара или регенерация [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	4 x 185 (4 x 350 mcm)	4 x 185 (4 x 350 mcm)
Макс. външни мрежови предпазители [A] <sup>2)</sup>	1200	1200
Изчислена загуба на мощност при 400 V [W] <sup>3) 4)</sup>	9473	11102
Изчислена загуба на мощност при 460 V [W] <sup>3)4)</sup>	7809	9236
Коефициент на полезно действие <sup>4)</sup>	0,98	0,98
Изходна честота	0 – 590 Hz	0 – 590 Hz
Изключване при прегряване на радиатора [°C (°F)]	110 (230)	100 (212)
Изключване при прегряване на платката за управление [°C (°F)]	80 (176)	80 (176)
Изключване при прегряване на захранващата платка [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)
Изключване при прегряване на захранващата платка на вентилатора [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)
Изключване поради прегряване на платката при активен пусков ток [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)

**Таблица 9.2 Технически спецификации, мрежово захранване 3 x 380 – 480 V AC**

1) Американска номенклатура за проводници.

2) За номиналните мощности на предпазителите вижте глава 9.7 Предпазители.

3) Типичната загуба на мощност е изчислена при нормални условия и се очаква да е в рамките на  $\pm 15\%$  (толерансът зависи от различията в напрежението и кабела). Тези стойности са базирани на типичния коефициент на полезно действие на мотор (гранична линия IE/IE3). Моторите с по-нисък коефициент на полезно действие добавят загуба на мощност в преобразувателя. Прилага се при оразмеряване на охлаждането на преобразувателя. Ако честотата на превключване е по-висока от настройката по подразбиране, загубите на мощност може да се увеличат. Взети са предвид и типичната консумирана мощност на платката за управление и LCP. За данни за загуба на мощност според EN 50598-2 вижте [www.danfoss.com/vltenergyefficiency](http://www.danfoss.com/vltenergyefficiency). Допълнителните опции и клиентският товар може да добавят до 30 W към загубите, въпреки че напълно натоварената платка за управление и опциите за слотове A и B типично добавят само по 4 W всеки.

4) Измерванията са направени с екранирани кабели за мотори с дължина 5 м (16,4 фута) при номинален товар и номинална честота. Ефективност, измерена при номинален ток. За класа на енергийна ефективност вижте глава 9.4 Условия на околната среда. За частични загуби на натоварване вижте [www.danfoss.com/vltenergyefficiency](http://www.danfoss.com/vltenergyefficiency).

## 9.1.2 Мрежово захранване 3 x 525 – 690 V AC

	N450	N500	N560	N630
<b>Нормално натоварване</b> (Нормално претоварване = 110% ток за 60 s).	НП	НП	НП	НП
Типичен изход на вала при 550 V [kW]	355	400	450	500
Типичен изход на вала при 575 V [к.с.]	450	500	600	650
Типичен изход на вала при 690 V [kW]	450	500	560	630
<b>Размер на корпуса</b>	E1h/E3h	E1h/E3h	E1h/E3h	E1h/E3h
<b>Изходен ток (3-фазен)</b>				
Непрекъснат (при 550 V) [A]	470	523	596	630
Периодичен (60 s претоварване) (при 550 V) [A]	517	575	656	693
Непрекъснат (при 575/690 V) [A]	450	500	570	630
Периодично (60 s претоварване) (при 575/690 V) [A]	495	550	627	693
Непрекъснат kVA (при 550 V) [kVA]	448	498	568	600
Непрекъснат kVA при 575 V [kVA]	448	498	568	627
Непрекъснат kVA (при 690 V) [kVA]	538	598	681	753
<b>Максимален входен ток</b>				
Непрекъснат (при 550 V) [A]	453	504	574	607
Непрекъснатата (при 575 V) [A]	434	482	549	607
Непрекъснат (при 690 V) [A]	434	482	549	607
<b>Максимален брой и размер на кабели на една фаза (E1h)</b>				
– Захранваща мрежа и мотор без спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	5 x 240 (5 x 500 mcm)	5 x 240 (5 x 500 mcm)	5 x 240 (5 x 500 mcm)	6 x 240 (6 x 500 mcm)
– Захранваща мрежа и мотор със спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	4 x 240 (4 x 500 mcm)	4 x 240 (4 x 500 mcm)	4 x 240 (4 x 500 mcm)	5 x 240 (5 x 500 mcm)
– Спирачка или регенерация [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)
<b>Максимален брой и размер на кабели на една фаза (E3h)</b>				
– Захранваща мрежа и мотор [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	6 x 240 (6 x 500 mcm)	6 x 240 (6 x 500 mcm)	6 x 240 (6 x 500 mcm)	6 x 240 (6 x 500 mcm)
– Спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)
– Разпределяне на товара или регенерация [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	4 x 185 (4 x 350 mcm)	4 x 185 (4 x 350 mcm)	4 x 185 (4 x 350 mcm)	4 x 185 (4 x 350 mcm)
Макс. външни мрежови предпазители [A] <sup>2)</sup>	800	800	800	800
Изчислена загуба на мощност при 600 V [W] <sup>3/4)</sup>	6062	6879	8076	9208
Изчислена загуба на мощност при 690 V [W] <sup>3/4)</sup>	5939	6715	7852	8921
Коефициент на полезно действие <sup>4)</sup>	0,98	0,98	0,98	0,98
Изходна честота [Hz]	0–590	0–590	0–590	0–590
Изключване при прегряване на радиатора [°C (°F)]	110 (230)	110 (230)	110 (230)	110 (230)
Изключване при прегряване на платката за управление [°C (°F)]	80 (176)	80 (176)	80 (176)	80 (176)
Изключване при прегряване на захранващата платка [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)	85 (185)	85 (185)
Изключване при прегряване на захранващата платка на вентилатора [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)	85 (185)	85 (185)
Изключване поради прегряване на платката при активен пусков ток [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)	85 (185)	85 (185)

Таблица 9.3 Технически спецификации, мрежово захранване 3 x 525 – 690 V AC



	N710	N800
<b>Нормално натоварване</b> (Нормално претоварване = 110% ток за 60 s).	<b>НП</b>	<b>НП</b>
Типичен изход на вала при 550 V [kW]	560	670
Типичен изход на вала при 575 V [к.с.]	750	950
Типичен изход на вала при 690 V [kW]	710	800
<b>Размер на корпуса</b>	E2h/E4h	E2h/E4h
<b>Изходен ток (3-фазен)</b>		
Непрекъснат (при 550 V) [A]	763	889
Периодичен (60 s претоварване) (при 550 V) [A]	839	978
Непрекъснат (при 575/690 V) [A]	730	850
Периодично (60 s претоварване) (при 575/690 V) [A]	803	935
Непрекъснат kVA (при 550 V) [kVA]	727	847
Непрекъснат kVA при 575 V [kVA]	727	847
Непрекъснат kVA (при 690 V) [kVA]	872	1016
<b>Максимален входен ток</b>		
Непрекъснат (при 550 V) [A]	735	857
Непрекъснат (при 575 V) [A]	704	819
Непрекъснат (при 690 V) [A]	704	819
<b>Максимален брой и размер на кабели на една фаза (E2h)</b>		
– Захранваща мрежа и мотор без спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	6 x 240 (6 x 500 mcm)	6 x 240 (6 x 500 mcm)
– Захранваща мрежа и мотор със спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	5 x 240 (5 x 500 mcm)	5 x 240 (5 x 500 mcm)
– Спирачка или регенерация [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)
<b>Максимален брой и размер на кабели на една фаза (E4h)</b>		
– Захранваща мрежа и мотор [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	6 x 240 (6 x 500 mcm)	6 x 240 (6 x 500 mcm)
– Спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)
– Разпределяне на товара или регенерация [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	4 x 185 (4 x 350 mcm)	4 x 185 (4 x 350 mcm)
Макс. външни мрежови предпазители [A] <sup>2)</sup>	1200	1200
Изчислена загуба на мощност при 600 V [W] <sup>3/4)</sup>	10346	12723
Изчислена загуба на мощност при 690 V [W] <sup>3/4)</sup>	10066	12321
Коефициент на полезно действие <sup>4)</sup>	0,98	0,98
Изходна честота [Hz]	0–590	0–590
Изключване при прегряване на радиатора [°C (°F)]	110 (230)	110 (230)
Изключване при прегряване на платката за управление [°C (°F)]	80 (176)	80 (176)
Изключване при прегряване на захранващата платка [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)
Изключване при прегряване на захранващата платка на вентилатора [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)
Изключване поради прегряване на платката при активен пусков ток [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)

**Таблица 9.4 Технически спецификации, мрежово захранване 3 x 525 – 690 V AC**

1) Американска номенклатура за проводници.

2) За номиналните мощности на предпазителите вижте глава 9.7 Предпазители.

3) Типичната загуба на мощност е изчислена при нормални условия и се очаква да е в рамките на  $\pm 15\%$  (толерансът зависи от различията в напрежението и кабела). Тези стойности са базирани на типичния коефициент на полезно действие на мотор (гранична линия IE/IE3). Моторите с по-нисък коефициент на полезно действие добавят загуба на мощност в преобразувателя. Прилага се при оразмеряване на охлаждането на преобразувателя. Ако честотата на превключване е по-висока от настройката по подразбиране, загубите на мощност може да се увеличат. Взети са предвид и типичната консумирана мощност на платката за управление и LCP. За данни за загуба на мощност според EN 50598-2 вижте [www.danfoss.com/vlteneregyefficiency](http://www.danfoss.com/vlteneregyefficiency). Допълнителните опции и клиентският товар може да добавят до 30 W към загубите, въпреки че напълно натоварената платка за управление и опциите за слотове A и B типично добавят само по 4 W всеки.

4) Измерванията са направени с екранирани кабели за мотори с дължина 5 м при номинален товар и номинална честота. Ефективност, измерена при номинален ток. За класа на енергийна ефективност вижте глава 9.4 Условия на околната среда. За частични загуби на натоварване вижте [www.danfoss.com/vlteneregyefficiency](http://www.danfoss.com/vlteneregyefficiency).

## 9.2 Мрежово захранване

Мрежово захранване (L1, L2, L3)

Захранващо напрежение 380 – 500 V ±10%, 525 – 690 V ±10%

*Ниско мрежово напрежение/отпадане мрежово напрежение:*

*При ниско мрежово напрежение или отпадане на мрежата преобразувателят продължава да работи, докато DC напрежението в кондензаторната батерия не падне под минималното ниво за спиране, което обикновено съответства на 15% под най-ниското номинално захранващо напрежение на преобразувателя. Включване и пълнен въртящ момент не могат да се очакват при напрежение, по-ниско от 10% от най-ниското номинално мрежово напрежение на задвижването.*

Захранваща честота 50/60 Hz ±5%

Максимален временен дисбаланс между фазите на захранващата

мрежа 3,0% от номиналното захранващо напрежение<sup>1)</sup>

Реален коефициент на мощност (λ) Номинално ≥ 0,9 при номинален товар

Коефициент на мощност при изместване (cos φ) близък до единица (> 0,98)

Превключване на входно захранване L1, L2, L3 (включвания) Максимум 1 път/2 минути.

Околна среда в съответствие с EN60664-1 Категория на свръхнапрежение III/степен на замърсяване 2

*Преобразувателят е подходящ за употреба във верига, способна да доставя до 100kA номинален ток на късо съединение (SCCR) при 480/600 V.*

*1) Изчисленията се базират на UL/IEC61800-3.*

## 9.3 Изходна мощност на мотора и данни на мотора

Изходна мощност на мотора (U, V, W)

Изходно напрежение 0 – 100% от захранващото напрежение

Изходна честота 0 – 590 Hz<sup>1)</sup>

Превключване на изхода Неограничено

Рампови времена 0,01 – 3600 s

*1) Зависи от напрежението и мощността.*

Характеристики на въртящия момент

Пусков въртящ момент (постоянен въртящ момент) Максимум 150% за 60 s<sup>1)2)</sup>

Претоварване по въртящ момент (постоянен въртящ момент) максимум 150% за 60 s<sup>1)2)</sup>

*1) Процентът се отнася до номиналния ток на преобразувателя.*

*2) Веднъж на всеки 10 минути.*

## 9.4 Условия на околната среда

Околна среда

Корпус E1h/E2h IP21/тип 1, IP54/тип 12

Корпус E3h/E4 IP20/Шаси

Вибрационен тест (стандартен/износоустойчив) 0,7 g/1,0 g

Относителна влажност 5 – 95% (IEC 721-3-3; Клас 3К3 (без кондензация) по време на експлоатация)

Агресивна среда (IEC 60068-2-43) H<sub>2</sub>S тест клас Kd

Агресивни газове (IEC 60721-3-3) клас 3С3

Метод на изпитване в съответствие с IEC 60068-2-43 H2S (10 дена)

Температура на околната среда (при режим на превключване SFAVM)  
– със занижение на номиналните данни максимум 55 °C (максимум 131 °F)<sup>1)</sup>

– с пълна изходна мощност на типични електродвигатели EFF2 (до 90% изходен ток) максимум 50 °C (максимум 122 °F)<sup>1)</sup>

– при пълнен непрекъснат изходен ток на честотния преобразувател максимум 45 °C (максимум 113 °F)<sup>1)</sup>

Минимална температура на околната среда при нормална експлоатация 0 °C (32 °F)

Минимална температура на околната среда при намалени работни показатели 10 °C (50 °F)

Температура при съхранение/транспортиране	-25 до +65/70 °C (13 до 149/158 °F)
Максимална надморска височина без занижение на номиналните данни	1000 м (3281 фута)
Максимална надморска височина със занижаване на номиналните данни	3000 м (9842 ft)

1) За повече информация относно занижението на номиналните данни вижте наръчника по проектиране на конкретния продукт.

EMC стандарти, излъчване	EN 61800-3
EMC стандарти, имунитет	EN 61800-3
Клас на енергийна ефективност <sup>2)</sup>	IE2

2) Определено според EN50598-2 при:

- Номинален товар.
- 90% номинална честота.
- Фабрична настройка за честота на превключване.
- Фабрична настройка за модел на превключване.

## 9.5 Спецификации на кабела

Дължини и напречни сечения на кабелите за управление<sup>1)</sup>

Максимална дължина на кабела за мотора, екраниран/армиран	150 м (492 фута)
Максимална дължина на кабела за мотора, неекраниран/неармиран	300 м (984 фута)
Макс. напречно сечение към мотор, захранваща мрежа, разпределяне на товара и спирачка	Вижте глава 9.1 Електротехнически данни
Максимално напречно сечение към клемите на управлението, твърд проводник	1,5 mm <sup>2</sup> /16 AWG (2 x 0,75 mm <sup>2</sup> )
Максимално напречно сечение на клемите на управлението, гъвкав кабел	1 mm <sup>2</sup> /18 AWG
Максимално напречно сечение на клемите на управлението, кабел с облицована сърцевина	0,5 mm <sup>2</sup> /20 AWG
Минимално напречно сечение към клемите на управлението	0,25 mm <sup>2</sup> /23 AWG

1) За силови кабели вижте таблиците с електротехнически данни в глава 9.1 Електротехнически данни.

## 9.6 Контролен вход/изход и данни за управление

Цифрови входове

Програмируеми цифрови входове	4 (6)
Клема номер	18, 19, 27 <sup>1)</sup> , 29 <sup>1)</sup> , 32, 33
Логика	PNP или NPN логика
Ниво на напрежение	0 – 24 V DC
Ниво на напрежението, логическа 0 PNP	< 5 V DC
Ниво на напрежението, логическа 1 PNP	> 10 V DC
Ниво на напрежението, логическа 0 NPN	> 19 V DC
Ниво на напрежението, логическа 1 NPN	< 14 V DC
Максимално напрежение на входа	28 V DC
Входно съпротивление, R <sub>i</sub>	Около 4 kΩ


Всички цифрови входове са галванично изолирани от захранващото напрежение (PELV) и други клеми под високо напрежение.

1) Клеми 27 и 29 могат да се програмират също и като изходи.

## Аналогови входове

Брой аналогови входове	2
Клема номер	53, 54
Режими	Напрежение или ток
Избор на режим	Превключватели A53 и A54
Режим на напрежение	Превключвател A53/A54=(U)
Ниво на напрежение	-10 V до +10 V (мащабируем)
Входно съпротивление, $R_i$	Около 10 k $\Omega$
Максимално напрежение	$\pm 20$ V
Токов режим	Превключвател A53/A54=(I)
Ниво на тока	0/4 до 20 mA (мащабируемо)
Входно съпротивление, $R_i$	Приблизително 200 $\Omega$
Максимален ток	30 mA
Разделителна способност на аналоговите входове	10 бита (+ знак)
Точност на аналоговите входове	Максимална грешка 0,5% от пълната скала
Честотна лента	100 Hz

Аналоговите входове са галванично изолирани от захранващото напрежение (PELV) и другите клеми под високо напрежение.

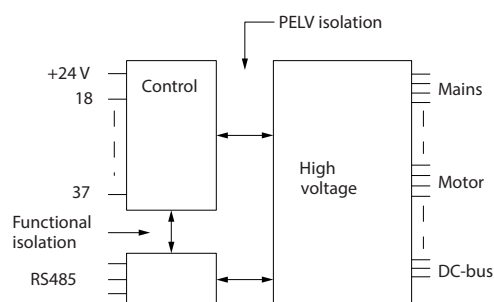

Илюстрация 9.1 PELV изолация

## Импулсни входове

Програмируеми импулсни входове	2
Импулс на клема номер	29, 33
Максимална честота при клема 29, 33	110 kHz (с двутактово управление)
Максимална честота при клема 29, 33	5 kHz (отворен колектор)
Минимална честота при клема 29, 33	4 Hz
Ниво на напрежение	Вижте Цифрови входове в глава 9.6 Контролен вход/изход и данни за управление
Максимално напрежение на входа	28 V DC
Входно съпротивление, $R_i$	Около 4 k $\Omega$
Точност на импулсните входове (0,1 – 1 kHz)	Максимална грешка: 0,1% от пълната скала

## Аналогов изход

Брой програмируеми аналогови изходи	1
Клема номер	42
Обхват на тока на аналоговия изход	0/4 – 20 mA
Максимален съпротивителен товар към обща точка при аналоговия изход	500 $\Omega$
Точност на аналоговия изход	Максимална грешка: 0,8% от пълната скала
Разделителна способност на аналоговия изход	8 бита

Аналоговият изход е галванично изолиран от захранващото напрежение (PELV) и другите клеми под високо напрежение.

**Платка за управление, RS485 серийна комуникация**

Клема номер	68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX-)
Клема номер 61	Обща точка за клеми 68 и 69

*Веригата на RS485 серийната комуникация е функционално разделена от другите централни вериги и галванично изолирана от захранващото напрежение (PELV).*

**Цифров изход**

Програмируеми цифрови/импулсни изходи	2
Клема номер	27, 29 <sup>1)</sup>
Ниво на напрежението на цифров/честотен изход	0 – 24 V
Максимален изходен ток (дрейн или сорс)	40 mA
Максимален товар при честотния изход	1 k $\Omega$
Максимален капацитивен товар при честотния изход	10 nF
Минимална изходна честота на честотния изход	0 Hz
Максимална изходна честота на честотния изход	32 kHz
Точност на честотния изход	Максимална грешка: 0,1% от пълната скала
Разделителна способност на честотните изходи	12 бита

*1) Клеми 27 и 29 могат да се програмират също и като входове.*

*Цифровият изход е галванично изолиран от захранващото напрежение (PELV) и другите клеми под високо напрежение.*

**Платка за управление, 24 V DC изход**

Клема номер	12, 13
Максимум товар	200 mA

*24 V DC захранващо напрежение е галванично изолирано от захранващото напрежение (PELV), но има същия потенциал, както аналоговите и цифровите входове и изходи.*

**Релейни изходи**

Програмируеми релейни изходи	2
Максимално напречно сечение към релейните клеми	2,5 mm <sup>2</sup> (12 AWG)
Минимално напречно сечение към релейните клеми	0,2 mm <sup>2</sup> (30 AWG)
Дължина на оголен проводник	8 mm (0,3 in)
<b>Реле 01 клема номер</b>	1 – 3 (изключване), 1 – 2 (включване)
Максимално натоварване на клема (AC-1) <sup>1)</sup> на 1 – 2 (NO) (съпротивителен товар) <sup>2)3)</sup>	400 V AC, 2 A
Максимално натоварване на клема (AC-15) <sup>1)</sup> на 1 – 2 (NO) (индуктивен товар @ cos $\phi$ 0,4)	240 V AC, 0,2 A
Максимално натоварване на клема (DC-1) <sup>1)</sup> на 1 – 2 (NO) (съпротивителен товар)	80 V DC, 2 A
Максимално натоварване на клема (DC-13) <sup>1)</sup> на 1 – 2 (NO) (индуктивен товар)	24 V DC, 0,1 A
Максимално натоварване на клема (AC-1) <sup>1)</sup> на 1 – 3 (NC) (съпротивителен товар)	240 V AC, 2 A
Максимално натоварване на клема (AC-15) <sup>1)</sup> на 1 – 3 (NC) (индуктивен товар @ cos $\phi$ 0,4)	240 V AC, 0,2 A
Максимално натоварване на клема (DC-1) <sup>1)</sup> на 1 – 3 (NC) (съпротивителен товар)	50 V DC, 2 A
Максимално натоварване на клема (DC-13) <sup>1)</sup> на 1 – 3 (NC) (индуктивен товар)	24 V DC, 0,1 A
Минимално натоварване на клема 1 – 3 (NC), 1 – 2 (NO)	24 V DC 10 mA, 24 V AC 2 mA
Околна среда в съответствие с EN 60664-1	Категория на свръхнапрежение III/степен на замърсяване 2
<b>Реле 02 клема номер</b>	4 – 6 (изключване), 4 – 5 (включване)
Максимално натоварване на клема (AC-1) <sup>1)</sup> на 4 – 5 (NO) (съпротивителен товар) <sup>2)3)</sup>	400 V AC, 2 A
Максимално натоварване на клема (AC-15) <sup>1)</sup> на 4 – 5 (NO) (индуктивен товар @ cos $\phi$ 0,4)	240 V AC, 0,2 A
Максимално натоварване на клема (DC-1) <sup>1)</sup> на 4 – 5 (NO) (съпротивителен товар)	80 V DC, 2 A
Максимално натоварване на клема (DC-13) <sup>1)</sup> на 4 – 5 (NO) (индуктивен товар)	24 V DC, 0,1 A
Максимално натоварване на клема (AC-1) <sup>1)</sup> на 4 – 6 (NC) (съпротивителен товар)	240 V AC, 2 A
Максимално натоварване на клема (AC-15) <sup>1)</sup> на 4 – 6 (NC) (индуктивен товар @ cos $\phi$ 0,4)	240 V AC, 0,2 A
Максимално натоварване на клема (DC-1) <sup>1)</sup> на 4 – 6 (NC) (съпротивителен товар)	50 V DC, 2 A
Максимално натоварване на клема (DC-13) <sup>1)</sup> на 4 – 6 (NC) (индуктивен товар)	24 V DC, 0,1 A
Минимално натоварване на клема 4 – 6 (NC), 4 – 5 (NO)	24 V DC 10 mA, 24 V AC 2 mA
Околна среда в съответствие с EN 60664-1	Категория на свръхнапрежение III/степен на замърсяване 2

*1) IEC 60947 част 4 и 5.*

Контактите на релетата са галванично изолирани от останалата част на веригата чрез подсилена изолация (PELV).

2) Свърхнапрежение категория II.

3) UL приложения 300 V AC 2 A

Платка за управление, +10 V DC изход

Клема номер	50
Изходно напрежение	10,5 V $\pm$ 0,5 V
Максимум товар	25 mA

Постояннотоковото захранване 10 V е галванично изолирано от захранващото напрежение (PELV) и други клеми под високо напрежение.

Характеристики на управлението

Разделителна способност на изходната честота при 0 – 1000 Hz	$\pm$ 0,003 Hz
Време за реакция на системата (клеми 18, 19, 27, 29, 32, 33)	$\leq$ 2 ms
Обхват на управление на скоростта (отворена верига)	1:100 от синхронната скорост
Точност на скоростта (отворена верига)	30 – 4000 об./мин: Максимална грешка от $\pm$ 8 об./мин

Всички характеристики на управлението са базирани на 4-полюсен асинхронен мотор.

Работни показатели на платката за управление

Интервал на сканиране	5 ms
-----------------------	------

Платка за управление, USB серийна комуникация

USB стандарт	1.1 (пълна скорост)
USB куплунг	USB тип B щепсел на устройството

## **ЗАБЕЛЕЖКА**

Свързването към компютър се извършва чрез стандартен USB кабел.

USB връзката е галванично изолирана от захранващото напрежение (PELV) и другите клеми под високо напрежение.

USB връзката не е галванично изолирана от земята. Използвайте само изолиран лаптоп/компютър за връзка към USB конектора на преобразувателя или изолиран USB кабел/преобразувател.

## 9.7 Предпазители

Предпазители ограничават потенциалната повреда на честотния преобразувател само до щети във вътрешността на уреда. За да се гарантира съблюдаването на EN 50178, подменяйте само с идентични предпазители Bussmann. Вижте Таблица 9.5.

### **ЗАБЕЛЕЖКА**

Използването на предпазители от страна на захранването е задължително за IEC 60364 (CE) и NEC 2009 (UL) съвместими инсталации.

Входно напрежение (V)	Каталожен номер на Bussmann
380–500	170M7309
525–690	170M7342

Таблица 9.5 Опции за предпазители

Посочените в Таблица 9.5 предпазители са подходящи за употреба във вериги, способни да осигуряват 100 000 A<sub>rms</sub> (симетрични), в зависимост от номиналното напрежение на преобразувателя. При използване на правилните предпазители, номиналният ток при късо съединение (SCCR) на преобразувателя е 100 000 A<sub>rms</sub>. Преобразувателите E1h и E2h се доставят с вътрешни предпазители на преобразувателя, за да отговарят на 100 kA SCCR. Преобразувателите E3h и E4h трябва да се оборудват с предпазители тип aR, за да отговарят на 100 kA SCCR.

### **ЗАБЕЛЕЖКА**


#### **ПРЕКЪСВАЕМ КОМУТАТОР**

Всички устройства, които биват поръчани и доставени с фабрично инсталиран прекъсваем комутатор, изискват предпазители на клонова верига Клас L, за да отговарят на 100 kA SCCR за преобразувателя. Ако се използват прекъсвачи, номиналната мощност на SCCR е 42 kA. Конкретният предпазител Клас L се определя от входното напрежение и номиналната мощност на преобразувателя. Входното напрежение и номиналната мощност са посочени на табелката на продукта. Вижте глава 4.1 *Доставени елементи*.

Входно напрежение (V)	Номинална мощност (kW)	Номинална мощност при късо съединение (A)	Задължителна защита
380–480	355–450	42000	Прекъсвач
		100000	Предпазител Клас L, 800 A
380–480	500–560	42000	Прекъсвач
		100000	Предпазител Клас L, 1200 A
525–690	450–630	42000	Прекъсвач
		10000	Предпазител Клас L, 800 A
525–690	710–800	42000	Прекъсвач
		100000	Предпазител Клас L, 1200 A

9.8 Размери на корпуса

9.8.1 Външни размери на E1h

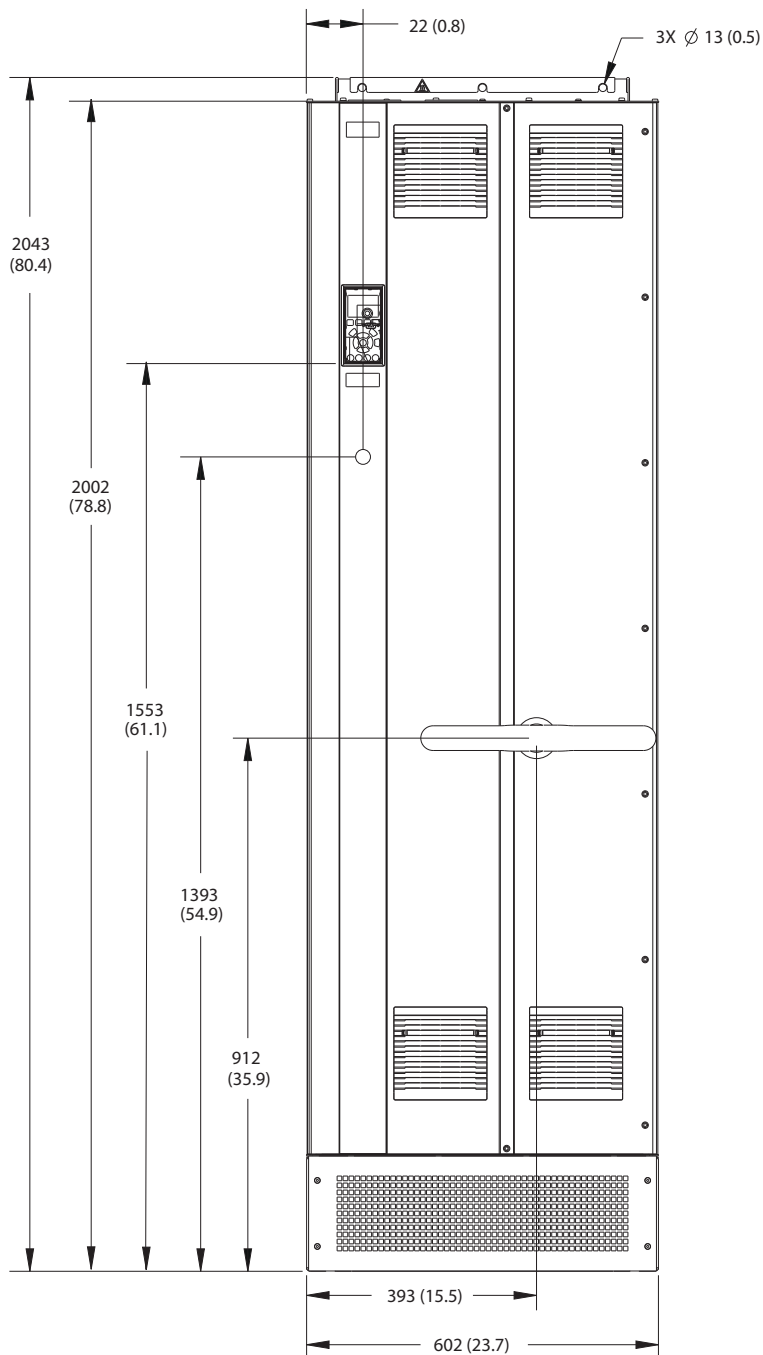


130BF648.10

9


Илюстрация 9.2 Преден изглед на E1h



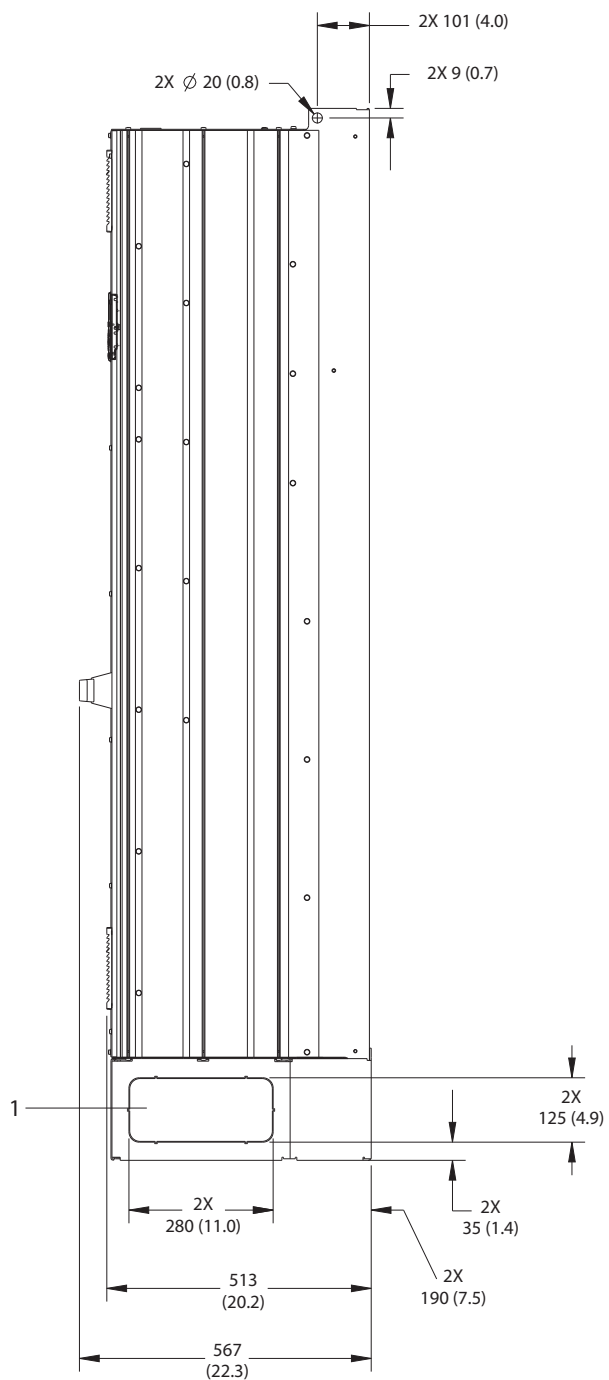

1	Панел за избиване
---	-------------------

Илюстрация 9.3 Страничен изглед на E1h

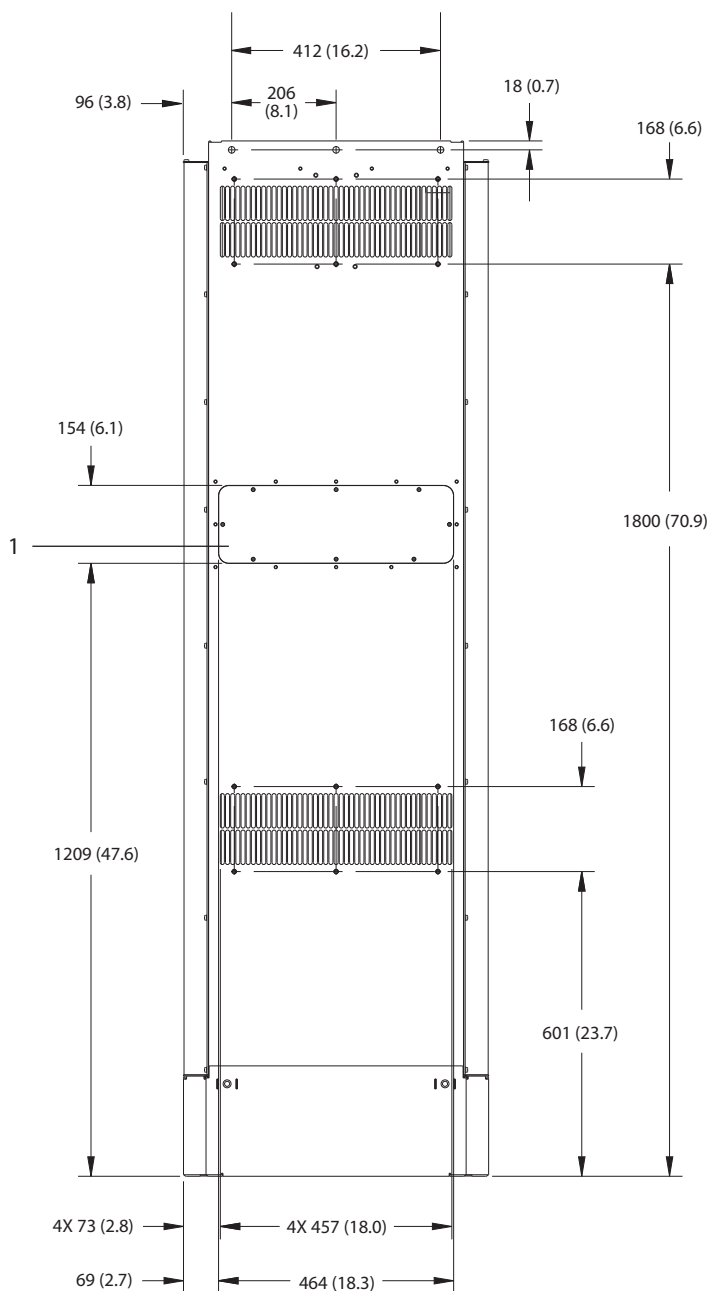


9

1	Панел за достъп до радиатора (опция)
---	--------------------------------------

Илюстрация 9.4 Заден изглед на E1h

130BF651.10

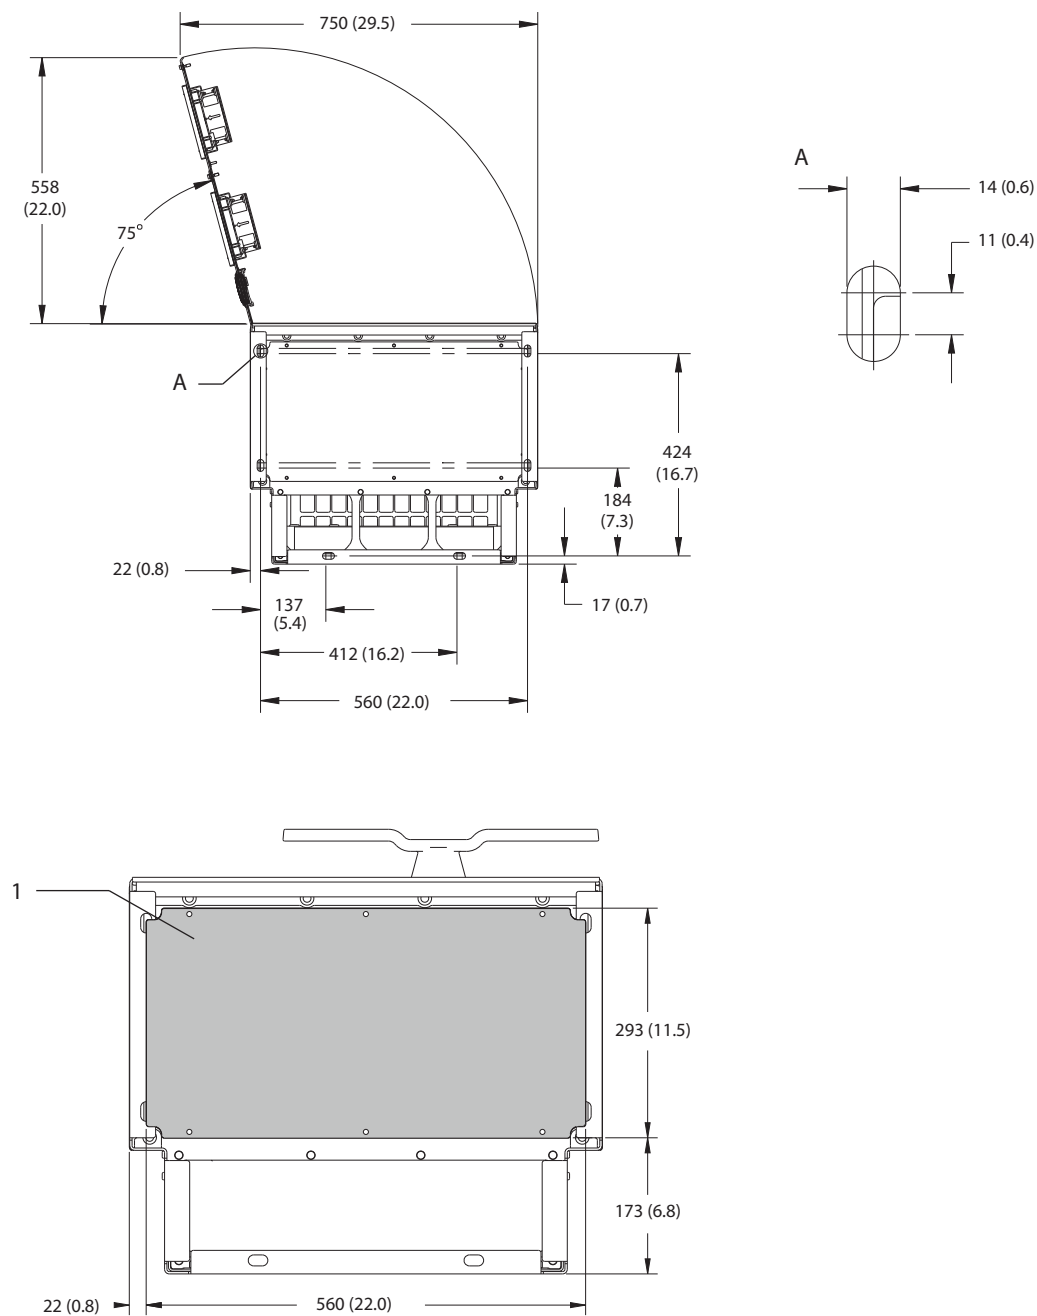


9

1	Уплътнителен панел
---	--------------------

Илюстрация 9.5 Отстояния за вратите и размери на уплътнителния панел за E1h


9.8.2 Външни размери на E2h

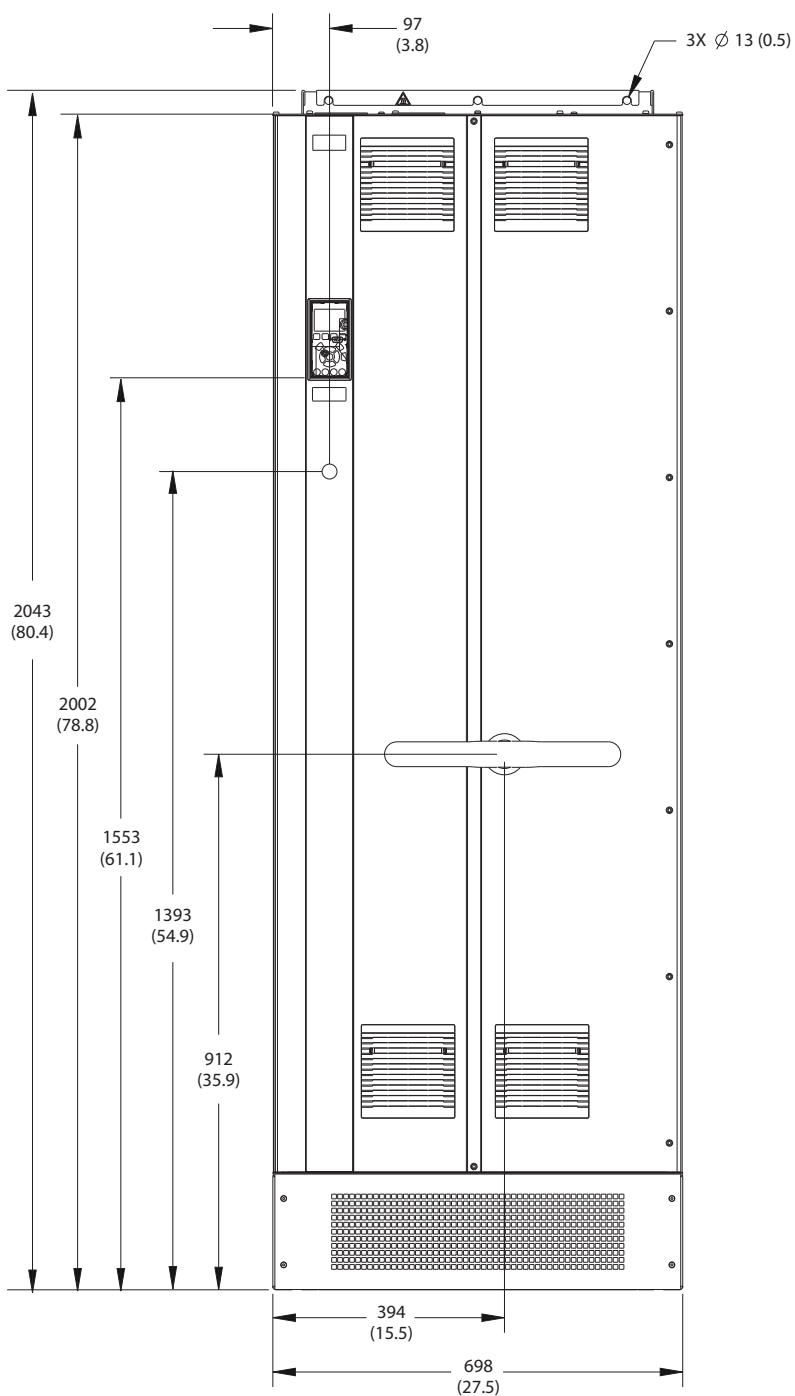

130BF654.10


9

Илюстрация 9.6 Преден изглед на E2h

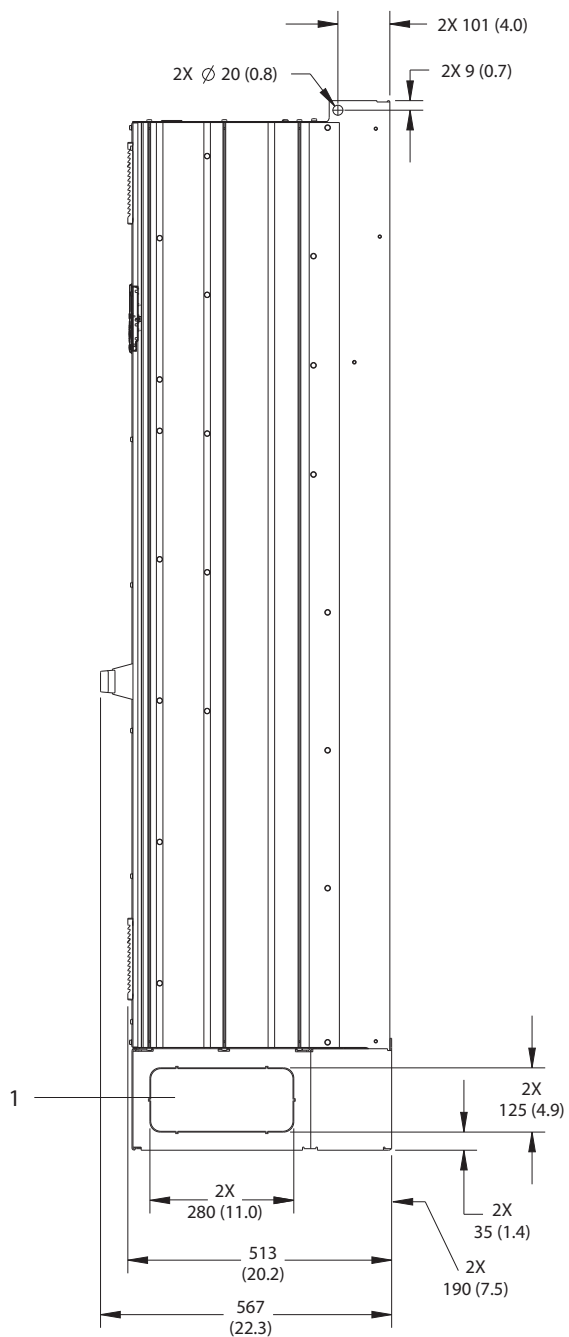

1	Панел за избиване
---	-------------------

Илюстрация 9.7 Страничен изглед на E2h


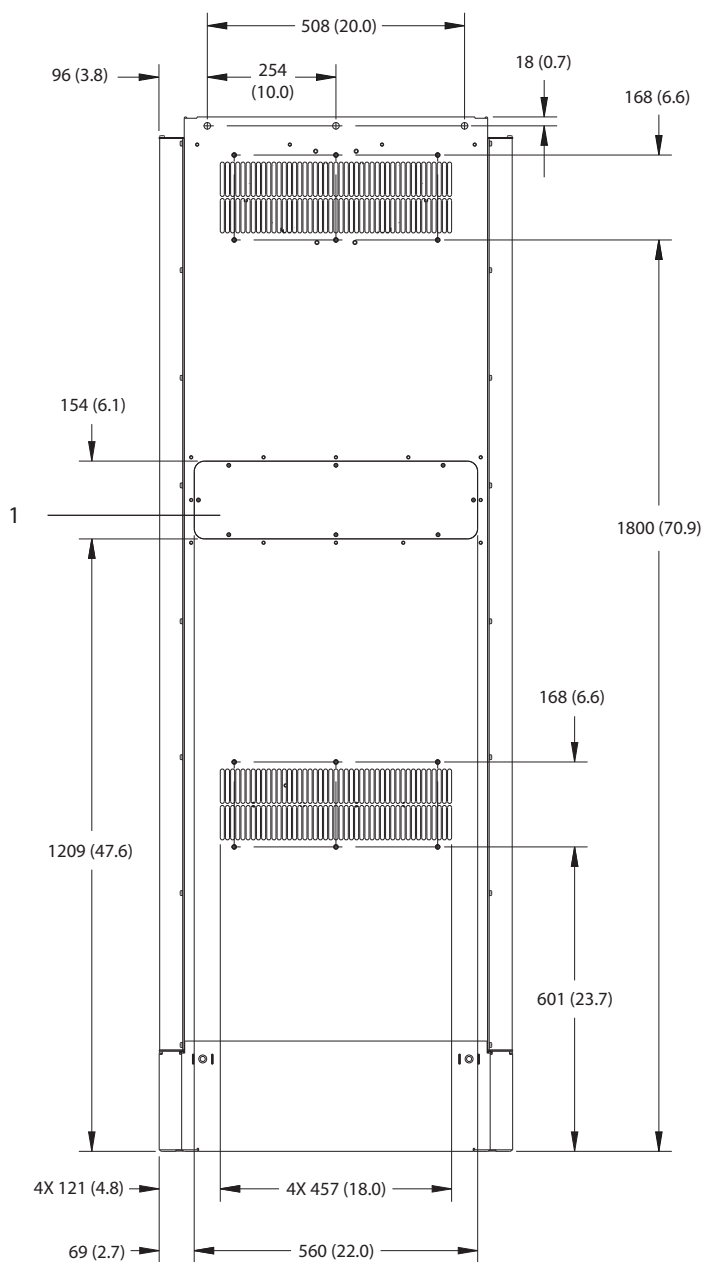


9

1	Панел за достъп до радиатора (опция)
---	--------------------------------------

Илюстрация 9.8 Заден изглед на E2h


130BF652.10

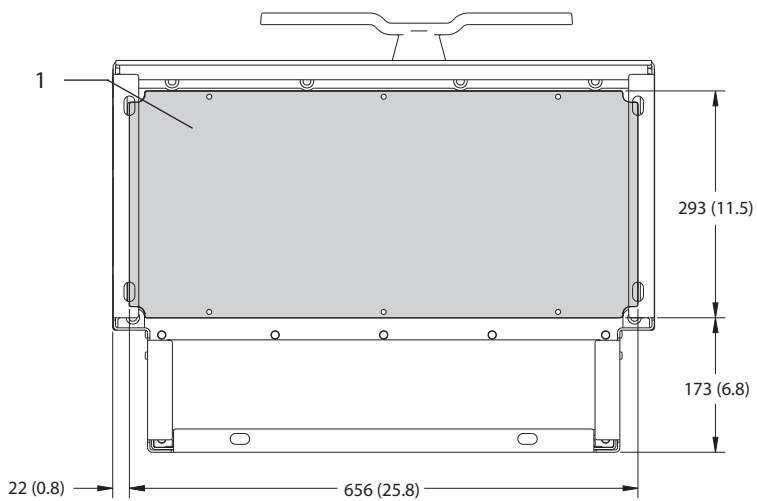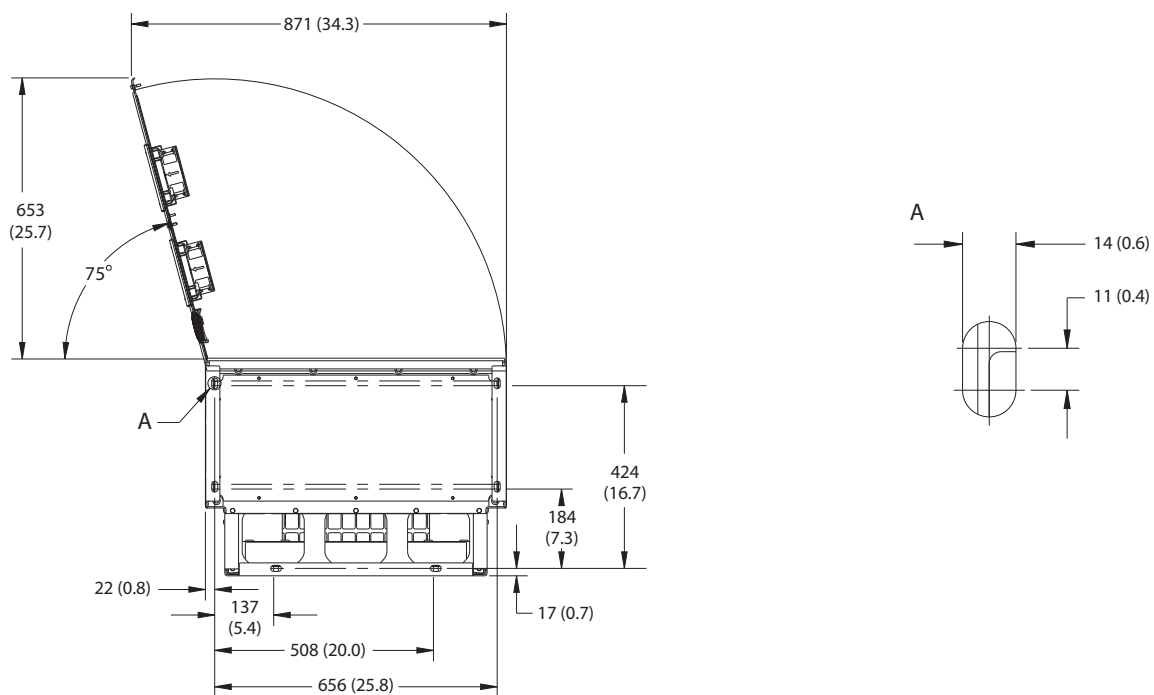

1	Уплътнителен панел
---	--------------------

Илюстрация 9.9 Отстояния за вратите и размери на уплътнителния панел за E2h

9.8.3 Външни размери на E3h

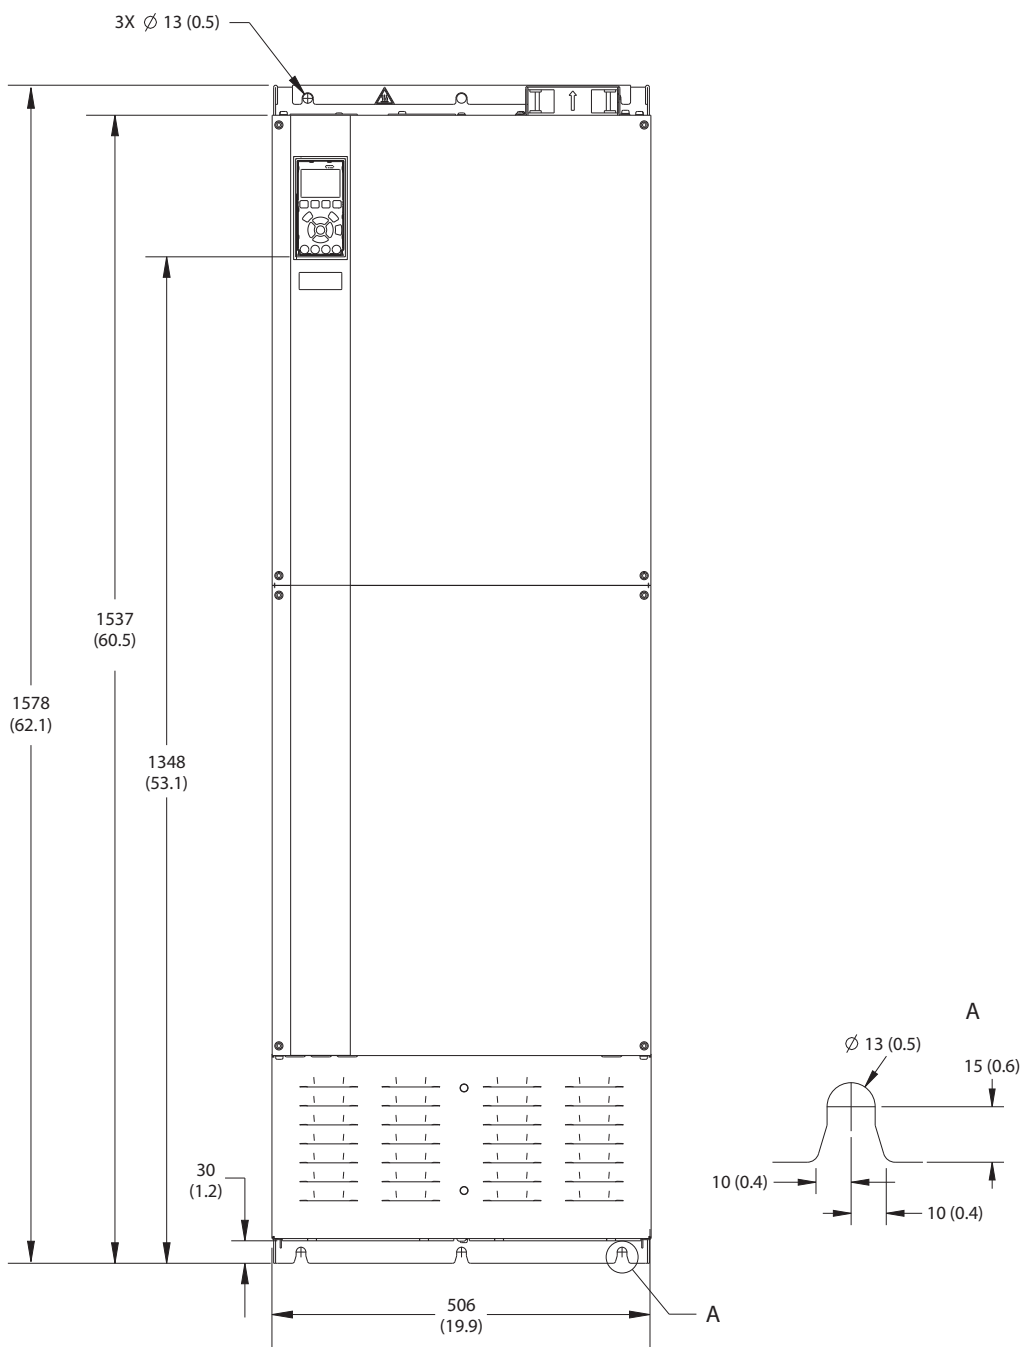


130BF656.10


9

Илюстрация 9.10 Преден изглед на E3h



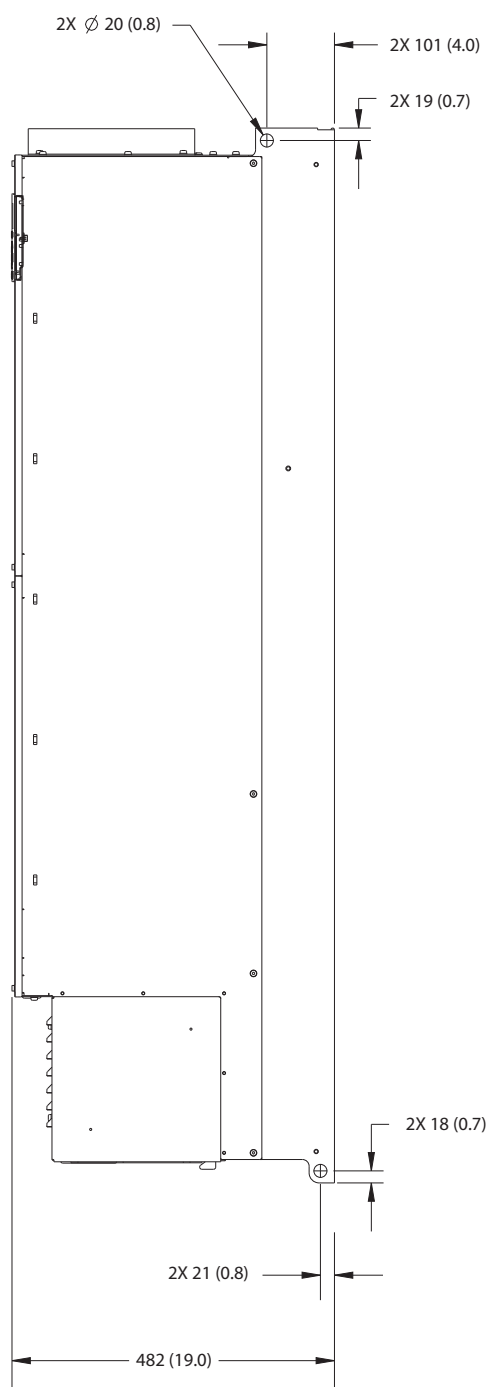



Илюстрация 9.11 Страничен изглед на E3h

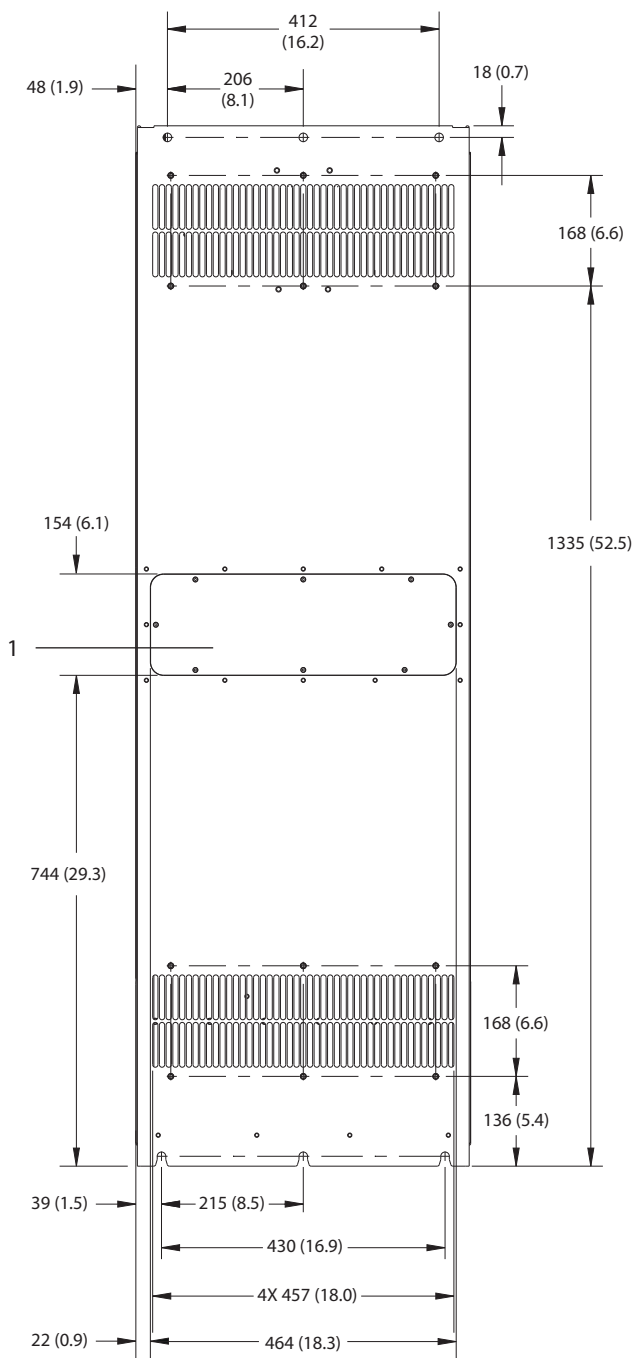

9

1	Панел за достъп до радиатора (опция)
---	--------------------------------------


Илюстрация 9.12 Заден изглед на E3h

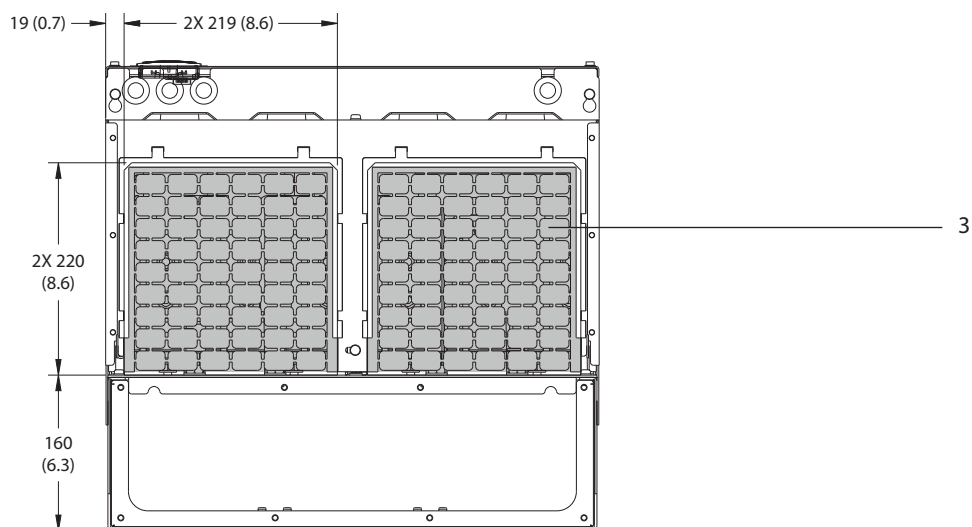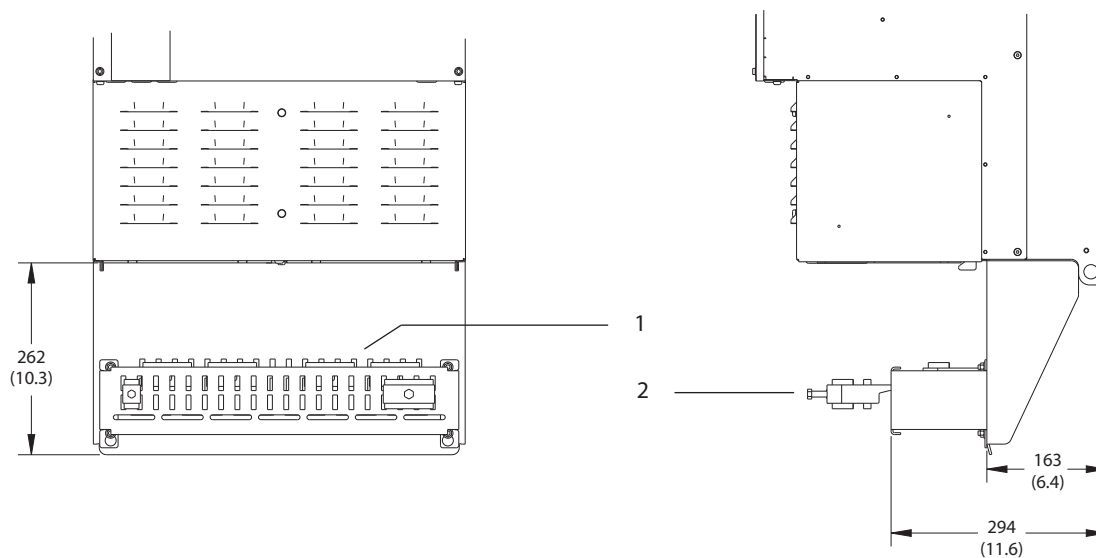

1	Терминирание на RFI екран (стандартно с RFI опция)
2	Кабел/EMC скоба
3	Уплътнителен панел

Илюстрация 9.13 Размери на уплътнителния панел и терминирание на RFI екран за E3h

9.8.4 Външни размери на E4h

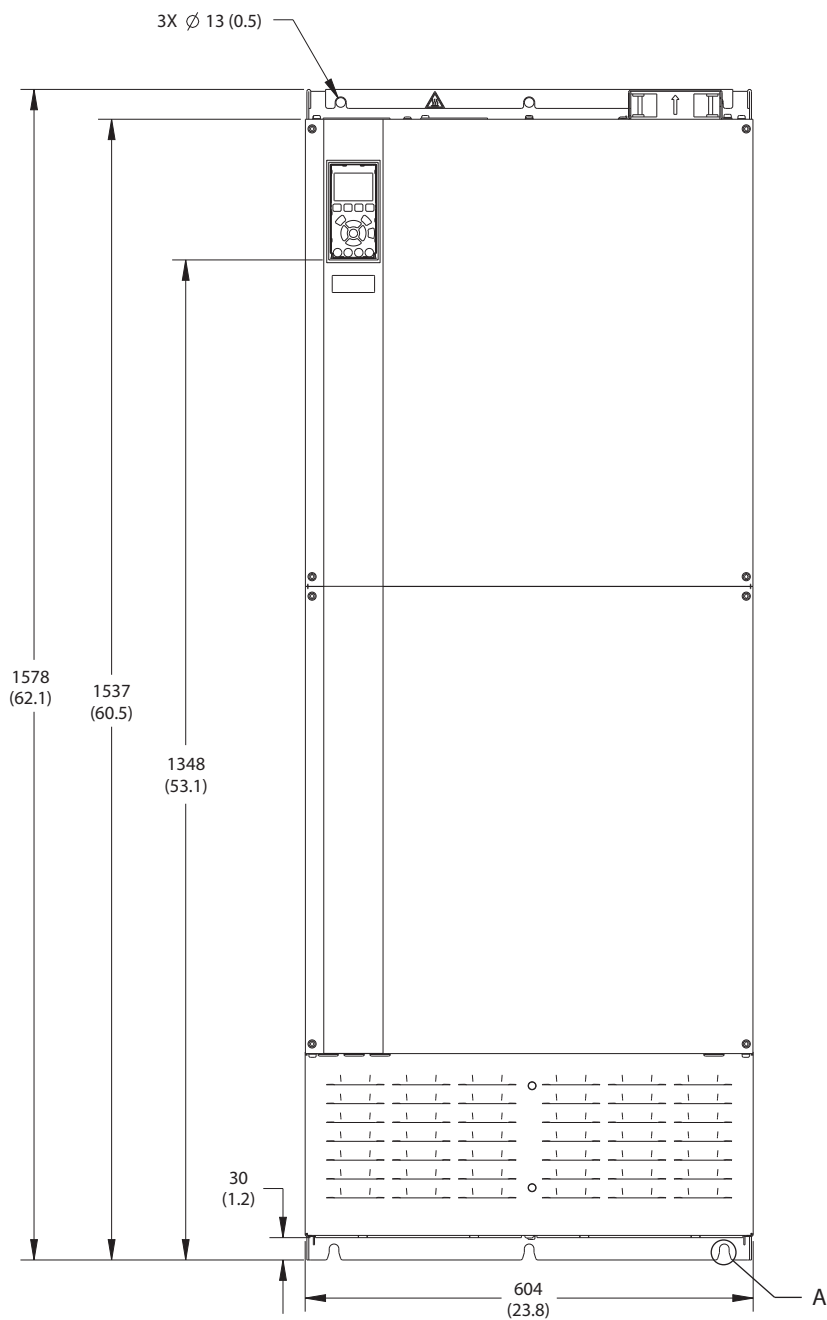


130BF664.10

9


Илюстрация 9.14 Преден изглед на E4h

130BF666.10

9

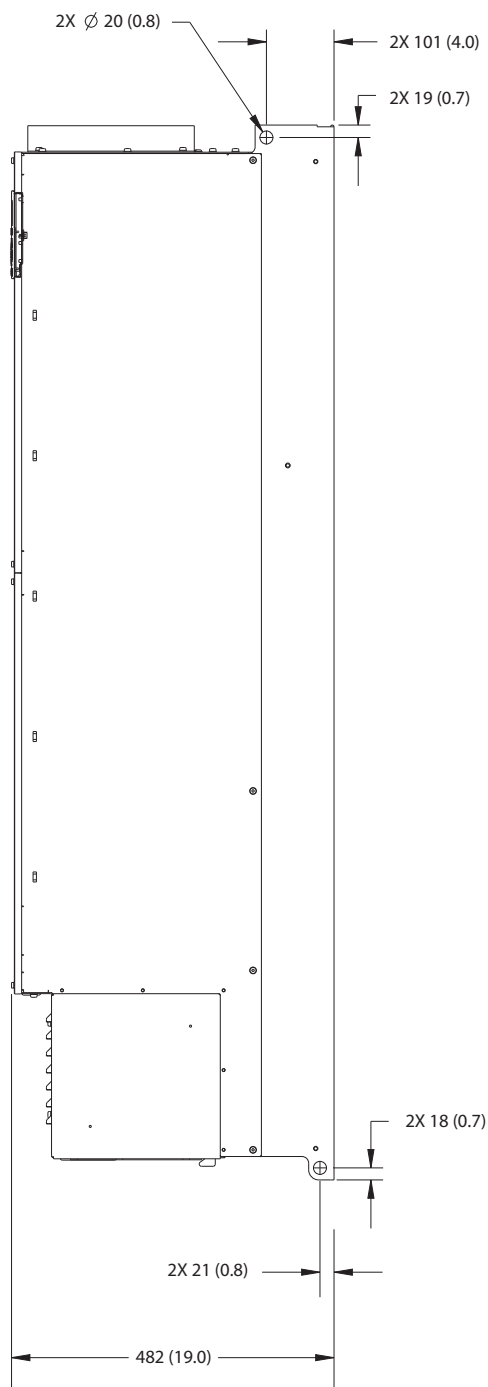



Илюстрация 9.15 Страничен изглед на E4h

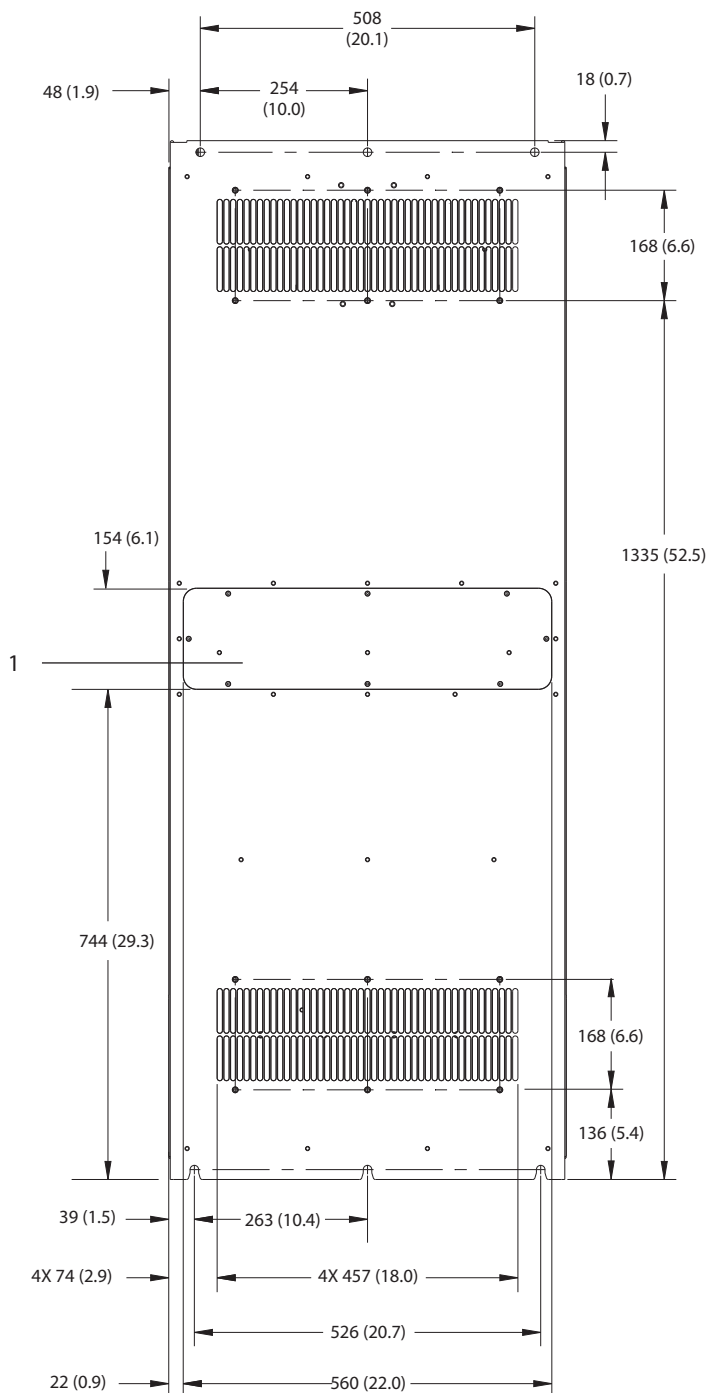

9

1	Панел за достъп до радиатора (опция)
---	--------------------------------------


Илюстрация 9.16 Заден изглед на E4h

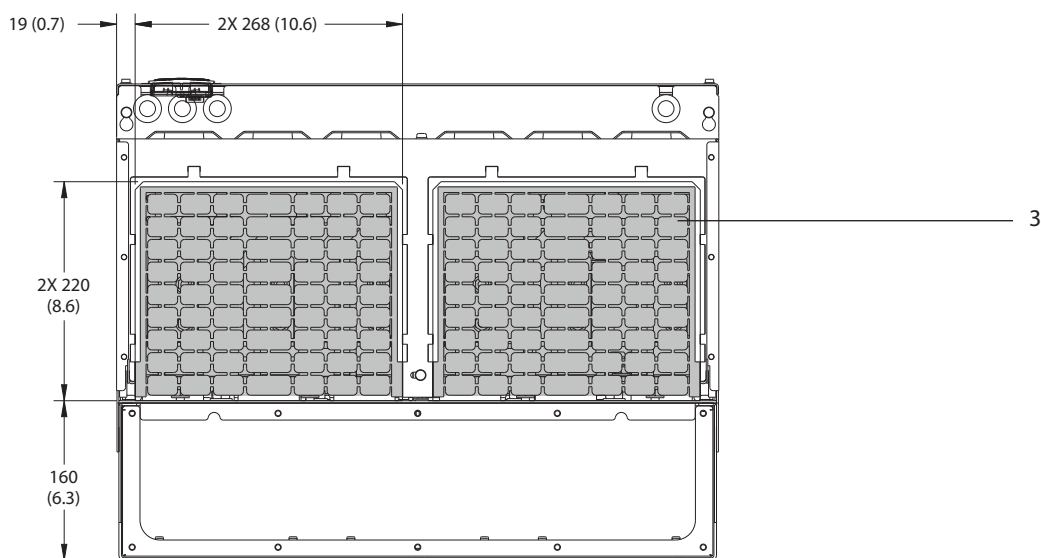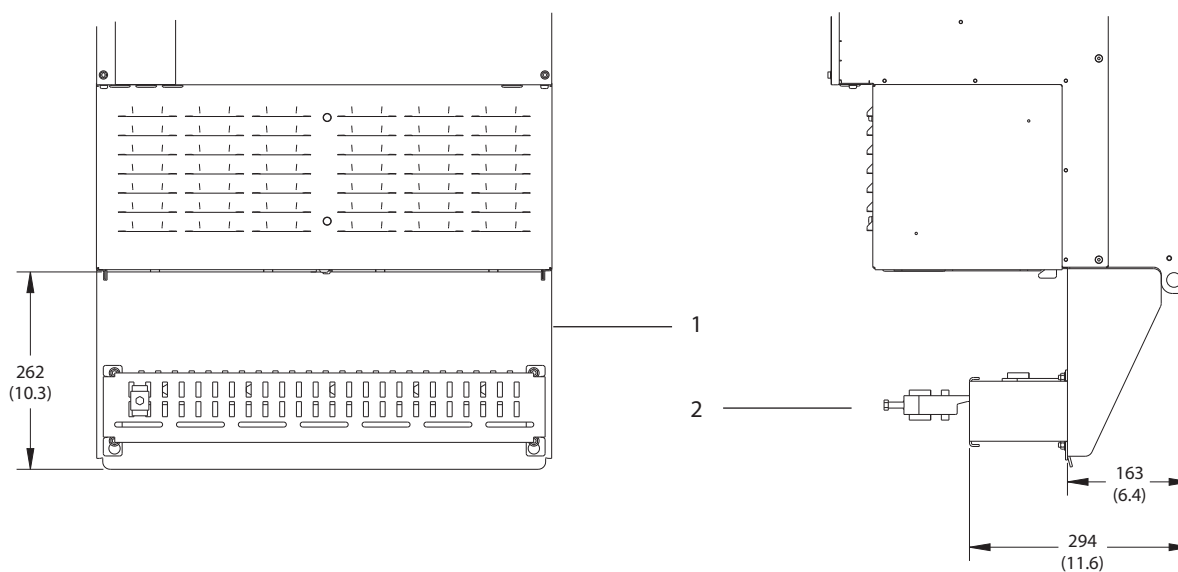

1	Терминирание на RFI екран (стандартно с RFI опция)
2	Кабел/EMC скоба
3	Уплътнителен панел

Илюстрация 9.17 Размери на уплътнителния панел и терминирание на RFI екран за E4h


9.9 Въздушен поток около корпуса

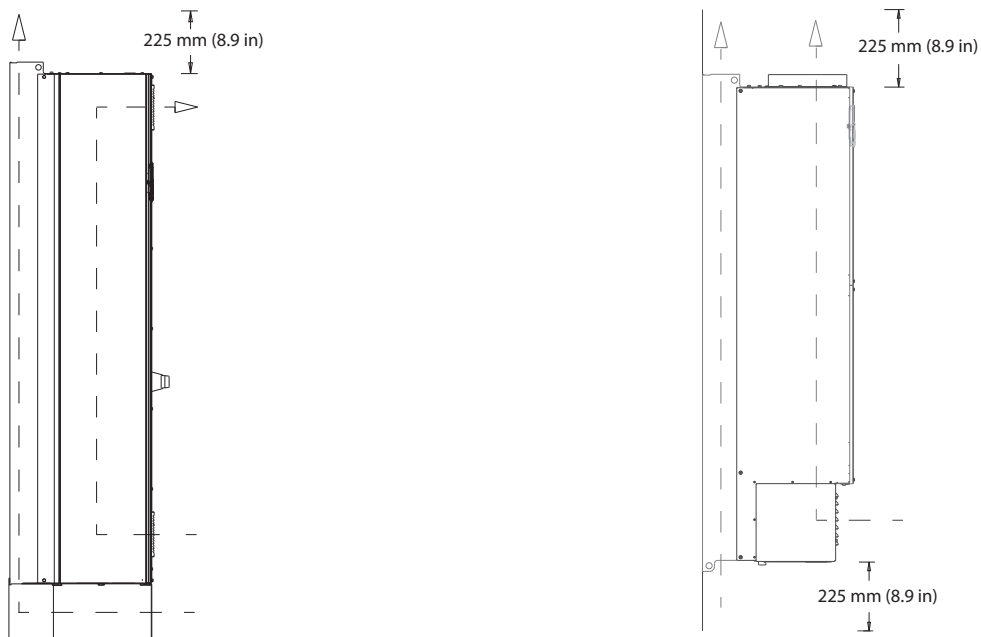

130BF699.10

Илюстрация 9.18 Въздушен поток за E1h/E2h (ляво) и E3h/E4h (дясно)

9

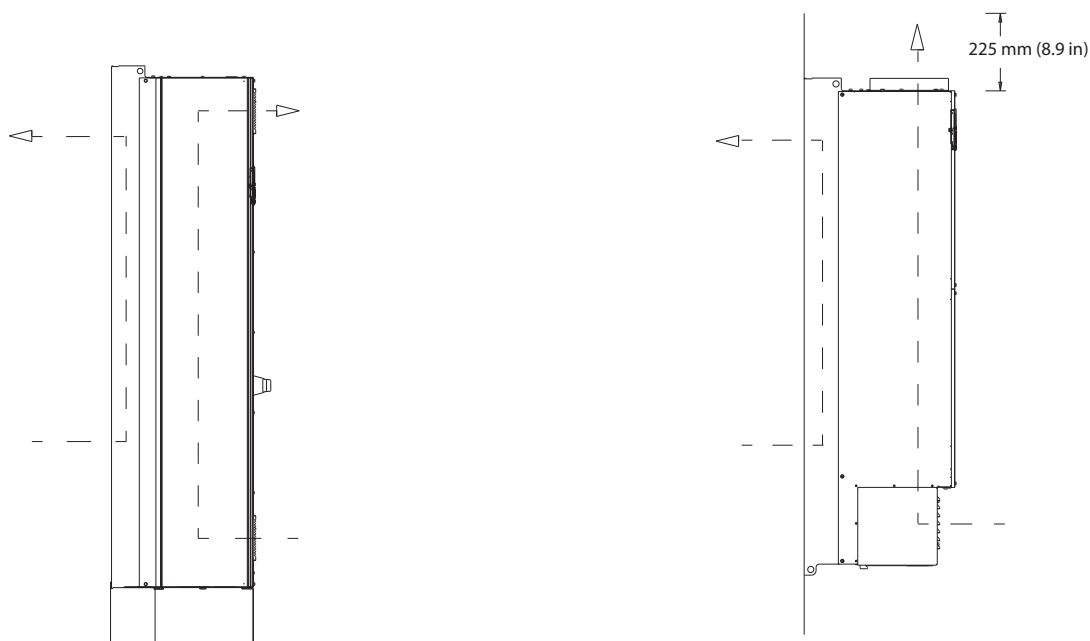

130BF700.10

Илюстрация 9.19 Въздушен поток при използване на комплекти за охлаждане със задна стена на E1h/E2h (ляво) и E3h/E4h (дясно)



## 9.10 Номинален въртящ момент на крепежните елементи

Прилагайте правилен въртящ момент при затягане на крепежните елементи на местата, посочени в Таблица 9.6. Прилагането на твърде малък или твърде голям въртящ момент при фиксиране на електрическо свързване води до недобро електрическо свързване. За постигане на правилен въртящ момент използвайте динамометричен ключ.

Местоположение	Размер болт	Въртящ момент [Nm (in-lb)]
Клеми за захранващата мрежа	M10/M12	19 (168)/37 (335)
Клеми на мотора	M10/M12	19 (168)/37 (335)
Заземителни клеми	M8/M10	9,6 (84)/19,1 (169)
Клеми на спирачката	M8	9,6 (84)
Клеми за разпределяне на товара	M10/M12	19 (168)/37 (335)
Клеми за регенерация (корпуси E1h/E2h)	M8	9,6 (84)
Клеми за регенерация (корпуси E3h/E4h)	M10/M12	19 (168)/37 (335)
Релейни клеми	–	0,5 (4)
Врата/панелен капак	M5	2,3 (20)
Уплътнителен панел	M5	2,3 (20)
Панел за достъп до радиатора	M5	3,9 (35)
Капак на серийна комуникация	M5	2,3 (20)

Таблица 9.6 Номинален въртящ момент на крепежните елементи

## 10 Приложение

### 10.1 Съкращения и конвенции

°C	Градуси по Целзий
°F	Градуси по Фаренхайт
Ω	ома
AC	Променлив ток
AEO	Автоматично оптимизиране на енергията
ACP	Процесор за управление на приложение
AMA	Автоматична адаптация към мотора
AWG	Американска номенклатура за проводници
CPU	Централен процесор
CSIV	Специфични за клиента стойности за инициализиране
CT	Трансформатор на ток
DC	Постоянен ток
DVM	Цифров волтметър
EEPROM	Електрически изтриваема програмируема памет само за четене
EMC	Електромагнитна съвместимост
EMI	Електромагнитни смущения
ESD	Електростатично разреждане
ETR	Електронно термично реле
$f_{M,N}$	Номинална честота на мотора
HF	Висока честота
HVAC	Отопление, вентилация и климатизация
Hz	Херц
$I_{LIM}$	Ограничение на тока
$I_{INV}$	Номинален изходен ток на инвертора
$I_{M,N}$	Номиналната стойност на тока
$I_{VLT,MAX}$	Максимален изходен ток
$I_{VLT,N}$	Номинален изходен ток, доставян от преобразувателя
IEC	Международна електротехническа комисия
IGBT	Биполярен транзистор с изолиран шлюз
I/O	Вход/изход
IP	Степен на защита от проникване
kHz	Килохерц
kW	Киловат
$L_d$	Индуктивно съпротивление на мотора по оста d
$L_q$	Индуктивно съпротивление на мотора по оста q
LC	Индуктор-кондензатор
LCP	Локален контролен панел
LED	Светодиод
LOP	Локални бутони за управление
mA	Милиампер
MCB	Миниатюрни прекъсвачи
MCO	Опции за управление на движението
MCP	Процесор за управление на мотора
MCT	Инструмент за управление на движението
MDCIC	Интерфейсна платка за управление на множество устройства

mV	Миливолта
NEMA	Национална асоциация на електропроизводителите
NTC	Отрицателен температурен коефициент
$P_{M,N}$	Номинална мощност на мотора
PCB	Печатна платка
PE	Защитно заземяване
PELV	Предпазно извънредно ниско напрежение
PID	Пропорционален – интегрален – диференциален
PLC	Програмируем логически контролер
P/N	Номер на детайл
PROM	Програмируема памет само за четене
PS	Захранваща секция
PTC	Положителен температурен коефициент
PWM	Модулация на ширината на импулса
$R_s$	Съпротивление на статора
RAM	Памет с произволен достъп
RCD	Защитен прекъсвач срещу недопустим утечен ток
Regen	Регенеративни клеми
RFI	Радиочестотни смущения
RMS	Средно квадратично (циклично променлив електрически ток)
RPM	Обороти в минута
SCR	Силициево управляван изправител
SMPS	Импулсно захранване
S/N	Сериен номер
STO	Safe Torque Off
$T_{LIM}$	Пределен момент
$U_{M,N}$	Номинално напрежение на мотора
V	Волт
VVC+	Управление на вектора на напрежението
$X_h$	Основно реактивно съпротивление на мотора

Таблица 10.1 Съкращения, акроними и символи

#### Условности

- Номерираните списъци указват процедури.
- Списъци с водещи символи показват друга информация и описание на илюстрации.
- Курсивен текст показва:
  - Препратка
  - Връзка
  - Бележка под черта
  - Име на параметър
  - Име на група параметри
  - Опция на параметър
- Всички размери са в mm (inch).

## 10.2 Международни/северноамерикански настройки по подразбиране на параметрите

Задаването на параметър 0-03 Регионални настройки на [0] Международни или [1] Северна Америка променя настройките по подразбиране за някои параметри. В Таблица 10.2 са изброени засегнатите параметри.

Промените, направени в настройките по подразбиране, се съхраняват и могат да се преглеждат в бързото меню заедно с програмирането, въведено в параметрите.

Параметър	Международна стойност по подразбиране на параметъра	Северноамериканска стойност по подразбиране на параметъра
Параметър 0-03 Регионални настройки	Международни	Северна Америка
Параметър 0-71 Формат на датата	ДД-ММ-ГГГГ	ММ/ДД/ГГГГ
Параметър 0-72 Формат на часа	24 ч	12 ч
Параметър 1-20 Мощност на ел.мотора [kW]	1)	1)
Параметър 1-21 Мощност на ел.мотора [HP]	2)	2)
Параметър 1-22 Напрежение на ел.мотора	230 V/400 V/575 V	208 V/460 V/575 V
Параметър 1-23 Честота на ел.мотора	50 Hz	60 Hz
Параметър 3-03 Максимален еталон	50 Hz	60 Hz
Параметър 3-04 Еталонна функция	Сума	Външно/Предварително зададено
Параметър 4-13 Горна граница скорост ел.м. [об./мин.] <sup>3)</sup>	1500 об./мин	1800 об./мин
Параметър 4-14 Горна граница скорост ел.м. [Hz] <sup>4)</sup>	50 Hz	60 Hz
Параметър 4-19 Макс. изходна честота	100 Hz	120 Hz
Параметър 4-53 Предупреждение за превишена скорост	1500 об./мин	1800 об./мин
Параметър 5-12 Цифров вход на клема 27	Движ. инерция обр.	Външно блокиране
Параметър 5-40 Функция на релето	Alarm	Без аларма
Параметър 6-15 Клема 53 стойност прев.етал./обр.връзка	50	60
Параметър 6-50 Изход на клема 42	Скорост 0-HighLim	Скорост 4 – 20 mA
Параметър 14-20 Режим на нулиране	Ръчно нулиране	Безкр. авто нулир.
Параметър 22-85 Скорост в проектна точка [об./мин.] <sup>3)</sup>	1500 об./мин	1800 об./мин
Параметър 22-86 Скорост в проектна точка [Hz]	50 Hz	60 Hz
Параметър 24-04 Макс.зад.реж.пожар	50 Hz	60 Hz

Таблица 10.2 Международни/северноамерикански настройки по подразбиране на параметрите

1) Параметър 1-20 Мощност на ел.мотора [kW] се вижда само когато за параметър 0-03 Регионални настройки е зададено [0] Международни.

2) Параметър 1-21 Мощност на ел.мотора [HP] се вижда само когато за параметър 0-03 Регионални настройки е зададено [1] Северна Америка.

3) Този параметър се вижда само когато за параметър 0-02 Единица скорост ел.мотор е зададено [0] Об./мин.

4) Този параметър се вижда само когато за параметър 0-02 Единица скорост ел.мотор е зададено [1] Hz.

## 10.3 Структура на менюто на параметрите

10

0-0*	Операция/дисплей	1-03	Характеристики на момента	1-73	Лепти старт	3-9*	Цифров Potmeter	5-20	Цифров вход на клемма X46/1
0-0*	Основни настройки	1-06	По пос. час. стрелка	1-74	Пускова скорост [об./мин.]	3-90	Размер на стъпката	5-21	Цифров вход на клемма X46/3
0-01	Език	1-1*	Избор на ел.мотор	1-75	Пускова скорост [Hz]	3-91	Време за изменение	5-22	Цифров вход на клемма X46/5
0-02	Единица скорост ел.мотор	1-10	Конструкция на ел.мотора	1-76	Пусков ток	3-92	Времетраеност на захранването	5-23	Цифров вход на клемма X46/7
0-03	Регионални настройки	1-1*	WVC+ PM/SYN RM	1-77	Макс. пуск скорост компресор [об./мин.]	3-93	Макс. ограничение	5-24	Цифров вход на клемма X46/9
0-04	Работно състояние при захранване	1-14	Намал. усил.			3-94	Мин. ограничение	5-25	Цифров вход на клемма X46/11
0-05	Единица локален режим	1-15	Вр. конст. нискочест. филт.	1-78	Макс. пуск скорост компресор [Hz]	3-95	Захранване рампово време	5-26	Цифров вход на клемма X46/13
0-1*	Образ. настройка	1-16	Вр. конст. високочест. филт.	1-79	Пуск компресор макс. вр. изкл.	<b>4-*</b>	<b>Огранич./предупр.</b>	<b>5-3*</b>	<b>Цифрови изходи</b>
0-10	Активна настройка	1-17	Напр. вр. конст. филт.	1-8*	Настройки спиране	<b>4-1*</b>	<b>Орган. ел.мотор</b>	5-30	Цифров изход на клемма 27
0-11	Настройка програмиране	1-2*	Данни ел.мотор	1-80	Функция при спиране	4-10	Посока на скоростта на ел.мотора	5-31	Цифров изход на клемма 29
0-12	Тази настройка свързана с	1-20	Мощност на ел.мотора [kW]	1-81	Мин.скорост функция спиране [об./мин.]	4-11	Долна граница скорост ел.м.[об./мин.]	5-32	Цифр.изх. клемма X30/6 (МСВ 101)
0-13	Показание: Свързани настройки	1-21	Мощност на ел.мотора [HP]	1-82	Мин.скорост функция спиране [Hz]	4-12	Долна граница скорост ел.м. [Hz]	5-33	Цифр.изх. клемма X30/7 (МСВ 101)
0-14	Показание: Програмиране	1-22	Напрежение на ел.мотора	1-86	Ниска скорост на изкл. [RPM]	4-13	Горна граница скорост ел.м. [об./мин.]	5-4*	Реле
0-2*	Дисплей LCP	1-24	Ток на ел.мотора	1-87	Ниска скорост на изключване [Hz]	4-14	Горна граница скорост ел.м. [Hz]	5-40	Функция на релето
0-20	Ред 1.1 на дисплея дребен	1-25	Номинална скорост на ел.мотора	1-9*	Темпер. ел.мотор	4-16	Горна граница скорост ел.м. [Hz]	5-41	Забавено включване, реле
0-21	Ред 1.2 на дисплея дребен	1-26	Непр. ном. момент ел.мотор	1-90	Термична защита на ел.мотора	4-17	Режим ел.мотор с огр. въртящ момент	5-42	Забавено изключване, реле
0-22	Ред 1.3 на дисплея дребен	1-28	Проверка въртене ел.мотор	1-91	Въртене вентилатор на ел.мотора	4-17	Режим генератор с огр. въртящ момент	5-5*	Импулсен вход
0-23	Ред 2 на дисплея едър	1-29	Автоматична адаптация ел.мотор (AMA)	1-93	Термистор източник	4-18	Режим генератор с огр. въртящ момент	5-50	Клемма 29 ниска честота
0-24	Ред 3 на дисплея едър			<b>2-*</b>	<b>Спирячки</b>	4-18	Пределен ток	5-51	Клемма 29 висока честота
0-25	Моето лично меню	1-3*	Разходани ел.мотор	2-0*	DC-спирячка	4-19	Макс. изходна честота	5-52	Клемма 29 стойност мин.etal./обр.връзка
0-30	LCP показ.по избор	1-30	Съпротивление на статора (Rs)	2-00	DC ток на задържане/подгряване	4-5*	Предупр. настр.	5-53	Клемма 29 стойн. макс.etal./обр.връзка
0-31	Единица на показание по избор	1-31	Съпротивление на ротора (Rr)	2-01	DC спиращ ток	4-50	Предупреждение за недостатъчен ток	5-54	Времеконстанта импулсен филтър
0-32	Мин. стойност при показание по избор	1-35	Главен реактанс (Xh)	2-02	DC спиращо време	4-51	Предупреждение за превишен ток	5-55	№ 29
0-33	Макс. стойност при показание по избор	1-36	Устойчивост на загуби на желязо	2-03	Скорост вкл. DC спираща[об./мин.]	4-52	Предупреждение за недостатъчна скорост	5-56	Клемма 33 ниска честота
0-37	Текст на дисплея 1	1-37	Индуктивно съпротивление на оста (Ld)	2-04	Скорост на включване DC спираща [Hz]	4-52	Предупреждение за превишена скорост	5-57	Клемма 33 стойност мин.etal./обр.връзка
0-38	Текст на дисплея 2	1-38	q-axis Inductance (Lq)	2-06	Спир. ток	4-53	Предупреждение за превишена скорост	5-58	Клемма 33 стойн. макс.etal./обр.връзка
0-39	Текст на дисплея 3	1-39	Полюси на ел.мотора	2-07	Спир. време	4-54	Предупреждение за мин. еталон	5-59	Времеконстанта импулсен филтър
0-4*	Клавиатура LCP	1-40	Обратен EMF при 1000 об./мин.	2-1*	Енерг.функц.спир.	4-55	Предупреждение за макс. еталон	5-6*	Импулсен изход
0-40	[Hand on] бутон на LCP	1-41	Изместване върт ел.мотор	2-10	Спирачна функция	4-56	Предупреждение за мин. обр. връзка	5-60	Клемма 27 променлива импулсен изход
0-41	[Off] бутон на LCP	1-44	d-axis Inductance Sat. (LdSat)	2-16	AC спираща макс. ток	4-60	Скорост на обхождане от [об./мин.]	5-62	Импулсен изход макс. чест. 27
0-42	[Auto on] бутон на LCP	1-45	q-axis Inductance Sat. (LqSat)	2-17	Управление върхнапрежение	4-61	Скорост на обхождане от [Hz]	5-63	Клемма 29 променлива импулсен изход
0-43	[Reset] бутон на LCP	1-46	Позиц. усилв. открив.	3-0*	Еталон / изменение	4-62	Скорост на обхождане до [Hz]	5-65	Импулсен изход макс. чест. 29
0-5*	Копиране/съхран.	1-47	Torque Calibration	3-02	Задане минимум	4-63	Скорост на обхождане до [об./мин.]	5-68	Кл. X30/6 пром. импулсен изх.
0-50	LCP копиране	1-48	Inductance Sat. Point	3-03	Максимален еталон	4-64	Настройка полу-автоматично обхождане	<b>5-8*</b>	<b>Вх./Илх.</b>
0-51	Копиране настройка	1-50	Намагнет. ел.мотор при нулева скорост	3-04	Еталонна функция	<b>5-*</b>	<b>Цифров вход/изход</b>	5-80	АНФ кап. повт. св. заб.
0-6*	Парола	1-51	Норм.намагнет. мин.скорост [об./мин.]	3-1*	Еталони	<b>5-0*</b>	<b>Режим цифров В/И</b>	5-9*	Управл. от шината
0-60	Парола за главно меню	1-52	Норм. намагнетиз. мин.скорост [Hz]	3-10	Задан еталон	5-00	Режим на цифров В/И	5-90	Цифрово и релеино упр. шина
0-61	Достъп до главно меню без парола	1-58	Ток имп. тест лет. старт	3-11	Скорост бавно подаване [Hz]	5-01	Режим на клемма 27	5-93	Импулсен изход 27 управление шина
0-65	Парола за лично меню	1-59	Честота имп. тест лет. старт	3-13	Етален обект	5-02	Режим на клемма 29	5-94	Импулсен изход 27 зададен таймаут
0-66	Достъп до лично меню без парола	1-60	Завис.настр. товар	3-14	Задан относителен еталон	<b>5-1*</b>	<b>Цифрови входи</b>	5-95	Импулсен изход 29 управление шина
0-67	Достъп с парола до шината	1-61	Компенсация при товар с ниска скорост	3-15	Източник еталон 1	5-10	Цифров вход на клемма 18	5-96	Импулсен изход 29 зададен таймаут
0-7*	Настройки на часовника	1-62	Компенсация при товар висока скорост	3-16	Източник еталон 2	5-11	Цифров вход на клемма 19	5-97	Импулсен изход #X30/6 управление шина
0-70	Задане на дата и час	1-63	Компенсация при товар висока скорост	3-17	Източник еталон 3	5-12	Цифров вход на клемма 27	5-98	Импулсен изход #X30/6 зададен таймаут
0-71	Формат на датата	1-64	Компенсация при товар ниска скорост	3-19	Скорост бавно подаване [об./мин.]	5-13	Цифров вход на клемма 29	<b>6-*</b>	<b>Аналогов вх./изход</b>
0-72	Формат на часа	1-65	Компенсация на хлъзгане	3-4*	Изменение 1	5-14	Цифров вход на клемма 32	<b>6-0*</b>	<b>Режим аналогов В/И</b>
0-74	ЛЧВ/Лятоно време	1-66	Компенсация на хлъзгане	3-41	Изменение 1 време за повишаване	5-15	Цифров вход на клемма 33	6-00	Време таймаут нула на фазата
0-76	ЛЧВ/Начало на лятно време	1-67	Времеконстанта компенсация хлъзгане	3-42	Изменение 1 време за понижаване	5-16	Цифров вход на клемма X30/2	6-01	Функция таймаут нула на фазата
0-77	ЛЧВ/Край на лятно време	1-68	Резонансно затихване	3-5*	Изменение 2 време за повишаване	5-17	Цифров вход на клемма X30/3		
0-79	Неизправност на часовника	1-69	Резонансно затихване	3-52	Изменение 2 време за понижаване	5-18	Цифров вход на клемма X30/4		
0-81	Работни дни	1-65	Времеконстанта резонансно затихване	3-80	Други изменения	5-19	Безоп. стоп клемма 37		
0-82	Допълнителни работни дни	1-66	Мин. ток при ниска скорост		преместване				
0-83	Допълнителни неработни дни	1-7*	Настройки старт	3-81	Време на изменение при бързо спиране				
0-89	Показание на дата и час	1-70	RM стартерж.						
1-0*	Общи настройки	1-71	Забавяне на старта						
1-00	Режим на конфигурация	1-72	Пускова функция						

6-1*	<b>Аналогов вход 53</b>	Изход на клема X45/3	9-23	Параметри за сигнали	12-89	Порт на канал за прозрачен цокъл	14-26	Заб. изкл. неизпир. инвертор
6-10	Клема 53 недостатъчно напрежение	Клема X45/3 мин. мащаб	9-27	Редактиране на параметър	12-9*	<b>Разширени Ethernet услуги</b>	14-28	Производствени настройки
6-11	Клема 53 превишено напрежение	Клема X45/3 макс. мащаб	9-28	Управление на процес	12-90	Диагностика на кабела	14-29	Служебен код
6-12	Клема 53 недостатъчен ток	Клема X45/3 изход управление шина	9-44	Броя съобщения за неизправност	12-91	Автом. пресичане	14-3*	<b>Упр. разделен ток</b>
6-13	Клема 53 превисшен ток	Клема X45/3 изход зададен таймаут	9-45	Невалиден код	12-92	IGMP откриване	14-30	Контр. разделен ток,
6-14	Клема 53 стойн. недостател./обр. връзка	<b>Ком. и Опции</b>	9-47	Неизправност номер	12-93	Грешка в дължина на кабела	14-30	пропорцусилване
6-15	Клема 53 стойност прев.etal./обр.връзка	<b>Общи настройки</b>	9-52	Броя неизправни ситуации	12-94	Защита на приемане при Broadcast	14-31	Контр. разделен ток, време интегриране
6-16	Клема 53 времеконстанта филтър	Обект на управление	9-53	Дума за предупреждение на Profibus	12-95	Филтър за защита при Broadcast	14-4*	<b>Оптимизир. енергия</b>
6-17	Клема 53 нулиране на фазата	Източник на управление	9-63	Действителна скорост в бордове	12-96	Конфиг. порт	14-40	VT ниво
6-2*	<b>Аналогов вход 54</b>	Време на таймаут на управление	9-64	Идентификация на устройството	12-98	Броячи на носители	14-41	АЕО минимално намагнетизиране
6-20	Клема 54 недостатъчно напрежение	Функция край на таймаут	9-67	Управляваща дума 1	13**	<b>Интелиг. логика</b>	14-42	Минимална АЕО честота
6-21	Клема 54 превишено напрежение	Нулиране таймаут на управление	9-68	Дума за състояние 1	13-0*	<b>SLC настройки</b>	14-43	Косинус фи елмотор
6-22	Клема 54 недостатъчен ток	Диагностичен тригер	9-70	Програмиране Set-up	13-00	Режим SLC контролер	14-5*	<b>Околна среда</b>
6-23	Клема 54 превисшен ток	<b>Настройки на управление</b>	9-71	Съхран. стойности данни Profibus	13-01	Старт събитие	14-50	RFI филтър
6-24	Клема 54 стойн. недостател./обр.връзка	Профил на контролер	9-75	Profibus Нулиране Задвижване	13-02	Стоп събитие	14-51	Компенс. DC връзка
6-25	Клема 54 стойн. превисшен.etal./обр.връзка	Конфигурируема дума състояние STW	9-80	Дефинирани параметри (1)	13-1*	<b>Компаратори</b>	14-53	Наблюдение вентилатор
6-26	Клема 54 времеконстанта филтър	Съхраняване на данни за стойности	9-81	Дефинирани параметри (2)	13-10	Операнд на компаратора	14-55	Изходен филтър
6-27	Клема 54 нулиране на фазата	<b>FC настройки порт</b>	9-82	Дефинирани параметри (3)	13-11	Оператор на компаратора	14-59	Действителен брой инверт. у-ва
6-3*	<b>Аналогов вход X30/11</b>	Протокол	9-83	Дефинирани параметри (4)	13-12	Стойност на компаратора	14-6*	<b>Автоматично понижаване</b>
6-30	Клема X30/11 недост. напрежение	Адрес	9-85	Дефинирани параметри (5)	13-2*	<b>Таймери</b>	14-60	Функция при превишена
6-31	Клема X30/11 недост. напрежение напрежение	Бодова скорост	9-90	Променени параметри (1)	13-4*	<b>Логически правила</b>	14-60	температура
6-34	Кл. X30/11 мин/о.вр.	Четност/стоп битове	9-91	Променени параметри (2)	13-40	Логическо правило булев 1	14-61	Функция при претоварване инвертор
6-35	Кл. X30/11 макс/о.вр.	Мин. забавяне на реакция	9-92	Променени параметри (3)	13-41	Логическо правило булев 2	14-62	Ток на понижаване при претоварване инвертор
6-36	Клема X30/11 времеконстанта	Максимум забавяне между знаците	9-93	Променени параметри (4)	13-42	Логическо правило булев 3	14-8*	<b>Опции</b>
6-37	Клема X30/11 нулиране на фазата	<b>FC MS прот. задад.</b>	9-94	Променени параметри (5)	13-43	Логическо правило булев 3	14-80	Опция, запазвана от външно 24 V-
6-40	Клема X30/12 недост. напрежение	Избор телеграма	11-**	<b>LonWorks</b>	13-5*	<b>Състояния</b>	14-80	Opция Detection
6-41	Клема X30/12 превишено напрежение	Конф. на РСД запис	11-2*	<b>Достъп на LON параметри</b>	13-51	Събитие SLC контролер	14-9*	<b>Настр. неизправност</b>
6-44	Кл. X30/12 мин/о.вр.	Конф. на РСД четене	11-21	Съхраняване на данни за стойности	13-52	Действие SLC контролер	14-90	Ниво неизпир.
6-45	Кл. X30/12 макс/о.вр.	BTM Transaction Command	11-9*	<b>AK LonWorks</b>	13-9*	<b>User Defined Alerts</b>	15-**	<b>Инфо задвижване</b>
6-46	Клема X30/12 времеконстанта филтър	BTM Transaction Status	11-90	VLT Network Address	13-90	Alert Trigger	15-0*	<b>Работни данни</b>
6-47	<b>Аналогов изход 42</b>	BTM Timeout	11-91	AK Service Pin	13-91	Alert Action	15-00	Часове на експлоатация
6-50	Изход на клемата 42	Избор старт	11-98	Alert Text	13-92	Alert Text	15-01	Часове на работа
6-51	Терминал 42 изход мин. диапазон	Избор реверсирание	12-0*	<b>Ethernet</b>	13-97	<b>User Defined Readouts</b>	15-02	Брояч на kWh
6-52	Терминал 42 изход макс. диапазон	Избирание настройка	12-00	Задаване на IP адрес	13-97	Alert Alarm Word	15-03	Включване
6-53	Клемата 42 изход управление шина	Избор за даден еталон	12-01	IP адрес	13-98	Alert Warning Word	15-04	Превишена температура
6-54	Клемата 42 изход зададен таймаут	<b>Диагностика на FC порт</b>	12-02	Маска на подмрежа	13-99	Alert Status Word	15-05	Превишено напрежение
6-56	<b>Аналогов изход X30/8</b>	Брояч грешки на шината	12-04	DHCP сървър	14-0*	<b>Специални функции</b>	15-06	Нулиране брояч на работни
6-60	Изход на клемата X30/8	Брояч съобщения на шината	12-05	Срок на сесията	14-00	Превкл. инвертор	15-08	Брой пускания
6-61	Клемата X30/8 мин. мащаб	Брояч грешки подчинен	12-06	Свързки за имена	14-01	Честота на превключване	15-1*	<b>Настройки регистър</b>
6-62	Клемата X30/8 макс. мащаб	Преместване шина	12-07	Име на домейн	14-03	Премодулиране	15-10	Източник на регистрация
6-63	Клемата X30/8 изход управление шина	Скорост преместване шина 1	12-08	Име на хост	14-04	PWM случайно	15-11	Интервал на регистриране
6-64	Клемата X30/8 изход зададен таймаут	Скорост на преместване на шина 2	12-09	Физически адрес	14-1*	<b>Мрежа вкл/изкл</b>	15-12	Пусково събитие
6-67	<b>Аналогов изход 3</b>	Обр. връзка шина 1	12-1*	<b>Параметри на Ethernet връзката</b>	14-10	Отказ на мрежата	15-13	Режим на регистриране
6-70	Изход на клемата X45/1	Обр. връзка шина 2	12-11	Времемреане на връзката	14-11	Мрежово напрежение при отказ на мрежата	15-14	Проби преди пуск
6-71	Клемата X45/1 мин. мащаб	Обр. връзка шина 3	12-12	Скорост на връзката	14-12	Функция при дисбаланс на мрежата	15-21	<b>Хронол. регистър</b>
6-72	Клемата X45/1 макс. мащаб	<b>PROFinite</b>	12-13	Автоматично договаряне	14-16	Kin. Vackup Gain	15-20	Хронологичен регистър: Събитие
6-73	Клемата X45/1 управление шина	Действителна стойност	12-14	Стойност на връзката	14-20	Режим на нулиране	15-21	Хронологичен регистър: Стойност
6-74	Клемата X45/1 изход зададен таймаут	Конфигурация на РСД запис	12-15	Дуплексна връзка	14-21	Време на автоматичен рестарт	15-23	Хронологичен регистър: дата и час
6-8*	<b>Аналогов изход 4</b>	Конфигурация на РСД четене	12-8*	<b>Други Ethernet услуги</b>	14-22	Режим на експлоатация	15-3*	<b>Регистър аларма</b>
		Адрес на възел	12-80	FTR сървър	14-23	Настройка кодов тип	15-30	Регистър аларма: код на грешка
		Избор телеграма	12-81	HTTP сървър	14-25	Забавяне изключване при огр.върт.мом.	15-31	Регистър аларма: стойност
			12-82	SMTP услуга			15-32	Регистър аларма: време

15-33	Регистър аларма: дата и час	16-24	Calibrated Stator Resistance	18-77	Информация и показания	20-79	PID - автоматстройка	21-50	Единица задание/обратна връзка
15-34	Alarm Log: Status	16-33	Съст. задвижване	18-00	Регистър на поддръжка	20-80	Основни настройки на PID	21-51	Външен 3
15-35	Alarm Log: Alarm Text	16-30	Напрежение на DC връзката	18-00	Регистър на поддръжка: елемент	20-81	Норм./инв. PID контрол	21-51	Минимално задание Външен 3
15-40	Иденг. задвижване	16-31	System Temp.	18-01	Регистър на поддръжка: действие	20-82	Пускова скорост PID [об./мин.]	21-52	Максимален еталон Външен 3
15-41	Захранваща секция	16-32	Спираща енергия /s	18-02	Регистър на поддръжка: час	20-83	Пускова скорост PID [Hz]	21-53	Източник задание Външен 3
15-42	Напрежение	16-33	Спираща енергия /2 min	18-03	Регистър на поддръжка: дата и час	20-84	По зададена честота лента	21-54	Източник обратна връзка Външен 3
15-43	Софтуерна версия	16-34	Темп. радиатор	18-33	Входове и изходи	20-90	PID контролер	21-55	Точка на задаване Външен 3 [%]
15-44	Последователност поръчан тип	16-35	Инвертор термична	18-30	Аналогов вход X42/1	20-91	PID против възбуждане	21-56	Ext. 3 PID Conversion
15-45	Последователност на текущия тип	16-36	Обр. ном. ток	18-31	Аналогов вход X42/3	20-93	Пропускиране PID контролер	21-57	Задание Външен 3 [единица]
15-46	№ на поръчка за чест. преобразувател	16-38	Обр. макс. ток	18-33	Аналогов вход X42/5	20-94	Интегрално време на PID	21-58	Обратна връзка Външен 3 [единица]
15-47	ИД № на LCP	16-39	Температура контролна карта	18-34	Аналогов изход X42/7 [V]	20-95	Диференциално време на PID	21-59	Изход Външен 3 [%]
15-48	ИД № на поръчка на захранваща карта	16-40	Буфер за регистриране пълнен	18-35	Аналогов изход X42/9 [V]	20-96	Предельно диф. усилване на PID	21-60	Външен CL 3 PID
15-49	Управляваща карта ид. софтуер	16-41	Буфер за регист. пълнен	18-50	Зад. и обр. врд.	21-00	Тип затворена верига	21-60	Нормален/обратен контролер
15-50	Захранваща карта ид. софтуер	16-49	Изд. на неизп. в тока	18-57	Air Pressure to Flow Air Flow	21-00	Режим настройка	21-61	Усилване пропорционален Външен 3
15-51	Серийн номер честотен преобразувател	16-50	Външен еталон	18-60	Inputs & Outputs 2	21-01	PID - смана на изход	21-62	Интегрално време Външен 3
15-53	Серийн номер захранваща карта	16-52	Обратна връзка [единица]	18-70	Rectifier Status	21-03	Минимално ниво обратна връзка	21-64	Граница диф. услв. Външен 3
15-60	Опция монтирана	16-53	Еталон Digi Pot	18-70	Mains Voltage	21-04	Максимално ниво обратна връзка	21-70	Ext. Feedb. Adv. Conversion
15-61	Софтуерна версия опция	16-54	Обратна връзка 1 [единица]	18-71	Mains Frequency	21-09	PID - автоматстройка	21-70	Хладилен агент
15-62	№ поръчка опция	16-55	Обратна връзка 2 [единица]	18-72	Mains Imbalance	21-10	Външен CL 1 Зад./обр.вр.	21-71	Хладилен агент A1, дефиниран от потребителя
15-71	Софтуерна версия опция в слот A	16-60	Цифров вход:	20-00	Обратна връзка	21-10	Единица задание/обратна връзка	21-72	Хладилен агент A2, дефиниран от потребителя
15-72	Опция в слот B	16-61	Настройка превключвател на клемата	20-00	Източник - обратна връзка 1	21-11	Минимално задание Външен 1	21-73	Хладилен агент A3, дефиниран от потребителя
15-73	Софтуерна версия опция в слот B	16-62	Аналогов вход 53	20-01	Преобразуване на обратна връзка 1	21-12	Максимално задание Външен 1	22-00	Разни
15-74	Опция в слот C0	16-63	Настройка превключвател на клемата	20-02	Единица източник - обратна връзка 1	21-13	Източник задание Външен 1	22-00	Забавяне външно блокиране
15-75	Софтуерна версия опция в слот C0	16-64	Аналогов вход 54	20-04	Преобразуване на обратна връзка 2	21-14	Източник обратна връзка Външен 1	22-01	Air Pres. to Flow
15-76	Опция в слот C1	16-65	Аналогов изход 42 [mA]	20-05	Единица източник - обратна връзка 2	21-15	Точка на задаване Външен 1 [%]	22-10	Air Pressure to Flow Signal source
15-77	Софтуерна версия опция в слот C1	16-66	Цифров изход 4в.	20-06	Преобразуване на обратна връзка 3	21-16	Ext. 1 PID Conversion	22-11	Air Pressure to Flow Fan k-Factor
15-80	Раб. данни II	16-67	Импулсен вход № 29 [Hz]	20-08	Единица източник - обратна връзка 3	21-17	Задание Външен 1 [единица]	22-12	Air Pressure to Flow Air density
15-81	Предв. зад. раб. ч. вент.	16-68	Импулсен вход № 27 [Hz]	20-12	Единица за зададена/обратна връзка	21-20	Нормален/обратен контролер	22-13	Air Pressure to Flow Fan flow unit
15-92	Дефинирани параметри	16-69	Импулсен изход № 29 [Hz]	20-20	Обратна връзка и точка на задание	21-21	Усилване пропорционален Външен 1	22-20	Откриване на липса на поток
15-99	Мета-данни на параметрите	16-70	Импулсен изход № 29 [Hz]	20-20	Функция обратна връзка	21-22	Интегрално време Външен 1	22-21	Откриване на ниска мощност
16-00	Управляваща дума	16-71	Релеен изход [дв.]	20-21	Точка на задаване 1	21-23	Диференциално време Външен 1	22-22	Откриване на ниска скорост
16-01	Еталон [единица]	16-72	Брояч A	20-22	Точка на задаване 2	21-24	Граница диф. услв. Външен 1	22-23	Функция липса на поток
16-02	Еталон %	16-73	Брояч B	20-23	Точка на задаване 3	21-30	Външен CL 2 Зад./обр.вр.	22-24	Забавяне при липса на поток
16-05	Главна действителна стойност [%]	16-75	Аналогов вход X30/11	20-25	Setpoint Type	21-30	Единица задание/обратна връзка	22-26	Функция суха помпа
16-09	Показание по избор	16-76	Аналогов вход X30/12	20-30	Разш. конв. обратна връзка	21-31	Минимално задание Външен 2	22-27	Забавяне суха помпа
16-10	Мощност [kW]	16-77	Аналогов изход X30/8 [mA]	20-30	Хладилен агент	21-32	Максимално задание Външен 2	22-30	Мощност при липса на поток
16-11	Мощност [hp]	16-78	Аналогов изход X45/1 [mA]	20-31	Хладилен агент A1, дефиниран от потребителя	21-33	Източник задание Външен 2	22-31	Коэф. корелация на мощност
16-12	Напрежение на ел.мотора	16-79	Аналогов изход X45/3 [mA]	20-32	Хладилен агент A2, дефиниран от потребителя	21-34	Източник обратна връзка Външен 2	22-32	Ниска скорост [об./мин.]
16-13	Честота	16-80	Fieldbus и FC порт	20-33	Хладилен агент A3, дефиниран от потребителя	21-35	Точка на задаване Външен 2 [%]	22-33	Ниска скорост [Hz]
16-14	Ток на ел.мотора	16-82	Fieldbus REF 1	20-40	Thermostat/Pressostat	21-37	Задание Външен 2 [единица]	22-35	Мощност при ниска скорост [kW]
16-15	Честота [%]	16-85	FC порт C1W 1	20-41	Cut-out Value	21-38	Обратна връзка Външен 2 [единица]	22-36	Мощност при ниска скорост [HP]
16-16	Въртящ момент [Nm]	16-86	FC порт REF 1	20-42	Cut-in Value	21-39	Изход Външен 2 [%]	22-37	Висока скорост [об./мин.]
16-17	Въртящ момент [об./мин.]	16-91	Дума за аларма 2	20-42	PID - автоматстройка	21-40	Нормален/обратен контролер	22-38	Мощност при висока скорост [HP]
16-18	Термична ел.мотор	16-92	Дума за предупреждение	20-70	Тип затворена верига	21-41	Усилване пропорционален Външен 2	22-39	Мощност при висока скорост [HP]
16-22	Въртящ момент [%]	16-93	Дума за предупреждение 2	20-71	Режим настройка	21-42	Интегрално време Външен 2	22-40	Максимално време на работа
		16-94	Дума външно състояние	20-72	PID - смана на изход	21-43	Диференциално време Външен 2	22-41	Минимално време на засиране
		16-96	Дума за поддръжка	20-73	Минимално ниво обратна връзка	21-44	Граница диф. услв. Външен 2	22-42	Скорост на събуждане [об./мин.]
		16-99	Дума външно състояние 3	20-74	Максимално ниво обратна връзка	21-50	Външен CL 3 Зад./обр.вр.	22-43	Скорост на събуждане [Hz]

22-44	Разлика задание/обратна връзка събуждане	23-64	Край на периода по време	25-50	Превключване на водещата помпа	26-36	Клема X42/5 Времоконтангта филтър	29-4*	Pre/Post Lube
22-45	Усилване точка на задаване	23-65	Минимална двоична стойност	25-51	Събитие при превключване	26-37	Клема X42/5 Нулиране на фазата	29-40	Pre/Post Lube Function
22-46	Максимално време усилване	23-66	Нулиране непрекъснати двоични данни	25-52	Интервал от време при превключване	26-4*	Аналогов вход X42/7	29-41	Pre Lube Time
22-5*	Край на кривата	23-67	Нулиране двоични данни по време	25-53	Стойност на таймера при превключване	26-40	Изход на клема X42/7	29-42	Post Lube Time
22-50	Край на функцията крива	23-8*	Брояч на компенсация	25-54	Задено време при превключване	26-41	Клема X42/7 мин. мащаб	30-2*	Коня. регулст.
22-51	Край на забавяне крива	23-80	Коеф. еталон на мощност	25-54	Задено време при превключване	26-42	Клема X42/7 макс. мащаб	30-22	Locked Rotor Protection
22-5*	Откриване на скъсан ремък	23-81	Стойност на енергията	25-55	Превключване при товар < 50%	26-43	Клема X42/7 Изход управление шина	30-23	Locked Rotor Detection Time [s]
22-60	Функция скъсан ремък	23-82	Инвестиция	25-56	Режим на включване при превключване	26-5*	Аналогов вход X42/9	30-3*	High/Low Pres. Stop 1
22-61	Момент при скъсан ремък	23-83	Икономия на енергия	25-58	Забавяне при развъртане на следваща помпа	26-50	Изход на клема X42/9	30-30	Pressure Transmitter
22-62	Забавяне при скъсан ремък	23-84	Икономии в стойност	25-59	Забавяне при развъртане от мрежата	26-51	Клема X42/9 мин. мащаб	30-31	Pressure Conversion
22-7*	Защита от кратък цикъл	24-2**	Функции на приложение 2	25-8*	Състояние	26-52	Клема X42/9 макс. мащаб	30-32	Pressure Source Unit
22-76	Интервал между пускания	24-9*	Функ. повече елдв.	25-80	Каскадно състояние	26-53	Клема X42/9 Изход управление шина	30-33	Temperature Unit
22-77	Минимално време на работа	24-90	Липсава функция на електродвигателя	25-81	Водеща помпа	26-54	Клема X42/9 Изход зададен таймаут	30-34	High Pres. Stop
22-78	Мин. вр. на работа презап.	24-91	Липсава електродвигател коэффициент 1	25-82	Състояние на помпа	26-61	Клема X42/11 мин. мащаб	30-36	Low Pres. Stop
22-79	Мин. вр. на работа презап. стг	24-92	Липсава електродвигател коэффициент 2	25-83	Състояние на реле	26-62	Клема X42/11 макс. мащаб	30-37	Low Pres. Start
22-8*	Компенс. поток	24-93	Липсава електродвигател коэффициент 3	25-84	Час ВКЛЮЧВАНЕ на помпа	26-63	Клема X42/11 Изход управление шина	30-4*	High/Low Pres. Stop 2
22-81	Квадратно-линейна апроксимация на крива	24-94	Липсава електродвигател коэффициент 4	25-85	Час ВКЛЮЧВАНЕ на реле	26-64	Клема X42/11 Изход зададен таймаут	30-40	Pressure Transmitter
22-82	Изчисление на работна точка	24-95	Блокран ротор функция	25-86	Броячи за нулиране на релета	26-65	Клема X42/11 Изход управление шина	30-41	Pressure Conversion
22-83	Скорост при липса на поток [об./мин.]	24-96	Блокран ротор коэффициент 1	25-87	Inverse Interlock	28-1*	Compressor Functions	30-42	Pressure Source Unit
22-84	Скорост при липса на поток [Hz]	24-97	Блокран ротор коэффициент 2	25-88	Pack capacity [%]	28-10	Oil Return Management	30-43	Temperature Unit
22-85	Скорост в проектна точка [об./мин.]	24-98	Блокран ротор коэффициент 3	25-89	Сервис	28-11	Oil Return Management	30-44	High Pres. Stop
22-86	Скорост в проектна точка [Hz]	24-99	Блокран ротор коэффициент 4	25-90	Блокране на помпа	28-12	Low Speed Running Time	30-45	High Pres. Stop
22-88	Налигане при скорост без поток	25-0*	Каскаден контролер	25-91	Ръчно превключване	28-13	Fixed Boost Interval	30-46	Low Pres. Stop
22-89	Поток в проектна точка	25-0*	Системни настройки	26-0*	Режим аналогов В/И	28-13	Boost Duration	30-47	Low Pres. Start
22-90	Поток при номинална скорост	25-02	Старт електромотор	26-01	Режим на клема X42/1	28-14	Adequate oil return speed [RPM]	30-48	Pressure 2
23-0*	Функции на база време	25-04	Цикъл на помпа	26-02	Режим на клема X42/3	28-15	Adequate oil return speed [Hz]	30-4*	High/Low Pres. Ramp
23-01	Час на Вкл.	25-05	Фиксирана водеща помпа	26-03	Режим на клема X42/5	28-16	Oil boost speed [RPM]	30-49	Pressure Stop Ramp Time
23-02	Час на Изкл.	25-06	Брой помпи	26-04	Аналогов вход X42/1	28-17	Oil boost speed [Hz]	30-50	Heat Sink Fan Mode
23-03	Действие на ИЗКЛ.	25-20	Честотна лента на включване	26-10	Клема X42/1 недостатъчно напрежение	28-18	Cancel oil boost at low feedback	43-5*	Unit Configuration
23-04	Възникване	25-21	+ Zone [unit]	26-11	Клема X42/1 превишено напрежение	28-19	Cancel oil boost at high feedback	43-5**	Unit Readouts
23-1*	Поддръжка	25-22	- Zone [unit]	26-12	Клема X42/1 Стойн, мин.задание/обрвързка	28-20	Discharge Temperature Monitor	43-0*	Component Status
23-10	Елемент на поддръжка	25-23	Честотна лента с фиксирана скорост	26-13	Клема X42/1 Стойн, макс.задание/обрвързка	28-20	Temperature Source	43-00	Component Temp.
23-11	Действие при поддръжката	25-24	Забавяне при SBW включване	26-14	Клема X42/1 Стойн, макс.задание/обрвързка	28-21	Temperature Unit	43-01	Auxiliary Temp.
23-12	База на време за поддръжка	25-25	Забавяне при SBW изключване	26-15	Клема X42/1 Стойн, макс.задание/обрвързка	28-24	Warning Level	43-10	Power Card Status
23-13	Интервал от време за поддръжка	25-26	+ Zone Delay	26-16	Клема X42/1 Стойн, макс.задание/обрвързка	28-25	Warning Action	43-11	HS Temp. pH.U
23-14	Задаване на дата и час на поддръжка	25-27	-- Zone Delay	26-17	Клема X42/1 Времоконтангта филтър	28-26	Emergency Level	43-12	HS Temp. ph.W
23-1*	Нулиране при поддръжка	25-28	Override Bandwidth Ramp Time	26-18	Клема X42/1 Нулиране на фазата	28-27	Discharge Temperature	43-13	PC Fan A Speed
23-15	Нулиране на думата за поддръжка	25-3*	Staging Functions	26-19	Аналогов вход X42/3	28-7*	Day/Night Settings	43-14	PC Fan B Speed
23-16	Текст за поддръжка	25-31	Изместване при липса на поток	26-20	Клема X42/3 недостатъчно напрежение	28-71	Day/Night Bus Indicator	43-15	PC Fan C Speed
23-5*	Регистър на енергия	25-32	Време на функция включване	26-21	Клема X42/3 превишено напрежение	28-72	Enable Day/Night Via Bus	43-20	Fan Pow.Card Status
23-50	Разделителна способност на регистъра на енергия	25-33	Функция изключване	26-22	Клема X42/3 Стойн, макс.задание/обрвързка	28-73	Night Setback	43-20	Fan Pow.Card Status
23-51	Начало на периода	25-34	Време на функция изключване	26-23	Клема X42/3 Стойн, макс.задание/обрвързка	28-74	Night Speed Drop [RPM]	43-20	FPC Fan A Speed
23-53	Регистър на енергия	25-43	Праг на включване	26-24	Клема X42/3 Стойн, макс.задание/обрвързка	28-75	Night Speed Drop Override	43-21	FPC Fan B Speed
23-54	Нулиране регистър на енергия	25-44	Скорост на включване [об./мин.]	26-25	Клема X42/3 Стойн, макс.задание/обрвързка	28-76	Night Speed Drop [Hz]	43-22	FPC Fan C Speed
23-6*	Трендове	25-45	Скорост на включване [Hz]	26-26	Клема X42/5 недостатъчно напрежение	28-8*	P0 Optimization	43-23	FPC Fan D Speed
23-60	Променлива на тренда	25-46	Скорост на изключване [об./мин.]	26-27	Клема X42/5 превишено напрежение	28-81	dP0 Offset	43-24	FPC Fan E Speed
23-61	Непрекъснати двоични данни	25-47	Скорост на изключване [Hz]	26-30	Клема X42/5 превишено напрежение	28-82	P0	43-25	FPC Fan F Speed
23-62	Двоични данни по време	25-48	Скорост на изключване [Hz]	26-31	Клема X42/5 Стойн, мин.задание/обрвързка	28-83	P0 Setpoint		
23-63	Начало на периода по време	25-5*	Настройки при превключване	26-32	Клема X42/5 Стойн, макс.задание/обрвързка	28-84	P0 Reference		
				26-33	Клема X42/5 Стойн, макс.задание/обрвързка	28-85	P0 Minimum Reference		
				26-34	Клема X42/5 Стойн, макс.задание/обрвързка	28-86	P0 Maximum Reference		
				26-35	Клема X42/5 Стойн, макс.задание/обрвързка	28-87	Most Loaded Controller		
				26-36	Клема X42/5 Стойн, макс.задание/обрвързка	28-9*	Injection Control		
				26-37	Клема X42/5 Стойн, макс.задание/обрвързка	28-90	Injection On		
				26-38	Клема X42/5 Стойн, макс.задание/обрвързка	28-91	Delayed Compressor Start		
				26-39	Клема X42/5 Стойн, макс.задание/обрвързка	29-5**	Compressor Functions 2		

**Индекс**

**A**

A53/A54 превключватели..... 10  
 AMA..... 76  
 вижте също *Автоматична адаптация към мотора*

**E**

EMC..... 22, 23, 24

**F**

FPC..... 8  
 вижте също *Захранваща платка на вентилатора*

**L**

LCP  
 Дисплей..... 11  
 Индикаторни лампички..... 12  
 Местоположение..... 8, 9  
 Отстраняване на неизправности..... 80

LCP..... 51

**M**

MCT 10..... 55

**R**

RFI..... 8, 9, 28, 105, 109  
 RS485..... 25, 43, 46

**S**

Safe Torque Off  
 Предупреждение..... 77  
 Разположение на клемите..... 44  
 Ръководство за работа..... 4  
 Свързване на..... 46  
 Схема на проводниците..... 25

STO..... 4  
 вижте също *Safe Torque Off*

**U**

UL сертификат..... 4

USB  
 Местоположение на порта..... 10  
 Спецификации..... 92

**A**

Автоматична адаптация към мотора  
 Конфигуриране..... 56  
 Предупреждение..... 76

Автоматично оптимизиране на енергията..... 55

**Аларми**

Регистър..... 11  
 Списък с..... 11, 69

**Аналогов вход/изход**

Местоположения на клемите..... 10  
 Описания и настройки по подразбиране..... 44

**Б**

Бутони за навигация..... 12, 52  
 Бързо меню..... 11, 51, 113

**В**

Вентилатори  
 Местоположение..... 9  
 Необходим въздушен поток..... 16  
 Обслужване..... 14  
 Предупреждение..... 72, 78

Високо напрежение..... 5, 50

Вкл. на автоматично управление..... 12, 65

Вкл. на ръчно управление..... 12, 65

Влага..... 14

Врата/панелен капак  
 Номинален въртящ момент..... 111

Време за разреждане..... 6

Време за стартиране..... 82

Време на понижаване..... 83

Входно напрежение..... 50

Въздушен поток..... 14, 16, 110

**Външни размери**

E1h..... 94  
 E2h..... 98  
 E3h..... 102  
 E4h..... 106

Външно нулиране на аларма..... 62

**Въртящ момент**

Номинална стойност на фиксиране..... 111  
 Ограничение..... 70, 82  
 Характеристика..... 88

Вътрешен изглед..... 8

Вътрешна неизправност..... 75

**Г**

Газове..... 14

Главно меню..... 52

**Д**

**Дефиниции**

Предупреждения и аларми..... 68  
 Съобщения за състоянието..... 65

Дефиниции на съобщенията за състояние..... 65

Допълнително оборудване..... 45, 50



<b>Е</b>		<b>Инсталиране</b>	
Екранировка		EMC съответствие.....	24, 30
RFI.....	8, 9	Бърза настройка.....	55
Захранваща мрежа.....	6	Електричество.....	22
Кабели.....	42	Изисквания.....	15
Терминиране на RFI.....	105, 109	Инициализиране.....	58
Усукани краища.....	22	Квалифициран персонал.....	5
Експлозивна атмосфера.....	14	Клеми за възстановяване/разпределяне на товара.....	21
Електрически спецификации 525 – 690 V.....	86, 87	Контролен списък.....	48
Електронно термично реле (ETR).....	22	Механично.....	16
Електротехнически спецификации 380 – 480 V.....	84, 85	Необходими инструменти.....	13
Енкодер.....	57	Стартиране.....	57
Етикет.....	13	Инструкции за безопасност.....	5, 22, 50
		Инструкция за изхвърляне.....	4
		Инструменти.....	13
		Интерференция	
		EMC.....	23
		Радио.....	7
<b>З</b>		<b>К</b>	
Загуба на фаза.....	69	Кабели	
Заклучващо устройство.....	45	Дължина и напречно сечение на кабелите.....	89
Запис на неизправностите.....	11	Екранирани.....	23
Захранваща мрежа		Захранваща мрежа.....	28
Кабели.....	28	Максимален брой и размер на фаза.....	84, 85
Клеми.....	8, 9	Мотор.....	26
Номинален въртящ момент на клемите.....	111	Оформяне на отвори за.....	18, 19
Предупреждение.....	74	Полагане.....	42, 48
Свързване.....	28	Предупреждение за инсталирането.....	22
Захранваща платка		Спецификации.....	89
Местоположение.....	10	Квалифициран персонал.....	5
Предупреждение.....	77	Клас на енергийна ефективност.....	88
Захранваща платка на вентилатора		Клеми	
Местоположение.....	8, 9	Аналогов вход/изход.....	44
Предупреждение.....	79	Клема 37.....	44, 45
Захранващо напрежение.....	28, 50, 90	Размери на E1h (изглед отпред и отстрани).....	32
вижте също <i>Захранваща мрежа</i>		Размери на E2h (изглед отпред и отстрани).....	34
Защита срещу свръхток.....	22	Размери на E3h (изглед отпред и отстрани).....	36
Земя		Размери на E4h (изглед отпред и отстрани).....	39
Заземено свързване в „триъгълник“.....	28	Разположение на контролите.....	10, 43
Изолирана захранваща мрежа.....	28	Релета.....	44
Клеми.....	8, 9	Серийна комуникация.....	43
Контролен списък.....	48	Цифров вход/изход.....	44
Номинален въртящ момент на клемите.....	111	Комуникация.....	42
Плаващо свързване в „триъгълник“.....	28	Комутатори	
Предупреждение.....	75	Прекъсваеми.....	93
Свързване.....	30	Конденз.....	14
		Контролен вход/изход	
<b>И</b>		Описания и настройки по подразбиране.....	43
Изравняване на потенциала.....	30	Спецификации.....	89
Индикаторни лампички.....	68	Конфигурации на проводници	
		Външно нулиране на аларма.....	62
		Отворена верига.....	59
		Пускане/спиране.....	61
		Регенериране.....	63
		Термистор.....	63
		Късо съединение.....	71

**М**

Меню

Бутони..... 11  
 Описания на..... 51

Модул за управление..... 8, 9, 10

Монтажни конфигурации..... 15

Мотор

Въртене..... 56  
 Данни..... 82  
 Кабели..... 22, 26  
 Клас на защита..... 14  
 Клеми..... 8  
 Номинален въртящ момент на клемите..... 111  
 Отстраняване на неизправности..... 81, 82  
 Прегряване..... 70  
 Предупреждение..... 70, 73  
 Свързване..... 26  
 Спецификации на изход..... 88  
 Схема на проводниците..... 25  
 Термистор..... 63

Мрежов щит..... 6

Мрежово захранване (L1, L2, L3)..... 88

**Н**

Нагревател

Местоположение..... 8, 9  
 Свързване на..... 46  
 Схема на проводниците..... 25  
 Употреба..... 14

Напрежение

Вход..... 47  
 Дисбаланс..... 69

Наръчник по проектиране..... 4, 15, 89

Настройка..... 11

Нежелан пуск..... 5

Номер на софтуерна версия..... 4

Номинален ток при късо съединение (SCCR)..... 93

Номинална мощност..... 7

Нулиране..... 12, 68, 77

**О**

Обслужване..... 64

Одобрения и сертификати..... 4

Околна среда..... 14, 88

Отворена верига

Пример на програмиране..... 52  
 Свързване за управление на скоростта..... 59  
 Точност на скоростта..... 92

Отоплителен уред..... 8

вижте също *Нагревател*

Отстояния за вратите

E1h..... 97  
 E2h..... 101  
 E3h..... 105  
 E4h..... 109

Отстраняване на неизправности

LCP..... 80  
 Захранваща мрежа..... 82  
 Мотор..... 81, 82  
 Предпазители..... 82  
 Предупреждения и аларми..... 69

Охлаждане

Изисквания..... 15  
 Контролен списък..... 48  
 Предупреждение за прах..... 14

Охлаждане през задна стена..... 15, 110

**П**

Панел за избиване..... 95

Параметри..... 51, 57

Периодично формиране..... 13

Пиков преходен процес..... 30

Платка за управление

RS485..... 91  
 Изключване поради околна температура..... 84  
 Местоположение..... 10  
 Предупреждение..... 76  
 Спецификации..... 92

Повдигане..... 13, 16

Поддръжка..... 14, 64

Подставка..... 16

Помпи

Функции..... 51

Потенциометър..... 44

Превключвател на свързване на комуникацията..... 10, 46

Превключватели

A53/A54..... 47  
 Разединител..... 50  
 Свързване на шината..... 46  
 Температура на спирачния резистор..... 47

Предпазители

Защита срещу свръхток..... 22  
 Местоположение..... 8, 9  
 Отстраняване на неизправности..... 82  
 Спецификации..... 93  
 Списък с проверки преди стартиране..... 48

Предупреждения

Списък с..... 11, 69

Прекъсване..... 93

Прекъсвачи..... 48, 93

Преобразувател		Свързване на клеми на управлението.....	45
Дефиниция.....	7	Серийна комуникация	
Изисквания за междини.....	15	Местоположение.....	10
Инициализиране.....	58	Номинален въртящ момент на капака.....	111
Размери.....	7	Описания и настройки по подразбиране.....	43
Състояние.....	65	Силови връзки.....	22
Преобразувател.....	43	Софтуер за настройка МСТ 10.....	55
Програмиране.....	11, 52, 113	Спирачен резистор	
Прходно охлаждане.....	15	Електрическа монтажна схема.....	47
Пускане/спиране.....	61	Местоположения на клемите.....	10
Първоначална настройка.....	50	Предупреждение.....	72
		Схема на проводниците.....	25
<b>Р</b>		Спирачка	
Радиатор		Местоположение на клемите.....	8
Изключване при прегряване.....	84	Номинален въртящ момент на клемите.....	111
Необходим въздушен поток.....	16	Съобщение за състояние.....	65
Номинален въртящ момент на панела за достъп.....	111	Спомагателни контакти.....	46
Почистване.....	14, 64	Съкращения.....	112
Предупреждение.....	73, 75, 77, 78	Съответствие с ADN.....	4
Размери на панела за достъп E1h.....	96	Съхранение на кондензатор.....	13
Размери на панела за достъп E2h.....	100	Съхраняване.....	13
Размери на панела за достъп E3h.....	104		
Размери на панела за достъп E4h.....	108	<b>Т</b>	
Разединител.....	8, 46, 50	Табелка.....	13
Размери.....	7	Тегло.....	7
Размери по височина.....	7	Температура.....	14
Размери по дължина.....	7	Термистор	
Размери по ширина.....	7	Конфигурации на проводници.....	63
Разпределяне на товара		Полагане на кабели.....	42
Клеми.....	9	Предупреждение.....	77
Местоположение на клемите.....	9	Разположение на клемите.....	44
Номинален въртящ момент на клемите.....	111	Термична защита.....	4
Предупреждение.....	5	Ток	
Схема на проводниците.....	25	Вход.....	47
Регенериране		Ограничение.....	82
Клеми.....	9	Утечка.....	30
Конфигурация на проводниците.....	63	Ток на утечка.....	6, 30
Местоположение на клемите.....	8		
Номинален въртящ момент на клемите.....	111	<b>У</b>	
Регионални настройки.....	57	Уплътнителен панел	
Режим заспиване.....	67	Номинален въртящ момент.....	111
Релета		Описание.....	16
Местоположение.....	10, 44	Размери за E1h.....	97
Спецификации на изход.....	91	Размери за E2h.....	101
Рециклиране.....	4	Размери за E3h.....	105
Речник.....	112	Размери за E4h.....	109
Ръководство		Управляваща верига.....	42, 45, 48
Номер на версия.....	4	Условия на околната среда	
Ръководство за програмиране.....	4	Общ преглед.....	14
		Спецификации.....	88
<b>С</b>		<b>Ф</b>	
Свински опашки.....	22	Фабрични настройки по подразбиране.....	58
Свърхнапрежение.....	83		

Филтър.....	14
Функции на HVAC вентилатора.....	51
Функции на компресора.....	51

## Ц

## Цифров вход/изход

Местоположения на клемите.....	10
Описания и настройки по подразбиране.....	44





.....  
Danfoss не поема никаква отговорност за евентуални грешки в каталози, брошури и други печатни материали. Danfoss си запазва правото без предварително предупреждение да предприеме промени в продуктите си, между които и такива, които са поръчани, при положение че това не води до промяна на вече договорени спецификации. Всички търговски марки в този материал са собственост на съответните търговски фирми. Фирменият шрифт и емблемата на Danfoss са търговска марка на Danfoss A/S. Всички права запазени.  
.....

Danfoss A/S  
Ulsnaes 1  
DK-6300 Graasten  
vlt-drives.danfoss.com

