



# Ръководство за работа VLT<sup>®</sup> AQUA Drive FC 202

355 – 800 kW, размер на корпуса E





## Съдържание

<b>1 Въведение</b>	<b>4</b>
1.1 Цел на ръководството	4
1.2 Допълнителни ресурси	4
1.3 Версия на софтуера и ръководството	4
1.4 Одобрения и сертификати	4
1.5 Унищожаване (изхвърляне)	4
<b>2 Безопасност</b>	<b>5</b>
2.1 Символи за безопасност	5
2.2 Квалифициран персонал	5
2.3 Мерки за безопасност	5
<b>3 Общ преглед на продукта</b>	<b>7</b>
3.1 Предназначение	7
3.2 Номинални мощности, тегло и размери	7
3.3 Вътрешен изглед на корпусите E1h и E2h	8
3.4 Вътрешен изглед на корпусите E3h и E4	9
3.5 Блок за управление	10
3.6 Локален контролен панел (LCP)	11
<b>4 Механично инсталиране</b>	<b>13</b>
4.1 Доставени елементи	13
4.2 Необходими инструменти	13
4.3 Съхраняване	13
4.4 Работна среда	14
4.5 Изисквания към инсталацията и охлаждането	15
4.6 Повдигане на устройството	16
4.7 Механично инсталиране на E1h/E2h	16
4.8 Механично инсталиране на E3h/E4	18
<b>5 Инсталиране на електрическата част</b>	<b>22</b>
5.1 Инструкции за безопасност	22
5.2 Инсталиране в съответствие с EMC	22
5.3 Схема на проводниците	25
5.4 Свързване на мотора	26
5.5 Свързване на захранващото напрежение	28
5.6 Свързване към земя	30
5.7 Размери на клеми	32
5.8 Управляваща верига	42
5.9 Списък с проверки преди стартиране	48

<b>6 Пускане в действие</b>	50
6.1 Инструкции за безопасност	50
6.2 Прилагане на захранване	50
6.3 Меню на LCP	51
6.4 Програмиране на преобразувателя	52
6.5 Тестване преди стартиране на системата	56
6.6 Стартиране на системата	56
6.7 Настройки на параметри	57
<b>7 Примери за конфигурация на проводниците</b>	59
7.1 Свързване на управление на скоростта в отворена верига	59
7.2 Свързване за пускане/спиране	60
7.3 Свързване за външно нулиране на аларма	62
7.4 Свързване за термистор на мотора	62
7.5 Свързване за регенерация	63
<b>8 Поддръжка, диагностика и отстраняване на неизправности</b>	64
8.1 Поддръжка и обслужване	64
8.2 Панел за достъп до радиатора	64
8.3 Съобщения за състояние	65
8.4 Видове предупреждения и аларми	68
8.5 Списък с предупреждения и аларми	68
8.6 Отстраняване на неизправности	80
<b>9 Спецификации</b>	84
9.1 Електротехнически данни	84
9.2 Мрежово захранване	89
9.3 Изходна мощност на мотора и данни на мотора	89
9.4 Условия на околната среда	89
9.5 Спецификации на кабела	90
9.6 Контролен вход/изход и данни за управление	90
9.7 Предпазители	93
9.8 Размери на корпуса	95
9.9 Въздушен поток около корпуса	111
9.10 Номинален въртящ момент на крепежните елементи	112
<b>10 Приложение</b>	113
10.1 Съкращения и конвенции	113
10.2 Международни/северноамерикански настройки по подразбиране на параметрите	114
10.3 Структура на менюто на параметрите	114

**Индекс**

120

## 1 Въведение

### 1.1 Цел на ръководството

Настоящото ръководство за работа предоставя информация за безопасен монтаж и пускане в действие преобразуватели VLT® с корпуси с размер E (E1h, E2h, E3h и E4h).

Ръководството за работа е предназначено за използване от квалифициран персонал. За да използвате устройството безопасно и професионално, прочетете и следвайте ръководството за работа. Обърнете специално внимание на инструкциите за безопасност и общите предупреждения. Винаги дръжте ръководството за работа в близост до преобразувателя.

VLT® е регистрирана търговска марка.

### 1.2 Допълнителни ресурси

Налични са други ресурси, които ще ви помогнат да разберете разширените функции и програмирането на преобразувателя E1h–E4h.

- *Ръководството за програмиране* на VLT® AQUA Drive FC 202 предоставя по-подробни описания на работата с параметрите, както и примери на AQUA приложение.
- *Наръчникът по проектиране* на VLT® AQUA Drive FC 202, 110 – 1400 kW осигурява детайлно описание на способностите и функционалността за проектиране на системи за управление на мотори за AQUA приложения.
- *Ръководство за работа с функцията Safe Torque Off.*

Допълнителни публикации и ръководства са на разположение от Danfoss. Вижте [drives.danfoss.com/knowledge-center/technical-documentation/](http://drives.danfoss.com/knowledge-center/technical-documentation/) за списъци.

### 1.3 Версия на софтуера и ръководството

Това ръководство се преглежда и актуализира редовно. Всички предложения за подобрения са добре дошли. Таблица 1.1 показва версията на ръководството и съответната версия на софтуера.

Версия на ръководството	Забележки	Софтуерна версия
MG22A1xx	Първо издание	2.70

Таблица 1.1 Версия на софтуера и ръководството

### 1.4 Одобрения и сертификати



Таблица 1.2 Одобрения и сертификати

Налични са и други одобрения и сертификати. Свържете се с местния офис или партньор на Danfoss. Преобразувателите с напрежение T7 (525 – 690 V) са сертифицирани по UL само за 525 – 600 V.

Преобразувателят отговаря на изискванията за задържане на термална памет на UL 61800-5-1. За повече информация вижте раздела *Защита от топлинно претоварване на мотора в наръчника по проектиране* за конкретния продукт.

#### **ЗАБЕЛЕЖКА**


#### **НАЛОЖЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИЗХОДНАТА ЧЕСТОТА**

От софтуерна версия 1.99 изходната честота от честотния преобразувател е ограничена до 590 Hz в съответствие с наредбите за контрол на износа.

#### 1.4.1 Съответствие с ADN

За съответствие с Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN) вижте *Монтиране съгласно ADN в Наръчник по проектиране.*

### 1.5 Унищожаване (изхвърляне)

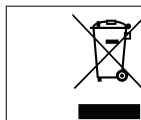

Не изхвърляйте оборудване, съдържащо електрически компоненти, заедно с битовите отпадъци.

Съберете отделно в съответствие с местното и текущо действащото законодателство.

## 2 Безопасност

### 2.1 Символи за безопасност

В това ръководство са използвани следните символи:

#### **▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Показва потенциално опасна ситуация, която може да причини смърт или сериозни наранявания.

#### **▲ВНИМАНИЕ**

Показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до леки или средни наранявания. Може да се използва също за предупреждение срещу небезопасни практики.

#### **ЗАБЕЛЕЖКА**

Показва важна информация, включително ситуации, които може да доведат до повреда на оборудване или имущество.

### 2.2 Квалифициран персонал

Изискват се правилно и надеждно транспортиране, съхранение, монтаж, експлоатация и поддръжка за безпроблемна и безопасна експлоатация на задвижването. Само на квалифициран персонал е разрешено да монтира или работи с това оборудване.

Квалифициран персонал се определя като обучен персонал, който е упълномощен да монтира, пуска в действие и поддържа оборудване, системи и вериги съгласно съответните законови и подзаконови актове. Освен това служителите трябва да са запознати с инструкциите и мерките за безопасност, описани в настоящото ръководство.

### 2.3 Мерки за безопасност

#### **▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

##### **ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ**

Задвижванията съдържат източници на високо напрежение при свързването им към входно захранващо напрежение, постояннотоково захранване, разпределение на товара или постоянни мотори. Ако монтажът, стартирането и поддръжката на преобразувателя не бъдат извършени от квалифициран персонал, има опасност от смърт или сериозно нараняване.

- Монтажът, стартирането и поддръжката следва да се извършват само от квалифициран персонал.

#### **▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

##### **НЕЖЕЛАН ПУСК**

Когато задвижването е свързано към захранващо напрежение, постояннотоково захранване или разпределение на товара, електродвигателят може да се стартира във всеки един момент. Нежелан пуск по време на програмиране, обслужване или ремонтна работа може да доведе до смърт, сериозни наранявания или повреди на собствеността. Електродвигателят може да се стартира чрез външен превключвател, команда на полева шина, входен сигнал на задание от LCP или LOP, дистанционно с помощта на Софтуер за настройка MCT 10 или след премахване на състояние на неизправност.

За да предотвратите неволно пускане на електродвигателя:

- Натиснете [Off/Reset] (Изкл./Нулиране) на LCP, преди да програмирате параметри.
- Изключете преобразувателя от захранващата мрежа.
- Свържете всички кабели и сглобете напълно преобразувателя, мотора и цялото задвижвано оборудване, преди да свържете преобразувателя към захранващо напрежение, постояннотоково захранване или разпределение на товара.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****ВРЕМЕ ЗА РАЗРЕЖДАНЕ**

Преобразувателят съдържа кондензаторни батерии, които могат да останат заредени дори когато той не е свързан към захранващата мрежа. Може да има високо напрежение дори когато предупредителните светодиоди не светят. Извършването на сервизна или ремонтна дейност, без да се изчака 40 минути след изключване на захранването, може да доведе до смърт или сериозни наранявания.

- Спрете мотора.
- Прекъснете захранващото напрежение и отдалечените захранвания с кондензаторна батерия, включително резервни батерии, UPS и връзки на кондензаторни батерии към други преобразуватели.
- Разединете или блокирайте мотора.
- Изчакайте 40 минути, докато кондензаторите не се разреждат напълно.
- Преди извършване на сервизни или ремонтни работи използвайте подходящо устройство за измерване на напрежението, за да се уверите, че кондензаторите са разреждени напълно.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****ОПАСНОСТ ОТ ТОК НА УТЕЧКА**

Токът на утечка превишава 3,5 mA. Неуспешното заземяване на задвижването може да доведе до сериозно нараняване или смърт.

- Осигурете правилното заземяване на оборудването от сертифициран електротехник.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****ОПАСНОСТ ОТ ОБОРУДВАНЕТО**

Контактът с въртящите се валове и електрическото оборудване може да доведе до смърт или сериозни наранявания.

- Задължително е монтажът, стартирането и поддръжката да се извършват само от квалифициран персонал.
- Уверете се, че работните дейности, свързани с електричество, отговарят на националните и местни общоприети правила за работа с електричество.
- Следвайте процедурите в този наръчник.

**⚠ ВНИМАНИЕ****ГОРЕЩИ ПОВЪРХНОСТИ**

Преобразувателят съдържа метални компоненти, които остават силно нагрети дори след изключване на захранването на преобразувателя. Игнорирането на предупредителният символ за висока температура (жълт триъгълник) на преобразувателя може да доведе до тежки изгаряния.

- Имайте предвид, че някои вътрешни компоненти, като например събирателните шини, може да са изключително горещи дори след изключване на захранването на преобразувателя.
- Външните зони, маркирани със символа за висока температура (жълт триъгълник), са силно нагорещени по време на работа и незабавно след изключването на захранването на преобразувателя.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****ОПАСНОСТ ОТ ВЪТРЕШНА НЕИЗПРАВНОСТ**

При определени условия е възможно да възникне вътрешна неизправност, която да доведе до експлозия на даден компонент. Корпусът трябва да е винаги затворен и правилно обезопасен или в противен случай може да възникне смърт или сериозно нараняване.

- Не експлоатирайте преобразувателя, докато вратата му е отворена или има свалени панели.
- Уверете се, че корпусът е правилно затворен и обезопасен по време на експлоатация.

**ЗАБЕЛЕЖКА****Защитна опция мрежов щит**

За корпусите с рейтинг на защита IP21/IP 54 (тип 1/тип 12) се предлага опция мрежов щит. Мрежовият щит представлява капак Lexan, който се монтира във вътрешността на корпуса, за да предотврати неволното докосване на клемите, и е в съответствие с BGV A2, VBG 4.



## 3 Общ преглед на продукта

### 3.1 Предназначение

Преобразувателят представлява електронен контролер за мотори, който преобразува входното АС захранване в променливо изходно АС захранване. Честотата и напрежението на изхода се регулират, за да контролират скоростта или въртящия момент на електродвигателя. Преобразувателят е предназначен за:

- регулиране на скоростта на мотора в отговор на обратна връзка от системата или на отдалечени команди от външни контролери;
- наблюдение на състоянието на системата и мотора;
- защита срещу претоварване на мотора.

Преобразувателят е разрешен за употреба промишлени и търговски среди в съответствие с местните закони и стандарти. В зависимост от конфигурацията преобразувателят може да се използва в самостоятелни приложения или като част от по-голяма система или инсталация.

### **ЗАБЕЛЕЖКА**

В жилищна среда този продукт може да причини радиосмущения, като в този случай може да се изискват допълнителни мерки за намаляването им.

#### Предвидима злоупотреба

Не използвайте преобразувателя за приложения, които не са съвместими с определените работни условия и среди. Осигурете съответствие с условията, посочени в *глава 9 Спецификации*.

### 3.2 Номинални мощности, тегло и размери


Таблица 3.1 показва размерите за стандартните конфигурации. За размерите на опционалните конфигурации вижте *глава 9.8 Размери на корпуса*.

Размер на корпуса	E1h	E2h	E3h	E4h
Номинална мощност при 380 – 480 V [kW (к.с.)]	355–450 (500–600)	500–560 (650–750)	355–450 (500–600)	500–560 (650–750)
Номинална мощност при 525 – 690 V [kW (к.с.)]	450–630 (450–650)	710–800 (750–950)	450–630 (450–650)	710–800 (750–950)
Рейтинг на защита на корпуса	IP21/тип 1 IP54/тип 12	IP21/тип 1 IP54/тип 12	IP20/ Шаси	IP 20/ Шаси
<b>Размери на устройството</b>				
Височина [mm (in)]	2043 (80,4)	2043 (80,4)	1578 (62,1)	1578 (62,1)
Ширина [mm (in)]	602 (23,7)	698 (27,5)	506 (19,9)	604 (23,89)
Дълбочина [mm (in)]	513 (20,2)	513 (20,2)	482 (19,0)	482 (19,0)
Тегло [kg (lb)]	295 (650)	318 (700)	272 (600)	295 (650)
<b>Размери при транспортиране</b>				
Височина [mm (in)]	768 (30,2)	768 (30,2)	746 (29,4)	746 (29,4)
Ширина [mm (in)]	2191 (86,3)	2191 (86,3)	1759 (69,3)	1759 (69,3)
Дълбочина [mm (in)]	870 (34,3)	870 (34,3)	794 (31,3)	794 (31,3)
Тегло [kg (lb)]	–	–	–	–

Таблица 3.1 Номинална мощност и размери на корпуса

## 3.3 Вътрешен изглед на корпусите E1h и E2h

3

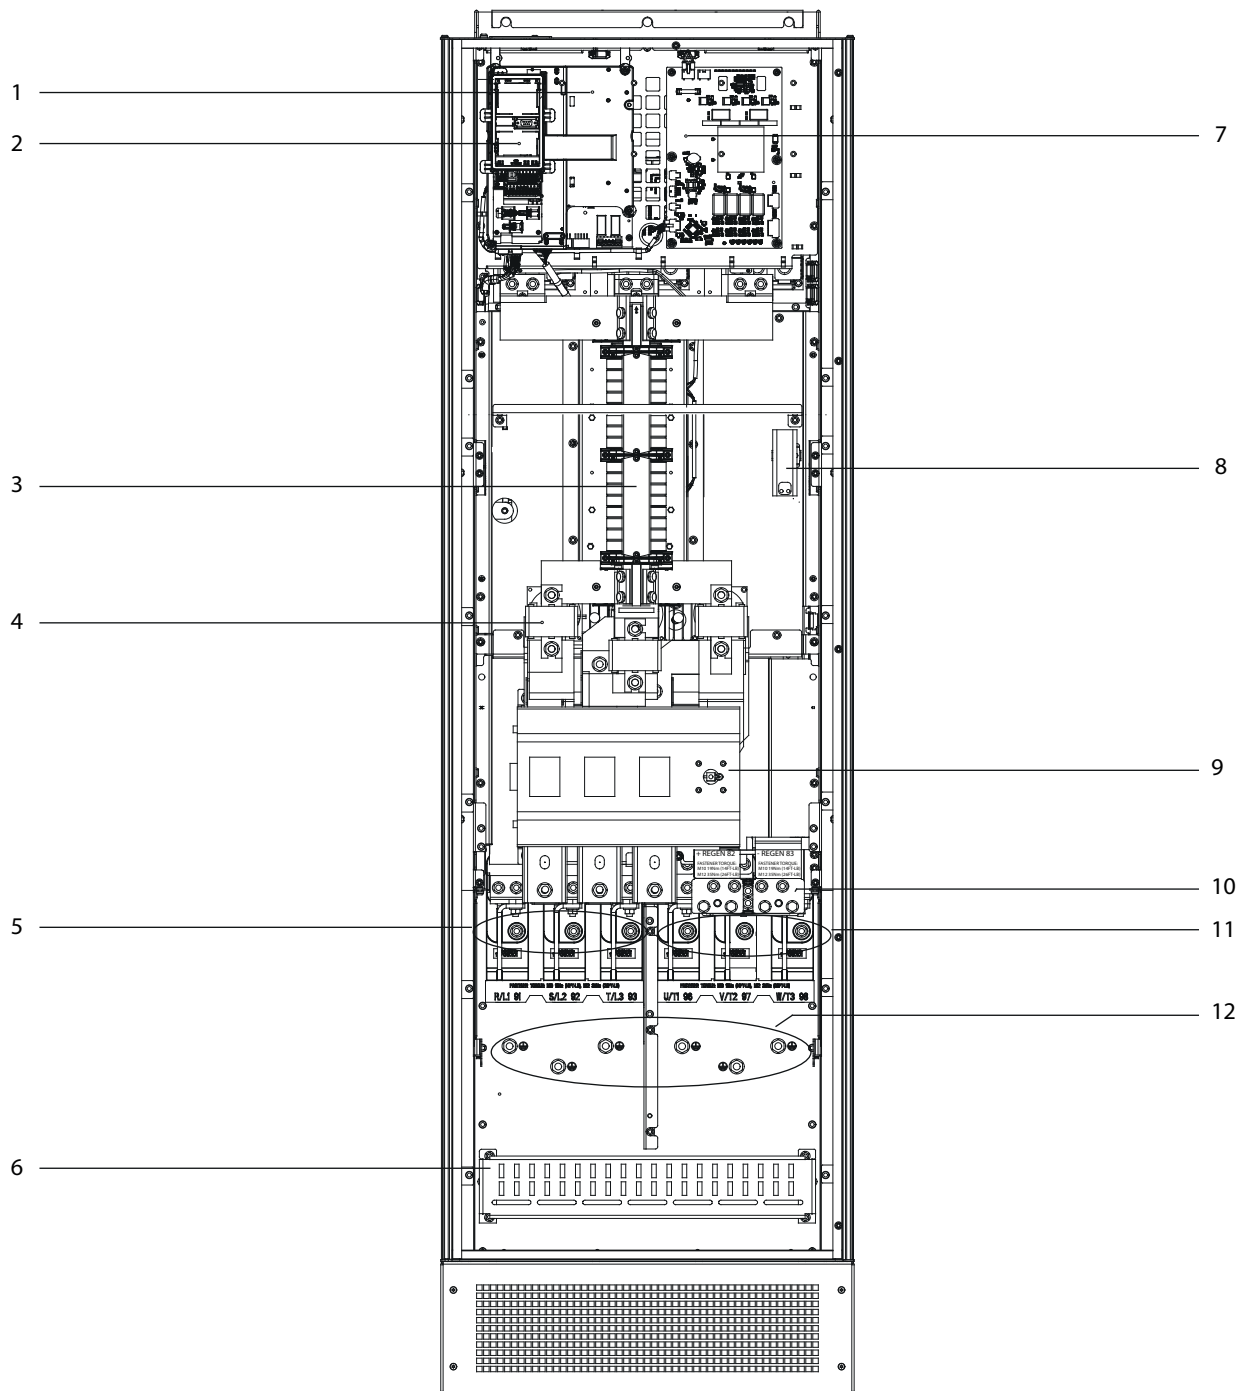


130BF206.11

1	Шкаф за управление (вижте <i>Илюстрация 3.3</i> )	7	Захранваща платка на вентилатора
2	Легло на локалния контролен панел (LCP)	8	Отоплителен уред (опция)
3	RFI филтър (опция)	9	Разединител на захранващата мрежа (опция)
4	Мрежови предпазители (задължителни за съответствие с UL, в останалите случаи – опционални)	10	Клеми за спирачка/регенерация (опция)
5	Клеми за захранващата мрежа	11	Клеми на мотора
6	Терминирание на RFI екран	12	Заземителни клеми

Илюстрация 3.1 Вътрешен изглед на корпус E1h (корпус E2h е сходен)

### 3.4 Вътрешен изглед на корпусите E3h и E4

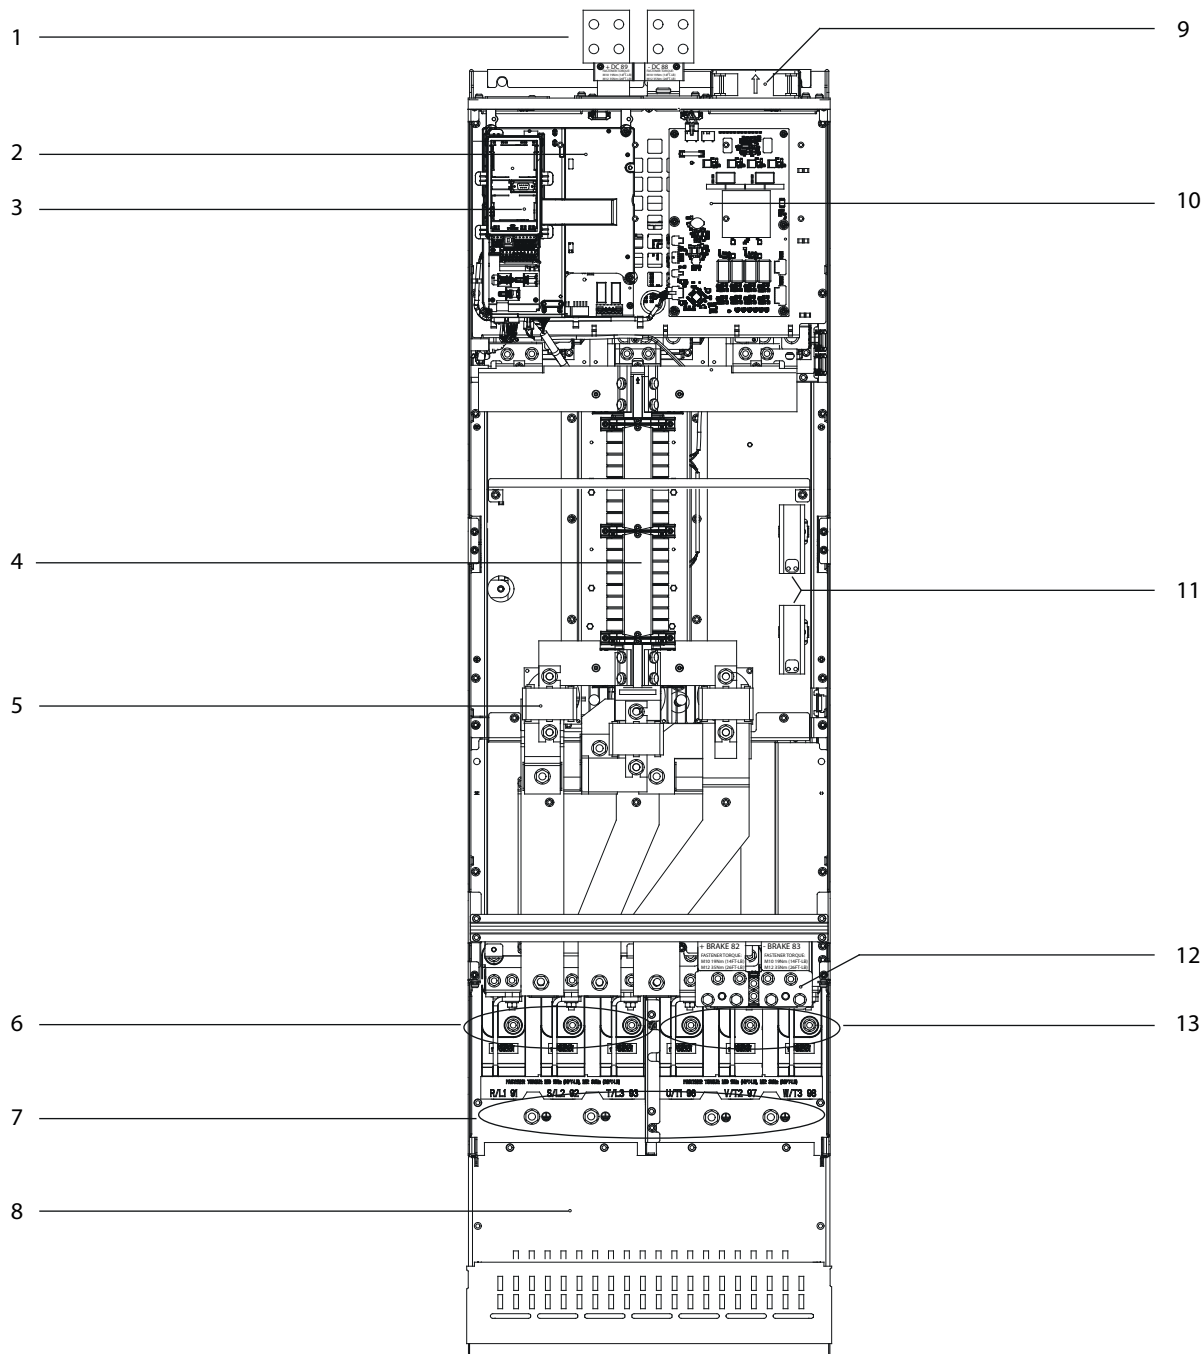


3

1	Клеми за регенериране/разпределяне на товара (опция)	8	Терминирание на RFI екран (стандартно, когато е поръчан RFI филтър, в останалите случаи е опционално)
2	Шкаф за управление (вижте <i>Илюстрация 3.3</i> )	9	Вентилатори (служат за охлаждане на предната секция на корпуса)
3	Легло на локалния контролен панел (LCP)	10	Захранваща платка на вентилатора
4	RFI филтър (опция)	11	Отоплителен уред (опция)
5	Мрежови предпазители (опция)	12	Клеми за спирачка (опция)
6	Клеми за захранващата мрежа	13	Клеми на мотора
7	Заземителни клеми	-	-

Илюстрация 3.2 Вътрешен изглед на корпус E3h (корпус E4h е сходен)

## 3.5 Блок за управление


3

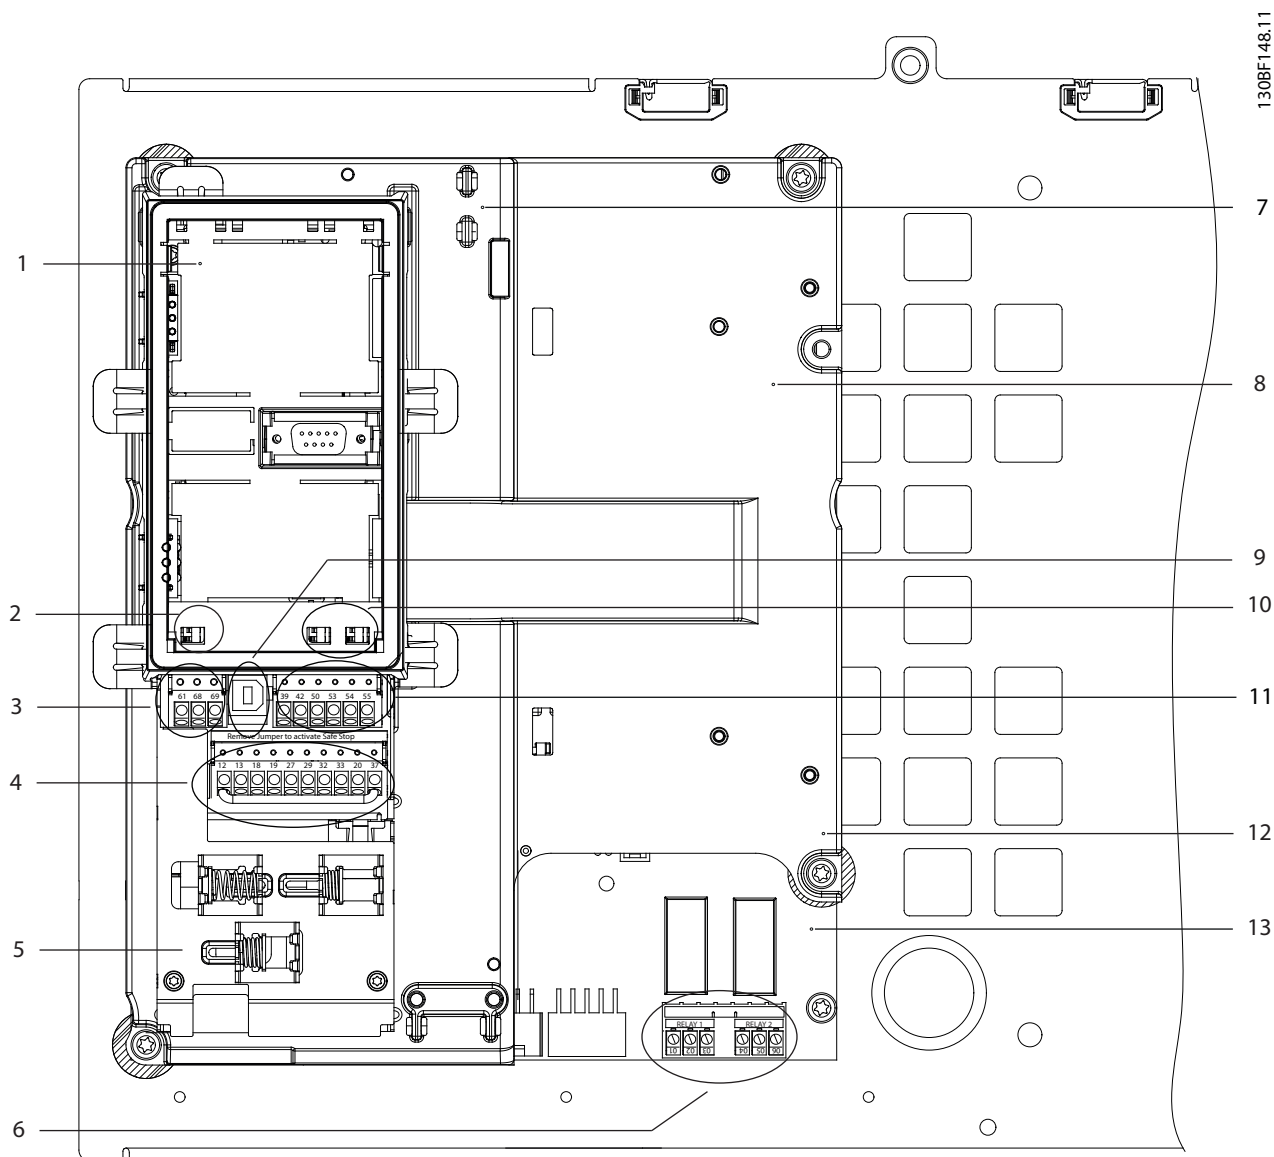

1	Легло на LCP (LCP не е показан)	8	Модул за управление
2	Превключвател на комуникация (вижте глава 5.8.5 Конфигуриране на RS485 серийна комуникация)	9	USB порт
3	Клеми за серийна комуникация (вижте Таблица 5.1)	10	Превключватели на аналогови входове A53/A54 (вижте глава 5.8.10 Избор на входния сигнал за ток/напрежение)
4	Клеми за цифров вход/изход (вижте Таблица 5.2)	11	Клеми за аналогов вход/изход (вижте Таблица 5.3)
5	Кабелни/EMC скоби	12	Клеми на спирачния резистор, 104 – 106 (на захранващата платка под шкафа за управление)
6	Реле 1 и реле 2 (вижте Илюстрация 5.19)	13	Захранваща платка (под шкафа за управление)
7	Платка за управление (под LCP и клемите на управлението)	-	-

Илюстрация 3.3 Изглед на шкафа за управление

### 3.6 Локален контролен панел (LCP)

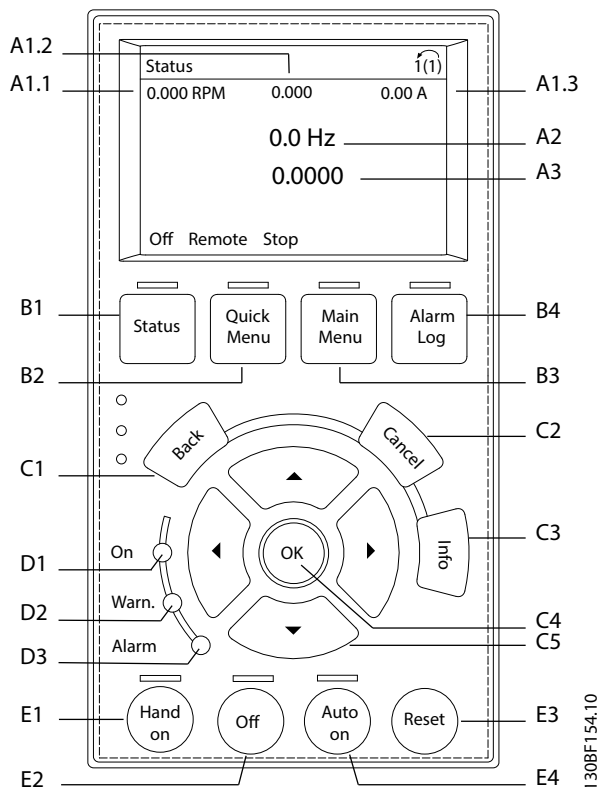

Илюстрация 3.4 Графика на локален контролен панел (LCP)

#### А. Област на дисплея

Всяко показание на дисплея има параметър, свързан с него. Вижте Таблица 3.2. Информацията, показана на LCP, може да бъде персонализирана за конкретни приложения. Вижте глава 6.3.1.2 Q1 *Моето лично меню*.

Означени е	Номер на параметър	Настройка по подразбиране
A1.1	0-20	Еталон [единица]
A1.2	0-21	Аналогов вход 53 [V]
A1.3	0-22	Ток на мотора [A]
A2	0-23	Честота [Hz]
A3	0-24	Обратна връзка [единица]

Таблица 3.2 Област на дисплея на LCP

#### В. Бутони за менюто

Бутоните на менюто служат за достъп до менюто за настройване на параметри, превключване на режими на показване на състоянието при нормална работа и преглед на данните от запис на неизправностите.

Означение	Бутон	Функция
B1	Status (Състояние)	Показва информация за работата.
B2	Quick Menu (Бързо меню)	Осигурява достъп до параметри за инструкции за първоначална настройка. Освен това предоставя подробна информация за стъпките на приложението. Вижте глава 6.3.1.1 <i>Режим на бързо меню</i> .
B3	Main Menu (Главно меню)	Позволява достъп до всички параметри. Вижте глава 6.3.1.9 <i>Режим главно меню</i> .
B4	Alarm Log (Регистър на алармите)	Показва списък с текущите предупреждения и последните 10 аларми.

Таблица 3.3 Бутони за менюто на LCP

#### С. Бутони за навигация

Бутоните за навигация се използват за програмиране на функции и придвижване на курсора на дисплея. Бутоните за навигация предлагат също управление на скоростта при локална (ръчна) експлоатация. Яркостта на дисплея може да се регулира чрез натискане на [Status] (Състояние) и бутоните [▲]/[▼].

Означение	Бутон	Функция
C1	Back (Назад)	Връща към предишната стъпка или списък в структурата на менюто.
C2	Cancel (Отказ)	Отменя последната промяна или команда, ако режимът на дисплея не е променен.
C3	Info (Информация)	Извежда дефиниция на показаната функция.
C4	OK	Предоставя достъп до група параметри или разрешава дадена опция.
C5	▲ ▼ ◀ ▶	Придвижва между елементите в менюто.

Таблица 3.4 Бутони за навигация на LCP

#### D. Индикаторни лампички

Индикаторните лампички служат за указване на състоянието на преобразувателя и предоставят визуално известие за предупреждения или състояния на неизправност.

Означение	Индикатор	Индикаторна лампичка	Функция
D1	On	Зелено	Активира се, когато преобразувателят получава захранване от мрежово напрежение или от 24 V външно захранване.
D2	Warn.	Жълто	Активира се при наличие на предупреждение. На дисплея се извежда текст, указващ проблема.
D3	Alarm	Червено	Активира се при възникване на състояние на неизправност. На дисплея се извежда текст, указващ проблема.

Таблица 3.5 Индикаторни лампички на LCP

#### E. Бутони за експлоатация и нулиране

Бутоните за експлоатация се намират в долния край на локалния контролен панел.

Означение	Бутон	Функция
E1	[Hand On] (Вкл. на ръчно управление)	Стартира преобразувателя в режим на локално управление. Външен сигнал за спиране от вход за управление или серийна комуникация отменят локалното управление [Hand On] (Вкл. на ръчно управление).
E2	Off (Изкл.)	Спира мотора, но не прекъсва захранването към преобразувателя.

Означение	Бутон	Функция
E3	Auto on (Вкл. на автоматично управление)	Активира режима за отдалечено управление на системата, за да може да отговаря на външна команда за стартиране чрез клеми на управлението или серийна комуникация.
E4	Reset (Нулиране)	Ръчно нулира преобразувателя след отстраняване на неизправност.


Таблица 3.6 Бутони за експлоатация и нулиране на LCP

## 4 Механично инсталиране

### 4.1 Доставени елементи

Доставените елементи могат да варират в зависимост от конфигурацията на продукта.

- Уверете се, че доставените елементи и информацията на табелката съответстват на потвърждението на поръчката.
- Направете визуална проверка за повреди на опаковката и преобразувателя, причинени от неправилно боравене по време на транспортирането. Всякакви искове за повреди отправяйте към превозвача. Запазете повредените части за изясняване.

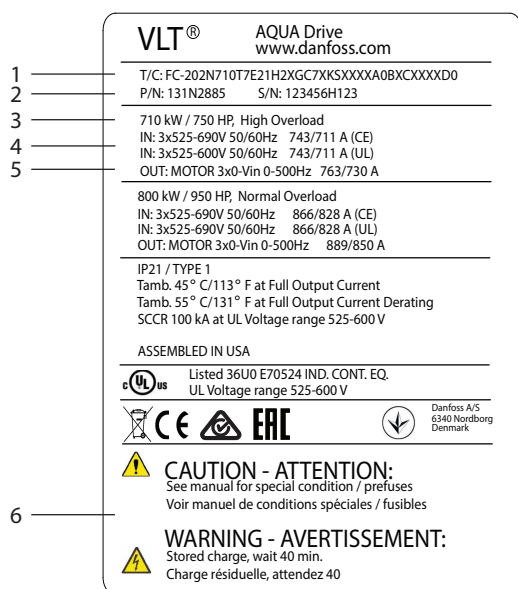

1	Типов код
2	Кодов номер
3	Номинална мощност
4	Входно напрежение, честота и ток (при ниско/високо напрежение)
5	Изходно напрежение, честота и ток (при ниско/високо напрежение)
6	Време за разреждане

Илюстрация 4.1 Табелка на продукта за корпуса на E2h (пример)

### **ЗАБЕЛЕЖКА**

Отстраняването на табелката от преобразувателя може да доведе до анулиране на гаранцията.

### 4.2 Необходими инструменти

#### Получаване/разтоварване

- Греда с I-образен профил и куки, разчетени за повдигане на теглото на преобразувателя. Вижте *глава 3.2 Номинални мощности, тегло и размери*.
- Кран или друго подемно устройство за полагане на устройството на отреденото му място.

#### Инсталиране

- Бормашина със свредло 10 mm или 12 mm.
- Измерителна рулетка.
- Различни размери отвертки Phillips или плоски отвертки.
- Гаечен ключ със съответните метрични гнезда (7 – 17 mm)
- Удължители за гаечен ключ.
- Торх отвертки (T25 и T50).
- Щанцована ламарина за оформяне на канали или щуцери на кабели.
- Греда с I-образен профил и куки за повдигане на преобразувателя. Вижте *глава 3.2 Номинални мощности, тегло и размери*.
- Кран или друго подемно устройство за полагане на преобразувателя на отреденото му място.

### 4.3 Съхраняване

Съхранявайте преобразувателя на сухо място. Дръжте оборудването запечатано в опаковката му, до преди да го инсталирате. Вижте *глава 9.4 Условия на околната среда* за препоръчителната температура на околната среда.

Не е необходимо периодично формиране (зареждане на кондензаторите) по време на съхранение, освен ако периодът на съхранение не надвишава 12 месеца.

## 4.4 Работна среда

В среда с въздушно-преносими течности, частици или корозивни газове се уверете, че IP/спецификацията за тип на оборудването съответства на средата за монтаж. За спецификации на условията на околната среда вижте *глава 9.4 Условия на околната среда*.

### **ЗАБЕЛЕЖКА**

#### КОНДЕНЗ

Влагата може да кондензира върху електронните компоненти и да причини късо съединение. Избягвайте инсталиране на места, подложени на замръзване. Монтирайте опционален отоплител, ако преобразувателят е по-студен от околния въздух. Работата в режим на готовност намалява риска от формиране на конденз, доколкото разсейването на енергия поддържа сухи електронните схеми.

### **ЗАБЕЛЕЖКА**

#### ЕКСТРЕМНИ УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прекалено горещите или прекалено студените температури влияят на производителността и продължителността на експлоатационния живот на устройството.

- Да не се експлоатира в среди, в които температурата надвишава 55 °C (131 °F).
- Преобразувателят може да се експлоатира при температури до -10 °C (14 °F). Правилната експлоатация при номиналния товар се гарантира обаче само при температури над 0 °C (32 °F).
- Ако температурата надвишава граничните стойности за температура на околната среда, трябва да се инсталира допълнително климатична система в шкафа или на мястото на инсталиране.

#### 4.4.1 Газове

Агресивните газове като водороден сулфид, хлор или амоняк могат да повредят електрическите и механични компоненти. Печатните платки на устройството са с подходящо покритие, което намалява въздействието на агресивните газове. За класовите спецификации и номинали на покритието вижте *глава 9.4 Условия на околната среда*.

#### 4.4.2 Прах

Когато преобразувателят е монтиран в прашни среди, обърнете внимание на следното:

##### Периодична поддръжка

Когато по електронните компоненти се събира прах, тя действа като изолационен слой. Този слой намалява охлаждащия капацитет на компонентите, в следствие на което температурата им се повишава. По-горещите среди намаляват експлоатационния живот на електронните компоненти.

Не допускайте натрупване на прах върху радиатора и вентилаторите. За повече информация относно поддръжката и обслужването вижте *глава 8 Поддръжка, диагностика и отстраняване на неизправности*.

##### Охлаждащи вентилатори

Вентилаторите доставят въздушен поток за охлаждане на преобразувателя. Когато вентилаторите са изложени на прашни среди, прахът може да повреди лагерите на вентилаторите и да причини преждевременното повреждане на вентилаторите. Прахта може да се натрупа също и върху перките на вентилаторите, което да доведе до дисбаланс и да възпрепятства правилното охлаждане на устройството.

#### 4.4.3 Потенциално експлозивни среди

### **▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### ЕКСПЛОЗИВНИ АТМОСФЕРИ

Не инсталирайте преобразувателя в потенциално експлозивни атмосфери. Инсталирайте устройството в шкаф извън такава зона. Неспазването на това указание може да доведе до сериозни наранявания или дори смърт.

Системи, които се експлоатират в потенциално експлозивни атмосфери, трябва да отговарят на специални условия. Европейската Директива 94/9/ЕО (ATEX 95) класифицира експлоатацията на електронни устройства в потенциално експлозивни атмосфери.

- Клас D указва, че при евентуално произвеждане на искра, тя се задържа в защитена зона.
- Клас E забранява всякакво произвеждане на искри.

#### Мотори с клас на защита D

Не изискват одобрения. Изисква се специално окабеляване и обвивка.



**Мотори с клас на защита E**

В комбинация с одобрено по ATEX PTC устройство за мониторинг, като например VLT® PTC термисторна платка MCB 112, инсталацията не изисква специално одобрение от утвърдена организация.

**Мотори с клас на защита D/E**

Самият мотор разполага с клас на защита E срещу възпламеняване, докато кабелите за мотора и съединителната среда са в съответствие с класификация D. За да намалите високото върхово напрежение, използвайте синусоидален филтър при изхода на преобразувателя.

**Ако преобразувателят ще се експлоатира в потенциално експлозивна атмосфера, трябва да се използват следните:**

- мотори с клас на защита срещу възпламеняване D или E;
- PTC температурен сензор за мониторинг на температурата на мотора;
- къси кабели за мотор;
- изходни синусоидални филтри, когато кабелите за мотора не са екранирани.

**ЗАБЕЛЕЖКА****МОНИТОРИНГ НА ТЕРМИСТОРНИЯ СЕНЗОР НА МОТОРА**

VLT® AutomationDrive устройствата, оборудвани с опцията VLT® PTC термисторна платка MCB 112, са сертифицирани по PTV за потенциално експлозивни атмосфери.

**4.5 Изисквания към инсталацията и охлаждането****ЗАБЕЛЕЖКА**

Неправилното монтиране може да доведе до прегряване и намалена производителност.

**Изисквания към инсталацията**

- Поставете устройството възможно най-близо до мотора. Вижте *глава 9.5 Спецификации на кабела* за максималната дължина на кабела за мотора.
- Подсигурете стабилността на устройството, като го монтирате на твърда повърхност.
- Корпусите E3h и E4h може да се монтират:
  - Вертикално върху задната плоча на панела (типична инсталация).
  - Вертикално с главата надолу върху задната плоча на панела.<sup>1)</sup>

- Хоризонтално по гръб, с монтаж към задната плоча на панела.<sup>1)</sup>
- Хоризонтално настрани, с монтаж към пода на панела.<sup>1)</sup>

- Проверете дали мястото на монтаж ще издържи теглото на устройството.
- Осигурете достатъчно пространство около устройството за правилното му охлаждане. Вижте *глава 9.9 Въздушен поток около корпуса*.
- Осигурете нужния достъп за отваряне на вратата.
- Осигурете достъп за кабелите през дъното.

1) За нетипични инсталации се свържете със завода.

**Изисквания към охлаждането**

- Уверете се, че е предвидена горна и долна междина за въздушно охлаждане. Изискване за отстояния: 225 mm (9 in).
- Осигурете въздушен поток със задоволителен дебит. Вж. *Таблица 4.1*.
- Трябва да се предвиди занижение на номиналните данни за температури, започващи между 45°C (113°F) и 50°C (122°F), и надморска височина над 1000 m (3300 ft). Вж. *Наръчника по проектиране* за подробна информация.

Преобразувателят използва концепция за охлаждане чрез заден канал, който отвежда охлаждащия въздух от радиатора. Охлаждащият въздух от радиатора отвежда около 90% от топлината през задния канал на преобразувателя. Изведете въздуха от задния канал от панела или стаята посредством:

- **Проходно охлаждане**  
Налични са комплекти за охлаждане със заден канал, които отвеждат охлаждащия въздух от радиатора извън панела, за инсталации на преобразуватели с IP20/шаси в корпуси Rittal. Тези комплекти намаляват топлината в панела и позволяват използването на по-малки вентилатори на вратите.
- **Охлаждане през задна стена**  
Инсталирането на горни и базови капаци към устройството позволява охлаждащият въздух от задния канал да се вентилира извън помещението.

**ЗАБЕЛЕЖКА**

За корпусите E3h и E4h (IP20/шаси) се изисква поне 1 вентилатор на вратата на корпуса, който да отвежда топлината, която не се извежда през задния канал на преобразувателя. Той също така премахва всички допълнителни загуби, генерирани от други компоненти във вътрешността на преобразувателя. За да изберете вентилатор с подходящ размер, изчислете общия необходим въздушен поток.

Осигурете необходимия въздушен поток през радиатора.

Корпус	Вентилатор на вратата/горен вентилатор [m <sup>3</sup> /hr (cfm)]	Вентилатор на радиатора [m <sup>3</sup> /hr (cfm)]
E1h	510 (300)	994 (585)
E2h	552 (325)	1053–1206 (620–710)
E3h	595 (350)	994 (585)
E4h	629 (370)	1053–1206 (620–710)

Таблица 4.1 Дебит на въздушния поток

#### 4.6 Повдигане на устройството


Винаги повдигайте преобразувателя чрез предназначените халки за повдигане. За да избегнете огъване на халките, използвайте лост.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ ИЛИ СМЪРТ

Съблюдавайте местните нормативни уредби за техническа безопасност при подемане на големи товари. Неспазването на препоръките и местните нормативни уредби за техническа безопасност може да доведе до смърт или тежки наранявания.

- Уверете се, че подемното оборудване е в правилно експлоатационно състояние.
- Вижте глава 3.2 Номинални мощности, тегло и размери за теглото на различните типове корпуси.
- Максимален диаметър на лоста: 20 mm (0,8 in).
- Ъгъл между горния край на преобразувателя и подемното въже: 60° или по-голям.

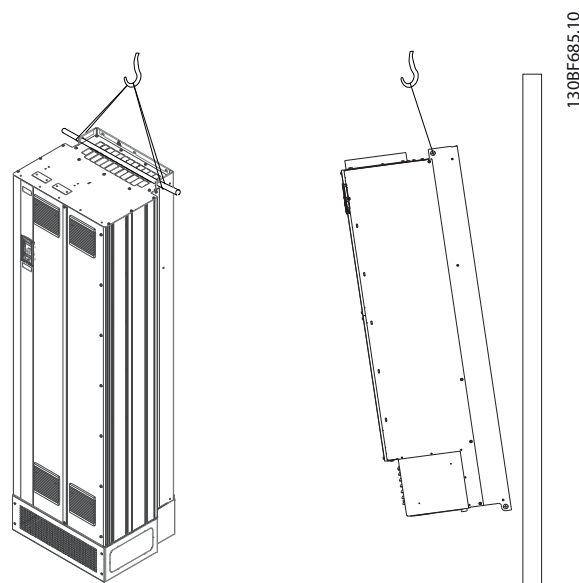

Илюстрация 4.2 Препоръчителен метод на повдигане

#### 4.7 Механично инсталиране на E1h/E2h

Корпусите с размер E1h и E2h са предназначени само за подов монтаж и се доставят с подставка и уплътнителен панел. Подставката и уплътнителният панел трябва да се монтират, за да бъде инсталирането правилно.


Подставката е с размер 200 mm (7,9 in) и разполага с отвори в предната част, които осигуряват въздушен поток, необходим за охлаждането на захранващите компоненти на преобразувателя.

Уплътнителният панел служи за осигуряване на охлаждащ въздух за компонентите за управление на преобразувателя посредством вентилатора на вратата и за поддържане на рейтинга на защита P21/тип 1 или IP54/тип 12.

##### 4.7.1 Фиксиране на подставката към пода

Фиксирайте подставката към пода посредством 6 болта, преди да инсталирате корпуса.


1. Определете правилното разположение на устройството, като вземете предвид експлоатационните условия и достъпа на кабелите.
2. Открийте монтажните отвори, като отстраните предния панел на подставката.
3. Поставете подставката на пода и я фиксирайте посредством 6 болта през монтажните отвори. Вижте оградените с овали области в Илюстрация 4.3.

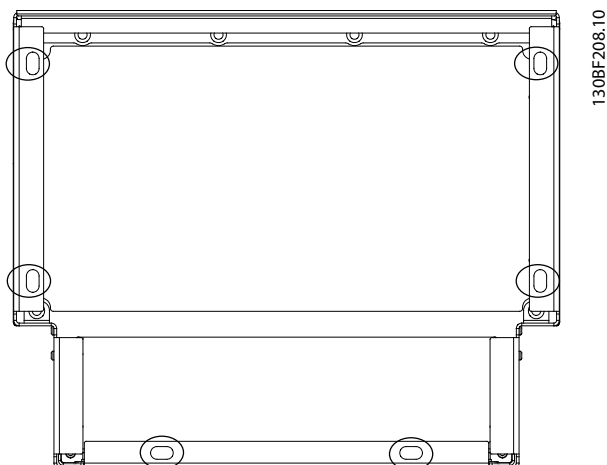

Илюстрация 4.3 Монтажни точки за фиксиране на подставката към пода


#### 4.7.2 Прикачване на E1h/E2h към подставката

1. Повдигнете преобразувателя и го положете върху подставката. В задната част на подставката се намират 2 болта, които влизат в 2-та прореза в задната част на корпуса. Позиционирайте преобразувателя, като нагласите болтовете нагоре или надолу. Захванете ги без натягане с 2 гайки M10 и заключващи скоби. Вижте *Илюстрация 4.4*.
2. Уверете се, че има горно отстояние 225 mm (9 in) за изпускане на въздух.
3. Уверете се, че входът за въздух в долната предна част на устройството не е блокиран.
4. Фиксирайте корпуса посредством 6-те болта M10x30 по обиколката на горната част на поставката. Вижте *Илюстрация 4.5*. Завинтете без натягане всеки от болтовете, докато поставите всички болтове.
5. Затегнете здраво всички болтове до 19 Nm (169 in-lb).
6. Затегнете 2-те гайки M10 в задния край на корпуса до 19 Nm (169 in-lb).

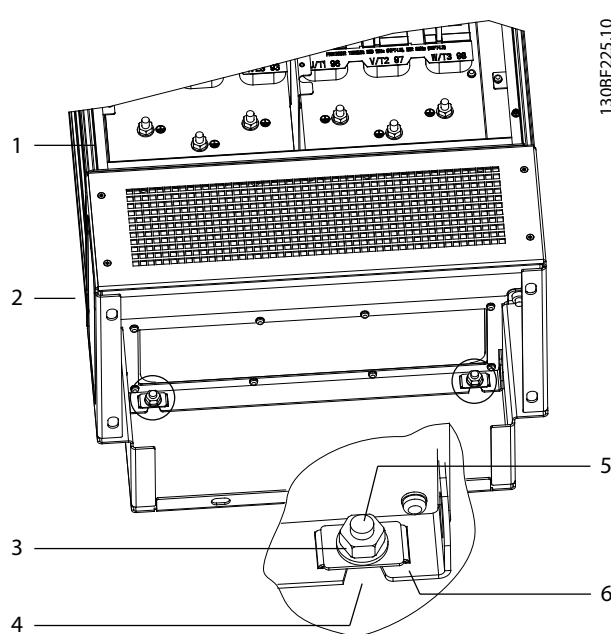

1	Корпус	4	Прорези в корпуса
2	Подставка	5	Заден болт на подставката
3	M10 гайка	6	Заклучваща скоба

Илюстрация 4.4 Задни монтажни точки за фиксиране на корпуса към подставката

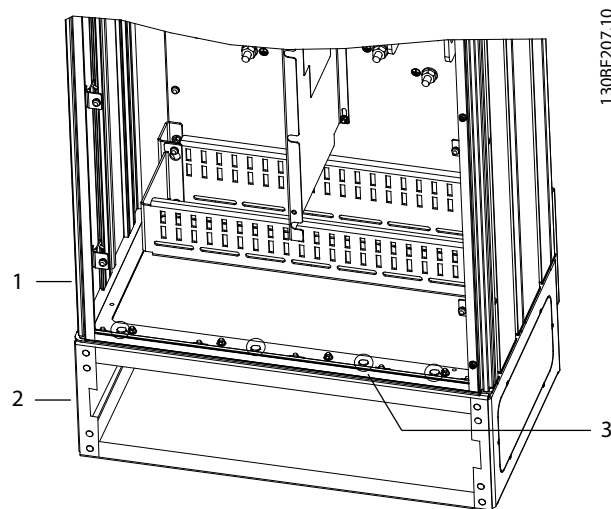

1	Корпус	3	M10x30 болтове (задните ъгли болтове не са показани)
2	Подставка	-	-


Илюстрация 4.5 Монтажни точки за фиксиране на корпуса към подставката

### 4.7.3 Оформяне на отвори за кабели

Уплътнителният панел представлява ламарина с контактни издатини по външния ръб. Уплътнителният панел разполага с входове за кабели и точки за терминиране на кабели и трябва да се инсталира, за да се поддържа рейтинг на защита IP21/IP54 (тип 1/тип 12). Панелът се поставя между корпуса на преобразувателя и подставката. В зависимост от ориентацията на контактните издатини панелът може да се инсталира през вътрешността на корпуса или пиедестала. За размерите на уплътнителния панел вижте глава 9.8.1 *Външни размери на E1h*.

Вижте *Илюстрация 4.6* за долните стъпки.

1. Направете входни отвори за кабелите в уплътнителния панел посредством щанца.
2. Вкарайте уплътнителния панел по 1 от следните методи:
  - 2a За да вкарате уплътнителния панел през подставката, плъзнете уплътнителния панел през слота (4) в предната част на подставката.
  - 2b За да вкарате уплътнителния панел през корпуса, наклонете уплътнителния панел под ъгъл, който позволява да го приплъзнете под слот-скобите.
3. Подравнете контактните издатини на уплътнителния панел с отворите в подставка и фиксирайте с 10 M5 гайки (2).
4. Затегнете всяка от гайките до 2,3 Nm (20 in-lb).

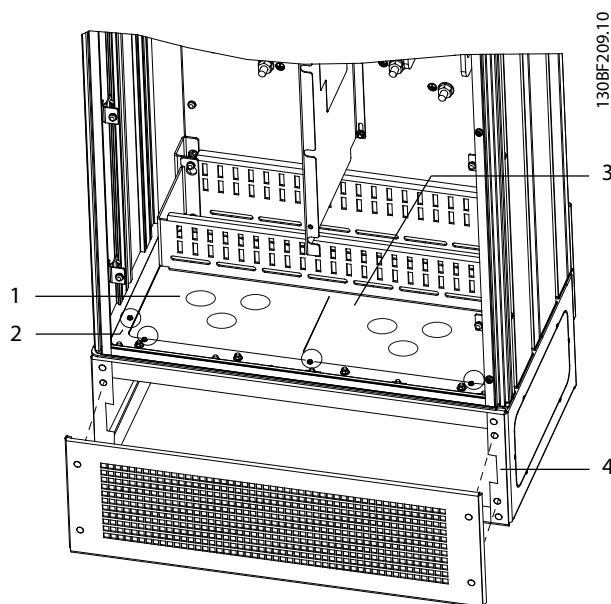

1	Отвор за прокарване на кабел	4	Слот в основата на подставката
2	M5 гайка	5	Преден капак/решетка
3	Уплътнителен панел	-	-

Илюстрация 4.6 Инсталиране на уплътнителния панел

## 4.8 Механично инсталиране на E3h/E4

Корпусите с размер E3h и E4h са предназначени за монтиране на стена или към монтажен панел в корпус. В корпуса се инсталира пластмасов уплътнителен панел. Дизайнът предотвратява неволния контакт с клемите на устройство с IP20/защитено шаси.

### **ЗАБЕЛЕЖКА**

#### Опция за възстановяване/разпределяне на товара

Поради наличието на открити клеми на тавана на корпуса, устройствата с опция за регенериране/разпределяне на товара са с клас на защита IP00.

#### 4.8.1 Прикачване на E3h/E4h към монтажна плоча или стена


1. Разпробийте монтажните отвори в съответствие с размера на корпуса. Вижте глава 9.8 *Размери на корпуса*.
2. Фиксирайте тавана на корпуса на преобразувателя към монтажната плоча или стената.
3. Фиксирайте основата на корпуса на преобразувателя към монтажната плоча или стената.

## 4.8.2 Оформяне на отвори за кабели

Уплътнителният панел покрива долната част на корпуса на преобразувателя и трябва да се инсталира, за да се поддържа рейтинг на защита IP20/шаси. Уплътнителният панел е съставен от пластмасови плочки, които се изрязват, за да се осигури достъп на кабелите до клемите. Вижте *Илюстрация 4.7*.

1. Свалете долния панел и клемния капак. Вижте *Илюстрация 4.8*.
  - 1a Свалете долния панел, като махнете 4-те T25 болта.
  - 1b Махнете 5-те T20 болта, които фиксират долната част на преобразувателя към горната част на клемния капак, след което издърпайте клемния капак навън.
2. Определете размера и позицията на кабелите за заземяване, захранващата мрежа и мотора. Отбележете си техните позиции и мерки.
3. Съобразно размерите и позициите на кабелите формирайте отвори в пластмасовия уплътнителен панел, като изрежете ненужните плочки.
4. Плъзнете пластмасовия уплътнителен панел (7) по долните релси на клемния капак.
5. Наклонете предната част на клемния капак надолу, докато крепежните точки (8) влязат в слот-скобите (6) на преобразувателя.

6. Уверете се, че страничните панели на клемния капак се намират извън направляващия ръб (5).
7. Натиснете клемния капак, докато се изправи плътно към слот-скобата на преобразувателя.
8. Наклонете предната част на клемния капак нагоре, докато крепежният отвор в дъното на преобразувателя се подравни с ключалковидния отвор (9) на клемния капак. Фиксирайте с 2 T25 болта и затегнете до 2,3 Nm (20 in-lb).
9. Фиксирайте долния панел с 3 T25 болта и затегнете до 2,3 Nm (20 in-lb).

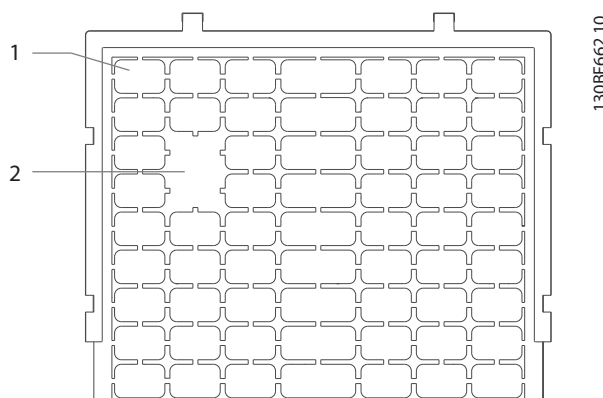


1	Пластмасова плочка
2	Премахнати плочи за прокарване на кабели

Илюстрация 4.7 Пластмасов уплътнителен панел

4

130BF688.10

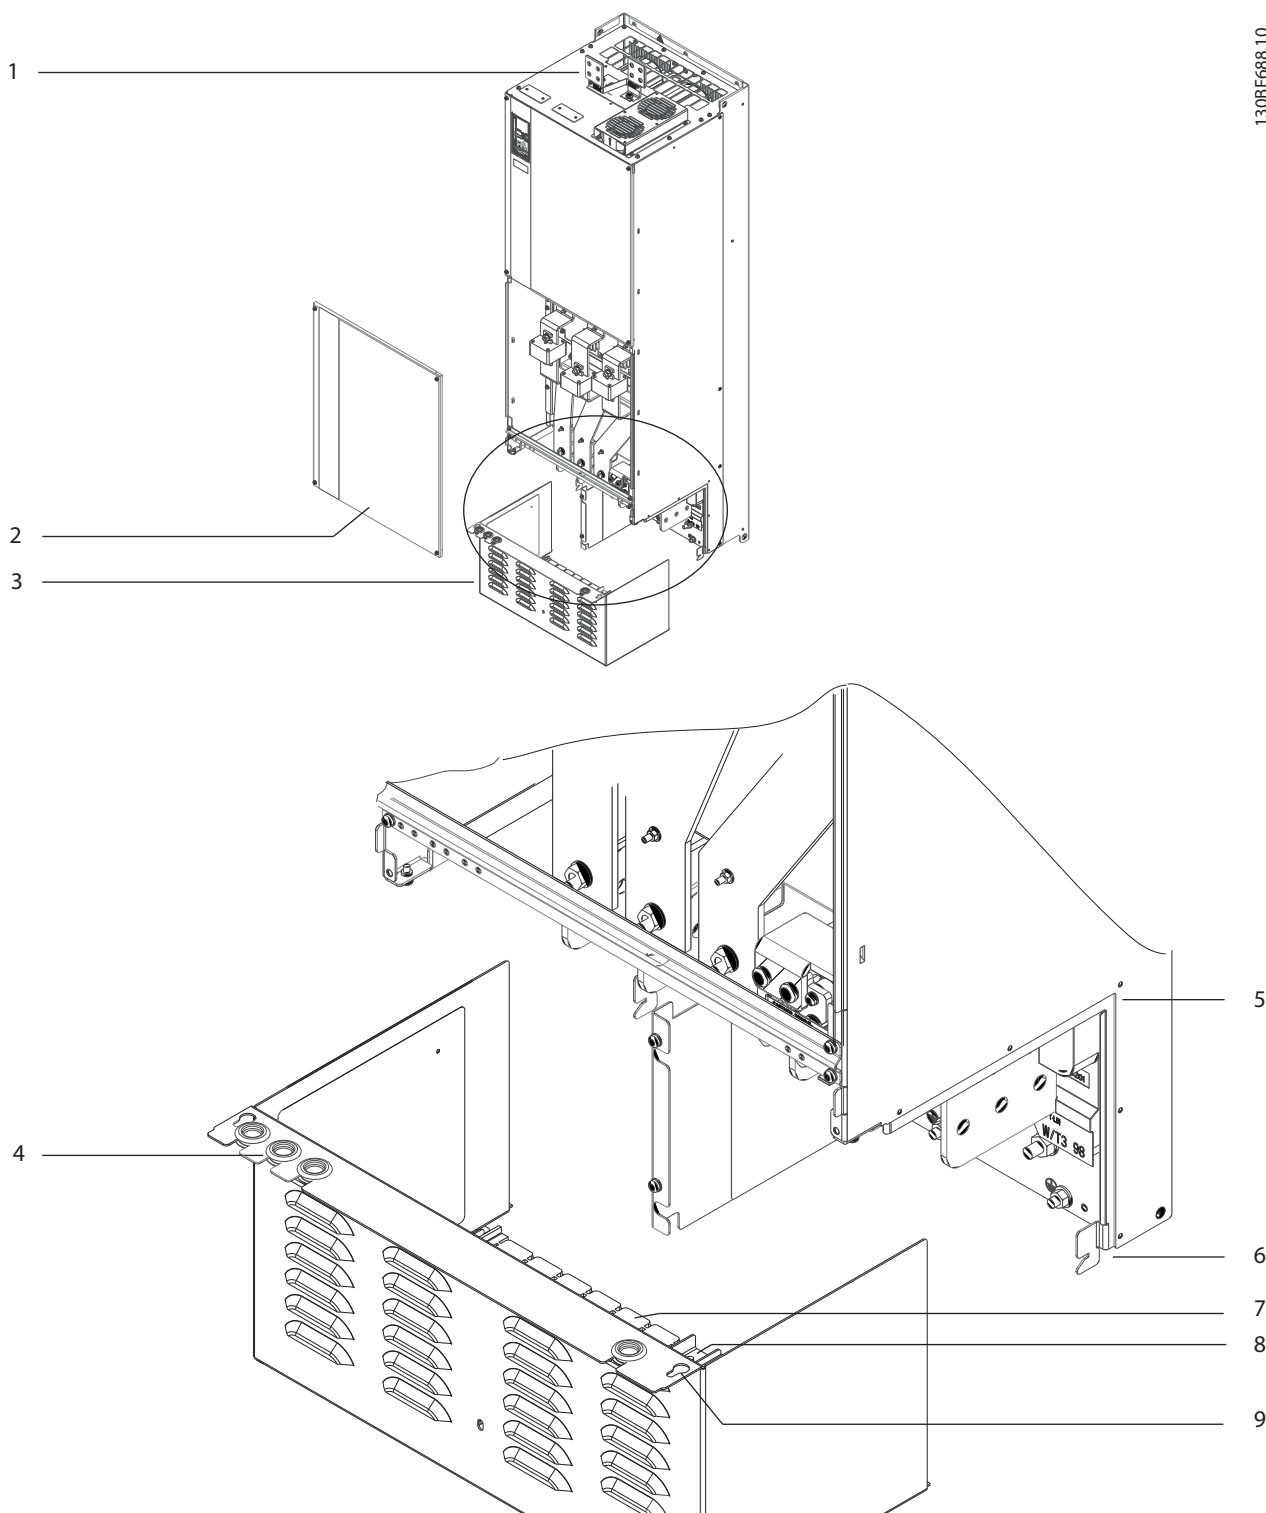


1	Клеми за регенериране/разпределяне на товара (опция)	6	Слот-скоба на преобразувателя
2	Долен панел	7	Пластмасов уплътнителен панел (инсталиран)
3	Клемен капак	8	Крепешна точка
4	Отвори за достъп с уплътнителен пръстен за управляващата верига	9	Ключалковиден отвор
5	Направляващ ръб	-	-

Илюстрация 4.8 Сглобяване на уплътнителния панел и клемния капак

### 4.8.3 Инсталиране на клеми за регенериране/разпределяне на товара

Клемите за регенериране/разпределяне на товара, разположени на тавана на преобразувателя, не са инсталирани фабрично, за да се предотвратят повреди по време на транспортирането. Вижте *Илюстрация 4.9* за долните стъпки.

- Инсталирайте етикета в предната част на клемите, както е показано на *Илюстрация 4.9*. Фиксирайте с 2 M4 болта и затегнете до 1,2 Nm (10 in-lb).

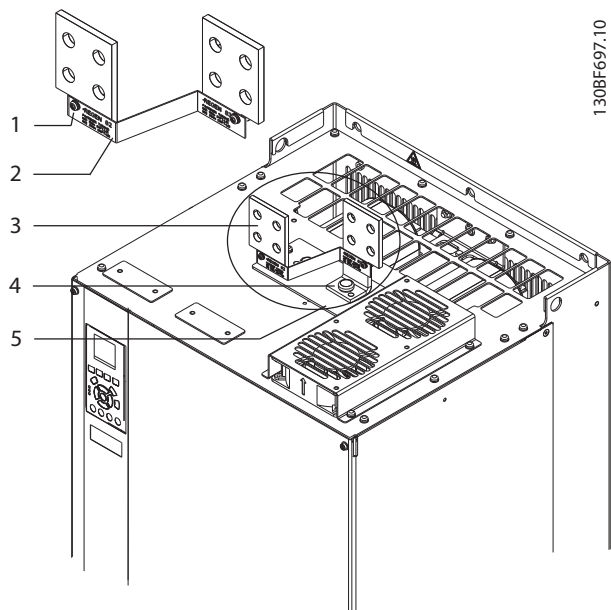

1	Фиксатор на етикета, M4
2	Етикет
3	Клема за възстановяване/разпределяне на товара
4	Фиксатор на клема, M10
5	Клемна пластина с 2 отвора

**Илюстрация 4.9** Клеми за възстановяване/разпределяне на товара

- Извадете клемната пластина, 2-те клеми, етикета и фиксаторите от плика с принадлежности, доставен с преобразувателя.
- Свалете капака от отвора за възстановяване/разпределяне на товара на тавана на преобразувателя. Заделете 2-та фиксатора M5 за последваща употреба.
- Отделете пластмасовия обезпечител и инсталирайте клемната пластина върху отвора за възстановяване/разпределяне на товара. Фиксирайте с 2 M5 фиксатора и затегнете до 2,3 Nm (20 in-lb).
- Инсталирайте двете клеми към клемната пластина с по 1 M10 фиксатор на клема. Затегнете до 19 Nm (169 in-lb).

## 5 Инсталиране на електрическата част

### 5.1 Инструкции за безопасност

Вижте *глава 2 Безопасност* относно общите инструкции за безопасност.

#### **▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

##### ИНДУЦИРАНО НАПРЕЖЕНИЕ

Индуктираното напрежение от положени заедно изходни кабели за мотора от различни преобразуватели може да зареди кондензаторите на оборудването дори когато то е изключено и заключено. Неспазването на указанията за полагане на изходните кабели за мотора поотделно или за използване на екранирани кабели може да доведе до смърт или сериозно нараняване.

- Полагайте изходните кабели за мотора отделно или
- Използвайте екранирани кабели.
- Заклучвайте всички преобразуватели едновременно.

#### **▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

##### ОПАСНОСТ ОТ УДАР

Преобразувателят може да предизвика постоянен ток в заземителния проводник, което може да доведе до смърт или сериозно нараняване.

- Когато за защита от токов удар се използва устройство за остатъчен ток (RCD), за захранване може да се използва само RCD от тип В.

Неспазването на препоръката означава, че RCD не може да осигури желаната защита.

##### Защита срещу свръхток

- За приложения с няколко мотора се изисква допълнително защитно оборудване, като защита от късо съединение или защита от топлинно натоварване на мотора между преобразувателя и мотора.
- Входните предпазители трябва да осигурят защита от късо съединение и защита срещу свръхток. Ако предпазителите не се предоставят фабрично, трябва да бъдат осигурени от отговорното за монтажа лице. Вижте максималните номинални мощности на предпазителите в *глава 9.7 Предпазители*.

##### Типове проводници и номинални параметри

- Всички проводници трябва да отговарят на изискванията на местните и националните нормативни уредби за напречно сечение и температура на околната среда.
- Препоръки за свързване на проводници: Медни проводници за номинална температура от минимум 75°C (167°F).

Вижте *глава 9.5.1 Спецификации на кабела* за препоръчаните размери и видове проводници.

#### **▲ВНИМАНИЕ**

##### ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ!

Защитата срещу претоварване на мотора не е включена в настройките по подразбиране. За да добавите тази функция, задайте параметър 1-90 Термична защита на ел.мотора на [ETR изключване] или [ETR предупрежд.]. За северноамериканския пазар ETR функцията осигурява защита срещу претоварване на мотора от клас 20 в съответствие с NEC. Ако параметър 1-90 Термична защита на ел.мотора не бъде зададен на [ETR изключване] или [ETR предупрежд.] няма да се осигури защита срещу претоварване на мотора и е възможно да се причинят имуществени щети при прегряване на мотора.

### 5.2 Инсталиране в съответствие с EMC

За да се постигне EMC-съответствие на инсталацията, следвайте инструкциите в:

- *глава 5.3 Схема на проводниците.*
- *глава 5.4 Свързване на мотора.*
- *глава 5.6 Свързване към земя.*
- *глава 5.8 Управляваща верига.*

#### **ЗАБЕЛЕЖКА**

##### УСУКАНИ КРАИЩА НА ЕКРАНИРОВКАТА (СВИНСКИ ОПАШКИ)

Усуканите краища на екранировката увеличават импеданса на екранировката при високи честоти, което намалява ефекта на екранирането и увеличава тока на утечка. Избягнете усуканите краища на екранировката, като използвате вградените скоби за екранировка.

- За използване с релета, кабели за управление, интерфейс на сигнала или спирачка свържете екрана към корпуса и в двата края. Ако заземителната шина е с висок импеданс, има силен шум или пренася ток, прекъснете



връзката на екрана в единия край, за да избегнете верига през заземяването.

- Прокарайте токовете обратно в устройството с помощта на метална монтажна плоча. Осигурете добър електрически контакт от монтажната плоча през монтажните винтове към шасито на преобразувателя.
- Използвайте екранирани кабели за изходни кабели на мотора. Като алтернатива се допуска използване на неекранирани кабели, положени в метален канал.

### **ЗАБЕЛЕЖКА**

#### **ЕКРАНИРАНИ КАБЕЛИ**

Ако не се използват екранирани кабели или метални канали, устройството и инсталацията не отговарят на нормативните ограничения за нива на радиочестотни (RF) излъчвания.

- Уверете се, че кабелите на мотора и за спирачката са възможно най-къси, за да намалите нивото на смущения от цялата система.
- Избягвайте полагането на кабели с чувствителни нива на сигнала редом с кабелите за спирачката и мотора.
- За линиите за управление/команди и комуникация следвайте конкретните стандарти за комуникационни протоколи. Например: USB се използва задължително с екранирани кабели, докато RS-485/ethernet може да се използва както с екранирани UTP или неекранирани UTP кабели.
- Уверете се, че всички връзки на клемите на управлението са PELV.

### **ЗАБЕЛЕЖКА**

#### **ЕМС СМУЩЕНИЯ**

Използвайте екранирани кабели за мотора и управляващата верига, както и отделни кабели за входната захранваща мрежа, окабеляването на мотора и управляващата верига. Неизолирането на захранването, мотора и кабелите за управление може да доведе до нежелано поведение или намалена производителност. Изисква се минимална междина от 200 mm (7,9 in) между кабелите за управление, за мотора и на входната захранваща мрежа.

### **ЗАБЕЛЕЖКА**

#### **ИНСТАЛИРАНЕ НА ГОЛЯМА НАДМОРСКА ВИСОЧИНА**

Съществува риск от свръхнапрежение. Възможно е изолацията между компонентите и критичните части да се окаже недостатъчна и е възможно да няма съответствие с изискванията за PELV. Намалете риска от свръхнапрежение, като използвате допълнителни защитни устройства или галванична изолация. За инсталации на надморска височина над 2000 m (6500 ft) се свържете с Danfoss във връзка с съответствието с PELV.


### **ЗАБЕЛЕЖКА**

#### **СЪОТВЕТСТВИЕ С PELV**

Предотвратете токови удари, като използвате PELV (protective extra low voltage; предпазно извънредно ниско напрежение) захранване и съблюдавайте местните и национални нормативни уредби за PELV.

5


130BF228.10

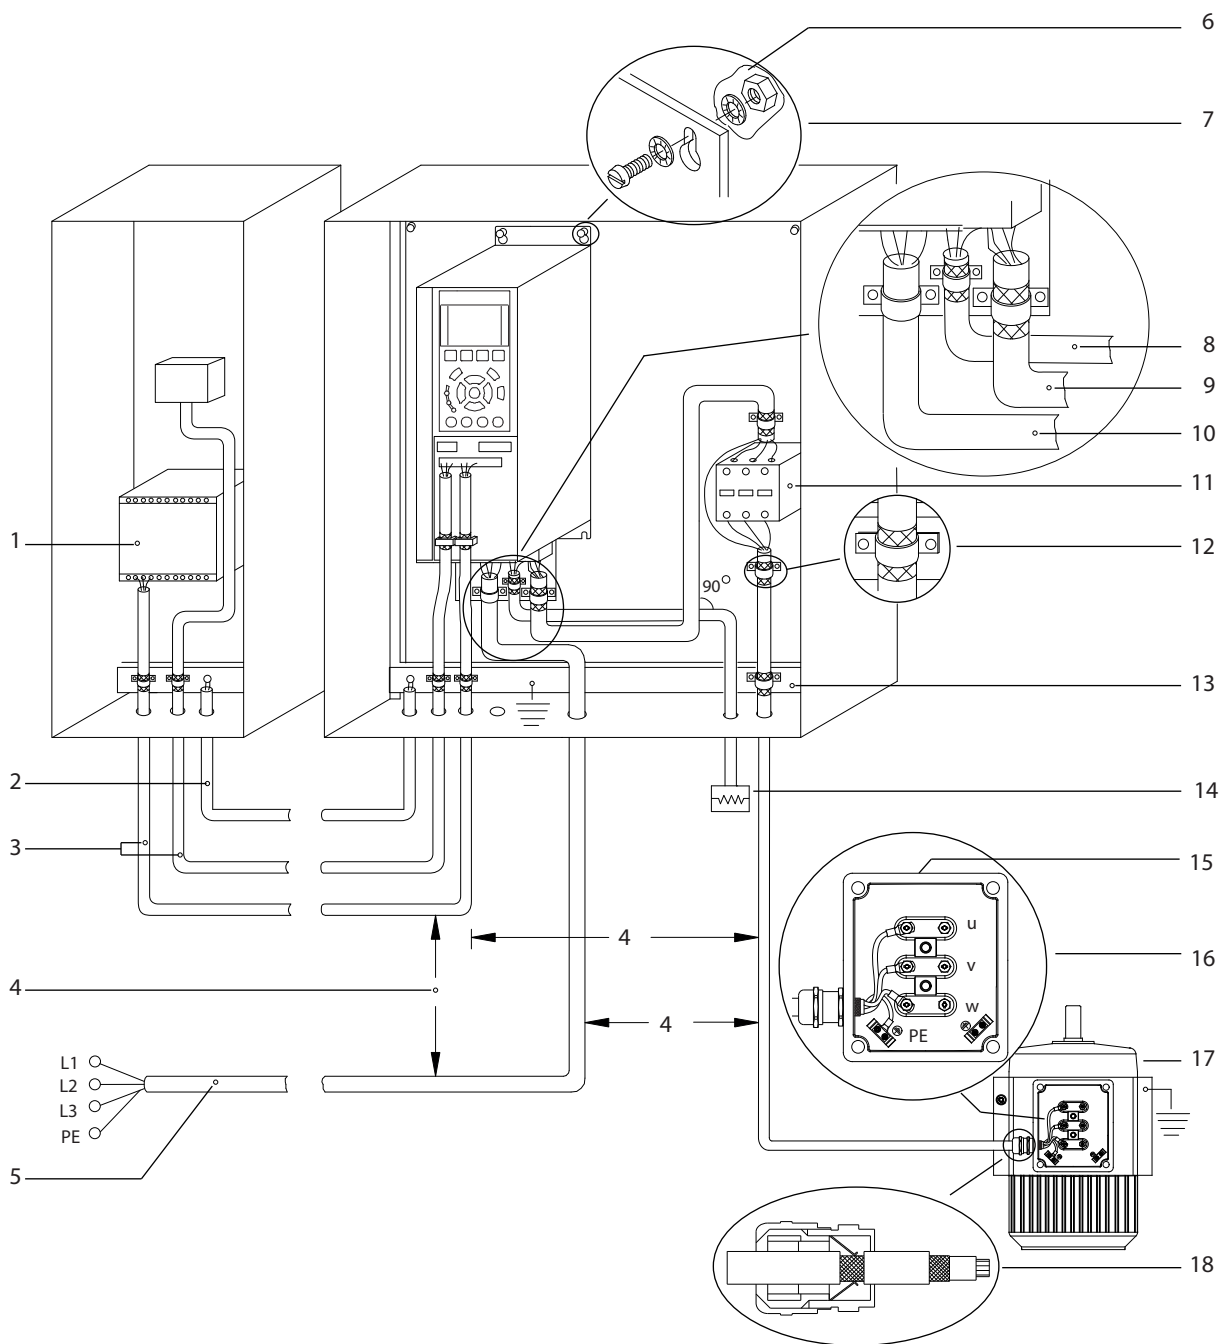

1	PLC	10	Мрежов кабел (неекраниран)
2	Минимум 16 mm <sup>2</sup> изравнителен кабел	11	Външен контактор и т.н.
3	Кабели за управление	12	Оголена изолация на кабела
4	Минимум разстояние от 200 mm между кабелите за управление, за мотора и на захранващата мрежа.	13	Обща заземителна събирателна шина. Съблюдавайте местните и национални изисквания за заземяване на шкафове.
5	Мрежово захранване	14	Спирачен резистор
6	Гола (небоядисана) повърхност	15	Метална кутия
7	Звездообразни шайби	16	Връзка към мотора
8	Кабел за спирачката (екраниран)	17	Мотор
9	Кабел за мотора (екраниран)	18	Уплътнение на EMC кабел

Илюстрация 5.1 Пример за правилно EMC инсталиране

## 5.3 Схема на проводниците

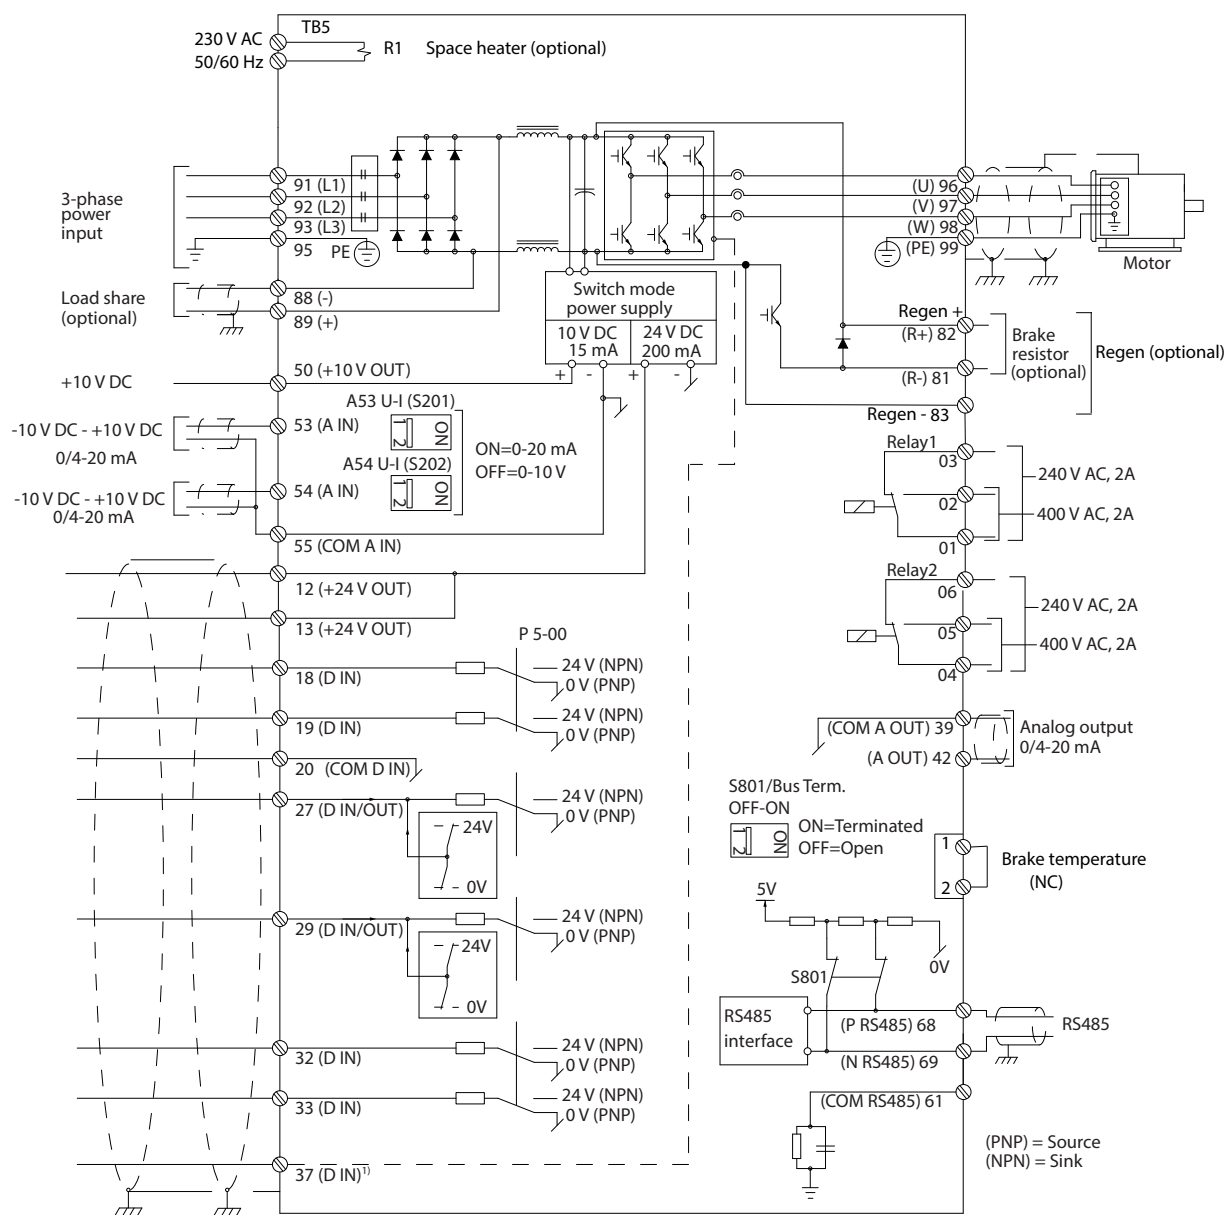

130BFI11:11

5

Илюстрация 5.2 Схема на основно окабеляване

A = аналогов, D = цифров

1) Клема 37 (опция) се използва за Safe Torque Off. За инструкции за инсталиране на Safe Torque Off вижте ръководството за работа с функцията Safe Torque Off.

## 5.4 Свързване на мотора

### **▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**



#### **ИНДУЦИРАНО НАПРЕЖЕНИЕ**

Индуцирано напрежение от положени заедно изходни кабели за мотора може да зареди кондензаторите на оборудването дори когато то е изключено и заключено. Неспазването на указанията за полагане на изходните кабели за мотора поотделно или за използване на екранирани кабели може да доведе до смърт или сериозно нараняване.

- Съобразявайте се с местната и национална нормативна уредба за размерите на кабелите. За максималните размери на проводниците вижте *глава 9.1 Електротехнически данни*.
- Спазвайте изискванията за окабеляване на производителя на мотора.
- В основата на устройства IP21/IP54 (тип 1/тип 12) има отслабени места за пробиване на отвори за проводници или панели за достъп.
- Не свързвайте стартово устройство или устройство за превключване на полюси (напр. мотор Dahlander или асинхронен мотор с контактен пръстен) между преобразувателя и мотора.

#### **Процедура**

1. Оголете част от външната изолация на кабела.
2. Установете механично закрепване и електрически контакт между екранировката на кабела и земята, като позиционирате оголения проводник под кабелната скоба.
3. Свържете заземителния проводник към най-близката заземителна клема в съответствие с инструкциите за заземяване, посочени в *глава 5.6 Свързване към земя*.
4. Свържете 3-фазните кабели на мотора към клеми 96 (U), 97 (V) и 98 (W), вижте *Илюстрация 5.3*.
5. Затегнете клемите в съответствие с информацията, предоставена в *глава 9.10.1 Номинален въртящ момент на крепежните елементи*.

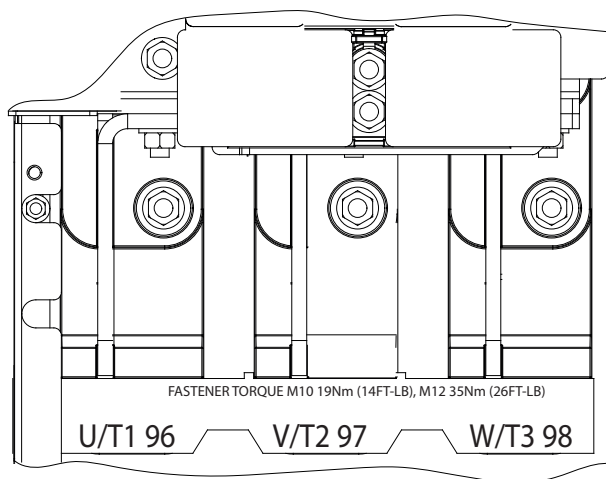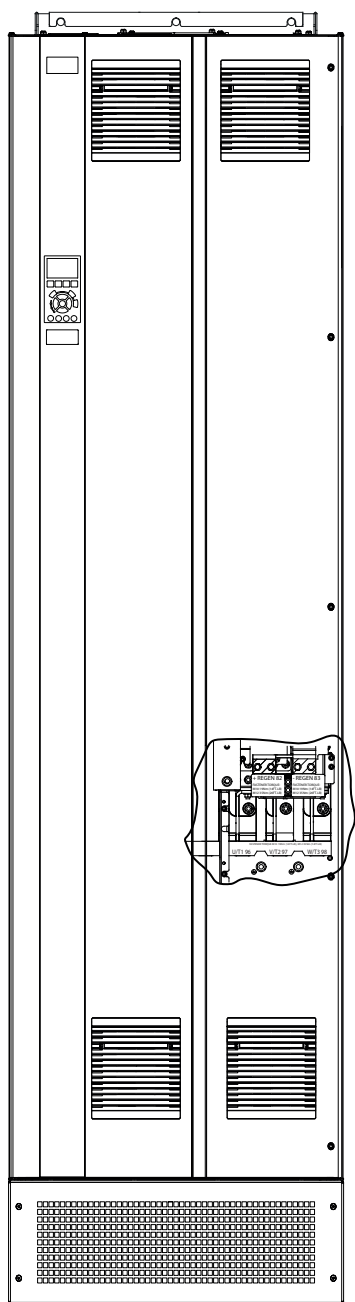

5



Илюстрация 5.3 Клеми на АС мотора (на илюстрацията е показан модел Е1h). За подробен изглед на клемите вижте глава 5.7 Размери на клемите.

## 5.5 Свързване на захранващото напрежение

- Оразмерете проводниците в съответствие с входния ток на преобразувателя. За максималните размери на проводниците вижте *глава 9.1 Електротехнически данни*.
- Съобразявайте се с местната и национална нормативна уредба за размерите на кабелите.

### Процедура

1. Оголете част от външната изолация на кабела.
2. Установете механично закрепване и електрически контакт между екранировката на кабела и земята, като позиционирате оголения проводник под кабелната скоба.
3. Свържете заземителния проводник към най-близката заземителна клема в съответствие с инструкциите за заземяване, посочени в *глава 5.6 Свързване към земя*.
4. Свържете 3-фазните АС проводници за входящо захранване в клеми R, S и T (вижте *Илюстрация 5.4*).
5. Когато захранването идва от изолирана захранваща мрежа (IT мрежа или плаващо свързване в „триъгълник“) или TT/TN-S мрежа със заземена фаза (заземено свързване в „триъгълник“), се уверете, че *параметър 14-50 RFI филтър* е с настройка [0] *Изключено*, за да се избегне повреда на кондензаторната батерия и да се намалят капацитивните токове към земята.
6. Затегнете клемите в съответствие с информацията, предоставена в *глава 9.10.1 Номинален въртящ момент на крепежните елементи*.

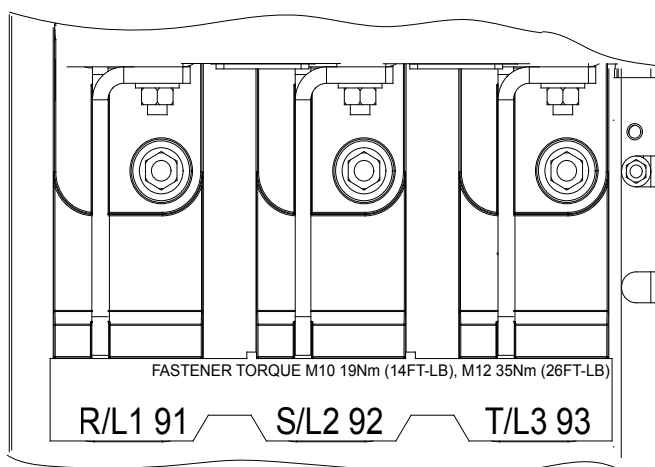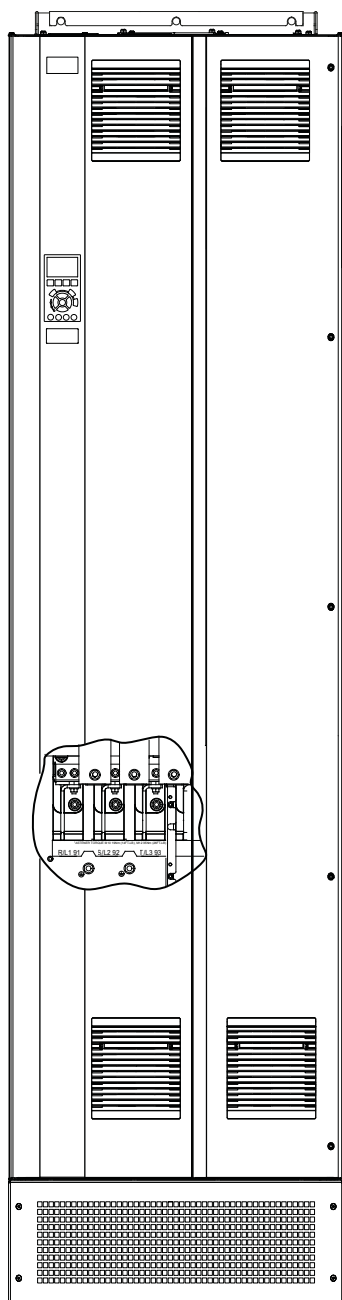

5

Илюстрация 5.4 Клеми на захранващото напрежение (на илюстрацията е показан модел E1h). За подробен изглед на клемите вижте глава 5.7 Размери на клемите.

## 5.6 Свързване към земя

### **▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### **ОПАСНОСТ ОТ ТОК НА УТЕЧКА**

Токът на утечка превишава 3,5 mA. Неуспешното заземяване на задвижването може да доведе до сериозно нараняване или смърт.

- Осигурете правилното заземяване на оборудването от сертифициран електротехник.

#### **За електрическа безопасност**

- Заземете преобразувателя в съответствие с приложимите стандарти и директиви.
- Използвайте специалния проводник за заземяване за входното захранване, захранването на мотора и управляващата верига.
- Не заземявайте един преобразувател към друг в последователна верига.
- Старайте се проводниците на заземяването да бъдат възможно най-къси.
- Спазвайте изискванията за окабеляване на производителя на мотора.
- Минимално напречно сечение на кабела: 10 mm<sup>2</sup> (6 AWG) (или 2 оразмерени заземителни проводника, терминирани поотделно).
- Затегнете клемите в съответствие с информацията, предоставена в *глава 9.10.1 Номинален въртящ момент на крепежните елементи*.

#### **За инсталиране в съответствие с EMC**



- Създайте електрически контакт между екранировката на кабела и корпуса на преобразувателя с помощта на метални кабелни уплътнения или чрез скобите, предоставени с оборудването.
- Намалете пиковите преходни процеси, като използвате многожилни кабели.
- Не използвайте свински опашки.

### **ЗАБЕЛЕЖКА**

#### **ИЗРАВНЯВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА**

Съществува риск от пикови преходни процеси, когато земният потенциал между преобразувателя и системата за управление е различен. Инсталирайте изравнителни кабели между компонентите на системата. Препоръчително напречно сечение на кабела: 16 mm<sup>2</sup> (5 AWG).




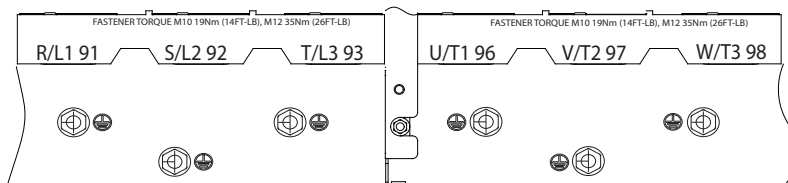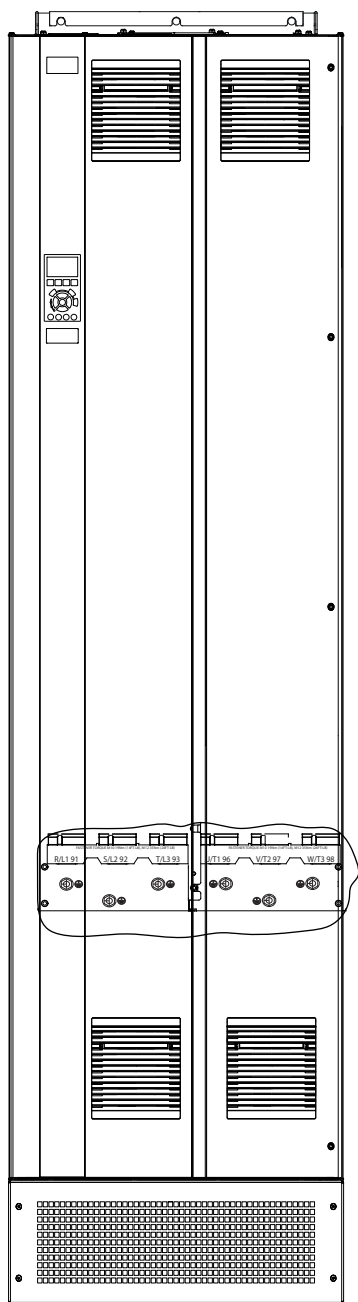

Илюстрация 5.5 Заземителни клеми (на илюстрацията е показан модел E1h) За подробен изглед на клемите вижте глава 5.7 Размери на клеми.


## 5.7 Размери на клеми

### 5.7.1 Размери на клеми на E1h

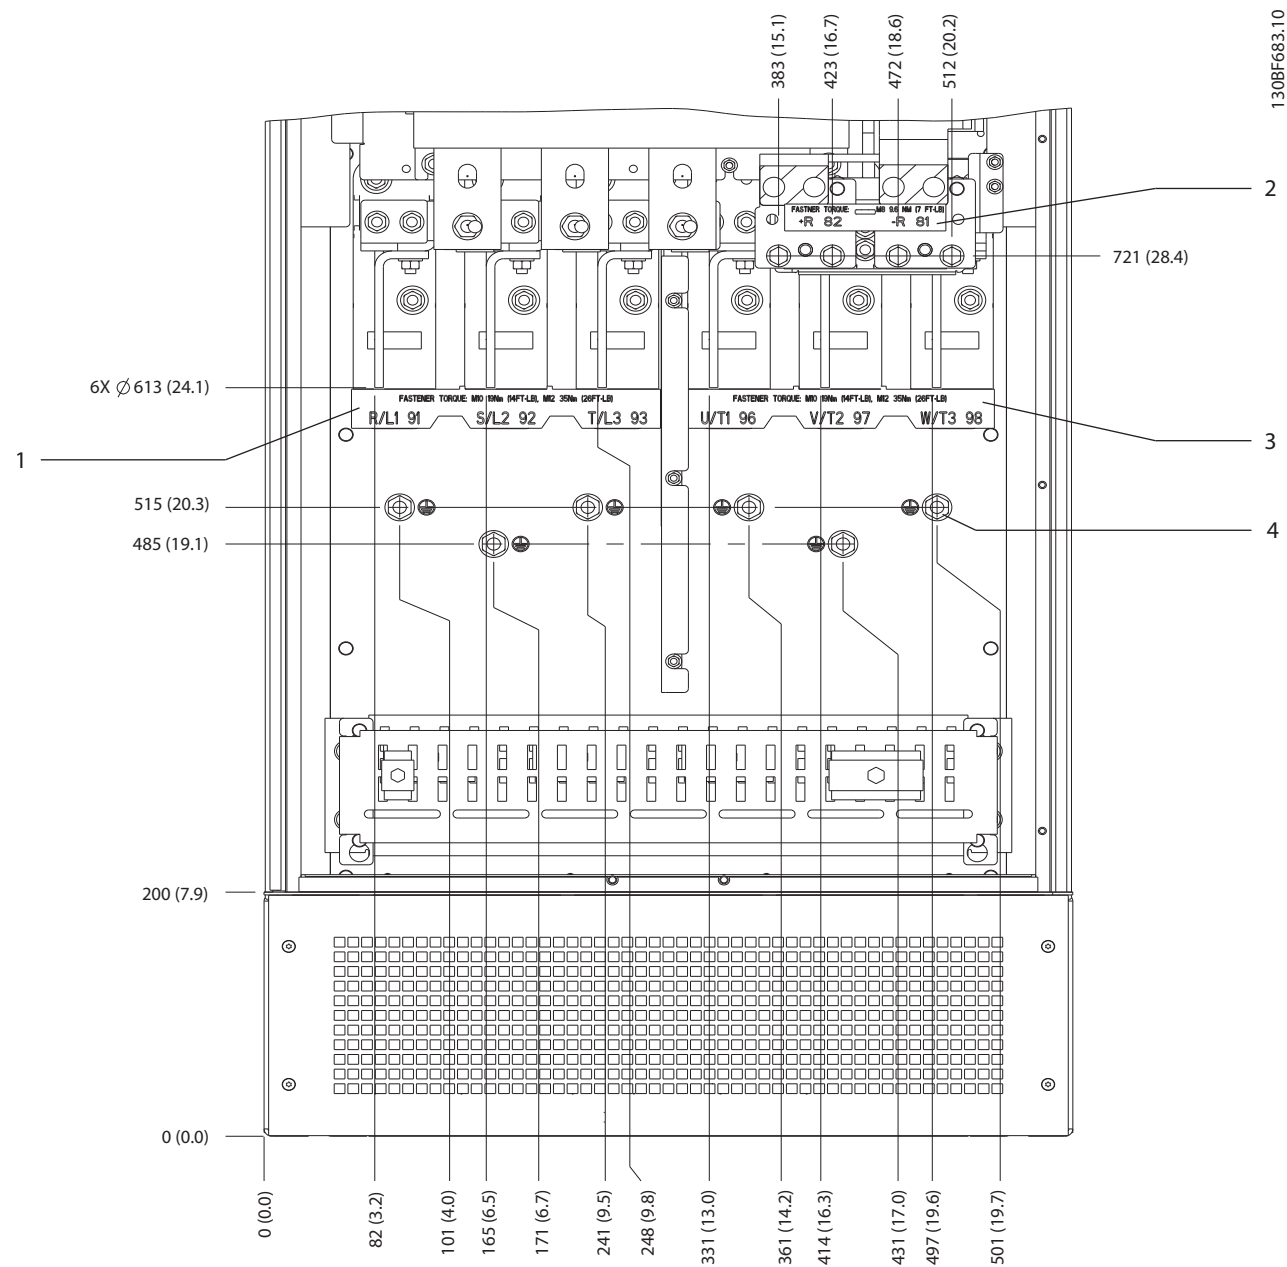

1	Клеми за захранващата мрежа	3	Клеми на мотора
2	Клеми за спирачка/регенериране	4	Заземителни клеми, M10 гайка

Илюстрация 5.6 Размери на клеми на E1h (изглед отпред)

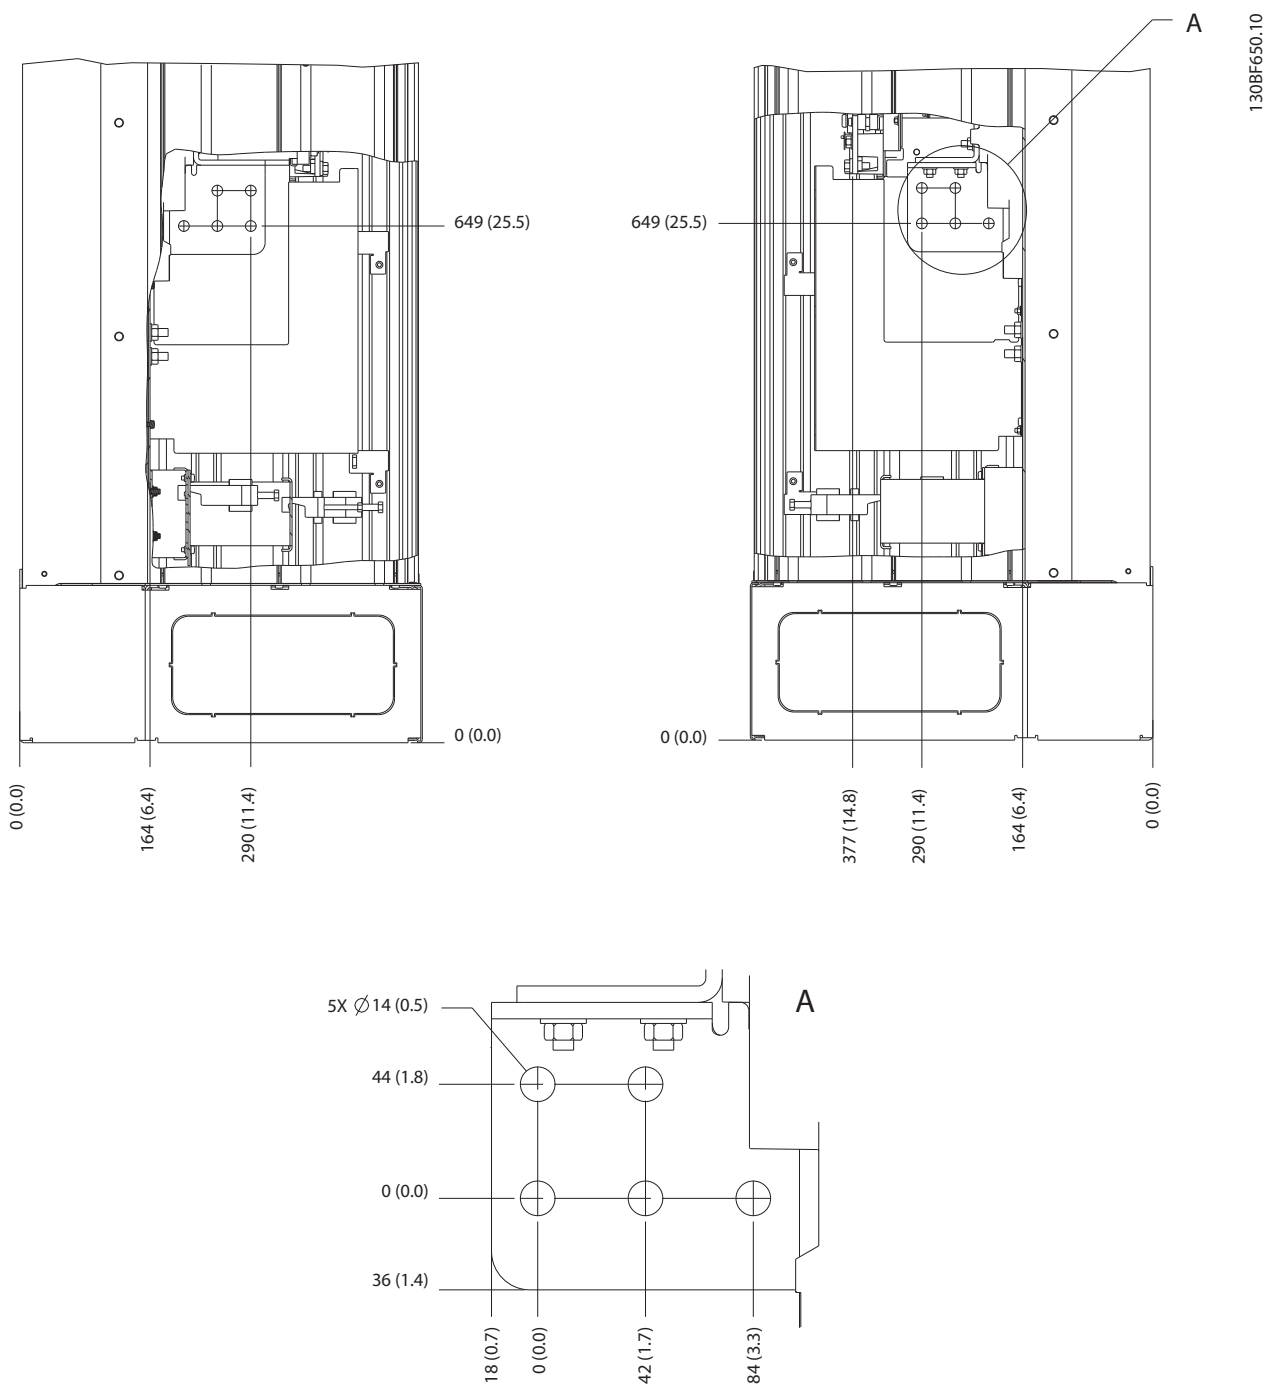


5

Илюстрация 5.7 Размери на клемни на E1h (изгледи от страни)


## 5.7.2 Захранваща мрежа, мотор и земя за E2h

5

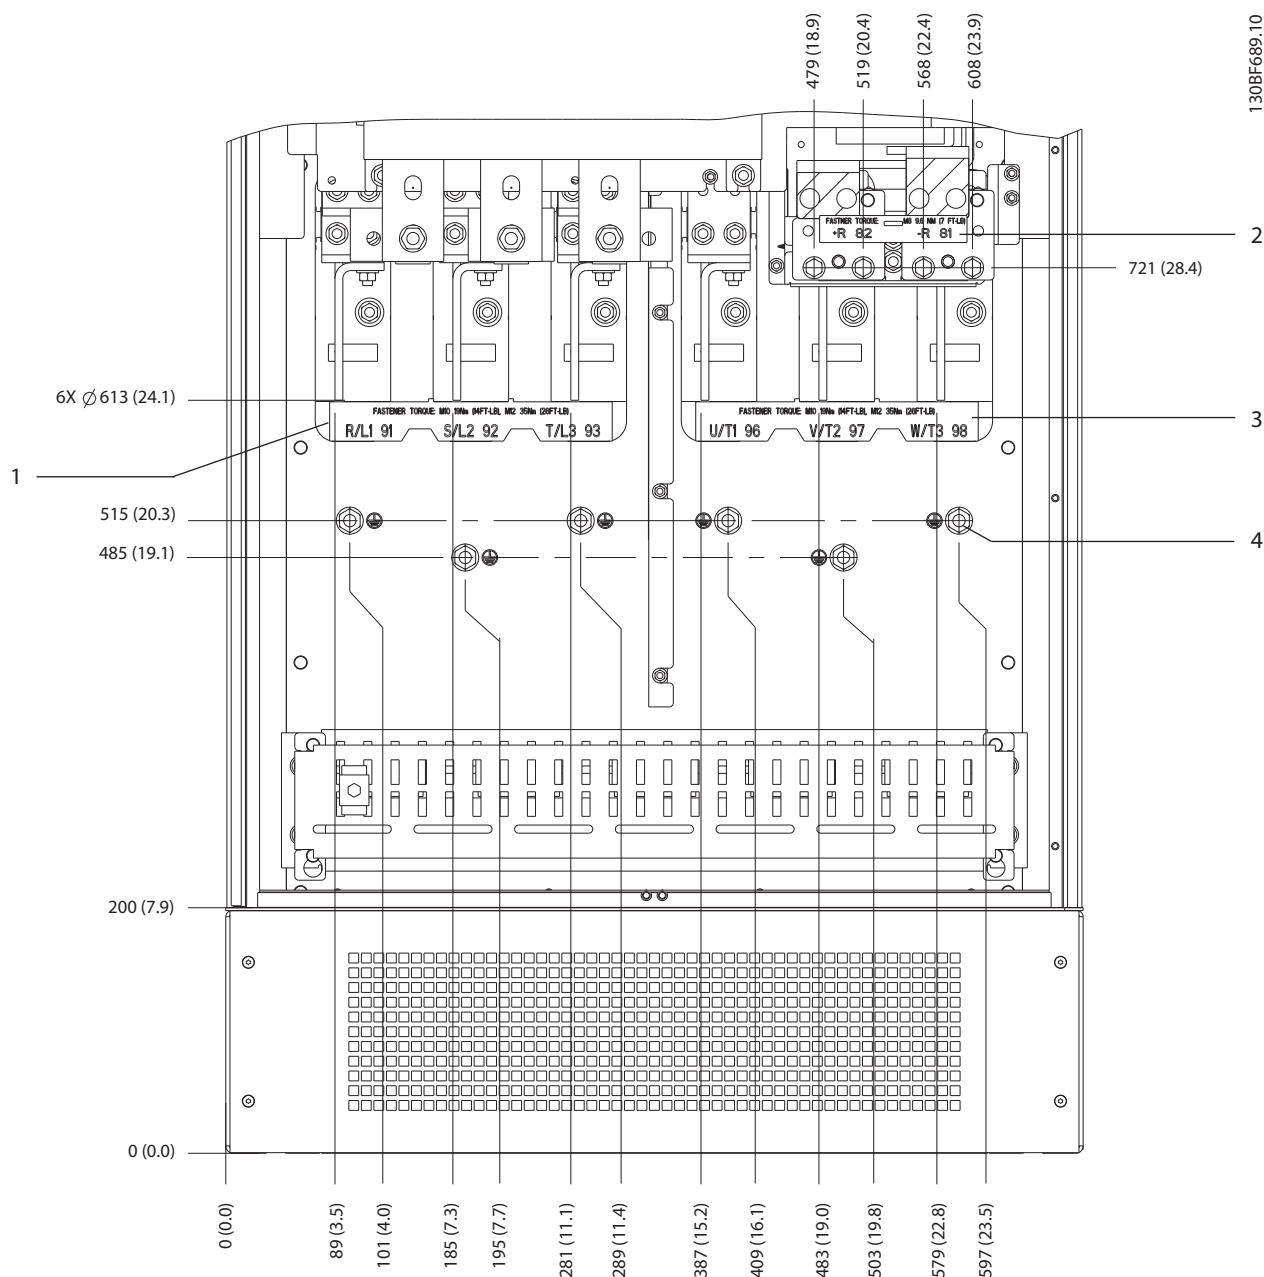

1	Клеми за захранващата мрежа	3	Клеми на мотора
2	Клеми за спиратка/регенериране	4	Заземителни клеми, M10 гайка

Илюстрация 5.8 Размери на клеми на E2h (изглед отпред)

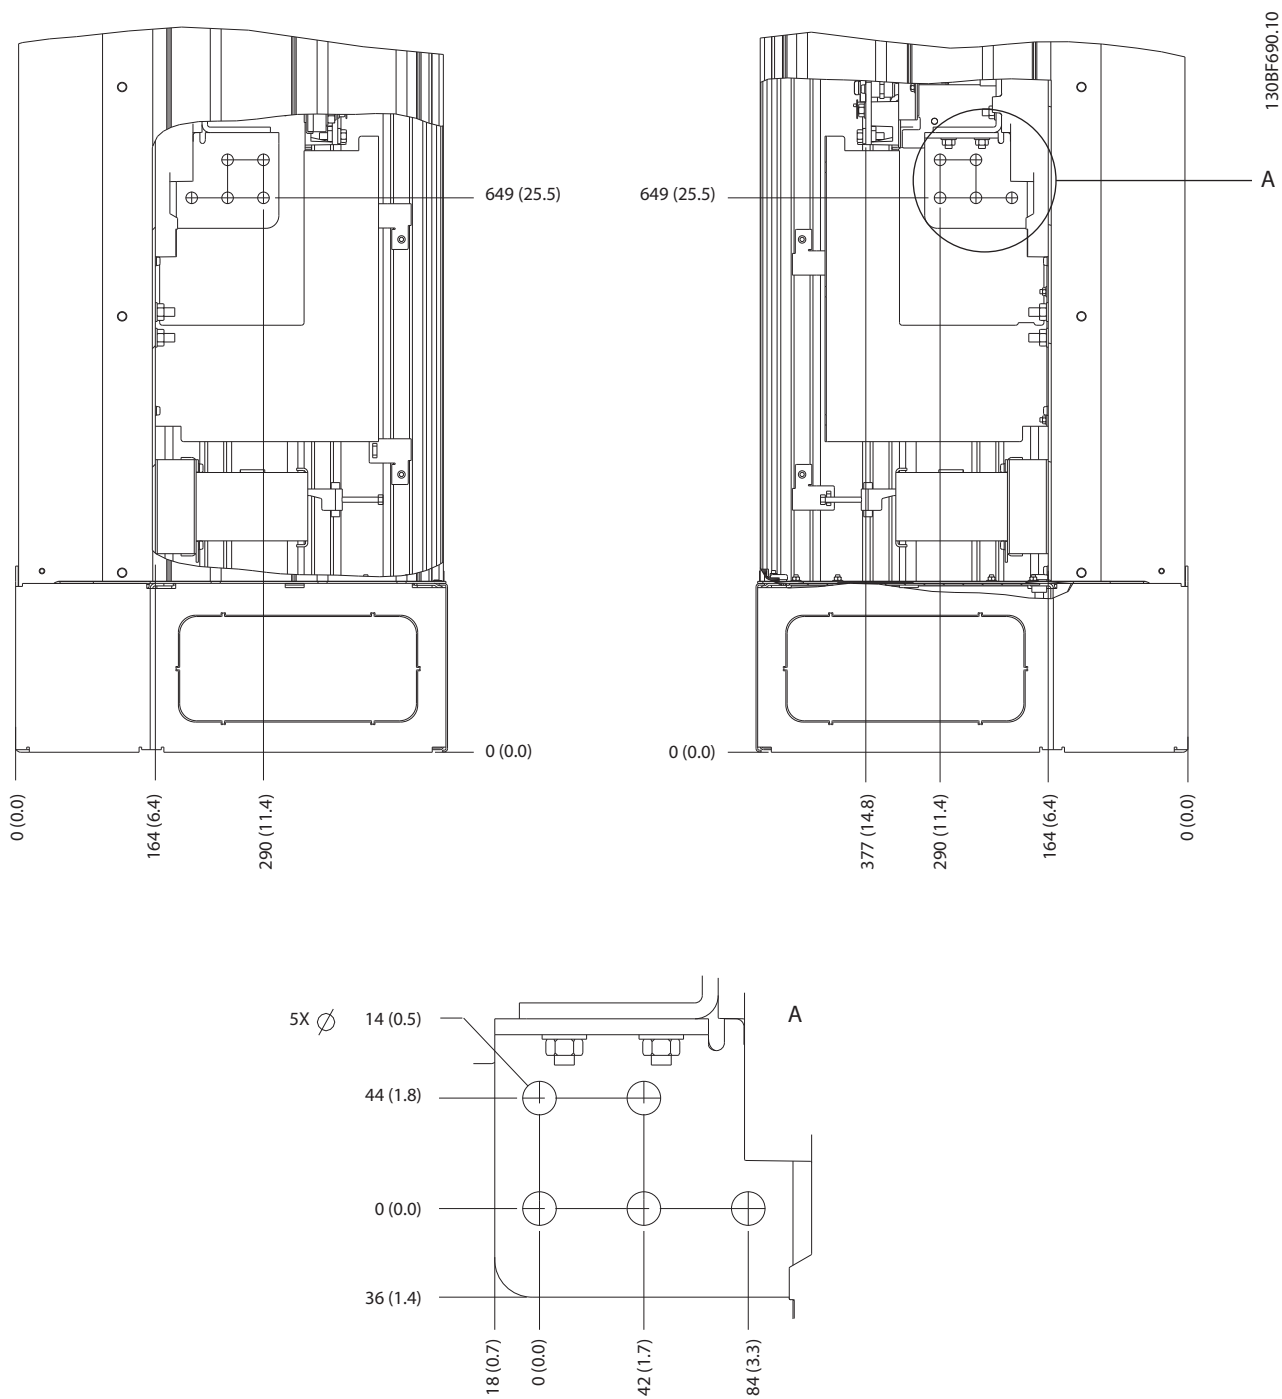


5

Илюстрация 5.9 Размери на клеми на E2h (изгледи отстрани)


## 5.7.3 Захранваща мрежа, мотор и земя за E3h

5

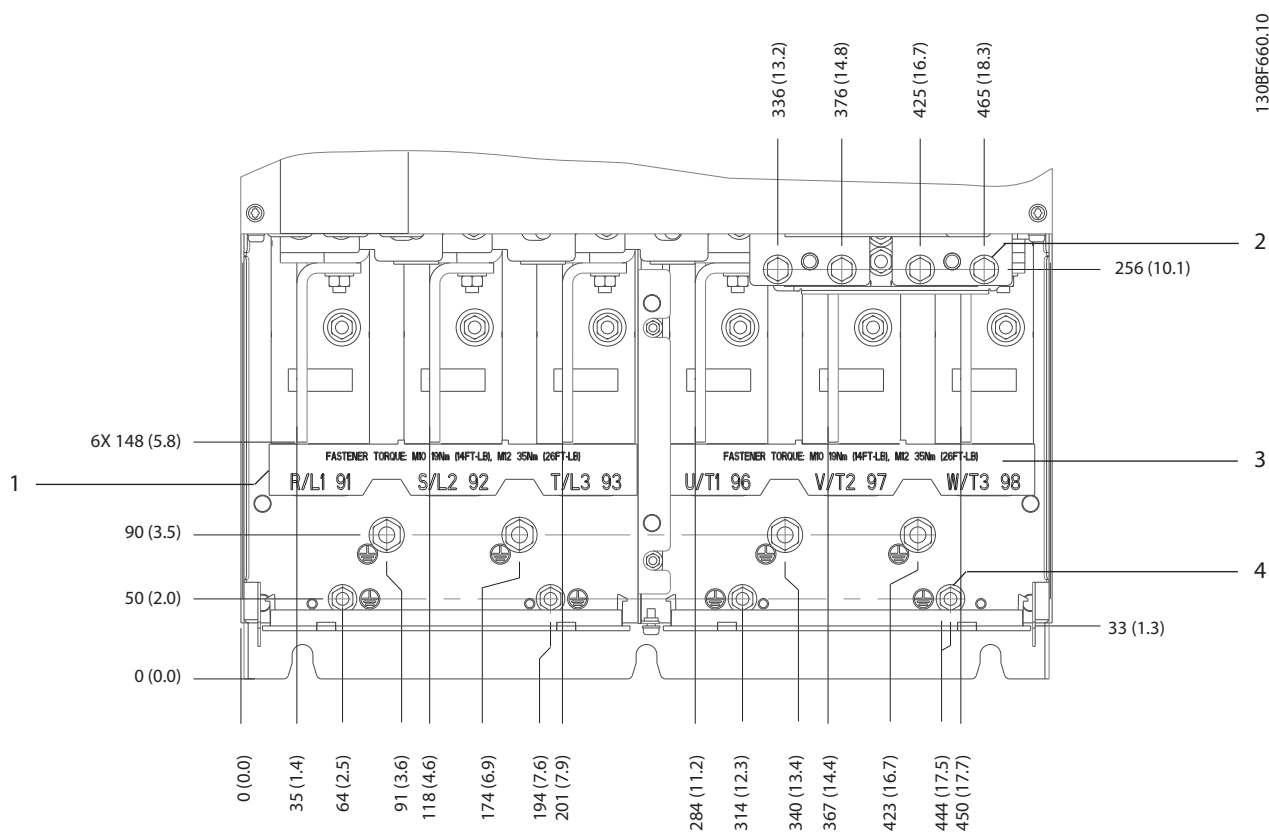

1	Клеми за захранващата мрежа	3	Клеми на мотора
2	Клеми за спирачка/регенериране	4	Заземителни клеми, гайки M8 и M10



Илюстрация 5.10 Размери на клеми на E3h (изглед отпред)

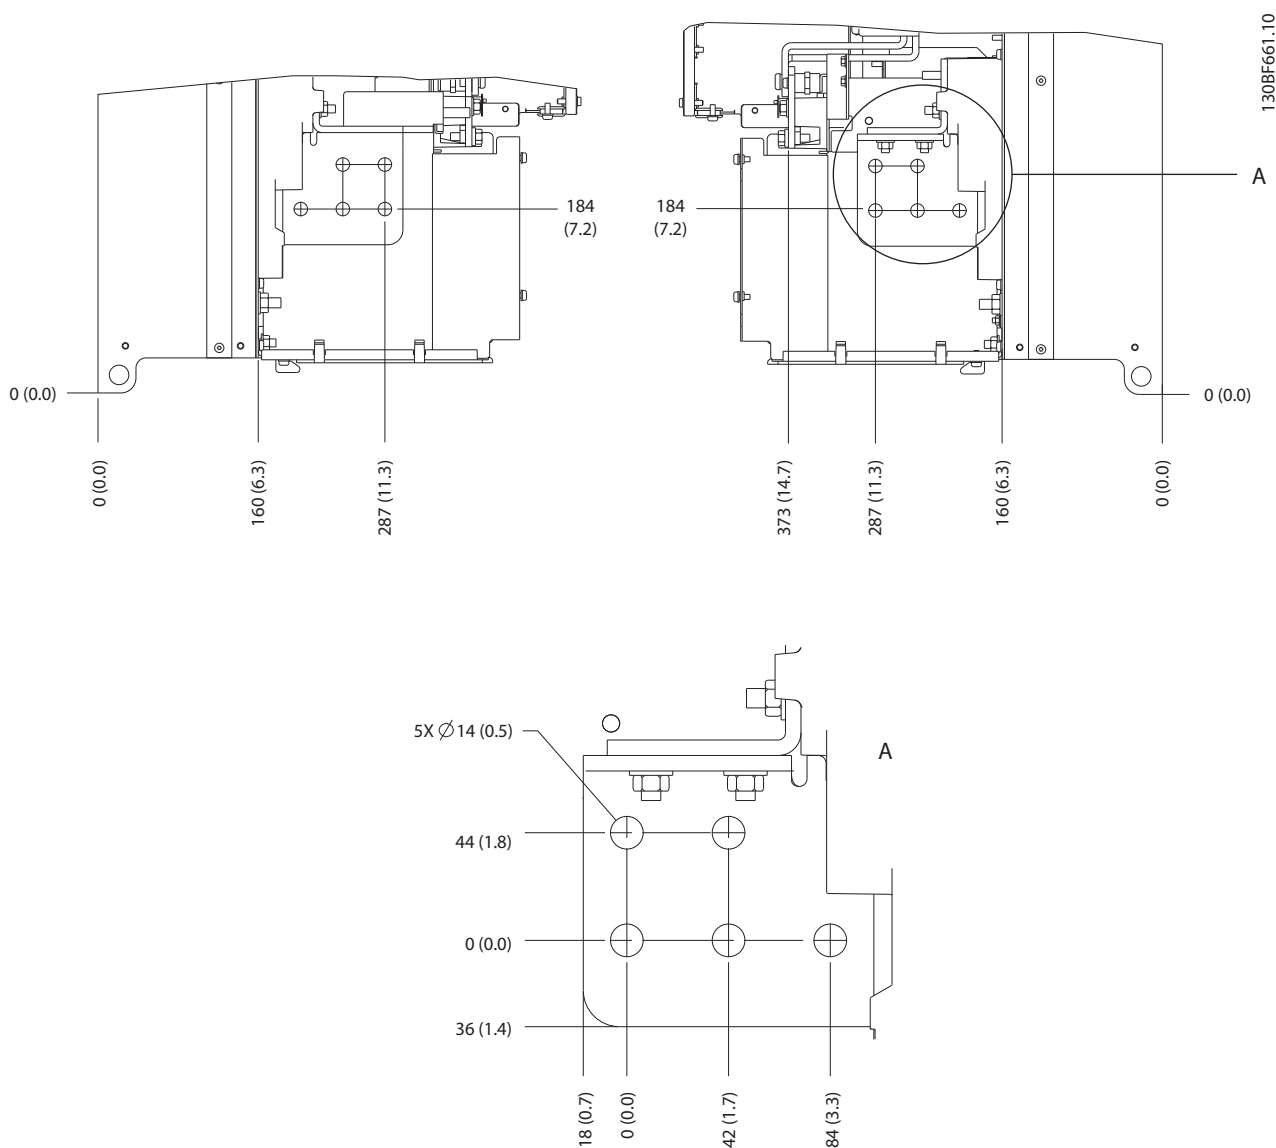

5

Илюстрация 5.11 Размери на клемите за захранваща мрежа, мотор и земя на E3h (изгледи отстрани)


5

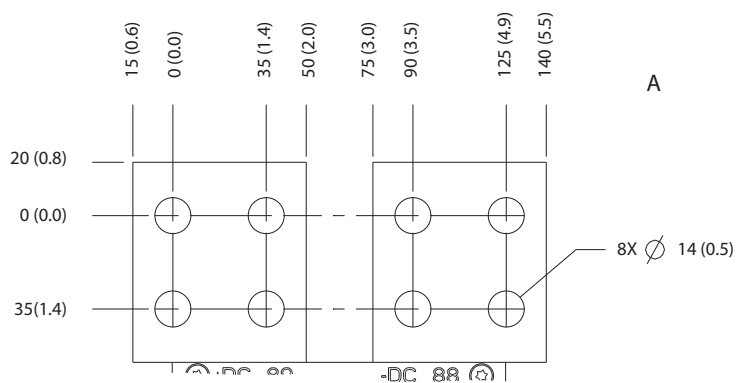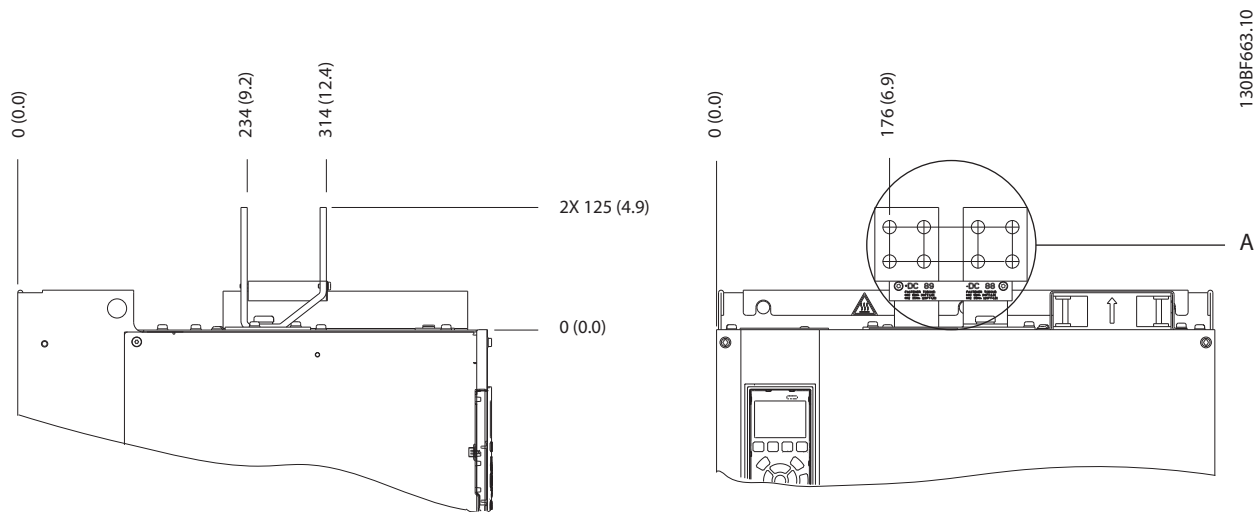

Илюстрация 5.12 Размери на клемма за възстановяване/разпределяне на товара на E3h




## 5.7.4 Захранваща мрежа, мотор и земя за E4h

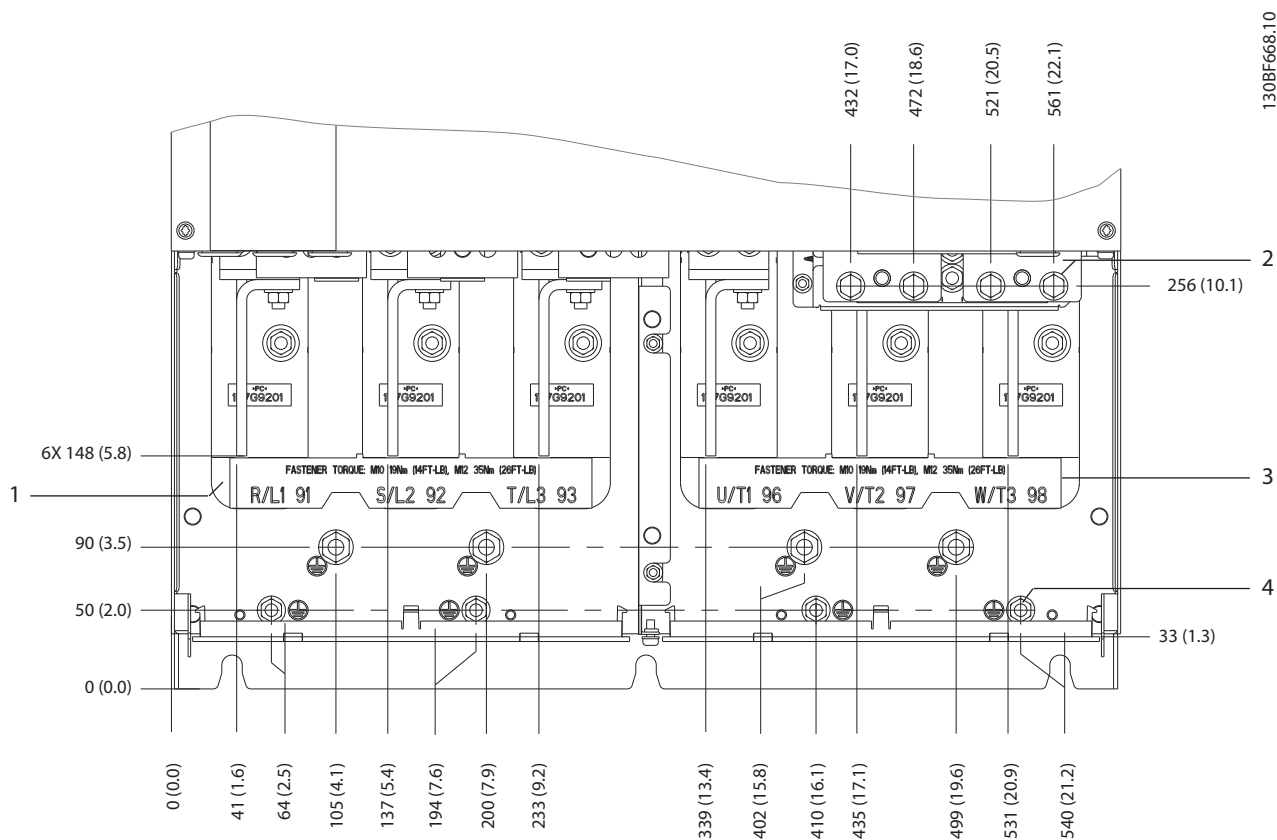

**5**

Илюстрация 5.13 Размери на клеми на E4h (изглед отпред)


5

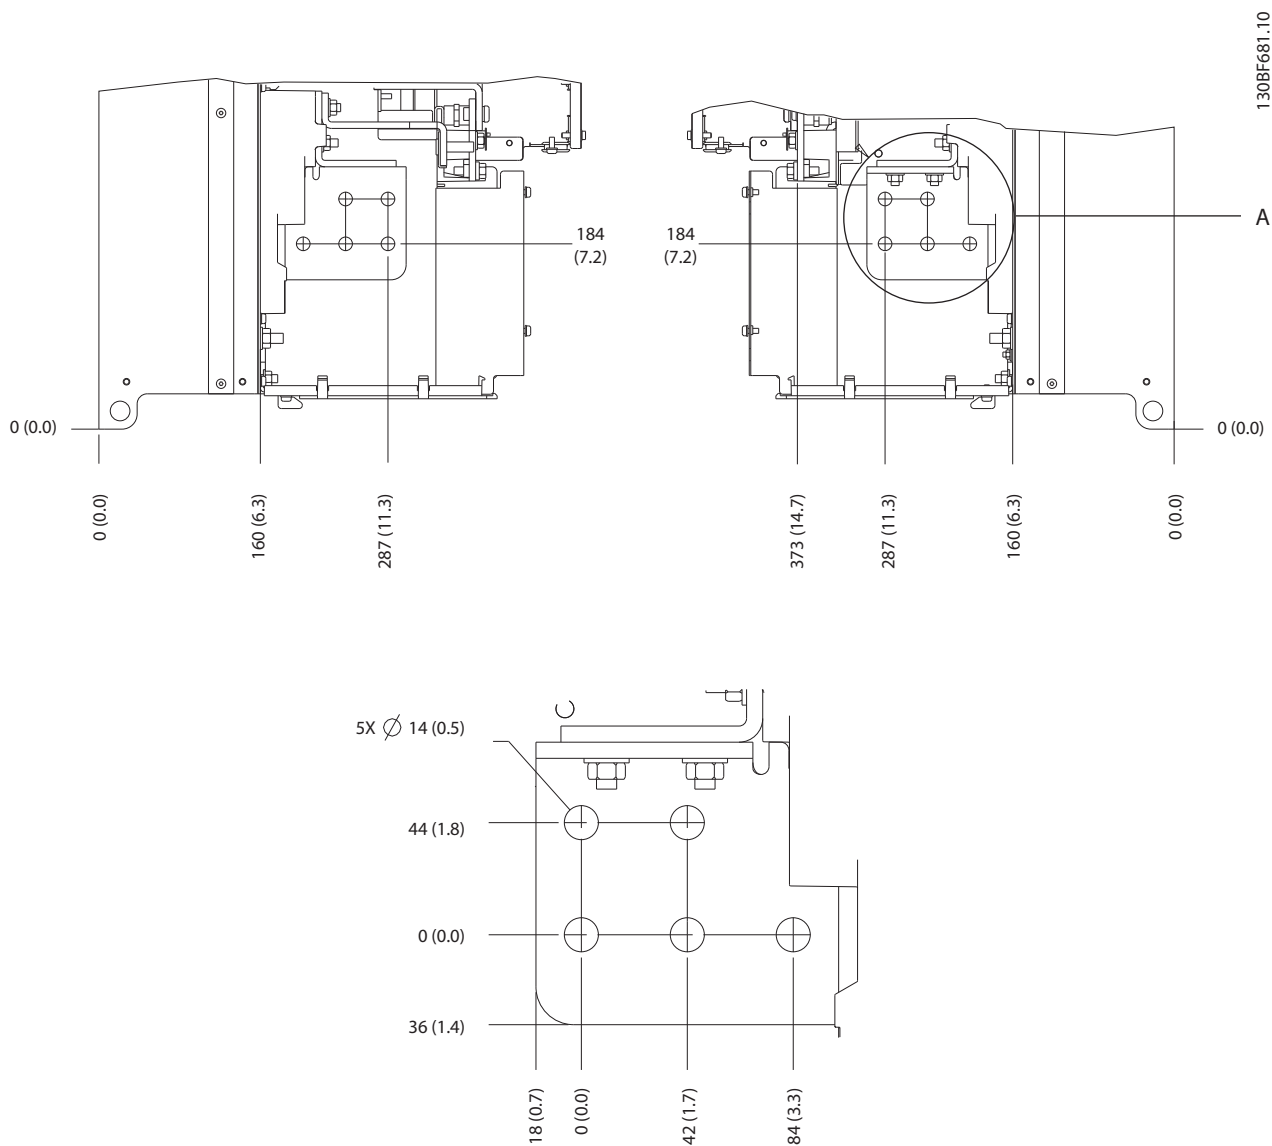

Илюстрация 5.14 Размери на клемите за захранваща мрежа, мотор и земя на E4h (изгледи отстрани)

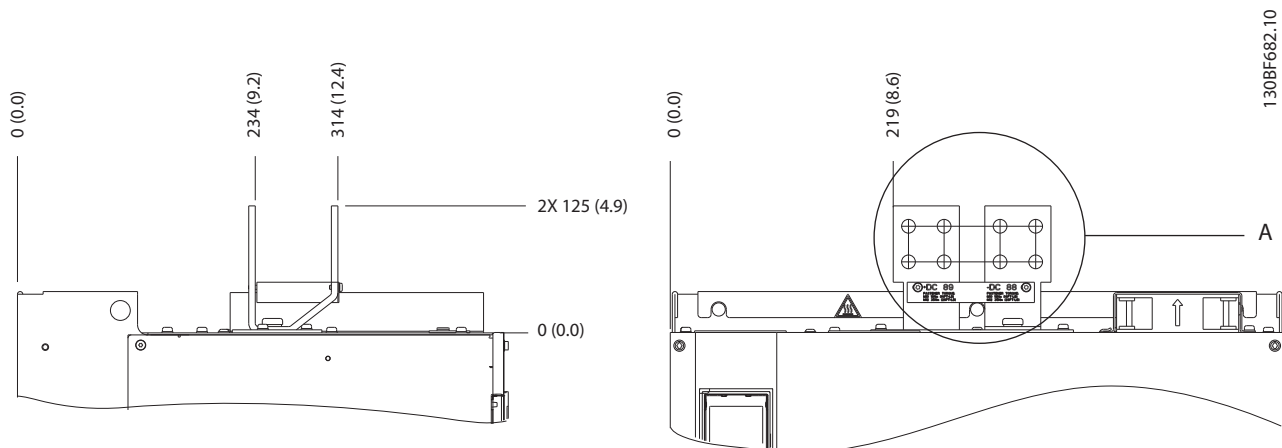

5

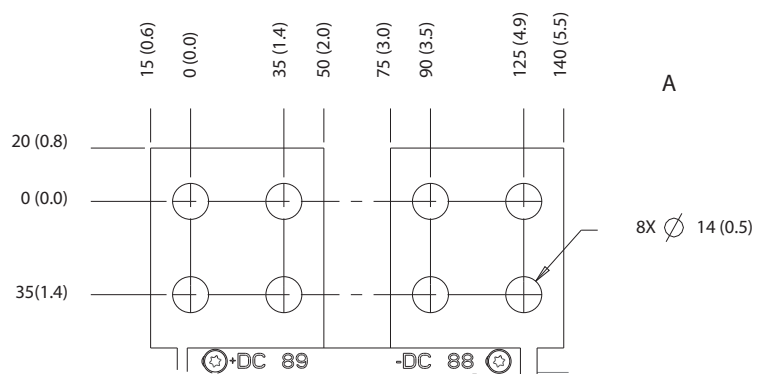

Илюстрация 5.15 Размери на клемна за възстановяване/разпределяне на товара на E4h

## 5.8 Управляваща верига

Всички клеми към кабелите за управление се намират в преобразувателя под LCP. За достъп до тях отворете вратата (E1h и E2h) или свалете предния панел (E3h и E4h).


### 5.8.1 Схема на окабеляване на кабелите за управление

Вържете и прокарайте всички проводници за управление както е показано на *Илюстрация 5.16*. Не забравяйте да свържете екранировката по подходящ начин, за да се осигури оптимална устойчивост на електрически смущения.

- Изолирайте управляващата верига от силовите кабели в преобразувателя.
- Когато преобразувателят е свързан към термистор, се уверете, че управляващата верига на термистора е екранирана и подсилена/двойно изолирана. Препоръчва се захранващо напрежение 24 V DC.

#### Свързване на бус комуникацията


Връзките са направени към съответните опции на платката за управление. За повече подробности вижте инструкциите за съответната бус комуникация. Кабелът трябва да се свърже и прокара заедно с другите проводници за управление в устройството. Вижте *Илюстрация 5.16*.

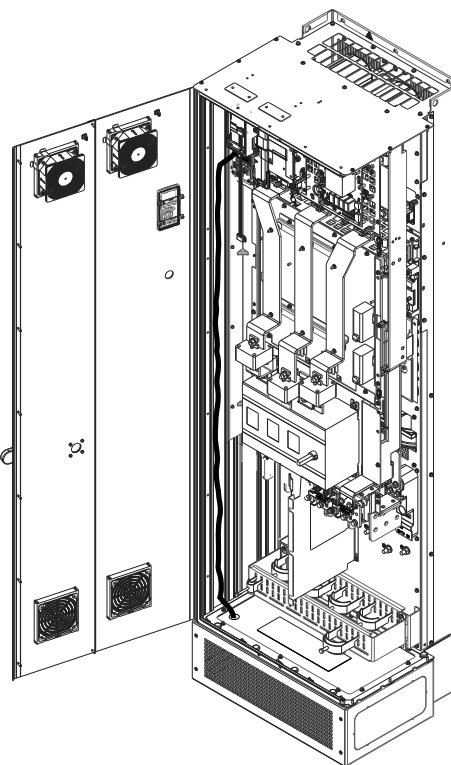

Илюстрация 5.16 Маршрут за окабеляване на платка за управление

### 5.8.2 Типове клеми на управлението

*Илюстрация 5.17* показва отстраняемите конектори на преобразувателя. Функциите на клемите и настройките по подразбиране са обобщени в *Таблица 5.1* – *Таблица 5.3*.

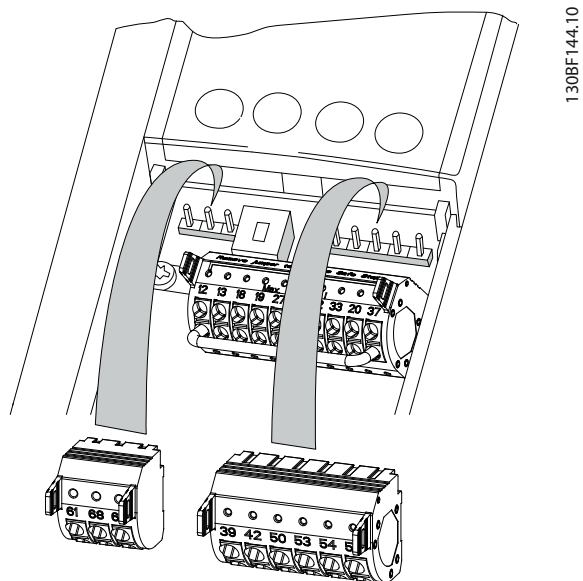


130BF144.10

Илюстрация 5.17 Местоположения на клемите на управлението

Клеми за серийна комуникация			
Клема	Параметър	Настройка по подразбиране	Описание
68 (+)	Група параметри 8-3* FC настройки на порт	-	RS485 интерфейс. Платката за управление разполага с превключвател (BUS TER.) за изолиране на бус шината. Вижте Илюстрация 5.22.
69 (-)	Група параметри 8-3* FC настройки на порт	-	
Релета			
01, 02, 03	Параметър 5-4 0 Функция на релето [0]	[0] Няма операция	Релеен изход Form C. За AC или DC напрежение и резистивни или индуктивни товари.
04, 05, 06	Параметър 5-4 0 Функция на релето [1]	[0] Няма операция	

Таблица 5.1 Описания на клеми за серийна комуникация

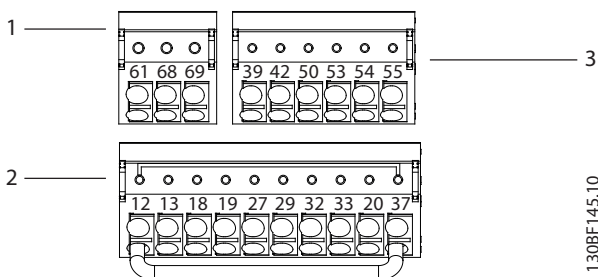

130BF145.10

1	Клеми за серийна комуникация
2	Клеми за цифров вход/изход
3	Клеми за аналогов вход/изход

Илюстрация 5.18 Номера на клеми, разположени в конекторите

Клеми за серийна комуникация			
Клема	Параметър	Настройка по подразбиране	Описание
61	-	-	Интегриран RC-филтър за екранировка на кабела. За свързване към екранировката CAMO в случай на проблеми с EMC.

Клеми за цифров вход/изход			
Клема	Параметър	Настройка по подразбиране	Описание
12, 13	-	+24 V DC	24 V DC захранващо напрежение за цифрови входове и външни преобразуватели. Максимален изходен ток 200 mA за всички 24 V товари.
18	Параметър 5-1 0 Цифров вход на клема 18	[8] Старт	Цифрови входове.
19	Параметър 5-1 1 Цифров вход на клема 19	[10] Реверсиране	
32	Параметър 5-1 4 Цифров вход на клема 32	[0] Няма операция	
33	Параметър 5-1 5 Цифров вход на клема 33	[0] Няма операция	
27	Параметър 5-1 2 Цифров вход на клема 27	[2] Движ. инерция обр.	За цифров вход или изход. Настройката по подразбиране е вход.
29	Параметър 5-1 3 Цифров вход на клема 29	[14] Премества не	


Клеми за цифров вход/изход			
Клема	Параметър	Настройка по подразбиране	Описание
20	–	–	Обща за цифрови входове и 0 V потенциал за 24 V захранване.
37	–	STO	Ако не се използва опционалната функция STO, трябва да се използва мостов кабел между клема 12 (или 13) и клема 37. Тази конфигурация позволява преобразувателят да работи с фабричните стойности за програмиране.

Таблица 5.2 Описания на клеми за цифров вход/изход

Клеми за аналогов вход/изход			
Клема	Параметър	Настройка по подразбиране	Описание
39	–	–	Обща за аналогов изход.
42	Параметър 6-5 0 Изход на клема 42	[0] Няма операция	Програмираем аналогов изход. 0 – 20 mA или 4 – 20 mA при максимум 500 Ω.
50	–	+10 V DC	10 V DC аналогово захранващо напрежение за потенциометър или термистор. 15 mA максимум.
53	Група параметри 6-1* Аналогов вход 1	Справка	Аналогов вход. За напрежение или ток. Превключватели A53 и A54 избират mA или V.
54	Група параметри 6-2* Аналогов вход 2	Обратна връзка	
55	–	–	Обща за аналогов вход.

Таблица 5.3 Описания на клеми за аналогов вход/изход

Релейни клеми:

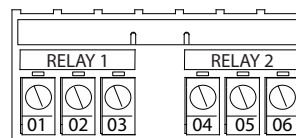


130BF156.10

Илюстрация 5.19 Клеми на реле 1 и реле 2

- Реле 1 и реле 2. Разположението на изходите зависи от конфигурацията на преобразувателя. Вижте глава 3.5 Блок за управление.
- Клеми на вградено допълнително оборудване. Вж. ръководството, осигурено с опционалното оборудване.

### 5.8.3 Свързване с клемите на управлението

Конекторите на управляващите клеми могат да бъдат разкачани от преобразувателя за по-лесно инсталиране, както е показано на Илюстрация 5.20.

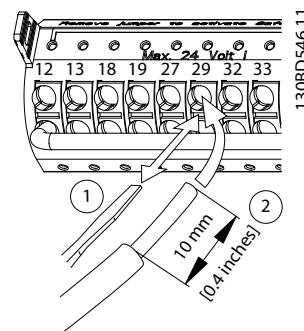

130BD546.11

Илюстрация 5.20 Свързване на управляващите проводници

### ЗАБЕЛЕЖКА

Поддържайте контролните проводници възможно най-къси и отделени от силовите кабели.

1. Отворете контакта, като натиснете с малка отвертка в слота между двата отвора на клемата.
2. Вкарайте оголения управляващ проводник в контакта.
3. Отстранете отвертката, за да затегнете управляващия проводник в контакта.
4. Уверете се, че контактът е стабилен, а не хлабав. Хлабава управляваща верига може да доведе до неизправности в оборудването или намалена производителност.

Вижте глава 9.1 Електротехнически данни размерите на проводниците за клемата на управлението и

глава 7 Примери за конфигурация на проводниците за типичните връзки на управляващата верига.

### 5.8.4 Разрешаване на работа на мотора (клема 27)

Необходими са мостови кабели между клема 12 (или 13) и клема 27 за работа на преобразувателя при използване на фабричните програмни настройки по подразбиране.

- Цифровата входна клема 27 е проектирана да получава 24 V DC външна команда за блокиране.
- Когато не се използва устройство за заключване, свържете мостче между клема на управлението 12 (препоръчително) или 13 към клема 27. Този проводник осигурява вътрешен 24 V сигнал на клема 27.
- Когато редът на състоянието в долната част на LCP покаже *AUTO REMOTE COAST (АВТОМАТИЧНО ОТДАЛЕЧЕНО ДВИЖЕНИЕ ПО ИНЕРЦИЯ)*, значи устройството е готово за работа, но липсва входен сигнал на клема 27.
- Когато към клема 27 е свързано фабрично инсталирано допълнително оборудване, не премахвайте тази връзка.

#### **ЗАБЕЛЕЖКА**

Преобразувателят не може да работи без сигнал на клема 27, освен ако клема 27 не се препрограмира чрез *параметър 5-12 Цифров вход на клема 27*.

### 5.8.5 Конфигуриране на RS485 серийна комуникация

RS485 е 2-проводен шинен интерфейс, съвместим с разклонена мрежова топология, и разполага със следните функции:


- Може да се използва или Danfoss FC, или Modbus RTU комуникационен протокол, които са вътрешни за преобразувателя.
- Функции могат да се програмират отдалечено с помощта на протоколния софтуер и RS485 връзката или в група параметри *8-\*\* Ком. и опции*.
- Избирането на определен комуникационен протокол променя различните настройки по подразбиране на параметрите, така че да отговарят на спецификациите на този протокол, като по този начин се активират повече специфични за протокола параметри.
- Налични са опционални платки за преобразувателя, които могат да осигурят допълнителни

комуникационни протоколи. Вижте документацията на допълнителната платка за инструкции за инсталация и експлоатация

- Платката за управление разполага с превключвател (BUS TER) за изолиране на бус шината. Вж. *Илюстрация 5.22*.

За базова настройка на серийна комуникация, изпълнете следните стъпки:

1. Свържете кабелите за RS485 серийна комуникация към клеми (+)68 и (-)69.
  - 1a Използвайте екраниран кабел за серийна комуникация (препоръчва се).
  - 1b Вижте *глава 5.6 Свързване към земя за правилно заземяване*.
2. Изберете следните настройки на параметри:
  - 2a Тип протокол в *параметър 8-30 Протокол*
  - 2b Адрес на преобразувателя в *параметър 8-31 Адрес*.
  - 2c Скорост на комуникация в *параметър 8-32 Бодова скорост*

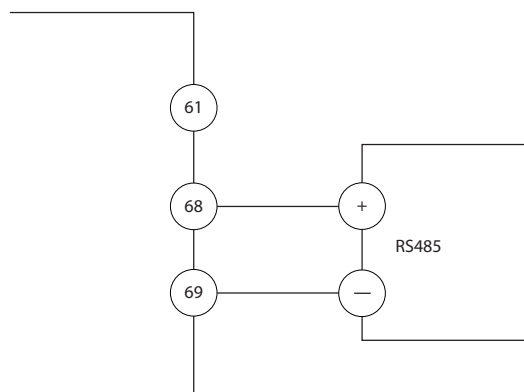

Илюстрация 5.21 Схема на свързването на серийната комуникация

1.30BB489.10

### 5.8.6 Свързване на Safe Torque Off (STO)

Функцията Safe Torque Off (STO) е компонент от контролна система за безопасност. STO пречи на устройството да генерира напрежението, необходимо за задвижване на електродвигателя.

За да работи функцията STO, се изисква допълнително окабеляване на преобразувателя. Вижте *Ръководството за работа с функцията Safe Torque Off* за допълнителна информация.

### 5.8.7 Свързване на отоплителен уред

Отоплителният уред е опция, която се използва за предотвратяване на образуването на конденз във вътрешността на корпуса, когато устройството е изключено. Той е проектиран за полево свързване и контролиране чрез HVAC система за управление.

#### Спецификации

- Номинално напрежение: 100 – 240
- Размер на проводник: 12 – 24 AWG

### 5.8.8 Свързване на спомагателните контакти за разединителя

Разединителят е опция, която е фабрично инсталирана. Спомагателните контакти, които са сигнални принадлежности, използвани с разединителя, не се инсталират фабрично, за да се позволи по-голяма гъвкавост по време на инсталацията. Контактите се монтират без инструменти.

Контактите трябва да се инсталират на конкретни места на разединителя в зависимост от техните функции. Вижте таблицата с данни, включена в плика с принадлежности, доставен с преобразувателя.

#### Спецификации

- $U_i$ [V]: 690
- $U_{imp}$ [kV]: 4
- Степен на замърсяване: 3
- $I_{th}$ [A]: 16
- Размер на кабела: 1...2 x 0,75...2,5 mm<sup>2</sup>
- Максимален предпазител: 16 A/gG
- NEMA: A600, R300, размер на проводник: 18 – 14 AWG, 1(2)

### 5.8.9 Свързване на температурния датчик на спирачния резистор

Клемният блок на спирачния резистор е разположен на захранващата платка и позволява свързване на външен температурен датчик на спирачния резистор. Датчикът може да се конфигурира да е нормално затворен или нормално отворен. Ако входният сигнал се промени, преобразувателят се изключва и на LCP дисплея се показва *аларма 27, IGBT спирачка*. В същото време преобразувателят преустановява спирането и моторът продължава да се движи по инерция.

1. Намерете клемния блок на спирачния резистор (клеми 104 – 106) на захранващата платка. Вижте *Илюстрация 3.3*.
2. Свалете М3 болтовете, които държат мостчето към захранващата платка.
3. Свалете мостчето и свържете температурния превключвател на спирачния резистор в 1 от следните конфигурации:
  - 3a **Нормално затворен.** Свържете към клеми 104 и 106.
  - 3b **Нормално отворен.** Свържете към клеми 104 и 105.
4. Фиксирайте проводниците на превключвателя с помощта на М3 болтовете. Затегнете до 0,5 – 0,6 Nm (5 in lb).

### 5.8.10 Избор на входния сигнал за ток/напрежение

Аналоговите входни клеми 53 и 54 позволяват задаване на входен сигнал на напрежение (0 – 10 V) или ток (0/4 – 20 mA).

#### Настройки на параметъра по подразбиране:


- Клема 53: Сигнал на задание за скорост в отворена верига (вж. *параметър 16-61 Настройка превключвател на клема 53*).
- Клема 54: Сигнал на обратна връзка в затворена верига (вж. *параметър 16-63 Настройка превключвател на клема 54*).

#### **ЗАБЕЛЕЖКА**

Изключете захранването на преобразувателя, преди да промените позициите на превключвателя.

1. Отстранете LCP (локален контролен панел). Вижте *глава 6.3 Меню на LCP*.
2. Отстранете допълнителното оборудване, покриващо превключвателите.
3. Настройте превключватели А53 и А54, за да изберете типа сигнал (U = напрежение, I = ток).



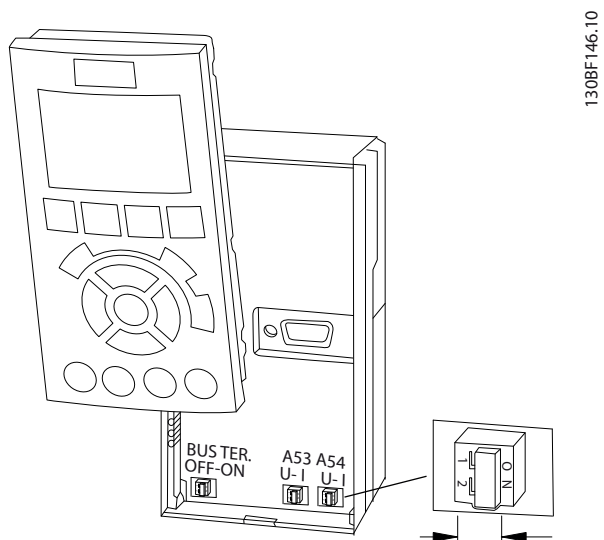

5

Илюстрация 5.22 Местоположение на превключвателите на клемми 53 и 54

## 5.9 Списък с проверки преди стартиране

Преди завършване на монтажа на уреда, проверете цялата инсталация, както е описано в Таблица 5.4. Отбележете и маркирайте елементите след приключване.

Проверете за	Описание	☑
Допълнително оборудване	<ul style="list-style-type: none"> <li>Прегледайте за допълнително оборудване, превключватели, разединители или входни предпазители/ прекъсвачи, които може да се намират от страната на входното захранване на преобразувателя или изхода към мотора. Уверете се, че са готови за работа на пълна скорост.</li> <li>Проверете функционирането и инсталацията на сензорите, използвани за обратна връзка към преобразувателя.</li> <li>Отстранете всички кондензатори за корекция на коефициента на мощност от мотора.</li> <li>Регулирайте кондензаторите за корекция на коефициента на мощност от страната на захранващата мрежа, за да се уверите, че са на ниска настройка.</li> </ul>	
Полагане на кабели	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали кабелите на мотора, спирачката (ако е приложимо) и управляващата верига са отделени, екранирани или в 3 отделни метални канала за изолация на високочестотни смущения.</li> </ul>	
Управляваща верига	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете за скъсани или наранени проводници и разхлабени връзки.</li> <li>Проверете дали управляващата верига е изолирана от високомощностните кабели, за да осигурите "шумоизолация".</li> <li>Проверете сигналния източник, ако е необходимо.</li> <li>Препоръчва се използването на екраниран кабел или усукана двойка. Проверете дали екранировката е правилно свързана.</li> </ul>	
Междина за охлаждане	<ul style="list-style-type: none"> <li>Измерете дали горната междина е достатъчно голяма, за да се осигури необходимия въздушен поток, вижте глава 4.5.1 Изисквания към инсталацията и охлаждането.</li> </ul>	
Условия на околната среда	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали са спазени изискванията за условия на околната среда. Вижте глава 9.4 Условия на околната среда.</li> </ul>	
Предпазители и прекъсвачи	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали предпазители или прекъсвачите са правилните типове.</li> <li>Проверете дали всички предпазители са поставени здраво и са в изправност, както и дали прекъсвачите (ако се използват такива) са в отворена позиция.</li> </ul>	
Заземяване	<ul style="list-style-type: none"> <li>Потърсете добри връзки за заземяване, които са здрави и без окисление.</li> <li>Заземяването към канал или монтаж на задния панел към метална повърхност не осигурява добро заземяване.</li> </ul>	
Входящи и изходящи силови проводници	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете за хлабави връзки.</li> <li>Уверете се, че кабелите на мотора и захранващата мрежа са в отделни канали или са отделни екранирани кабели.</li> </ul>	
Вътрешна част на панела	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали вътрешността на устройството е без мръсотия, метални стружки, влага и корозия.</li> <li>Потвърдете, че всички инструменти, използвани за инсталирането, са извадени от вътрешността на устройството.</li> <li>За корпуси E3h и E4h се уверете, че устройството е монтирано върху небоядисана метална повърхност.</li> </ul>	
Превключватели	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали всички настройки на превключвателите и прекъсвачите са в правилна позиция.</li> </ul>	
Вибрация	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че устройството е монтирано стабилно или е използвано окачване на амортизатори, ако е необходимо.</li> <li>Проверете за необичайни нива на вибрация.</li> </ul>	

Таблица 5.4 Списък с проверки преди стартиране

**⚠ ВНИМАНИЕ**

ПОТЕНЦИАЛНА ОПАСНОСТ В СЛУЧАЙ НА ВЪТРЕШНА НЕИЗПРАВНОСТ

Ако преобразувателят не е правилно обезопасен с капаците, има риск от наранявания.

- Преди да включите захранването, уверете се, че всички предпазни капаци (врати и панели) са по местата си и са здраво закрепени. Вижте *глава 9.10.1 Номинален въртящ момент на крепежните елементи*.

## 6 Пускане в действие

### 6.1 Инструкции за безопасност

Вижте *глава 2 Безопасност* относно общите инструкции за безопасност.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

##### **ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ**

Преобразувателите съдържат източници на високо напрежение при свързването им към входното захранващо напрежение. Ако монтажът, стартирането и поддръжката на преобразувателя не бъдат извършени от квалифициран персонал, има опасност от смърт или сериозно нараняване.

- Монтажът, стартирането и поддръжката следва да се извършват само от квалифициран персонал.

##### Преди включване на захранването:

1. Затворете капака правилно.
2. Проверете дали всички уплътнения на кабели са здраво затегнати.
3. Уверете се, че входното захранване към устройството е ИЗКЛЮЧЕНО и прекъснато. Не разчитайте на главния прекъсвач на преобразувателя за изолиране на входното захранване.
4. Уверете се, че няма напрежение на входните клеми L1 (91), L2 (92) и L3 (93), фаза-към-фаза и фаза-към-земя.
5. Проверете дали няма напрежение на изходните клеми 96 (U), 97 (V) и 98 (W), фаза-към-фаза и фаза-към-земя.
6. Проверете целостта на мотора, като измерите съпротивления между U – V (96 – 97), V – W (97 – 98) и W – U (98 – 96).
7. Проверете дали преобразувателят и моторът са заземени правилно.
8. Проверете преобразувателя за хлабави връзки на клемите.
9. Проверете дали захранващото напрежение съответства на напрежението на преобразувателя и мотора.

### 6.2 Прилагане на захранване

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

##### **НЕЖЕЛАН ПУСК**

Когато задвижването е свързано към захранващо напрежение, постояннотоково захранване или разпределение на товара, електродвигателят може да се стартира във всеки един момент. Нежелан пуск по време на програмиране, обслужване или ремонтна работа може да доведе до смърт, сериозни наранявания или повреди на собствеността. Електродвигателят може да се стартира чрез външен превключвател, команда на полева шина, входен сигнал на задание от LCP или LOP, дистанционно с помощта на Софтуер за настройка MCT 10 или след премахване на състояние на неизправност.

За да предотвратите неволно пускане на електродвигателя:

- Натиснете [Off/Reset] (Изкл./Нулиране) на LCP, преди да програмирате параметри.
  - Изключете преобразувателя от захранващата мрежа.
  - Свържете всички кабели и глобете напълно преобразувателя, мотора и цялото задвижвано оборудване, преди да свържете преобразувателя към захранващо напрежение, постояннотоково захранване или разпределение на товара.
1. Проверете дали входното напрежение между фазите е балансирано в рамките на 3%. Ако не е, поправете дисбаланса на входното напрежение, преди да продължите. Повторете тази процедура след коригиране на напрежението.
  2. Уверете се, че кабелите на допълнителното оборудване, ако е налично, съответстват на приложението на инсталацията.
  3. Уверете се, че всички устройства на оператора са в позиция OFF (ИЗКЛ.).
  4. Затворете всички панелни врати и закрепете стабилно всички капащи.
  5. Подайте захранване към устройството. Все още НЕ стартирайте преобразувателя. Поставете главния превключвател, ако устройството е оборудвано с такъв, на позиция ON (ВКЛ.), за да захраните преобразувателя.

**ЗАБЕЛЕЖКА**


Ако редът на състоянието в долната част на LCP покаже AUTO REMOTE COASTING (АВТОМАТИЧНО ОТДАЛЕЧЕНО СПИРАНЕ ПО ИНЕРЦИЯ) или аларма 60, *Външно блокир.*, значи устройството е готово за работа, но липсва входен сигнал на клемата 27. Вж. глава 5.8.4 Разрешаване на работа на мотора (клемата 27) за подробности.

## 6.3 Меню на LCP

За по-подробни инструкции относно менютата или параметрите вижте *ръководството за програмиране*.

## 6.3.1.1 Режим на бързо меню

LCP осигурява достъп до параметри чрез бързите менюта. За да се изведе списък с опциите за бързи менюта, натиснете [Quick Menus] (Бързи менюта).

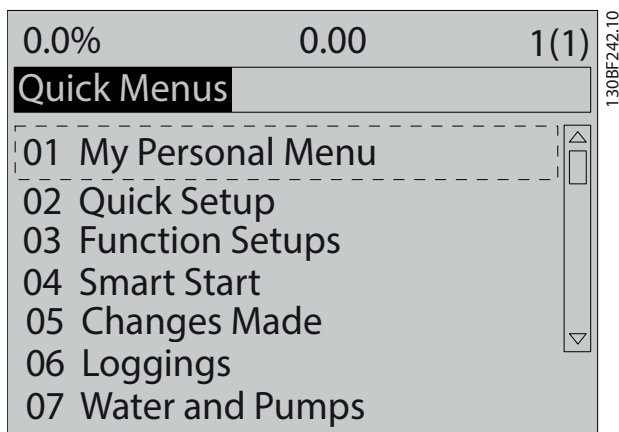

Илюстрация 6.1 Изглед на бързо меню

## 6.3.1.2 Q1 Моето лично меню

Личното меню се използва, за да се определи какво да се показва в областта на дисплея. Вижте глава 3.6 Локален контролен панел (LCP). Това меню може също така да показва до 50 предварително програмирани параметъра. Тези 50 параметъра се въвеждат ръчно с помощта на *параметър 0-25 Моето лично меню*.

## 6.3.1.3 Q2 Бърза настройка

Параметрите в менюто *Q2 Бърза настройка* съдържат базови данни за мотора и системата, които са винаги необходими за конфигуриране на преобразувателя. Вижте глава 6.4.2 Въвеждане на информация за системата за процедурите за настройка.

## 6.3.1.4 Q3 Настройки на функция

Параметрите в менюто *Q3 Настройки на функция* съдържат данни за функциите на вентилатора, компресора и помпата. Това меню включва също и параметри за дисплея на LCP, цифрови зададени скорости, мащабиране на аналогови еталони, приложения за затворена верига за една зона и много зони.

## 6.3.1.5 Q4 Smart Start (Интелигентно стартиране)

Функцията *Q4 Smart Start (Интелигентно стартиране)* задава на потребителя въпроси на база предишните отговори и автоматично конфигурира мотора и избраното приложение на помпа/вентилатор/конвейер.

## 6.3.1.6 Q5 Направени промени

Изберете меню *Q5 Направени промени* за информация относно:

- 10-те най-скоро направени промени.
- Промените на настройките по подразбиране.

## 6.3.1.7 Q6 Записвания

Менюто *Q6 Записвания* служи за откриване на неизправности. За да получите повече информация относно показанията на редовете от дисплея, изберете *Записвания*. Информацията се показва в графичен вид. Може да се преглеждат само параметрите, избрани в *параметър 0-20 Ред 1.1 на дисплея дребен до параметър 0-24 Ред 3 на дисплея едър*. В паметта може да се съхраняват до 120 проби за последваща справка.

Q6 Записвания	
<i>Параметър 0-20 Ред 1.1 на дисплея дребен</i>	Еталон [единица]
<i>Параметър 0-21 Ред 1.2 на дисплея дребен</i>	Аналогов вход 53 [V]
<i>Параметър 0-22 Ред 1.3 на дисплея дребен</i>	Ток на мотора [A]
<i>Параметър 0-23 Ред 2 на дисплея едър</i>	Честота [Hz]
<i>Параметър 0-24 Ред 3 на дисплея едър</i>	Обратна връзка [единица]


Таблица 6.1 Примери за записване на параметри

## 6.3.1.8 Q7 Вода и помпи

Параметрите в менюто *Q7 Вода и помпи* съдържат базови данни, необходими за конфигуриране на приложения на водна помпа.

### 6.3.1.9 Режим главно меню

LCP осигурява достъп до режима на *Главно меню*. Изберете режим *Главно меню*, като натиснете бутона [Main Menu] (Главно меню). На LCP дисплея се извеждат съответните показания.

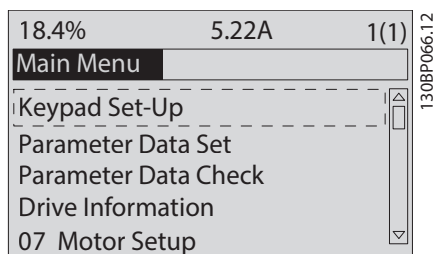

Илюстрация 6.2 Изглед на главно меню

6

На редове от 2 до 5 на дисплея се показва списък на групите параметри, които могат да се избират чрез бутоните [▲] и [▼].

В главното меню може да се променят всички параметри. Добавените към устройството опционални карти активират допълнителни параметри, свързани с опционалното устройство.

## 6.4 Програмиране на преобразувателя

За подробна информация относно функциите на бутоните, разположени на локалния контролен панел (LCP), вижте *глава 3.6 Локален контролен панел (LCP)*. За информацията относно настройката на параметри вижте *ръководството за програмиране*.

### Преглед на параметрите

Настройките на параметри управляват работата на преобразувателя и се задават чрез LCP. Тези настройки имат фабрично зададени стойности, но може да се конфигурират за тяхното уникално приложение. Всеки параметър има име и номер, които остават същите, независимо от режима на програмиране.

В режима на *Главно меню* параметрите са разделени на групи. Първата цифра на номера на параметър (отляво) показва номера на група параметри. Групите параметри са разделени на подгрупи, ако е необходимо. Например:

0-** <i>Операция/дисплей</i>	Група параметри
0-0* <i>Основни настройки</i>	Подгрупа параметри
Параметър 0-01 <i>Език</i>	Параметър
Параметър 0-02 <i>Единица скорост ел.мотор</i>	Параметър
Параметър 0-03 <i>Регионални настройки</i>	Параметър

Таблица 6.2 Пример на йерархичност на групите параметри

### Придвижване сред параметрите

Навигирайте през параметрите чрез следните бутони на LCP:


- Натиснете [▲] [▼] за превъртане нагоре или надолу.
- Натиснете [◀] [▶] за отместване на интервал вляво или вдясно от десетичната запетая, докато редактирате стойност на десетичен параметър.
- Натиснете [OK], за да приемете промяната.
- Натиснете [Cancel] (Отказ) за отказ на промяната и изход от режима на редактиране.
- Натиснете [Back] (Назад) двукратно за показване на екрана на състоянието.
- Натиснете [Main Menu] (Главно меню) еднократно за връщане в главното меню.

## 6.4.1 Пример на програмиране за приложение с отворена верига

Тази процедура, която се използва за конфигуриране на типично приложение с отворена верига, програмира преобразувателя да получава 0 – 10 V DC аналогов сигнал за управление на входна клемма 53. Преобразувателят отговаря като извежда към мотора изходен сигнал 20 – 50 Hz, пропорционален на входния сигнал (0 – 10 V DC = 20 – 50 Hz).


Натиснете [Quick Menu] (Бързо меню) и изпълнете следните стъпки:

1. Изберете меню *Q3 Настройки на функция* и натиснете [OK].
2. Изберете *Parameter Data Set (Задаване на данни на параметър)* и натиснете [OK].

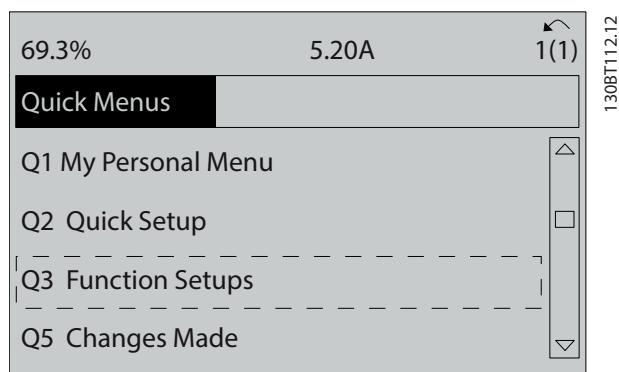


Илюстрация 6.3 Q3 Настройки на функция

3. Изберете *Q3-2 Настройки отворена верига* и натиснете [OK].

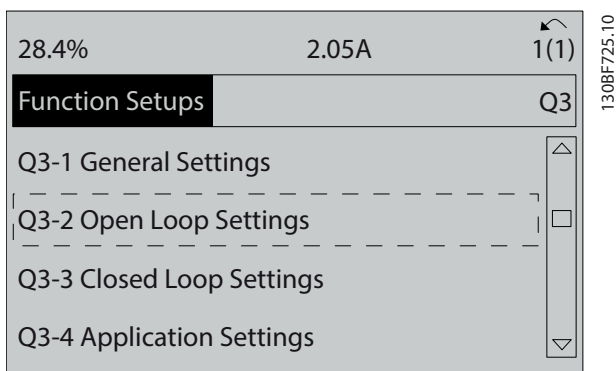


Илюстрация 6.4 Q3-2 Настройки отворена верига

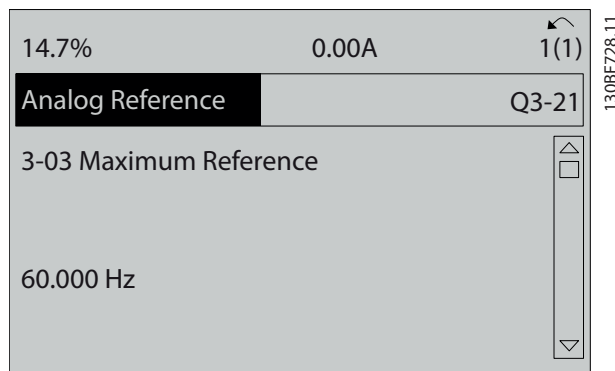


Илюстрация 6.7 Параметър 3-03 Максимален еталон

- Изберете Q3-2 Аналогово задание и натиснете [OK].

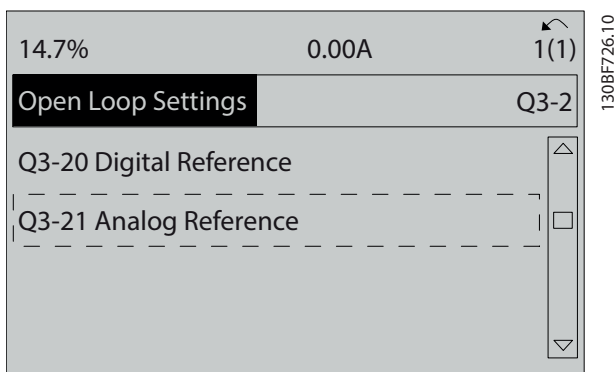


Илюстрация 6.5 Q3-21 Аналогово задание

- Изберете параметър 6-10 Клема 53 недостатъчно напрежение. Задайте минималното външно задание, напреженов сигнал на клемата 53 на 0 V и натиснете [OK].

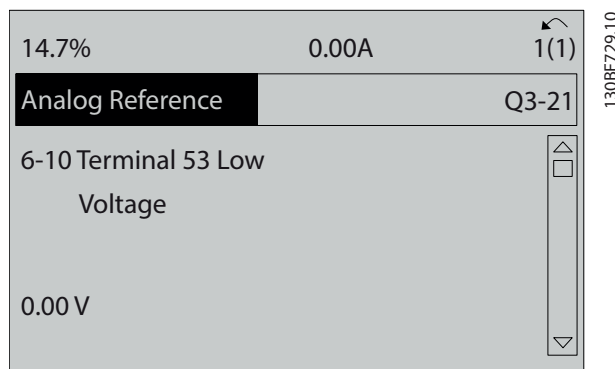


Илюстрация 6.8 Параметър 6-10 Клема 53 недостатъчно напрежение

- Изберете параметър 3-02 Задание минимум. Задайте минималното вътрешно задание на преобразувателя на 0 Hz и натиснете [OK].

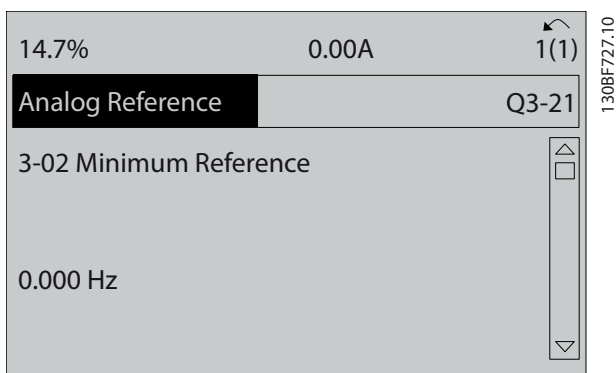

Илюстрация 6.6 Параметър 3-02 Задание минимум


- Изберете параметър 6-11 Клема 53 превишено напрежение. Задайте максималното външно задание, напреженов сигнал на клемата 53 на 10 V и натиснете [OK].

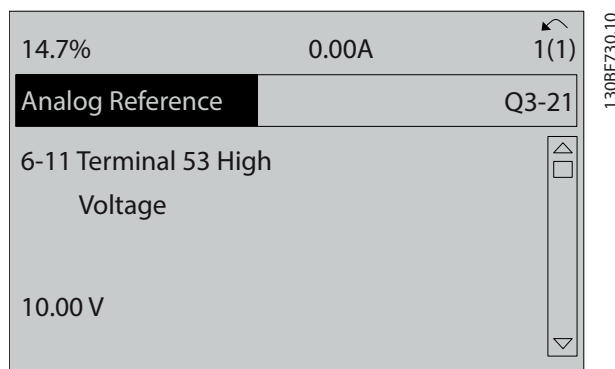

Илюстрация 6.9 Параметър 6-11 Клема 53 превишено напрежение


- Изберете параметър 3-03 Максимален еталон. Задайте максималното вътрешно задание на преобразувателя на 60 Hz и натиснете [OK].

9. Изберете параметър 6-14 Клема 53 стойн. недост.етал./обр.връзка. Задайте минималния еталон за скорост на клема 53 на 20 Hz и натиснете [OK].

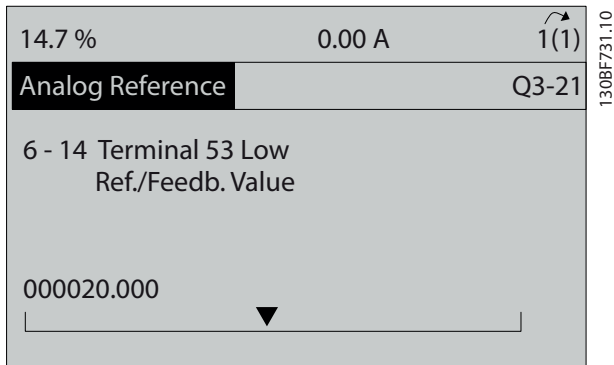

Илюстрация 6.10 Параметър 6-14 Клема 53 стойн. недост.етал./обр.връзка

10. Изберете параметър 6-15 Клема 53 стойност прев.етал./обр.връзка. Задайте максималния еталон за скорост на клема 53 на 50 Hz и натиснете [OK].

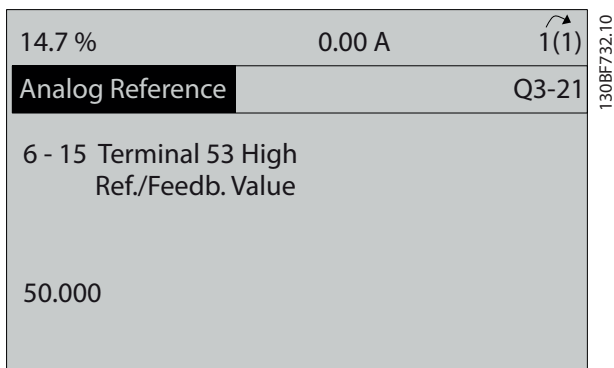


Илюстрация 6.11 Параметър 6-15 Клема 53 стойност прев.етал./обр.връзка

С външно устройство, осигуряващо контролен сигнал 0 – 10 V, свързано към клема 53 на преобразувателя, сега системата е готова за експлоатация.

**ЗАБЕЛЕЖКА**

В Илюстрация 6.11 лентата за превъртане в дясно на дисплея е в долна позиция. Тази позиция указва, че процедурата е завършена.

Илюстрация 6.12 връзките на проводниците, използвани за външно настройване на устройството.

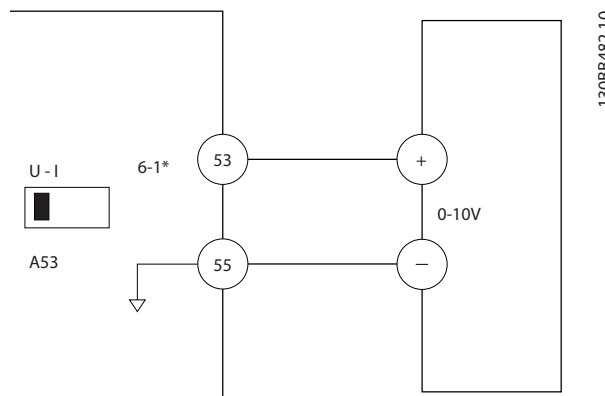

Илюстрация 6.12 Пример за свързване на външно устройство, осигуряващо контролен сигнал 0 – 10 V

6.4.2 Въвеждане на информация за системата

**ЗАБЕЛЕЖКА**

**ИЗТЕГЛЯНЕ НА СОФТУЕР**

За пускане в действие чрез PC инсталирайте Софтуер за настройка МСТ 10. Софтуерът е достъпен за изтегляне (базова версия) или за поръчване (разширена версия, номер на код 130B1000). За повече информация и изтегляне вижте [www.drives.danfoss.com/services/pc-tools](http://www.drives.danfoss.com/services/pc-tools).

Долу са указани стъпките за въвеждане на базова информация за системата в преобразувателя. Препоръчителните настройки на параметрите са предназначени за целите на пускане в експлоатация и за тестване. Настройките на приложението може да варира.

**ЗАБЕЛЕЖКА**

Въпреки че тези стъпки предполагат използване на асинхронен мотор, може да се използва и мотор с постоянен магнит. За повече информация за конкретните типове мотори вижте ръководство за програмиране за конкретния продукт.

1. Натиснете [Main Menu] (Главно меню) на LCP.
2. Изберете 0-\*\* Операция/дисплей и натиснете [OK].
3. Изберете 0-0\* Основни настройки и натиснете [OK].
4. Изберете параметър 0-03 Регионални настройки и натиснете [OK].
5. Изберете [0] Международни или [1] Северна Америка според случая и натиснете [OK]. (Това действие променя настройките по подразбиране за някои базови параметри.)



- Натиснете [Quick Menu] (Бързи менюта) на LCP и изберете Q2 Бърза настройка.
- Променете настройките на посочените в Таблица 6.3 параметри, ако е необходимо. Данните за мотора са посочени на табелката на мотора.

Параметър	Настройка по подразбиране
Параметър 0-01 Език	Английски
Параметър 1-20 Мощност на ел.мотора [kW]	4,00 kW
Параметър 1-22 Напрежение на ел.мотора	400 V
Параметър 1-23 Честота на ел.мотора	50 Hz
Параметър 1-24 Ток на ел.мотора	9,00 A
Параметър 1-25 Номинална скорост на ел.мотора	1420 RPM
Параметър 5-12 Цифров вход на клема 27	Движ. по инерция, обр. сигн.
Параметър 3-02 Задание минимум	0,000 об./мин
Параметър 3-03 Максимален еталон	1500,000 об./мин
Параметър 3-41 Изменение 1 време за повишаване	3,00 s
Параметър 3-42 Изменение 1 време за понижаване	3,00 s
Параметър 3-13 Еталонен обект	Свързан ръчно/автом.
Параметър 1-29 Автоматична адаптация ел.мотор (АМА)	Изключено

Таблица 6.3 Въвеждане на бързи настройки

**ЗАБЕЛЕЖКА****ЛИПСВАЩ ВХОДЕН СИГНАЛ**

Когато на LCP се изведе AUTO REMOTE COASTING (АВТОМАТИЧНО ОТДАЛЕЧЕНО СПИРАНЕ ПО ИНЕРЦИЯ) или аларма 60, Външно блокир., значи устройството е готово за работа, но липсва входен сигнал. Вижте глава 5.8.4 Разрешаване на работа на мотора (клема 27) за подробности.

**6.4.3 Конфигуриране на автоматичното оптимизиране на енергията (АЕО)**

Автоматично оптимизиране на енергията (АЕО) е процедура, която свежда до минимум напрежението на мотора, намалявайки потреблението на енергия, топлината и шума.

- Натиснете [Main Menu] (Главно меню).
- Изберете 1-\*\* Товар/ел.мотор и натиснете [OK].
- Изберете 1-0\* Общи настройки и натиснете [OK].

- Изберете параметър 1-03 Характеристики на момента и натиснете [OK].
- Изберете [2] Авто енергийно оптим. СТ или [3] Авто енергийно оптим. VT и натиснете [OK].

**6.4.4 Конфигуриране на автоматична адаптация на мотора**

Автоматичната адаптация към мотора е процедура, която оптимизира съвместимостта между преобразувателя и мотора.

Преобразувателят изгражда математически модел на мотора за регулиране на изходящия ток на мотора. Процедурата тества също така входния фазов баланс на захранването. Процедурата сравнява характеристиките на мотора с въведените данни в параметри 1-20 до 1-25.

**ЗАБЕЛЕЖКА**

Ако се появят предупреждения или аларми, вижте глава 8.5 Списък с предупреждения и аларми. Някои мотори не могат да изпълнят пълната версия на теста. В такъв случай или ако към мотора е свързан изходен филтър, изберете [2] Разреш.намалена АМА.

За най-добри резултати изпълнявайте тази процедура при студен мотор.

- Натиснете [Main Menu] (Главно меню).
- Изберете 1-\*\* Товар/ел.мотор и натиснете [OK].
- Изберете 1-2\*\* Данни ел.мотор и натиснете [OK].
- Изберете параметър 1-29 Автоматична адаптация ел.мотор (АМА) и натиснете [OK].
- Изберете [1] Разреш. пълна АМА и натиснете [OK].
- Натиснете [Hand On] (Вкл. на ръчно управление) и след това [OK]. Тестът ще се изпълни автоматично и ще укаже, когато приключи.

## 6.5 Тестване преди стартиране на системата

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### ПУСКАНЕ НА МОТОРА

Ако не се изпълни проверка дали моторът, системата и цялото свързано оборудване са готови за стартиране, съществува риск от наранявания или повреда на оборудването. Преди стартиране:

- Уверете се, че оборудването може да се експлоатира безопасно при всякакви условия.
- Уверете се, че моторът, системата и цялото свързано оборудване са готови за стартиране.

### 6.5.1 Въртене на мотора

#### **ЗАБЕЛЕЖКА**

Ако моторът работи в неправилната посока, може да увреди оборудването. Преди да започнете да използвате устройството, проверете въртенето на мотора, като стартирате за кратко мотора. Моторът работи за кратко на 5 Hz или минималната честота, зададена в *параметър 4-12 Долна граница скорост ел.м. [Hz]*.

1. Натиснете [Hand On] (Вкл. на ръчно управление)
2. Придвигнете левия курсор вляво от десетичната запетая с помощта на бутона със стрелка наляво и въведете стойност за об./мин, която ще завърти мотора с бавна скорост.
3. Натиснете [OK].
4. Ако въртенето на мотора е в грешната посока, задайте *параметър 1-06 По пос. час. стрелка на [1] Инверсно*.

### 6.5.2 Въртене на енодера

Ако се използва обратна връзка на енодера, изпълнете следните стъпки:

1. Изберете [0] *Отворена верига в параметър 1-00 Режим на конфигурация*.
2. Изберете [1] *24 V енодер в параметър 7-00 Източник обр.връзка PID за скорост*.
3. Натиснете [Hand On] (Вкл. на ръчно управление)
4. Натиснете [►] за положителен еталон на скорост (*параметър 1-06 По пос. час. стрелка зададен на [0] Нормален*).

5. В *параметър 16-57 Feedback [RPM]* проверете дали обратната връзка е положителна.

За повече информация относно енодерната опция направете справка в ръководството на опцията.

#### **ЗАБЕЛЕЖКА**

#### ОТРИЦАТЕЛНА ОБРАТНА ВРЪЗКА

Ако обратната връзка е отрицателна, свързването на енодера е грешно! Използвайте *параметър 5-71 Клема 32/33 посока кодер* или *параметър 17-60 Посока обратна връзка*, за да обърнете посоката, или обърнете енодерните кабели. *Параметър 17-60 Посока обратна връзка* е налично само с опцията VLT® Encoder Input MCB 102.

### 6.6 Стартиране на системата

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### ПУСКАНЕ НА МОТОРА

Ако не се изпълни проверка дали моторът, системата и цялото свързано оборудване са готови за стартиране, съществува риск от наранявания или повреда на оборудването. Преди стартиране:

- Уверете се, че оборудването може да се експлоатира безопасно при всякакви условия.
- Уверете се, че моторът, системата и цялото свързано оборудване са готови за стартиране.

Процедурата в този раздел изисква изпълняването на свързване и програмиране на приложението от потребителя. Следната процедура се препоръчва след приключване на настройването на приложението.

1. Натиснете [Auto On] (Вкл. на автоматично управление)
2. Подайте външна команда за старт. Примери за външна команда за старт са превключвател, бутон или програмируем логически контролер (PLC).
3. Регулирайте еталона на скоростта според диапазона на скоростта.
4. Уверете се, че системата работи по предназначение, като проверите нивата на шум и вибрация на мотора.
5. Премахнете външната команда за старт.

Ако се появят предупреждения или аларми, вижте *глава 8.5 Списък с предупреждения и аларми*.

## 6.7 Настройки на параметри

### **ЗАБЕЛЕЖКА**

#### РЕГИОНАЛНИ НАСТРОЙКИ

Някои параметри имат различни настройки по подразбиране за международно приложение или приложение в Северна Америка. За списък на различните настройки по подразбиране вижте *глава 10.2 Международни/северноамерикански настройки по подразбиране на параметрите*.

Установяването на правилното програмиране на приложенията изисква настройване на няколко функции на параметри. Подробности за параметрите са предоставени в *ръководството за програмиране*.

Настройките на параметри се съхраняват вътрешно в преобразувателя, което носи следните няколко предимства:

- Настройките на параметри може да се качат в паметта на LCP и да се съхранят като архив.
- Множество устройства може да се програмират бързо чрез свързване на LCP към устройството и изтегляне на съхранените настройки на параметри.
- Настройките, съхранени в LCP, не се променят при възстановяване на фабричните настройки по подразбиране.
- Промените, направени в настройките по подразбиране, както и програмирането, въведено в параметрите, се съхраняват и могат да се прегледат в бързото меню. Вижте *глава 6.3 Меню на LCP*.

### 6.7.1 Качване и изтегляне на настройки на параметри

Преобразувателят работи с параметрите, съхранени на платката за управление, която се намира в преобразувателя. Функциите за качване и изтегляне прехвърлят параметрите между платката за управление и LCP.

1. Натиснете [Off] (Изкл.).
2. Отидете на *параметър 0-50 LCP копиране* и натиснете [OK].
3. Изберете 1 от следните:
  - 3a За да качите данни от платката за управление на LCP, изберете [1] *Всичко към LCP*.
  - 3b За да изтеглите данни от LCP на платката за управление, изберете [2] *Всичко от LCP*.

4. Натиснете [OK]. Лента на напредъка показва процеса на качване или изтегляне.
5. Натиснете [Hand On] (Вкл. на ръчно управление) или [Auto On] (Вкл. на автоматично управление).

### 6.7.2 Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране

#### **ЗАБЕЛЕЖКА**

##### ЗАГУБА НА ДАННИ

При възстановяване на настройките по подразбиране се губят данни за програмирането, мотора, локализацията, както и записите от мониторинг. За да създадете резервно копие, качете данните на LCP преди инициализиране. Вижте *глава 6.7.1 Качване и изтегляне на настройки на параметри*.

Възстановете настройките по подразбиране на параметрите, като инициализирате устройството. Инициализирането се извършва от *параметър 14-22 Режим на експлоатация* или ръчно.

*Параметър 14-22 Режим на експлоатация* не нулира настройки като:

- Часове на работа
- Опции за серийна комуникация
- Настройки на личното меню
- Запис на неизправностите, регистър на алармите и други функции за мониторинг

##### Препоръчително инициализиране

1. Натиснете [Main Menu] (Главно меню) два пъти за достъп до параметрите.
2. Отидете на *параметър 14-22 Режим на експлоатация* и натиснете [OK].
3. Превъртете до *Инициализация* и натиснете [OK].
4. Спрете захранването на устройството и изчакайте, докато дисплеят се изключи.
5. Подайте захранване към устройството. По време на стартиране се възстановяват настройките на параметри по подразбиране. Стартирането отнема малко повече време от обикновено.
6. След като се покаже *аларма 80, Задв.инициал.*, натиснете [Reset] (Нулиране).

**Ръчно инициализиране**

Ръчното инициализиране нулира всички фабрични настройки, освен следните:

- *Параметър 15-00 Часове на експлоатация*
- *Параметър 15-03 Включване*
- *Параметър 15-04 Превишена температура*
- *Параметър 15-05 Превишено напрежение*

За да извършите ръчно инициализиране:

1. Спрете захранването на устройството и изчакайте, докато дисплеят се изключи.
2. Натиснете и задръжте [Status] (Състояние), [Main Menu] (Главно меню) и [OK] едновременно, докато устройството се захранва (около 5 s или докато се чуе щракване и вентилаторът започне работа). Стартирането отнема малко повече време от обикновено.

## 7 Примери за конфигурация на проводниците

Примерите в този раздел са предназначени за бърза справка за често срещани приложения.

- Настройките на параметри са регионалните стойности по подразбиране, освен ако не е указано друго (избрано в параметър 0-03 Регионални настройки).
- Параметрите, свързани с клемите и техните настройки, са показани до чертежите.
- Показани са и задължителните настройки на превключвателите за аналогови клемите A53 или A54.

### ЗАБЕЛЕЖКА

Когато не се използва допълнителната функция STO, са необходими мостови кабели между клемата 12 (или 13) и клемата 37, за да може преобразувателят да работи с фабричните програмни настройки по подразбиране.

### 7.1 Свързване на управление на скоростта в отворена верига

		Параметри	
		Функция	Настройка
	Параметър 6-10 Клемата 53 недостатъчно напрежение	0,07 V*	
	Параметър 6-11 Клемата 53 превишено напрежение	10 V*	
	Параметър 6-14 Клемата 53 стойн. недост.етал./обр.връзка	0 Hz	
	Параметър 6-15 Клемата 53 стойност прев.етал./обр.връзка	50 Hz	
	* = Стойност по подразбиране		
	Забележки/коментари: Приема се, че 0 V DC вход = 0 Hz скорост, а 10 V DC вход = 50 Hz скорост.		

Таблица 7.1 Аналогов сигнал, задание за скорост (по напрежение)

		Параметри	
		Функция	Настройка
	Параметър 6-12 Клемата 53 недостатъчен ток	4 mA*	
	Параметър 6-13 Клемата 53 превишен ток	20 mA*	
	Параметър 6-14 Клемата 53 стойн. недост.етал./обр.връзка	0 Hz	
	Параметър 6-15 Клемата 53 стойност прев.етал./обр.връзка	50 Hz	
	* = Стойност по подразбиране		
	Забележки/коментари: Приема се, че 4 mA вход = 0 Hz скорост, а 20 mA вход = 50 Hz скорост.		


Таблица 7.2 Аналогов сигнал, задание за скорост (по ток)

		Параметри	
		Функция	Настройка
	Параметър 6-12 Клемата 53 недостатъчен ток	4 mA*	
	Параметър 6-13 Клемата 53 превишен ток	20 mA*	
	Параметър 6-14 Клемата 53 стойн. недост.етал./обр.връзка	0 Hz	
	Параметър 6-15 Клемата 53 стойност прев.етал./обр.връзка	50 Hz	
	* = Стойност по подразбиране		
	Забележки/коментари: Приема се, че 0 V DC вход = 0 об./мин скорост, а 10 V DC вход = 1500 об./мин скорост.		

Таблица 7.3 Еталон за скорост (с използване на ръчен потенциометър)

		Параметри	
		Функция	Настройка
	Параметър 5-10 Цифров вход на клемма 18	[8] Старт*	
	Параметър 5-12 Цифров вход на клемма 27	[19] Еталон замразяване	
	Параметър 5-13 Цифров вход на клемма 29	[21] Повишаване скорост	
	Параметър 5-14 Цифров вход на клемма 32	[22] Намалване скорост	
	* = Стойност по подразбиране		
Забележки/коментари:			

Таблица 7.4 Ускоряване/забавяне

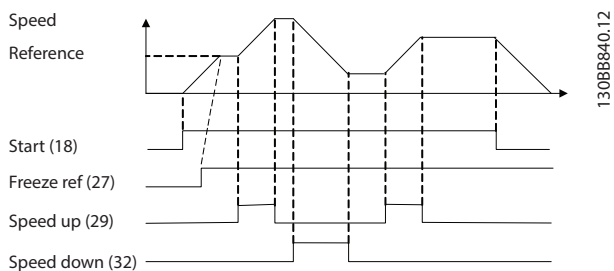


Илюстрация 7.1 Ускоряване/забавяне

## 7.2 Свързване за пускане/спиране

		Параметри	
		Функция	Настройка
	Параметър 5-10 Цифров вход на клемма 18	[8] Старт*	
	Параметър 5-12 Цифров вход на клемма 27	[0] Няма операция	
	Параметър 5-19 Безоп. стоп клемма 37	[1] Аларма безоп. спир.	
	* = Стойност по подразбиране		
	Забележки/коментари: Ако параметър 5-12 Цифров вход на клемма 27 е зададено на [0] Няма операция, не е необходим мостов кабел към клемма 27.		


Таблица 7.5 Команда пуск/спиране с опция за Safe Torque Off

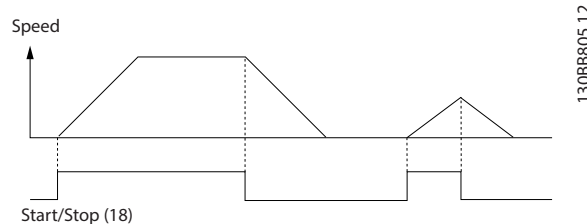

Илюстрация 7.2 Команда пуск/спиране със Safe Torque Off

		Параметри	
		Функция	Настройка
		<b>Параметър 5</b> -10 Цифров вход на клемма 18	[9] Пускане с ключ
		<b>Параметър 5</b> -12 Цифров вход на клемма 27	[6] Стоп обратно
		* = Стойност по подразбиране	
		<b>Забележки/коментари:</b>	

Таблица 7.6 Импулсен старт/спиране

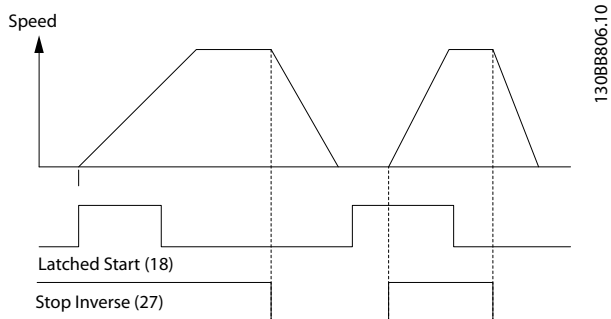

Илюстрация 7.3 Старт с еднократно подаване на сигнал/спиране с инверсия

		Параметри	
		Функция	Настройка
		<b>Параметър 5-10</b> Цифров вход на клемма 18	[8] Старт
		<b>Параметър 5-11</b> Цифров вход на клемма 19	[10] Реверсиране *
		<b>Параметър 5-12</b> Цифров вход на клемма 27	[0] Няма операция
		<b>Параметър 5-14</b> Цифров вход на клемма 32	[16] Зададен еталон бит 0
		<b>Параметър 5-15</b> Цифров вход на клемма 33	[17] Зададен еталон бит 1
		<b>Параметър 3-10</b> Зададен еталон	25%
		Зададен еталон 0	50%
		Зададен еталон 1	75%
		Зададен еталон 2	100%
		Зададен еталон 3	
		* = Стойност по подразбиране	
		<b>Забележки/коментари:</b>	

Таблица 7.7 Пуск/стоп с реверсиране и 4 предварително зададени скорости

7

### 7.3 Свързване за външно нулиране на аларма

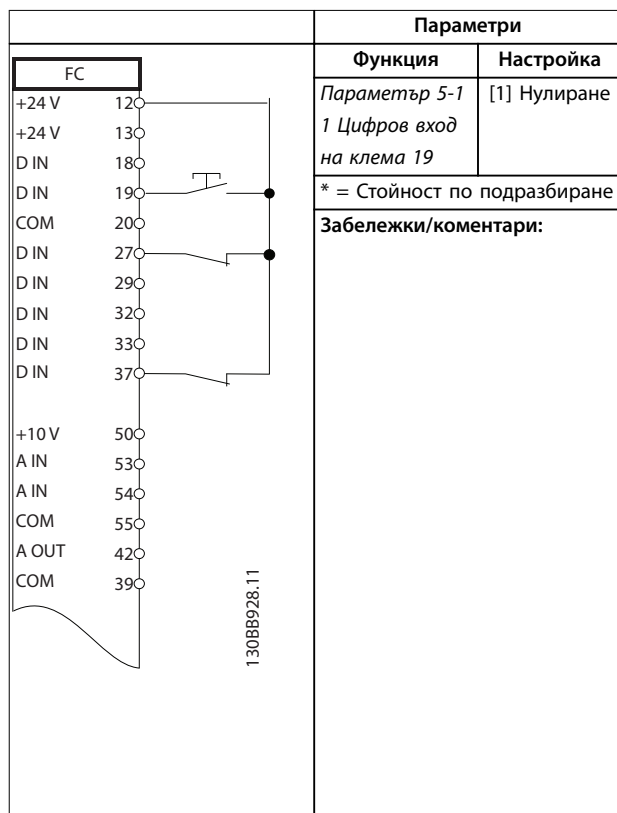


Таблица 7.8 Външно нулиране на аларма

### 7.4 Свързване за термистор на мотора

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

### ИЗОЛАЦИЯ НА ТЕРМИСТОР

Опасност от нараняване на оператора или повреда на оборудването.

- За да удовлетворите изискванията за изолация на PELV, използвайте само термистори с подсилена или двойна изолация.

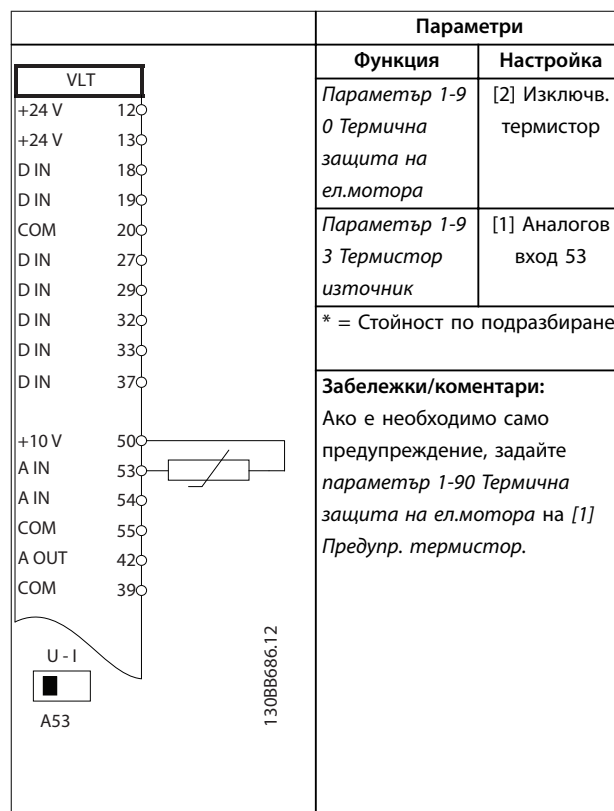


Таблица 7.9 Термистор на мотора



## 7.5 Свързване за регенерация

		Параметри	
		Функция	Настройка
		Параметър 1-90 Термична защита на ел.мотора	100%*
		* = Стойност по подразбиране	
		<b>Забележки/коментари:</b> За да забраните регенерацията, намалете параметър 1-90 Термична защита на ел.мотора до 0%. Ако приложението използва спиращата мощност на мотора, а възстановяването не е разрешено, устройството се изключва.	

Таблица 7.10 Регенериране

## 8 Поддръжка, диагностика и отстраняване на неизправности

### 8.1 Поддръжка и обслужване

Тази глава включва:

- Указания за поддръжка и обслужване.
- Съобщения за състоянието.
- Предупреждения и аларми.
- Отстраняване на основни проблеми.

При нормални условия на работа и профили на натоварване, преобразувателят не изисква поддръжка през проектирания експлоатационен живот. За да се предотвратят повреди, опасност и щети, проверявайте преобразувателя на редовни интервали от време в зависимост от условията на работа. Сменяйте износените или повредени части с оригинални резервни части или стандартни части. За обслужване и поддръжка вижте [www.danfoss.com/contact/sales\\_and\\_services/](http://www.danfoss.com/contact/sales_and_services/).

### **▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### НЕЖЕЛАН ПУСК

Когато задвижването е свързано към захранващо напрежение, постояннотоково захранване или разпределение на товара, електродвигателят може да се стартира във всеки един момент. Нежелан пуск по време на програмиране, обслужване или ремонтна работа може да доведе до смърт, сериозни наранявания или повреди на собствеността. Електродвигателят може да се стартира чрез външен превключвател, команда на полева шина, входен сигнал на задание от LCP или LOP, дистанционно с помощта на Софтуер за настройка MCT 10 или след премахване на състояние на неизправност.


За да предотвратите неволно пускане на електродвигателя:

- Натиснете [Off/Reset] (Изкл./Нулиране) на LCP, преди да програмирате параметри.
- Изключете преобразувателя от захранващата мрежа.
- Свържете всички кабели и сглобете напълно преобразувателя, електродвигателя и цялото задвижвано оборудване, преди да свържете преобразувателя към захранващо напрежение, постояннотоково захранване или разпределение на товара.

### 8.2 Панел за достъп до радиатора

Преобразувателят може да се поръча с опционален панел за достъп на гърба на устройството. Този панел за достъп осигурява достъп до радиатора и позволява почистването на прахови натрупвания върху радиатора.

#### 8.2.1 Сваляне на панела за достъп до радиатора

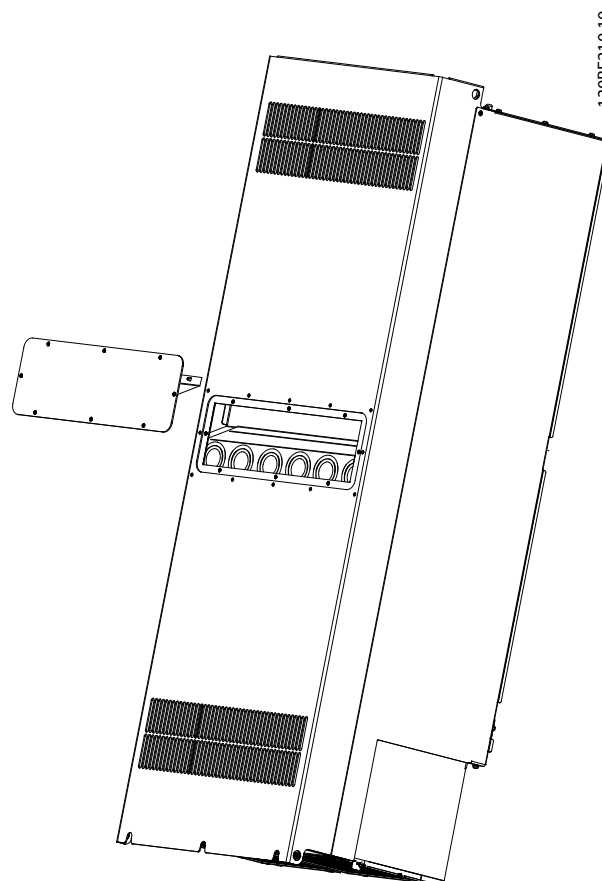

Илюстрация 8.1 Панелът за достъп до радиатора е премахнат от задната част на преобразувателя

1. Изключете захранването на преобразувателя и изчакайте 40 минути до пълното разреждане на кондензаторите. Вижте *глава 2 Безопасност*.
2. Позиционирайте преобразувателя така, че да имате пълен достъп до гърба му.
3. Свалете 8-те M5 фиксатора, държащи панела за достъп към гърба на корпуса, с помощта на 3 mm шестограмен накрайник.
4. Инспектирайте водещия ръб на радиатора за щети или натрупвания.
5. Почистете външните материали или натрупвания с вакуум.
6. Поставете отново панела и го захванете към гърба на корпуса с 8 фиксатора. Затегнете фиксаторите в съответствие с

глава 9.10.1 Номинален въртящ момент на крепежните елементи.


**ЗАБЕЛЕЖКА**

**ПОВРЕДА НА РАДИАТОРА**

Използването на крепежни елементи, които са по-дълги от оригинално доставените с панела на радиатора, ще повреди охлаждащите ребра на радиатора.

**8.3 Съобщения за състояние**

Когато преобразувателят е в режим на показване на състоянието, съобщенията за състоянието автоматично се появяват в долния ред на LCP дисплея. Вижте *Илюстрация 8.2*. Съобщенията за състоянието са дефинирани в *Таблица 8.1* – *Таблица 8.3*.

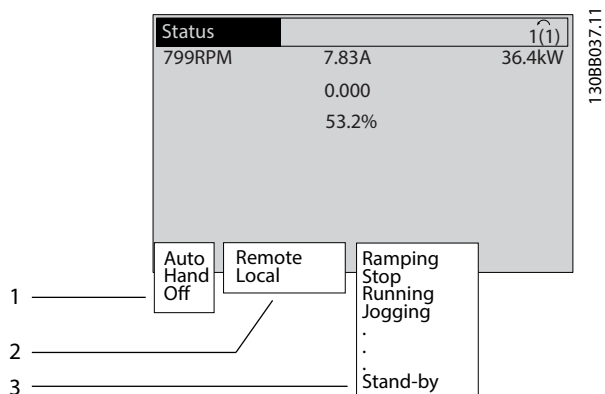

1	От къде се подава команда за пуск/спиране. Вижте <i>Таблица 8.1</i> .
2	От къде се подава управлението на скоростта. Вижте <i>Таблица 8.2</i> .
3	Показва състоянието на преобразувателя. Вижте <i>Таблица 8.3</i> .

Илюстрация 8.2 Дисплей на състоянието

**ЗАБЕЛЕЖКА**

В автоматичен/отдалечен режим преобразувателят има нужда от външни команди, за да изпълнява функции.

*Таблица 8.1* до *Таблица 8.3* дефинират значението на показаните съобщения за състоянието.

Изключено	Преобразувателят не реагира на никакви сигнали за управление, докато не бъдат натиснати [Auto On] (Вкл. на автоматично управление) или [Hand On] (Вкл. на ръчно управление).
-----------	--

Авто	Командите за пуск/стоп се изпращат чрез клемите на управлението и/или серийната комуникация.
Ръчно	Бутоните за навигация на LCP може да се използват за управление на преобразувателя. Команди за спиране, нулиране, реверсиране, DC спирачка и други сигнали, получени на клемите на управлението, отменят локалното управление.

Таблица 8.1 Режим на експлоатация

Дистанционно	Еталонът за скорост се задава от: <ul style="list-style-type: none"> <li>• външни сигнали;</li> <li>• серийна комуникация;</li> <li>• вътрешни предварително зададени еталони.</li> </ul>
Локално	Преобразувателят използва стойност на задание от LCP.

Таблица 8.2 Еталонен обект

АС спирачка	АС спирачка е избрана в <i>параметър 2-10 Спирачна функция</i> . АС спирачката пренамагнетизира мотора, за да се осигури контролирано намаляване на скоростта.
Зав. АМА ОК	Автоматичната адаптация към мотора (АМА) е изпълнена успешно.
АМА готово	Автоматична адаптация към мотора е готова за стартиране. За стартиране натиснете [Hand On] (Вкл. на ръчно управление).
АМА работи	Автоматичната адаптация към мотора е в процес на изпълнение.
Спиране	Спирачният модул работи. Спирачният резистор абсорбира генеративната енергия.
Спиране макс.	Спирачният модул работи. Достигната е максималната мощност на спирачния резистор, зададена в <i>параметър 2-12 Пределна мощност на спиране (kW)</i> .
По инерция	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [2] <i>Движ. инерция обр.</i> е избрано като функция за цифров вход (<i>група параметри 5-1* Цифрови входове</i>). Съответстващата клема не е свързана.</li> <li>• Движение по инерция е активирано чрез серийна комуникация</li> </ul>
Понижаване контр.	<p>[1] <i>Понижаване контр.</i> е избрано в <i>параметър 14-10 Отказ на мрежата</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мрежовото напрежение е под зададената в <i>параметър 14-11 Мрежово напрежение при отказ на мрежата</i> стойност за неизправност на мрежата</li> <li>• Преобразувателят спира мотора, използвайки контролирано спиране.</li> </ul>

Превишен ток	Изходният ток на преобразувателя надвишава зададеното ограничение в <i>параметър 4-51 Предупреждение за превишен ток.</i>
Недостат. ток	Изходният ток на преобразувателя е под зададеното ограничение в <i>параметър 4-52 Предупреждение недостатъчна скорост.</i>
Задържане DC	Избрано е DC задържане в <i>параметър 1-80 Функция при спиране</i> и е подадена команда за спиране. Моторът е спрял от DC ток, зададен в <i>параметър 2-00 DC ток на задържане/подгряване.</i>
DC стоп	<p>Моторът се задържа чрез DC ток (<i>параметър 2-01 DC спиращ ток</i>) за определено време (<i>параметър 2-02 DC спиращо време</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DC спиращката е активирана в <i>параметър 2-03 Скорост вкл. DC спиращка[об/мин]</i> и е подадена команда за спиране.</li> <li>DC спиращка-обратно е избрано като функция за цифров вход (<i>група параметри 5-1* Цифрови входове</i>). Съответстващата клемма не е активна.</li> <li>DC спиращката е активирана чрез серийна комуникация.</li> </ul>
Обратна връзка превишаване	Сумата на всички активни обратни връзки надвишава ограничението, зададено в <i>параметър 4-57 Предупреждение за макс. обр. връзка.</i>
Обратна връзка недостатъчна	Сумата на всички активни обратни връзки е под ограничението, зададено в <i>параметър 4-56 Предупреждение за мин. обр. връзка.</i>
Запазване на състоянието на изхода	<p>Дистанционното задаване е активно и поддържа текущата скорост.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[20] <i>Изход замразяване</i> е избрано като функция за цифров вход (<i>група параметри 5-1* Цифрови входове</i>). Съответстващата клемма е активна. Управлението на скоростта е възможно само чрез клемните функции увеличаване на скоростта и намаляване на скоростта.</li> <li>Задържане на рамповото време е активирано чрез серийна комуникация.</li> </ul>
Искане за запазване на състоянието на изхода	Подадена е команда за запазване състоянието на изхода, но моторът няма да заработи, докато не получи сигнал с разрешение за работа.

Етал. замраз.	[19] <i>Като функция за цифров вход е избрано Еталон замразяване (група параметри 5-1* Цифрови входове).</i> Съответстващата клемма е активна. Преобразувателят запазва текущия еталон. Промяна на еталона е възможна само чрез клемните функции за увеличаване на скоростта и намаляване на скоростта.
Искане за Jog	Подадена е команда за движение с предварително фиксирана скорост (jog), но моторът няма да заработи, докато не получи сигнал с разрешение за работа през цифров вход.
Jogging	<p>Моторът работи, както е програмиран в <i>параметър 3-19 Скорост бавно подаване [об./мин.].</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[14] <i>Като функция за цифров вход е избрана функцията Преместване (група параметри 5-1* Цифрови входове).</i> Съответстващата клемма (напр. клемма 29) е активна.</li> <li>Функцията Jog е активирана чрез серийна комуникация.</li> <li>Функцията Jog за движение с предварително фиксирана скорост е избрана като реакция за мониторинг функция (напр. „Няма сигнал“). Наблюдаващата функция е активна.</li> </ul>
Проверка ел. мотор	В <i>параметър 1-80 Функция при спиране</i> е избрана настройка [2] <i>Пров.ел.мотор.</i> Командата за спиране е активна. За да се провери, че към преобразувателя има включен мотор, се подава постоянен тестов ток към мотора.
OVC управл.	Активирано е управление на свръхнапрежение в <i>параметър 2-17 Управление свръхнапрежение, [2] Разрешено.</i> Свързаният мотор захранва преобразувателя с генеративна енергия. Управлението на свръхнапрежението регулира съотношението V/Hz, така че моторът да работи в управляем режим и да се предотврати изключване на преобразувателя.
Захранващ модул изкл.	(Само за преобразуватели с инсталирано 24 V външно захранване.) Мрежовото захранване към преобразувателя е прекъснато, но платката за управление се захранва външното 24 V захранване.

Защит. режим	<p>Защитният режим е активен. Устройството е открило критично състояние (свръхнапрежение или свръхток).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• За да се предотврати изключване, честотата на превключване е намалена на 1500 kHz, ако <i>параметър 14-55 Изходен филтър</i> е зададен на [2] <i>Синус. филт. фикс.</i> В противен случай честотата на превключване се намалява до 1000 Hz.</li> <li>• Ако е възможно, режимът на защита се преустановява след приблизително 10 s.</li> <li>• Режимът на защита може да се ограничи в <i>параметър 14-26 Заб. изкл. неизпр. инвертор.</i></li> </ul>
Q-стоп	<p>Моторът забавя въртенето си чрез <i>параметър 3-81 Време на изменение при бързо спиране.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [4] <i>Като функция за цифров вход е избрано Бърз стоп-обратно (група параметри 5-1* Цифрови входове).</i> Съответстващата клемма не е активна.</li> <li>• Функцията за бързо спиране е активирана чрез серийна комуникация.</li> </ul>
Изменение	Електродвигателят ускорява/забавя оборотите си, използвайки активно развъртане/спиране. Еталонът, ограничителната стойност или спиране все още не са достигнати.
Задание макс.	Сумата на всички активни еталони е над ограничението, зададено в <i>параметър 4-55 Предупреждение за макс. еталон.</i>
Задание мин.	Сумата на всички активни еталони е под ограничението, зададено в <i>параметър 4-54 Предупреждение за мин. еталон.</i>
Работа етал.	Преобразувателят работи в диапазона на задание. Стойността от обратната връзка съвпада със стойността на работната точката.
Заявка за работа	Подадена е команда за пуск, но електродвигателят е спрял, докато не получи разрешителен сигнал през цифровия вход.
Работа	Преобразувателят задвижва мотора.
Режим заспиване	Функцията за енергоспестяване е разрешена. Активирането на тази функция означава, че в момента моторът е спрял, но ще се стартира отново автоматично при необходимост.
Скор. превиш.	Скоростта на мотора е над стойността, зададена в <i>параметър 4-53 Предупреждение за превишена скорост.</i>

Скор. недост.	Скоростта на мотора е под стойността, зададена в <i>параметър 4-52 Предупреждение недостатъчна скорост.</i>
Готовност	В режим на автоматично управление преобразувателят пуска мотора след пусков сигнал от цифров вход или серийна комуникация.
Забавяне на пуска	Зададено е време за забавяне на пуска в <i>параметър 1-71 Забавяне на старта.</i> Подадена е команда за пуск и електродвигателят стартира след изтичане на времето за забавяне на пуска.
Старт напред/назад	[12] <i>Разрешен старт напред</i> и [13] <i>Разреш. старт назад</i> са избрани като функции за 2 различни цифрови входа ( <i>група параметри 5-1* Цифрови входове</i> ). Електродвигателят се развърта нормално или наобратно в зависимост от активираната клемма.
Стойност	Преобразувателят е получил команда за спиране от 1 от следните: <ul style="list-style-type: none"> <li>• LCP</li> <li>• Цифров вход</li> <li>• Серийна комуникация</li> </ul>
Изключване	Издадена е аларма и моторът е спрял. След като причината за алармата бъде отстранена, нулирайте преобразувателя, като използвате 1 от следните: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натискане на [Reset] (Нулиране).</li> <li>• Отдалечено чрез клемите на управлението.</li> <li>• Чрез команда през серийна комуникация.</li> </ul> Натискане на [Reset] (Нулиране) или отдалечено чрез клемите на управлението или чрез серийна комуникация.
Блокировка при изключване	Издадена е аларма и моторът е спрял. След като причината за алармата бъде отстранена, изключете и включете захранването на преобразувателя. Нулирайте преобразувателя ръчно чрез 1 от следните: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натискане на [Reset] (Нулиране).</li> <li>• Отдалечено чрез клемите на управлението.</li> <li>• Чрез команда през серийна комуникация.</li> </ul>

Таблица 8.3 Състояние по време на експлоатация

**ЗАБЕЛЕЖКА**

В автоматичен/отдалечен режим преобразувателят има нужда от външни команди, за да изпълнява функции.

## 8.4 Видове предупреждения и аларми

Вид предупреждение/аларма	Описание
Предупреждение	Предупрежденията указват състояние на аномална работа, което води до аларма. Предупрежденията се прекратяват, когато аномалното състояние бъде премахнато.
Аларма	Алармите указват неизправности, които изискват незабавно внимание. Неизправностите винаги задействат изключване или блокировка при изключване. Нулирайте преобразувателя след аларма. Нулирайте преобразувателя по един от следните 4 начина: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натискане на [Reset] (Нулиране)/[Off/Reset] (Изкл./Нулиране).</li> <li>• Цифрова входна команда за нулиране.</li> <li>• Входна команда за нулиране чрез серийна комуникация.</li> <li>• Автоматично нулиране.</li> </ul>

8

### Изключване


По време на изключване преобразувателят преустановява работата си, за да предотврати собствени повреди или повреди на друго оборудване. Когато възникне изключване, електродвигателят работи по инерция до спиране. Логиката на преобразувателя продължава да работи и да следи състоянието му. След премахване на условието за неизправност преобразувателят е готов за нулиране.

### Блокировка при изключване

По време на блокировка при изключване преобразувателят преустановява работата си, за да предотврати собствени повреди или повреди на друго оборудване. Когато възникне блокировка при изключване, електродвигателят работи по инерция до спиране. Логиката на преобразувателя продължава да работи и да следи състоянието му. Преобразувателят стартира блокировка при изключване само при възникване на сериозни неизправности, които може да повредят самия преобразувател или друго оборудване. След отстраняване на неизправностите изключете и включете входното захранване, преди да нулирате преобразувателя.


### Показване на предупреждения и аларми

- На LCP е показано предупреждение заедно с номера на предупреждението.
- Алармата мига заедно с номера на алармата.

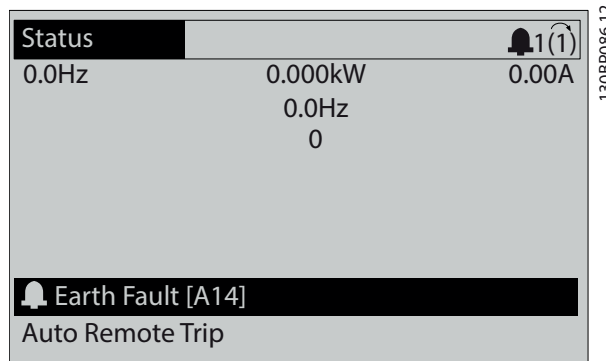

Илюстрация 8.3 Пример за аларма

Освен текста и кода на алармата на LCP, има 3 индикаторни лампички за състоянието.

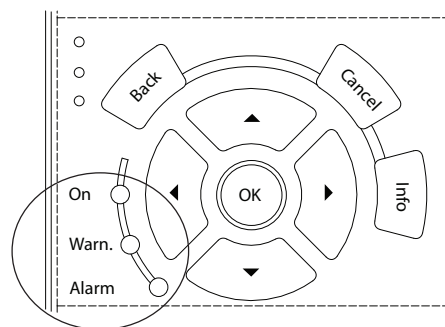

	Светлинен индикатор за предупреждение	Светлинен индикатор за аларма
Предупреждение	Включено	Изключено
Аларма	Изключено	Включено (мигащо)
Блокировка при изключване	Включено	Включено (мигащо)

Илюстрация 8.4 Индикаторни лампички за състоянието

## 8.5 Списък с предупреждения и аларми

Информацията за предупреждения и аларми по-долу описва всяко състояние на предупреждение или аларма, вероятната причина за състоянието и подробно решение на проблема или процедура за отстраняване на неизправността.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1, Недост. 10 V

Напрежението на платката за управление от клемата 50 е под 10 V.

Премахнете част от товара от клемата 50, тъй като 10 V захранване е претоварено. Максимум 15 mA или минимум 590 Ω.

Причината за това състояние може да е късо съединение в свързан потенциометър или неправилно свързване на потенциометъра.

**Отстраняване на неизправности**

- Извадете кабелите от клемма 50. Ако предупреждението изчезне, проблемът е бил в инсталацията. Ако предупреждението остане, сменете платката за управление.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 2, Грешка нулиране фаза**

Това предупреждение или аларма се появява само ако е програмирано в *параметър 6-01 Функция таймаут нула на фазата*. Сигналът на 1 от аналоговите входове е по-слаб от 50% от минималната стойност, програмирана за този вход. Причина за това състояние може да е нарушено окабеляване или неизправно устройство, което изпраща сигнала.

**Отстраняване на неизправности**

- Проверете връзките на всички аналогови клемми на захранващата мрежа.
  - Клемми 53 и 54 на платката за управление за сигнали, клемма 55 обща.
  - VLT® General Purpose I/O MCB 101 клемми 11 и 12 за сигнали, клемма 10 обща.
  - VLT® Analog I/O Option MCB 109 клемми 1, 3 и 5 за сигнали, клемми 2, 4 и 6 общи.
- Проверете дали програмирането на задвижването и настройките на превключвателя съответстват на типа аналогов сигнал.
- Изпълнете тест за сигнал на входна клемма.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 3, Няма ел.мотор**

Към изхода на преобразувателя няма свързан мотор.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 4, Загуба фаза на мрежово захранване**

Липсва фаза на захранването или дисбаланс на мрежовото напрежение е твърде голям. Това съобщение се появява също и при неизправност на входния изправител. Опциите се програмират в *параметър 14-12 Функция при дисбаланс на мрежата*.

**Отстраняване на неизправности**

- Проверете захранващото напрежение и захранващите токове на преобразувателя.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 5, Високо напрежение на кондензаторната батерия**

Напрежението на кондензаторната батерия (DC) е високо от ограничението на предупреждението за високо напрежение. Ограничението зависи от номиналното напрежение на преобразувателя. Устройството все още е активно.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 6, Ниско напрежение на кондензаторната батерия**

Напрежението на кондензаторната батерия (DC) е ниско от ограничението на предупреждението за ниско напрежение. Ограничението зависи от номиналното

напрежение на преобразувателя. Устройството все още е активно.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 7, DC свръхнапрежение**

Ако DC напрежението на кондензаторната батерия превиши ограничението, преобразувателят се изключва след определено време.

**Отстраняване на неизправности**

- Увеличете рамповото време.
- Променете типа рампово време.
- Увеличете *параметър 14-26 Заб. изкл. неизпр. инвертор*.
- Проверете дали захранващото напрежение съответства на напрежението на активния краен преобразувател.
- Направете тест на входното напрежение.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 8, Понижено DC напрежение**

Ако напрежението на кондензаторна батерия спадне под ограничението за напрежение, преобразувателят проверява за 24 V DC резервно захранване. Ако няма 24 V DC резервно захранване, преобразувателят се изключва след фиксирано време на забавяне. Времето на забавяне зависи от размера на устройството.

**Отстраняване на неизправности**

- Проверете дали захранващото напрежение съответства на напрежението на преобразувателя.
- Направете тест на входното напрежение.
- Изпълнете тест за слаб заряд на верига.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 9, Претоварване на инвертора**

Преобразувателят е бил претоварен над 100% твърде дълго време и ще се изключи. Броячът за електронно-термична защита на инвертора генерира предупреждение при 98% и изключва при 100% с аларма. Преобразувателят не може да бъде нулиран, докато броячът не е под 90%.

**Отстраняване на неизправности**

- Сравнете изходния ток, показан на LCP, с номиналния ток на преобразувателя.
- Сравнете изходния ток, показан на LCP, с измерения ток на електродвигателя.
- Покажете на LCP топлинния товар на преобразувателя и наблюдавайте стойността. При работа със стойност над непрекъснатия номинален ток на преобразувателя броячът се увеличава. При работа със стойност под непрекъснатия номинален ток на преобразувателя броячът се намалява.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 10, Температура на претоварване на мотора**

Според електронната термична защита (ETR) моторът е твърде горещ.

Изберете 1 от тези опции:

- Преобразувателят издава предупреждение или аларма, когато броячът е > 90% ако *параметър 1-90 Термична защита на ел.мотора* е зададен на опции за предупреждение.
- Преобразувателят изключва, когато броячът достигне 100%, ако *параметър 1-90 Термична защита на ел.мотора* е зададен на опции за изключване.

Неизправността се получава, когато електродвигателят работи с над 100% претоварване твърде дълго време.

**Отстраняване на неизправности**

- Проверете мотора за прегряване.
- Проверете дали моторът не е механично претоварен.
- Проверете дали токът на мотора, зададен в *параметър 1-24 Ток на ел.мотора*, е с правилна стойност.
- Уверете се, че данните на мотора в *параметри 1-20 до 1-25* са зададени правилно.
- Ако се използва външен вентилатор, проверете дали е избран в *параметър 1-91 Външен вентилатор на ел.мотора*.
- Използването на АМА в *параметър 1-29 Автоматична адаптация ел.мотор (АМА)* настройва по-точно преобразувателя към мотора и намалява топлинното натоварване.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 11, Прегряване на термистора на мотора**

Проверете дали термисторът е откачен. Изберете дали преобразувателят генерира предупреждение или аларма в *параметър 1-90 Термична защита на ел.мотора*.

**Отстраняване на неизправности**

- Проверете мотора за прегряване.
- Проверете дали моторът не е механично претоварен.
- Когато използвате клемма 53 или 54, проверете дали термисторът е свързан правилно между клемма 53 или 54 (аналогов напреженов вход) и клемма 50 (+10 V захранване). Проверете също дали клемният превключвател за 53 или 54 е на позиция за напрежение. Проверете дали *параметър 1-93 Термистор източник* избира клемми 53 или 54.

- Когато се използва клемма 18, 19, 31, 32 или 33 (цифрови входове), проверете дали термисторът е правилно свързан между използваната клемма за цифров вход (само PNP цифров вход) и клемма 50. Изберете клемата, която да се използва в *параметър 1-93 Термистор източник*.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 12, Пределен момент**

Въртящият момент е надхвърлил стойността в *параметър 4-16 Режим ел.мотор с ogr. въртящ момент* или стойността в *параметър 4-17 Режим генератор с ogr. въртящ момент*. *Параметър 14-25 Забавяне изключване при ogr.вѐрт.мом.* може да промени това предупреждение от състояние само на предупреждение към предупреждение, последвано от аларма.

**Отстраняване на неизправности**

- Ако границата на въртящия момент е надвишена по време на пускане, увеличете рампово време при пускане.
- Ако границата на въртящия момент в генераторен режим е надвишена по време на забавяне, увеличете рампово време при спиране.
- Ако границата на въртящия момент се появи по време на работа, повишете границата на въртящия момент. Уверете се, че системата може да работи безопасно при по-голям въртящ момент.
- Проверете приложението за повишена консумация на ток от мотора.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 13, Свърхток**

Ограничението на пиковия ток на инвертора (приблизително 200% от номиналния ток) е превишено. Предупреждението трае приблизително 1,5 s, след което преобразувателят се изключва и издава аларма. Шоково натоварване или бързо ускорение с високоинерционни товари може да причини повреда. Ако ускорението при рампово време е бързо, неизправността може да се появи и в следствие на резерв на кинетична енергия. Ако е избрано разширено управление на механичната спиратка, изключването може да се нулира външно.

**Отстраняване на неизправности**

- Изключете захранването и проверете дали валът на електродвигателя може да бъде завъртан.
- Проверете дали размерът на мотора съответства на преобразувателя.
- Проверете дали данните на електродвигателя са правилни в *параметри 1-20 до 1-25*.



**АЛАРМА 14, Неизправност на заземяването**

Протича ток от изходната фаза към земя – или в кабела между преобразувателя и мотора, или в самия мотор. Токовете преобразуватели откриват грешката в заземяването, като измерват тока, излизащ от преобразувателя, и тока, влизащ в преобразувателя от мотора. Грешката в заземяването се извежда, ако отклонението на 2-та тока е прекалено голямо. Токът, който излиза от преобразувателя, трябва да е същият като тока, който влиза в преобразувателя.

**Отстраняване на неизправности**

- Изключете захранването на преобразувателя и отстранете неизправността на заземяването.
- Проверете за неизправност на заземяването в мотора, като измерите с мегаомметър съпротивлението към земя на кабелите на мотора и на самия него.
- Нулирайте всякакви потенциални отделни измествания в 3-те токови преобразувателя в преобразувателя. Извършете ръчно инициализиране или пълна АМА. Този метод е най-подходящ след смяна на захранващата карта.

**АЛАРМА 15, Несъответствие на хардуера**

Поставената опция не може да работи с текущия хардуер или софтуер на платка за управление.

Запишете стойността на следните параметри и се свържете с Danfoss.

- *Параметър 15-40 FC тип.*
- *Параметър 15-41 Захранваща секция.*
- *Параметър 15-42 Напрежение.*
- *Параметър 15-43 Софтуерна версия.*
- *Параметър 15-45 Последователност на текущия типов код.*
- *Параметър 15-49 Управляваща карта ид. софтуер.*
- *Параметър 15-50 Захранваща карта ид. софтуер.*
- *Параметър 15-60 Опцията монтирана.*
- *Параметър 15-61 Софтуерна версия опция (за всеки опционен слот).*

**АЛАРМА 16, Късо съединение**

Има късо съединение в мотора или окабеляването му.

**Отстраняване на неизправности**

- Изключете захранването на преобразувателя и поправете късото съединение.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ**

Задвижванията съдържат източници на високо напрежение при свързването им към входно захранващо напрежение, постояннотоково захранване или разпределение на товара. Ако монтажът, стартирането и поддръжката на преобразувателя не бъдат извършени от квалифициран персонал, има опасност от смърт или сериозно нараняване.

- Изключете захранването, преди да продължите.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 17, Изтекло време за изчакване на управляваща дума**

Няма комуникация към преобразувателя.

Предупреждението ще бъде активно само когато параметър 8-04 Функция таймаут на управление НЕ е зададено на [0] Изключено.

Ако параметър 8-04 Функция таймаут на управление е с настройка [5] Стоп и изключване, ще се покаже предупреждение и преобразувателят ще понижи рамповото време, докато спре, след което ще покаже аларма.

**Отстраняване на неизправности**

- Проверете свързването на кабела за серийна комуникация.
- Увеличете параметър 8-03 Време на таймаут на управление.
- Проверете работата на комуникационното оборудване.
- Потвърдете, че е извършена правилна ЕМС инсталация.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 20, Грешка темп. вход**

Температурният сензор не е свързан.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 21, Грешка парам.**

Параметърът е извън обхвата. Номерът на параметъра е показан в дисплея.

**Отстраняване на неизправности**

- Задайте засегнатия параметър към валидна стойност.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 22, Механична спирачка повд.**

0 = Еталонът за въртящия момент не е достигнат преди времето на изчакване.

1 = нямало е обратна връзка от спирачката преди времето на изчакване.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 23, Неизправност на вътрешния вентилатор**

Функцията за предупреждение на вентилатора е функция на защита, която проверява дали вентилаторът функционира/е монтиран. Предупреждението за вентилатора може да се изключи в параметър 14-53 Наблюдение вентилатор ([0] Забранено).

Има сензор за обратна връзка, монтиран във вентилатора. Ако вентилаторът е изкомандван да тръгне и няма обратна връзка от сензора, ще се покаже тази аларма. Тази аларма се показва също, ако има грешка в комуникацията между платката за управление и захранващата платка на вентилатора.

Проверете регистъра на алармите (вижте глава 3.6 Локален контролен панел (LCP)) за отчетната стойност, свързана с това предупреждение.

Ако отчетната стойност е 2, има хардуерен проблем с 1 от вентилаторите. Ако отчетната стойност е 12, има проблем в комуникацията между платката за управление и захранващата платка на вентилатора.

#### Отстраняване на неизправности на вентилатора

- Изключете и включете захранването на преобразувателя и проверете дали вентилаторът се пуска за кратко в началото.
- Проверете дали вентилаторът работи нормално. Използвайте *група параметри 43-\*\* Unit Readouts (Показания на устр.)*, за да се покаже скоростта на всеки от вентилаторите.

#### Отстраняване на неизправности на захранващата платка на вентилаторите

- Проверете проводника между между платката за управление и захранващата платка на вентилатора.
- Възможно е да трябва да се смени захранващата платка на вентилатора.
- Възможно е да трябва да се смени платката за управление.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 24, Неизправност на външния вентилатор

Функцията за предупреждение на вентилатора е функция на защита, която проверява дали вентилаторът функционира/е монтиран. Предупреждението за вентилатора може да се изключи в *параметър 14-53 Наблюдение вентилатор ([0] Забранено)*.

Има сензор за обратна връзка, монтиран във вентилатора. Ако вентилаторът е изкомандван да тръгне и няма обратна връзка от сензора, ще се покаже тази аларма. Тази аларма се показва също, ако има грешка в комуникацията между платката за управление и захранващата платка.

Проверете регистъра на алармите (вижте глава 3.6 Локален контролен панел (LCP)) за отчетната стойност, свързана с това предупреждение.

Ако отчетната стойност е 1, има хардуерен проблем с 1 от вентилаторите. Ако отчетната стойност е 11, има проблем в комуникацията между платката за управление и захранващата платка.

#### Отстраняване на неизправности на вентилатора

- Изключете и включете захранването на преобразувателя и проверете дали вентилаторът се пуска за кратко в началото.
- Проверете дали вентилаторът работи нормално. Използвайте *група параметри 43-\*\* Unit Readouts (Показания на устр.)*, за да се покаже скоростта на всеки от вентилаторите.

#### Отстраняване на неизправности на захранващата платка

- Проверете проводника между между платката за управление и захранващата платка.
- Възможно е да трябва да се смени захранващата платка.
- Възможно е да трябва да се смени платката за управление.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 25, Късо съединение на спирачния резистор

Спирачният резистор се следи по време на работа. Ако се получи късо съединение, спирачната функция се забранява и се появява предупреждение. Преобразувателят все още работи, но без спирачна функция.

#### Отстраняване на неизправности

- Изключете захранването към преобразувателя и сменете спирачния резистор (вж. *параметър 2-15 Проверка спирачка*).

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 26, Пределна мощност на спирачния резистор

Мощността, предавана към спирачния резистор, се пресмята като средна стойност върху 120 s работа. Изчисленията се базират на напрежението на кондензаторната батерия и на стойността на спирачния резистор, зададена в *параметър 2-16 AC спирачка макс. ток*. Предупреждението е активно, когато разсеяната спирачна мощност е по-висока от 90% от мощността на спирачния резистор. Ако в *параметър 2-13 Следене на мощността на спиране* е избрана опцията [2] *Изключено*, преобразувателят ще се изключи, когато разсеяната спирачна мощност достигне 100%.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 27, Неизправност на спирачния модул

Спирачният транзистор се следи през време на работа и, ако се получи късо съединение, спирачната функция се изключва и се издава предупреждение. Преобразувателят все още е в състояние да работи, но тъй като спирачният транзистор е на късо, към спирачния резистор се предава значителна мощност, дори и той да не е активен.

#### Отстраняване на неизправности

- Изключете захранването на преобразувателя и отстранете спирачния резистор.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 28, Неуспешна проверка на спирачката**

Спирачният резистор не е свързан или не работи.

**Отстраняване на неизправности**

- Проверете *параметър 2-15 Проверка спирачка*.

**АЛАРМА 29, Температура на радиатора**

Максималната температура на радиатора е надвишена. Тази аларма се базира на температурата, измерена от сензора на радиатора, монтиран в IGBT модулите. Температурната неизправност не се нулира, докато температурата не падне под зададената температура на радиатора. Точките на изключване и нулиране са различни в зависимост от размера на мощността на преобразувателя.

**Отстраняване на неизправности**

- Проверете за следните състояния:
  - Твърде висока околна температура
  - Твърде дълъг кабел за мотора
  - Неправилно отстояние за въздушния поток над и под преобразувателя
  - Блокиран въздушен поток около преобразувателя
  - Повреден вентилатор на радиатора
  - Мръсен радиатор
- Проверете съпротивлението на вентилаторите.
- Проверете предпазителите с мек заряд.
- Проверете IGBT сензора за температура.

**АЛАРМА 30, Фаза U на мотора липсва**

Фаза U на мотора между преобразувателя и мотора липсва.

**▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ**

Задвижванията съдържат източници на високо напрежение при свързването им към входно захранващо напрежение, постояннотоково захранване или разпределение на товара. Ако монтажът, стартирането и поддръжката на преобразувателя не бъдат извършени от квалифициран персонал, има опасност от смърт или сериозно нараняване.

- Изключете захранването, преди да продължите.

**Отстраняване на неизправности**

- Изключете захранването от преобразувателя и проверете фаза U на мотора.

**АЛАРМА 31, Фаза V на мотора липсва**

Фаза V на мотора между преобразувателя и мотора липсва.

**▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ**

Задвижванията съдържат източници на високо напрежение при свързването им към входно захранващо напрежение, постояннотоково захранване или разпределение на товара. Ако монтажът, стартирането и поддръжката на преобразувателя не бъдат извършени от квалифициран персонал, има опасност от смърт или сериозно нараняване.

- Изключете захранването, преди да продължите.

**Отстраняване на неизправности**

- Изключете захранването от преобразувателя и проверете фаза V на мотора.

**АЛАРМА 32, Фаза W на мотора липсва**

Фаза W на мотора между преобразувателя и мотора липсва.

**▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ**

Задвижванията съдържат източници на високо напрежение при свързването им към входно захранващо напрежение, постояннотоково захранване или разпределение на товара. Ако монтажът, стартирането и поддръжката на преобразувателя не бъдат извършени от квалифициран персонал, има опасност от смърт или сериозно нараняване.

- Изключете захранването, преди да продължите.

**Отстраняване на неизправности**

- Изключете захранването от преобразувателя и проверете фаза W на мотора.

**АЛАРМА 33, Пускова неизправност**

Твърде много включения на захранването са се извършили в рамките на кратък период.

**Отстраняване на неизправности**

- Оставете устройството да се охлади до работна температура.
- Проверете потенциална грешка на кондензаторната батерия към земята.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 34, Неизправност в комуникацията.**

Комуникацията през полевата бус шина на платката на комуникационната карта (опция) не работи.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 35, Неизправен допълнителен модул**

Получена е аларма за допълнителен модул. Алармата е специфична за опцията. Най-вероятно причината е грешка при включване или комуникационна неизправност.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 36, Отказ на мрежата**

Това предупреждение/аларма е активно само ако захранващото напрежение към преобразувателя се загуби и *параметър 14-10 Отказ на мрежата* не е зададен на опцията [0] Няма функция.

- Проверете предпазителите на системата на преобразувателя и мрежовото захранване към устройството.
- Уверете се, мрежовото напрежение отговаря на спецификациите на продукта.
- Уверете се, че следните състояния не са налице:  
*Аларма 307, Висок THD(V); аларма 321, Voltage imbalance (Дисбаланс на напрежението); предупреждение 417, Mains undervoltage (Понижено мрежово напрежение); или предупреждение 418, (Mains overvoltage) Мрежово свръхнапрежение* се докладват при наличие на което и да било от следните условия:
  - Величината на 3-фазното напрежение падне под 25% от номиналното мрежово напрежение.
  - Всяко еднофазно напрежение надвиши 10% от номиналното мрежово напрежение.
  - Процентът на фазен или величинен дисбаланс надвиши 8%.
  - THD на напрежението надвиши 10%.

**АЛАРМА 37, Фазов дисбаланс**

Има токов дисбаланс между захранващите блокове.

**АЛАРМА 38, Вътрешна неизправност**

Когато възникне вътрешна неизправност, се изписва кодов номер, описан в Таблица 8.4.

**Отстраняване на неизправности**

- Изключете и включете захранването.
- Проверете дали допълнението е правилно инсталирано.
- Проверете за хлабави или липсващи връзки.

Може да се наложи да се свържете с доставчика или сервисния отдел на Danfoss. Запишете си кодовия номер за допълнителни указания за отстраняване на неизправността.

Номер	Текст
0	Серийният порт не може да се инициализира. Свържете се с доставчик на Danfoss или с отдела за обслужване на Danfoss.
256 – 259, 266, 268	Данните в EEPROM на захранването са дефектни или остарели. Сменете захранващата платка.

Номер	Текст
512–519	Вътрешна неизправност. Свържете се с доставчик на Danfoss или с отдела за обслужване на Danfoss.
783	Стойността на параметъра е извън минимум/максимум ограничения.
1024–1284	Вътрешна неизправност. Свържете се с доставчик на Danfoss или с отдела за обслужване на Danfoss.
1299	Софтуерът на опцията в слот А е твърде стар.
1300	Софтуерът на опцията в слот В е твърде стар.
1301	Софтуерът на опция в слот C0 е твърде стар.
1302	Софтуерът на опцията в слот C1 е твърде стар.
1315	Софтуерът на опцията в слот А не се поддържа (не е позволен).
1316	Софтуерът на опцията в слот В не се поддържа (не е позволен).
1317	Софтуерът на опцията в слот C0 не се поддържа (не е позволен).
1318	Софтуерът на опцията в слот C1 не се поддържа (не е позволен).
1360–2819	Вътрешна неизправност. Свържете се с доставчик на Danfoss или с отдела за обслужване на Danfoss.
2561	Сменете платката за управление.
2820	Препълване на стека на LCP.
2821	Препълване на серийния порт.
2822	Препълване на USB порта.
3072–5122	Стойността на параметъра е извън ограниченията му.
5123	Опция в слот А: Хардуерът е несъвместим с хардуера на панела за управление.
5124	Опция в слот В: Хардуерът е несъвместим с хардуера на панела за управление.
5125	Опция в слот C0: Хардуерът е несъвместим с хардуера на панела за управление.
5126	Опция в слот C1: Хардуерът е несъвместим с хардуера на панела за управление.
5127	Неправилна комбинация на опции (монтирани са 2 опции от един и същ вид или енкодер в E0 и резолвер в E1 или подобни).
5168	Безопасно спиране/safe torque off са отчетени на платка за управление, която не разполага с безопасно спиране/safe torque off.
5376–65535	Вътрешна неизправност. Свържете се с доставчик на Danfoss или с отдела за обслужване на Danfoss.

Таблица 8.4 Кодове на вътрешна неизправност

**АЛАРМА 39, Сензор на радиатора**

Няма обратна връзка от сензора за температура на радиатора.

Сигналът от IGBT температурния сензор към захранващата платка липсва. Проблемът може да е в захранващата платка, шлюзовата платка на задвиж-

ването или лентовия кабел между захранващата платка и шлюзовата платка на задвижването.

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 40, Претоварване на клемата 27 – цифров изход**

Проверете товара, свързан към клемата 27, или отстранете късото съединение. Проверете параметър 5-00 Режим на цифров В/И и параметър 5-01 Режим на клемата 27.

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 41, Претоварване на клемата 29 – цифров изход**

Проверете товара, свързан към клемата 29, или отстранете късото съединение. Също проверете параметър 5-00 Режим на цифров В/И и параметър 5-02 Режим на клемата 29.

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 42, Претоварване на цифровия изход на X30/6 или на X30/7**

За клемата X30/6 проверете товара, свързан към клемата X30/6, или отстранете късото съединение. Проверете също параметър 5-32 Цифр.изх. клемата X30/6 (MCB 101) (VLT® General Purpose I/O MCB 101).

За клемата X30/7 проверете товара, свързан към клемата X30/7, или отстранете късото съединение. Проверете параметър 5-33 Цифр.изх. клемата X30/7 (MCB 101) (VLT® General Purpose I/O MCB 101).

#### **АЛАРМА 43, Външ. захранване**

VLT® Extended Relay Option MCB 113 се монтира без външно 24 V DC. Свържете 24 V DC външно захранване или укажете, че не се използва външно захранване през параметър 14-80 Опция, захранвана от външно 24 V-, [0] Не. Промяна в параметър 14-80 Опция, захранвана от външно 24 V- изисква цикъл на захранването.

#### **АЛАРМА 45, Неизправност на заземяването 2**

Неизправност на заземяването.

##### **Отстраняване на неизправности**

- Проверете за хлабави връзки и дали заземяването е извършено правилно.
- Проверете дали проводниците са с подходящ размер.
- Проверете кабелите за електродвигателя за къси съединения или утечки.

#### **АЛАРМА 46, Захранване на захранващата платка**

Захранването на захранващата платка е извън диапазона.

Има 3 вида захранвания, генерирани от импулсното захранване (SMPS) на захранващата платка:

- 24 V.
- 5 V.
- $\pm 18$  V.

С VLT® 24 V DC захранване MCB 107 се наблюдават само 24 V и 5 V захранванията. Когато се захранва с 3-фазно мрежово напрежение, се следят всичките 3 захранвания.

#### **Отстраняване на неизправности**

- Проверете дали захранващата платка не е дефектна.
- Проверете дали платката за управление не е дефектна.
- Проверете дали допълнителната платка не е дефектна.
- Ако се използва 24 V DC захранващо напрежение, уверете се, че то е изправно.

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 47, Недостатъчно 24 V захранване**

Захранването на захранващата платка е извън диапазона.

Има 3 вида захранвания, генерирани от импулсното захранване (SMPS) на захранващата платка:

- 24 V.
- 5 V.
- $\pm 18$  V.

#### **Отстраняване на неизправности**

- Проверете дали захранващата платка не е дефектна.

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 48, Недостатъчно 1,8 V захранване**

1,8 V DC захранването, използвано на платката за управление, е извън разрешените ограничения. Захранването се измерва върху платката за управление.

#### **Отстраняване на неизправности**

- Проверете дали платката за управление не е дефектна.
- Ако има допълнителна платка, проверете за свръхнапрежение.

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 49, Пределна скорост**

Предупреждението се показва, когато скоростта е извън указания обхват в параметър 4-11 Долна граница скорост ел.м.[об./мин.] и параметър 4-13 Горна граница скорост ел.м. [об./мин.]. Когато скоростта е под указаното ограничение в параметър 1-86 Ниска скорост на изкл. [RPM] (освен при стартиране или спиране), преобразувателят ще се изключи.

#### **АЛАРМА 50, Неуспешно калибриране на Автоматичната адаптация към мотора**

Свържете се с доставчик на Danfoss или с отдела за обслужване на Danfoss.

#### **АЛАРМА 51, Автоматична адаптация към мотора проверка на $U_{ном}$ и $I_{ном}$**

Настройките за напрежението на електромотора, тока на електромотора и мощността на електромотора са неправилни.

#### **Отстраняване на неизправности**

- Проверете настройките в параметри 1-20 до 1-25.

**АЛАРМА 52, Автоматична адаптация към мотора мин  $I_{nom}$** 

Токът на електродвигателя е твърде нисък.

**Отстраняване на неизправности**

- Проверете настройките в *параметър 1-24 Ток на ел.мотора*.

**АЛАРМА 53, Автоматична адаптация към мотора – твърде голям мотор**

Електродвигателят е твърде голям, за да може Автоматична адаптация към мотора да работи правилно.

**АЛАРМА 54, Автоматична адаптация към мотора – твърде малък мотор**

Електродвигателят е твърде малък, за да работи Автоматичната адаптация към мотора.

**АЛАРМА 55, Параметър на Автоматична адаптация към мотора извън обхвата**

АМА не може да се изпълни, тъй като стойностите на параметрите на мотора са извън допустимия диапазон.

**АЛАРМА 56, Автоматична адаптация към мотора прекъсната от потребителя**

АМА е прекъсната ръчно.

**АЛАРМА 57, Вътрешна неизправност на Автоматична адаптация към мотора**

Опитайте да рестартирате АМА. Честите рестартирания могат да доведат до прегряване на електродвигателя.

**АЛАРМА 58, Вътрешна неизправност на Автоматична адаптация към мотора**

Обърнете се към доставчика на Danfoss.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 59, Ограничение на тока**

Токът е по-висок от стойността в *параметър 4-18 Пределен ток*. Уверете се, че данните на мотора в *параметри 1-20 до 1-25* са зададени правилно. Увеличете ограничението на тока, ако е нужно. Уверете се, че системата може да работи безопасно при по-голямо ограничение.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 60, Външно блокиране**

Цифров входен сигнал указва състояние на неизправност, външно за преобразувателя. Външно блокиране е принудило преобразувателя да се изключи. Отстранете външното състояние на неизправност. За да продължите нормална работа, подайте 24 V DC на клемата, програмирана за външно заключване, и нулирайте преобразувателя.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 61, Грешка при проследяване**

Отчетена е грешка между изчислената скорост на мотора и измерената скорост от устройството, даващо обратна връзка. Функцията за предупреждение/аларма/изключване се задава в *параметър 4-30 Функция загуба обр. връзка ел.мотор*. Настройката за грешка се намира в *параметър 4-31 Грешка скорост обр. връзка ел.мотор*. Позволеното време за грешка се намира в *параметър 4-32 Таймаут загуба обр. връзка ел.мотор*.

Тази функция може да е полезна по време на пускането в действие.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 62, Изходна честота при максимално ограничение**

Изходната честота е достигнала стойността, зададена в *параметър 4-19 Макс. изходна честота*. Проверете приложението за възможни причини. По възможност увеличете ограничението на изходната честота. Уверете се, че системата може да работи безопасно при по-висока изходна честота. Предупреждението се скрива, когато изходната честота падне под максималната стойност.

**АЛАРМА 63, Недостатъчна механична спирачка**

Действителният ток на електродвигателя не е превишил тока на освобождаване на спирачка в рамките на прозореца от време на забавяне на пуска.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 64, Пределно напрежение**

Съчетанието на товара и скоростта изисква напрежение на електродвигателя, по-високо от действителното напрежение на кондензаторната батерия.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 65, Прегряване на платката за управление**

Температурата на изключване на платката за управление е 85°C (185°F).

**Отстраняване на неизправности**

- Проверете дали околната работна температура е в рамките на ограниченията.
- Проверете за задръстени филтри.
- Проверете работата на вентилатора.
- Проверете управляващата платка.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 66, Ниска температура на радиатора**

Преобразувателят е прекалено студен, за да бъде експлоатиран. Това предупреждение е базирано на сензора за температура в IGBT модула. Увеличете температурата на околната среда на устройството. Също така може да се подаде малко ток до преобразувателя, когато се спира моторът, чрез задаване на *параметър 2-00 DC ток на задържане/подгряване* на 5% и *параметър 1-80 Функция при спиране*.

**АЛАРМА 67, Променена конфигурацията на допълнителен модул**

Една или повече опции са добавени или премахнати след последното изключване. Проверете дали промяната на конфигурацията е преднамерена и нулирайте устройството.

**АЛАРМА 68, Активирано безопасно спиране**

Активирано е Safe Torque Off (STO). За да възстановите нормалната работа, подайте 24 V DC на клемата 37, след това изпратете сигнал за нулиране (чрез шината, цифров Вх./Изх. или с натискане на [Reset] (Нулиране)).

**АЛАРМА 69, Температура на захранващата платка**

Сензорът за температура на захранващата платка е или твърде горещ, или твърде студен.

**Отстраняване на неизправности**

- Проверете дали околната работна температура е в рамките на ограниченията.
- Проверете за задръстени филтри.
- Проверете работата на вентилатора.
- Проверете захранващата платка.

**АЛАРМА 70, Недопустима конфигурация на честотния преобразувател**

Платката за управление и захранващата платка са несъвместими. За да проверите за съвместимост, свържете се с доставчика на Danfoss и предоставете типовия код от табелката на устройството и номерата на частите на платките.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 71, РТС 1 безопасно спиране**

Функцията Safe Torque Off (STO) е активирана от VLT® РТС термисторната платка MCB 112, тъй като моторът е твърде топъл. След като моторът се охлади и цифровият вход от MCB 112 се дезактивира, нормалната работа може да се възобнови, когато MCB 112 отново приложи 24 V DC към клемата 37. Когато моторът е готов за нормална работа, се изпраща сигнал за нулиране (чрез серийна комуникация, цифров вх./Изх. или с натискане на [Reset] (нулиране) на LCP). Ако е разрешен автоматичен рестарт, моторът може да стартира след изчистване на неизправността.

**АЛАРМА 72, Опасна неизправност**

Safe Torque Off (STO) с блокировка при изключване. Неочаквани нива на сигнала за Safe Torque Off и цифров вход от VLT® РТС термисторната платка MCB 112.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 73, Безопасно спиране с автоматично рестарт**

Safe torque off (STO). При разрешен автоматичен рестарт моторът може да се стартира при изчистване на неизправността.

**АЛАРМА 74, Термистор РТС**

Аларма, свързана с VLT® РТС Thermistor Card MCB 112. РТС не работи.

**АЛАРМА 75, Недопустим избор на профил**

Не записвайте стойността на параметъра, докато моторът работи. Спрете двигателя, преди да впишете профила MCO в *параметър 8-10 Профил на контролер*.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 76, Конфигурация захранващи устройства**

Необходимият брой захранващи устройства не отговаря на открития брой активни захранващи устройства. Когато замените модул на корпус размер F, това предупреждение ще се появи, ако специфичните за захранването данни в захранващата платка на модула не отговарят на останалата част от преобразувателя.

При прекъсване на връзката със захранващата платка устройството активира това предупреждение.

**Отстраняване на неизправности**

- Проверете дали резервната част и нейната захранваща платка са с правилния номер на част.
- Уверете се, че 44-щифтовите кабели между MDC1C и захранващите платки са монтирани правилно.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 77, Режим на намалена мощност**

Това предупреждение показва, че преобразувателят работи в режим на намалена мощност (т.е. по-малко от позволения брой инверторни секции). Това предупреждение се генерира при цикъл на захранването, когато преобразувателят е настроен да работи с по-малко инвертори, и остава активно.

**АЛАРМА 78, Грешка просл.**

Разликата между зададената стойност и действителната стойност надвишава стойността в *параметър 4-35 Грешка проследяване*.

**Отстраняване на неизправности**

- Изключете функцията или изберете аларма/предупреждение също в *параметър 4-34 Функция грешка просл.*
- Изследвайте механиките около товара и мотора. Проверете връзките за обратна връзка от енкодера на мотора към преобразувателя.
- Изберете функция на обратна връзка за електродвигателя в *параметър 4-30 Функция загуба обр. връзка ел.мотор*.
- Регулирайте лентата на грешка при проследяване в *параметър 4-35 Грешка проследяване* и *параметър 4-37 Грешка просл. измен.*

**АЛАРМА 79, Неправилно настройване на захранващия блок**

Машабиращата платка има неправилен номер на част или не е инсталирана. Също така конектора МК102 на захранващата платка не може да бъде инсталиран.

**АЛАРМА 80, Задвижването е инициализирано на стойности по подразбиране**

Настройките на параметрите са инициализирани със стойностите по подразбиране след ръчно нулиране. За да спрете алармата, нулирайте устройството.

**АЛАРМА 81, CSIV повред.**

CSIV файла има синтактични грешки.

**АЛАРМА 82, Грешка в CSIV параметър**

Неуспешно инициализиране на параметър от CSIV.

**АЛАРМА 83, Недопустима комбинация на опции**

Монтираните опции са несъвместими.

**АЛАРМА 84, Няма допълнителен модул за безопасност**  
Допълнителният обезопасителен модул е премахнат без прилагане на общо нулиране. Свържете отново допълнителния обезопасителен модул.

**АЛАРМА 85, Опас. неизпр. РВ**

Грешка в PROFIBUS/PROFIsafe.

**АЛАРМА 88, Откриване на допълнителен модул**

Открита е промяна в оформлението на опциите.  
*Параметър 14-89 Option Detection* е зададено на [0]  
*Protect Option Config* (Конфигурация на опция за защита) и оформлението на опцията е променено.

- За да приложите промените, активирайте промените на оформлението на опцията в *параметър 14-89 Option Detection*.
- Също така можете да възстановите правилната конфигурация на опцията.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 89, Плъзгане на механичната спирачка**

Следенето на спирачката за повдигане открива скорост на електродвигателя, надвишаваща 10 об./мин.

**АЛАРМА 90, Следене на обратна връзка**

Проверете връзката към опцията на енкодера/резолвера и, ако е необходимо, сменете VLT® Encoder Input MCB 102 или VLT® Resolver Input MCB 103.

**АЛАРМА 91, Неправилни настройки на аналогов вход 54**

Задайте превключвател S202 в положение ИЗКЛ. (напреженов вход), когато има КТУ сензор, свързан към входна клемма 54.

**АЛАРМА 99, Блокиран ротор**

Роторът е блокиран.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 104, Повреда на смесителния вентилатор**

Вентилаторът не работи. Електродвигателят на вентилатора проверява дали вентилаторът се върти при включване или винаги, когато смесителният вентилатор е включен. Смесителният вентилатор може да бъде конфигуриран като предупреждение или алармено изключване в *параметър 14-53 Наблюдение вентилатор*.

**Отстраняване на неизправности**

- Включете и изключете захранването на преобразувателя, за да проверите дали предупреждението/алармата ще се покаже отново.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АЛАРМА 122, Неочаквано завъртане на мотора**

Преобразувателят извършва функция, за която е необходимо моторът да е в покой, например DC задържане за мотор с постоянен магнит.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 163, АТЕХ ETR предупреждение за предел. ток**

Преобразувателят е работил над линията на характеристиките за повече от 50 s. Предупреждението се активира при 83% и се дезактивира при 65% от позволената свръхтемпература.

**АЛАРМА 164, АТЕХ ETR аларма за предел. ток**

Работата над линията на характеристиките за повече от 60 s в рамките на период от 600 s активира алармата, а преобразувателят спира.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 165, АТЕХ ETR предупреждение за предел. честота**

Преобразувателят работи в продължение на повече от 50 s под позволената минимална честота (*параметър 1-98 ATEX ETR interpol. points freq.*).

**АЛАРМА 166, АТЕХ ETR аларма за предел. честота**

Честотният преобразувател работи в продължение на повече от 60 s (в период от 600 s) под позволената минимална честота (*параметър 1-98 ATEX ETR interpol. points freq.*).

**АЛАРМА 244, Температура на радиатор**

Максималната температура на радиатора е надвишена. Температурната неизправност не може да се нулира, докато температурата не падне под зададената температура на радиатора. Точките на изключване и нулиране са различни в зависимост от размера на мощността. Тази аларма е еквивалентна на *аларма 29, Темп. радиатор*.

**Отстраняване на неизправности**

Проверете за следните състояния:

- Твърде висока температура на околната среда.
- Твърде дълъг кабел за мотора.
- Неправилно отстояние за въздушния поток над и под честотния преобразувател.
- Блокиран въздушен поток около устройството.
- Повреден вентилатор на радиатора.
- Мръсен радиатор.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 251, Нов типов код**

Захранващата платка или други компоненти са сменени и типовият код е променен.

**АЛАРМА 421, Температурна неизправност**

Неизправност, причинена от вградения сензор за температура, е отчетена на захранващата платка на вентилатора.

**Отстраняване на неизправности**

- Проверете проводниците.
- Проверете сензора.
- Сменете захранващата платка на вентилатора.

**АЛАРМА 423, FPC актуализиране**

Алармата се генерира, когато захранващата платка на вентилатора отчете PUD с неправилна валидност. Платката за управление опитва да актуализира PUD. В



зависимост от актуализацията е възможно да възникне последваща аларма. Вижте A424 и A425.

#### **АЛАРМА 424, FPC актуализирането е успешно**

Тази аларма се генерира, когато платката за управление актуализира успешно PUD на захранващата платка на вентилатора. Преобразувателят трябва да се нулира, за да се спре алармата.

#### **АЛАРМА 425, FPC актуализирането е неуспешно**

Тази аларма се генерира, след като платката за управление не успее да актуализира PUD на захранващата платка на вентилатора.

##### **Отстраняване на неизправности**

- Проверете свързването на захранващата платка на вентилатора.
- Сменете захранващата платка на вентилатора.
- Обърнете се към доставчика.

#### **АЛАРМА 426, FPC конфиг.**

Броят открити захранващи платки на вентилатори не отговаря на зададения брой захранващи платки на вентилатори. Вижте *група параметри 15-6\* Идент. опции* за зададения брой захранващи платки на вентилатори.

##### **Отстраняване на неизправности**

- Проверете свързването на захранващата платка на вентилатора.
- Сменете захранващата платка на вентилатора.

#### **АЛАРМА 427, FPC захранване**

Отчетена е неизправност в захранващото напрежение (5 V, 24 V или 48 V) на захранващата платка на вентилатора.

##### **Отстраняване на неизправности**

- Проверете свързването на захранващата платка на вентилатора.
- Сменете захранващата платка на вентилатора.

## 8.6 Отстраняване на неизправности

Симптом	Вероятна причина	Тест	Разрешение
Тъмен дисплей/Не работи	Липсващо входно захранване.	Вижте <i>Таблица 5.4.</i>	Проверете източника на входно захранване.
	Липсващи или отворени предпазители.	Вижте <i>Отворени предпазители на захранването</i> за възможни причини.	Следвайте приложените препоръки.
	Няма захранване към LCP.	Проверете кабела на LCP за повреди и дали е правилно свързан.	Заменете дефектния LCP или свързващ кабел.
	Късо съединение на управляващото напрежение (клеми 12 или 50) или при клемите на управлението.	Проверете захранването с 24 V контролно напрежение за клема 12/13 до 20 – 39 или 10 V захранване за клеми 50 – 55.	Свържете клемите правилно.
	Несъвместим LCP (LCP от VLT® 2800 или 5000/6000/8000/FCD, или FCM).	–	Използвайте само LCP 101 (P/N 130B1124) или LCP 102 (P/N. 130B1107).
	Погрешна стойност на контраста.	–	Натиснете [Status] (Състояние) + [▲]/[▼], за да промените контраста.
	Дисплеят (LCP) е дефектен.	Изпробвайте, като използвате друг LCP.	Заменете дефектния LCP или свързващ кабел.
Неизправност на вътрешното захранване или дефектно импулсно захранване.	–	Обърнете се към доставчика.	
Примигващ дисплей	Претоварено захранване (SMPS) поради неправилна управляваща верига или неизправност в честотния преобразувател.	За да изключите проблем в управляващата верига, прекъснете всички кабели на управлението, като отстраните клеморедите.	Ако дисплеят остане светнал, тогава проблемът е в управляващата верига. Проверете кабелните свързки за къси съединения или неправилно свързване. Ако дисплеят продължи да примигва, следвайте процедурата за <i>Тъмен дисплей\Няма функция.</i>

Симптом	Вероятна причина	Тест	Разрешение
Моторът не работи	Сервизният превключвател е отворен или лисващо свързване на електродвигателя.	Проверете дали моторът е свързан и дали връзката не е нарушена от сервизен превключвател или друго устройство.	Свържете мотора и проверете сервизния превключвател.
	Няма мрежово захранване при използване на 24 V DC допълнителна платка.	Ако дисплеят работи, но не показва нищо, проверете дали честотният преобразувател е включен към мрежовото захранване.	Приложете захранваща мрежа.
	Спрял LCP.	Проверете дали бутонът [Off] (Изкл.) е бил натиснат.	Натиснете [Auto On] (Вкл. на автоматично управление) или [Hand On] (Вкл. на ръчно управление) (в зависимост от режима на експлоатация).
	Липсващ пусков сигнал (Режим готовност).	Проверете <i>параметър 5-10 Цифров вход на клемата 18</i> за правилната настройка на клемата 18. Използвайте настройката по подразбиране.	Подайте валиден пусков сигнал.
	Активен сигнал за движение по инерция на мотора (Спиране по инерция).	Проверете <i>параметър 5-12 Цифров вход на клемата 27</i> за правилната настройка на клемата 27 (използвайте настройка по подразбиране).	Подайте 24 V на клемата 27 или я програмирайте с [0] <i>Няма операция</i> .
	Невалиден източник на сигнал на задание.	Проверете сигнала на заданието: <ul style="list-style-type: none"> <li>Локално</li> <li>Локален или шинен еталон?</li> <li>Активно ли е предварителното вътрешно задание?</li> <li>Правилно ли е свързана клемата?</li> <li>Правилно ли е мащабирането на клемите?</li> <li>Има ли сигнал на задание?</li> </ul>	Програмирайте правилните настройки. Проверете <i>параметър 3-13 Еталонен обект</i> . Активирайте предварително вътрешно задание в <i>група параметри 3-1* Еталони</i> . Проверете дали връзките са правилни. Проверете мащабирането на клемите. Проверете сигнала на заданието.
Моторът се върти в грешна посока	Ограничение на въртенето на мотора.	Проверете дали <i>параметър 4-10 Посока на скоростта на ел.мотора</i> е програмиран правилно.	Програмирайте правилните настройки.
	Активен реверсиращ сигнал.	Проверете дали е програмирана реверсираща команда за клемата в група параметри <i>5-1* Цифрови входове</i> .	Деактивирайте реверсиращия сигнал.
	Неправилно свързване на фазите на мотора:	–	Вижте <i>глава 6.5.1 Предупреждение – стартиране на мотора</i> .
Моторът не достига до максималната си скорост	Неправилно зададени честотни ограничения.	Проверете изходните ограничения в <i>параметър 4-13 Горна граница скорост ел.м. [об./мин.]</i> , <i>параметър 4-14 Горна граница скорост ел.м. [Hz]</i> и <i>параметър 4-19 Макс. изходна честота</i>	Програмирайте правилните ограничения.
	Еталонният входен сигнал не е мащабиран правилно.	Проверете мащабирането на еталонния входен сигнал в <i>група параметри 6-0* Режим аналогов В/И</i> и група параметри <i>3-1* Еталони</i> .	Програмирайте правилните настройки.
Нестабилна скорост на мотора	Възможно е да има неправилно настроени параметри.	Проверете настройките на всички параметри на мотора, включително всички настройки за компенсация на мотора. При работа в затворена верига проверете PID настройките.	Проверете настройките в <i>група параметри 1-6* Завис.настр. товар</i> . При експлоатация в затворена верига проверете настройките в група параметри <i>20-0* Обратна връзка</i> .

Симптом	Вероятна причина	Тест	Разрешение
Моторът не работи гладко	Вероятно пренамагнетизиране.	Проверете за неправилни настройки на всички параметри на мотора.	Проверете настройките на мотора в <i>група параметри 1-2* Данни ел.мотор, 1-3* Разш.данни ел.мотор и 1-5* Незав.настр. товар.</i>
Моторът отказва да спре	Вероятно погрешни настройки в параметрите на спирачката. Възможно е рамповото време при спиране да е прекалено кратко.	Проверете параметрите на спирачката. Проверете настройките на рамповото време.	Проверете <i>група параметри 2-0* DC-спирачка и 3-0* Етал. ограничения.</i>
Отворени предпазители на захранването	Късо съединение между фазите.	Електродвигателят или панелът имат късо съединение между фазите. Проверете фазите на електродвигателя и панела за къси съединения.	Поправете всички открити къси съединения.
	Претоварване на мотора.	Моторът се претоварва от това приложение.	Направете тестов пуск и се уверете, че токът на електродвигателя е според спецификациите. Ако токът на мотора надхвърля тока при пълно натоварване на табелката, моторът може да работи само с намалено натоварване. Прегледайте отново спецификациите на приложението.
	Хлабави връзки.	Направете преди пуск проверка за хлабави връзки.	Затегнете хлабавите връзки.
Токов дисбаланс на захранващата мрежа по-голям от 3%	Проблем с мрежовото захранване (вижте описанието на <i>аларма 4, Загуба фаз.мр.</i> ).	Преместете подред входящите захранващи проводници с 1 позиция: А на В, В на С, С на А.	Ако дефазирването се появява на един и същ входен проводник, то проблемът е в захранването. Проверете мрежовото захранване.
	Проблем с честотния преобразувател.	Преместете подред входящите захранващи проводници в честотния преобразувател с по 1 позиция: А на В, В на С, С на А.	Ако дефазирването се появява на една и съща входна клема, то това е проблем с честотния преобразувател. Обърнете се към доставчика.
Токов дисбаланс на електродвигателя, по-голям от 3%	Проблем с електродвигателя или опроводяването му.	Преместете подред изходящите кабели на мотора с 1 позиция: U на V, V на W, W на U.	Ако дефазирването се появява на един и същ проводник, то проблемът е в електродвигателя или опроводяването му. Проверете електродвигателя и опроводяването му.
	Проблем с честотния преобразувател.	Преместете подред изходящите кабели на мотора с 1 позиция: U на V, V на W, W на U.	Ако дефазирването се появява на една и съща изходна клема, то това е проблем с преобразувателя. Обърнете се към доставчика.
Проблеми с ускорението на честотния преобразувател	Данните на електродвигателя са въведени неправилно.	Ако се появят предупреждения или аларми, вижте <i>глава 8.5 Списък с предупреждения и аларми.</i> Проверете дали данните на електродвигателя са въведени правилно.	Увеличете рамповото време при пускане в <i>параметър 3-41 Изменение 1 време за повишаване.</i> Увеличете ограничението на тока в <i>параметър 4-18 Пределен ток.</i> Увеличете границата на въртящия момент в <i>параметър 4-16 Режим ел.мотор с огр. въртящ момент.</i>

Симптом	Вероятна причина	Тест	Разрешение
Проблеми със забавянето на честотния преобразувател	Данните на електродвигателя са въведени неправилно.	Ако се появят предупреждения или аларми, вижте <i>глава 8.5 Списък с предупреждения и аларми</i> . Проверете дали данните на електродвигателя са въведени правилно.	Увеличете рампово време при спиране в <i>параметър 3-42 Изменение 1 време за понижаване</i> . Разрешете управлението на свръхнапрежението в <i>параметър 2-17 Управление свръхнапрежение</i> .

Таблица 8.5 Отстраняване на неизправности

## 9 Спецификации

### 9.1 Електротехнически данни

#### 9.1.1 Мрежово захранване 3 x 380 – 480 V AC

FC 202	N355		N400		N450	
	ВП	НП	ВП	НП	ВП	НП
<b>Високо/нормално натоварване</b> (Високо претоварване = 150% ток за 60 s, нормално претоварване = 110% ток за 60 s)						
Типичен изход на вала при 400 V [kW]	315	355	355	400	400	450
Типичен изход на вала при 460 V [к.с.]	450	500	500	600	550	600
<b>Размер на корпуса</b>	E1h/E3h		E1h/E3h		E1h/E3h	
<b>Изходен ток (3-фазен)</b>						
Непрекъснат (при 400 V) [A]	600	658	658	745	695	800
Периодичен (60 s претоварване) (при 400 V) [A]	900	724	987	820	1043	880
Непрекъснат (при 460/500 V) [A]	540	590	590	678	678	730
Периодичен (60 s претоварване) (при 460/500 V) [A]	810	649	885	746	1017	803
Непрекъснат kVA (при 400 V) [kVA]	416	456	456	516	482	554
Непрекъснат kVA (при 460 V) [kVA]	430	470	470	540	540	582
<b>Максимален входен ток</b>						
Непрекъснат (при 400 V) [A]	590	647	647	733	684	787
Непрекъснат (при 460/500 V) [A]	531	580	580	667	667	718
<b>Максимален брой и размер на кабели на една фаза (E1h)</b>						
– Захранваща мрежа и мотор без спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	5 x 240 (5 x 500 mcm)		5 x 240 (5 x 500 mcm)		5 x 240 (5 x 500 mcm)	
– Захранваща мрежа и мотор със спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	4 x 240 (4 x 500 mcm)		4 x 240 (4 x 500 mcm)		4 x 240 (4 x 500 mcm)	
– Спирачка или регенериране [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	2 x 185 (2 x 350 mcm)		2 x 185 (2 x 350 mcm)		2 x 185 (2 x 350 mcm)	
<b>Максимален брой и размер на кабели на една фаза (E3h)</b>						
– Захранваща мрежа и мотор без спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	6 x 240 (6 x 500 mcm)		6 x 240 (6 x 500 mcm)		6 x 240 (6 x 500 mcm)	
– Захранваща мрежа и мотор със спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	2 x 185 (2 x 350 mcm)		2 x 185 (2 x 350 mcm)		2 x 185 (2 x 350 mcm)	
– Разпределяне на товара или регенериране [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	4 x 185 (4 x 350 mcm)		4 x 185 (4 x 350 mcm)		4 x 185 (4 x 350 mcm)	
Макс. външни мрежови предпазители [A] <sup>2)</sup>	800		800		800	
Изчислена загуба на мощност при 400 V [W] <sup>3) 4)</sup>	6794	7532	7498	8677	7976	9473
Изчислена загуба на мощност при 460 V [W] <sup>3)4)</sup>	6118	6724	6672	7819	7814	8527
Коефициент на полезно действие <sup>4)</sup>	0,98		0,98		0,98	
Изходна честота	0 – 590 Hz		0 – 590 Hz		0 – 590 Hz	
Изключване при прегряване на радиатора [°C (°F)]	110 (230)		110 (230)		110 (230)	
Изключване при прегряване платката за управление [°C (°F)]	80 (176)		80 (176)		80 (176)	
Изключване при прегряване на захранващата платка [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)		85 (185)	
Изключване при прегряване на захранващата платка на вентилатора [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)		85 (185)	
Изключване поради прегряване на платката при активен пусков ток [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)		85 (185)	

Таблица 9.1 Технически спецификации, мрежово захранване 3 x 380 – 480 V AC

FC 202	N500		N560	
	ВП	НП	ВП	НП
<b>Високо/нормално натоварване</b> (Високо претоварване = 150% ток за 60 s, нормално претоварване = 110% ток за 60 s)				
Типичен изход на вала при 400 V [kW]	450	500	500	560
Типичен изход на вала при 460 V [к.с.]	600	650	650	750
<b>Размер на корпуса</b>	E2h/E4h		E2h/E4h	
<b>Изходен ток (3-фазен)</b>				
Непрекъснат (при 400 V) [A]	800	880	880	990
Периодичен (60 s претоварване) (при 400 V) [A]	1200	968	1320	1089
Непрекъснат (при 460/500 V) [A]	730	780	780	890
Периодичен (60 s претоварване) (при 460/500 V) [A]	1095	858	1170	979
Непрекъснат kVA (при 400 V) [kVA]	554	610	610	686
Непрекъснат kVA (при 460 V) [kVA]	582	621	621	709
<b>Максимален входен ток</b>				
Непрекъснат (при 400 V) [A]	779	857	857	964
Непрекъснат (при 460/500 V) [A]	711	759	759	867
<b>Максимален брой и размер на кабели на една фаза (E2h)</b>				
– Захранваща мрежа и мотор без спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	6 x 240 (6 x 500 mcm)		6 x 240 (6 x 500 mcm)	
– Захранваща мрежа и мотор със спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	5 x 240 (5 x 500 mcm)		5 x 240 (5 x 500 mcm)	
– Спирачка или регенериране [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	2 x 185 (2 x 350 mcm)		2 x 185 (2 x 350 mcm)	
<b>Максимален брой и размер на кабели на една фаза (E4h)</b>				
– Захранваща мрежа и мотор без спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	6 x 240 (6 x 500 mcm)		6 x 240 (6 x 500 mcm)	
– Захранваща мрежа и мотор със спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	2 x 185 (2 x 350 mcm)		2 x 185 (2 x 350 mcm)	
– Разпределяне на товара или регенериране [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	4 x 185 (4 x 350 mcm)		4 x 185 (4 x 350 mcm)	
Макс. външни мрежови предпазители [A] <sup>2)</sup>	1200		1200	
Изчислена загуба на мощност при 400 V [W] <sup>3)4)</sup>	9031	10162	10146	11822
Изчислена загуба на мощност при 460 V [W] <sup>3) 4)</sup>	8212	8876	8860	10424
Коефициент на полезно действие <sup>4)</sup>	0,98		0,98	
Изходна честота [Hz]	0–590		0–590	
Изключване при прегряване на радиатора [°C (°F)]	110 (230)		100 (212)	
Изключване при прегряване платката за управление [°C (°F)]	80 (176)		80 (176)	
Изключване при прегряване на захранващата платка [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)	
Изключване при прегряване на захранващата платка на вентилатора [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)	
Изключване поради прегряване на платката при активен пусков ток [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)	

**Таблица 9.2 Технически спецификации, мрежово захранване 3 x 380 – 480 V AC**

1) Американска номенклатура за проводници.

2) За номиналните мощности на предпазителите вижте глава 9.7 Предпазители.

3) Типичната загуба на мощност е изчислена при нормални условия и се очаква да е в рамките на  $\pm 15\%$  (толерансът зависи от различията в напрежението и кабели). Тези стойности са базирани на коефициента на полезно действие на типичен мотор (гранична линия IE/IE3). Моторите с по-нисък коефициент на полезно действие добавят загуба на мощност в преобразувателя. Прилага се при оразмеряване на охлаждането на преобразувателя. Ако честотата на превключване е по-висока от настройката по подразбиране, загубите на мощност може да се увеличат. Взети са предвид и типичната консумирана мощност на платката за управление и LCP. За данни за загуба на мощност според EN 50598-2 вижте [www.danfoss.com/vltenenergyefficiency](http://www.danfoss.com/vltenenergyefficiency). Допълнителните опции и клиентският товар може да добавят до 30 W към загубите, въпреки че напълно натоварената платка за управление и опциите за слотове A и B типично добавят само по 4 W всеки.

4) Измерванията са направени с екранирани кабели за мотори с дължина 5 м (16,4 фута) при номинален товар и номинална честота. Ефективност, измерена при номинален ток. За класа на енергийна ефективност вижте глава 9.4 Условия на околната среда. За частични загуби на товар вижте [www.danfoss.com/vltenenergyefficiency](http://www.danfoss.com/vltenenergyefficiency).

## 9.1.2 Мрежово захранване 3 x 525 – 690 V AC

FC 202	N450		N500	
<b>Високо/нормално натоварване</b> (Високо претоварване = 150% ток за 60 s, нормално претоварване = 110% ток за 60 s)	<b>ВП</b>	<b>НП</b>	<b>ВП</b>	<b>НП</b>
Типичен изход на вала при 550 V [kW]	315	355	315	400
Типичен изход на вала при 575 V [к.с.]	400	450	400	500
Типичен изход на вала при 690 V [kW]	355	450	400	500
<b>Размер на корпуса</b>	E1h/E3h		E1h/E3h	
<b>Изходен ток (3-фазен)</b>				
Непрекъснат (при 550 V) [A]	395	470	429	523
Периодичен (60 s претоварване) (при 550 V) [A]	593	517	644	575
Непрекъснат (при 575/690 V) [A]	380	450	410	500
Периодичен (60 s претоварване) (при 575/690 V) [A]	570	495	615	550
Непрекъснат kVA (при 550 V) [kVA]	376	448	409	498
Непрекъснат kVA (при 575 V) [kVA]	378	448	408	498
Непрекъснат kVA (при 690 V) [kVA]	454	538	490	598
<b>Максимален входен ток</b>				
Непрекъснат (при 550 V) [A]	381	453	413	504
Непрекъснат (при 575 V) [A]	366	434	395	482
Непрекъснат (при 690 V) [A]	366	434	395	482
<b>Максимален брой и размер на кабели на една фаза (E1h)</b>				
– Захранваща мрежа и мотор без спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	5 x 240 (5 x 500 mcm)		5 x 240 (5 x 500 mcm)	
– Захранваща мрежа и мотор със спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	4 x 240 (4 x 500 mcm)		4 x 240 (4 x 500 mcm)	
– Спирачка или регенериране [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	2 x 185 (2 x 350 mcm)		2 x 185 (2 x 350 mcm)	
<b>Максимален брой и размер на кабели на една фаза (E3h)</b>				
– Захранваща мрежа и мотор без спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	6 x 240 (6 x 500 mcm)		6 x 240 (6 x 500 mcm)	
– Захранваща мрежа и мотор със спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	2 x 185 (2 x 350 mcm)		2 x 185 (2 x 350 mcm)	
– Разпределяне на товара или регенериране [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	4 x 185 (4 x 350 mcm)		4 x 185 (4 x 350 mcm)	
Макс. външни мрежови предпазители [A] <sup>2)</sup>	800		800	
Изчислена загуба на мощност при 600 V [W] <sup>3) 4)</sup>	4424	5323	4795	6010
Изчислена загуба на мощност при 690 V [W] <sup>3) 4)</sup>	4589	5529	4970	6239
Коефициент на полезно действие <sup>4)</sup>	0,98		0,98	
Изходна честота [Hz]	0–590		0–590	
Изключване при прегряване на радиатора [°C (°F)]	110 (230)		110 (230)	
Изключване при прегряване платката за управление [°C (°F)]	80 (176)		80 (176)	
Изключване при прегряване на захранващата платка [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)	
Изключване при прегряване на захранващата платка на вентилатора [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)	
Изключване поради прегряване на платката при активен пусков ток [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)	

Таблица 9.3 Технически спецификации, мрежово захранване 3 x 525 – 690 V AC



FC 202	N560		N630	
	ВП	НП	ВП	НП
<b>Високо/нормално натоварване</b> (Високо претоварване = 150% ток за 60 s, нормално претоварване = 110% ток за 60 s)				
Типичен изход на вала при 550 V [kW]	400	450	450	500
Типичен изход на вала при 575 V [к.с.]	500	600	600	650
Типичен изход на вала при 690 V [kW]	500	560	560	630
<b>Размер на корпуса</b>	E1h/E3h		E1h/E3h	
<b>Изходен ток (3-фазен)</b>				
Непрекъснат (при 550 V) [A]	523	596	596	630
Периодичен (60 s претоварване) (при 550 V) [A]	785	656	894	693
Непрекъснат (при 575/690 V) [A]	500	570	570	630
Периодичен (60 s претоварване) (при 575/690 V) [A]	750	627	855	693
Непрекъснат kVA (при 550 V) [kVA]	498	568	568	600
Непрекъснат kVA (при 575 V) [kVA]	498	568	568	627
Непрекъснат kVA (при 690 V) [kVA]	598	681	681	753
<b>Максимален входен ток</b>				
Непрекъснат (при 550 V) [A]	504	574	574	607
Непрекъснат (при 575 V) [A]	482	549	549	607
Непрекъснат (при 690 V) [A]	482	549	549	607
<b>Максимален брой и размер на кабели на една фаза (E1h)</b>				
– Захранваща мрежа и мотор без спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	5 x 240 (5 x 500 mcm)		5 x 240 (5 x 500 mcm)	
– Захранваща мрежа и мотор със спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	4 x 240 (4 x 500 mcm)		4 x 240 (4 x 500 mcm)	
– Спирачка или регенериране [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	2 x 185 (2 x 350 mcm)		2 x 185 (2 x 350 mcm)	
<b>Максимален брой и размер на кабели на една фаза (E3h)</b>				
– Захранваща мрежа и мотор без спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	6 x 240 (6 x 500 mcm)		6 x 240 (6 x 500 mcm)	
– Захранваща мрежа и мотор със спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	2 x 185 (2 x 350 mcm)		2 x 185 (2 x 350 mcm)	
– Разпределяне на товара или регенериране [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	4 x 185 (4 x 350 mcm)		4 x 185 (4 x 350 mcm)	
Макс. външни мрежови предпазители [A] <sup>2)</sup>	800		800	
Изчислена загуба на мощност при 600 V [W] <sup>3/4)</sup>	6493	7395	7383	8209
Изчислена загуба на мощност при 690 V [W] <sup>3/4)</sup>	6707	7653	7633	8495
Коефициент на полезно действие <sup>4)</sup>	0,98		0,98	
Изходна честота [Hz]	0–590		0–590	
Изключване при прегряване на радиатора [°C (°F)]	110 (230)		110 (230)	
Изключване при прегряване платката за управление [°C (°F)]	80 (176)		80 (176)	
Изключване при прегряване на захранващата платка [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)	
Изключване при прегряване на захранващата платка на вентилатора [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)	
Изключване поради прегряване на платката при активен пусков ток [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)	

**Таблица 9.4 Технически спецификации, мрежово захранване 3 x 525 – 690 V AC**

FC 202	N710		N800	
	ВП	НП	ВП	НП
<b>Високо/нормално натоварване</b> (Високо претоварване = 150% ток за 60 s, нормално претоварване = 110% ток за 60 s)				
Типичен изход на вала при 550 V [kW]	500	560	560	670
Типичен изход на вала при 575 V [к.с.]	650	750	750	950
Типичен изход на вала при 690 V [kW]	630	710	710	800
<b>Размер на корпуса</b>	E2h/E4h		E2h/E4h	
<b>Изходен ток (3-фазен)</b>				
Непрекъснат (при 550 V) [A]	659	763	763	889
Периодичен (60 s претоварване) (при 550 V) [A]	989	839	1145	978
Непрекъснат (при 575/690 V) [A]	630	730	730	850
Периодичен (60 s претоварване) (при 575/690 V) [A]	945	803	1095	935
Непрекъснат kVA (при 550 V) [kVA]	628	727	727	847
Непрекъснат kVA (при 575 V) [kVA]	627	727	727	847
Непрекъснат kVA (при 690 V) [kVA]	753	872	872	1016
<b>Максимален входен ток</b>				
Непрекъснат (при 550 V) [A]	642	743	743	866
Непрекъснат (при 575 V) [A]	613	711	711	828
Непрекъснат (при 690 V) [A]	613	711	711	828
<b>Максимален брой и размер на кабели на една фаза (E2h)</b>				
– Захранваща мрежа и мотор без спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	6 x 240 (6 x 500 mcm)		6 x 240 (6 x 500 mcm)	
– Захранваща мрежа и мотор със спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	5 x 240 (5 x 500 mcm)		5 x 240 (5 x 500 mcm)	
– Спирачка или регенериране [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	2 x 185 (2 x 350 mcm)		2 x 185 (2 x 350 mcm)	
<b>Максимален брой и размер на кабели на една фаза (E4h)</b>				
– Захранваща мрежа и мотор без спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	6 x 240 (6 x 500 mcm)		6 x 240 (6 x 500 mcm)	
– Захранваща мрежа и мотор със спирачка [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	2 x 185 (2 x 350 mcm)		2 x 185 (2 x 350 mcm)	
– Разпределяне на товара или регенериране [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>1)</sup>	4 x 185 (4 x 350 mcm)		4 x 185 (4 x 350 mcm)	
Макс. външни мрежови предпазители [A] <sup>2)</sup>	1200		1200	
Изчислена загуба на мощност при 600 V [W] <sup>3) 4)</sup>	8075	9500	9165	10872
Изчислена загуба на мощност при 690 V [W] <sup>3) 4)</sup>	8388	9863	9537	11304
Коефициент на полезно действие <sup>4)</sup>	0,98		0,98	
Изходна честота [Hz]	0–590		0–590	
Изключване при прегряване на радиатора [°C (°F)]	110 (230)		110 (230)	
Изключване при прегряване платката за управление [°C (°F)]	80 (176)		80 (176)	
Изключване при прегряване на захранващата платка [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)	
Изключване при прегряване на захранващата платка на вентилатора [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)	
Изключване поради прегряване на платката при активен пусков ток [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)	

**Таблица 9.5 Технически спецификации, мрежово захранване 3 x 525 – 690 V AC**

1) Американска номенклатура за проводници.

2) За номиналните мощности на предпазителите вижте глава 9.7 Предпазители.

3) Типичната загуба на мощност е изчислена при нормални условия и се очаква да е в рамките на  $\pm 15\%$  (толерансът зависи от различията в напрежението и кабела). Тези стойности са базирани на коефициента на полезно действие на типичен мотор

(гранична линия IE/IE3). Моторите с по-нисък коефициент на полезно действие добавят загуба на мощност в преобразувателя. Прилага се при оразмеряване на охлаждането на преобразувателя. Ако честотата на превключване е по-висока от настройката по подразбиране, загубите на мощност може да се увеличат. Взети са предвид и типичната консумирана мощност на платката за управление и LCP. За данни за загуба на мощност според EN 50598-2 вижте [www.danfoss.com/vltenergyefficiency](http://www.danfoss.com/vltenergyefficiency). Допълнителните опции и клиентският товар може да добавят до 30 W към загубите, въпреки че напълно натоварената платка за управление и опциите за слотове А и В типично добавят само по 4 W всеки.

4) Измерванията са направени с екранирани кабели за мотори с дължина 5 м при номинален товар и номинална честота. Ефективност, измерена при номинален ток. За класа на енергийна ефективност вижте глава 9.4 Условия на околната среда. За частични загуби на товар вижте [www.danfoss.com/vltenergyefficiency](http://www.danfoss.com/vltenergyefficiency).

## 9.2 Мрежово захранване

Мрежово захранване (L1, L2, L3)

Захранващо напрежение 380 – 500 V ±10%, 525 – 690 V ±10%

*Ниско мрежово напрежение/отпадане мрежово напрежение:*

При ниско мрежово напрежение или отпадане на мрежата преобразувателят продължава да работи, докато DC напрежението в кондензаторната батерия не падне под минималното ниво за спиране, което обикновено съответства на 15% под най-ниското номинално захранващо напрежение на преобразувателя. Включване и пълнен въртящ момент не могат да се очакват при напрежение, по-ниско от 10% от най-ниското номинално мрежово напрежение на задвижването.

Захранваща честота 50/60 Hz ±5%

Максимален временен дисбаланс между фазите на захранващата мрежа

3,0% от номиналното захранващо напрежение<sup>1)</sup>

Реален коефициент на мощност (λ)

Номинално ≥ 0,9 при номинален товар

Коефициент на мощност при изместване (cos φ) близък до единица

(> 0,98)

Превключване на входно захранване L1, L2, L3 (включвания)

Максимум 1 път/2 минути.

Околна среда в съответствие с EN60664-1

Категория на свръхнапрежение III/степен на замърсяване 2

Преобразувателят е подходящ за употреба във верига, способна да доставя до 100kA номинален ток на късо съединение (SCCR) при 480/600 V.

1) Изчисленията се базират на UL/IEC61800-3.

## 9.3 Изходна мощност на мотора и данни на мотора

Изходна мощност на мотора (U, V, W)

Изходно напрежение 0 – 100% от захранващото напрежение

Изходна честота

0 – 590 Hz<sup>1)</sup>

Превключване на изхода

Неограничено

Рампови времена

0,01 – 3600 s

1) Зависи от напрежението и мощността.

Характеристики на въртящия момент

Пусков въртящ момент (постоянен въртящ момент)

Максимум 150% за 60 s<sup>1)2)</sup>

Претоварване по въртящ момент (постоянен въртящ момент)

максимум 150% за 60 s<sup>1)2)</sup>

1) Процентът се отнася до номиналния ток на преобразувателя.

2) Веднъж на всеки 10 минути.

## 9.4 Условия на околната среда

Околна среда

Корпус E1h/E2h

IP21/тип 1, IP54/тип 12

Корпус E3h/E4

IP20/Шаси

Вибрационен тест (стандартен/износоустойчив)

0,7 g/1,0 g

Относителна влажност

5 – 95% (IEC 721-3-3; Клас 3К3 (без кондензация) по време на експлоатация)

Агресивна среда (IEC 60068-2-43) H<sub>2</sub>S тест

клас Kd

Агресивни газове (IEC 60721-3-3)

клас 3С3

Метод на изпитване в съответствие с IEC 60068-2-43	H2S (10 дена)
Температура на околната среда (при режим на превключване SFAVM)	
– със занижение на номиналните данни	максимум 55 °C (максимум 131 °F) <sup>1)</sup>
– с пълна изходна мощност на типични електродвигатели EFF2 (до 90% изходен ток)	максимум 50 °C (максимум 122 °F) <sup>1)</sup>
– при пълен непрекъснат изходен ток на честотния преобразувател	максимум 45 °C (максимум 113 °F) <sup>1)</sup>
Минимална температура на околната среда при нормална експлоатация	0 °C (32 °F)
Минимална температура на околната среда при намалени работни показатели	10 °C (50 °F)
Температура при съхранение/транспортиране	-25 до +65/70 °C (13 до 149/158 °F)
Максимална надморска височина без занижение на номиналните данни	1000 м (3281 фута)
Максимална надморска височина със занижаване на номиналните данни	3000 м (9842 ft)

1) За повече информация относно занижението на номиналните данни вижте наръчника по проектиране на конкретния продукт.

EMC стандарти, излъчване	EN 61800-3
EMC стандарти, имунитет	EN 61800-3
Клас на енергийна ефективност <sup>2)</sup>	IE2

2) Определено според EN50598-2 при:

- Номинален товар.
- 90% номинална честота.
- Фабрична настройка за честота на превключване.
- Фабрична настройка за модел на превключване.

**9**

## 9.5 Спецификации на кабела

Дължини и напречни сечения на кабелите за управление<sup>1)</sup>

Максимална дължина на кабела за мотора, екраниран/армиран	150 м (492 фута)
Максимална дължина на кабела за мотора, неекраниран/неармиран	300 м (984 фута)
Макс. напречно сечение към мотор, захранваща мрежа, разпределяне на товара и спирачка	Вижте глава 9.1 Електротехнически данни
Максимално напречно сечение към клемите на управлението, твърд проводник	1,5 mm <sup>2</sup> /16 AWG (2 x 0,75 mm <sup>2</sup> )
Максимално напречно сечение на клемите на управлението, гъвкав кабел	1 mm <sup>2</sup> /18 AWG
Максимално напречно сечение на клемите на управлението, кабел с облицована сърцевина	0,5 mm <sup>2</sup> /20 AWG
Минимално напречно сечение към клемите на управлението	0,25 mm <sup>2</sup> /23 AWG

1) За силови кабели вижте таблиците с електротехнически данни в глава 9.1 Електротехнически данни.

## 9.6 Контролен вход/изход и данни за управление

Цифрови входове

Програмируеми цифрови входове	4 (6)
Клема номер	18, 19, 27 <sup>1)</sup> , 29 <sup>1)</sup> , 32, 33
Логика	PNP или NPN логика
Ниво на напрежение	0 – 24 V DC
Ниво на напрежението, логическа 0 PNP	< 5 V DC
Ниво на напрежението, логическа 1 PNP	> 10 V DC
Ниво на напрежението, логическа 0 NPN	> 19 V DC
Ниво на напрежението, логическа 1 NPN	< 14 V DC
Максимално напрежение на входа	28 V DC
Входно съпротивление, R <sub>i</sub>	Около 4 kΩ


Всички цифрови входове са галванично изолирани от захранващото напрежение (PELV) и други клемни под високо напрежение.

1) Клеми 27 и 29 могат да се програмират също и като изходи.

## Аналогови входове

Брой аналогови входове	2
Клема номер	53, 54
Режими	Напрежение или ток
Избор на режим	Превключватели A53 и A54
Режим на напрежение	Превключвател A53/A54=(U)
Ниво на напрежение	-10 V до +10 V (мащабируем)
Входно съпротивление, $R_i$	Около 10 k $\Omega$
Максимално напрежение	$\pm 20$ V
Токов режим	Превключвател A53/A54=(I)
Ниво на тока	0/4 до 20 mA (мащабируемо)
Входно съпротивление, $R_i$	Приблизително 200 $\Omega$
Максимален ток	30 mA
Разделителна способност на аналоговите входове	10 бита (+ знак)
Точност на аналоговите входове	Максимална грешка 0,5% от пълната скала
Честотна лента	100 Hz

Аналоговите входове са галванично изолирани от захранващото напрежение (PELV) и другите клеми под високо напрежение.

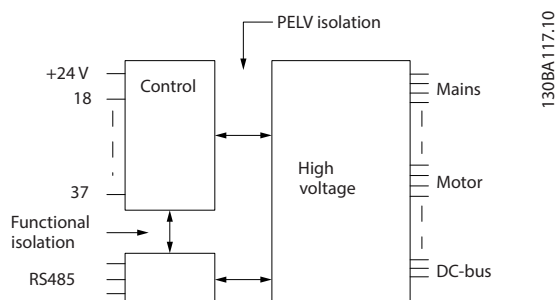

Илюстрация 9.1 PELV изолация

## Импулсни входове

Програмируеми импулсни входове	2
Импулс на клема номер	29, 33
Максимална честота при клема 29, 33	110 kHz (с двутактово управление)
Максимална честота при клема 29, 33	5 kHz (отворен колектор)
Минимална честота при клема 29, 33	4 Hz
Ниво на напрежение	Вижте Цифрови входове в глава 9.6 Контролен вход/изход и данни за управление
Максимално напрежение на входа	28 V DC
Входно съпротивление, $R_i$	Около 4 k $\Omega$
Точност на импулсните входове (0,1 – 1 kHz)	Максимална грешка: 0,1% от пълната скала

## Аналогов изход

Брой програмируеми аналогови изходи	1
Клема номер	42
Обхват на тока на аналоговия изход	0/4 – 20 mA
Максимален съпротивителен товар към обща точка при аналоговия изход	500 $\Omega$
Точност на аналоговия изход	Максимална грешка: 0,8% от пълната скала
Разделителна способност на аналоговия изход	8 бита

Аналоговият изход е галванично изолиран от захранващото напрежение (PELV) и другите клеми под високо напрежение.

Платка за управление, RS485 серийна комуникация

Клема номер	68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX-)
Клема номер 61	Обща точка за клеми 68 и 69

*Веригата на RS485 серийната комуникация е функционално разделена от другите централни вериги и галванично изолирана от захранващото напрежение (PELV).*

Цифров изход

Програмируеми цифрови/импулсни изходи	2
Клема номер	27, 29 <sup>1)</sup>
Ниво на напрежението на цифров/честотен изход	0 – 24 V
Максимален изходен ток (дрейн или сорс)	40 mA
Максимален товар при честотния изход	1 kΩ
Максимален капацитивен товар при честотния изход	10 nF
Минимална изходна честота на честотния изход	0 Hz
Максимална изходна честота на честотния изход	32 kHz
Точност на честотния изход	Максимална грешка: 0,1% от пълната скала
Разделителна способност на честотните изходи	12 бита

*1) Клеми 27 и 29 могат да се програмират също и като входове.*

*Цифровият изход е галванично изолиран от захранващото напрежение (PELV) и другите клеми под високо напрежение.*

Платка за управление, 24 V DC изход

Клема номер	12, 13
Максимум товар	200 mA

*24 V DC захранващо напрежение е галванично изолирано от захранващото напрежение (PELV), но има същия потенциал, както аналоговите и цифровите входове и изходи.*

Релейни изходи

Програмируеми релейни изходи	2
Максимално напречно сечение към релейните клеми	2,5 mm <sup>2</sup> (12 AWG)
Минимално напречно сечение към релейните клеми	0,2 mm <sup>2</sup> (30 AWG)
Дължина на оголен проводник	8 mm (0,3 in)
<b>Реле 01 клема номер</b>	1 – 3 (изключване), 1 – 2 (включване)
Максимално натоварване на клема (AC-1) <sup>1)</sup> на 1 – 2 (NO) (съпротивителен товар) <sup>2)3)</sup>	400 V AC, 2 A
Максимално натоварване на клема (AC-15) <sup>1)</sup> на 1 – 2 (NO) (индуктивен товар @ cosφ 0,4)	240 V AC, 0,2 A
Максимално натоварване на клема (DC-1) <sup>1)</sup> на 1 – 2 (NO) (съпротивителен товар)	80 V DC, 2 A
Максимално натоварване на клема (DC-13) <sup>1)</sup> на 1 – 2 (NO) (индуктивен товар)	24 V DC, 0,1 A
Максимално натоварване на клема (AC-1) <sup>1)</sup> на 1 – 3 (NC) (съпротивителен товар)	240 V AC, 2 A
Максимално натоварване на клема (AC-15) <sup>1)</sup> на 1 – 3 (NC) (индуктивен товар @ cosφ 0,4)	240 V AC, 0,2 A
Максимално натоварване на клема (DC-1) <sup>1)</sup> на 1 – 3 (NC) (съпротивителен товар)	50 V DC, 2 A
Максимално натоварване на клема (DC-13) <sup>1)</sup> на 1 – 3 (NC) (индуктивен товар)	24 V DC, 0,1 A
Минимално натоварване на клема 1 – 3 (NC), 1 – 2 (NO)	24 V DC 10 mA, 24 V AC 2 mA
Околна среда в съответствие с EN 60664-1	Категория на свръхнапрежение III/степен на замърсяване 2
<b>Реле 02 клема номер</b>	4 – 6 (изключване), 4 – 5 (включване)
Максимално натоварване на клема (AC-1) <sup>1)</sup> на 4 – 5 (NO) (съпротивителен товар) <sup>2)3)</sup>	400 V AC, 2 A
Максимално натоварване на клема (AC-15) <sup>1)</sup> на 4 – 5 (NO) (индуктивен товар @ cosφ 0,4)	240 V AC, 0,2 A
Максимално натоварване на клема (DC-1) <sup>1)</sup> на 4 – 5 (NO) (съпротивителен товар)	80 V DC, 2 A
Максимално натоварване на клема (DC-13) <sup>1)</sup> на 4 – 5 (NO) (индуктивен товар)	24 V DC, 0,1 A
Максимално натоварване на клема (AC-1) <sup>1)</sup> на 4 – 6 (NC) (съпротивителен товар)	240 V AC, 2 A
Максимално натоварване на клема (AC-15) <sup>1)</sup> на 4 – 6 (NC) (индуктивен товар @ cosφ 0,4)	240 V AC, 0,2 A
Максимално натоварване на клема (DC-1) <sup>1)</sup> на 4 – 6 (NC) (съпротивителен товар)	50 V DC, 2 A
Максимално натоварване на клема (DC-13) <sup>1)</sup> на 4 – 6 (NC) (индуктивен товар)	24 V DC, 0,1 A
Минимално натоварване на клема 4 – 6 (NC), 4 – 5 (NO)	24 V DC 10 mA, 24 V AC 2 mA
Околна среда в съответствие с EN 60664-1	Категория на свръхнапрежение III/степен на замърсяване 2

*1) IEC 60947 част 4 и 5.*

Контактите на релетата са галванично изолирани от останалата част на веригата чрез подсилена изолация (PELV).

2) Свърхнапрежение категория II.

3) UL приложения 300 V AC 2 A

Платка за управление, +10 V DC изход

Клема номер	50
Изходно напрежение	10,5 V $\pm$ 0,5 V
Максимум товар	25 mA

Постояннотоковото захранване 10 V е галванично изолирано от захранващото напрежение (PELV) и други клеми под високо напрежение.

Характеристики на управлението

Разделителна способност на изходната честота при 0 – 1000 Hz	$\pm$ 0,003 Hz
Време за реакция на системата (клеми 18, 19, 27, 29, 32, 33)	$\leq$ 2 ms
Обхват на управление на скоростта (отворена верига)	1:100 от синхронната скорост
Точност на скоростта (отворена верига)	30 – 4000 об./мин: Максимална грешка от $\pm$ 8 об./мин

Всички характеристики на управлението са базирани на 4-полюсен асинхронен мотор.

Работни показатели на платката за управление

Интервал на сканиране	5 ms
-----------------------	------

Платка за управление, USB серийна комуникация

USB стандарт	1.1 (пълна скорост)
USB куплунг	USB тип B щепсел на устройството

## **ЗАБЕЛЕЖКА**

Свързването към компютър се извършва чрез стандартен USB кабел.

USB връзката е галванично изолирана от захранващото напрежение (PELV) и другите клеми под високо напрежение.

USB връзката не е галванично изолирана от земята. Използвайте само изолиран лаптоп/компютър за връзка към USB конектора на преобразувателя или изолиран USB кабел/преобразувател.

## 9.7 Предпазители

Предпазителите ограничават потенциалната повреда на честотния преобразувател само до щети във вътрешността на уреда. За да се гарантира съблюдаването на EN 50178, подменяйте само с идентични предпазители Bussmann. Вижте Таблица 9.6.

## **ЗАБЕЛЕЖКА**

Използването на предпазители от страна на захранването е задължително за IEC 60364 (CE) и NEC 2009 (UL) съвместими инсталации.

Входно напрежение (V)	Каталожен номер на Bussmann
380–500	170M7309
525–690	170M7342

Таблица 9.6 Опции за предпазители

Посочените в Таблица 9.6 предпазители са подходящи за употреба във вериги, способни да осигуряват 100 000 A<sub>rms</sub> (симетрични), в зависимост от номиналното напрежение на преобразувателя. При използване на правилните предпазители, номиналният ток при късо съединение (SCCR) на преобразувателя е 100 000 A<sub>rms</sub>. Преобразувателите E1h и E2h се доставят с вътрешни предпазители на преобразувателя, за да отговарят на 100 kA SCCR. Преобразувателите E3h и E4h трябва да се оборудват с предпазители тип aR, за да отговарят на 100 kA SCCR.

**ЗАБЕЛЕЖКА****ПРЕКЪСВАЕМ КОМУТАТОР**


Всички устройства, които биват поръчани и доставени с фабрично инсталиран прекъсваем комутатор, изискват предпазители на клонова верига Клас L, за да отговарят на 100 kA SCCR за преобразувателя. Ако се използват прекъсвачи, номиналната мощност на SCCR е 42 kA. Конкретният предпазител Клас L се определя от входното напрежение и номиналната мощност на преобразувателя. Входното напрежение и номиналната мощност са посочени на табелката на продукта. Вижте *глава 4.1 Доставени елементи*.

Входно напрежение (V)	Номинална мощност (kW)	Номинална мощност при късо съединение (A)	Задължителна защита
380–480	355–450	42000	Прекъсвач
		100000	Предпазител Клас L, 800 A
380–480	500–560	42000	Прекъсвач
		100000	Предпазител Клас L, 1200 A
525–690	450–630	42000	Прекъсвач
		10000	Предпазител Клас L, 800 A
525–690	710–800	42000	Прекъсвач
		100000	Предпазител Клас L, 1200 A



## 9.8 Размери на корпуса


### 9.8.1 Външни размери на E1h

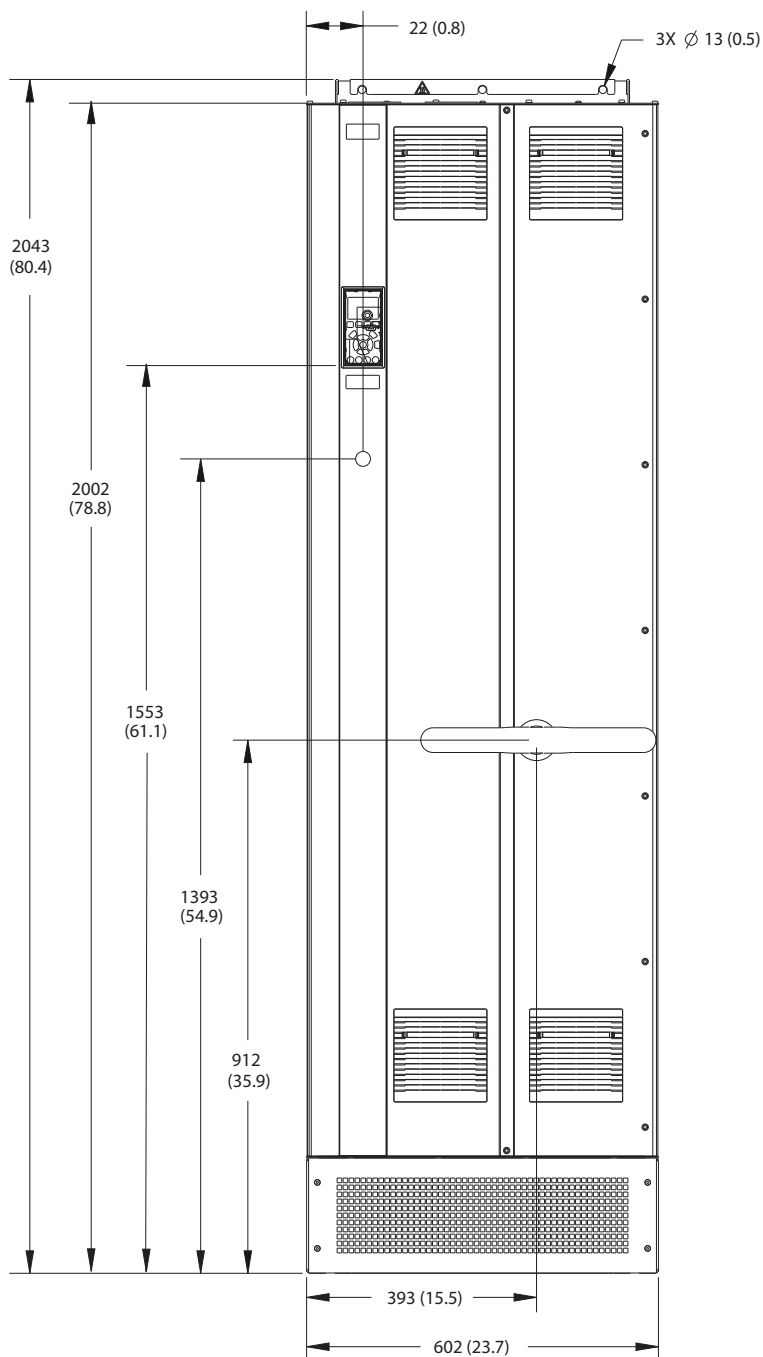

130BF648.10


9

Илюстрация 9.2 Преден изглед на E1h

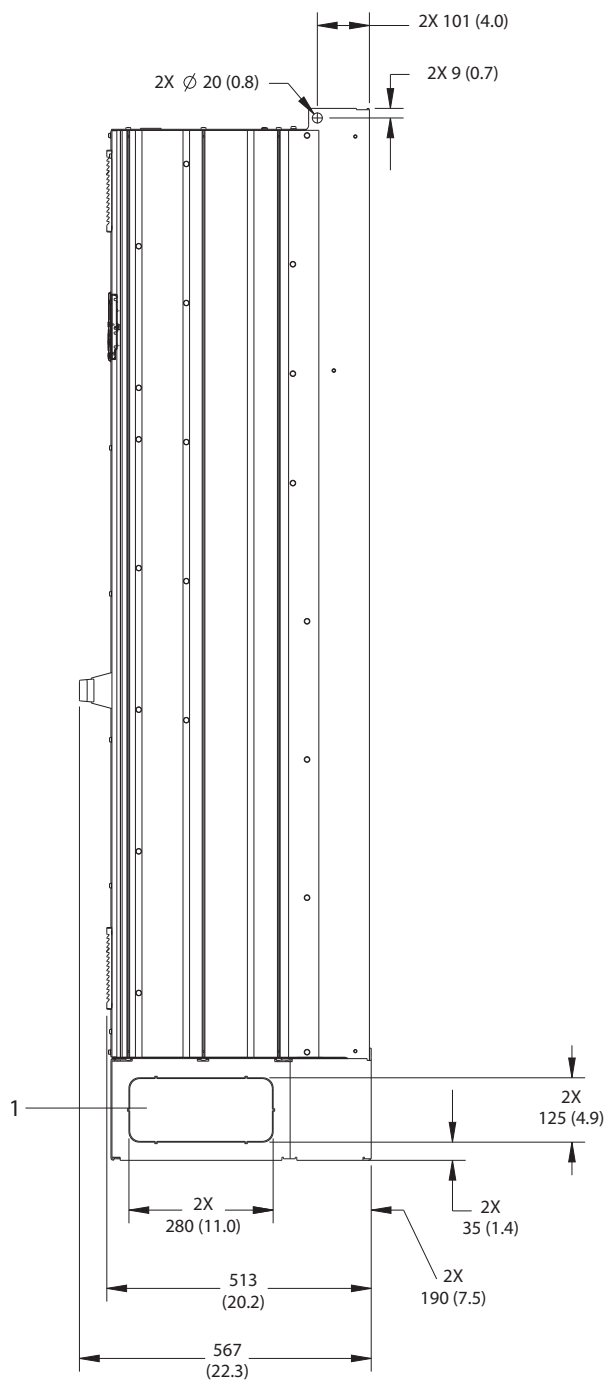



1	Панел за избиване
---	-------------------

Илюстрация 9.3 Страничен изглед на E1h

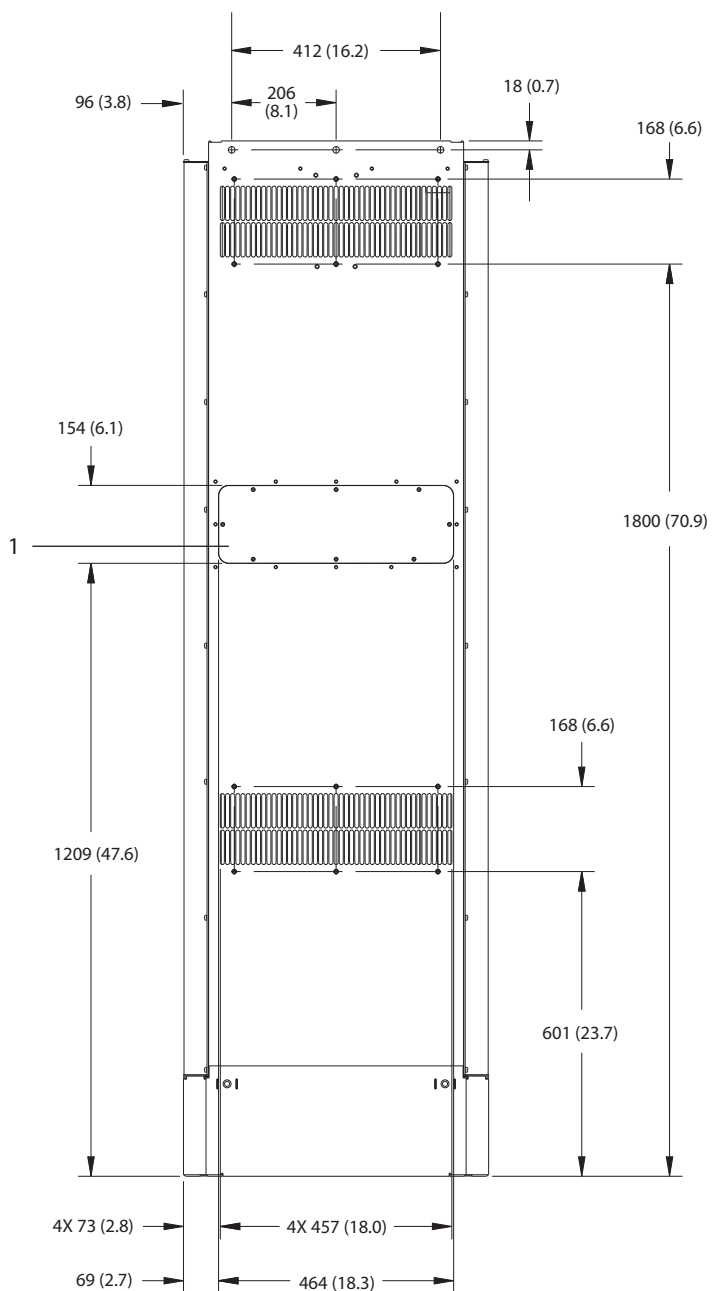

1	Панел за достъп до радиатора (опция)
---	--------------------------------------


Илюстрация 9.4 Заден изглед на E1h

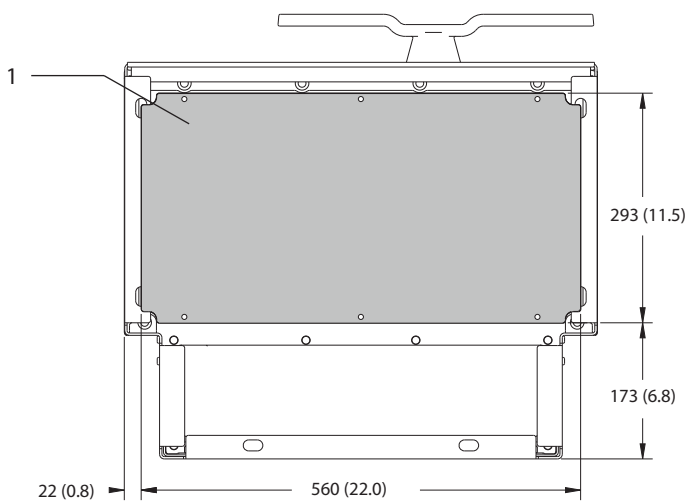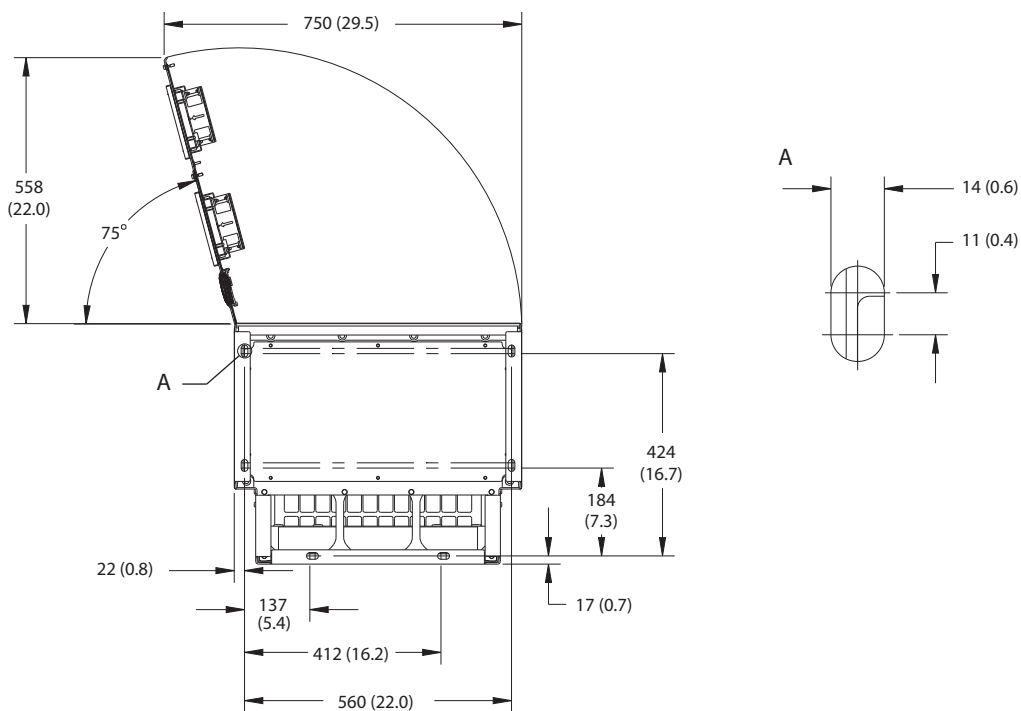

1	Уплътнителен панел
---	--------------------

Илюстрация 9.5 Отстояния за вратите и размери на уплътнителния панел за E1h

9.8.2 Външни размери на E2h

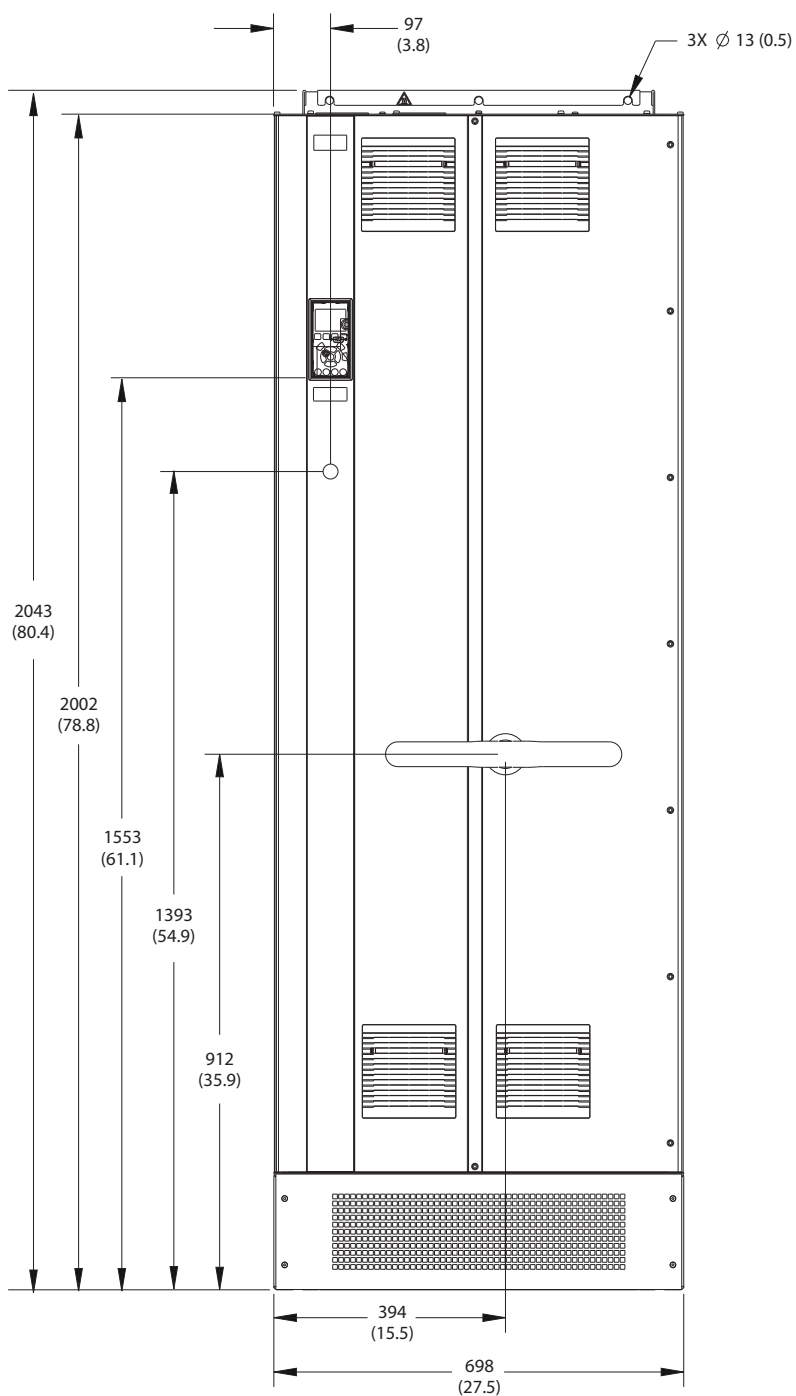


130BF654.10

9


Илюстрация 9.6 Преден изглед на E2h

9

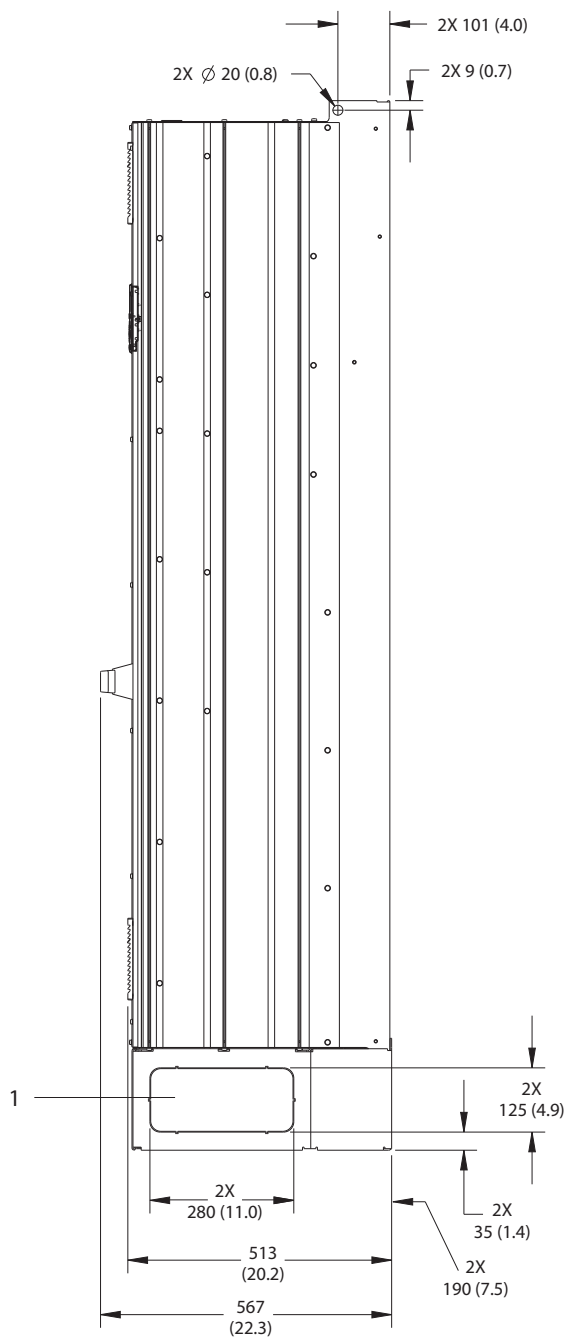


1	Панел за избиване
---	-------------------

Илюстрация 9.7 Страничен изглед на E2h

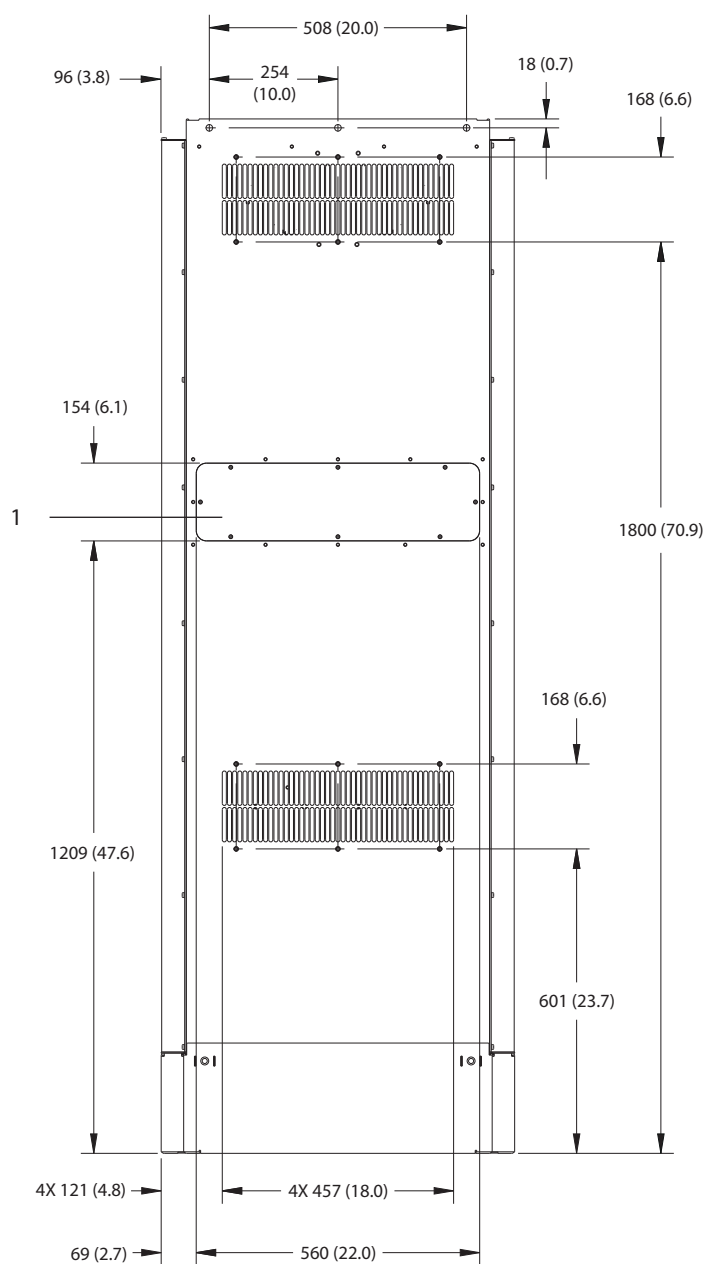


1	Панел за достъп до радиатора (опция)
---	--------------------------------------

Илюстрация 9.8 Заден изглед на E2h

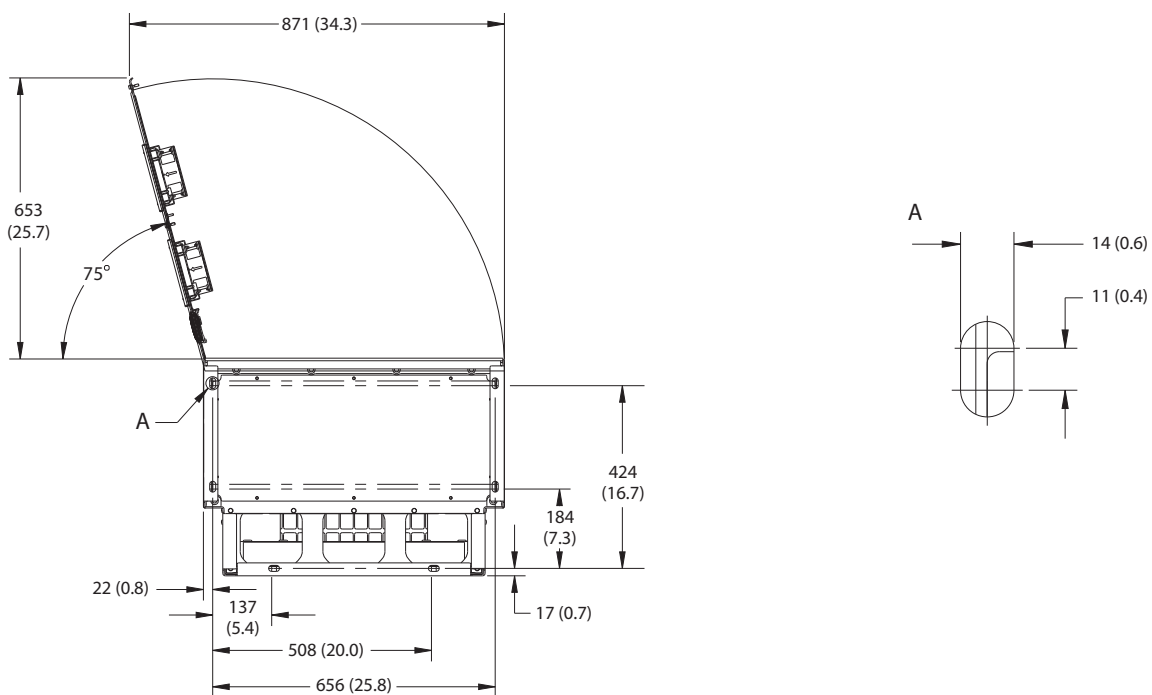

9

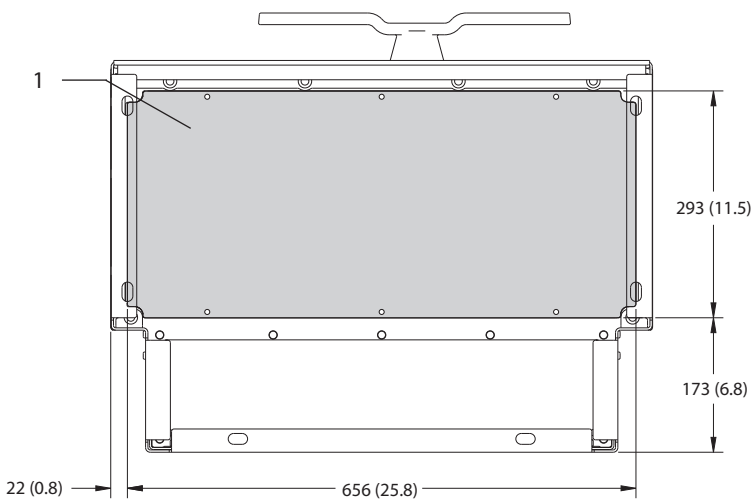


1	Уплътнителен панел
---	--------------------

Илюстрация 9.9 Отстояния за вратите и размери на уплътнителния панел за E2h




9.8.3 Външни размери на E3h

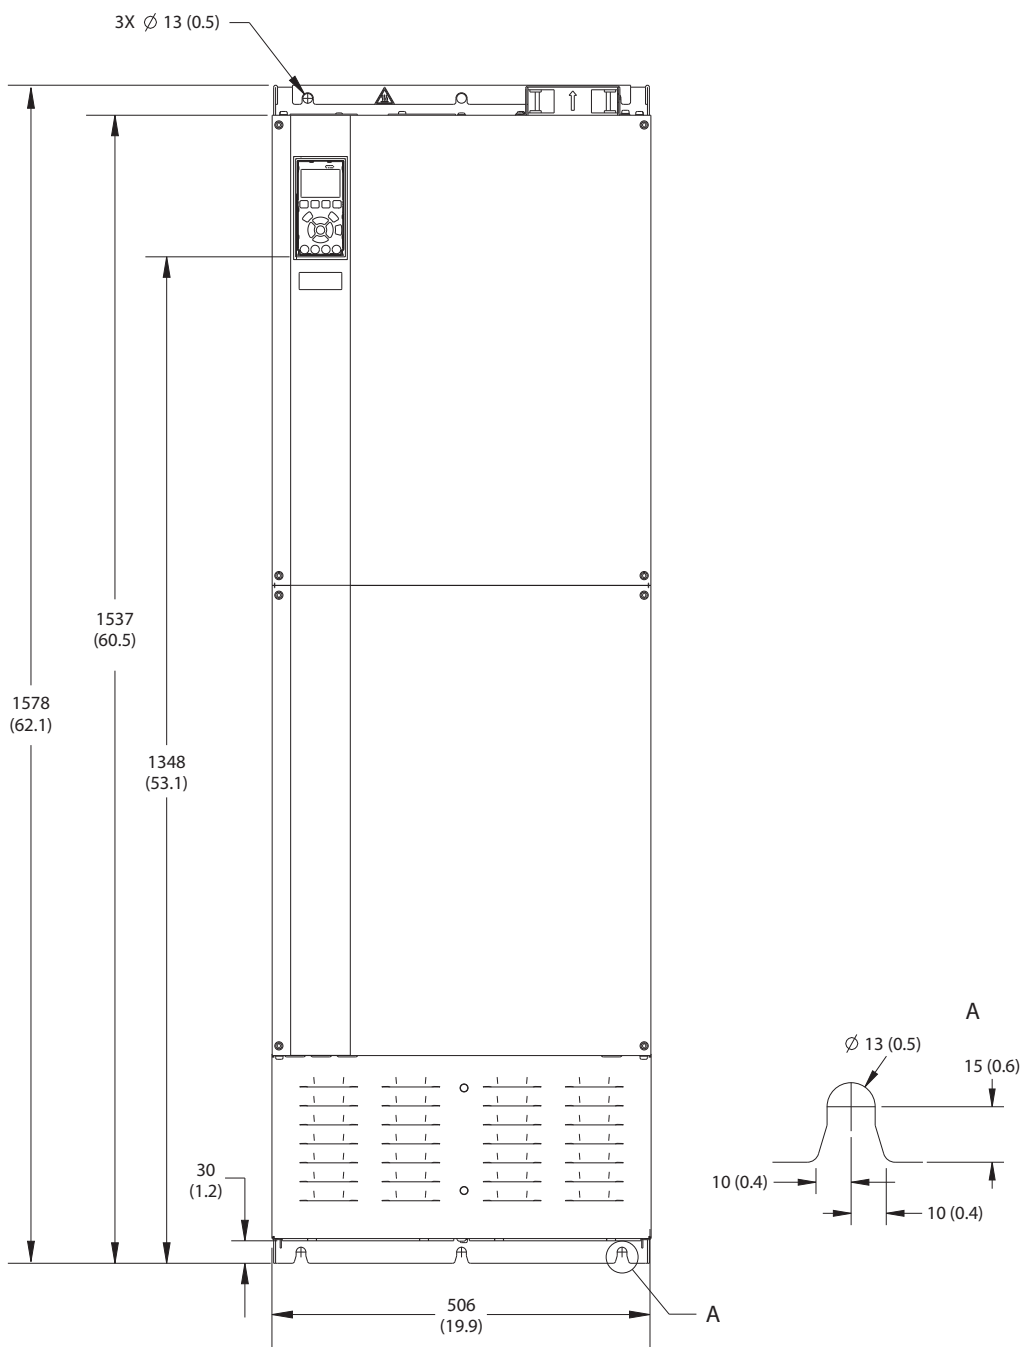


130BF656.10

Илюстрация 9.10 Преден изглед на E3h

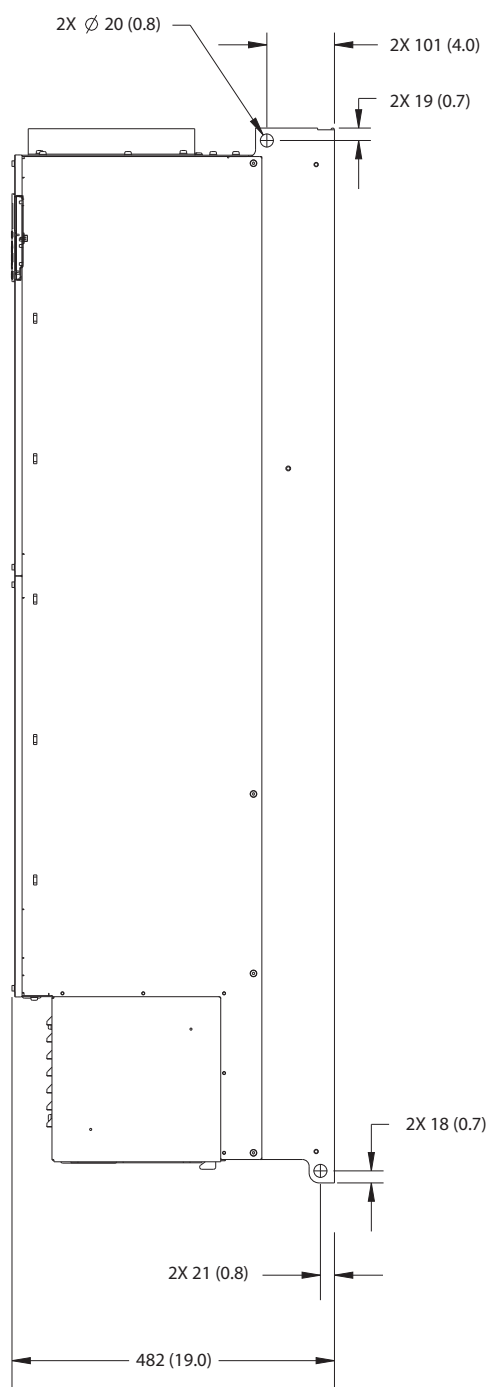


Илюстрация 9.11 Страничен изглед на E3h

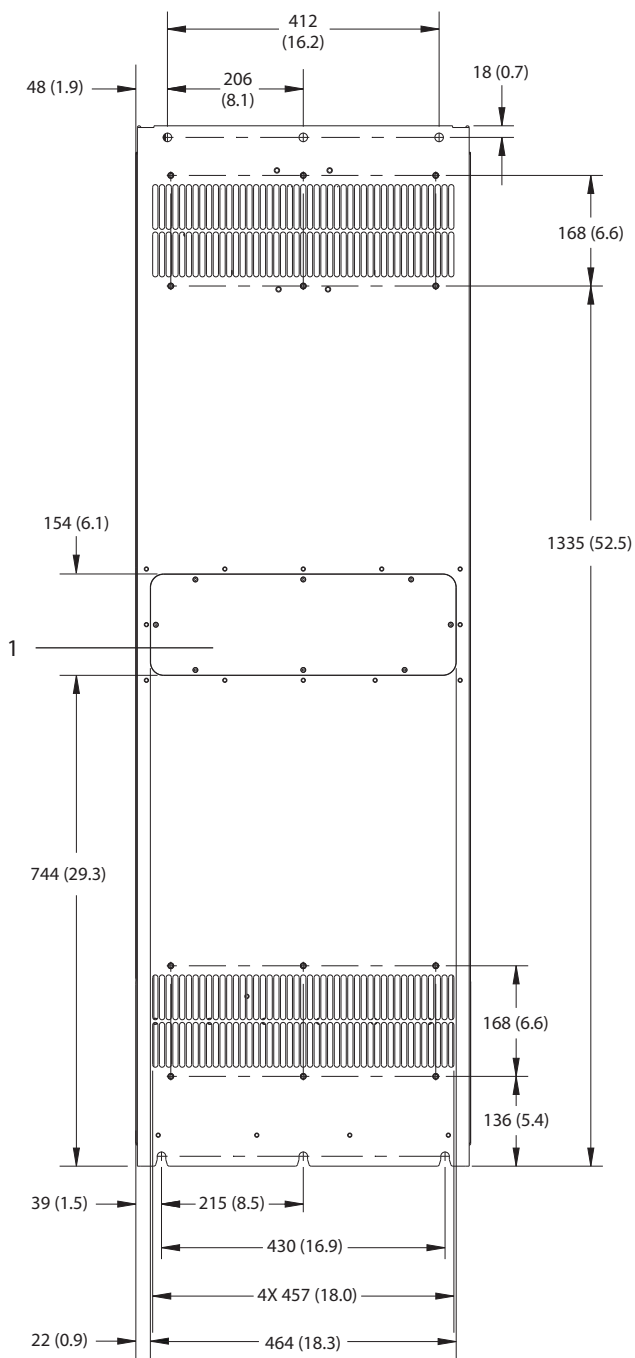


9

1	Панел за достъп до радиатора (опция)
---	--------------------------------------

Илюстрация 9.12 Заден изглед на E3h

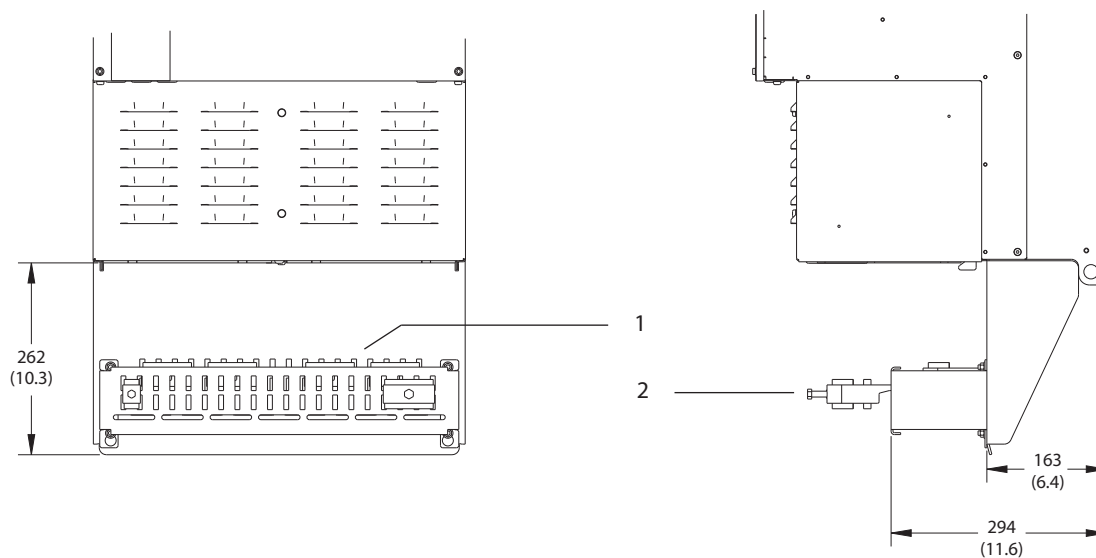


9

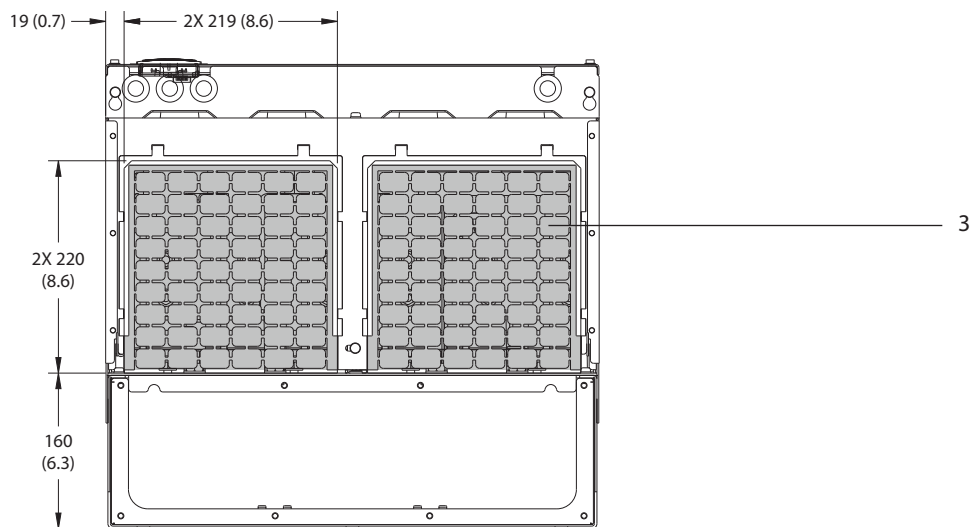

1	Терминирание на RFI екран (стандартно с RFI опция)
2	Кабел/EMC скоба
3	Уплътнителен панел


Илюстрация 9.13 Размери на уплътнителния панел и терминирание на RFI екран за E3h

9.8.4 Външни размери на E4h

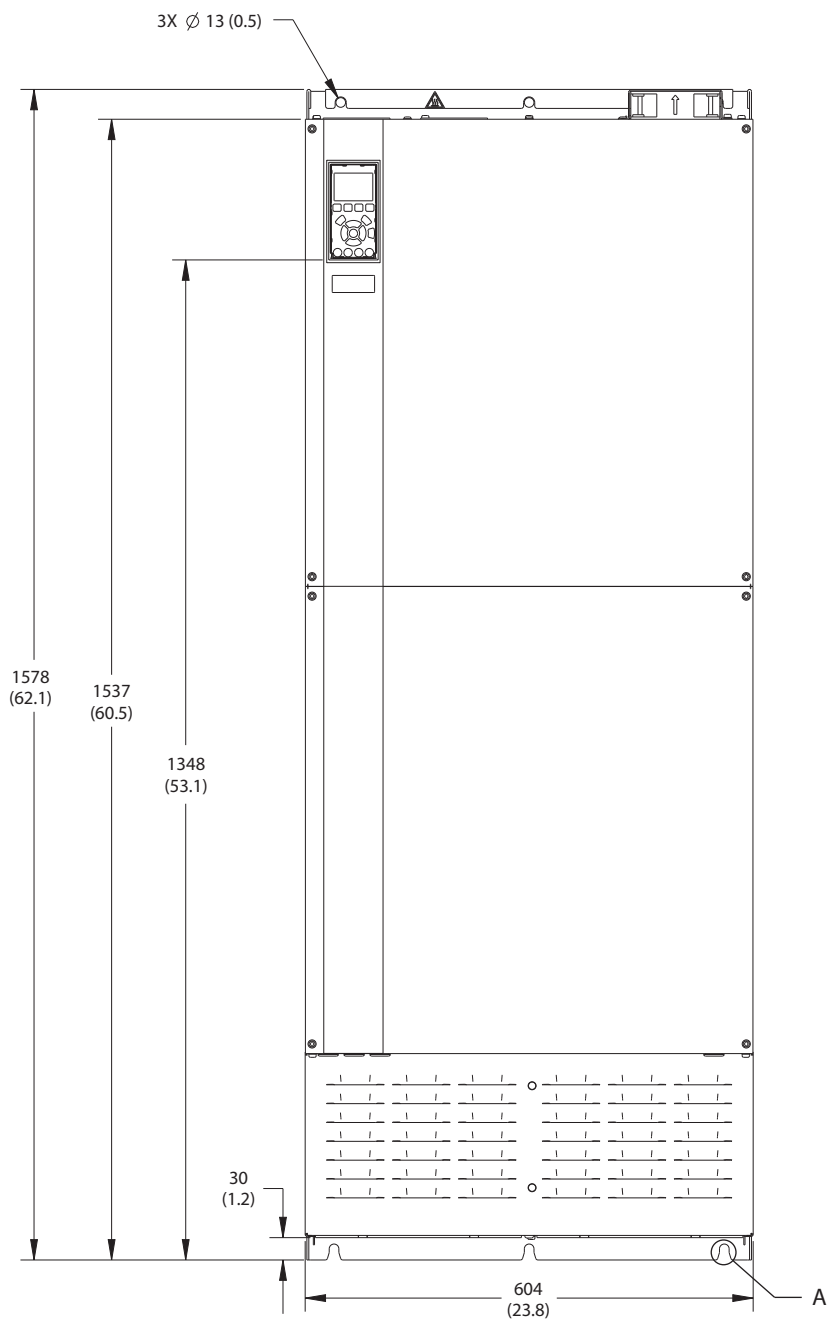


130BF664.10

Илюстрация 9.14 Преден изглед на E4h

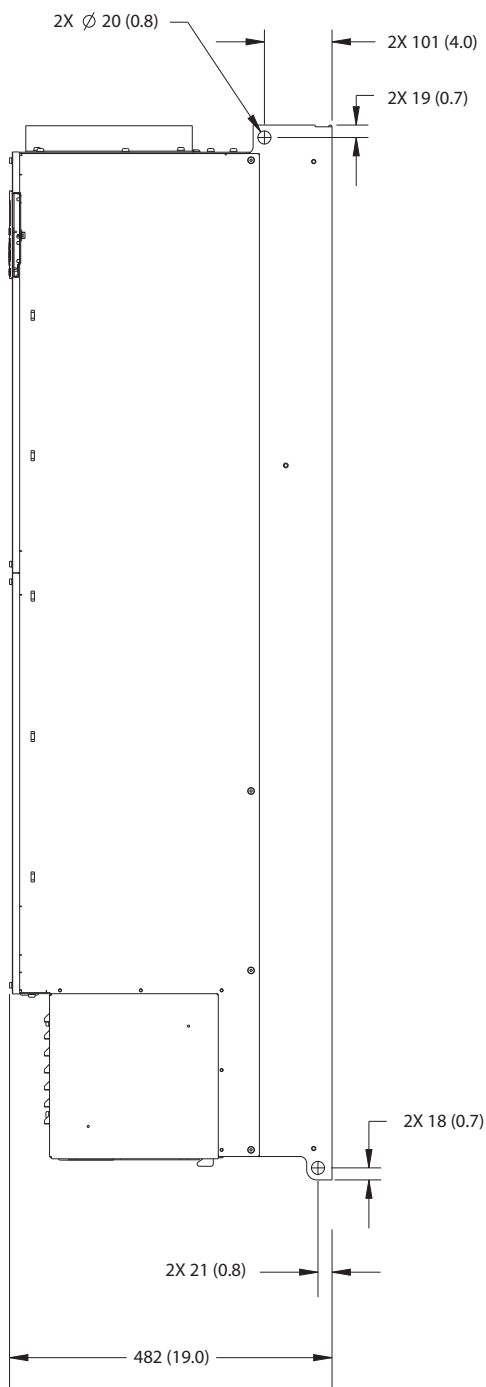


Илюстрация 9.15 Страничен изглед на E4h

9

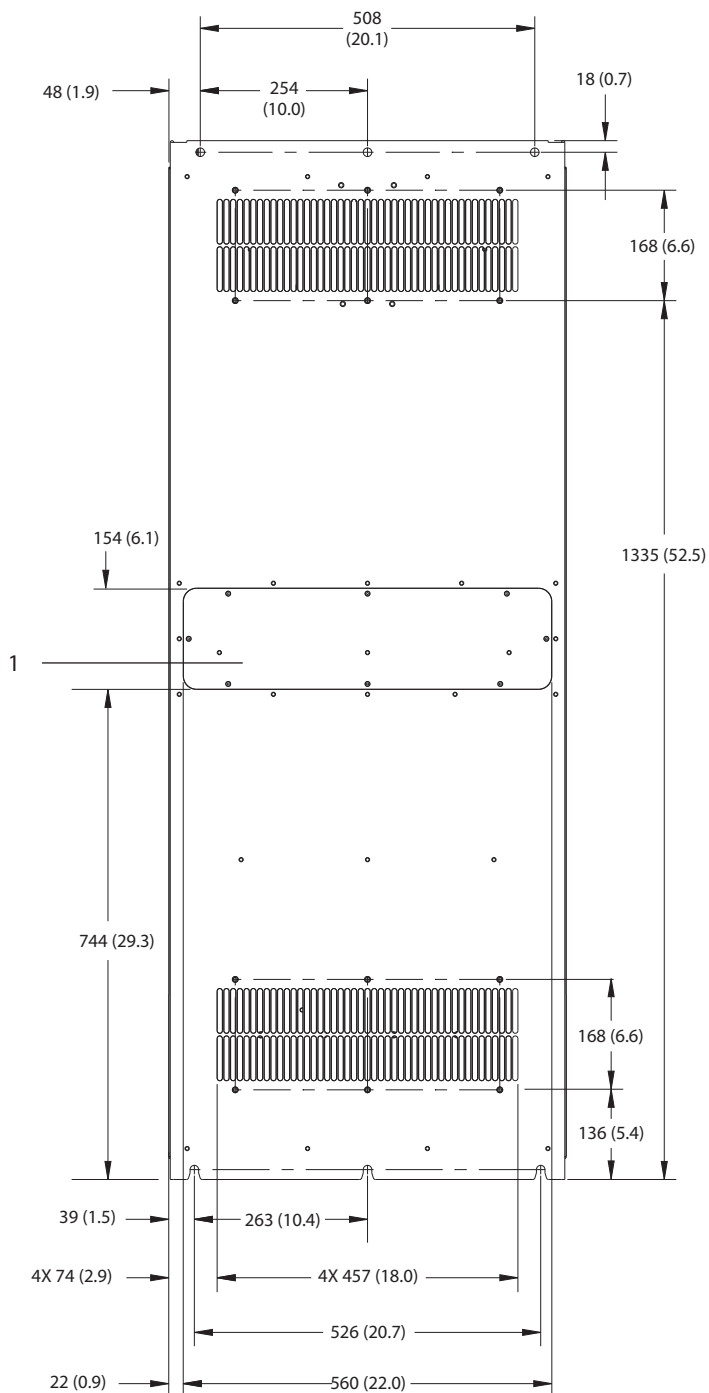


1	Панел за достъп до радиатора (опция)
---	--------------------------------------

Илюстрация 9.16 Заден изглед на E4h

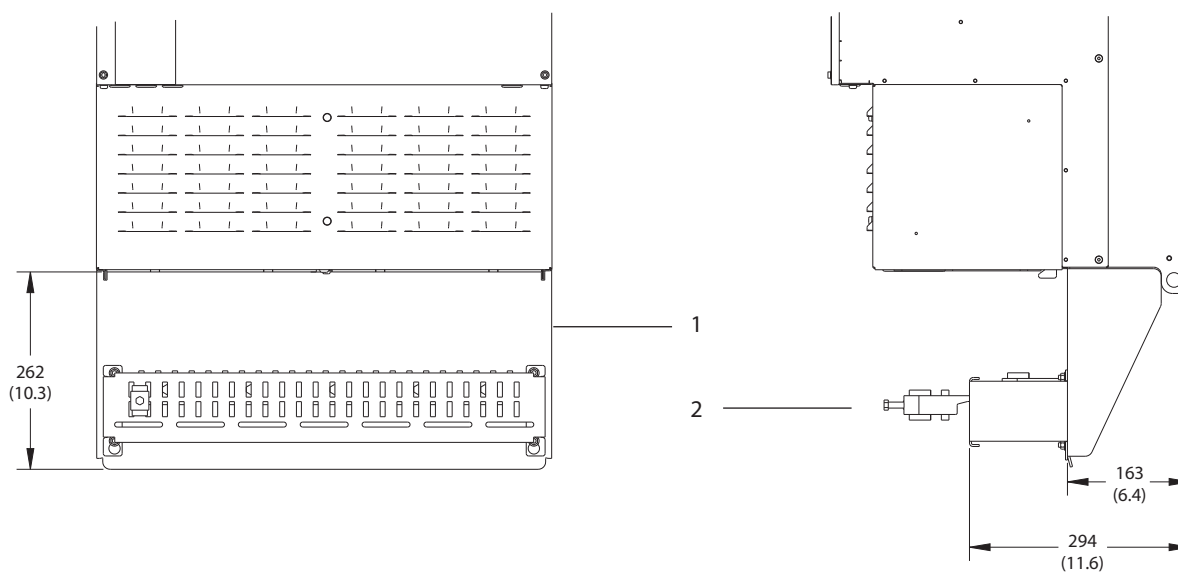

9

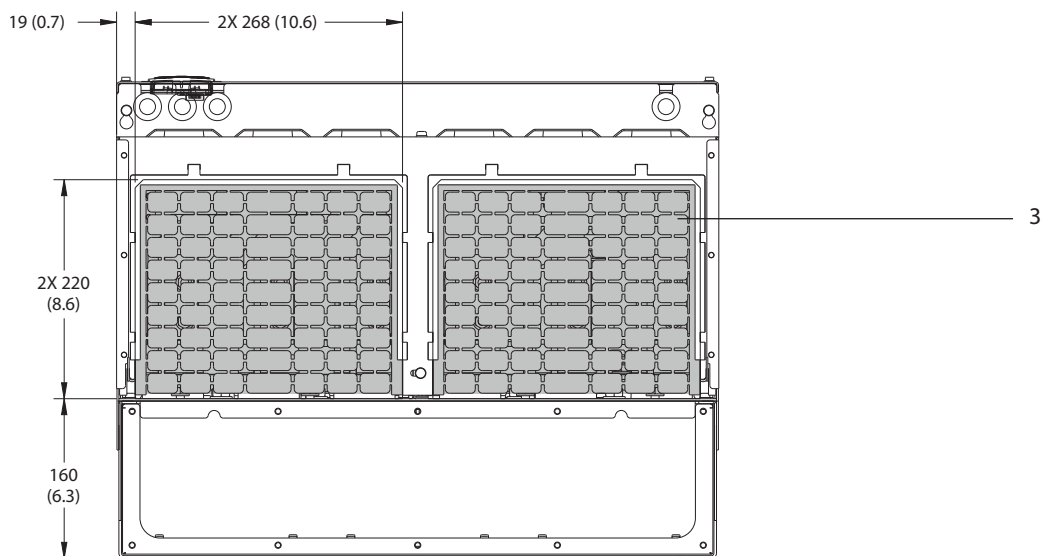


1	Терминирание на RFI екран (стандартно с RFI опция)
2	Кабел/EMC скоба
3	Уплътнителен панел

Илюстрация 9.17 Размери на уплътнителния панел и терминирание на RFI екран за E4h




9.9 Въздушен поток около корпуса

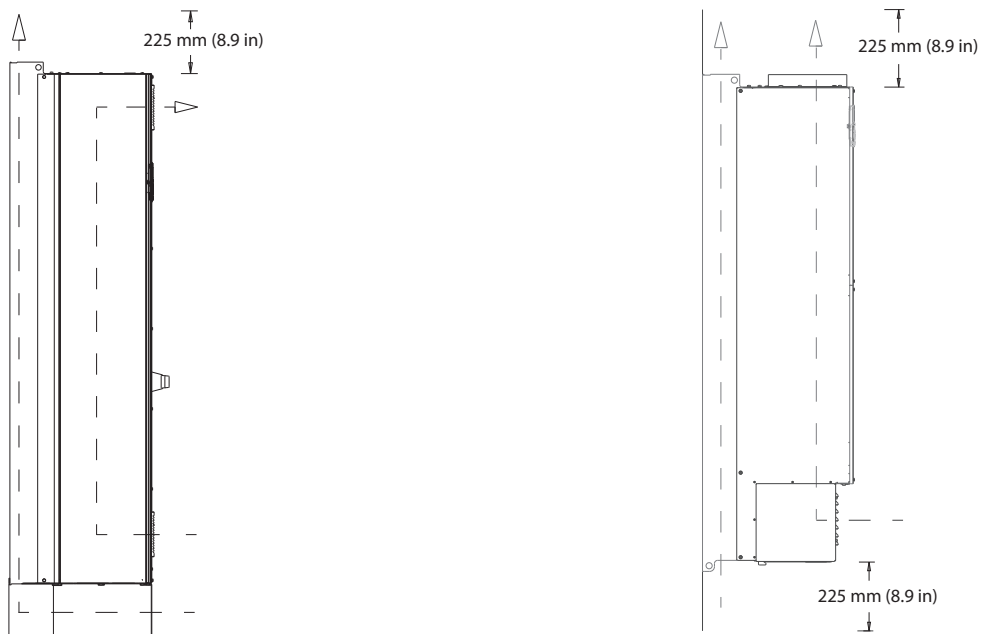

130BF699.10

Илюстрация 9.18 Въздушен поток за E1h/E2h (ляво) и E3h/E4h (дясно)

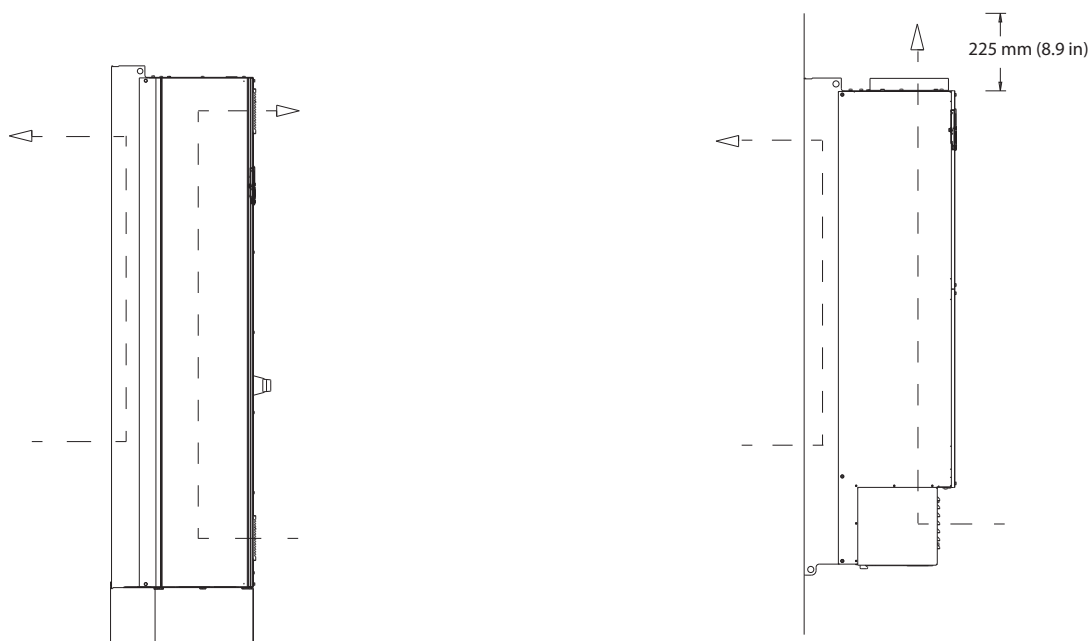

130BF700.10

Илюстрация 9.19 Въздушен поток при използване на комплекти за охлаждане със задна стена на E1h/E2h (ляво) и E3h/E4h (дясно)

## 9.10 Номинален въртящ момент на крепежните елементи

Прилагайте правилен въртящ момент при затягане на крепежните елементи на местата, посочени в Таблица 9.7. Прилагането на твърде малък или твърде голям въртящ момент при фиксиране на електрическо свързване води до недобро електрическо свързване. За постигане на правилен въртящ момент използвайте динамометричен ключ.

Местоположение	Размер болт	Въртящ момент [Nm (in-lb)]
Клеми за захранващата мрежа	M10/M12	19 (168)/37 (335)
Клеми на мотора	M10/M12	19 (168)/37 (335)
Заземителни клеми	M8/M10	9,6 (84)/19,1 (169)
Клеми на спирачката	M8	9,6 (84)
Клеми за разпределяне на товара	M10/M12	19 (168)/37 (335)
Клеми за регенерация (корпуси E1h/E2h)	M8	9,6 (84)
Клеми за регенерация (корпуси E3h/E4h)	M10/M12	19 (168)/37 (335)
Релейни клеми	–	0,5 (4)
Врата/панелен капак	M5	2,3 (20)
Уплътнителен панел	M5	2,3 (20)
Панел за достъп до радиатора	M5	3,9 (35)
Капак на серийна комуникация	M5	2,3 (20)

Таблица 9.7 Номинален въртящ момент на крепежните елементи

## 10 Приложение

### 10.1 Съкращения и конвенции

°C	Градуси по Целзий
°F	Градуси по Фаренхайт
Ω	ома
AC	Променлив ток
AEO	Автоматично оптимизиране на енергията
ACP	Процесор за управление на приложение
AMA	Автоматична адаптация към мотора
AWG	Американска номенклатура за проводници
CPU	Централен процесор
CSIV	Специфични за клиента стойности за инициализиране
CT	Трансформатор на ток
DC	Постоянен ток
DVM	Цифров волтметър
EEPROM	Електрически изтриваема програмируема памет само за четене
EMC	Електромагнитна съвместимост
EMI	Електромагнитни смущения
ESD	Електростатично разреждане
ETR	Електронно термично реле
$f_{M,N}$	Номинална честота на мотора
HF	Висока честота
HVAC	Отопление, вентилация и климатизация
Hz	Херц
$I_{LIM}$	Ограничение на тока
$I_{INV}$	Номинален изходен ток на инвертора
$I_{M,N}$	Номиналната стойност на тока
$I_{VLT,MAX}$	Максимален изходен ток
$I_{VLT,N}$	Номинален изходен ток, доставян от преобразувателя
IEC	Международна електротехническа комисия
IGBT	Биполярен транзистор с изолиран шлюз
I/O	Вход/изход
IP	Степен на защита от проникване
kHz	Килохерц
kW	Киловат
$L_d$	Индуктивно съпротивление на мотора по оста d
$L_q$	Индуктивно съпротивление на мотора по оста q
LC	Индуктор-кондензатор
LCP	Локален контролен панел
LED	Светодиод
LOP	Локални бутони за управление
mA	Милиампер
MCB	Миниатюрни прекъсвачи
MCO	Опции за управление на движението
MCP	Процесор за управление на мотора
MCT	Инструмент за управление на движението
MDCIC	Интерфейсна платка за управление на множество устройства

mV	Миливолта
NEMA	Национална асоциация на електропроизводителите
NTC	Отрицателен температурен коефициент
$P_{M,N}$	Номинална мощност на мотора
PCB	Печатна платка
PE	Защитно заземяване
PELV	Предпазно извънредно ниско напрежение
PID	Пропорционален – интегрален – диференциален
PLC	Програмируем логически контролер
P/N	Номер на детайл
PROM	Програмируема памет само за четене
PS	Захранваща секция
PTC	Положителен температурен коефициент
PWM	Модулация на ширината на импулса
$R_s$	Съпротивление на статора
RAM	Памет с произволен достъп
RCD	Защитен прекъсвач срещу недопустим утечен ток
Regen	Регенеративни клеми
RFI	Радиочестотни смущения
RMS	Средно квадратично (циклично променлив електрически ток)
RPM	Обороти в минута
SCR	Силициево управляван изправител
SMPS	Импулсно захранване
S/N	Сериен номер
STO	Safe Torque Off
$T_{LIM}$	Пределен момент
$U_{M,N}$	Номинално напрежение на мотора
V	Волт
VVC	Управление на вектора на напрежението
$X_h$	Основно реактивно съпротивление на мотора

Таблица 10.1 Съкращения, акроними и символи

#### Условности

- Номерираните списъци указват процедури.
- Списъци с водещи символи показват друга информация и описание на илюстрации.
- Курсивен текст показва:
  - Препратка
  - Връзка
  - Бележка под черта
  - Име на параметър
  - Име на група параметри
  - Опция на параметър
- Всички размери са в mm (inch).

## 10.2 Международни/северноамерикански настройки по подразбиране на параметрите

Задаването на параметър 0-03 Регионални настройки на [0] Международни или [1] Северна Америка променя настройките по подразбиране за някои параметри. В Таблица 10.2 са изброени засегнатите параметри.

Промените, направени в настройките по подразбиране, се съхраняват и могат да се преглеждат в бързото меню заедно с програмирането, въведено в параметрите.

Параметър	Международна стойност по подразбиране на параметъра	Северноамериканска стойност по подразбиране на параметъра
Параметър 0-03 Регионални настройки	Международни	Северна Америка
Параметър 0-71 Формат на датата	ДД-ММ-ГГГГ	ММ/ДД/ГГГГ
Параметър 0-72 Формат на часа	24 ч	12 ч
Параметър 1-20 Мощност на ел.мотора [kW]	1)	1)
Параметър 1-21 Мощност на ел.мотора [HP]	2)	2)
Параметър 1-22 Напрежение на ел.мотора	230 V/400 V/575 V	208 V/460 V/575 V
Параметър 1-23 Честота на ел.мотора	50 Hz	60 Hz
Параметър 3-03 Максимален еталон	50 Hz	60 Hz
Параметър 3-04 Еталонна функция	Сума	Външно/Предварително зададено
Параметър 4-13 Горна граница скорост ел.м. [об./мин.] <sup>3)</sup>	1500 об./мин	1800 об./мин
Параметър 4-14 Горна граница скорост ел.м. [Hz] <sup>4)</sup>	50 Hz	60 Hz
Параметър 4-19 Макс. изходна честота	100 Hz	120 Hz
Параметър 4-53 Предупреждение за превишена скорост	1500 об./мин	1800 об./мин
Параметър 5-12 Цифров вход на клема 27	Движ. инерция обр.	Външно блокиране
Параметър 5-40 Функция на релето	Alarm	Без аларма
Параметър 6-15 Клема 53 стойност прев.етал./обр.връзка	50	60
Параметър 6-50 Изход на клема 42	Скорост 0-HighLim	Скорост 4 – 20 mA
Параметър 14-20 Режим на нулиране	Ръчно нулиране	Безкр. авто нулир.
Параметър 22-85 Скорост в проектна точка [об./мин.] <sup>3)</sup>	1500 об./мин	1800 об./мин
Параметър 22-86 Скорост в проектна точка [Hz]	50 Hz	60 Hz
Параметър 24-04 Макс.зад.реж.пожар	50 Hz	60 Hz

Таблица 10.2 Международни/северноамерикански настройки по подразбиране на параметрите

1) Параметър 1-20 Мощност на ел.мотора [kW] се вижда само когато за параметър 0-03 Регионални настройки е зададено [0] Международни.

2) Параметър 1-21 Мощност на ел.мотора [HP] се вижда само когато за параметър 0-03 Регионални настройки е зададено [1] Северна Америка.

3) Този параметър се вижда само когато за параметър 0-02 Единица скорост ел.мотор е зададено [0] Об./мин.

4) Този параметър се вижда само когато за параметър 0-02 Единица скорост ел.мотор е зададено [1] Hz.

## 10.3 Структура на менюто на параметрите

<b>0-0*</b>	<b>Операция / Дисплей</b>	1-0*	Общи настройки	1-61	Компенсация при товар висока скорост	3-11	Скорост бавно подаване [Hz]	4-57	Предупреждение за макс. обр. връзка
0-01	Основни настройки	1-00	Режим на конфигурация	1-62	Компенсация на хлъзгане	3-13	Еталонен обект	4-58	Липсаща функция на фаза ел.мотор
0-02	Langvide (Език)	1-01	Принцип на управление на ел.мотора	1-63	Компенсация на хлъзгане	3-14	Зададен относителен еталон	4-6*	Скорост обхождане
0-03	Единична скорост ел.мотор	1-04	Характеристики на момента	1-64	Времекомпанса на хлъзгане	3-15	Източник еталон 1	4-60	Скорост на обхождане от [об./мин.]
0-04	Регионални настройки	1-03	Режим на претоварване	1-65	Резонансно затихване	3-16	Източник еталон 2	4-61	Скорост на обхождане от [Hz]
0-05	Работно състояние при захранване	1-06	По пос. час. стрелка	1-66	Резонансно резонансно затихване	3-17	Източник еталон 3	4-62	Скорост на обхождане до [об./мин.]
0-1*	Единична локален режим	1-1*	Избор на ел.мотор	1-67	Времекомпанса на резонансно затихване	3-19	Скорост бавно подаване [об./мин.]	4-63	Скорост на обхождане до [Hz]
0-10	Образ. настройка	1-10	Конструкция на електродвигателя	1-68	Мин. ток при ниска скорост	3-41	Изменение 1	4-64	Настройка полу-автоматично обхождане
0-11	Активна настройка	1-1*	WCS+ PM/SYN RM	1-7*	Мин. ток при ниска скорост	3-42	Изменение 1 време за повишаване		
0-12	Настройка програмиране	1-14	Намал. усил.	1-70	Мин. ток при ниска скорост	3-42	Изменение 2 време за повишаване	5-*	Цифров вход/изход
0-13	Тази настройка свързана с	1-15	Вр. конст. нискочаст. филт.	1-71	PM стартр.реж.	3-5*	Изменение 2 време за понижаване	5-0*	Режим цифров В/И
0-14	Показание: Свързани настройки	1-16	Вр. конст. високочаст. филт.	1-72	Забавяне на старта	3-51	Изменение 2 време за понижаване	5-01	Режим на клема 27
	Показание: Програмиране	1-17	Напр. вр. конст. филт.	1-73	Пускова функция	3-52	Други изменения	5-02	Режим на клема 29
	настройките/канал	1-2*	Данни ел.мотор	1-77	Макс. пуск скорост компресор [об./мин.]	3-80	Време на изменение при преместване	5-1*	Цифрови входове
0-2*	Дисплей LCP	1-20	Мощност на ел.мотора [kW]	1-78	Макс. пуск скорост компресор [Hz]	3-81	Време на изменение при бързо спиране	5-10	Цифров вход на клема 18
0-20	Ред 1.1 на дисплея дребен	1-21	Мощност на ел.мотора [HP]	1-79	Пуск компресор макс вр. изкл.	3-81	Начално рампово време	5-11	Цифров вход на клема 19
0-21	Ред 1.2 на дисплея дребен	1-22	Напрежение на ел.мотора	1-8*	Настройки спирание	3-84	Проверка рампово време на клапа	5-12	Цифров вход на клема 27
0-22	Ред 1.3 на дисплея дребен	1-23	Честота на ел. мотора	1-80	Функция при спирание	3-85	Проверка рампово време на клапа	5-13	Цифров вход на клема 29
0-23	Ред 2 на дисплея едър	1-24	Ток на ел.мотора	1-81	Мин.скорост функция спирание [об./мин.]	3-86	Проверка рампово време на клапа	5-14	Цифров вход на клема 32
0-24	Ред 3 на дисплея едър	1-25	Номинална скорост на ел.мотора	1-82	Мин.скорост функция спирание [Hz]	3-87	Проверка рампово време на клапа	5-15	Цифров вход на клема 33
0-25	Моето лично меню	1-26	Непр. ном. момент ел.мотор	1-86	Ниска скорост на изключване [об./мин.]	3-88	Проверка рампово време на клапа [Hz]	5-16	Цифров вход на клема X30/2
0-3*	LCP показ.по избор	1-28	Проверка въртене ел.мотор	1-87	Ниска скорост на изключване [об./мин.]	3-88	Крайно рампово време	5-17	Цифров вход на клема X30/3
0-30	Единица на показание по избор	1-29	Автоматична адаптация към мотора (AMA)	1-88	Ниска скорост на изключване [Hz]	3-90	Цифров Rot/Meter	5-18	Цифров вход на клема X30/4
0-31	Мин. стойност при показание по избор	1-3*	Разш. Данни ел.мотор	1-89	Ниска скорост на изключване [Hz]	3-90	Размер на стъпката	5-19	Безоп. стоп клема 37
0-32	Макс. стойност при показание по избор	1-30	Съпротивление на статора (Rs)	1-9*	Темпер. ел.мотор	3-91	Рампово време	5-20	Цифров вход на клема X46/1
0-37	Текст на дисплея 1	1-31	Съпротивление на ротора (Rr)	1-90	Термична защита на ел.мотора	3-92	Възстановяване на захранването	5-21	Цифров вход на клема X46/3
0-38	Текст на дисплея 2	1-33	Реактивно съпротивление на утечка на статора (X1)	1-91	Външен вентилатор на ел.мотора	3-92	Макс. ограничение	5-22	Цифров вход на клема X46/5
0-39	Текст на дисплея 3	1-34	Реактивно съпротивление на утечка на ротора (X2)	1-93	Термистор източник	3-93	Мин. ограничение	5-23	Цифров вход на клема X46/7
0-4*	Клавиатура LCP	1-35	Плавен реактанс (Xh)	1-94	ATEX ETR намаляване скоростта чрез отгорт.	3-94	Захъснение рампово време	5-24	Цифров вход на клема X46/9
0-41	[Hand on] бутон на LCP	1-36	Устойчивост на загуба на желязо	1-98	ATEX ETR честота на интерпол. точки	4-*	Огранич. / предугр.	5-25	Цифров вход на клема X46/11
0-42	[Auto on] бутон на LCP	1-37	Индуктивно съпротивление на оста d (Ld)	1-99	ATEX ETR ток на интерпол. точки	4-10	Огран. ел.мотор	5-26	Цифров вход на клема X46/13
0-43	[Reset] бутон на LCP	1-38	Индуктивно съпротивление на оста q (Lq)	2-*	Спирачка	4-10	Посока на скоростта на ел.мотора [мин.]	5-3*	Цифрови изходи
0-44	[Off/Reset] бутон на LCP	1-39	Индуктивно съпротивление на оста q (Lq)	2-00	DC ток на задържане/поддържане	4-11	Долна граница скорост ел.м. [об./мин.]	5-30	Цифров изход на клема 27
0-45	[Drive Bypass] бутон на LCP	1-40	Полуси на ел.мотора	2-01	DC спирачен ток	4-12	Горна граница скорост ел.м. [Hz]	5-31	Цифров изход на клема 29
0-50	LCP копиране	1-44	Обратен EMF при 1000 об./мин.	2-02	DC спирачно време	4-13	Горна граница скорост ел.м. [об./мин.]	5-32	Цифр.изх. клема X30/6 (MSB 101)
0-51	Копиране настройка	1-44	Нас. на индуктивна съпротивление на оста d (LdSat)	2-03	Скорост вкл. DC спирачка [об./мин.]	4-14	Режим ел.мотор с огр. въртящ момент	5-33	Цифр.изх. клема X30/7 (MSB 101)
0-6*	Парола	1-45	Нас. на индуктивно съпротивление на оста q (LqSat)	2-04	Скорост на включване DC спирачка [Hz]	4-16	Режим генератор с огр. въртящ момент	5-4*	Релега
0-60	Парола за главното меню	1-46	Позиц. усилв. откритв.	2-06	Спир. ток	4-17	Режим генератор с огр. въртящ момент	5-40	Функция на релето
0-61	Достъп до главното меню без парола	1-47	Калибриране на въртящия момент	2-07	Спир. време	4-17	Момент	5-41	Забавено включване, реле
0-65	Парола за личното меню	1-48	Точка на индуктивна наситеност	2-1*	Енерг.функц.спир.	4-18	Момент	5-42	Забавено изключване, реле
0-66	Достъп до личното меню без парола	1-48	Нас. на индуктивна наситеност	2-10	Спирачна функция	4-19	Момент	5-50	Клема 29 ниска честота
0-67	Достъп с парола до шината	1-5*	Незав. настр.товар	2-11	Спирачна резистор (ома)	4-5*	Макс. изходна честота	5-51	Клема 29 висока честота
0-70	Настройки на часовника	1-50	Намагнет. ел.мотор при нулева скорост	2-12	Пределна мощност на спирание (kW)	4-50	Предупреждение за недостатъчен ток	5-52	Клема 29 стойност мин.etal./обр.
0-71	Формат на датата	1-51	Норм.намагнет. мин.скорост [об./мин.]	2-13	Следене на мощността на спирание	4-50	Предупреждение за превишена скорост	5-53	Клема 29 стойн. макс.etal./обр.
0-72	Формат на часа	1-52	Норм. намагнет. мин.скорост [Hz]	2-15	Проверка спирачка	4-51	Предупреждение за превишен ток	5-54	Времекомпанса импулсен филтър
0-74	LЧВ/Лятно време	1-55	V/f характеристика - V	2-16	АС спирачка макс. ток	4-51	Предупреждение за недостатъчна скорост	5-55	№ 29
0-76	LЧВ/Начало на лятно време	1-56	V/f характеристика - f	2-17	Управление свръхнапрежение	4-52	Предупреждение за превишена скорост	5-56	Клема 33 ниска честота
0-77	LЧВ/Край на лятно време	1-58	Ток имп. тест лет. старт	3-0*	Еталон / изменение	4-53	Предупреждение за превишена скорост	5-57	Клема 33 висока честота
0-81	Работни дни	1-59	Честота имп. тест лет. старт	3-02	Минимален еталон	4-54	Предупреждение за мин. еталон	5-58	Клема 33 стойност мин.etal./обр.
0-82	Допълнителни работни дни	1-6*	Завис.настр. Настройка	3-03	Максимален еталон	4-54	Предупреждение за макс. еталон	5-59	Времекомпанса импулсен филтър
0-83	Допълнителни работни дни	1-60	Компенсация при товар с ниска скорост	3-1*	Еталони	4-55	Предупреждение за мин. обр. връзка	5-59	№ 33
0-89	Показание на дата и час			3-10	Зададен еталон	4-56			
1-*	Товар/ел.мотор								

10

5-6*	Импулсен изход	Клема X30/12 превишено	8-4*	FC MC прот. зазд.	9-85	Defined Parameters (6) (Дефинирани параметри (6))	12-19	Supervisor IP Addr. (Супервайзър IP адрес)
5-60	Клема 27 променлива импулсен изход	Клема X30/12 мин./о. връзка	8-40	Избор на телеграма	9-90	Променени параметри (1)	12-2*	Данни процес
5-62	Импулсен изход макс. чест. 27	Клема X30/12 макс./о. връзка	8-42	Конфигурация на РСД запис	9-91	Променени параметри (2)	12-20	Контролен екземпляр
5-63	Клема 29 променлива импулсен изход	Клема X30/12 времеконстанта филтър	8-5*	Цифрово/шина	9-92	Променени параметри (3)	12-21	Запис на конфиг. на технологични данни
5-65	Импулсен изход макс. чест. 29	Клема X30/12 нулиране на фазата	8-50	Избор на движение по инерция	9-93	Променени параметри (4)	12-22	Чегене на конфиг. технологични данни
5-66	Кл. X30/6 пром. импулсен изх.	Клема X30/12 нулиране на фазата	8-51	Избор на бърз стоп	9-94	Променени параметри (5)		
5-68	Импулсен изход макс. чест. X30/6	Аналогов изход 42	8-52	Избор на DC спиратка	9-99	Брояч издание Profibus		
5-8*	И/O Options (Вх./Изх.)	Изход на клема 42	8-53	Избор старт	10-**	CAN Fieldbus	12-27	Осн. пл.
5-80	АНФ кап. повт. св. заб.	Мин. диапазон за изход на клема 42	8-54	Избор реверсирани	10-0*	Общи настройки	12-28	Съхраняване на данни за стойности
5-9*	Управл. от шината	Макс. диапазон за изход на клема 42	8-55	Избиране настройка	10-00	CAN протокол	12-29	Съхраняване винаги
5-90	Цифрово и релейно упр. шина	Изход управление шина на клема 42	8-56	Избор зададен еталон	10-01	Избор на скорост в бордове	12-3*	EtherNet/IP
5-93	Импулсен изход 27 управление шина	Клема 42 Изход зададен таймаут	8-7*	ВАСнет	10-02	MAC ID	12-30	Параметър за предупредение
5-94	Импулсен изход 27 управление шина	Клема X30/8 Изход управление шина	8-70	Случай на ВАСнет устройство	10-05	Показание брояч грешки при предаване	12-31	Еталон мрежа
5-95	Импулсен изход 29 управление шина	Аналогов изход X30/8	8-72	MS/TP макс. водещи	10-06	Показание брояч на грешки при приемане	12-32	Управление мрежа
5-96	Импулсен изход 29 управление шина	Цифров изход на клема X30/8	8-73	MS/TP макс. инф. рамки	10-07	Показание брояч на грешки при приемане	12-33	Издание на СР
5-97	Импулсен изход #X30/6 управление шина	Клема X30/8 мин. машаб	8-74	"Startup I am"	10-07	Показание брояч изключване на шината	12-34	Код на издиде СР
5-98	Импулсен изход #X30/6 зададен таймаут	Клема X30/8 макс. машаб	8-75	Парола за инициализиране	10-07	Показание брояч изключване на шината	12-35	Параметър EDS
		Клема X30/8 Изход управление шина	8-8*	Диагностика на FC порт	10-1*	DeviceNet	12-37	Таймер забрана COS
		Клема X30/8 Изход зададен таймаут	8-80	Брояч съобщения на шината	10-10	Избор на тип технологични данни	12-38	COS филтър
		Клема X30/8 Изход зададен таймаут	8-81	Брояч грешки на шината	10-10	Избор на тип технологични данни	12-4*	Modbus TCP
		Клема X45/1 мин. машаб	8-82	Брояч съобщения подчинен	10-11	Запис на конфиг. на технологични данни	12-40	Парам. съст.
		Клема X45/1 макс. машаб	8-83	Брояч грешки подчинен	10-12	Чегене на конфиг. технологични данни	12-41	Брояч съобщ. подч.
		Клема X45/3 мин. машаб	8-9*	Преместване шина	10-13	Параметър за предупредение	12-42	Брояч изключ. съобщ. подч.
		Клема X45/3 макс. машаб	8-90	Скорост преместване шина 1	10-13	Параметър за предупредение	12-8*	Други Ethernet услуги
		Клема X45/3 изход управление шина	8-91	Скорост на преместване на шина 2	10-14	Еталон мрежа	12-80	FTP сървър
		Клема X45/3 изход управление шина	8-92	Обр. връзка шина 1	10-15	Управление мрежа	12-81	HTTP сървър
		Клема X45/3 изход управление шина	8-96	Обр. връзка шина 3	10-2*	COS филтри	12-82	SMTP услуга
		Клема X45/3 макс. машаб	9-**	PROFIBUS	10-20	COS филтър 1	12-83	SNMP агент
		Клема X45/3 изход управление шина	9-00	Точка на задаване	10-21	COS филтър 2	12-84	Address Conflict Detection (Откриване на конфликт между адреси)
		Клема X45/3 изход управление шина	9-07	Действителна стойност	10-22	COS филтър 3	12-85	ACD Last Conflict (Последен конфликт на ACD)
		Клема X45/3 изход управление шина	9-15	Конфигурация на РСД четене	10-23	COS филтър 4		
		Клема X45/3 изход управление шина	9-16	Конфигурация на РСД четене	10-3*	Достъп до парам.	12-89	Порт на канал за прозрачен цокъл
		Обект на управление	9-18	Адрес на възел	10-30	Индекс в масив	12-9*	Разширени Ethernet услуги
		Източник на управление	9-22	Избор на телеграма	10-31	Съхраняване на данни за стойности	12-90	Диагностика на кабела
		Време на таймаут на управление	9-23	Параметри за сигнали	10-32	Корекция в DeviceNet	12-91	MDI-X
		Функция таймаут на управление	9-27	Редактиране на параметър	10-33	Съхраняване винаги	12-92	IGMP слушанг
		Функция край на таймаут	9-28	Управление на процес	10-34	DeviceNet продуктов код	12-93	Грешка в дължина на кабела
		Нулиране таймаут на управление	9-31	Безопасен адрес	10-39	Параметри на DeviceNet F	12-94	Защита за буря при Broadcast
		Диагностичен тригер	9-44	Брояч съобщения за неизправност	12-**	Ethernet	12-95	Inactivity timeout (Време на изчакване при неактивност)
		Филтър. показ.	9-45	Невалиден код	12-0*	IP настройки	12-96	Конфиг. порт
		Настройки на управление	9-47	Неизправност номер	12-00	Задаване на IP адрес	12-97	QoS Priority (QoS приоритет)
		Профил на контролер	9-52	Брояч неизправни ситуации	12-01	IP адрес	12-98	Брояч на интерфејса
		Конфигурируема дума състояние	9-53	Дума за предупредение на Profibus	12-02	Маска на подмрежа	12-99	Брояч на носители
		Конфигурируема дума състояние STW	9-63	Действителна скорост в бордове	12-03	Gateway по подразб.	13-**	Интелиг. логика
		Конфигурируема управляваща дума	9-64	Идентификация на устройство	12-04	DHCP сървър	13-0*	SLS настройки
		Configurable Alarm and Warningword (конфигурируема аларма и дума за предупредение)	9-65	Профил номер	12-05	Срок на сесията	13-00	Режим SLS контролер
		FC настройки порт	9-67	Управляваща дума 1	12-06	Сървър за имена	13-01	Старт събитие
		Адрес	9-68	Дума за състояние 1	12-07	Име на домейн	13-02	Стоп събитие
		Бодова скорост	9-70	Настройка програмиране	12-08	Име на хост	13-03	Нулиране SLS
		Четност/стоп битове	9-71	Съхран. стойности данни Profibus	12-09	Физически адрес	13-1*	Компаратори
		Максимум забавяне между защита	9-72	Profibus Нулиране Задвижване	12-1*	Параметри на Ethernet връзката	13-10	Операнд на компаратора
			9-75	DO идентиф.	12-10	Състояние на връзката	13-11	Оператор на компаратора
			9-80	Дефинирани параметри (1)	12-11	Времетраене на връзката	13-12	Стойност на компаратора
			9-81	Дефинирани параметри (2)	12-12	Автоматично договаряне	13-1*	RS тригери
			9-82	Дефинирани параметри (3)	12-13	Скорост на връзката	13-15	RS тригер операнд S
			9-83	Дефинирани параметри (4)	12-14	Дуплексна връзка	13-16	RS тригер операнд R
			9-84	Дефинирани параметри (5)	12-18	Supervisor MAC (Супервайзър MAC)		

13-2* Таймери	14-53 Наблюдение вентилатор	15-45 Последователност на текуция типов код	16-24 Calibrated Stator Resistance (Калибрирано съпротивление на статора)	16-90 Дума за аларма
13-20 Таймер SL контролер	14-55 Изходен филтър	15-46 № на поръчка за чест. преобразувател	16-26 Мощност филтрирана [kW]	16-91 Дума за аларма 2
13-4* Логически правила	14-57 Индуктивен изходен филтър	15-47 № за поръчка на захранваща карта	16-27 Мощност филтрирана [hp]	16-92 Дума за предупреждение 2
13-40 Логическо правило булев 1	14-58 Филтър на усилване на напрежението	15-48 ИД № на LCP	16-3* Сът. задвижване	16-93 Дума за предупреждение
13-41 Логическо правило Оператор 1	14-59 Действителен брой инвертори и устройства	15-49 Управляваща карта ид. софтуер	16-30 Напрежение на DC връзката	16-94 Дума външно състояние
13-42 Логическо правило булев 2	14-6* Автоматично понижаване номинална мощност	15-50 Захранваща карта ид. софтуер	16-31 System Temp. (Системна темп.)	16-95 Дума външно състояние 2
13-43 Логическо правило булев 3	14-60 Функция при превишена температура	15-51 Сериен номер честотен преобразувател	16-32 Спираща енергия /s	18-** Информация и показания
13-5* Състояния	14-61 Функция при претоварване инвертор	15-52 Сериен номер захранваща карта	16-33 Спираща енергия / 2 min	18-0* Регистър на поддръжка
13-51 Събитие SL контролер	14-62 Обр. на понижаване при претоварване инвертор	15-53 Обр. на файл	16-34 Темп. радиатор	18-01 Регистър на поддръжка: елемент
13-52 Действие SL контролер	14-8* Опции	15-54 Config File Name (Име на конфигурационен файл)	16-35 Инвертор терминча	18-02 Регистър на поддръжка: Време
13-9* Дефинирани от потребителя предупреждения	14-80 Опция, захранваема от външно 24 V~	15-58 Име на файл	16-36 Обр. ном. ток	18-03 Регистър на поддръжка: Дата и час
13-91 Действие по предупреждението	14-9* Настр. неизправност	15-59 Име на файл	16-38 Състояние на SL контролер	18-30 Аналогов вход X42/1
13-92 Текст на предупреждението	14-90 Ниво неизпр.	15-60 Опцията монитора	16-39 Температура контролна карта	18-31 Аналогов вход X42/3
13-99 Дефинирани от потребителя показания	15-0* Работни данни	15-61 Софтуерна версия опция	16-40 Буфер за регистриране пълнен	18-32 Аналогов вход X42/5
13-97 Дума за аларма за предупреждение	15-00 Часове на експлоатация	15-62 № поръчка опция	16-49 Изт. неизпр. в тока	18-33 Аналогов изход X42/7 [V]
13-98 Дума за предупреждение	15-01 Часове на работа	15-63 Сериен № опция	16-5* Еталон и обр. връзка	18-34 Аналогов изход X42/9 [V]
13-99 Дума на състоянието на предупреждение	15-02 Брояч на kWh	15-70 Опция в слот А	16-50 Външен еталон	18-35 Аналогов изход X42/11 [V]
14-** Специални функции	15-03 Включване	15-71 Софтуерна версия опция в слот А	16-52 Обратна връзка [единица]	18-36 Аналогов вход X48/2 [mA]
14-0* Превкл. инвертор	15-04 Превишена температура	15-72 Опция в слот В	16-53 Еталон Digi Pot	18-37 Темп. вход X48/4
14-00 Схема на превключване	15-05 Превишено напрежение	15-73 Софтуерна версия опция в слот В	16-54 Обратна връзка 1 [единица]	18-38 Темп. вход X48/7
14-01 Честота на превключване	15-06 Нулиране брояч на kWh	15-74 Опция в слот С0	16-55 Обратна връзка 2 [единица]	18-39 Темп. вход X48/10
14-03 Премодулиране	15-07 Нулиране на брояча за работни часове	15-75 Софтуерна версия опция в слот С0	16-56 Обратна връзка 3 [единица]	18-50 Безсензорно показание [устройство]
14-04 PWM случайно	15-1* Настройки	15-76 Опция в слот С1	16-58 PID изход [%]	18-6* Inputs & Outputs 2 (Входове и изходи 2)
14-1* Мрежа вкл/изкл	15-1* Настройки	15-77 Софтуерна версия опция в слот С1	16-59 Регулирана точка на задаване	18-60 Digital Input 2 (Цифров вход 2)
14-10 Отказ на мрежата	15-1* Настройки	15-8* Раб. данни II	16-60 Цифров вход:	18-7* Rectifier Status (Статус на изправител)
14-11 Мрежово напрежение при отказ на мрежата	15-1* Настройки	15-80 Раб. ч. вентилат.	16-61 Настройката превключвател на клемата	18-70 Мрежово напрежение
14-12 Функция при дисбаланс на мрежата	15-10 Източник на регистрация	15-81 Предв. зад. раб. ч. вент.	16-62 Аналогов вход 53	18-71 Mains Frequency (Честота на захранващата мрежа)
14-16 Кин. Резервно усилване	15-11 Интервал на регистриране	15-9* Инф. параметри	16-63 Настройката превключвател на клемата	18-72 Дефаз. мр.
14-2* Нулиране функции	15-12 Пулсово събитие	15-92 Дефинирани параметри	16-64 Аналогов вход 54	18-75 Rectifier DC Volt. (DC напрежение на изправител)
14-20 Режим на нулиране	15-13 Режим на регистриране	15-93 Модифицирани параметри	16-65 Аналогов изход 42 [mA]	20-** Затворена верига задвижване
14-21 Време на автоматичен рестарт	15-14 Проби преди пуск	15-98 Идент. задвижване	16-66 Цифров изход [дв.]	20-0* Обратна връзка
14-22 Режим на експлоатация	15-2* Хронол. регистър	15-99 Мета-данни на параметрите	16-67 Импулсен вход № 29 [Hz]	20-00 Източник – обратна връзка 1
14-23 Настройка кодов тип	15-20 Хронологичен регистър: Събитие	16-0* Показания данни	16-68 Импулсен вход № 33 [Hz]	20-01 Преобразуване на обратна връзка 1
14-25 Забавяне изключване при огр.вврт.мом.	15-21 Хронологичен регистър: Стойност	16-00 Управляваща дума	16-69 Импулсен изход № 27 [Hz]	20-02 Единица източник - обратна връзка 1
14-26 Заб. изкл. неизпр. инвертор	15-22 Хронологичен регистър: Време	16-01 Еталон [единица]	16-70 Импулсен изход № 29 [Hz]	20-03 Източник – обратна връзка 2
14-28 Производствени настройки	15-23 Хронологичен регистър: дата и час	16-02 Еталон [%]	16-71 Релеен изход [дв.]	20-04 Преобразуване на обратна връзка 2
14-29 Службен код	15-3* Alarm Log (Регистър на алармите)	16-03 Еталон [%]	16-72 Брояч А	20-05 Единица източник - обратна връзка 2
14-3* Упр. пределен ток	15-30 Регистър аларма: код на грешка	16-05 Главна действителна стойност [%]	16-73 Брояч В	20-06 Източник - обратна връзка 3
14-30 Контр. пределен ток, пропоруциране	15-31 Регистър аларма: стойност	16-09 Показание по избор	16-75 Аналогов вход X30/11	20-07 Преобразуване на обратна връзка 3
14-31 Контр. пределен ток, време интегриране	15-32 Регистър аларма: време	16-1* Състояние ел.мотор	16-76 Аналогов вход X30/12	20-08 Единица източник - обратна връзка 3
14-32 Контр. пределен ток, време филтър	15-33 Регистър аларма: дата и час	16-10 Мощност [kW]	16-77 Аналогов изход X30/8 [mA]	20-12 Единица за зададена/обратна връзка
14-4* Оптимизир. енергия	15-34 Регистър аларма: Точка на задаване	16-11 Мощност [к.с.]	16-78 Аналогов изход X45/1 [mA]	20-2* Обратна връзка и точка на задаване
14-40 VT ниво	15-35 Регистър аларма: Обратна връзка	16-12 Мощност [%]	16-79 Аналогов изход X45/3 [mA]	20-20 Функция обратна връзка
14-41 АЕО минимално намагнетизиране	15-36 Регистър аларма: Нужда от ток	16-13 Motor current (Ток на мотора)	16-8* Fieldbus и FC порт	20-21 Точка на задаване 1
14-42 Минимална АЕО честота	15-37 Регистър аларма: Процес упр.	16-14 Motor current (Ток на мотора)	16-80 Fieldbus CTW 1	20-22 Точка на задаване 2
14-43 Косинус фи ел.мотор	15-4* Идент. задвижване	16-15 Честота [%]	16-82 Fieldbus REF 1	20-23 Точка на задаване 3
14-5* Окна среда	15-40 FC тип	16-16 Момент на затягане [Nm]	16-84 Ком. опция STW	20-6* Безсензорен
14-50 RFI филтър	15-41 Захранваща секция	16-17 Скорост [об./мин.]	16-85 FC порт CTW 1	20-60 Безсензорно устройство
14-51 Компенс. DC връзка	15-42 Напрежение	16-18 Терминча ел.мотор	16-86 FC порт REF 1	20-69 Безсензорна информация
14-52 Управление вентилатор	15-43 Напрежение	16-19 Връщач момент [%]	16-89 Configurable Alarm/Warning Word (Конфигурируема аларма/дума за предупреждение)	
	15-44 Последователност поръчан типов код	16-22 Motor Shaft Power [kW] (Мощност на вала на мотора)	16-9* Диагн. показания	

20-7*	Автонастройка PID	21-42	Интегрално време	Външен 2	22-60	Функция скъсан ремък	23-82	Инвестиция	25-90	Блокиране на помпа		
20-70	Тип затворена верига	21-43	Диференциално време	Външен 2	22-61	Момент при скъсан ремък	23-83	Икономия на енергия	25-91	Ръчно превключване		
20-71	Производителност PID	21-44	Граница диф. усилв.	Външен 3	22-62	Забавяне при скъсан ремък	23-84	Икономия в стойност	26-**	Опция аналогов В/И		
20-72	PID - смяна на изход	21-5*	Граница диф. усилв.	Външен 3	22-7*	Защита от кратък цикъл	24-**	Функции на приложение 2	26-0*	Режим аналогов В/И		
20-73	Минимално ниво обратна връзка	21-50	Единица задание/обратна връзка	Външен 3	22-75	Зашита от кратък цикъл	24-1*	Байпас на задвижване	26-00	Режим на клема X42/1		
20-74	Максимално ниво обратна връзка	21-51	Минимално задание	Външен 3	22-76	Интервал между пускания	24-10	Функция за байпас на задв.	26-01	Режим на клема X42/3		
20-79	Автонастройка PID	21-52	Максимален еталон	Външен 3	22-77	Минимално време на работа	24-11	Време за заключване при байпас	26-02	Режим на клема X42/5		
20-8*	Основни настройки на PID	21-53	Източник задание	Външен 3	22-78*	Компенсация на потока	25-**	Каскаден контролер	26-1*	Аналогов вход X42/1		
20-81	Норм./инв. PID контролер	21-54	Източник задание	Външен 3	22-80	Компенсация на потока	25-0*	Системни настройки	26-10	Клема X42/1 недостатъчно		
20-82	Пускова скорост PID [об./мин.]	21-55	Точка на задаване	Външен 3	22-81	Квадратно-линейна апроксимация на крива	25-00	Каскаден контролер	напрежение			
20-83	Пускова скорост PID [Hz]	21-57	Задание	Външен 3 [единица]	22-82	Изчисление на работна точка	25-02	Старт електромотор	26-11	Клема X42/1 превключено напрежение		
20-84	По зададена честотна лента	21-58	Обратна връзка	Външен 3 [единица]	22-83	Скорост при липса на поток [об./мин.]	25-04	Цикъл на помпа	26-14	Клема X42/1 Стойн. мин.задание/обр. връзка		
20-9*	PID контролер	21-59	Изход	Външен 3 [%]	22-84	Скорост при липса на поток [об./мин.]	25-05	Фиксирана водеща помпа	26-15	Клема X42/1 Стойн. макс.задание/обр. връзка		
20-91	PID против възбуждане	21-60	Нормален/обратен контролер	Външен 3	22-85	Скорост при липса на поток [Hz]	25-06	Брой помпи	26-25	Клема X42/3 Стойн. макс.задание/обр. връзка		
20-93	Пропулсуване PID контролер	21-61	Усилване пропорционален	Външен 3	22-86	Скорост в проектна точка [об./мин.]	25-20	Честотна лента на включване	26-16	Клема X42/1 Времеконстанта филтър		
20-94	Интегрално време на PID	21-62	Интегрално време	Външен 3	22-87	Скорост в проектна точка [Hz]	25-21	Приоритетна честотна лента	26-17	Клема X42/1 Нулиране на фазата		
20-95	Диференциално време на PID	21-63	Диференциално време	Външен 3	22-88	Налягане при скорост без поток	25-22	Честотна лента с фиксирана скорост	26-2*	Аналогов вход X42/3		
20-96	Предельно диф. усилв.	Външен 3	21-64	Граница диф. усилв.	Външен 3	22-89	Поток при номинална скорост	25-23	Забавяне при SBW включване	26-20	Клема X42/3 недостатъчно напрежение	
21-1*	Дума затворена верига	21-01	Производителност PID	21-01	Тип затворена верига	22-0*	Функции на приложение	25-24	Забавяне при SBW изключване	26-21	Клема X42/3 превключено напрежение	
21-00	Тип затворена верига	21-02	PID - смяна на изход	21-02	PID - смяна на изход	22-0*	Разни	25-25	OBV време	26-24	Клема X42/3 Стойн. макс.etal./обр. връзка	
21-03	Минимално ниво обратна връзка	21-03	Минимално ниво обратна връзка	21-03	Минимално ниво обратна връзка	22-00	Забавяне външно блокиране	25-26	Изместване при липса на поток	26-25	Клема X42/3 Стойн. макс.задание/обр. връзка	
21-04	Максимално ниво обратна връзка	21-04	Максимално ниво обратна връзка	21-04	Максимално ниво обратна връзка	22-01	Време на филтър мощност	25-28	Време на функция включване	26-26	Клема X42/3 Времеконстанта филтър	
21-09	PID - автонастройка	21-09	PID - автонастройка	21-09	PID - автонастройка	22-2*	Откриване на липса на поток	25-29	Функция изключване	26-27	Клема X42/3 Нула на фазата	
21-1*	Външен CL 1 Зад./обр.вр.	21-10	Единица задание/обратна връзка	Външен 1	21-10	Единица задание/обратна връзка	22-20	Автонастройка при ниска мощност	25-30	Време на функция изключване	26-3*	Аналогов вход X42/5
21-10	Единица задание/обратна връзка	Външен 1	21-11	Минимално задание	Външен 1	21-11	Минимално задание	Външен 1	25-41	Забавяне при спиране	26-30	Клема X42/5 недостатъчно напрежение
21-11	Минимално задание	Външен 1	21-12	Максимално задание	Външен 1	21-12	Максимално задание	Външен 1	25-42	Праг на включване	26-31	Клема X42/5 превключено напрежение
21-12	Максимално задание	Външен 1	21-13	Източник задание	Външен 1	21-13	Източник задание	Външен 1	25-43	Праг на изключване [об./мин.]	26-34	Клема X42/5 Стойн. мин.задание/обр. връзка
21-14	Източник обратна връзка	Външен 1	21-14	Източник обратна връзка	Външен 1	21-14	Източник обратна връзка	Външен 1	25-44	Скорост на включване [Hz]	26-35	Клема X42/5 Стойн. макс.задание/обр. връзка
21-15	Точка на задаване	Външен 1	21-15	Точка на задаване	Външен 1	21-15	Точка на задаване	Външен 1	25-45	Скорост на включване [Hz]	26-36	Клема X42/5 Времеконстанта филтър
21-17	Задание	Външен 1 [единица]	21-17	Задание	Външен 1 [единица]	21-17	Задание	Външен 1 [единица]	25-46	Скорост на изключване [об./мин.]	26-37	Клема X42/5 Нулиране на фазата
21-18	Обратна връзка	Външен 1 [единица]	21-18	Обратна връзка	Външен 1 [единица]	21-18	Обратна връзка	Външен 1 [единица]	25-47	Скорост на изключване [Hz]	26-40	Изход на клема X42/7
21-19	Изход	Външен 1 [%]	21-19	Изход	Външен 1 [%]	21-19	Изход	Външен 1 [%]	25-49	Принцип на разбиване по етапи	26-41	Клема X42/7 мин. мащаб
21-2*	Външен CL 1 PID	21-20	Нормален/обратен контролер	Външен 1	21-20	Нормален/обратен контролер	Външен 1	21-20	25-50	Превключване на водеща помпа	26-42	Клема X42/7 макс. мащаб
21-21	Усилване пропорционален	Външен 1	21-21	Усилване пропорционален	Външен 1	21-21	Усилване пропорционален	Външен 1	25-51	Събитие при превключване	26-43	Клема X42/7 управление шина
21-22	Интегрално време	Външен 1	21-22	Интегрално време	Външен 1	21-22	Интегрално време	Външен 1	25-52	Интервал от време при превключване	26-44	Клема X42/7 зададен таймаут
21-23	Диференциално време	Външен 1	21-23	Диференциално време	Външен 1	21-23	Диференциално време	Външен 1	25-53	Стойност на таймера при превключване	26-5*	Аналогов изход X42/9
21-24	Граница диф. усилв.	Външен 3	21-24	Граница диф. усилв.	Външен 3	21-24	Граница диф. усилв.	Външен 3	25-54	Задано време при превключване	26-50	Изход на клема X42/9
21-3*	Външен CL 2 Зад./обр.вр.	21-30	Единица задание/обратна връзка	Външен 2	21-30	Единица задание/обратна връзка	Външен 2	21-30	25-55	Превключване при товар < 50%	26-51	Клема X42/9 мин. мащаб
21-30	Единица задание/обратна връзка	Външен 2	21-31	Минимално задание	Външен 2	21-31	Минимално задание	Външен 2	25-56	Режим на включване при превключване	26-52	Клема X42/9 макс. мащаб
21-31	Минимално задание	Външен 2	21-32	Максимално задание	Външен 2	21-32	Максимално задание	Външен 2	25-58	Забавяне при развъртане на следваща помпа	26-53	Клема X42/9 управление шина
21-33	Източник задание	Външен 2	21-33	Източник задание	Външен 2	21-33	Източник задание	Външен 2	25-59	Забавяне при развъртане от мрежата	26-54	Клема X42/9 зададен таймаут
21-34	Източник обратна връзка	Външен 2	21-34	Източник обратна връзка	Външен 2	21-34	Източник обратна връзка	Външен 2	25-8*	Състояние	26-6*	Аналогов изход X42/11
21-35	Точка на задаване	Външен 2 [%]	21-35	Точка на задаване	Външен 2 [%]	21-35	Точка на задаване	Външен 2 [%]	25-80	Каскадно състояние	26-61	Клема X42/11 мин. мащаб
21-37	Задание	Външен 2 [единица]	21-37	Задание	Външен 2 [единица]	21-37	Задание	Външен 2 [единица]	25-81	Състояние на помпа	26-62	Клема X42/11 макс. мащаб
21-38	Обратна връзка	Външен 2 [единица]	21-38	Обратна връзка	Външен 2 [единица]	21-38	Обратна връзка	Външен 2 [единица]	25-82	Водеща помпа	26-63	Клема X42/11 управление шина
21-39	Изход	Външен 2 [%]	21-39	Изход	Външен 2 [%]	21-39	Изход	Външен 2 [%]	25-83	Състояние на реле	26-64	Клема X42/11 зададен таймаут
21-40	Нормален/обратен контролер	Външен 2	21-40	Нормален/обратен контролер	Външен 2	21-40	Нормален/обратен контролер	Външен 2	25-84	Час ВКЛЮЧВАНЕ на помпа		
21-41	Усилване пропорционален	Външен 2	21-41	Усилване пропорционален	Външен 2	21-41	Усилване пропорционален	Външен 2	25-85	Час ВКЛЮЧВАНЕ на реле		
			22-6*	Откриване на скъсан ремък	23-81	Стойност на енергията			25-86	Броячи за нулиране на релета		



27-55	Зададено време при превключване	29-28	Висока скорост [об./мин.]	35-04	Клема X48/10 темп. единица	43-22	FPC Fan C Speed (Скорост С на FPC вентилатор)
27-56	Капацитетът на редуване $e <$	29-29	Висока скорост [Hz]	35-05	Клема X48/10 тип вход	43-23	FPC Fan D Speed (Скорост D на FPC вентилатор)
27-58	Забавяне при развъртане на следваща вход	29-30	Мощност при висока скорост [kW]	35-06	Функ. ал. темп. сенз.		
27-6*	Цифрови входове	29-31	Мощност при висока скорост [HP]	35-1*	Темп. вход X48/4		
27-60	Цифров вход на клема X66/1	29-32	Мощност при етал. честотна лента)	35-14	Клема X48/4 времеконстанта филтър	43-24	FPC Fan E Speed (Скорост E на FPC вентилатор)
27-61	Цифров вход на клема X66/3	29-33	Ограничаване на мощността	35-15	Клема X48/4 темп. наблюдение		
27-62	Цифров вход на клема X66/5	29-34	Интервал на последващо отпущване	35-16	Клема X48/4 ограничение ниска темп.	43-25	FPC Fan F Speed (Скорост F на FPC вентилатор)
27-63	Цифров вход на клема X66/7	29-35	Отпущване при блокиран rotor	35-17	Клема X48/4 ограничение висока темп.		
27-64	Цифров вход на клема X66/9	29-36	Предварително/последващо смазване	35-2*	Темп. вход X48/7		
27-65	Цифров вход на клема X66/11	29-40	Функция за предварително/последващо смазване	35-24	Клема X48/7 времеконстанта филтър		
27-66	Цифров вход на клема X66/13	29-41	Време за предварително смазване	35-25	Клема X48/7 темп. наблюдение		
27-7*	Връзки	29-42	Време за последващо смазване	35-26	Клема X48/7 ограничение ниска темп.		
27-70	Реле	29-43	Потвърждаване на поток	35-27	Клема X48/7 ограничение висока темп.		
27-9*	Readouts (Показания)	29-50	Време за валидиране	35-3*	Темп. вход X48/10		
27-91	Еталон при каскаден режим	29-51	Време за верификация	35-34	Клема X48/10 времеконстанта филтър		
27-92	% от обща капацитет	29-52	Време за верификация за загуба на сигнал	35-35	Клема X48/10 темп. наблюдение		
27-93	Състояние на опцията за каскада	29-53	Режим за потвърждаване на поток	35-36	Клема X48/10 ограничение ниска темп.		
27-94	Състояние на каскадната система	29-54	Дебитомер	35-37	Клема X48/10 ограничение висока темп.		
27-95	Advanced Cascade Relay Output [bin]	29-55	Източник на дебитомера	35-42	Клема X48/2 малък ток		
27-96	Extended Cascade Relay Output [bin]	29-56	Мерни единици на дебитомера	35-43	Клема X48/2 голям ток		
27-96	Работен диапазон само за фиксирана скорост	29-57	Нулиране на обобщения обем	35-44	Клема X48/2 стойност мин. зад./обр. връзка		
27-97	Забавяне при включване	29-58	Нулиране на действителен обем	35-45	Клема X48/2 стойност макс. зад./обр. връзка		
27-20	Нормален работен диапазон	29-59	Нулиране на действителен обем	35-46	Клема X48/2 времеконстанта филтър		
27-21	Граница на шунтиране	29-60	Налияне	35-47	Клема X48/2 Нула на фазата		
27-22	Работен диапазон само за фиксирана скорост	30-2*	Специални характеристики	43-**	Unit Readouts (Показания за единица)		
27-23	Забавяне при включване	30-2*	Разш. регул. старт	43-0*	Component Status (Статус на компонент)		
27-24	Забавяне при изключване	30-22	Откриване блокиран rotor	43-00	Component Temp. (Темп. на компонент)		
27-25	Време на задържане на шунтирането	30-23	Вр. откр. блок. rotor [s]	43-01	Auxiliary Temp. (Допълнителна темп.)		
27-27	Забавяне на изключване при минимална скорост	30-5*	Unit Configuration (Конфигуриране на единица)	43-1*	Power Card Status (Статус на захранващата платка)		
27-3*	Скорост на включване	30-50	Heat Sink Fan Mode (Режим на вентилатора на радиатора)	43-10	HS Temp. ph.U (Рад. темп. ф.U)		
27-30	Автонастройка за включване – скорост	30-8*	Съвместимост (I)	43-11	HS Temp. ph.V (Рад. темп. ф.V)		
27-31	Скорост на включване [об./мин.]	30-81	Спирячен резистор (ома)	43-12	HS Temp. ph.W (Рад. темп. ф.W)		
27-32	Скорост на включване [Hz]	31-**	Опция обхождане	43-13	PC Fan A Speed (Скорост A на PC вентилатор)		
27-33	Скорост на изключване [об./мин.]	31-00	Режим обхождане	43-14	PC Fan B Speed (Скорост B на PC вентилатор)		
27-34	Скорост на изключване [Hz]	31-01	Времезакъснение включване при обхождане	43-15	PC Fan C Speed (Скорост C на PC вентилатор)		
27-4*	Настройки при включване	31-02	Времезакъснение изключване при обхождане	43-2*	Fan Row/Card Status (Статус на вентилатора на захранващата платка)		
27-40	Автонастройка за включване – настройки	31-03	Активиране тест режим	43-20	FPC Fan A Speed (Скорост A на FPC вентилатор)		
27-41	Забавяне при спиране	31-10	Обхождане дума на състоянието	43-21	FPC Fan B Speed (Скорост B на FPC вентилатор)		
27-42	Забавяне при развъртане	31-11	Обхождане часове на работа				
27-43	Праг на включване	31-19	Отдал. актив. байпас				
27-44	Праг на изключване	35-**	Опция сензорен вход				
27-45	Скорост на включване [об./мин.]	35-0*	Темп. - режим на вход				
27-46	Скорост на включване [Hz]	35-00	Клема X48/4 темп. единица				
27-47	Скорост на изключване [об./мин.]	35-01	Клема X48/4 тип вход				
27-48	Скорост на изключване [Hz]	35-02	Клема X48/7 темп. единица				
27-49	Принцип на разбиване по етапи	35-03	Клема X48/7 тип вход				
27-5*	Alternate Settings (Настройки за редуване)						
27-50	Automatic Alternation (Автоматично редуване)						
27-51	Събитие при превключване						
27-52	Интервал от време при превключване						
27-53	Стойност на таймера при превключване						
27-54	Редуване в час от деня						

## Индекс

<b>A</b>		Аларми	
A53/A54 превключватели.....	10	Регистър.....	11
AMA.....	75	Списък с.....	11, 68
вижте също <i>Автоматична адаптация към мотора</i>		Аналогов вход/изход	
<b>E</b>		Местоположения на клемите.....	10
EMC.....	22, 23, 24	Описания и настройки по подразбиране.....	44
<b>F</b>		<b>Б</b>	
FPC.....	8	Бутони за навигация.....	11, 52
вижте също <i>Захранваща платка на вентилатора</i>		Бързо меню.....	11, 51, 114
<b>L</b>		<b>В</b>	
LCP		Вентилатори	
Дисплей.....	11	Местоположение.....	9
Индикаторни лампички.....	12	Необходим въздушен поток.....	16
Меню.....	51	Обслужване.....	14
Местоположение.....	8, 9	Предупреждение.....	72, 78
Отстраняване на неизправности.....	80	Високо напрежение.....	5, 50
<b>M</b>		Вкл. на автоматично управление.....	12, 65
MCT 10.....	54	Вкл. на ръчно управление.....	12, 65
<b>R</b>		Влага.....	14
RFL.....	8, 9, 28, 106, 110	Врата/панелен капак	
RS485.....	25, 43, 45	Номинален въртящ момент.....	112
<b>S</b>		Време за разреждане.....	6
Safe Torque Off		Време за стартиране.....	82
Предупреждение.....	76	Време на понижаване.....	83
Разположение на клемите.....	44	Входно напрежение.....	50
Ръководство за работа.....	4	Въздушен поток.....	14, 16, 111
Свързване на.....	45	Външни размери	
Схема на проводниците.....	25	E1h.....	95
STO.....	4	E2h.....	99
вижте също <i>Safe Torque Off</i>		E3h.....	103
<b>U</b>		E4h.....	107
UL сертификат.....	4	Външно нулиране на аларма.....	62
USB		Въртящ момент	
Местоположение на порта.....	10	Номинална стойност на фиксиране.....	112
Спецификации.....	93	Ограничение.....	70, 82
<b>A</b>		Характеристика.....	89
Автоматична адаптация към мотора		Вътрешен изглед.....	8
Конфигуриране.....	55	Вътрешна неизправност.....	74
Предупреждение.....	75	<b>Г</b>	
Автоматично оптимизиране на енергията.....	55	Газове.....	14
		Главно меню.....	52
		<b>Д</b>	
		Дефиниции	
		Предупреждения и аларми.....	68
		Съобщения за състоянието.....	65
		Дефиниции на съобщенията за състояние.....	65
		Допълнително оборудване.....	45, 50

<b>Е</b>		Инсталиране	
Екранировка		EMC съответствие.....	24, 30
RFI.....	8, 9	Бърза настройка.....	55
Захранваща мрежа.....	6	Електричество.....	22
Кабели.....	42	Изисквания.....	15
Терминиране на RFI.....	106, 110	Инициализиране.....	57
Усукани краища.....	22	Квалифициран персонал.....	5
Експлозивна атмосфера.....	14	Клеми за възстановяване/разпределяне на товара.....	21
Електронно термично реле (ETR).....	22	Контролен списък.....	48
Електротехнически спецификации 380 – 480 V.....	84	Механично.....	16
Електротехнически спецификации 525 – 690 V.....	86	Необходими инструменти.....	13
Енкодер.....	56	Стартиране.....	56
Етикет.....	13	Инструкции за безопасност.....	5, 22, 50
<b>З</b>		Инструкция за изхвърляне.....	4
Загуба на фаза.....	69	Инструменти.....	13
Заклучващо устройство.....	45	Интерференция	
Запис на неизправностите.....	11	EMC.....	23
Захранваща мрежа		Радио.....	7
Кабели.....	28	<b>К</b>	
Клеми.....	8, 9	Кабели	
Номинален въртящ момент на клемите.....	112	Дължина и напречно сечение на кабелите.....	90
Предупреждение.....	74	Екранирани.....	23
Свързване.....	28	Захранваща мрежа.....	28
Захранваща платка		Максимален брой и размер на фаза.....	84
Местоположение.....	10	Мотор.....	26
Предупреждение.....	77	Оформяне на отвори за.....	18, 19
Захранваща платка на вентилатора		Полагане.....	42, 48
Местоположение.....	8, 9	Предупреждение за инсталирането.....	22
Предупреждение.....	78	Спецификации.....	90
Захранващо напрежение.....	28, 50, 91	Квалифициран персонал.....	5
вижте също <i>Захранваща мрежа</i>		Клас на енергийна ефективност.....	89
Защита срещу свръхток.....	22	Клеми	
<b>Земя</b>		Аналогов вход/изход.....	44
Заземено свързване в „триъгълник“.....	28	Клема 37.....	44, 45
Изолирана захранваща мрежа.....	28	Размери на E1h (изглед отпред и отстрани).....	32
Клеми.....	8, 9	Размери на E2h (изглед отпред и отстрани).....	34
Контролен списък.....	48	Размери на E3h (изглед отпред и отстрани).....	36
Номинален въртящ момент на клемите.....	112	Размери на E4h (изглед отпред и отстрани).....	39
Плаващо свързване в „триъгълник“.....	28	Разположение на контролите.....	10, 43
Предупреждение.....	75	Релета.....	44
Свързване.....	30	Серийна комуникация.....	43
<b>И</b>		Цифров вход/изход.....	44
Изравняване на потенциала.....	30	Комуникация.....	42
Индикаторни лампички.....	68	Комутатори	
		Прекъсваеми.....	94
		Конденз.....	14
		Контролен вход/изход	
		Описания и настройки по подразбиране.....	43
		Спецификации.....	90
		Конфигурации на проводници	
		Външно нулиране на аларма.....	62
		Отворена верига.....	59
		Пускане/спиране.....	60
		Регенериране.....	63
		Термистор.....	62
		Късо съединение.....	71

<b>М</b>		Отстояния за вратите	
Меню		E1h.....	98
Бутони.....	11	E2h.....	102
Менюто		E3h.....	106
Описания на.....	51	E4h.....	110
Модул за управление.....	8, 9, 10	Отстраняване на неизправности	
Монтажни конфигурации.....	15	LCP.....	80
Мотор		Захранваща мрежа.....	82
Въртене.....	56	Мотор.....	81, 82
Данни.....	82	Предпазители.....	82
Кабели.....	22, 26	Предупреждения и аларми.....	68
Клас на защита.....	14	Охлаждане	
Клеми.....	8	Изисквания.....	15
Номинален въртящ момент на клемите.....	112	Контролен списък.....	48
Отстраняване на неизправности.....	81, 82	Предупреждение за прах.....	14
Прегряване.....	70	Охлаждане през задна стена.....	15, 111
Предупреждение.....	70, 73	<b>П</b>	
Свързване.....	26	Панел за избиване.....	96
Спецификации на изход.....	89	Параметри.....	51, 57
Схема на проводниците.....	25	Периодично формиране.....	13
Термистор.....	62	Пиков преходен процес.....	30
Мрежов щит.....	6	Платка за управление	
Мрежово захранване (L1, L2, L3).....	89	RS485.....	92
<b>Н</b>		Местоположение.....	10
Нагревател		Предупреждение.....	76
Местоположение.....	8, 9	Спецификации.....	93
Свързване на.....	46	Точка на изключване поради прегряване.....	84
Схема на проводниците.....	25	Повдигане.....	13, 16
Употреба.....	14	Поддръжка.....	14, 64
Напрежение		Подставка.....	16
Вход.....	46	Помпи	
Дисбаланс.....	69	Конфигуриране.....	51
Наръчник по проектиране.....	4, 15, 90	Функции.....	51
Настройка.....	11	Потенциометър.....	44
Нежелан пуск.....	5	Превключвател на свързване на комуникацията.....	10, 45
Номер на софтуерна версия.....	4	Превключватели	
Номинален ток при късо съединение (SCCR).....	93	A53/A54.....	46
Номинална мощност.....	7, 13, 84	Разединител.....	50
Нулиране.....	12, 68, 76	Свързване на шината.....	45
<b>О</b>		Температура на спирачния резистор.....	46
Обслужване.....	64	Предпазители	
Одобрения и сертификати.....	4	Защита срещу свръхток.....	22
Околна среда.....	14, 89	Местоположение.....	8, 9
Отворена верига		Отстраняване на неизправности.....	82
Пример на програмиране.....	52	Спецификации.....	93
Свързване за управление на скоростта.....	59	Списък с проверки преди стартиране.....	48
Точност на скоростта.....	93	Предупреждения	
Отоплителен уред.....	8	Списък с.....	11, 68
вижте също <i>Нагревател</i>		Прекъсване.....	94
		Прекъсвачи.....	48, 94

Преобразувател		Свързване на клеми на управлението.....	44
Дефиниция.....	7	Серийна комуникация	
Изисквания за междини.....	15	Местоположение.....	10
Инициализиране.....	57	Номинален въртящ момент на капака.....	112
Размери.....	7	Описания и настройки по подразбиране.....	43
Състояние.....	65	Силови връзки.....	22
Преобразувател.....	43	Софтуер за настройка МСТ 10.....	54
Програмиране.....	11, 52, 114	Спирачен резистор	
Прходно охлаждане.....	15	Електрическа монтажна схема.....	46
Пускане/спиране.....	60	Местоположения на клемите.....	10
Първоначална настройка.....	50	Предупреждение.....	72
		Схема на проводниците.....	25
<b>Р</b>		Спирачка	
Радиатор		Местоположение на клемите.....	8
Необходим въздушен поток.....	16	Номинален въртящ момент на клемите.....	112
Номинален въртящ момент на панела за достъп.....	112	Съобщение за състояние.....	65
Почистване.....	14, 64	Спомагателни контакти.....	46
Предупреждение.....	73, 74, 76, 78	Съкращения.....	113
Размери на панела за достъп E1h.....	97	Съответствие с ADN.....	4
Размери на панела за достъп E2h.....	101	Съхранение на кондензатор.....	13
Размери на панела за достъп E3h.....	105	Съхраняване.....	13
Размери на панела за достъп E4h.....	109		
Точка на изключване поради прегряване.....	84	<b>Т</b>	
Разединител.....	8, 46, 50	Табелка.....	13
Размери.....	7	Тегло.....	7
Размери по височина.....	7	Температура.....	14
Размери по дължина.....	7	Термистор	
Размери по ширина.....	7	Конфигурации на проводници.....	62
Разпределяне на товара		Полагане на кабели.....	42
Клеми.....	9	Предупреждение.....	77
Местоположение на клемите.....	9	Разположение на клемите.....	44
Номинален въртящ момент на клемите.....	112	Термична защита.....	4
Предупреждение.....	5	Ток	
Схема на проводниците.....	25	Вход.....	46
Регенериране		Ограничение.....	82
Клеми.....	9	Утечка.....	30
Конфигурация на проводниците.....	63	Ток на утечка.....	6, 30
Местоположение на клемите.....	8		
Номинален въртящ момент на клемите.....	112	<b>У</b>	
Регионални настройки.....	57	Уплътнителен панел	
Режим заспиване.....	67	Номинален въртящ момент.....	112
Релета		Описание.....	16
Местоположение.....	10, 44	Размери за E1h.....	98
Спецификации на изход.....	92	Размери за E2h.....	102
Рециклиране.....	4	Размери за E3h.....	106
Речник.....	113	Размери за E4h.....	110
Ръководство		Управляваща верига.....	42, 44, 48
Номер на версия.....	4	Условия на околната среда	
Ръководство за програмиране.....	4	Общ преглед.....	14
		Спецификации.....	89
<b>С</b>		<b>Ф</b>	
Свински опашки.....	22	Фабрични настройки по подразбиране.....	57
Свърхнапрежение.....	83		

Филтър.....	14
Функции на HVAC вентилатора.....	51
Функции на компресора.....	51

## Ц

## Цифров вход/изход

Местоположения на клемите.....	10
Описания и настройки по подразбиране.....	44





.....  
Danfoss не поема никаква отговорност за евентуални грешки в каталози, брошури и други печатни материали. Danfoss си запазва правото без предварително предупреждение да предприеме промени в продуктите си, между които и такива, които са поръчани, при положение че това не води до промяна на вече договорени спецификации. Всички търговски марки в този материал са собственост на съответните търговски фирми. Фирменият шрифт и емблемата на Danfoss са търговска марка на Danfoss A/S. Всички права запазени.  
.....

Danfoss A/S  
Ulsnaes 1  
DK-6300 Graasten  
vlt-drives.danfoss.com

