



Upute za upotrebu VLT[®] HVAC Drive FC 102

355–800 kW, veličina kućišta E



Sadržaj

1 Uvod	3
1.1 Svrha priručnika	3
1.2 Dodatni izvori	3
1.3 Inačica priručnika i softvera	3
1.4 Odobrenja i certifikati	3
1.5 Zbrinjavanje	3
2 Sigurnost	4
2.1 Sigurnosni simboli	4
2.2 Kvalificirano osoblje	4
2.3 Sigurnosne mjere opreza	4
3 Pregled proizvoda	6
3.1 Namjena	6
3.2 Nazivna snaga, težine i dimenzije	6
3.3 Prikaz unutrašnjosti kućišta E1h i E2h	7
3.4 Prikaz unutrašnjosti kućišta E3h i E4h	8
3.5 Upravljačka polica	9
3.6 Lokalni upravljački panel (LCP)	10
4 Mehanička ugradnja	12
4.1 Priložene stavke	12
4.2 Potrebni alati	12
4.3 Pohrana	12
4.4 Radno okruženje	13
4.5 Zahtjevi za instalaciju i hlađenje	14
4.6 Podizanje jedinice	15
4.7 Mehanička instalacija kućišta E1h/E2h	15
4.8 Mehanička instalacija kućišta E3h/E4h	17
5 Električna instalacija	20
5.1 Sigurnosne upute	20
5.2 Instalacija u skladu s EMC zahtjevima	20
5.3 Shematski prikaz ožičenja	23
5.4 Spajanje na motor	24
5.5 Priključivanje na izmjenično mrežno napajanje	26
5.6 Spajanje na uzemljenje	28
5.7 Dimenzije stezaljki	30
5.8 Kontrolno ožičenje	40
5.9 Popis za provjeru prije pokretanja	45

6 Puštanje u pogon	46
6.1 Sigurnosne upute	46
6.2 Uključivanje napajanja	46
6.3 Izbornik LCP-a	47
6.4 Programiranje pretvarača	48
6.5 Testiranje prije pokretanja sustava	51
6.6 Pokretanje sustava	52
6.7 Postavke parametara	52
7 Primjeri konfiguracija ožičenja	54
7.1 Ožičenje za upravljanje brzinom otvorene petlje	54
7.2 Ožičenje za pokretanje/zaustavljanje	55
7.3 Ožičenje za poništavanje vanjskog alarma	57
7.4 Ožičenje za termistor motora	57
7.5 Ožičenje za regeneraciju	57
8 Održavanje, dijagnostika i uklanjanje kvarova	58
8.1 Održavanje i servis	58
8.2 Panel za pristup hladnjaku	58
8.3 Poruke stanja	59
8.4 Vrste upozorenja i alarma	61
8.5 Popis upozorenja i alarma	62
8.6 Uklanjanje kvarova	72
9 Specifikacije	75
9.1 Električni podaci	75
9.2 Glavno napajanje	79
9.3 Izlaz motora i podaci o motoru	79
9.4 Uvjeti okoline	79
9.5 Specifikacije kabela	80
9.6 Kontrolni ulaz/izlaz i kontrolni podaci	80
9.7 Osigurači	83
9.8 Dimenzije kućišta	84
9.9 Protok zraka kroz kućište	100
9.10 Nazivni podaci momenta zatvarača	101
10 Dodatak	102
10.1 Kratice i konvencije	102
10.2 Postavke zadanih parametara za međunarodno/Sjevernu Ameriku	103
10.3 Struktura izbornika parametra	103
	108

1 Uvod

1.1 Svrha priručnika

Ove upute za upotrebu sadrže informacije o sigurnoj ugradnji i puštanju u pogon pretvarača VLT® u veličinama kućišta E (E1h, E2h, E3h instalacija ili instaliranje E4h).

Upute su namijenjene osposobljenom kvalificiranom osoblju. Pročitajte i slijedite ove upute kako biste ovu jedinicu upotrebljavali sigurno i profesionalno. Posebnu pažnju obratite na sigurnosne upute i opća upozorenja. Upute za upotrebu uvijek držite uz pretvarač.

VLT® je registrirani zaštitni znak.

1.2 Dodatni izvori

Dostupni su drugi izvori za razumijevanje naprednih funkcija i programiranje pretvarača E1h–E4h.

- *Priručnik s uputama za programiranje za VLT® HVAC Drive FC 102* sadrži više pojedinosti o radu s parametrima i primjere primjene u HVAC sustavima.
- *Priručnik s uputama za projektiranje za VLT® HVAC Drive FC 102 90–1200 kW* sadrži detaljne informacije o mogućnostima i funkcionalnostima u projektiranju upravljačkih sustava motora za primjene u HVAC sustavima.
- Upute za upotrebu funkcije *Safe Torque Off* sadrže detaljne specifikacije, zahtjeve i upute o instalaciji funkcije *Safe Torque Off*.

Dodatna izdanja i priručnike možete zatražiti od tvrtke Danfoss. Popise potražite na stranici drives.danfoss.com/knowledge-center/technical-documentation/.

1.3 Inačica priručnika i softvera

Ovaj se priručnik redovito pregledava i ažurira. Svi su prijedlozi za poboljšanje dobrodošli. *Tablica 1.1* prikazuje inačicu priručnika i odgovarajuću inačicu softvera.

Inačica priručnika	Napomene	Softverska inačica
MG16O1xx	Prvo izdanje	4.44

Tablica 1.1 Inačica priručnika i softvera

1.4 Odobrenja i certifikati



Tablica 1.2 Odobrenja i certifikati

Dostupno je više odobrenja i certifikata. Obratite se lokalnom Danfoss uredu ili partneru. Pretvarači s naponom T7 (525 – 690 V) certificirani su za UL samo za 525 – 600 V.

Pretvarač zadovoljava zahtjeve UL 61800-5-1 o zadržavanju toplinske energije. Dodatne informacije potražite u odjeljku *Toplinska zaštita motora u vodiču za projektiranje za proizvod*.

NAPOMENA!


DEFINIRANA OGRANIČENJA IZLAZNE FREKVENCije

Od softverske inačice 3.92 izlazna frekvencija pretvarača ograničena je na 590 Hz zbog propisa o kontroli izvoza.

1.4.1 Usklađenost s ADN-om

Za sukladnost s Europskim sporazumom u vezi s Međunarodnim prijenosom opasnih tvari tvrtke Inland Waterways (ADN) pogledajte dio *Instalacija sukladna s ADN-om* u priručniku s uputama za projektiranje.

1.5 Zbrinjavanje

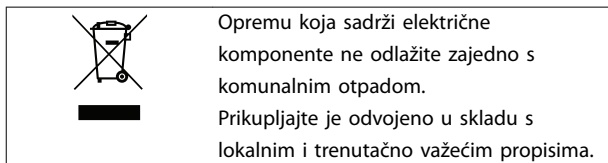

2

2 Sigurnost

2.1 Sigurnosni simboli

U ovim se uputama upotrebljavaju sljedeći simboli:

▲UPOZORENJE

Označava potencijalno opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške ozljede.

▲OPREZ

Označava potencijalno opasnu situaciju koja može uzrokovati manje ili umjerene ozljede. Može se upotrijebiti i za upozorenje na postupke koji nisu sigurni.

NAPOMENA!

Označava važne informacije, uključujući situacije koje mogu uzrokovati oštećenja opreme ili imovine.

2.2 Kvalificirano osoblje

Ispravan i pouzdan transport, pohrana, instalacija, rad i održavanje potrebni su za nesmetan i siguran rad frekvencijskog pretvarača. Samo je kvalificiranom osoblju dopuštena ugradnja ove opreme ili rad s njom.

Kvalificirano osoblje definira se kao obučeno osoblje koje je ovlašteno za ugradnju, puštanje u pogon i održavanje opreme, sustava i krugova u skladu s važećim zakonima i propisima. Osim toga, osoblje mora biti upoznato s uputama i sigurnosnim mjerama opisanim u ovom priručniku.

2.3 Sigurnosne mjere opreza

▲UPOZORENJE**VISOKI NAPON**

Pretvarači su pod visokim naponom kada su spojeni na ulaz izmjeničnog mrežnog napajanja, na istosmjerno napajanje, dijeljenje opterećenja ili motore s trajnim magnetom. Ako ugradnju, puštanje u rad i održavanje pretvarača ne provodi kvalificirano osoblje, može doći do smrti ili ozbiljnih ozljeda.

- Ugradnju, puštanje u rad i održavanje pretvarača smije provoditi isključivo kvalificirano osoblje.

▲UPOZORENJE**NEKONTROLIRANI START**

Kada se pretvarač spoji na izmjenično mrežno napajanje, istosmjerno napajanje ili prilikom dijeljenja opterećenja, motor se može pokrenuti u svakom trenutku.

Nekontrolirani start tijekom programiranja, servisa ili popravaka može rezultirati smrću, ozbiljnim ozljedama ili materijalnom štetom. Motor se može pokrenuti pomoću vanjske sklopke, naredbe fieldbusa, referentnog ulaznog signala s LCP-a ili LOP-a ili daljinski pomoću Softver za postavljanje MCT 10 ili nakon uklanjanja kvara.

Da biste spriječili neželjeno pokretanje motora:

- Pritisnite [Off/Reset] na LCP-u prije programiranja parametara.
- Isključite frekvencijski pretvarač iz mrežnog napajanja.
- Provedite potpuno ožičenje i sklapanje pretvarača, motora i sve ostale pogonjene opreme prije spajanja pretvarača na izmjenično mrežno napajanje, istosmjerno napajanje ili prije dijeljenja opterećenja.

⚠️ UPOZORENJE**VRIJEME PRAŽNENJA**

Pretvarač sadrži kondenzatore u istosmjernom međukrugu koji mogu ostati napunjeni čak i kada pretvarač nije uključen. Visoki napon može biti prisutan čak i kada su LED svjetla upozorenja isključena. Ako prije izvođenja servisa ili popravka ne pričekate 40 minuta nakon isključenja napajanja, to može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama.

- Zaustavite motor.
- Odspojite izmjenično mrežno napajanje i daljinsko napajanje istosmjernog međukruga, uključujući baterijske sigurnosne pohrane, priključke za UPS i istosmjerni međukrug ostalih pretvarača.
- Odspojite ili blokirajte motor.
- Pričekajte 40 minuta da se kondenzatori do kraja isprazne.
- Prije izvođenja servisa ili popravka odgovarajućim uređajem za mjerenje napona provjerite jesu li se kondenzatori ispraznili do kraja.

⚠️ UPOZORENJE**OPASNOST OD STRUJE CURENJA**

Struje curenja veće su od 3,5 mA. Nepravilno uzemljenje pretvarača može prouzročiti smrt ili teške ozljede.

- Ovlašteni električar mora osigurati pravilno uzemljenje opreme.

⚠️ UPOZORENJE**OPASNOST OD OPREME**

Dodirivanje rotirajućih osovina i električne opreme može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama.

- Osigurajte da instalaciju, pokretanje i održavanje pretvarača provodi samo osposobljeno i kvalificirano osoblje.
- Kada se radi o električnim instalacijama, pridržavajte se nacionalnih i lokalnih propisa o električnoj energiji.
- Pridržavajte se postupaka iz ovih uputa.

⚠️ OPREZ**VRUĆE POVRŠINE**

Pretvarač sadrži metalne dijelove koji su još vrući čak i nakon što se pretvarač isključi. Ako se simbol visoke temperature (žuti trokut) na pretvaraču ne poštuje, može doći do teških opekline.

- Imajte na umu da unutarnji dijelovi, kao što su sabirnice, mogu biti izuzetno vrući čak i nakon što se pretvarač isključi.
- Vanjska područja označena simbolom visoke temperature (žuti trokut) su vruća dok je pretvarač u upotrebi i odmah nakon isključenja.

⚠️ UPOZORENJE**OPASNOST OD UNUTARNJEG KVARA**

Pod određenim okolnostima, unutarnji kvar može uzrokovati eksploziju komponente. Ako se kućište ne drži zatvoreno i ako nije ispravno osigurano, može doći do smrti ili ozbiljne ozljede.

- Nemojte koristiti pretvarač s otvorenim vratima ili s isključenim panelima.
- Provjerite je li kućište ispravno zatvoreno i osigurano tijekom rada.

NAPOMENA!**SIGURNOSNA OPCIJA ŠTITA MREŽNOG NAPAJANJA**

Opcija štita mrežnog napajanja dostupna je za kućišta s nazivnim podacima zaštite IP21/IP 54 (Tip 1/Tip 12). Štit mrežnog napajanja je poklopac Lexan ugrađen unutar kućišta za zaštitu radi sprječavanja slučajnog dodirivanja stezaljke napajanja, sukladno BGV A2, VBG 4.

3 Pregled proizvoda

3.1 Namjena

Frekvencijski pretvarač je elektronički kontroler motora koji pretvara ulaz izmjeničnog mrežnog napajanja u varijablu izlaza valnog oblika izmjeničnog napona. Frekvencija i napon izlaza regulirani su kako bi se kontrolirala brzina motora ili moment. Pretvarač je predviđen da:

- regulira brzinu motora u odnosu na povratnu vezu sustava ili na udaljene naredbe vanjskih kontrolera.
- nadzire sustav i status motora.
- pruža zaštitu od preopterećenja motora.

Upotreba pretvarača dopuštena je u industrijskim i komercijalnim okruženjima u skladu s lokalnim propisima i normama. Ovisno o konfiguraciji, pretvarač može se upotrijebiti samostalno ili kao dio većeg sustava ili instalacije.

NAPOMENA!

U stambenom okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijske smetnje, pri čemu mogu biti potrebne dodatne mjere ublažavanja.

Predvidiva zloupotreba

Nemojte upotrebljavati pretvarač u primjenama koje nisu u skladu s navedenim radnim uvjetima i okruženjima. Provjerite usklađenost s uvjetima navedenim pod *poglavlje 9 Specifikacije*.


3.2 Nazivna snaga, težine i dimenzije

Tablica 3.1 sadrži dimenzije za standardne konfiguracije. Dimenzije dodatnih konfiguracija potražite pod *poglavlje 9 Specifikacije*.

Veličina kućišta	E1h	E2h	E3h	E4h
Nazivna snaga pri 380 – 480 V [kW (hp)]	355–450 (500–600)	500–560 (650–750)	355–450 (500–600)	500–560 (650–750)
Nazivna snaga pri 525 – 690 V [kW (hp)]	450–630 (450–650)	710–800 (750–950)	450–630 (450–650)	710–800 (750–950)
Nazivni podaci zaštite kućišta	IP21/Tip 1 IP54/Tip 12	IP21/Tip 1 IP54/Tip 12	IP20/ Kućište	IP 20/ Kućište
Dimenzije jedinica				
Visina [mm (in)]	2043 (80,4)	2043 (80,4)	1578 (62,1)	1578 (62,1)
Širina [mm (in)]	602 (23,7)	698 (27,5)	506 (19,9)	604 (23,89)
Dubina [mm (in)]	513 (20,2)	513 (20,2)	482 (19,0)	482 (19,0)
Težina [kg (lb)]	295 (650)	318 (700)	272 (600)	295 (650)
Dimenzije za isporuku				
Visina [mm (in)]	768 (30,2)	768 (30,2)	746 (29,4)	746 (29,4)
Širina [mm (in)]	2191 (86,3)	2191 (86,3)	1759 (69,3)	1759 (69,3)
Dubina [mm (in)]	870 (34,3)	870 (34,3)	794 (31,3)	794 (31,3)
Težina [kg (lb)]	–	–	–	–

Tablica 3.1 Nazivne snage i dimenzije kućišta


3.3 Prikaz unutrašnjosti kućišta E1h i E2h

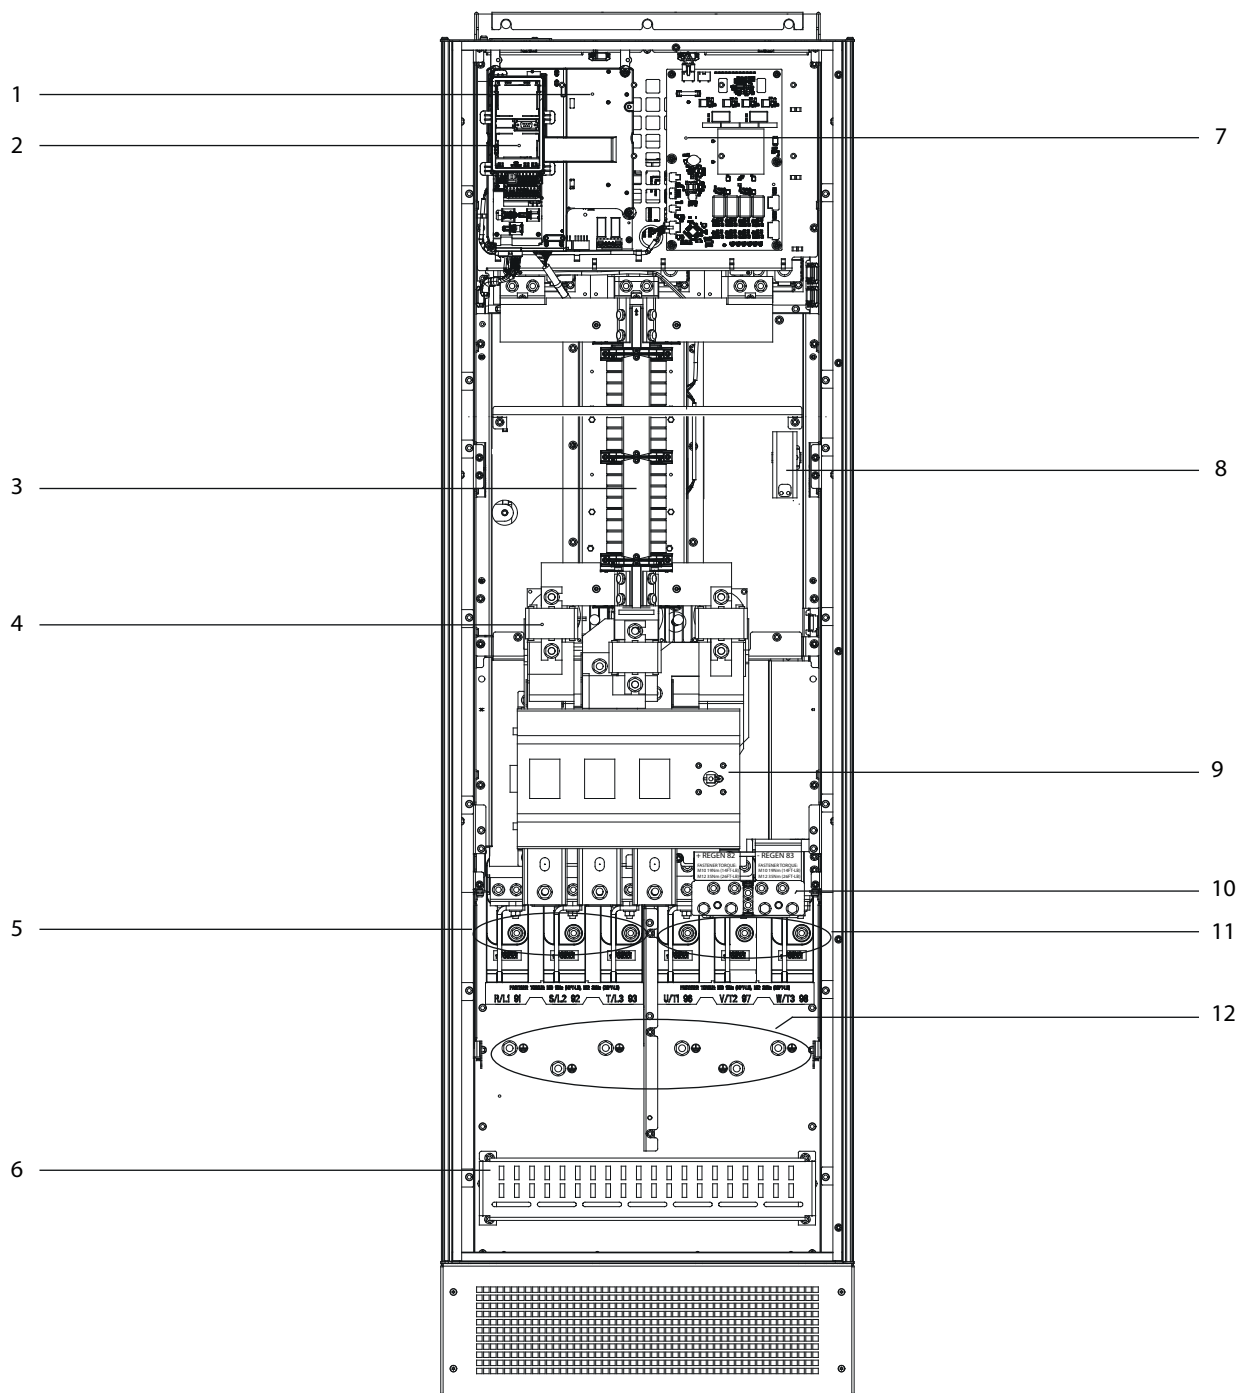

1	Upravljačka polica (pogledajte Slika 3.3)	7	Energetska kartica ventilatora
2	Postolje lokalnog upravljačkog panela (LCP)	8	Grijač prostora (opcija)
3	RSO filtar (opcija)	9	Isključenje mrežnog napajanja (opcija)
4	Ulazni osigurači u glavnom dovodu napona (potrebni radi sukladnosti s UL, inače neobavezni)	10	Stezaljke kočnica/regeneracijske stezaljke (opcija)
5	Stezaljke mrežnog napajanja	11	Stezaljke motora
6	Zaključenje RSO štitnika	12	Stezaljke za uzemljenje

Slika 3.1 Prikaz unutrašnjosti kućišta E1h (kućište E2h je slično)


3.4 Prikaz unutrašnjosti kućišta E3h i E4h

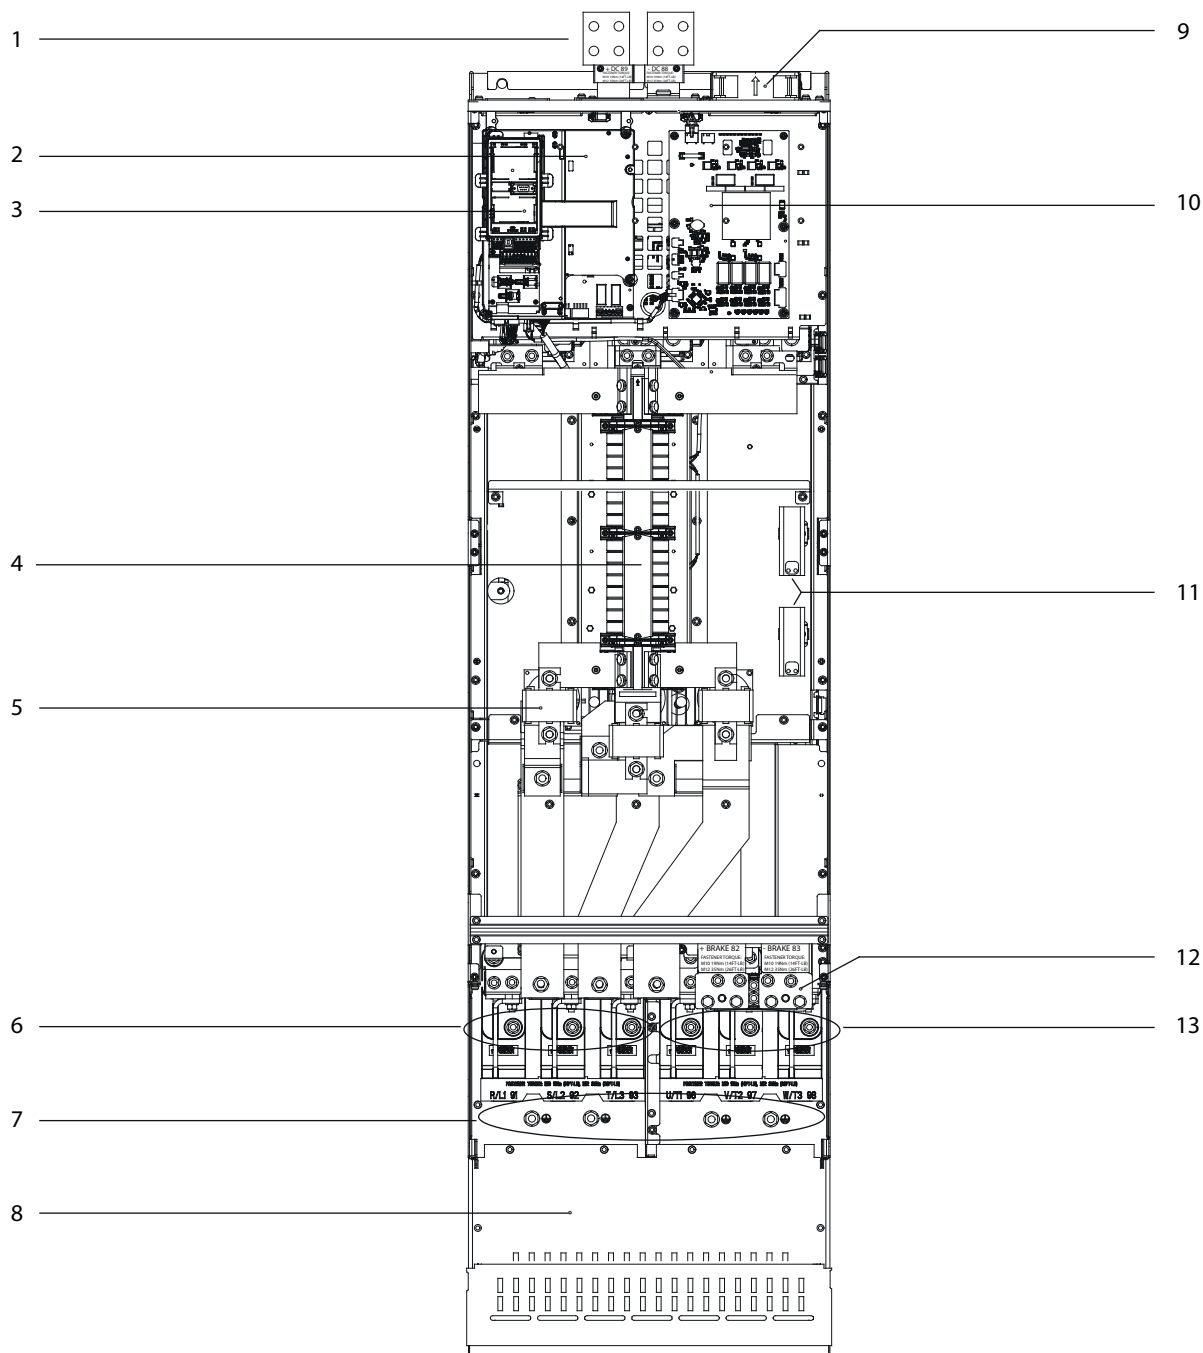

1	Stezaljke s udjelom opterećenja/regeneracijske stezaljke (opcija)	8	Zaključenje RSO štitnika (opcija, ali je standardno kada je naručen RSO filtar)
2	Upravljačka polica (pogledajte Slika 3.3)	9	Ventilatori (koriste se za hlađenje prednjeg dijela kućišta)
3	Postolje lokalnog upravljačkog panela (LCP)	10	Energetska kartica ventilatora
4	RSO filtar (opcija)	11	Grijač prostora (opcija)
5	Ulazni osigurači u glavnom dovodu napona (opcija)	12	Stezaljke kočnica (opcija)
6	Stezaljke mrežnog napajanja	13	Stezaljke motora
7	Stezaljke za uzemljenje	-	-

Slika 3.2 Prikaz unutrašnjosti kućišta E3h (kućište E4h je slično)


3.5 Upravljačka polica

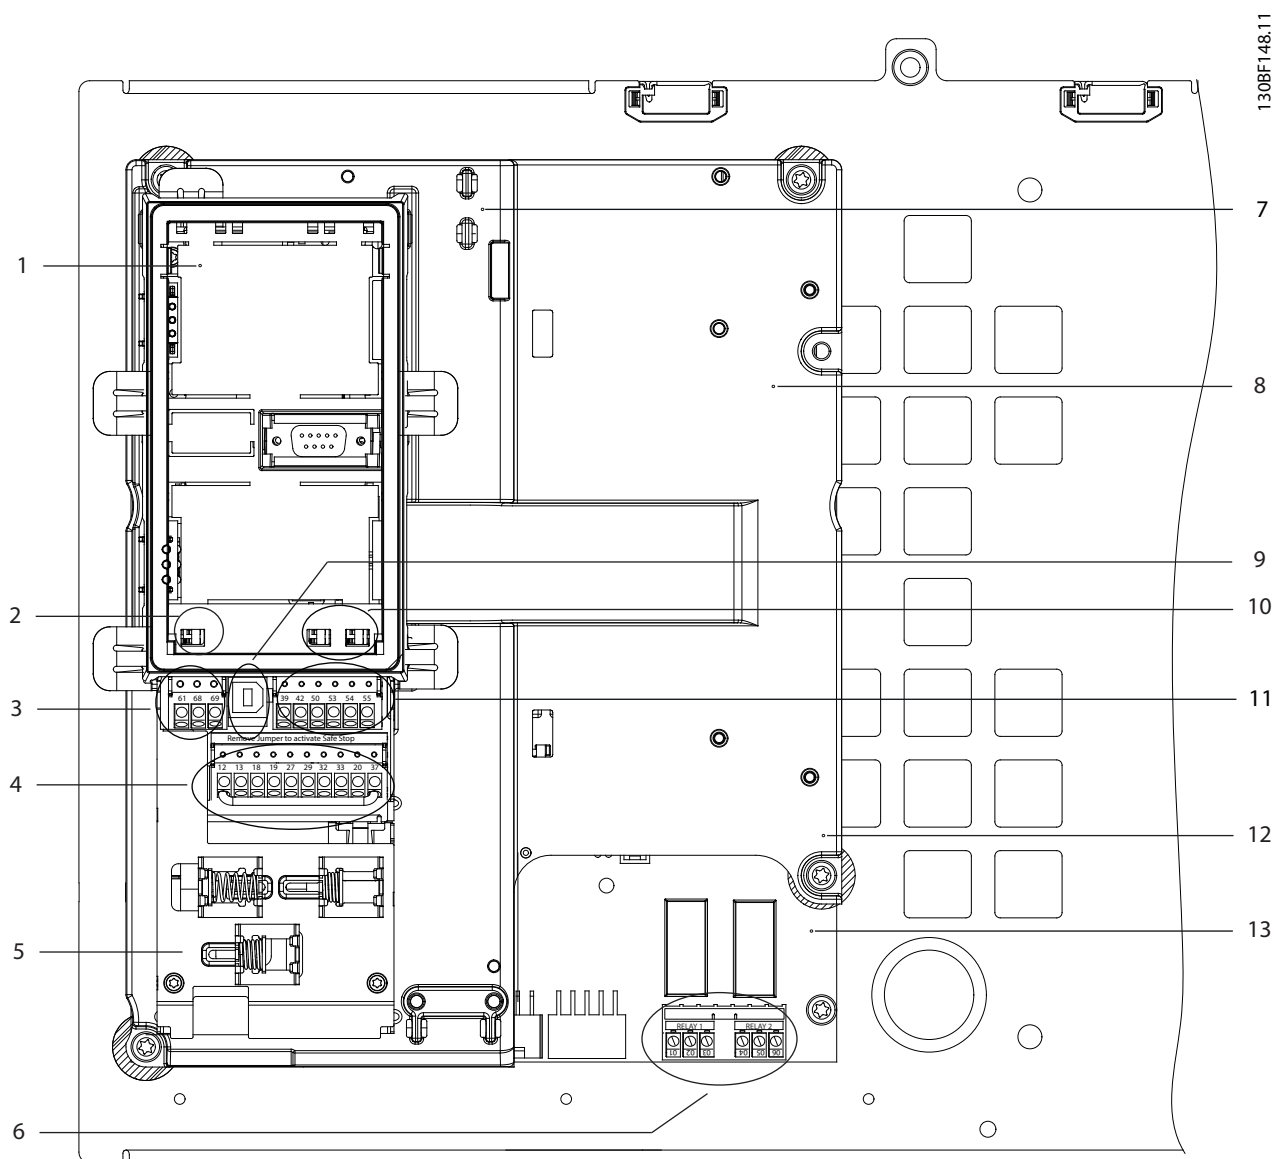

1	Postolje LCP-a (LCP nije prikazan)	8	Upravljačka polica
2	Sklopka stezaljke sabirnice (pogledajte poglavlje 5.8.5 Konfiguriranje RS485 serijske komunikacije)	9	USB ulaz
3	Stezaljke za serijsku komunikaciju (pogledajte Tablica 5.1)	10	Sklopke analognog ulaza A53/A54 (pogledajte poglavlje 5.8.10 Odabir ulaznog signala napona/struje)
4	Stezaljke digitalnog ulaza/izlaza (pogledajte Tablica 5.2)	11	Stezaljke analognog ulaza/izlaza (pogledajte Tablica 5.3)
5	Kabelske/EMC obujmice	12	Stezaljke otpornika za kočenje, 104 – 106 (na energetske kartici ispod upravljačke police)
6	Relej 1 i relej 2 (pogledajte Slika 5.19)	13	Energetska kartica (ispod upravljačke police)
7	Upravljačka kartica (ispod LCP-a i upravljačkih stezaljki)	–	–

Slika 3.3 Prikaz upravljačke police

3.6 Lokalni upravljački panel (LCP)

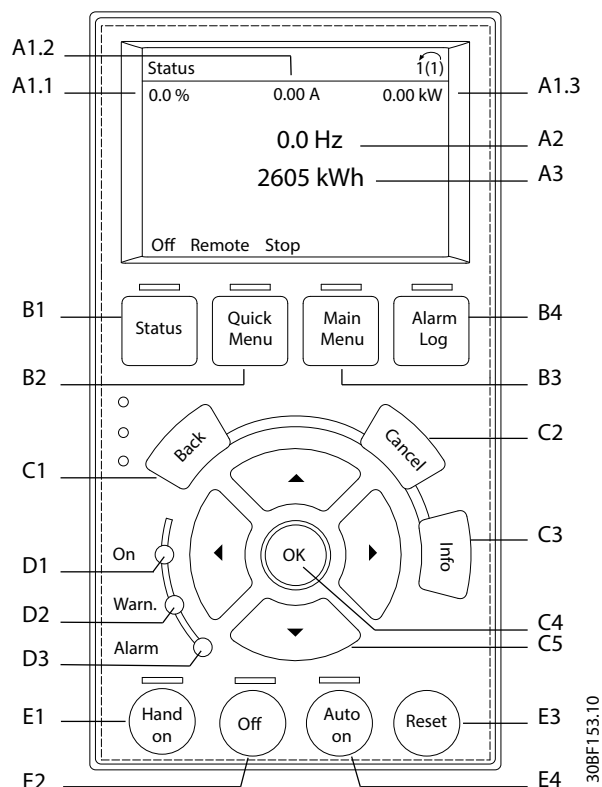

Slika 3.4 Grafički lokalni upravljački panel (LCP)

A. Područje zaslona

Svaki prikaz očitavanja ima parametar koji je s njim povezan. Pogledajte *Tablica 3.2*. Informacije prikazane na LCP-u mogu se prilagoditi za posebne primjene. Pogledajte *poglavlje 6.3.1.2 Q1 Moj osobni izbornik*.

Opis	Broj parametra	Tvornička postavka
A1.1	0-20	Referenca [%]
A1.2	0-21	Struja motora [A]
A1.3	0-22	Snaga [kW]
A2	0-23	Frekvencija [Hz]
A3	0-24	Brojilo kWh

Tablica 3.2 Područje zaslona LCP-a

B. Tipke izbornika

Izborničke tipke upotrebljavaju se za pristup izborniku za postavljanje parametara, prebacivanje kroz načine prikaza statusa tijekom normalnog rada i prikaz podataka zapisa o kvaru.

Opis	Tipka	Funkcija
B1	Status	Prikazuje informacije o radu.
B2	Brzi izbornik	Omogućuje pristup parametrima radi uputa o početnom postavljanju. Također sadrži detaljne korake primjene. Pogledajte <i>poglavlje 6.3.1.1 Mod brzog izbornika</i> .
B3	Glavni izbornik	Omogućuje pristup svim parametrima. Pogledajte <i>poglavlje 6.3.1.8 Mod glavnog izbornika</i> .
B4	Dnevnik alarma	Prikazuje popis trenutnih upozorenja i posljednjih 10 alarma.

Tablica 3.3 Tipke izbornika LCP-a

C. Tipke za navigaciju

Tipke za navigaciju koriste se za funkcije programiranja i pomicanje pokazivača na zaslonu. Tipke za navigaciju omogućuju i upravljanje brzinom u lokalnom (ručnom) upravljanju. Kontrast zaslona možete prilagoditi pritiskom na tipku [Status] i tipke [▲]/[▼].

Opis	Tipka	Funkcija
C1	Back (Natrag)	Vraća na prethodni korak ili popis u strukturi izbornika.
C2	Cancel (Odustani)	Briše posljednju promjenu ili naredbu sve dok se način prikaza ne promijeni.
C3	Info (informacije)	Pokazuje definiciju prikazane funkcije.
C4	OK (U redu)	Pristupa skupinama parametara ili uključuje opciju.
C5	▲ ▼ ◀ ▶	Omogućuje kretanje među stavkama u izborniku.

Tablica 3.4 Tipke za navigaciju LCP-a

D. Kontrolne lampice

Indikatorske lampice se koriste za identificiranje statusa frekvencijskog pretvarača i davanje vizualne obavijesti na uvjete upozorenja ili kvara.

Opis	Indikator	Indikator ska lampica	Funkcija
D1	On	Zeleno	Aktivira se kada se frekvencijski pretvarač napaja s mrežnog napona ili 24 V vanjskog napajanja.
D2	Upozorenje	Žuto	Aktivira se kada su aktivni uvjeti za upozorenje. Na području zaslona prikazuje se tekst koji identificira problem.
D3	Alarm	Crveno	Aktivira se tijekom uvjeta kvara. Na području zaslona prikazuje se tekst koji identificira problem.

Tablica 3.5 Indikatorske lampice LCP-a

E. Tipke za rad i poništavanje

Tipke za rad smještene su pri donjem dijelu lokalnog upravljačkog panela.

Opis	Tipka	Funkcija
E1	[Hand On] (Ručno uključeno)	Pokreće frekvencijski pretvarač u lokalnom upravljanju. Vanjski signal zaustavljanja putem upravljačkog ulaza ili serijske komunikacije premošćuje lokalnu postavku [Hand On] (Ručno uključeno).
E2	Off (Isključeno)	Zaustavlja motor ali ne isključuje napajanje frekvencijskog pretvarača.
E3	Auto On (Automatski uključeno)	Postavlja sustav u daljinski način rada kako bi mogao odgovoriti na vanjsku naredbu pokretanja putem upravljačkih stezaljki ili serijske komunikacije.
E4	Reset (Poništi)	Ručno poništava frekvencijski pretvarač nakon što se kvar riješi.


Tablica 3.6 Tipke za rad i poništavanje LCP-a

4 Mehanička ugradnja

4.1 Priložene stavke

Priložene stavke mogu se razlikovati ovisno o konfiguraciji proizvoda.

- Provjerite odgovaraju li priložene stavke i informacije na natpisnoj pločici potvrdi narudžbe.
- Vizualno provjerite imaju li pakiranje i pretvarač oštećenja uzrokovana neprikladnim rukovanjem tijekom isporuke. Prijavite oštećenje prijevozniku. Zadržite oštećene dijelove radi pojašnjenja.

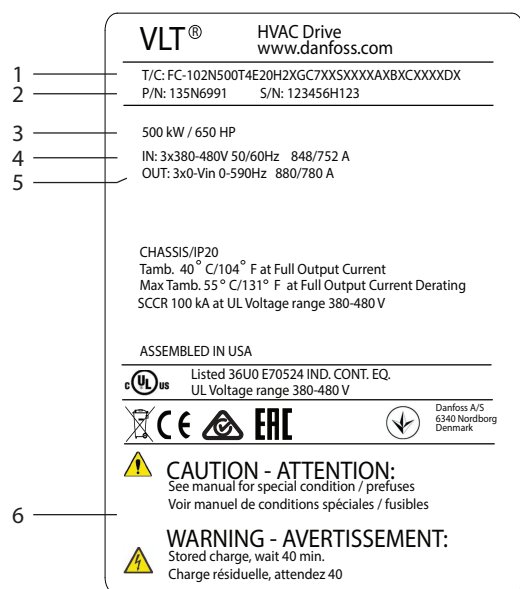

1	Šifra vrste
2	Broj šifre
3	Nazivna snaga
4	Ulazni napon, frekvencija i jakost struje (pri niskim/visokim naponima)
5	Izlazni napon, frekvencija i jakost struje (pri niskim/visokim naponima)
6	Vrijeme pražnjenja

Slika 4.1 Natpisna pločica proizvoda za kućište E4h (primjer)

NAPOMENA!

Uklanjanje natpisne pločice s pretvarača može dovesti do gubitka jamstva.

4.2 Potrebni alati

Prijem/istovar

- I-greda i kuke s nazivnim podacima za podizanje težine pretvarača. Pogledajte *poglavlje 3.2 Nazivna snaga, težine i dimenzije*.
- Dizalica ili drugo pomagalo za podizanje jedinice u položaj.

Instalacija

- Bušilica sa svrdlima od 10 ili 12 mm.
- Trakasti metar.
- Različite veličine Phillips i ravnih odvijača.
- Ključ s odgovarajućim metričkim otvorom (7 - 17 mm).
- Produžeci za ključ.
- Torx odvijači (T25 i T50).
- Probijač lima za provodnike ili kableske uvodnice.
- I-greda i kuke za podizanje težine pretvarača. Pogledajte *poglavlje 3.2 Nazivna snaga, težine i dimenzije*.
- Dizalica ili drugo pomagalo za podizanje pretvarača na postolje i u položaj.

4.3 Pohrana

Pohrani pretvarač na suhom mjestu. Držite opremu zabrtvljenom u pakiranju do instalacije. Pogledajte *poglavlje 9.4 Uvjeti okoline* za preporučenu temperaturu okoline.

Povremeno oblikovanje (punjenje kondenzatora) nije potrebno tijekom pohrane osim ako je pohrana duža od 12 mjeseci.

4.4 Radno okruženje

U okruženjima s tekućinama, česticama ili korozivnim plinovima prenosivim zrakom pobrinite se da IP/T nazivni podaci opreme budu usklađeni s okruženjem instalacije. Za specifikacije o uvjetima okoline pogledajte *poglavlje 9.4 Uvjeti okoline*.

NAPOMENA!

KONDENZACIJA

Vlaga se može kondenzirati na elektroničkim komponentama i uzrokovati kratke spojeve. Izbjegavajte ugradnju na mjestima podložnima mrazu. Ugradite dodatni grijač prostora kada je pretvarač hladniji od okolnog zraka. Rad u stanju pripravnosti smanjuje rizik od kondenzacije sve dok rasipanje snage održava funkcioniranje strujnog kruga bez vlage.

NAPOMENA!

PREKOMJERNI UVJETI OKOLINE

Visoka ili niska temperatura ugrožava učinkovitost i dugovječnost jedinice.

- Nemojte raditi u okruženjima u kojima temperatura okoline prelazi 55 °C (131 °F).
- Pretvarač može raditi na temperaturama do -10 °C (14 °F). Ipak, pravilno funkcioniranje pri nazivnom opterećenju zajamčeno je samo pri 0 °C (32 °F) ili višim temperaturama.
- Ako temperatura prelazi ograničenja temperature okoline, potrebna je dodatna klimatizacija ormarića ili mjesta ugradnje.

4.4.1 Plinovi

Agresivni plinovi, kao što su sumporovodik, klor ili amonijak mogu oštetiti električne i mehaničke komponente. Jedinica koristi tiskane pločice s konformnim premazom za smanjenje učinaka agresivnih plinova. Za specifikacije i nazivne podatke klase konformnog premaza pogledajte *poglavlje 9.4 Uvjeti okoline*.

4.4.2 Prašina

Pri ugradnji pretvarača u prašnjavim okruženjima obratite pozornost na sljedeće:

Povremeno održavanje

Kada se prašina akumulira na elektroničkim komponentama, ona djeluje kao sloj izolacije. Ovaj sloj smanjuje kapacitet hlađenja komponenata, a komponente postaju toplije. Vrelja okolina smanjuje vijek upotrebe elektroničkih komponenata.

Vodite računa da se na hladnjaku i ventilatorima ne nakuplja prašina. Za dodatne informacije o servisu i podršci pogledajte *poglavlje 8 Održavanje, dijagnostika i uklanjanje kvarova*.

Ventilatori za hlađenje

Ventilatori osiguravaju protok zraka za hlađenje pretvarača. Kada su ventilatori izloženi prašnjavim uvjetima, prašina može oštetiti ležajeve ventilatora i uzrokovati prijevremeno zatajenje ventilatora. Prašina se također može nataložiti na lopaticama ventilatora uzrokujući neravnotežu koja sprječava ventilatore da pravilno hlade jedinicu.

4.4.3 Potencijalno eksplozivne atmosfere

▲ UPOZORENJE

EKSPLOZIVNE ATMOSFERE

Nemojte ugrađivati pretvarač u potencijalno eksplozivnu atmosferu. Ugradite jedinicu u ormar izvan tog područja. Nepridržavanje ove smjernice povećava opasnost od smrti ili teške ozljede.

Sustavi koji rade u potencijalno eksplozivnim atmosferama moraju ispunjavati posebne uvjete. EU direktiva 94/9/EC (ATEX 95) klasificira rad elektroničkih uređaja u potencijalno eksplozivnim atmosferama.

- Klasa d navodi da se u slučaju pojave iskre ona nalazi u zaštićenom području.
- Klasa e zabranjuje bilo kakvu pojavu iskru.

Motori sa zaštitom klase d

Ne zahtijeva odobrenje. Potrebna su posebna ožičenja i ograde.

Motori sa zaštitom klase e

Kada se kombinira s ATEX odobrenim PTC uređajem za nadzor poput VLT® PTC kartica toplinske sonde MCB 112, instalacija ne zahtijeva individualno odobrenje od odobrene organizacije.

Motori sa zaštitom klase d/e

Sam motor ima klasu zaštite e od zapaljenja, dok je okruženje kabela i priključaka motora u skladu s klasifikacijom d. Da bi se smanjio visoki vršni napon, koristite sinusni filtar na izlazu pretvarača.

Pri korištenju pretvarača u potencijalno eksplozivnoj atmosferi, koristite sljedeće:

- Motori sa zaštitom klase od zapaljenja d ili e.
- PTC osjetnik temperature za nadzor temperature motora.
- Kratki motorni kabeli.
- Sinusni izlazni filtri kada se ne koriste oklopljeni motorni kabeli.

NAPOMENA!**NADZOR OSJETNIKA TERMISTORA MOTORA**

VLT® AutomationDrive jedinice s opcijom VLT® PTC PTC Thermistor Card MCB 112 imaju PTB certifikat za potencijalno eksplozivne atmosfere.

4.5 Zahtjevi za instalaciju i hlađenje

NAPOMENA!

Neispravna ugradnja može rezultirati pregrijavanjem i smanjenim performansama.

Zahtjevi za instalaciju

- Smjestite jedinicu što je bliže moguće motoru. Pogledajte *poglavlje 9.5 Specifikacije kabela* za maksimalnu duljinu kabela motora.
- Osigurajte stabilnost jedinice postavljanjem jedinice na čvrstu površinu.
- Kućišta E3h i E4h mogu se montirati:
 - Okomito na stražnjoj ploči panela (tipična instalacija).
 - Okomito naopakom na stražnjoj ploči panela.¹⁾
 - Vodoravno na stražnjem dijelu, postavljen na stražnju ploču panela.¹⁾
 - Vodoravno na bočnom dijelu, postavljen na donju ploču panela.¹⁾
- Provjerite je li mjesto ugradnje dovoljno snažno da podnese težinu jedinice.
- Osigurajte dovoljno prostora oko jedinice za pravilno hlađenje. Pogledajte *poglavlje 9.9 Protok zraka kroz kućište*.
- Omogućite dovoljan pristup za otvaranje vrata.
- Osigurajte kabelski uvod odozdo.

1) Za neuobičajenu instalaciju kontaktirajte tvornicu.

Zahtjevi za hlađenje

- Osigurajte slobodan prostor za hlađenje zrakom na vrhu i pri dnu. Potreban razmak: 225 mm (9 in).
- Osigurajte dovoljnu brzinu protoka zraka. Pogledajte *Tablica 4.1*.
- Potrebno je uzeti u obzir korigiranje za temperature počevši od 45 °C (113 °F) i 50 °C (122 °F) i nadmorsku visinu od 1000 m (3300 stopa). Detaljne informacije potražite u *priručnik s uputama za projektiranje*.

Pretvarač primjenjuje koncept hlađenja stražnjeg kanala koji uklanja rashladni zrak rashladnog tijela. Rashladni zrak rashladnog tijela odvodi otprilike 90 % topline iz stražnjeg kanala pretvarača. Preusmjerite zrak iz stražnjeg kanala s panela ili prostorije pomoću sljedećeg:

- **Rashlađivanje putem vodova**
Kompleti za hlađenje stražnjeg kanala mogu usmjeriti rashladni zrak rashladnog tijela iz panela kada je IP20/osovina frekvencijskog pretvarača ugrađena u kućišta Rittal. Upotrebom ovih kompleta smanjuje se toplina u panelu i mogu se odrediti manja vratašca ventilatora.
- **Hlađenje stražnjeg zida**
Ugradnjom gornjeg i donjeg poklopca na jedinicu dopušta se da se rashladni zrak iz stražnjeg kanala ventiliranjem odvede iz prostorije.

NAPOMENA!

Za kućišta E3h i E4h (IP20/Kućište), na kućištu je potreban najmanje 1 ulazni ventilator kako bi se uklonila toplina koja nije sadržana u stražnjem kanalu pretvarača. Time se uklanjaju i svi dodatni gubici koje proizvedu ostale komponente unutar pretvarača. Izračunajte ukupan potrebni protok zraka kako biste odabrali odgovarajuću veličinu ventilatora.

Osigurajte potreban protok zraka iznad rashladnog tijela.

Okvir	Ulazni ventilator/gornji ventilator [m ³ /hr (cfm)]	Ventilator rashladnog tijela [m ³ /hr (cfm)]
E1h	510 (300)	994 (585)
E2h	552 (325)	1053–1206 (620–710)
E3h	595 (350)	994 (585)
E4h	629 (370)	1053–1206 (620–710)

Tablica 4.1 Brzina protoka zraka

4.6 Podizanje jedinice


Pretvarač uvijek podižite pomoću namjenskih ušica za podizanje. Upotrijebite polugu kako biste izbjegli savijanje otvora za podizanje.

⚠️ UPOZORENJE

OPASNOST OD OZLJEDA ILI SMRTI

Slijedite lokalne mjere sigurnosti za podizanje teških tereta. Nepoštivanje preporuka i lokalnih sigurnosnih propisa može dovesti do smrti ili ozbiljnih ozljeda.

- Provjerite je li oprema za podizanje u ispravnom radnom stanju.
- Pogledajte *poglavlje 3.2 Nazivna snaga, težine i dimenzije* za podatke o težini različitih vrsta kućišta.
- Maksimalni promjer poluge iznosi: 20 mm (0,8 in).
- Kut od vrha pretvarača do kabela za podizanje: 60° ili veći.

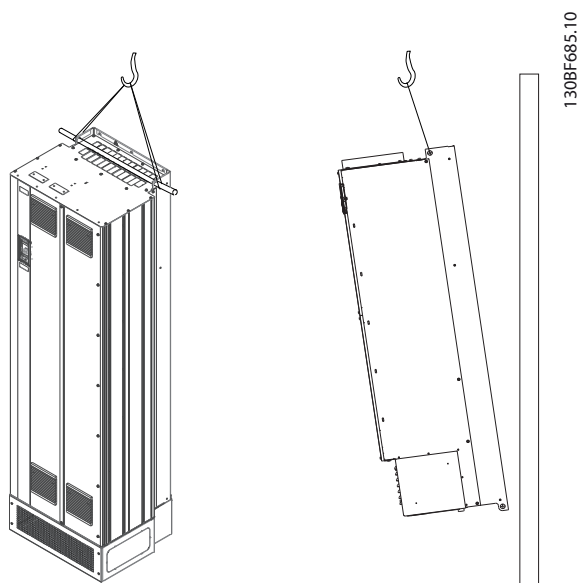

Slika 4.2 Preporučeni način podizanja

4.7 Mehanička instalacija kućišta E1h/E2h

Veličina kućišta E1h i E2h namijenjena je samo za podnu instalaciju i isporučuje se s podestom i brtvnom pločom. Podest i brtvna ploča moraju biti instalirane za pravilnu ugradnju.


Podest je 200 mm (7,9 inča) i ima otvor na prednjoj strani kako bi se omogućio protok zraka koji je potreban za hlađenje dijelova za napajanje pretvarača.

Brtvena ploča potrebna je kako bi se omogućio dotok svježeg zraka do upravljačkih komponenti pretvarača putem ulaznog ventilatora i zadržao nazivni stupanj zaštite IP21/Tip 1 ili IP54/Tip 12.

4.7.1 Pričvršćivanje podesta za pod

Podest mora biti pričvršćen za pod pomoću 6 vijaka prije ugradnje kućišta.


1. Odredite pravilan položaj jedinice u vezi s radnim uvjetima i kablskim pristupom.
2. Pristupite montažnim otvorima uklanjanjem prednje ploče podesta.
3. Postavite podest na pod i osigurajte ga pomoću 6 vijaka kroz montažne otvore. Pogledajte zaokružena područja u *Slika 4.3*.

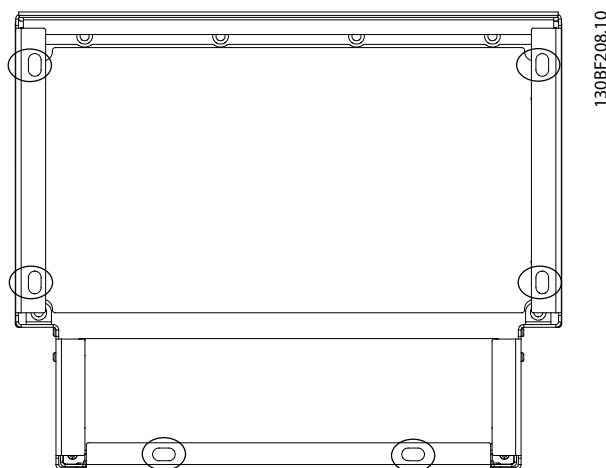

Slika 4.3 Točke za montažu podesta na pod

4.7.2 Pričvršćivanje E1h/E2h na podest


1. Podignite pretvarač i postavite ga na podest. Na stražnjoj strani podesta nalaze se 2 vijaka koji ulaze u 2 otvora s navojima na stražnjem dijelu kućišta. Postavite pretvarač podešavanjem vijaka prema gore ili dolje. Lagano pričvrstite s 2 M10 matice i držačima za zaključavanje. Pogledajte *Slika 4.4*.
2. Provjerite postoji li 225 mm (9 inča) gornjeg zazora za ispuh zraka.
3. Provjerite da ulaz za zrak na donjem prednjem dijelu jedinice nije začepljen.
4. Oko gornjeg dijela podesta pričvrstite kućište pomoću 6 pričvršćivača M10x30. Pogledajte *Slika 4.5*. Lagano zategnite svaki vijak sve dok se svi vijci ne ugrade.
5. Pravilno pričvrstite svaki vijak i zategnite momentom od 19 Nm (169 in-lb).
6. Zategnite 2 M10 matice na stražnjoj strani kućišta momentom od 19 Nm (169 in-lb).

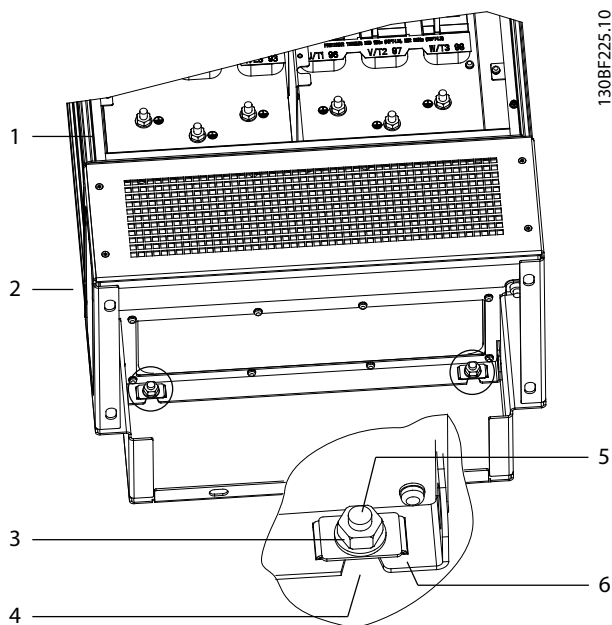

130BF225.10

1	Kućište	4	Otvor s navojima u kućištu
2	Podest	5	Vijak na stražnjoj strani podesta
3	Matica M10	6	Držač za zaključavanje

Slika 4.4 Točke za montažu podesta na stražnji dio kućišta

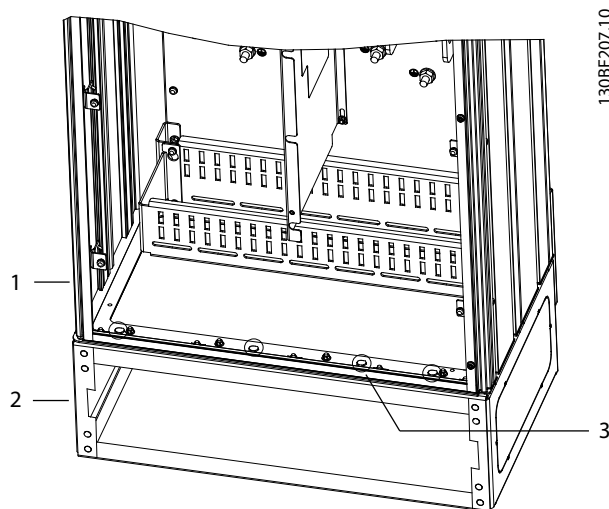

130BF207.10

1	Kućište	3	Pričvršćivači M10x30 (stražnji kutni vijci nisu prikazani)
2	Podest	-	-


Slika 4.5 Točke za montažu podesta na kućište

4.7.3 Stvaranje kabelskog otvora

Brtvena ploča je list metala s klinovima duž vanjskog ruba. Brtvena ploča osigurava ulaz za kabel i točke zaključenja kabela i mora se ugraditi kako bi se zadržala nazivna zaštita IP21/IP54 (Tip 1/Tip 12). Ploča je smještena između kućišta pretvarača i podesta. Ovisno o usmjerenju klinova, ploča se može ugraditi s unutarnje strane kućišta ili s podesta. Za dimenzije brtvene ploče pogledajte poglavlje 9.8.1 *Vanjske dimenzije za E1h*.

Pogledajte *Slika 4.6* za sljedeće korake.

1. Napravite ulazne otvore za kabel na brtvenoj ploči pomoću probijača lima.
2. Umetnite brtvenu ploču na 1 od sljedećih načina:
 - 2a Za umetanje brtvene ploče kroz podest, gurnite brtvenu ploču kroz utor (4) na prednjem dijelu podesta.
 - 2b Za umetanje brtvene ploče kroz kućište, zakrenite brtvenu ploču tako da se može provući ispod držača s utorima.
3. Poravnajte klinove na brtvenoj ploči s otvorima na podestu i učvrstite ih s 10 matica M5 (2).
4. Zategnite svaku maticu momentom od 2,3 Nm (20 in-lb).

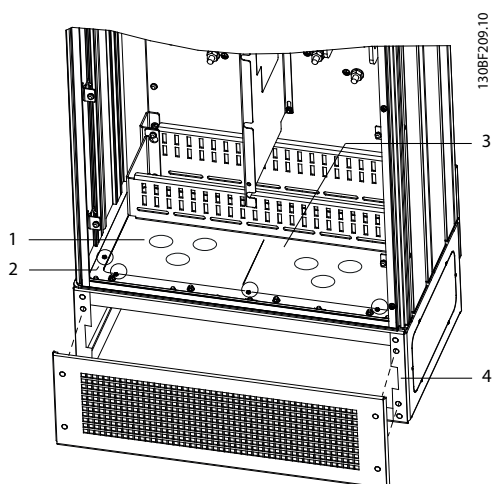

1	Otvor za ulaz kabela	4	Utor u osnovi podesta
2	Matica M5	5	Prednji poklopac/rešetka
3	Brtvena ploča	-	-

Slika 4.6 Ugradnja brtvene ploče

4.8 Mehanička instalacija kućišta E3h/E4h

Veličine kućišta E3h i E4h namijenjene su za postavljanje na zid ili na montažnu ploču unutar kućišta. Na kućištu je ugrađena plastična brtvena ploča. Namijenjena je za sprječavanje nenamjernog pristupa stezaljkama u jedinici s IP20/zaštićenim kućištem.

NAPOMENA!

Opcija s regeneracijom/udjelom opterećenja
Zbog izloženih stezaljki na vrhu kućišta, jedinice s opcijom regeneracije/udjela opterećenja imaju nazivnu razinu zaštite IP00.


4.8.1 Pričvršćivanje kućišta E3h/E4h na montažnu ploču ili zid

1. Izbušite montažne otvore sukladno veličini kućišta. Pogledajte *poglavlje 9.8 Dimenzije kućišta*.
2. Pričvrstite gornji dio kućišta pretvarača na montažnu ploču ili zid.
3. Pričvrstite osnovu kućišta pretvarača na montažnu ploču ili zid.

4.8.2 Stvaranje kablenskog otvora

Brtvena ploča prekriva donji dio kućišta pretvarača i mora se ugraditi kako bi se zadržala nazivna zaštita IP20/kućišta. Brtvena ploča sastoji se od plastičnih kvadrata koji se mogu izrezati kako bi se omogućio kablanski pristup stezaljkama. Pogledajte *Slika 4.7*.

1. Uklonite donju ploču i pokrov stezaljke. Pogledajte *Slika 4.8*.
 - 1a Odvojite donju ploču uklanjanjem 4 vijka T25.
 - 1b Uklonite 5 vijaka T20 koji pričvršćuju donji dio pretvarača za vrh pokrova stezaljke, a potom izvucite pokrov stezaljke ravno prema van.
2. Odredite veličinu i položaj motora, mrežnog napajanja i kabela za uzemljenje. Zabilježite njihov položaj i mjere.
3. Na temelju mjera i položaja kabela napravite otvore na plastičnoj brtvenoj ploči izrezivanjem potrebnih kvadrata.
4. Gurnite plastičnu brtvenu ploču (7) na donju tračnicu pokrova stezaljke.
5. Nagnite prednji dio pokrova stezaljke prema dolje dok se točke za pričvršćivanje (8) ne oslone na držače pretvarača s utorima (6).
6. Provjerite nalaze li se bočne ploče pokrova stezaljke na vanjskom vodiču šine (5).
7. Gurajte pokrov stezaljke sve dok se ne postavi na držač pretvarača s utorima.
8. Nagnite prednji dio pokrova stezaljke prema gore dok se otvor pričvršćivača na donjem dijelu pretvarača ne poravnava s otvorom ključa (9) na stezaljki. Pričvrstite s 2 vijka T25 i zategnite momentom od 2,3 Nm (20 in-lb).
9. Pričvrstite donju ploču s 3 vijka T25 i zategnite momentom od 2,3 Nm (20 in-lb).

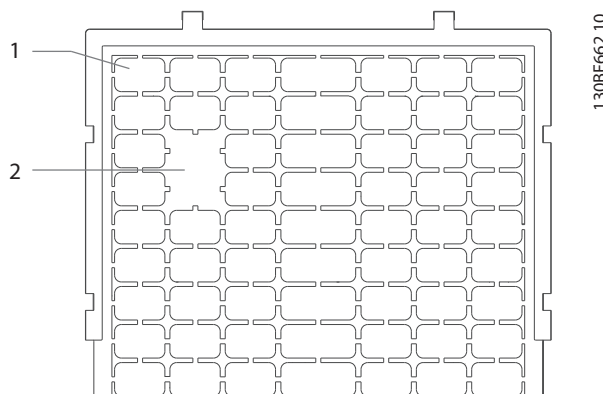


1	Plastični kvadrat
2	Kvadrati uklonjeni radi pristupa kabela

Slika 4.7 Plastična brtvena ploča

4

130BF688.10

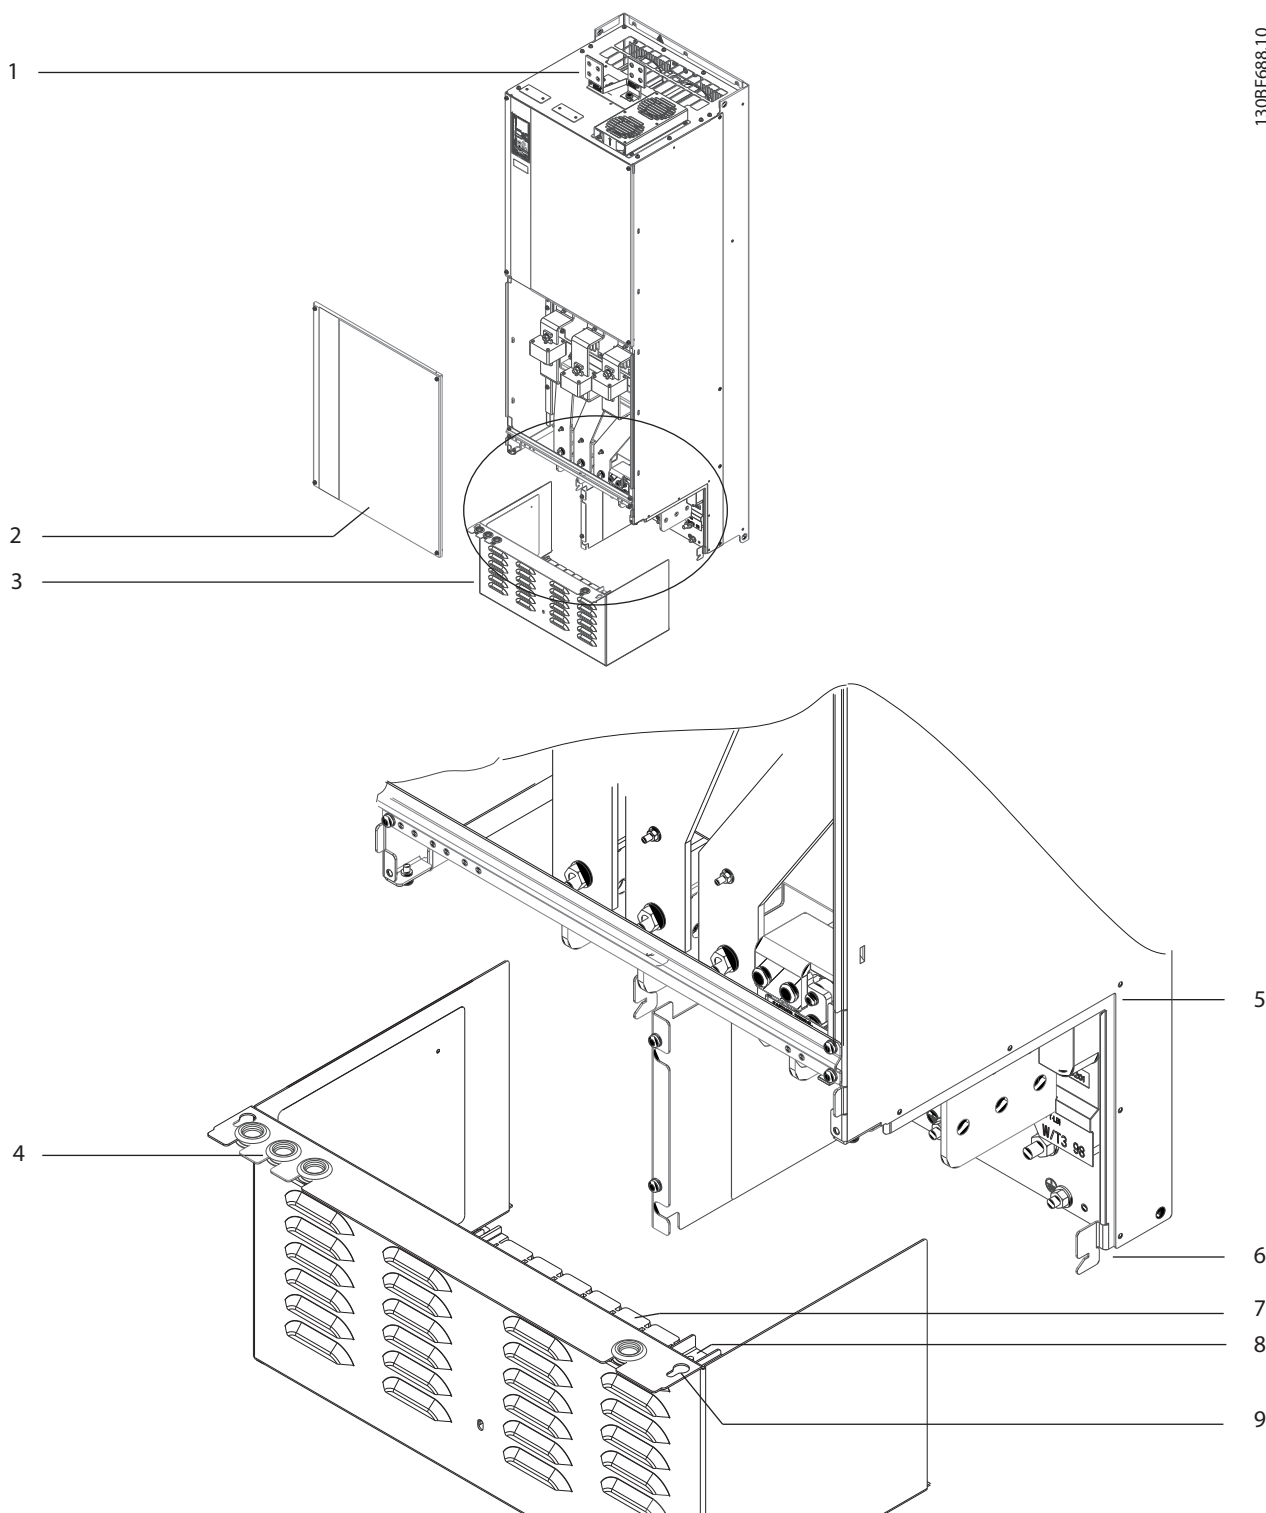


1	Stezaljke s udjelom opterećenja/regeneracijske stezaljke (opcija)	6	Držać pretvarača s utorima
2	Donja ploča	7	Plastična brtvena ploča (ugrađena)
3	Pokrov stezaljke	8	Točka pričvršćivanja
4	Uvodni pristupni otvor za kontrolno ožičenje	9	Otvor za ključ
5	Vodič za šinu	-	-

Slika 4.8 Sastavljanje brtvene ploče i pokrova stezaljke

4.8.3 Ugradnja stezaljki s udjelom opterećenja/regeneracijskih stezaljki

Stezaljke s udjelom opterećenja/regeneracijske stezaljke koje se nalaze na vrhu pretvarača nisu instalirane u tvornici kako bi se spriječilo oštećenje tijekom transporta. Pogledajte *Slika 4.9* za sljedeće korake.

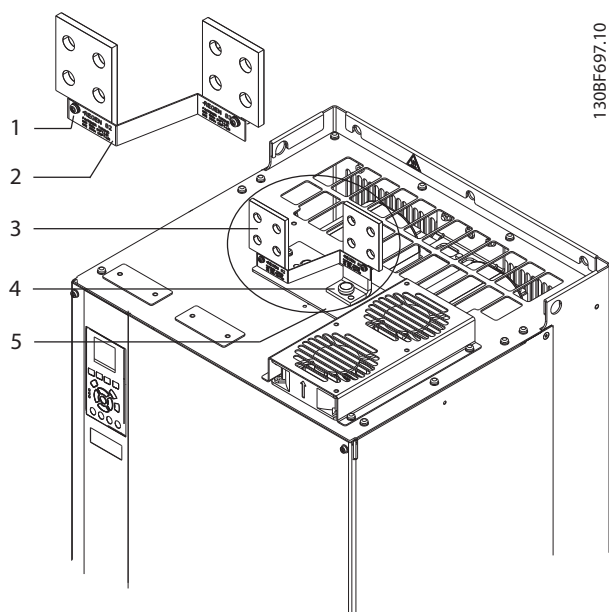

1	Pričvršćivač naljepnice, M4
2	Naljepnica
3	Stezaljka s udjelom opterećenja/regeneracijska stezaljka
4	Pričvršćivač stezaljke, M10
5	Ploča stezaljke s 2 otvora

Slika 4.9 Stezaljke s udjelom opterećenja/regeneracijske stezaljke

1. Izvadite ploču stezaljke, 2 stezaljke, naljepnicu i pričvršćivače iz vrećice s priborom koja je isporučena s pretvaračem.
2. Skinite poklopac sa otvora za udio opterećenja/regeneraciju na vrhu pretvarača. Odložite 2 pričvršćivača M5 na stranu kako biste ih upotrijebili kasnije.
3. Uklonite plastični oslonac i instalirajte ploču stezaljke preko otvora za udio opterećenja/regeneraciju. Pričvrstite s 2 pričvršćivača M5 i zategnite momentom od 2,3 Nm (20 in-lb).
4. Ugradite obje stezaljke na ploču stezaljke pomoću 1 pričvršćivača M10 po stezaljki. Zategnite momentom od 19 Nm (169 in-lb).
5. Postavite naljepnicu na prednju stranu stezaljki kao što je prikazano na *Slika 4.9*. Pričvrstite s 2 vijka M4 i zategnite momentom od 1,2 Nm (10 in-lb).

5 Električna instalacija

5.1 Sigurnosne upute

Pogledajte *poglavlje 2 Sigurnost* za opće sigurnosne upute.

⚠️ UPOZORENJE

INDUCIRANI NAPON

Zajedno provedeni inducirani napon iz izlaznih motornih kabela različitih pretvarača može napuniti kondenzatore opreme čak i kada je oprema isključena i zaključana. Neprovođenje izlaznih motornih kabela odvojeno ili upotreba neoklopljenih kabela može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama.

- Odvojeno provedite izlazne motorne kabele ili
- Upotrijebite oklopljene kabele.
- Istovremeno zaključajte sve pretvarače.

⚠️ UPOZORENJE

OPASNOST OD UDARA

Pretvarač može uzrokovati istosmjernu struju u zemljovodu, što može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama.

- Kada se upotrebljava zaštitni uređaj s diferencijalnom strujom (RCD) za zaštitu od električnog udara, na strani napajanja dopušten je samo RCD vrste B.

Neпошtivanje preporuke iz nastavka znači da RCD ne može pružiti namjensku zaštitu.

Prekostrujna zaštita

- Dodatna zaštitna oprema poput kratkospojne zaštite ili toplinske zaštite motora između pretvarača i motora potrebna je za primjene s više motora.
- Ulazni osigurači potrebni su za pružanje zaštite od kratkog spoja i prekostruje. Ako osigurači nisu tvornički isporučeni, mora ih osigurati instalater. Pogledajte maksimalne nazivne podatke osigurača u *poglavlje 9.7 Osigurači*.

Vrste kabela i nazivni podaci

- Sva ožičenja moraju biti u skladu s lokalnim i državnim propisima o presjecima kabela i temperaturi okoline.
- Preporuka za kabel za električno spajanje: bakrena žica s nazivnim minimumom od 75 °C (167 °F).

Pogledajte *poglavlje 9.5.1 Specifikacije kabela* za preporučene veličine i vrste žica.

⚠️ OPREZ

OŠTEĆENJE IMOVINE!

Zaštita od preopterećenja motora nije uključena u zadano podešenje. Postavite *parametar 1-90 Motor Thermal Protection* na [ETR trip] (ETR greška) ili [ETR warning] (ETR upozorenje) kako biste dodali ovu funkciju. Za sjevernoameričko tržište, funkcija ETR osigurava zaštitu motora od preopterećenja klase 20, prema standardu NEC. Ako se *parametar 1-90 Motor Thermal Protection* ne postavi na [ETR trip] (ETR greška) ili [ETR warning] (ETR upozorenje), to znači da zaštita od preopterećenja motora nije osigurana i da može doći do oštećenja imovine ako se motor pregrije.

5.2 Instalacija u skladu s EMC zahtjevima

Za osiguranje instalacije u skladu s EMC zahtjevima slijedite upute navedene u:

- *poglavlje 5.3 Shematski prikaz ožičenja.*
- *poglavlje 5.4 Spajanje na motor.*
- *poglavlje 5.6 Spajanje na uzemljenje.*
- *poglavlje 5.8 Kontrolno ožičenje.*

NAPOMENA!

UVIJENI KRAJEVI OKLOPA (REPOVI)

Uvijeni krajevi oklopa povećavaju impedanciju oklopa pri višim frekvencijama, što smanjuje učinak oklopa i povećava struju curenja. Izbjegavajte uvijene krajeve oklopa upotrebom ugrađenih obujmica oklopa.

- Za upotrebu s relejima, upravljačkim kabelima, signalnim sučeljem, fieldbusom ili kočnicom, spojite oklop na kućište na oba kraja. Ako put uzemljenja ima visoku impedanciju, ako ima šuma ili prenosi struju, prekinite priključak oklopa na 1 kraju kako bi se izbjegle petlje struje uzemljenja.
- Preusmjerite struje natrag na jedinicu pomoću metalne montažne ploče. Osigurajte dobar električni kontakt između montažne ploče preko montažnih vijaka na kućište pretvarača.
- Za motorne izlazna kabele upotrebljavajte oklopljene kabele. Alternativa su neoklopljeni motorni kabele unutar metalnog provodnika.

NAPOMENA!

OKLOPLJENI KABELE

Ako se oklopljeni kabele ili metalni provodnici ne koriste, jedinica i ugradnja ne zadovoljavaju propisane granice razina radiofrekvencijske (RF) emisije.

- Kabeli motora i kabeli otpornika za kočenje moraju biti što kraći kako bi se smanjila razina interferencija od cijelog sustava.
- Nemojte postavljati kabele s osjetljivim razinama signala uz kabele motora i kabele otpornika za kočenje.
- Za komunikacijske i naredbene/upravljačke linije slijedite konkretne standarde komunikacijskog protokola. Na primjer, USB mora koristiti oklopljene kabele, ali RS-485/ethernet može koristiti oklopljene UTP ili neoklopljene UTP kabele.
- Svi priključci upravljačke stezaljke moraju biti PELV.

NAPOMENA!**EMC INTERFERENCIJA**

Upotrijebite oklopljene kabele za motor i kontrolno ožičenje i zasebne kabele za ulaz mrežnog napajanja, ožičenje motora i kontrolno ožičenje. Neizoliranje kabela napajanja, motornih kabela i upravljačkih kabela može rezultirati nepredvidljivim ponašanjem ili smanjenim performansama. Potrebno je ostaviti slobodan prostor od minimalno 200 mm (7,9 in) između kabela mrežnog napajanja, kabela motora i upravljačkih kabela.


NAPOMENA!**UGRADNJA NA VELIKIM NADMORSKIM VISINAMA**

Postoji rizik od prenapona. Izolacija između komponenata i kritičnih dijelova mogla bi biti nedovoljna i ne mora biti u skladu s PELV zahtjevima. Smanjite rizik od prenapona upotrebom vanjskih zaštitnih uređaja ili galvanske izolacije.

Za ugradnje iznad 2000 m (6500 stopa) nadmorske visine kontaktirajte Danfoss u vezi sukladnosti s PELV.

NAPOMENA!**SUKLADNOST S PELV**


Spriječite strujni udar upotrebom zaštitne električne opskrbe vrlo niskog napona (PELV) i pridržavajući se lokalnih i nacionalnih PELV propisa.

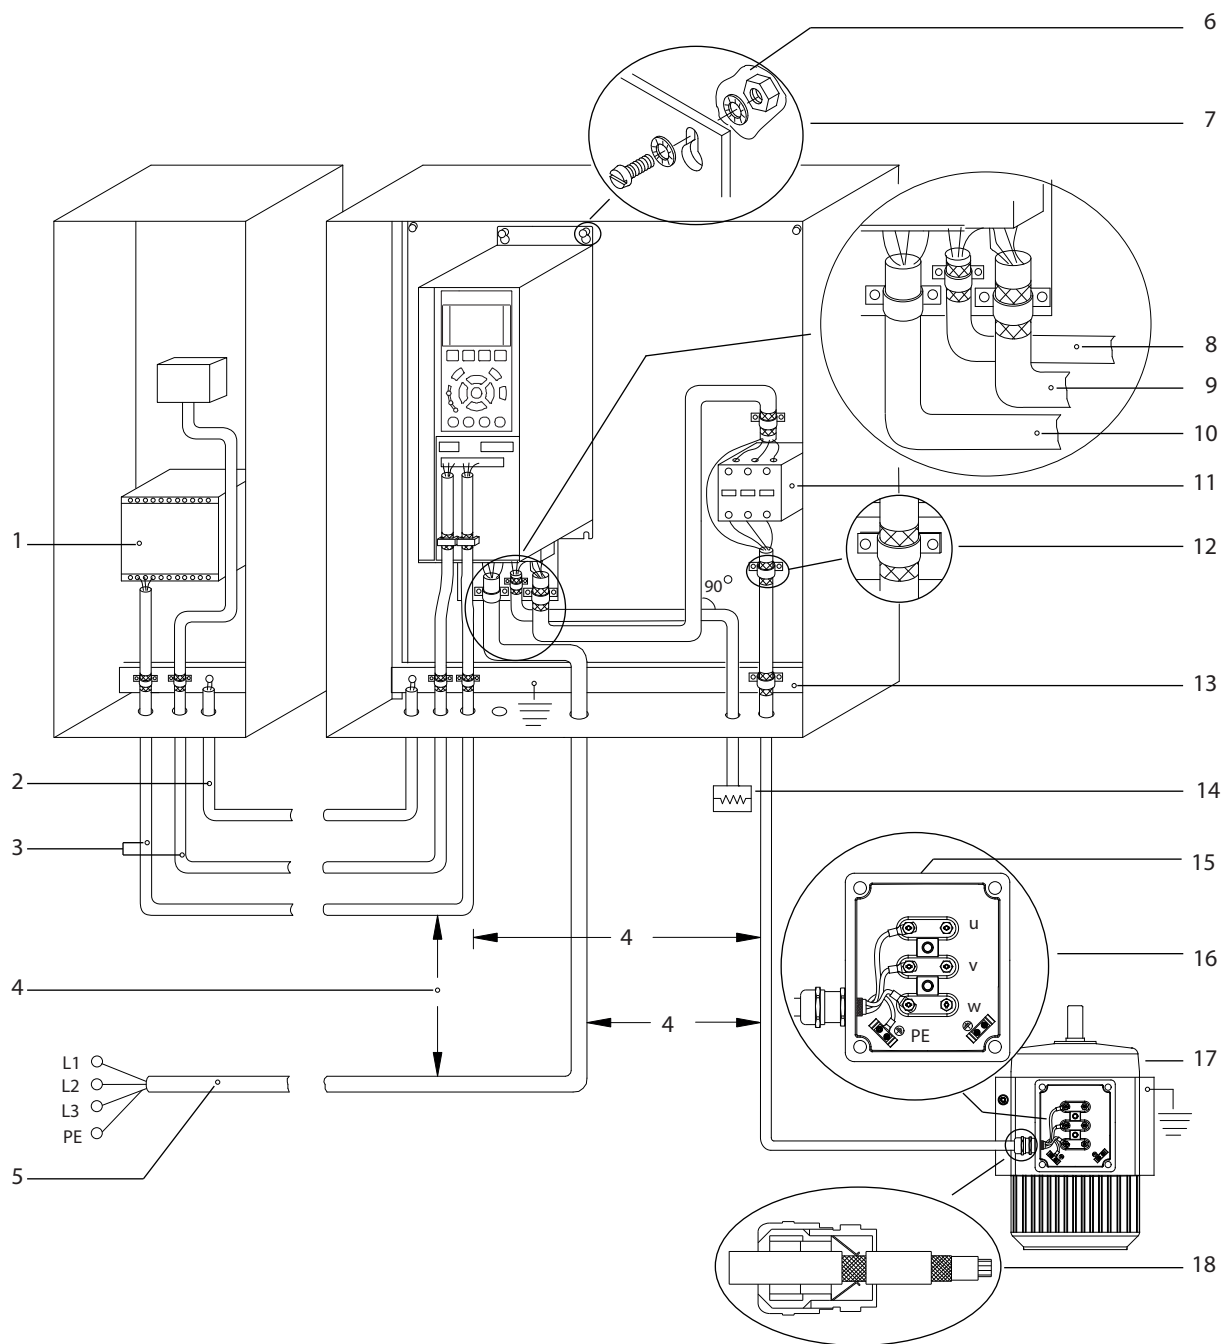

1	Programabilno logički kontroler (PLC)	10	Mrežni kabel (neoklopljeni)
2	Minimalno 16 mm ² kabela za izjednačavanje potencijala	11	Izlazni sklopnik itd.
3	Upravljački kabeli	12	Ogoljena izolacija kabela
4	Minimalni razmak između upravljačkih kabela, kabela motora i mrežnih kabela mora biti 200 mm.	13	Zajednička sabirnica s uzemljenjem. Pridržavajte se lokalnih i nacionalnih propisa za uzemljenje ormara.
5	Mrežno napajanje	14	Otpornik kočenja
6	Gola (neobojena) površina	15	Metalna kutija
7	Zvezdaste podloške	16	Priključak na motor
8	Kabel otpornika za kočenje (oklopljeni)	17	Motor
9	Kabel motora (oklopljeni)	18	EMC uvodnica kabela

Slika 5.1 Primjer prikladne EMC instalacije

5.3 Shematski prikaz ožičenja

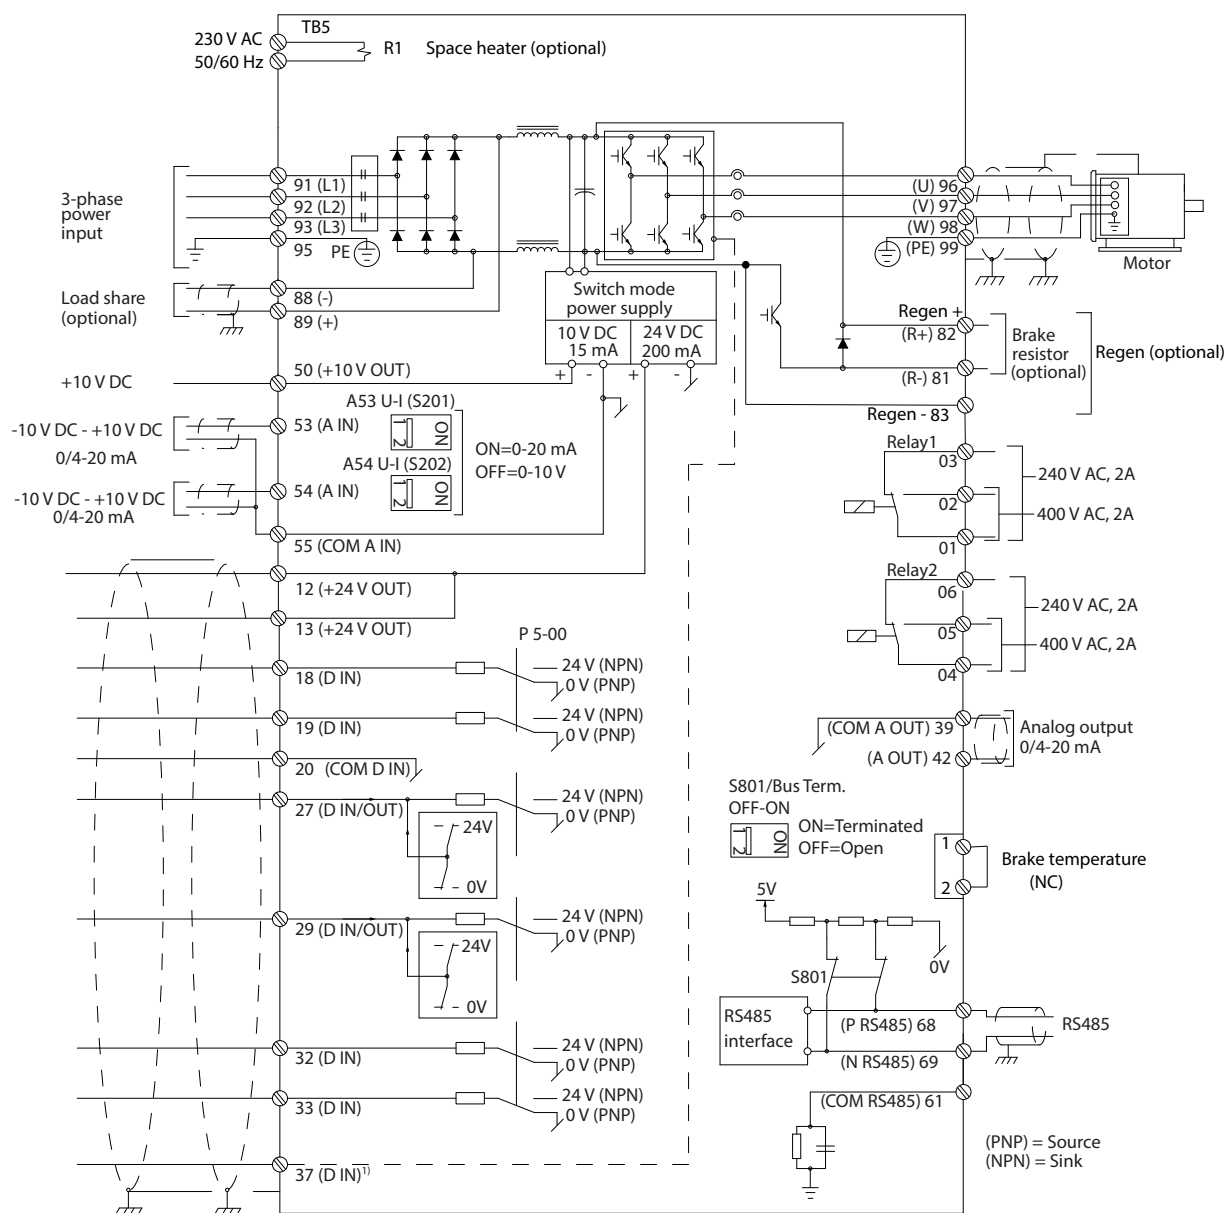

5

Slika 5.2 Shematski prikaz osnovnog ožičenja

A = analogni, D = digitalni

1) Stezaljka 37 (dodatno) upotrebljava se za funkciju Safe Torque Off. Upute o instalaciji funkcije Safe Torque Off potražite u Uputama za upotrebu funkcije Safe Torque Off.

5.4 Spajanje na motor

⚠ UPOZORENJE


INDUCIRANI NAPON

Zajedno provedeni inducirani napon iz izlaznih motornih kabela može napuniti kondenzatore opreme čak i kada je oprema isključena i zaključana. Neprovođenje izlaznih motornih kabela odvojeno ili upotreba neoklopljenih kabela može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama.

- Pri odabiru veličina kabela pridržavajte se lokalnih i nacionalnih propisa o električnim instalacijama. Za maksimalne presjeke žica pogledajte *poglavlje 9.1 Električni podaci*.
- Pridržavajte se uputa proizvođača motora za ožičenje.
- Otvori ili pristupni paneli za ožičenje motora nalaze se na postolju IP21/IP54 (vrsta 1/vrsta 12) jedinica.
- Nemojte ožičavati uređaj za pokretanje ili uređaj koji mijenja polaritet (npr. motor Dahlander ili asinkroni elektromotor s kliznim prstenom) između frekvencijskog pretvarača i motora.

Postupak

1. Skinite vanjski dio izolacije kabela.
2. Upostavite mehaničko fiksiranje i električni kontakt između oklopa kabela i uzemljenja postavljanjem gole žice ispod kableske obujmice.
3. Spojite žicu uzemljenja na najbližu stezaljku uzemljenja u skladu s uputama za uzemljenje navedenima u dijelu *poglavlje 5.6 Spajanje na uzemljenje*.
4. Spojite trofazno ožičenje motora na stezaljke 96 (U), 97 (V) i 98 (W), pogledajte *Slika 5.3*.
5. Zategnite stezaljke u skladu s informacijama navedenima u dijelu *poglavlje 9.10.1 Nazivni podaci momenta zatvarača*.

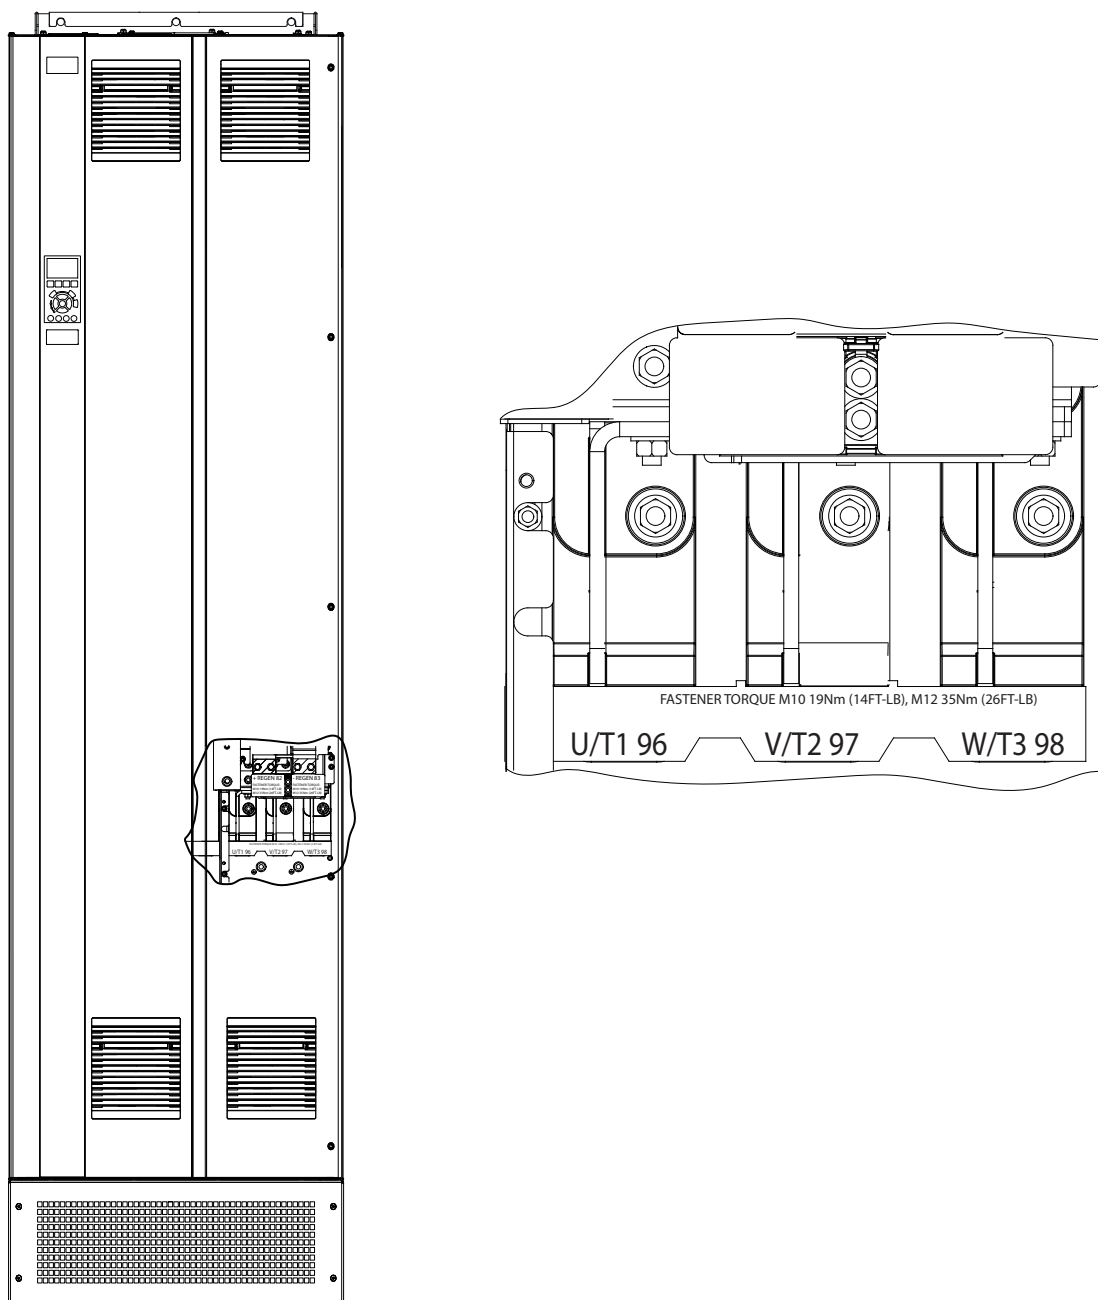

5



Slika 5.3 Stezaljke motora za izmjenični napon (prikazano kućište E1h). Za detaljan prikaz stezaljki pogledajte poglavlje 5.7 Dimenzije stezaljki.

5.5 Priključivanje na izmjenično mrežno napajanje

- Odredite veličinu ožičenja u skladu s ulaznom jakošću struje frekvencijskog pretvarača. Za maksimalne presjeka žica pogledajte *poglavlje 9.1 Električni podaci*.
- Pri odabiru veličina kabela pridržavajte se lokalnih i nacionalnih propisa o električnim instalacijama.

Postupak

1. Skinite vanjski dio izolacije kabela.
2. Uspostavite mehaničko fiksiranje i električni kontakt između oklopa kabela i uzemljenja postavljanjem gole žice ispod kableske obujmice.
3. Spojite žicu uzemljenja na najbližu stezaljku uzemljenja u skladu s uputama za uzemljenje navedenima u dijelu *poglavlje 5.6 Spajanje na uzemljenje*.
4. Spojite ožičenje trofaznog ulaza izmjeničnog napona na stezaljke R, S i T (pogledajte *Slika 5.4*).
5. Kada se napajanje odvija putem izoliranog izvora mrežnog napajanja (IT mreža ili plivajući trokut) ili TT/TN-S mreže s uzemljenjem (uzemljeni trokut), provjerite je li *parametar 14-50 Filtar RFI* postavljen na [0] *Isklj.* kako bi se izbjeglo oštećenje istosmjernog međukruga i smanjile kapacitivne struje uzemljenja.
6. Zategnite stezaljke u skladu s informacijama navedenima u dijelu *poglavlje 9.10.1 Nazivni podaci momenta zatvarača*.

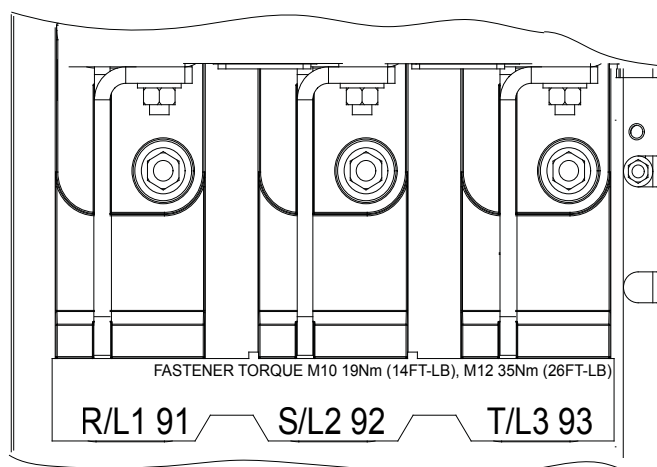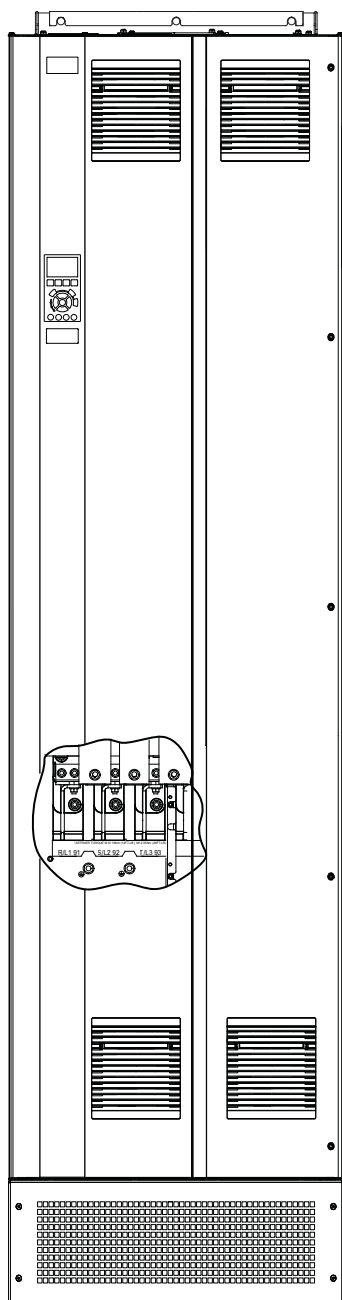

5

Slika 5.4 Stezaljke za izmjenično mrežno napajanje (prikazano kućište E1h). Za detaljan prikaz stezaljki pogledajte poglavlje 5.7 Dimenzije stezaljki.

5.6 Spajanje na uzemljenje

⚠ UPOZORENJE

OPASNOST OD STRUJE CURENJA

Struje curenja veće su od 3,5 mA. Nepravilno uzemljenje pretvarača može prouzročiti smrt ili teške ozljede.

- Ovlašteni električar mora osigurati pravilno uzemljenje opreme.

Za električnu sigurnost

- Uzemljite pretvarač u skladu s primjenjivim normama i direktivama.
- Upotrebljavajte samo propisani kabel za uzemljenje.
- Nemojte uzemljivati 1 pretvarač na drugi na način „lančanog povezivanja“.
- Vodiči za uzemljenje moraju biti što je moguće kraći.
- Pri ožičavanju pridržavajte se uputa proizvođača motora.
- Minimalni presjek kabela: 10 mm² (6 AWG) (ili 2 nazivna vodiča za uzemljenje priključena odvojeno).
- Zategnite stezaljke u skladu s informacijama navedenima u *poglavlje 9.10.1 Nazivni podaci momenta zatvarača*.

Za ugradnju u skladu s EMC zahtjevima



- Uspostavite električni kontakt između oklopa kabela i kućišta pretvarača pomoću metalnih kablskih uvodnica ili obujmica priloženih uz opremu.
- Smanjite udarni tranzijent uporabom višezičnog vodiča.
- Zabranjeno je uvrtnje krajeva opleta.

NAPOMENA!

IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA

Postoji rizik od udarnog tranzijenta kada se potencijali uzemljenja između pretvarača i upravljačkog sustava razlikuju.

Položite kabele za izjednačenje između komponenti sustava. Preporučeni presjek kabela: 16 mm² (5 AWG).

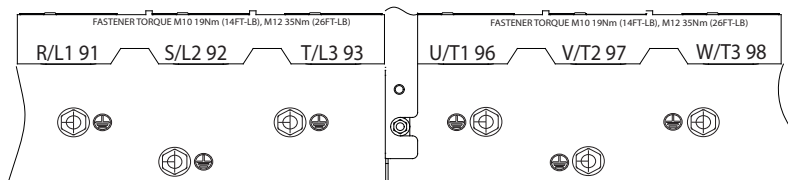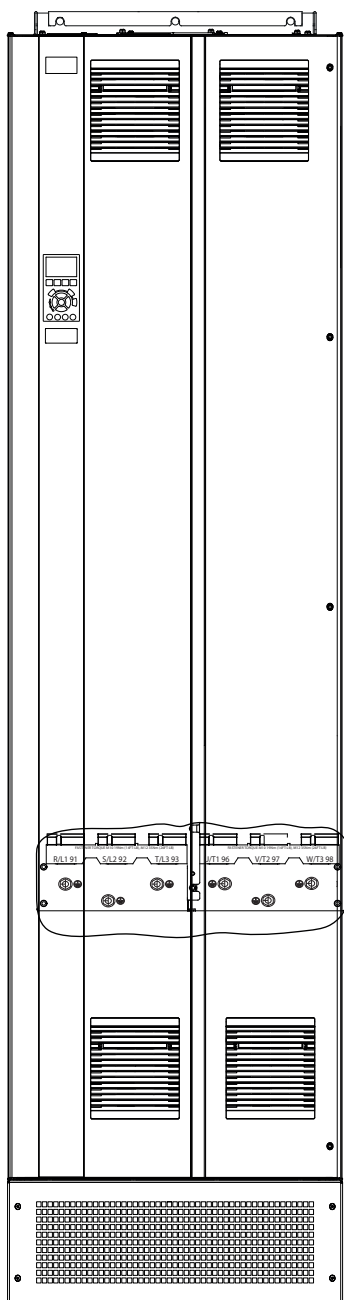


Slika 5.5 Stezaljke za uzemljenje (prikazano kućište E1h). Za detaljan prikaz stezaljki pogledajte poglavlje 5.7 Dimenzije stezaljki.


5.7 Dimenzije stezaljki

5.7.1 Dimenzije stezaljke E1h

5

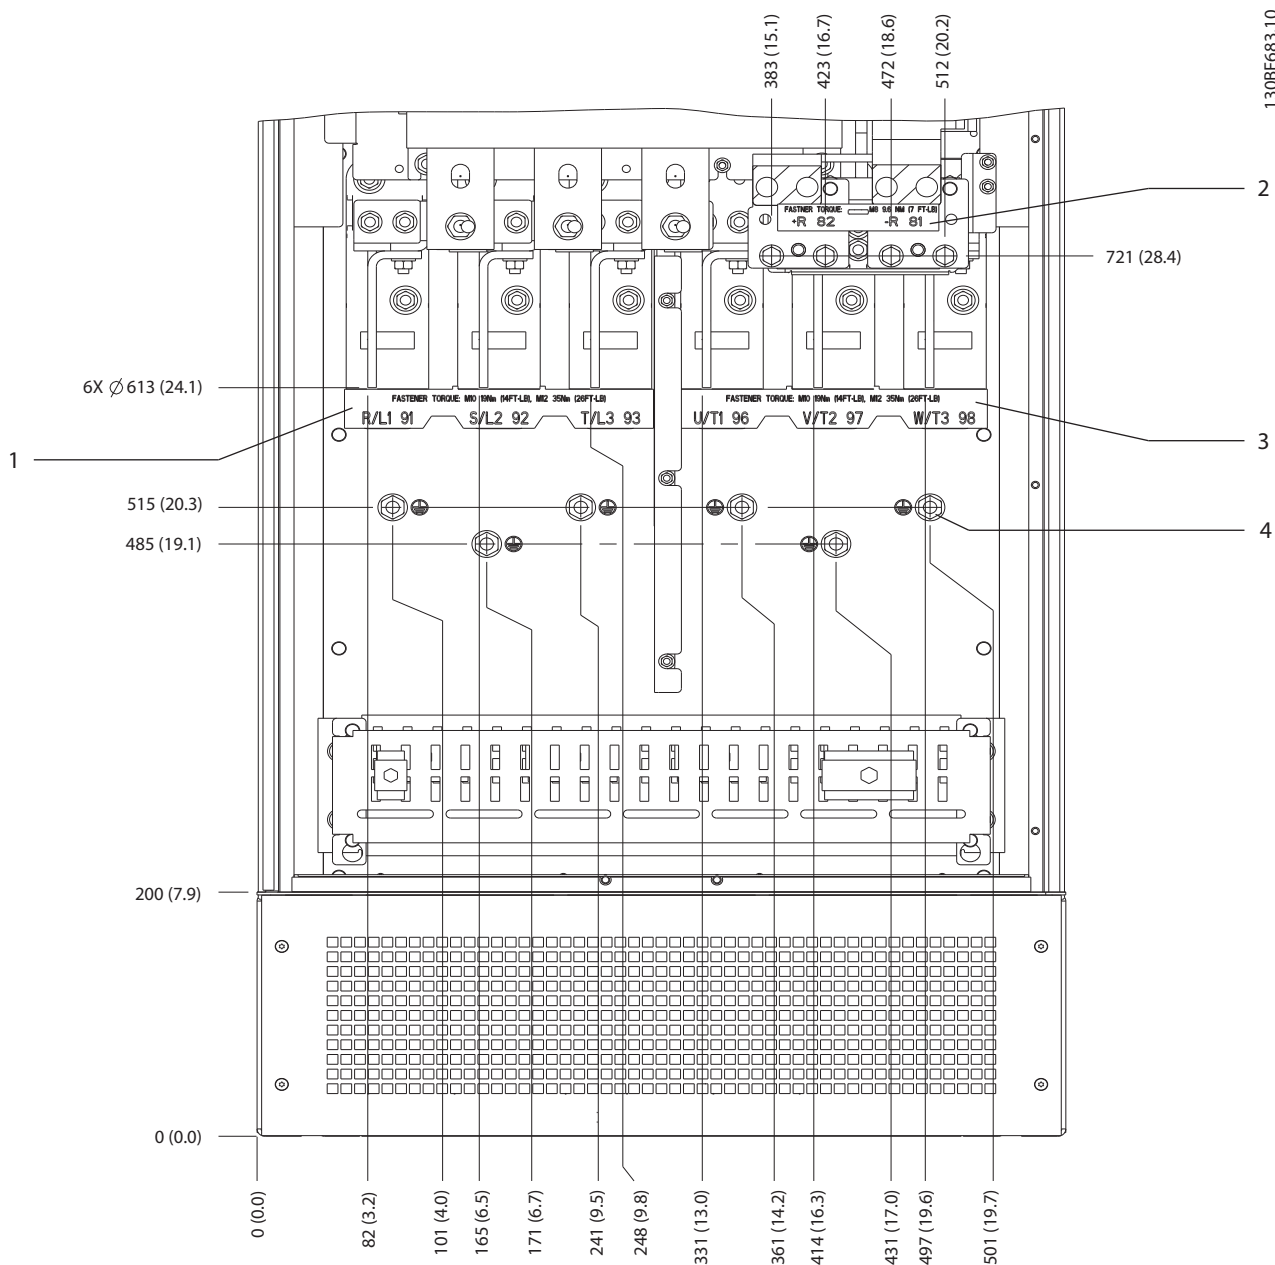

Slika 5.6 Dimenzije stezaljke E1h (prikaz sprijeda)

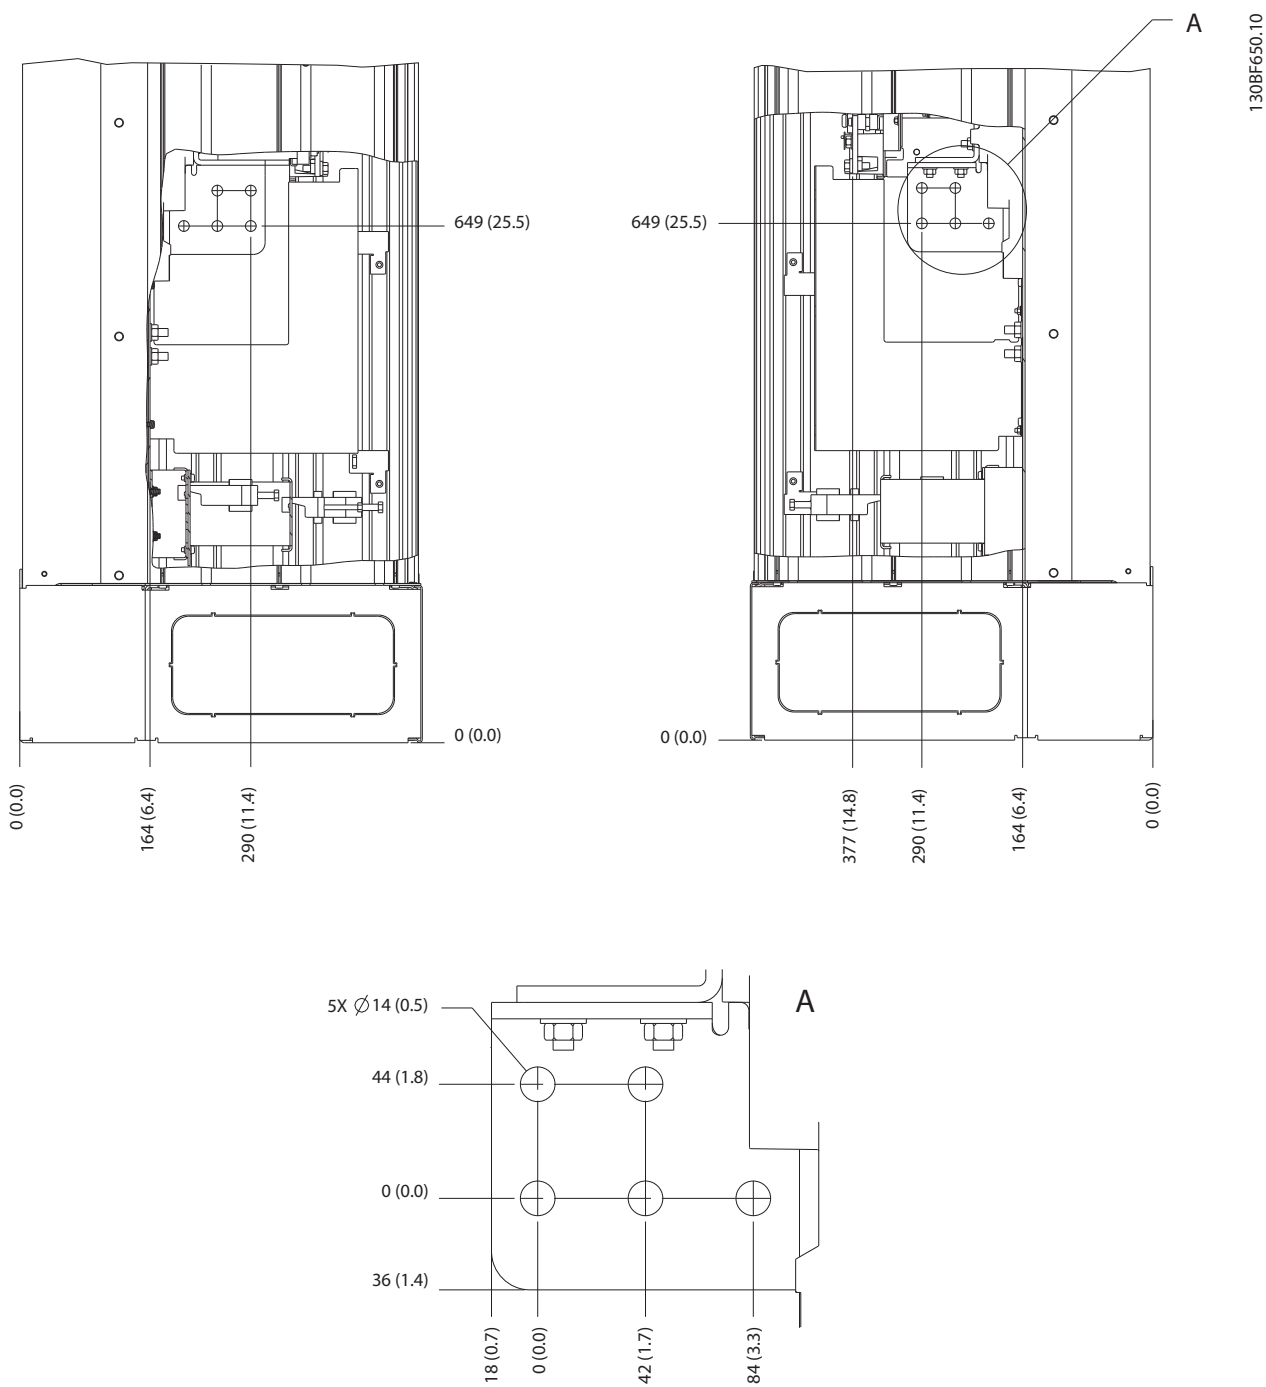


5

Slika 5.7 Dimenzije stezaljke E1h (bočni prikazi)


5.7.2 Mrežno napajanje, motor i uzemljenje za E2h

5

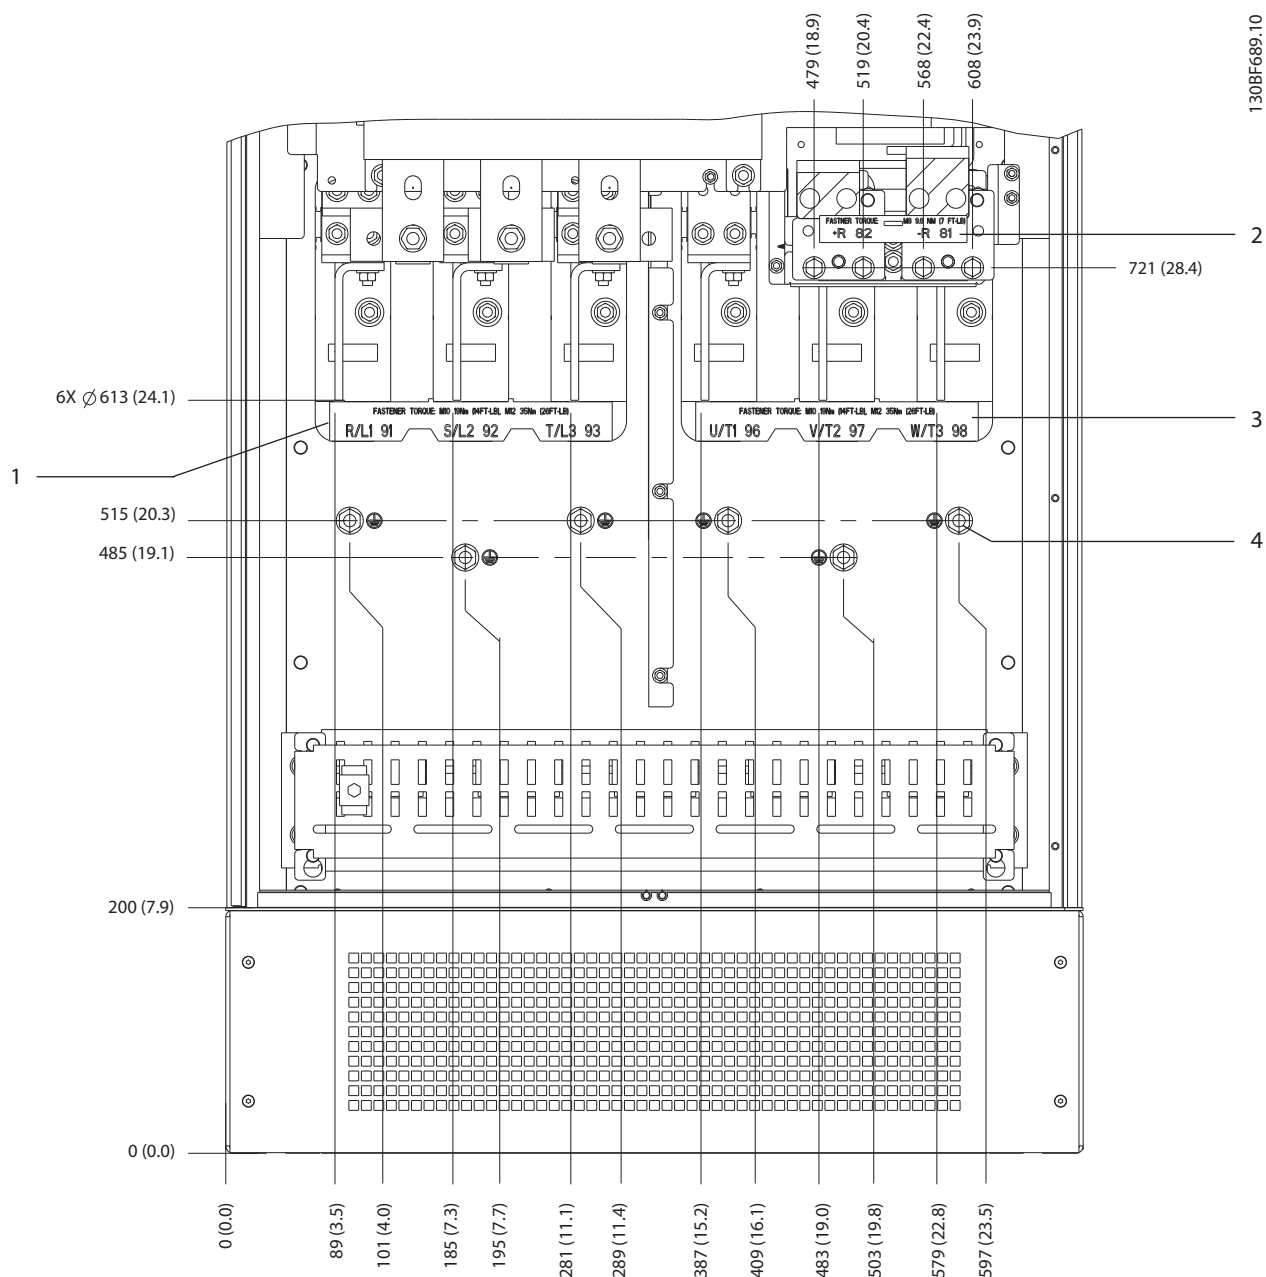

1	Stežaljke mrežnog napajanja	3	Stežaljke motora
2	Stežaljke kočnica/regeneracijske stežaljke	4	Stežaljke za uzemljenje, matica M10

Slika 5.8 Dimenzije stežaljke E2h (prikaz sprijeda)

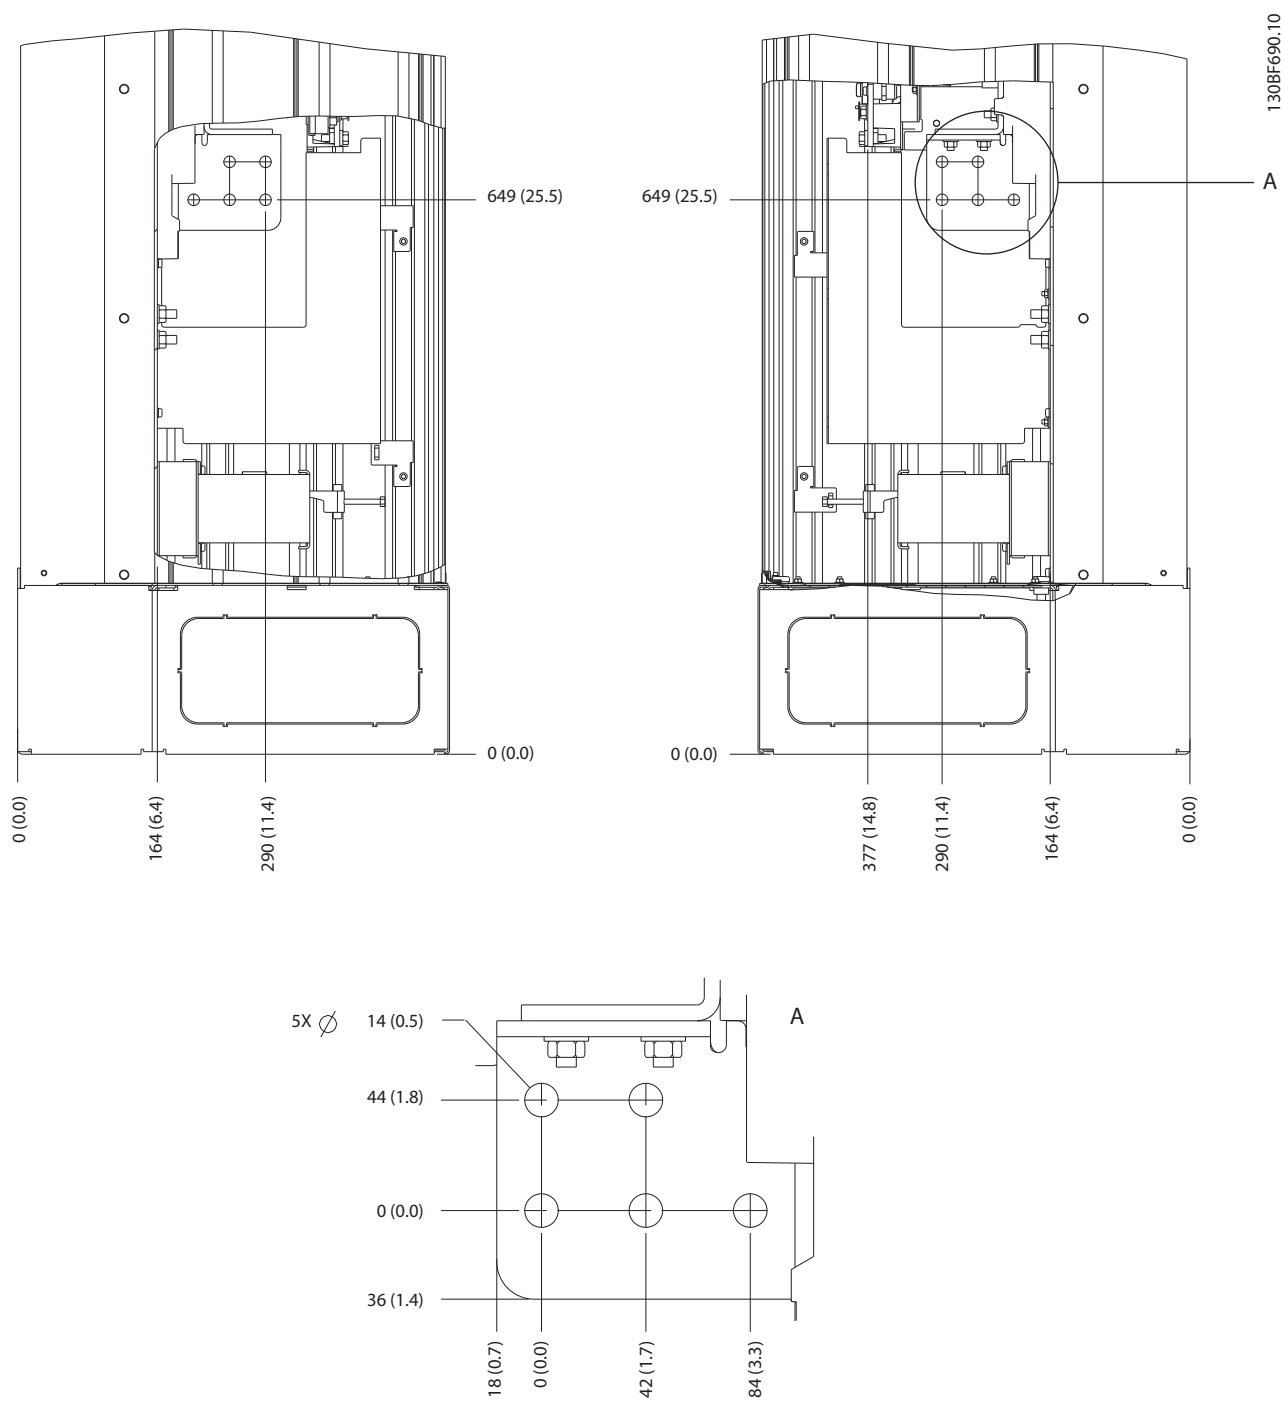


5

Slika 5.9 Dimenzije stezaljke E2h (bočni prikazi)


5.7.3 Mrežno napajanje, motor i uzemljenje za E3h

5

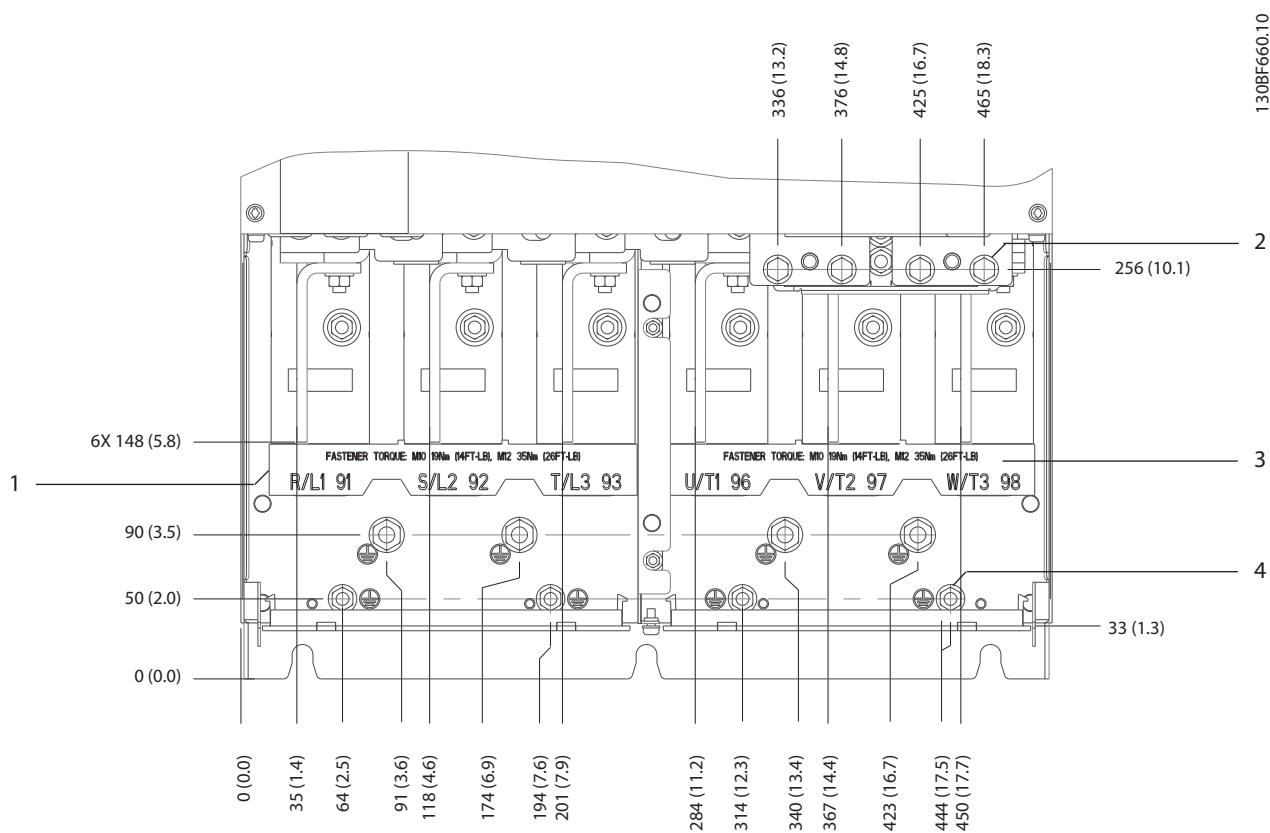

1	Stežaljke mrežnog napajanja	3	Stežaljke motora
2	Stežaljke kočnica/regeneracijske stežaljke	4	Stežaljke za uzemljenje, matice M8 i M10



Slika 5.10 Dimenzije stežaljke E3h (prikaz srijeda)

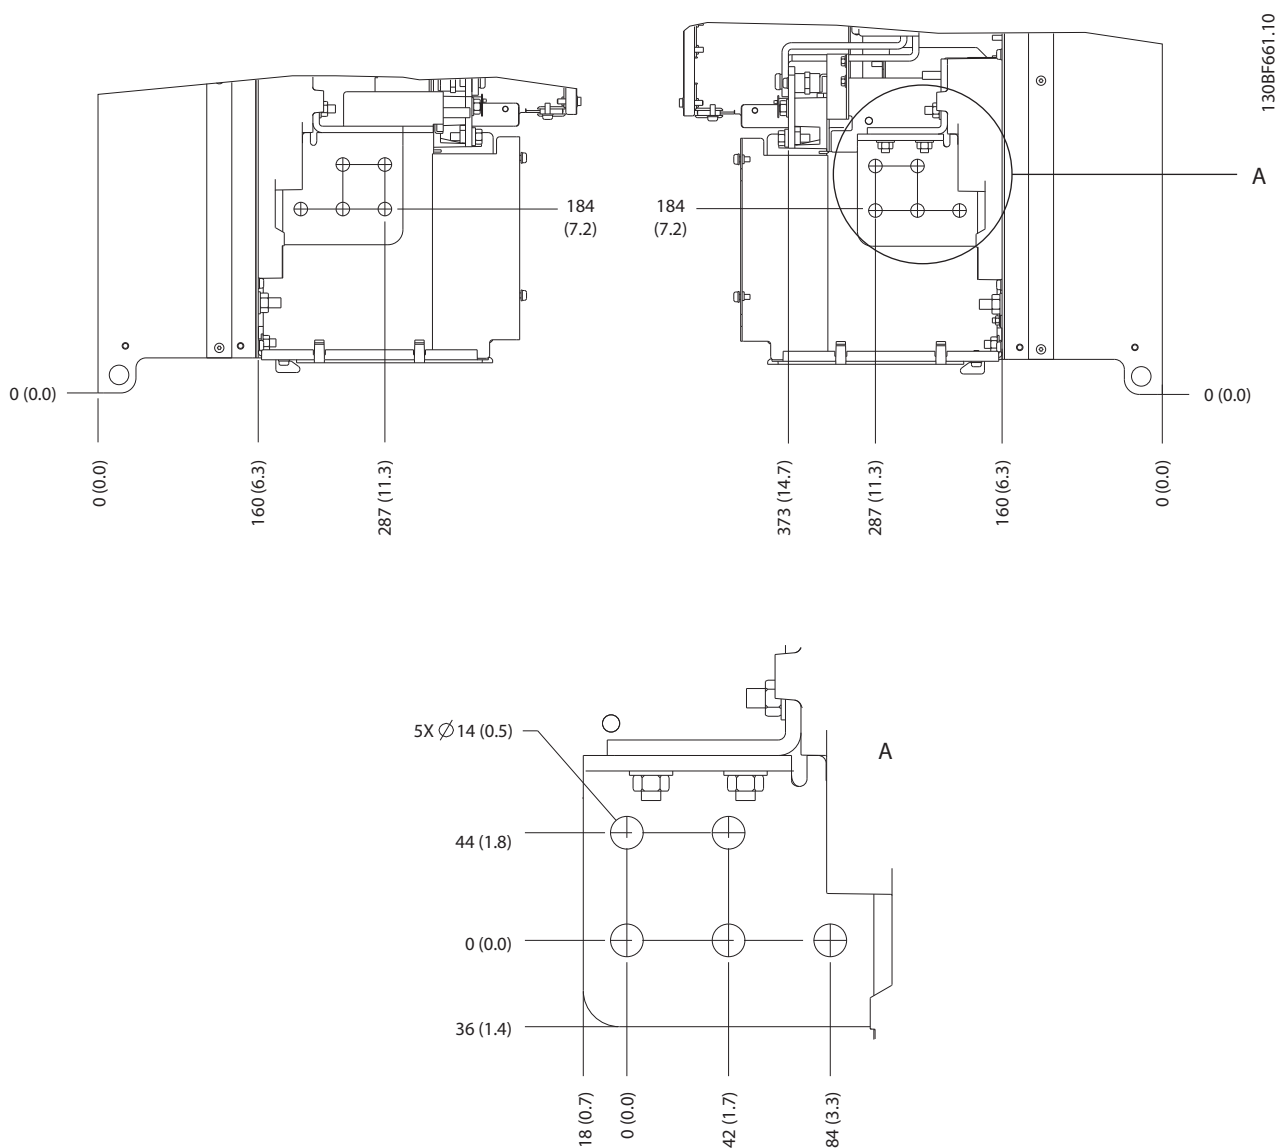

5


Slika 5.11 Dimenzije stezaljki za mrežno napajanje, motor i uzemljenje za E3h (bočni prikazi)

5

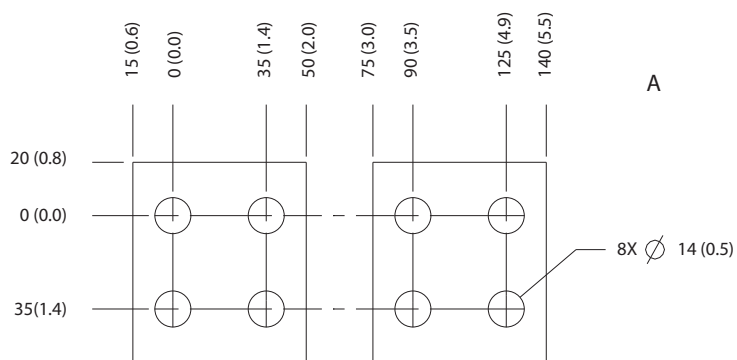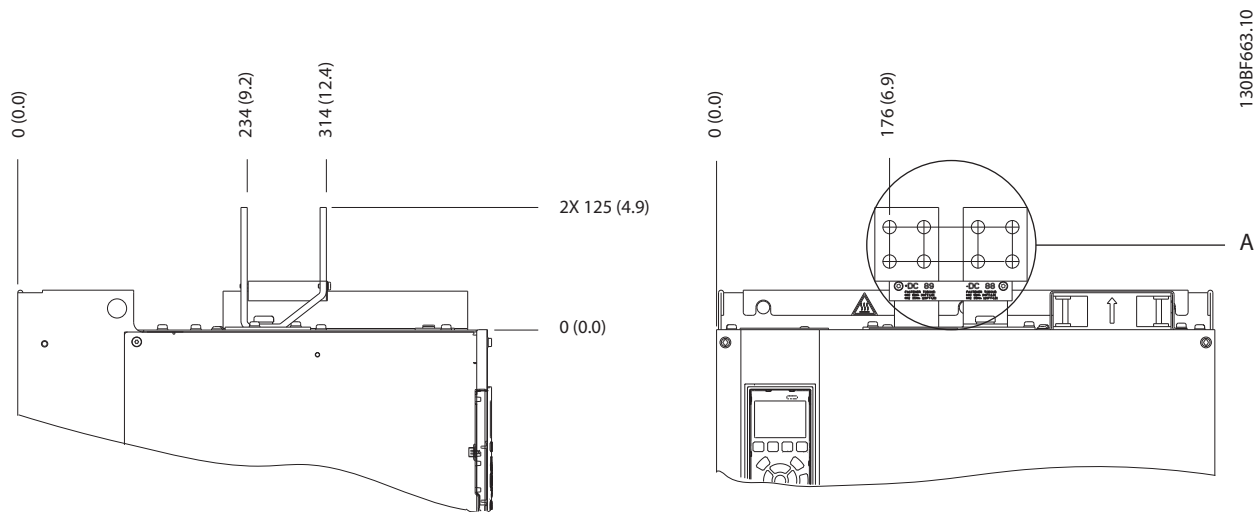

Slika 5.12 Dimenzije stezaljke s udjelom opterećenja/regeneracijske stezaljke za E3h


5.7.4 Mrežno napajanje, motor i uzemljenje za E4h

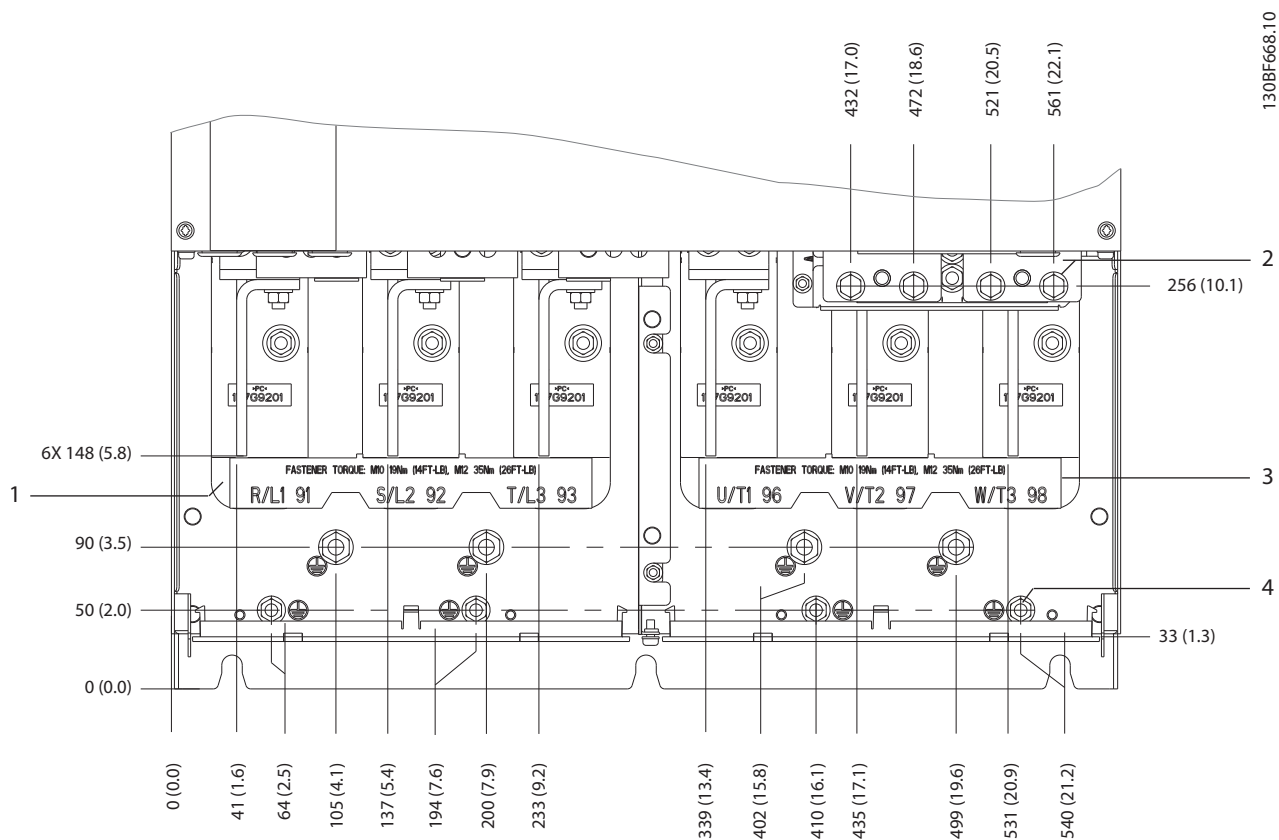


1	Stežaljke mrežnog napajanja	3	Stežaljke motora
2	Stežaljke kočnica/regeneracijske stežaljke	4	Stežaljke za uzemljenje, matice M8 i M10

Slika 5.13 Dimenzije stežaljke E4h (prikaz srijeda)


5

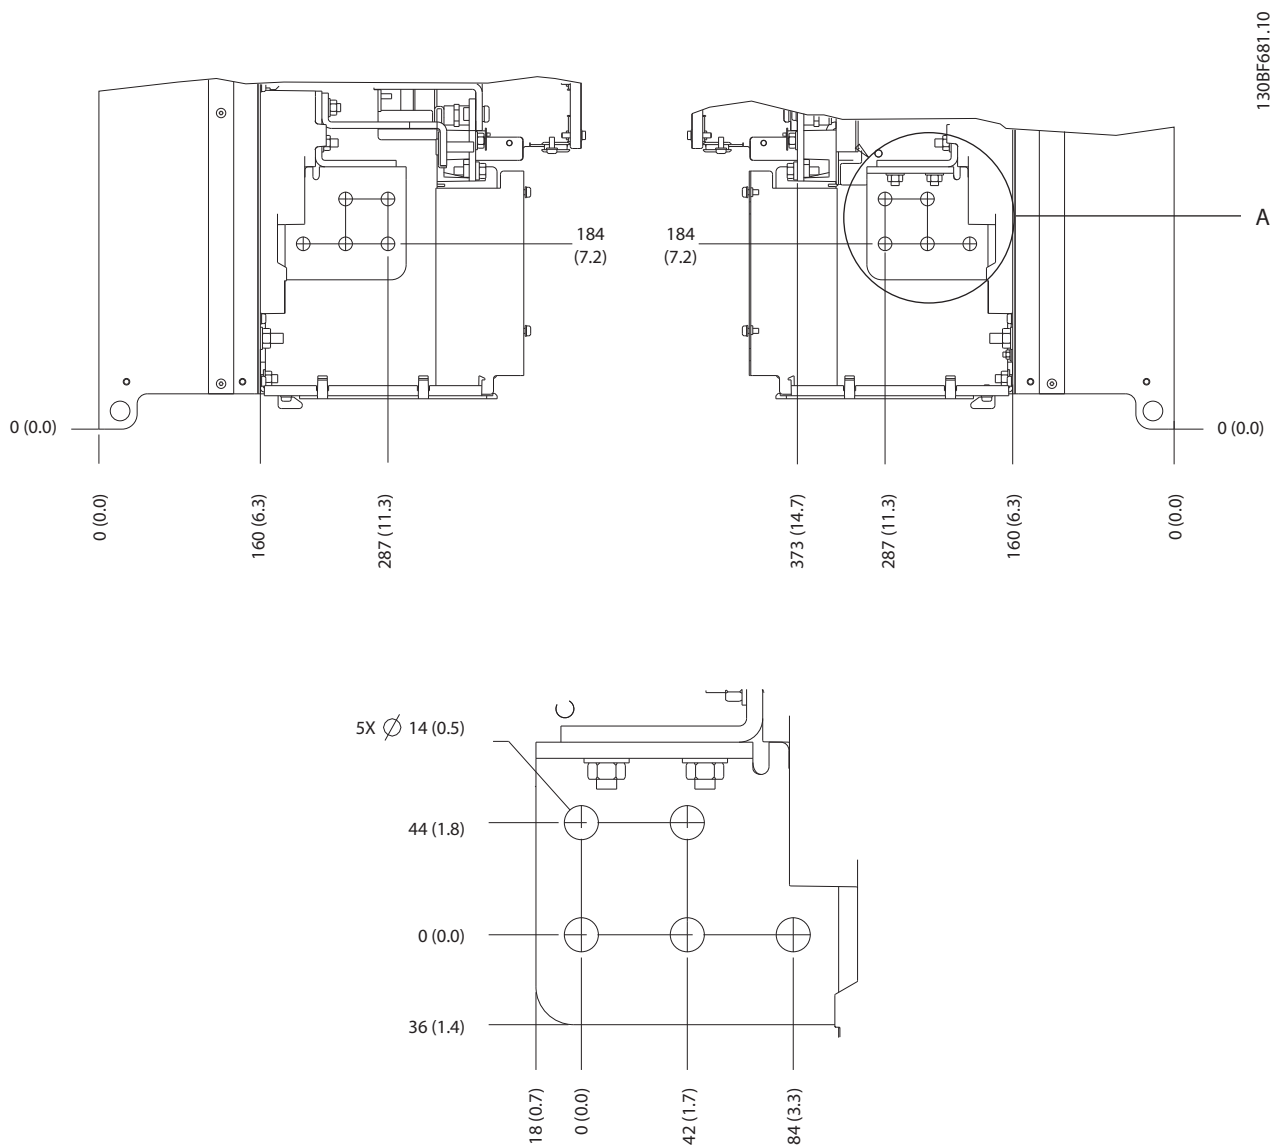

Slika 5.14 Dimenzije stezaljki za mrežno napajanje, motor i uzemljenje za E4h (bočni prikazi)

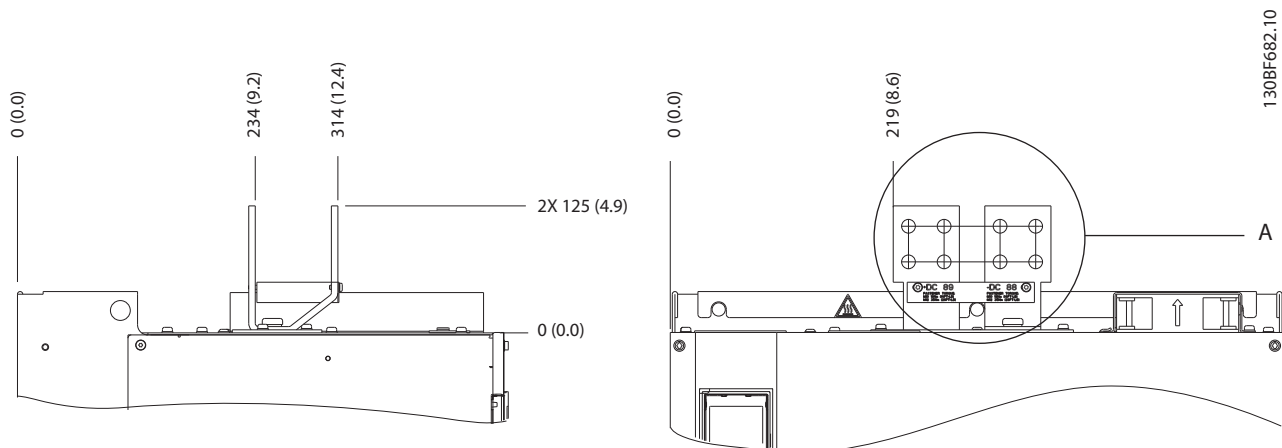

5

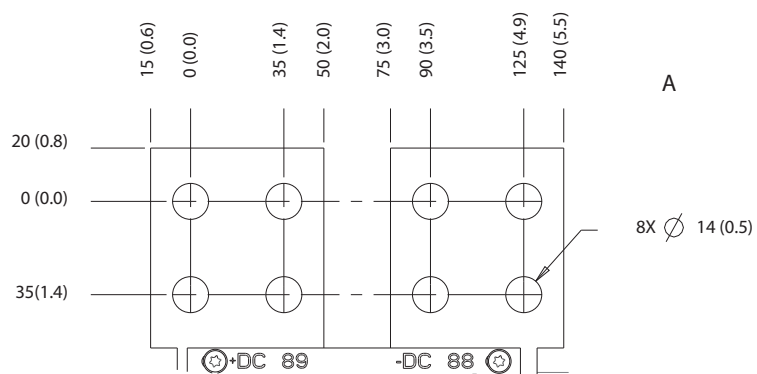

Slika 5.15 Dimenzije stezaljke s udjelom opterećenja/regeneracijske stezaljke za E4h

5.8 Kontrolno ožičenje

Sve stezaljke za upravljačke kabele nalaze se unutar pretvarača ispod LCP-a. Za pristup ili otvorite vrata (E1h i E2h) ili uklonite prednji panel (E3h i E4h).

5.8.1 Provođenje upravljačkog kabela


Pričvrstite i provedite sve upravljačke žice kao što je prikazano na *Slika 5.16*. Nemojte zaboraviti spojiti štitove na odgovarajući način kako bi osigurao optimalan električni imunitet.

- Izolirajte kontrolno ožičenje od visokoučinskih kabela u pretvaraču.
- Ako je pretvarač spojen na termistor, kontrolno ožičenje termistora obavezno mora biti oklopljeno i ojačano/dvostruko izolirano. Preporuča se ulazni napon od 24 V DC.

Fieldbus spoj

Spojovi se ostvaruju do relevantnih opcija na upravljačkoj kartici. Za više detalja pogledajte relevantne upute za fieldbus. Kabel treba postaviti i provesti zajedno s ostalim upravljačkim žicama unutar jedinice. Pogledajte *Slika 5.16*.

5

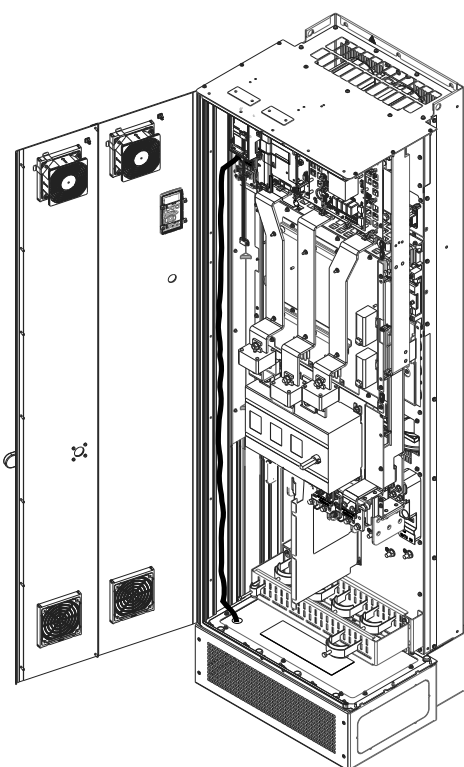


130BF715.10

Slika 5.16 Putanja ožičenja upravljačke kartice


5.8.2 Tipovi upravljačkih stezaljki

Slika 5.17 prikazuje odvojive priključke pretvarača. Funkcije stezaljke i tvorničke postavke sažete su u *Tablica 5.1 – Tablica 5.3*.

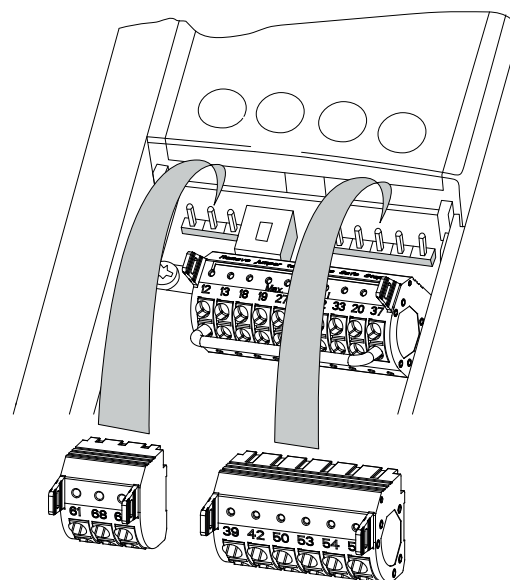

130BF144.10

Slika 5.17 Lokacije upravljačkih stezaljki

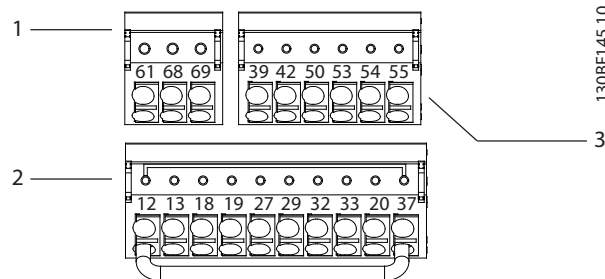

130BF145.10

1	Stezaljke za serijsku komunikaciju
2	Stezaljke digitalnog ulaza/izlaza
3	Stezaljke analognog ulaza/izlaza

Slika 5.18 Brojevi stezaljki koji se nalaze na priključcima

Stežaljke za serijsku komunikaciju			
Stežaljka	Parametar	Tvornička postavka	Opis
61	–	–	Ugrađeni RC filtar za oklop kabela. SAMO za spajanje oklopa u slučaju pojave EMC smetnji.
68 (+)	Skupina parametara 8-3* FC Port Settings (Postavke FC ulaza)	–	RS485 sučelje. Sklopka (BUS TER.) predviđena je za upravljačku karticu za otpornost zaključanja sabirnice. Pogledajte Slika 5.22.
69 (-)	Skupina parametara 8-3* FC Port Settings (Postavke FC ulaza)	–	
Releji			
01, 02, 03	Parametar 5-40 Function Relay [0]	[0] No operation (Bez funkcije)	Pozicija C releja. Za izmjenični ili istosmjerni napon i omska ili indukcijska opterećenja.
04, 05, 06	Parametar 5-40 Function Relay [1]	[0] No operation (Bez funkcije)	

Tablica 5.1 Opisi stežaljke za serijsku komunikaciju

Stežaljke digitalnog ulaza/izlaza			
Stežaljka	Parametar	Tvornička postavka	Opis
12, 13	–	+24 V DC	Napon napajanja od 24 V DC za digitalne ulaze i vanjske pretvarače. Maksimalna izlazna struja je 200 mA za sva opterećenja od 24 V.
18	Parametar 5-10 Terminal 18 Digital Input	[8] Start (Pokretanje)	Digitalni ulazi.
19	Parametar 5-11 Terminal 19 Digital Input	[10] Reversing (Reverziranje)	
32	Parametar 5-14 Terminal 32 Digital Input	[0] No operation (Bez funkcije)	
33	Parametar 5-15 Terminal 33 Digital Input	[0] No operation (Bez funkcije)	

Stežaljke digitalnog ulaza/izlaza			
Stežaljka	Parametar	Tvornička postavka	Opis
27	Parametar 5-12 Terminal 27 Digital Input	[2] Coast inverse (Slobodno zaustavljanje isključenjem napona na motoru)	Za digitalni ulaz ili izlaz. Tvornička postavka je ulaz.
29	Parametar 5-13 Terminal 29 Digital Input	[14] JOG (Puzanje)	
20	–	–	Zajednički priključak za digitalne ulaze i 0 V potencijal za 24 V napajanje.
37	–	STO	Kada se ne upotrebljava opcionalna značajka STO, žica prenosnika može biti potrebna između stežaljke 12 (ili 13) i stežaljke 37. Ovo podešenje omogućuje rad pretvarača s tvorničkim vrijednostima za programiranje.


Tablica 5.2 Opisi stežaljke digitalnog ulaza/izlaza

Stežaljke analognog ulaza/izlaza			
Stežaljka	Parametar	Tvornička postavka	Opis
39	–	–	Zajedničko za analogni izlaz.
42	Parametar 6-50 Terminal 42 Output	[0] No operation (Bez funkcije)	Programibilni analogni izlaz. 0 – 20 mA ili 4 – 20 mA maksimalno od 500 Ω.
50	–	+10 V DC	Analogno napajanje od 10 V DC za potencijometar ili termistor. 15 mA maksimalno.

Stežaljke analognog ulaza/izlaza			
Stežaljka	Parametar	Tvornička postavka	Opis
53	Skupina parametara 6-1* Analog Input 1 (Analogni ulaz 1)	Referenca	Analogni ulaz. Za napon ili struju. Sklopke A53 i A54 odabiru mA ili V.
54	Skupina parametara 6-2* Analog Input 2 (Analogni ulaz 2)	Povratna veza	
55	-	-	Zajednički priključak za analogni ulaz.

Tablica 5.3 Opisi stežaljke analognog ulaza/izlaza

Stežaljke releja:

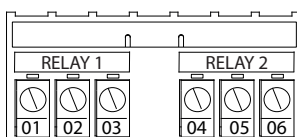


130BF156.10

Slika 5.19 Stežaljke releja 1 i releja 2

- Relej 1 i relej 2. Lokacija izlaza ovisi o konfiguraciji pretvarača. Pogledajte *poglavlje 3.5 Upravljačka polica*.
- Stežaljke su na ugrađenoj dodatnoj opremi. Pogledajte priručnik priložen uz dodatnu opremu.

5.8.3 Ožičenje na upravljačkim stežaljkama

Priključci upravljačkih stežaljki mogu se isključiti s pretvarača radi lakše instalacije, kao što je prikazano u *Slika 5.20*.

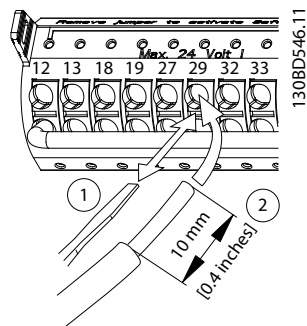

Slika 5.20 Spajanje kontrolnih žica

NAPOMENA!

Smanjite interferenciju tako što ćete upravljačke žice ostaviti što je moguće kraće i odvojiti od visokoučinskih kabela.

1. Otvorite kontakt umetanjem malog odvijača u utor iznad kontakta i gurnite odvijač lagano prema gore.
2. Umetnite голу upravljačku žicu u kontakt.
3. Uklonite odvijač kako biste pričvrstili žicu u kontakt.
4. Provjerite je li kontakt čvrsto spojen i da nije labav. Labavo kontrolno ožičenje može biti uzrok kvarova opreme ili slabije izvedbe.

Pogledajte *poglavlje 9.5 Specifikacije kabela* za presjeke ožičenja upravljačke stežaljke i *poglavlje 7 Primjeri konfiguracija ožičenja* za tipične priključke kontrolnog ožičenja.

5.8.4 Omogućavanje rada motora (stežaljka 27)

Premosnik žice potreban je između stežaljke 12 (ili 13) i stežaljke 27 kako bi pretvarač radio kada se koriste tvorničke vrijednosti za programiranje.

- Digitalni ulaz stežaljke 27 projektiran je za primanje 24 V DC vanjske blokade.
- Kada se ne upotrebljava uređaj za blokadu, prenosnik spojite žicom između upravljačke stežaljke 12 (preporučeno) ili 13 na stežaljku 27. Time se dobiva unutarnji signal od 24 V na stežaljki 27.
- Kada na statusnom retku na dnu LCP-a piše *AUTO REMOTE COAST* (Automatsko daljinsko slobodno zaustavljanje), to znači da je jedinica spremna za rad, ali nedostaje ulazni signal na stežaljki 27.
- Kada je tvornički instalirana dodatna oprema ožičena na stežaljku 27, nemojte uklanjati to ožičenje.

NAPOMENA!

Pretvarač ne može raditi bez signala na stežaljki 27, osim ako se stežaljka 27 ne reprogramira pomoću parametar 5-12 Terminal 27 Digital Input.


5.8.5 Konfiguriranje RS485 serijske komunikacije

RS485 je sučelje dvožične sabirnice kompatibilno s višespojnom topologijom mreže a sadži sljedeće značajke:

- Mogu se koristiti ili Danfoss FC ili Modbus RTU komunikacijski protokol, koji su ugrađeni u pretvarač.
- Funkcije se mogu daljinski programirati pomoću softverskog protokola i RS485 priključka ili u skupini parametara 8-** *Communications and Options* (Komunik. i opcije).
- Odabirom određenog komunikacijskog protokola mijenjaju se različite postavke parametara tako da odgovaraju specifikacijama tog protokola i postaje dostupno više parametara specifičnih za protokol.
- Opcijske kartice za pretvarač dostupne su za pružanje dodatnih komunikacijskih protokola. Pogledajte dokumentaciju opsijske kartice za upute o instalaciji i radu.
- Sklopka (BUS TER) nalazi se na upravljačkoj kartici za otpornost zaključena sabirnice. Pogledajte *Slika 5.22*.

Za osnovno postavljanje serijske komunikacije prođite kroz sljedeće korake:

1. Spojite ožičenje RS485 serijske komunikacije na stezaljke (+)68 i (-)69.
 - 1a Upotrebljavajte oklopljeni kabel serijske komunikacije (preporuka).
 - 1b Pogledajte *poglavlje 5.6 Spajanje na uzemljenje* za pravilno uzemljenje.
2. Odaberite sljedeće postavke parametra:
 - 2a Tip protokola u *parametar 8-30 Protokol*.
 - 2b Adresu pretvarača u *parametar 8-31 Adresa*.
 - 2c Stopu brzine prijenosa podataka u *parametar 8-32 Stopa brz.prijenosa pod..*

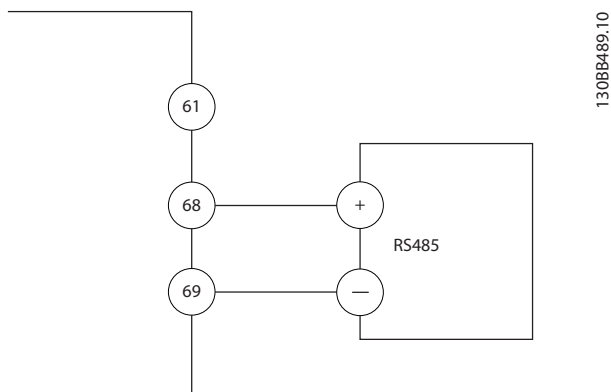

Slika 5.21 Shema ožičenja serijske komunikacije

5.8.6 Ožičenje za Safe Torque Off (STO)

Funkcija Safe Torque Off (STO) sastavni je dio upravljačkog sustava za sigurnost. STO sprječava stvaranje potrebnog napona za vrtnju motora.

Za pokretanje funkcije STO potrebno je dodatno ožičenje za pretvarač. Pogledajte *Upute za upotrebu funkcije Safe Torque Off* za dodatne informacije.

5.8.7 Ožičenje grijača prostora

Grijač prostora je opcija koja se koristi za sprječavanje stvaranja kondenzacije unutar kućišta kada je jedinica isključena. Osmišljena je za ožičavanje na terenu i nadzire je HVAC sustav za upravljanje.

Specifikacije

- Nazivni napon: 100 – 240
- Presjek žice: 12 – 24 AWG

5.8.8 Ožičenje dodatnih priključaka na isključenje

Isključenje je opcija koja se instalira u tvornici. Dodatni priključci, koji su signalni pribor koji se koriste s isključenjem, nisu ugrađeni u tvornici kako bi se omogućila veća fleksibilnost tijekom instalacije. Priključci se utiskuju na mjesto bez upotrebe alata.

Priključke treba instalirati na određenim mjestima na isključenju ovisno o njihovim funkcijama. Pogledajte tehničke podatke koji se nalaze u vrećici s priborom koja se isporučuje s pretvaračem.

Specifikacije

- U_i /[V]: 690
- U_{imp} /[kV]: 4
- Stupanj onečišćenja: 3
- I_{th} /[A]: 16
- Presjek kabela: 1...2x0,75...2,5 mm²
- Maksimum osigurača: 16 A/gG
- NEMA: A600, R300, presjek žice: 18 – 14 AWG, 1(2)

5.8.9 Ožičenje bimetalne zaštite otpornika za kočenje

Blok stezaljki otpornika za kočenje nalazi se na energetske kartici i omogućuje priključivanje vanjskog osjetnika temperature otpornika za kočenje. Sklopka se može konfigurirati kao obično zatvorena ili obično otvorena. Ako se ulaz mijenja, signal pokreće pretvarač i prikazuje *alarm 27, Brake chopper fault* (Alarm 27, Greška čopera) na zaslonu LCP-a. U isto vrijeme, pretvarač prestaje kočiti i motor se slobodno zaustavlja.

1. Pronađite blok stezaljki otpornika za kočenje (stezaljke 104 – 106) na energetske kartici. Pogledajte *Slika 3.3*.
2. Uklonite vijke M3 koji učvršćuju prenosnik na energetske karticu.
3. Uklonite prenosnik i povežite žicom bimetalnu zaštitu otpornika za kočenje u 1 od sljedećih konfiguracija:
 - 3a **Obično zatvoren.** Priključite na stezaljke 104 i 106.
 - 3b **Obično otvoren.** Priključite na stezaljke 104 i 105.
4. Osigurajte žice sklopke pomoću vijaka M3. Zategnite momentom od 0,5 - 0,6 Nm (5 in lb).

5.8.10 Odabir ulaznog signala napona/struje

Analogne ulazne stezaljke 53 i 54 omogućuju postavljanje ulaznog signala na napon (od 0 do 10 V) ili struju (od 0/4 do 20 mA).


Zadane postavke parametra:

- Stezaljka 53: Signal reference brzine u otvorenoj petlji (pogledajte *parametar 16-61 Stez. 53 Postav sklapanja*).
- Stezaljka 54: Signal povratne veze u zatvorenoj petlji (pogledajte *parametar 16-63 Stez. 54 Postav sklapanja*).

NAPOMENA!

Isključite napajanje pretvarača prije promjene položaja sklopke.

1. Uklonite LCP (lokalni upravljački panel). Pogledajte *poglavlje 6.3 Izbornik LCP-a*.
2. Uklonite svu dodatnu opremu koja pokriva sklopke.
3. Postavite sklopke A53 i A54 za odabir tipa signala (U = napon, I = struja).

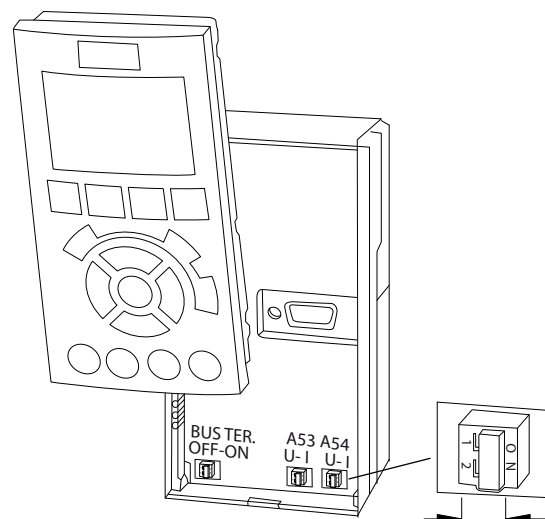

130BF146.10

Slika 5.22 Lokacija sklopki stezaljki 53 i 54

5.9 Popis za provjeru prije pokretanja

Prije dovršenja ugradnje pretvarača provjerite cijelu instalaciju kako je opisano u *Tablica 5.4*. Kada završite, provjerite i označite stavke.

Pregledajte	Opis	<input checked="" type="checkbox"/>
Dodatna oprema	<ul style="list-style-type: none"> • Pregledajte dodatnu opremu, sklopke, isključenja ili ulazne osigurače/prekidače strujnog kruga koji se mogu nalaziti na strani ulazne snage pretvarača ili na izlaznoj strani motora. Provjerite jesu li spremni za rad pri punoj brzini. • Provjerite rad i instalaciju osjetnika upotrijebljenih za povratnu vezu na pretvarač. • Uklonite sve čepove za korekciju faktora snage na motoru. • Prilagodite čepove za korekciju faktora snage na strani mrežnog napajanja i osigurajte da je prigušena. 	
Provođenje kabela	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite je li ožičenje motora, ožičenje kočnice (ako je u opremi) i kontrolno ožičenje odvojeno ili oklopljeno ili u 3 odvojena metalna provodnika za izolaciju interferencije visoke frekvencije. 	
Kontrolno ožičenje	<ul style="list-style-type: none"> • Potražite prekinute ili oštećene žice i otpuštene priključke. • Provjerite je li kontrolno ožičenje izolirano od visokoučinskog ožičenja radi imuniteta od šuma. • Po potrebi provjerite izvor napona signala. • Preporučuje se upotreba oklopljenog kabela ili uvijene parice. Provjerite je li zaštita pravilno dovršena. 	
Prazan prostor za hlađenje	<ul style="list-style-type: none"> • Izmjerite gornji slobodan prostor za osiguravanje pravilnog protoka zraka radi hlađenja, pogledajte <i>poglavlje 4.5.1 Zahtjevi za instalaciju i hlađenje</i>. 	
Uvjeti okoline	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite jesu li zadovoljeni zahtjevi okoline. Pogledajte <i>poglavlje 9.4 Uvjeti okoline</i>. 	
Osigurači i prekidači strujnog kruga	<ul style="list-style-type: none"> • Pregledajte jesu li osigurači ili prekidači strujnog kruga pravilno postavljeni. • Provjerite jesu li svi osigurači čvrsto umetnuti i u radnom položaju i jesu li svi prekidači strujnog kruga (ako se koriste) u otvorenom položaju. 	
Uzemljivanje	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite jesu li dobri spojevi uzemljenja, jesu li čvrsti i bez oksidacije. • Uzemljenje na provodnik ili montiranje stražnjeg panela na metalnu površinu nije pogodno uzemljenje. 	
Ožičenje ulaznog i izlaznog napajanja	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite ima li otpuštenih priključaka. • Provjerite jesu li kabeli motora i mrežnog napajanja u odvojenim provodnicima ili odvojenim oklopljenim kabelima. 	
Unutrašnjost panela	<ul style="list-style-type: none"> • Pregledajte unutrašnjost pretvarača i provjerite ima li prljavštine, metalnih krhotina, vlage i korozije. • Provjerite jesu li svi alati za instalaciju uklonjeni iz unutrašnjosti jedinice. • Za kućišta E3h i E4h provjerite je li jedinica postavljena na neobojenu metalnu površinu. 	
Sklopke	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite jesu li sve postavke uključivanja i isključenja u ispravnim položajima. 	
Vibriranje	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite je li jedinica čvrsto ugrađena ili se po potrebi upotrebljavaju nosači protiv udara. • Provjerite ima li neuobičajene količine vibracija. 	

Tablica 5.4 Popis za provjeru prije pokretanja



POTENCIJALNA OPASNOST U SLUČAJU UNUTARNJEG KVARA

Ako se pretvarač pravilno ne osigura poklopcima, može doći do tjelesnih ozljeda.

- Prije uključivanja napajanja provjerite jesu li svi sigurnosni poklopci (vrata i paneli) na mjestu i čvrsto zategnuti. Pogledajte *poglavlje 9.10.1 Nazivni podaci momenta zatvarača*.

6 Puštanje u pogon

6.1 Sigurnosne upute

Pogledajte *poglavlje 2 Sigurnost* za općenite sigurnosne upute.

▲UPOZORENJE

VISOKI NAPON

Pretvarači su pod visokim naponom kada su spojeni na ulaz izmjeničnog mrežnog napajanja. Ako ugradnju, puštanje u rad i održavanje pretvarača ne provodi kvalificirano osoblje, može doći do smrti ili ozbiljnih ozljeda.

- Ugradnju, puštanje u rad i održavanje pretvarača smije provoditi isključivo kvalificirano osoblje.

Prije uključivanja napajanja:

1. Pravilno zatvorite poklopac.
2. Provjerite jesu li sve uvodnice kabela čvrsto zategnute.
3. Ulazna snaga prema jedinici mora biti OFF (isključena) i zaključana. Nemojte se oslanjati na sklopke za prekid pretvarača za izolaciju ulaznog napajanja.
4. Provjerite da nema napona na ulaznim stezaljkama L1 (91), L2 (92) i L3 (93), faza na fazu i faza na uzemljenje.
5. Provjerite da nema napona na izlaznim stezaljkama 96 (U), 97 (V) i 98 (W), faza na fazu i faza na uzemljenje.
6. Potvrdite provodnost motora mjerenjem vrijednosti oma na U-V (96-97), V-W (97-98) i W-U (98-96).
7. Provjerite pravilno uzemljenje pretvarača i motora.
8. Pregledajte ima li pretvarač neučvršćene priključke na stezaljkama.
9. Provjerite odgovara li napon napajanja naponu pretvarača i motora.

6.2 Uključivanje napajanja

▲UPOZORENJE

NEKONTROLIRANI START

Kada se pretvarač spoji na izmjenično mrežno napajanje, istosmjerno napajanje ili prilikom dijeljenja opterećenja, motor se može pokrenuti u svakom trenutku.

Nekontrolirani start tijekom programiranja, servisa ili popravaka može rezultirati smrću, ozbiljnim ozljedama ili materijalnom štetom. Motor se može pokrenuti pomoću vanjske sklopke, naredbe fieldbusa, referentnog ulaznog signala s LCP-a ili LOP-a ili daljinski pomoću Softver za postavljanje MCT 10 ili nakon uklanjanja kvara.

Da biste spriječili neželjeno pokretanje motora:

- Pritisnite [Off/Reset] na LCP-u prije programiranja parametara.
- Isključite frekvencijski pretvarač iz mrežnog napajanja.
- Provedite potpuno ožičenje i sklapanje pretvarača, motora i sve ostale pogonjene opreme prije spajanja pretvarača na izmjenično mrežno napajanje, istosmjerno napajanje ili prije dijeljenja opterećenja.

1. Provjerite je li ulazni napon između faza stabilan unutar 3 %. Ako nije, prije nastavka ispravite nesimetriju ulaznog napona. Ponovite postupak nakon ispravka napona.
2. Uvjerite se da ožičenje dodatne opreme, ako je prisutno, odgovara primjeni instalacije.
3. Provjerite jesu li svi radni uređaji u položaju OFF (isključeno).
4. Zatvorite sva vrata panela i dobro pričvrstite sve poklopce.
5. Uključite napajanje jedinice. NEMOJTE još pokretati pretvarač. Ako se radi o jedinicama sa sklopkom za prekid, okrenite je u položaj ON (uključeno) kako biste uključili napajanje pretvarača.

NAPOMENA!


Ako u statusnom retku na dnu LCP-a piše AUTO REMOTE COASTING (Automatsko daljinsko zaustavljanje po inerciji) ili je prikazan *alarm 60, External Interlock (Alarm 60, Vanjska blokada)*, to pokazuje da je jedinica spremna za rad, ali joj nedostaje ulazni signal na stezaljci 27. Za detalje pogledajte *poglavlje 5.8.4 Omogućavanje rada motora (stezaljka 27)*.

6.3 Izbornik LCP-a

Detaljnije upute o izbornicima ili parametrima potražite u vodiču za programiranje.

6.3.1.1 Mod brzog izbornika

LCP nudi pristup parametrima putem Brzih izbornika. Za popis opcija brzog izbornika pritisnite [Quick Menu].

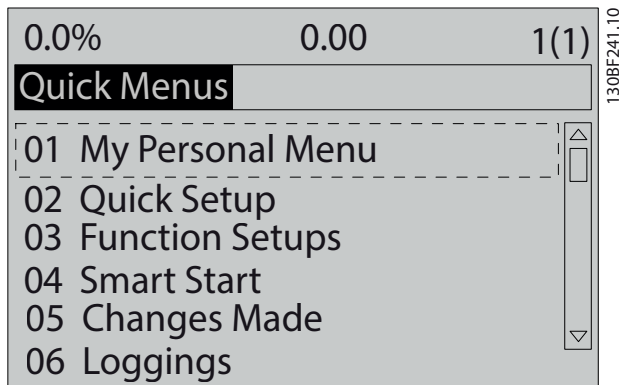

Slika 6.1 Prikaz brzog izbornika

6.3.1.2 Q1 Moj osobni izbornik

Osobni izbornik se koristi za određivanje onoga što se prikazuje na području prikaza. Pogledajte poglavlje 3.6 Lokalni upravljački panel (LCP). U tom izborniku možete prikazati do 50 unaprijed programiranih parametara. Tih se 50 parametara ručno unose pomoću parametar 0-25 My Personal Menu.

6.3.1.3 Q2 Brza postava

Parametri koji se nalaze u izborniku Q2 Quick Setup (Brza postava) sadrže osnovne podatke sustava i motora koji su uvijek neophodni za konfiguriranje pretvarača. Pogledajte poglavlje 6.4.2 Unos sistemskih informacija za postupke postavljanja.

6.3.1.4 Q3 Funkcijski postavi

Parametri koji se nalaze u izborniku Q3 Funkcijski postavi sadrže podatke za funkcije ventilatora, kompresora i crpke. Ovaj izbornik također obuhvaća parametre za LCP prikaz, digitalno predefiniране brzine, skaliranje analognih referenci, jednozonske i višezonske primjene u zatvorenoj petlji.

6.3.1.5 Q4 Pametno pokretanje

Funkcija Q4 Pametno pokretanje upućuje korisnika na pitanja utemeljena na prethodnom odgovoru koji zauzvat automatski konfigurira motor i odabranu primjenu crpke/ventilatora/transportera.

6.3.1.6 Q5 Provedene promjene

Odaberite Q5 Changes Made (Provedene promjene) za informacije o:

- 10 najnovijih promjena.
- promjenama izvršenim u odnosu na tvorničke postavke.

6.3.1.7 Q6 Loggings (Zapisi)


Koristite opciju Q6 Loggings (Zapisi) za otkrivanje kvarova. Odaberite Loggings (Zapisi) da biste dobili informacije o očitavanju redaka na zaslonu. Informacije su prikazane u obliku grafičona. Možete pregledati samo parametre koji su odabrani u parametar 0-20 Display Line 1.1 Small do parametar 0-24 Display Line 3 Large. Za buduće potrebe, u memoriju možete pohraniti do 120 uzoraka.

Q6 Loggings (Zapisi)	
Parametar 0-20 Display Line 1.1 Small	Referenca [%]
Parametar 0-21 Display Line 1.2 Small	Struja motora [A]
Parametar 0-22 Display Line 1.3 Small	Snaga [kW]
Parametar 0-23 Display Line 2 Large	Frekvencija [Hz]
Parametar 0-24 Display Line 3 Large	Brojilo kWh

Tablica 6.1 Primjeri bilježenja parametara

6.3.1.8 Mod glavnog izbornika

LCP nudi pristup modu Main Menu (Glavni izbornik). Odaberite mod Main Menu (Glavni izbornik) pritiskom na tipku [Main Menu]. Rezultat očitavanja pojavljuje se na zaslonu LCP-a.

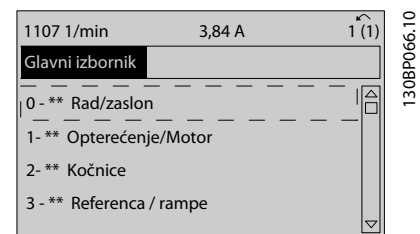

Slika 6.2 Prikaz glavnog izbornika

Reci 2 do 5 na zaslonu prikazuju skupine parametara koje možete odabrati tipkama [▲] i [▼].

U glavnom izborniku možete mijenjati sve parametre. Opcijske kartice dodane jedinici omogućuju dodatne parametre povezane s opcijskim uređajem.

6.4 Programiranje pretvarača

Za detaljne informacije o osnovnim funkcijama lokalnog upravljačkog panela (LCP) pogledajte *poglavlje 3.6 Lokalni upravljački panel (LCP)*. Za informacije o postavkama parametara pogledajte *priručnik s uputama za programiranje*.

Pregled parametara

Postavke parametara upravljaju radom pretvarača i njima se pristupa preko LCP-a. Tim se postavkama dodjeljuju tvornički zadane vrijednosti, ali se mogu konfigurirati za njihovu jedinstvenu primjenu. Svaki parametar ima naziv i broj koji je uvijek jednak neovisno o načinu programiranja.

Parametri su podijeljeni na skupine u modu *Main Menu* (Glavni izbornik). Prva znamenka u broju parametra (s lijeva) označava broj skupine parametara. Skupina parametara se zatim po potrebi dijeli u podskupine. Na primjer:

0-** Operation/Display (Rad/Zaslon)	Skupina parametara
0-0* Basic Settings (Osnovne postavke)	Podskupina parametara
Parametar 0-01 Language	Parametar
Parametar 0-02 Motor Speed Unit	Parametar
Parametar 0-03 Regional Settings	Parametar

Tablica 6.2 Primjer hijerarhije skupine parametara

Premještanje parametara

Krećite se kroz parametre upotrebom sljedećih tipki LCP-a:


- Pritisnite [**▲**] [**▼**] za pomicanje nagore ili nadolje.
- Pritisnite [**◀**] [**▶**] za pomicanje razmaka lijevo ili desno od decimalne točke tijekom uređivanja decimalne vrijednosti parametra.
- Za potvrdu nove postavke pritisnite [OK].
- Pritisnite [Cancel] kako biste zanemarili promjenu i izašli iz načina uređivanja.
- Dva puta pritisnite [Back] za prikaz statusa.
- Jednom pritisnite [Main Menu] za povratak na glavni izbornik.

6.4.1 Primjer programiranja za primjene otvorene petlje

Ovim postupkom, koji se upotrebljava za konfiguriranje tipične primjene otvorene petlje, programira se pretvarač na primanje od 0 - 10 V DC analognog upravljačkog signala na stezaljci 53. Pretvarač reagira omogućavanjem izlaza na motor od 20 - 50 Hz proporcionalnog ulaznom signalu (0 - 10 V DC = 20 - 50 Hz)

Pritisnite [Quick Menu] i dovršite sljedeće korake:


1. Odaberite *Q3 Function Setups* (Funkcijski postavi) i pritisnite [OK].
2. Odaberite *Parameter Data Set* (Skup podataka o parametru) i pritisnite [OK].

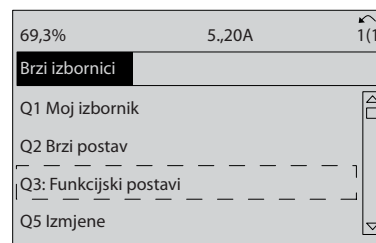

1308T112.10

Slika 6.3 Q3 Funkcijski postavi


3. Odaberite *Q3-2 Open Loop Settings* (Postavke otvorene petlje) i pritisnite [OK].

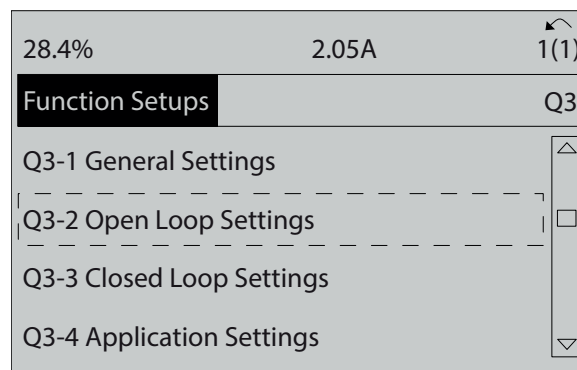

1308F725.10

Slika 6.4 Q3-2 Postavke otvorene petlje


4. Odaberite *Q3-21 Analog Reference* (Analogna referenca) i pritisnite [OK].

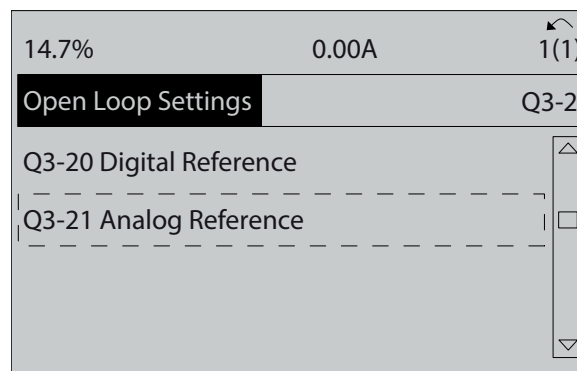

1308F726.10


Slika 6.5 Q3-21 Analogna referenca

5. Odaberite *parametar 3-02 Min. referenca*. Postavite minimalnu unutarnju referencu pretvarača na 0 Hz i pritisnite [OK].

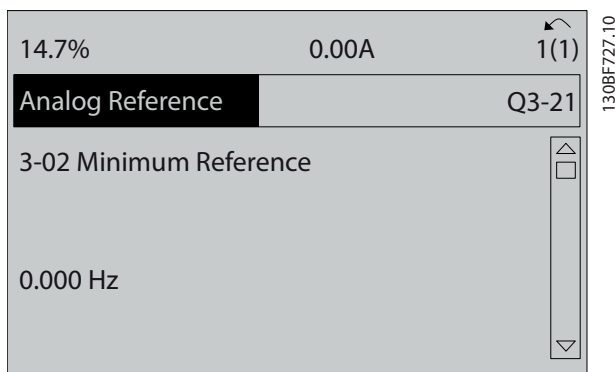


Slika 6.6 Parametar 3-02 Min. referenca

8. Odaberite *parametar 6-11 Stezaljka 53 Visoki napon*. Postavite maksimalnu referencu vanjskog napona na stezaljci 53 na 10 V i pritisnite [OK].

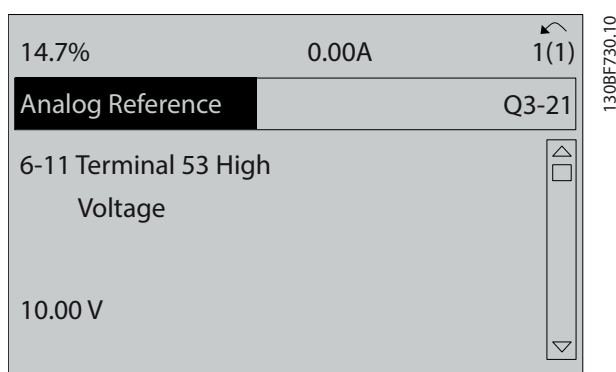


Slika 6.9 Parametar 6-11 Stezaljka 53 Visoki napon

6. Odaberite *parametar 3-03 Maks. referenca*. Postavite maksimalnu unutarnju referencu pretvarača na 60 Hz i pritisnite [OK].

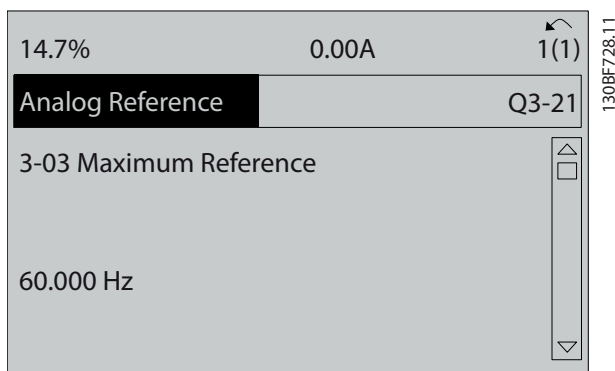


Slika 6.7 Parametar 3-03 Maks. referenca

9. Odaberite *parametar 6-14 Stez. 53 Nis. vrijedn. ref./povr.veze*. Postavite minimalnu referencu brzine na stezaljci 53 na 20 Hz i pritisnite [OK].

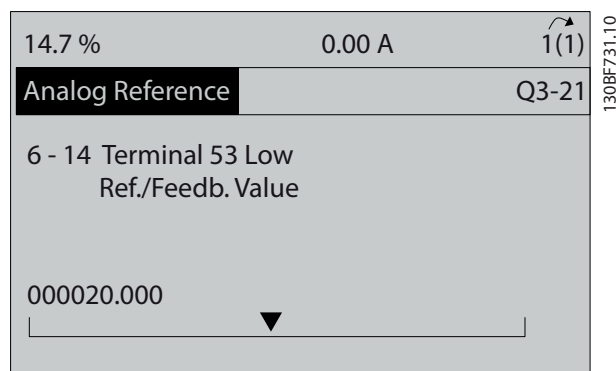


Slika 6.10 Parametar 6-14 Stez. 53 Nis. vrijedn. ref./povr.veze

7. Odaberite *parametar 6-10 Stezaljka 53 Niski napon*. Postavite minimalnu referencu vanjskog napona na stezaljci 53 na 0 V i pritisnite [OK].

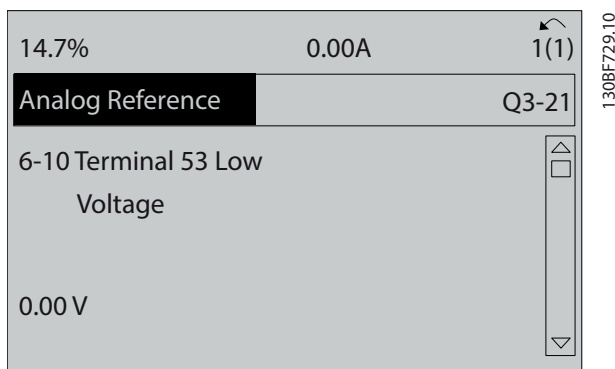

Slika 6.8 Parametar 6-10 Stezaljka 53 Niski napon

10. Odaberite *parametar 6-15 Stez. 53 Vis. vrijedn. ref./povr.veze*. Postavite maksimalnu referencu brzine na stezaljci 53 na 50 Hz i pritisnite [OK].

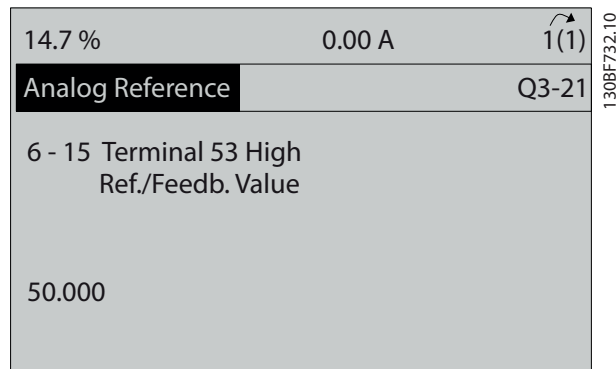


Slika 6.11 Parametar 6-15 Stez. 53 Vis. vrijedn. ref./povr.veze

S vanjskim uređajem koji daje upravljački signal od 0 – 10 V priključen na stezaljku 53 pretvarača, sustav je sada spreman za rad.

NAPOMENA!

U Slika 6.11, klizač s desne strane zaslona je u dnu. Ovaj položaj pokazuje da je postupak završen.

Slika 6.12 prikazuje priključke ožičenja koji se upotrebljavaju za postavljanje vanjskog uređaja.

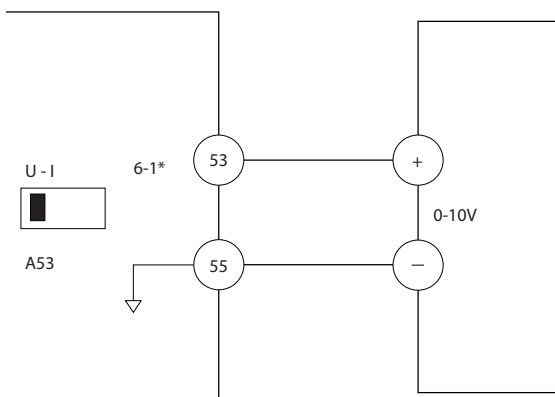

130BB482.10

Slika 6.12 Primjer ožičenja za vanjski uređaj koji daje upravljački signal 0 – 10 V

6.4.2 Unos sistemskih informacija

NAPOMENA!

PREUZIMANJE SOFTVERA

Za puštanje u pogon putem računala instalirajte Softver za postavljanje MCT 10. Softver je dostupan za preuzimanje (osnovna inačica) ili za naručivanje (napredna inačica, broj narudžbe 130B1000). Za više informacija i preuzimanja pogledajte www.drives.danfoss.com/services/pc-tools.

Sljedeći se koraci koriste za unos osnovnih podataka o sustavu u pretvarač. Preporučene postavke parametara namijenjene su za pokretanje i provjere. Postavke primjene se razlikuju.

NAPOMENA!

Iako ovi koraci pretpostavljaju da se koristi asinkroni motor, može se koristiti motor s trajnim magnetom. Za dodatne informacije o posebnim tipovima motora pogledajte priručnik s uputama za projektiranje za konkretni proizvod.

1. Pritisnite [Main Menu] na LCP-u.
2. Odaberite 0-** Operation/Display (Rad/zaslon) i pritisnite [OK].

3. Odaberite 0-0* Basic Settings (Osnovne postavke) i pritisnite [OK].
4. Odaberite parametar 0-03 Regional Settings i pritisnite [OK].
5. Prema potrebi odaberite [0] International (Međunarodno) ili [1] North America (Sjeverna Amerika) i pritisnite [OK]. (Ovom se radnjom mijenjaju tvorničke postavke za određene osnovne parametre).
6. Pritisnite [Quick Menus] na LCP-u a zatim odaberite 02 Quick Setup (Brza postava).
7. Prema potrebi promijenite sljedeće postavke parametara navedene u Tablica 6.3. Podaci o motoru nalaze se na natpisnoj pločici motora.

Parametar	Tvorničko podešenje
Parametar 0-01 Language	English (Engleski)
Parametar 1-20 Motor Power [kW]	4,00 kW
Parametar 1-22 Motor Voltage	400 V
Parametar 1-23 Motor Frequency	50 Hz
Parametar 1-24 Motor Current	9,00 A
Parametar 1-25 Motor Nominal Speed	1420 okr./min
Parametar 5-12 Terminal 27 Digital Input	Coast inverse (Slobodno zaustavljanje isključenjem napona na motoru)
Parametar 3-02 Minimum Reference	0,000 okr./min
Parametar 3-03 Maximum Reference	1500,000 okr./min
Parametar 3-41 Ramp 1 Ramp Up Time	3,00 s
Parametar 3-42 Ramp 1 Ramp Down Time	3,00 s
Parametar 3-13 Reference Site	Linked to Hand/ Auto (Povezan na ruč./auto.)
Parametar 1-29 Automatic Motor Adaptation (AMA)	Off (Isključeno)

Tablica 6.3 Postavke za brzo postavljanje

NAPOMENA!

NEDOSTAJE ULAZNI SIGNAL

Kada LCP prikaže poruku AUTO REMOTE COASTING (Automatsko daljinsko zaustavljanje po inerciji) ili alarm 60, External Interlock (Alarm 60, Vanjska blokada), jedinica je spremna za rad, ali joj nedostaje ulazni signal. Detalje pogledajte u odjeljku poglavlje 5.8.4 Omogućavanje rada motora (stezaljka 27).

6.4.3 Konfiguriranje automatske optimizacije energije

Automatska optimizacija energije (AEO) je postupak koji smanjuje napon na motoru, smanjenjem potrošnje energije, topline i šuma.

1. Pritisnite [Main Menu].
2. Odaberite 1-** *Load and Motor* (Opterećenje i motor) i pritisnite [OK].
3. Odaberite 1-0* *General Settings* (Osnovne postavke) i pritisnite [OK].
4. Odaberite *parametar 1-03 Torque Characteristics* i pritisnite [OK].
5. Odaberite ili [2] *Auto Energy Optim CT* (Automatska optimizacija energije CT) ili [3] *Auto Energy Optim VT* (Automatska optimizacija energije VT) i pritisnite [OK].

6.4.4 Konfiguriranje automatskog prilagođavanja motoru

Automatsko prilagođanje motoru postupak je koji optimizira kompatibilnost između pretvarača i motora.

Pretvarač gradi matematički model motora za reguliranje izlaza struje motora. Postupak također testira i ravnotežu ulazne faze električnog napajanja. Uspoređuje karakteristike motora s unesenim podacima u *parametrima 1-20 do 1-25*.

NAPOMENA!

Ako se uključe upozorenja ili alarmi, pogledajte *poglavlje 8.5 Popis upozorenja i alarma*. Neki motori ne mogu pokrenuti potpunu verziju testa. U tom slučaju ili ako je izlazni filter spojen na motor, odaberite [2] *Enable reduced AMA* (Omogući djelomični AMA).

Za najbolje rezultate pokrenite ovaj postupak na hladnom motoru.

1. Pritisnite [Main Menu].
2. Odaberite 1-** *Load and Motor* (Opterećenje i motor) i pritisnite [OK].
3. Odaberite 1-2* *Motor Data* (Podaci o motoru) i pritisnite [OK].
4. Odaberite *parametar 1-29 Automatic Motor Adaptation (AMA)* i pritisnite [OK].
5. Odaberite [1] *Enable complete AMA* (Omogući potpunu AMA) i pritisnite [OK].
6. Pritisnite [Hand On] a zatim [OK]. Test će se automatski pokrenuti i pokazati kada je gotov.

6.5 Testiranje prije pokretanja sustava

▲UPOZORENJE

POKRETANJE MOTORA

Ako se ne osigura da su motor, sustav i sva priložena oprema spremni za pokretanje, moglo bi doći do tjelesne ozljede ili oštećenja opreme. Prije pokretanja,

- Osigurajte da je oprema sigurna za rad u bilo kojim uvjetima.
- Provjerite jesu li motor, sustav i priložena oprema spremni za pokretanje.

6.5.1 Vrtnja motora

NAPOMENA!

Ako motor radi u pogrešnom smjeru, može doći do oštećenja opreme. Prije pokretanja jedinice, provjerite vrtnju motora kratkim pokretanjem motora. Motor će kratko raditi na 5 Hz ili minimalnoj frekvenciji postavljenoj u *parametar 4-12 Motor Speed Low Limit [Hz]*.

1. Pritisnite [Hand On].
2. Pomaknite lijevi pokazivač lijevo od decimalne točke pomoću tipke sa strelicom ulijevo i unesite broj okretaja kojim se motor polako okreće.
3. Pritisnite [OK].
4. Ako je vrtnja motora pogrešna, postavite *parametar 1-06 Clockwise Direction* na [1] *Inverse* (Inverzno).

6.5.2 Vrtnja enkodera

Ako se upotrebljava povratna veza enkodera, prođite kroz sljedeće korake:

1. Odaberite [0] *Open Loop* (Otvorena petlja) u *parametar 1-00 Configuration Mode*.
2. Odaberite [1] *24 V encoder* (Enkoder od 24 V) pod *parametar 7-00 Speed PID Feedback Source*.
3. Pritisnite [Hand On].
4. Pritisnite [►] za pozitivnu referencu brzine (*parametar 1-06 Clockwise Direction* na [0] *Normal* (Normalno)).
5. Pod *parametar 16-57 Feedback [RPM]* provjerite je li povratna veza pozitivna.

Više informacija o opciji enkodera potražite u priručniku za opcije.

NAPOMENA!**NEGATIVNA POVRATNA VEZA**

Ako je povratna veza negativna, priključak enkodera je pogrešan. Upotrijebite *parametar 5-71 Term 32/33 Encoder Direction* ili *parametar 17-60 Feedback Direction* za inverzni smjer ili obrnite kabele enkodera. *Parametar 17-60 Feedback Direction* je dostupno samo s opcijom VLT® Encoder Input MCB 102.

6.6 Pokretanje sustava

⚠️ UPOZORENJE**POKRETANJE MOTORA**

Ako se ne osigura da su motor, sustav i sva priložena oprema spremni za pokretanje, moglo bi doći do tjelesne ozljede ili oštećenja opreme. Prije pokretanja,

- Osigurajte da je oprema sigurna za rad u bilo kojim uvjetima.
- Provjerite jesu li motor, sustav i priložena oprema spremni za pokretanje.

Postupak u ovom odjeljku zahtijeva da korisničko ožičenje i programiranje primjena bude dovršeno. Sljedeći postupak preporučuje se nakon što se dovrši postavljanje primjene.

1. Pritisnite [Auto On].
2. Primijenite vanjsku naredbu za pokretanje. Primjeri vanjskih naredbi za pokretanje su sklopka, gumb ili programabilni logički kontroler (PLC).
3. Prilagodite referencu brzine u cijelom rasponu brzine.
4. Provjerite razinu zvuka i vibracije motora kako biste se uvjerali da sustav radi kako je predviđeno.
5. Uklonite vanjsku naredbu za pokretanje.

Ako se uključe upozorenja ili alarmi, pogledajte *poglavlje 8.5 Popis upozorenja i alarma*.

6.7 Postavke parametara

NAPOMENA!**REGIONALNE POSTAVKE**

Određeni parametri imaju različita tvornička podešenja za međunarodno ili Sjevernu Ameriku. Za popis različitih tvorničkih vrijednosti pogledajte *poglavlje 10.2 Postavke zadanih parametara za međunarodno/Sjevernu Ameriku*.

Uspostavljanje ispravnog programiranja za primjene često zahtijeva postavljanje funkcija nekoliko parametara. Pojednosti za parametre navedene su u *priručniku s uputama za programiranje*.

Postavke parametara pohranjuju se interno na pretvaraču, omogućujući sljedeće prednosti:

- Postavke parametara mogu se premjestiti u memoriju LCP-a i pohraniti kao sigurnosna kopija.
- Više jedinica može se brzo programirati spajanjem LCP-a na jedinicu i preuzimanjem pohranjenih postavki parametara.
- Postavke koje se pohranjuju u LCP ne mijenjaju se prilikom vraćanja tvorničkih postavki.
- Promjene na tvorničkim postavkama i programiranje uneseno u parametre pohranjuju se i dostupni su za pregledavanje u brzom izborniku. Pogledajte *poglavlje 3.6 Lokalni upravljački panel (LCP)*.

6.7.1 Prijenos i preuzimanje postavki parametara

Pretvarač radi uz pomoć parametara pohranjenih na upravljačkoj kartici, koja se nalazi unutar pretvarača. Funkcije prijena i preuzimanja pomiču parametre između upravljačke kartice i LCP-a.

1. Pritisnite [Off].
2. Idite na *parametar 0-50 LCP Copy* i pritisnite [OK].
3. Odaberite 1 od sljedećeg:
 - 3a Da biste prenijeli podatke s upravljačke kartice na LCP, odaberite [1] *All to LCP* (Sve na LCP).
 - 3b Da biste prenijeli podatke s LCP-a na upravljačku karticu, odaberite [2] *All from LCP* (Sve s LCP-a).
4. Pritisnite [OK]. Traka napretka prikazuje postupak prijena ili preuzimanja.
5. Pritisnite [Hand On] ili [Auto On].

6.7.2 Vraćanje zadanih tvorničkih postavki

NAPOMENA!

GIBITAK PODATAKA

Pri vraćanju tvorničkih postavki postoji opasnost od gubitka zapisa o programiranju, podataka o motoru i zapisa nadzora. Za stvaranje sigurnosne kopije prenesite podatke na LCP prije inicijalizacije. Pogledajte poglavlje 6.7.1 *Prijenos i preuzimanje postavki parametara*.

Vratite tvorničke postavke parametara inicijaliziranjem jedinice. Inicijalizacija se provodi u načinu *parametar 14-22 Operation Mode* ili ručno.

Parametar 14-22 Operation Mode ne vraća postavke kao što su:

- Broj sati pogona
- Opcije serijske komunikacije
- Postavke osobnog izbornika
- Zapis o kvaru, dnevnik alarma i druge funkcije nadzora

Preporučena inicijalizacija

1. Dvaput pritisnite [Main Menu] za pristup parametrima.
2. Idite na *parametar 14-22 Operation Mode* i pritisnite [OK].
3. Pomaknite se na *Initialization* (Inicijalizacija) i pritisnite [OK].
4. Isključite napajanje jedinice i pričekajte da se isključi zaslon.
5. Uključite napajanje jedinice. Tijekom pokretanja vraćaju se zadane postavke parametra. Pokretanje traje malo duže nego što je uobičajeno.
6. Nakon što se pojavi *alarm 80, Drive initialized to default value* (Alarm 80, Frekvencijski pretvarač inicijaliziran na zadanu vrijednost), pritisnite [Reset].

Ručna inicijalizacija

Ručna inicijalizacija poništava sve tvorničke postavke osim sljedećeg:

- *Parametar 15-00 Operating hours*
- *Parametar 15-03 Power Up's*
- *Parametar 15-04 Over Temp's*
- *Parametar 15-05 Over Volt's*

Da biste proveli ručnu inicijalizaciju:

1. Isključite napajanje jedinice i pričekajte da se isključi zaslon.
2. Istovremeno pritisnite i držite [Status], [Main Menu] i [OK] tijekom primjene snage na jedinicu (približno 5 s ili dok se ne začuje klik i ne pokrene se ventilator). Pokretanje traje malo duže nego što je uobičajeno.

7 Primjeri konfiguracija ožičenja

Primjeri u ovom odjeljku služe kao brza referenca za uobičajene primjene.

- Postavke parametra regionalne su zadane vrijednosti, osim ako nije drukčije navedeno (odabrano pod *parametar 0-03 Regional.postavke*).
- Parametri povezani sa stezaljkama i njihovim postavkama prikazani su pored crteža.
- Prikazane su i potrebne postavke sklopke za analogne stezaljke A53 ili A54.

NAPOMENA!

Kada se ne upotrebljava dodatna značajka STO, žica prenosnika potrebna je između stezaljke 12 (ili 13) i stezaljke 37 kako bi pretvarač radio s zadanim tvorničkim vrijednostima za programiranje.

7

FC	Parametri	
	Funkcija	Postavka
	Parametar 6-12 Terminal 53 Low Current	4 mA*
	Parametar 6-13 Terminal 53 High Current	20 mA*
	Parametar 6-14 Terminal 53 Low Ref./Feedb. Value	0 Hz
	Parametar 6-15 Terminal 53 High Ref./Feedb. Value	50 Hz
	* = zadana vrijednost	
Napomene/komentari: Pretpostavke su ulaz 4 mA = brzina 0 Hz i ulaz 20 mA = brzina od 50 Hz.		

Tablica 7.2 Analogna referenca brzine (struja)


7.1 Ožičenje za upravljanje brzinom otvorene petlje

FC	Parametri	
	Funkcija	Postavka
	Parametar 6-10 Terminal 53 Low Voltage	0,07 V*
	Parametar 6-11 Terminal 53 High Voltage	10 V*
	Parametar 6-14 Terminal 53 Low Ref./Feedb. Value	0 Hz
	Parametar 6-15 Terminal 53 High Ref./Feedb. Value	50 Hz
	* = zadana vrijednost	
Napomene/komentari: Pretpostavke su ulaz 0 V DC = brzina 0 Hz i ulaz 10 V DC = brzina od 50 Hz.		


Tablica 7.1 Analogna referenca brzine (napon)

FC	Parametri	
	Funkcija	Postavka
	Parametar 6-12 Terminal 53 Low Current	4 mA*
	Parametar 6-13 Terminal 53 High Current	20 mA*
	Parametar 6-14 Terminal 53 Low Ref./Feedb. Value	0 Hz
	Parametar 6-15 Terminal 53 High Ref./Feedb. Value	50 Hz
	* = zadana vrijednost	
Napomene/komentari: Pretpostavke su ulaz 0 V DC = brzina 0 okr./min i ulaz 10 V DC = brzina 1500 okr./min.		

Tablica 7.3 Referenca brzine (pomoću ručnog potencijometra)

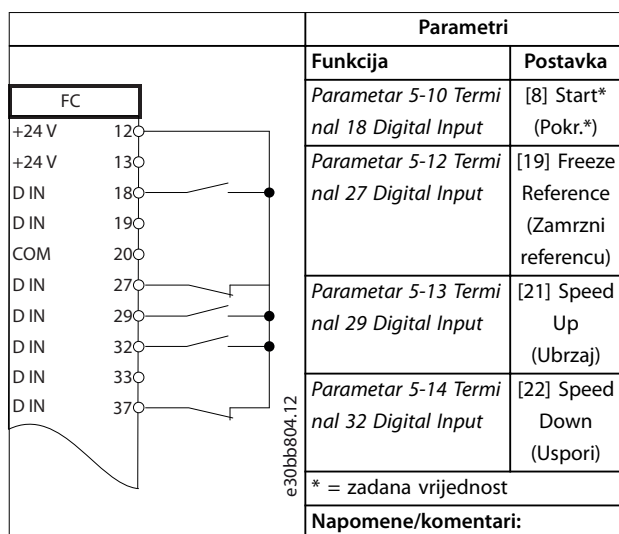


Tablica 7.4 Ubrzanje/usporenje

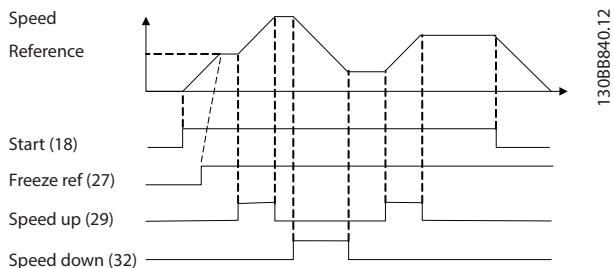


Slika 7.1 Ubrzanje/usporenje

7.2 Ožičenje za pokretanje/zaustavljanje

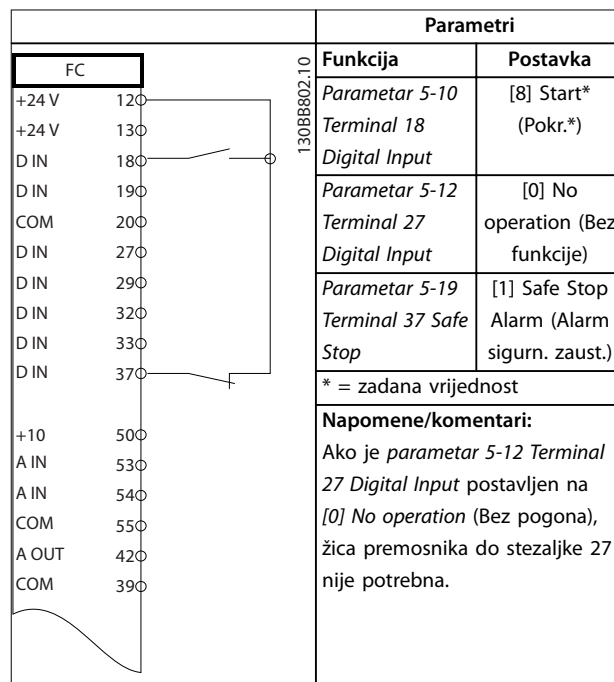


Tablica 7.5 Naredba Start/Stop (Pokretanje/Zaustavljanje) sa opcijom Safe Torque Off

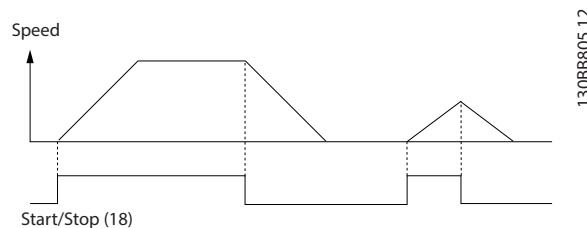


Slika 7.2 Naredba Start/Stop (Pokretanje/Zaustavljanje) sa funkcijom Safe Torque Off


7

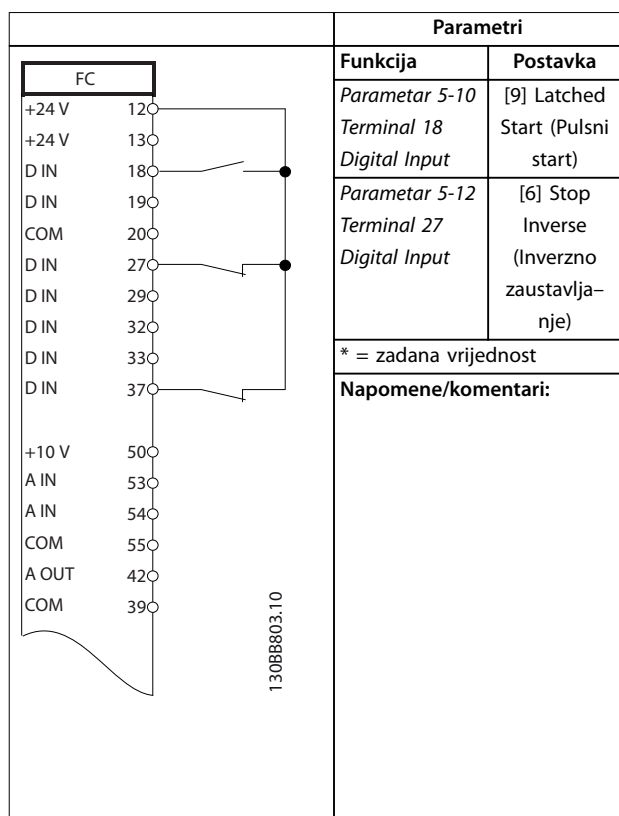

Tablica 7.6 Pulsni start/stop

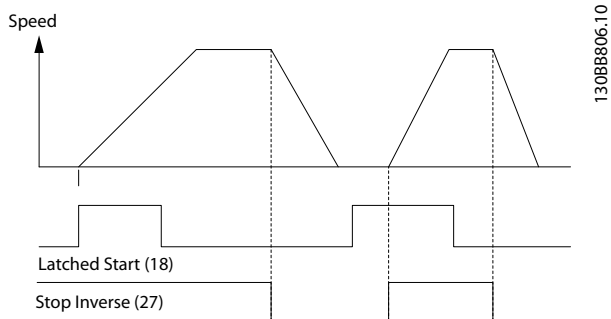

Slika 7.3 Pulsni start/inverzno zaustavljanje

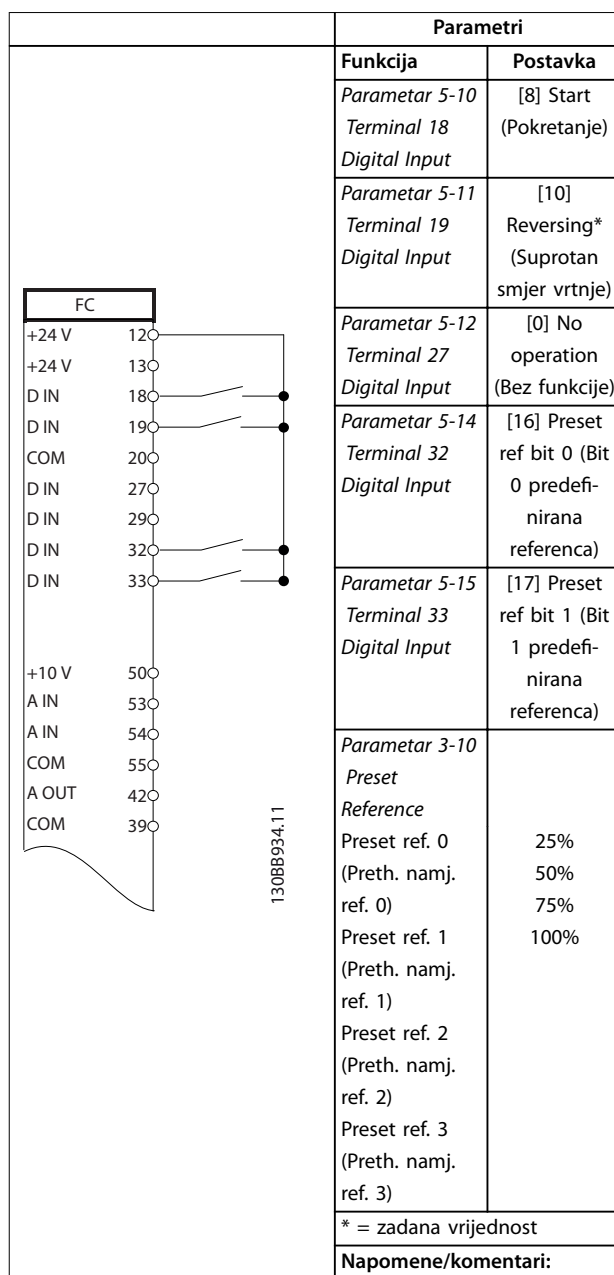

Tablica 7.7 Pokretanje/zaustavljanje uz suprotan smjer vrtnje i 4 prethodno namještene brzine

7.3 Ožičenje za poništavanje vanjskog alarma

		Parametri	
		Funkcija	Postavka
		Parametar 5-11 Terminal 19 Digital Input	[1] Reset (Poništi)
		* = zadana vrijednost	
		Napomene/komentari:	

Tablica 7.8 Poništavanje vanjskog alarma

7.4 Ožičenje za termistor motora

▲ UPOZORENJE

IZOLACIJA TERMISTORA

Rizik od tjelesne ozljede ili oštećenja opreme.

- Za ispunjenje zahtjeva PELV izolacija upotrijebite termistore s pojačanom ili dvostrukom izolacijom.

		Parametri	
		Funkcija	Postavka
		Parametar 1-90 Motor Thermal Protection	[2] Thermistor trip (Greška termistora)
		* = zadana vrijednost	
		Napomene/komentari:	
		Ako je potrebno samo upozorenje, postavite parametar 1-90 Motor Thermal Protection na [1] Thermistor warning (Upozorenje termistora).	

Tablica 7.9 Termistor motora

7.5 Ožičenje za regeneraciju

		Parametri	
		Funkcija	Postavka
		Parametar 1-90 Motor Thermal Protection	100%*
		* = zadana vrijednost	
		Napomene/komentari:	
		Da biste onemogućili regeneraciju, smanjite parametar 1-90 Motor Thermal Protection na 0 %. Ako se u primjeni koristi snaga kočenja motora i regeneracija nije omogućena, na jedinici dolazi do greške.	

Tablica 7.10 Regeneracija

8 Održavanje, dijagnostika i uklanjanje kvarova

8.1 Održavanje i servis

Ovo poglavlje obuhvata sljedeće:

- Smjernice za održavanje i servis.
- Statusne poruke.
- Upozorenja i alarmi.
- Osnovno uklanjanje kvarova.

U normalnim radnim uvjetima i profilima opterećenja, pretvarač nije potrebno održavati tijekom predviđenog vijeka trajanja. Za sprječavanje kvara, opasnosti i oštećenja redovito ispitujte pretvarač ovisno o radnim uvjetima. Zamijenite istrošene ili oštećene dijelove originalnim rezervnim dijelovima ili standardnim dijelovima. Za servis i podršku pogledajte www.danfoss.com/contact/sales_and_services/.

8

⚠ UPOZORENJE

NEKONTROLIRANI START

Kada se pretvarač spoji na izmjenično mrežno napajanje, istosmjerno napajanje ili prilikom dijeljenja opterećenja, motor se može pokrenuti u svakom trenutku.

Nekontrolirani start tijekom programiranja, servisa ili popravaka može rezultirati smrću, ozbiljnim ozljedama ili materijalnom štetom. Motor se može pokrenuti pomoću vanjske sklopke, naredbe fieldbusa, referentnog ulaznog signala s LCP-a ili LOP-a ili daljinski pomoću Softver za postavljanje MCT 10 ili nakon uklanjanja kvara.


Da biste spriječili neželjeno pokretanje motora:

- Pritisnite [Off/Reset] na LCP-u prije programiranja parametara.
- Isključite frekvencijski pretvarač iz mrežnog napajanja.
- Provedite potpuno ožičenje i sklapanje pretvarača, motora i sve ostale pogonjene opreme prije spajanja frekvencijskog pretvarača na izmjenično mrežno napajanje, istosmjerno napajanje ili prije dijeljenja opterećenja.

8.2 Panel za pristup hladnjaku

Pretvarač se može naručiti s dodatnim panelom za pristup na stražnjoj strani jedinice. Ovaj panel za pristup omogućuje pristup rashladnom tijelu i omogućuje čišćenje rashladnog tijela od nakupljanja prašine.

8.2.1 Uklanjanje panela za pristup rashladnom tijelu

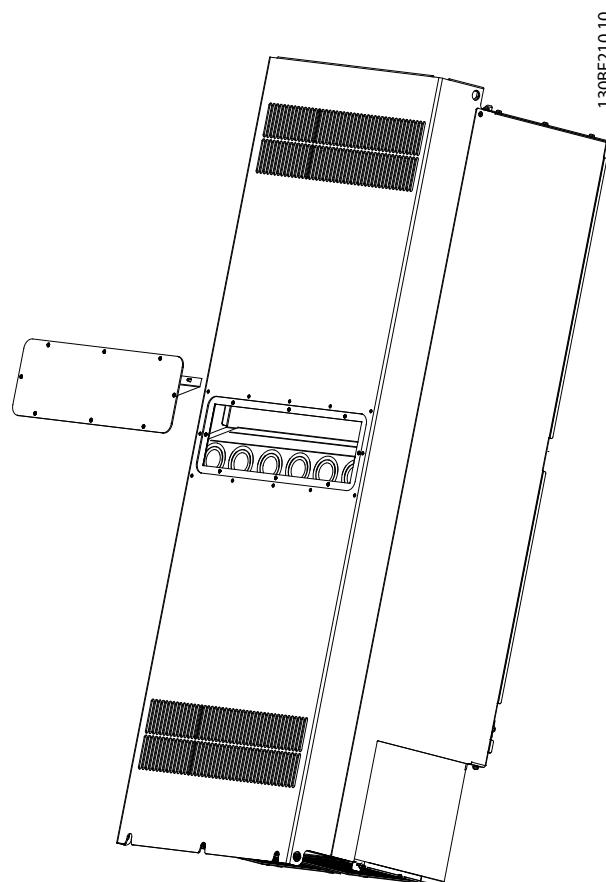

Slika 8.1 Panel za pristup rashladnom tijelu uklonjen sa stražnjeg dijela pretvarača

1. Uklonite napajanje s pretvarača i pričekajte 40 minuta da se kondenzatori potpuno isprazne. Pogledajte *poglavlje 2 Sigurnost*.
2. Postavite pretvarač tako da se stražnjem dijelu pretvarača može u potpunosti pristupiti.
3. Uklonite 8 pričvršćivača M5 koji spajaju panel za pristup na stražnjoj strani kućišta koristeći šesterokutno svrdlo od 3 mm.
4. Pregledajte postoje li na vodećem rubu rashladnog tijela oštećenja ili ostaci.

5. Uklonite materijal ili ostatke pomoću vakuuma.
6. Ponovno instalirajte panel i pričvrstite ga na stražnji dio kućišta pomoću 8 pričvršćivača. Zategnite pričvršćivače prema poglavlje 9.10.1 Nazivni podaci momenta zatvarača.


NAPOMENA!

OŠTEĆENJE RASHLADNOG TIJELA

Upotrebom pričvršćivača koji su dulji od onih koji su izvorno isporučeni s panelom rashladnog tijela oštećuju se lopatice za hlađenje rashladnog tijela.

8.3 Poruke stanja

Kada je pretvarač u statusnom načinu rada, poruke statusa generiraju se automatski i pojavljuju u donjem retku zaslona LCP-a. Pogledajte *Slika 8.2*. Statusne poruke definirane su u *Tablica 8.1 – Tablica 8.3*.

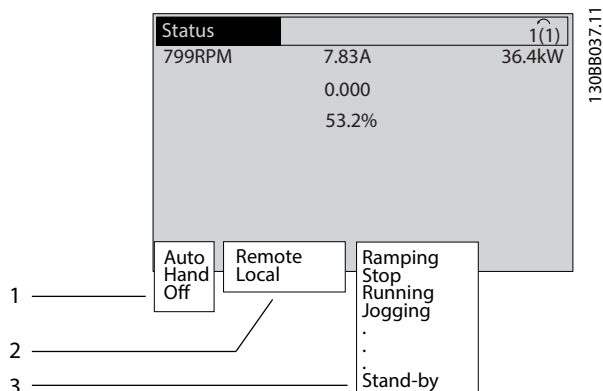

1	Tamo odakle počinje naredba za zaustavljanje/pokretanje. Pogledajte <i>Tablica 8.1</i> .
2	Tamo odakle potiče upravljanje brzinom. Pogledajte <i>Tablica 8.2</i> .
3	Osigurava status pretvarača. Pogledajte <i>Tablica 8.3</i> .

Slika 8.2 Prikaz statusa

NAPOMENA!

U načinu rada automatski/daljinski, pretvarač treba vanjske komande za provođenje funkcija.

Tablica 8.1 do *Tablica 8.3* definiraju značenja prikazanih poruka statusa.

Off (Isključeno)	Pretvarač ne reagira na upravljački signal dok nije pritisnut [Auto On] ili [Hand On].
Auto (Automatski)	Naredbe za pokretanje/zaustavljanje šalju se preko upravljačkih stezaljki i/ili serijske komunikacije.

Hand (Ručno)	Tipke za navigaciju na LCP-u mogu se upotrebljavati za upravljanje pretvaračem. Naredbe za zaustavljanje, poništavanje, suprotan smjer vrtnje, istosmjerno kočenje i drugi signali primijenjeni na upravljačke stezaljke poništavaju lokalno upravljanje.
--------------	---

Tablica 8.1 Način rada

Remote (Udaljeno)	Referenca brzine se daje iz <ul style="list-style-type: none"> • vanjskih signala. • serijske komunikacije. • unutarnjih prethodno namještenih referenci.
Local (Lokalno)	Pretvarač upotrebljava vrijednosti reference iz LCP-a.

Tablica 8.2 Referentna lokacija

AC brake (Izmjen.koč.)	AC Brake (Izmjenična kočnica) odabrano je pod <i>parametar 2-10 Brake Function</i> . Izmjenična kočnica previše magnetizira motor za postizanje kontroliranog usporavanja.
AMA finish OK (AMA završeno OK)	Uspješno je provedeno Automatsko prilagođavanje motoru (AMA).
AMA ready (AMA spremno)	Postupak AMA spreman je za pokretanje. Za pokretanje pritisnite [Hand On].
AMA running (AMA u tijeku)	AMA postupak je u tijeku.
Braking (Kočenje)	Čoper radi. Otpornik za kočenje apsorbira generativnu energiju.
Braking max. (Maks. kočenje)	Čoper radi. Postignuta je granična vrijednost snage za otpornik kočenja koja je definirana pod <i>parametar 2-12 Brake Power Limit (kW)</i> .
Coast (Slobodno zaustavljanje)	<ul style="list-style-type: none"> • [2] <i>Coast inverse (Slobodno zaustavljanje)</i> odabrano je kao funkcija za digitalni ulaz (<i>skupina parametara 5-1* Digital Inputs (Digitalni ulazi)</i>). Odgovarajuća stezaljka nije spojena. • Slobodno zaustavljanje aktivira se serijskom komunikacijom.
Ctrl. ramp-down (Upravljanje usporavanjem)	<p>[1] <i>Ctrl. ramp-down (Upravljanje usporavanjem)</i> odabrano je pod <i>parametar 14-10 Mains Failure</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mrežni napon je ispod vrijednosti postavljene pod <i>parametar 14-11 Mains Fault Voltage Level</i> pri kvaru mrežnog napajanja • Pretvarač usporava motor pomoću kontroliranog usporavanja.
Current high (Velika struja)	Izlazna struja pretvarača je iznad ograničenja postavljenog pod <i>parametar 4-51 Warning Current High</i> .

Current low (Mala struja)	Izlazna struja pretvarača je ispod ograničenja postavljenog pod <i>parametar 4-52 Warning Speed Low</i> .
DC hold (Istosmjerno zadržavanje)	Istosmjerno zadržavanje odabrano je u <i>parametar 1-80 Function at Stop</i> , a naredba zaustavljanja je aktivna. Motor se zadržava istosmjernom strujom postavljenom pod <i>parametar 2-00 DC Hold Current</i> .
DC stop (Istosmjerno zaustavljanje)	Tijekom određenog vremena (<i>parametar 2-02 DC Braking Time</i>) motor je zaustavljen pomoću istosmjerne struje (<i>parametar 2-01 DC Brake Current</i>). <ul style="list-style-type: none"> Istosmjerno kočenje aktivirano je pod <i>parametar 2-03 DC Brake Cut In Speed [RPM]</i>, a naredba za zaustavljanje je aktivna. DC brake (Istosmjerno kočenje) (inverzno) odabrano je kao funkcija za digitalni ulaz (<i>skupina parametara 5-1* Digital Inputs</i> (Digitalni ulazi)). Odgovarajuća stezaljka nije aktivna. Istosmjerno kočenje aktivirano je putem serijske komunikacije.
Feedback high (Velika povratna veza)	Zbroj svih aktivnih povratnih veza iznad je granične vrijednosti povratne veze postavljene pod <i>parametar 4-57 Warning Feedback High</i> .
Feedback low (Mala povratna veza)	Zbroj svih aktivnih povratnih veza ispod je granične vrijednosti povratne veze postavljene pod <i>parametar 4-56 Warning Feedback Low</i> .
Freeze output (Zamrznj izlaz)	Daljinska referenca je aktivna, čime se zadržava trenutna brzina. <ul style="list-style-type: none"> [20] <i>Freeze Output (Zamrznj izlaz)</i> odabrano je kao funkcija za digitalni ulaz (<i>skupina parametara 5-1* Digital Inputs</i> (Digitalni ulazi)). Aktivna je odgovarajuća stezaljka. Upravljanje brzinom moguće je samo putem funkcija stezaljke za ubrzanje i usporavanje. Hold ramp (Zadržavanje zaleta) aktivirano je putem serijske komunikacije.
Zahtjev za zamrzavanje	Dana je naredba za zamrzavanje izlaza, ali motor će ostati zaustavljen sve dok se ne primi signal dopuštenja za pokretanje.
Freeze ref. (Zamrznj ref.)	[19] <i>Freeze Reference (Zamrznj referencu)</i> odabrano je kao funkcija za digitalni ulaz (<i>skupina parametara 5-1* Digital Inputs</i> (Digitalni ulazi)). Aktivna je odgovarajuća stezaljka. Pretvarač sprema trenutnu referencu. Mijenjanje reference je sada moguće samo putem funkcije stezaljke za ubrzanje i usporavanje.
Jog request (Zahtjev za puzanje)	Dana je naredba za puzanje, no motor će biti zaustavljen dok se ne primi signal uvjeta za start putem digitalnog ulaza.

Jogging (Puzanje)	Motor radi prema programiranju pod <i>parametar 3-19 Jog Speed [RPM]</i> . <ul style="list-style-type: none"> [14] <i>Jog (Puzanje)</i> odabrano je kao funkcija za digitalni ulaz (<i>skupina parametara 5-1* Digital Inputs</i> (Digitalni ulazi)). Aktivna je odgovarajuća stezaljka (npr. stezaljka 29). Funkcija puzanja aktivirana je putem serijske komunikacije. Funkcija puzanja odabrana je kao reakcija na funkciju nadzora (npr. No signal (Nema signala)). Nadzorna je funkcija aktivna.
Motor check (Provjera motora)	Pod <i>parametar 1-80 Function at Stop</i> odabrano je [2] <i>Motor Check</i> (Provjera motora). Aktivna je naredba zaustavljanja. Kako biste provjerili je li motor spojen na pretvarač, na motor se primjenjuje permanentna testna struja.
OVC control (Nadzor preopterećenja)	Regulacija prenapona aktivirana je u <i>parametar 2-17 Over-voltage Control</i> , [2] <i>Enabled</i> (Omogućeno). Spojen motor napaja pretvarač generativnom energijom. Regulacija prenapona podešava omjer V/Hz za pokretanje motora u kontroliranom načinu rada i za sprječavanje pogreške pretvarača.
Power unit off (Pogonska jedinica isključena)	(Samo za pretvarače s instaliranim vanjskim napajanjem od 24 V). Glavno napajanje pretvarača je uklonjeno, no upravljačka kartica se napaja vanjskim naponom 24 V.
Protection md (Zaštitni način)	Aktiviran je zaštitni način rada. Jedinica je otkrila kritični status (prekostruja ili prenapon). <ul style="list-style-type: none"> Radi sprječavanja pogreške, sklopna frekvencija je smanjena na 1500 kHz ako je <i>parametar 14-55 Output Filter</i> postavljeno na [2] <i>Sine-Wave Filter Fixed</i> (Fiksni sinusni filter). Inače je sklopna frekvencija smanjena na 1000 Hz. Ako je moguće, zaštitni način rada završava nakon približno 10 s. Zaštitni način rada može se ograničiti pod <i>parametar 14-26 Trip Delay at Inverter Fault</i>.
Qstop	Motor usporava pomoću <i>parametar 3-81 Quick Stop Ramp Time</i> . <ul style="list-style-type: none"> [4] <i>Quick stop inverse (Brzo inverzno zaustavljanje)</i> odabrano je kao funkcija za digitalni ulaz (<i>skupina parametara 5-1* Digital Inputs</i> (Digitalni ulazi)). Odgovarajuća stezaljka nije aktivna. Funkcija quick stop (brzo zaustavljanje) aktivirana je putem serijske komunikacije.
Ramping (Zalet)	Motor ubrzava/usporeva pomoću aktivnog ubrzanja/usporevanja. Referenca, granična vrijednost ili zastoj još nisu postignuti.
Ref. high (Velika ref.)	Zbroj svih aktivnih referenci iznad je granične vrijednosti reference postavljene pod <i>parametar 4-55 Warning Reference High</i> .

Ref. low (Mala ref.)	Zbroj svih aktivnih referenci ispod je granične vrijednosti reference postavljene pod <i>parametar 4-54 Warning Reference Low</i> .
Run on ref. (Pokret. na ref.)	Pretvarač radi u rasponu reference. Vrijednost povratne veze odgovara postavljenoj vrijednosti.
Run request (Zahtjev za pokretanje)	Dana je naredba za pokretanje, ali motor je zaustavljen dok se putem digitalnog ulaza ne primi signal uvjeta za start.
Running (U pogonu)	Pretvarač upravlja motorom.
Sleep mode (Hibernacija)	Omogućena je funkcija uštede energije. To što je ova funkcija aktivirana znači da je motor sada zaustavljen, ali da će se ponovno automatski pokrenuti kad bude potrebno.
Speed high (Velika brzina)	Brzina motora veća je od vrijednosti postavljene pod <i>parametar 4-53 Warning Speed High</i> .
Speed low (Mala brzina)	Brzina motora manja je od vrijednosti postavljene pod <i>parametar 4-52 Warning Speed Low</i> .
Standby (Pripravnost)	U načinu rada automatskog uključanja, pretvarač pokreće motor signalom za pokretanje iz digitalnog ulaza ili serijske komunikacije.
Start delay (Odgođeno pokretanje)	Odgođeno vrijeme pokretanja postavljeno je pod <i>parametar 1-71 Start Delay</i> . Aktivirana je naredba za pokretanje i motor će se pokrenuti nakon što istekne vrijeme odgođenog pokretanja.
Start fwd/rev (Pokretanje unaprijed/unatrag)	[12] <i>Enable Start Forward (Omogući start prema naprijed)</i> i [13] <i>Enable start reverse (Omogući start u suprotnom smjeru vrtnje)</i> odabrani su kao funkcije za 2 različita digitalna ulaza (<i>skupina parametara 5-1* Digital Inputs (Digitalni ulazi)</i>). Motor se pokreće unaprijed ili unatrag ovisno o tome koja je stezaljka aktivirana.
Stop (Zaust.)	Pretvarač je primio naredbu za zaustavljanje od 1 od sljedećeg: <ul style="list-style-type: none"> • LCP • Digitalni ulaz • Serijska komunikacija
Greška	Uključio se alarm i motor se zaustavio. Kada je uzrok alarma riješen, poništite pretvarač upotrebom 1 od sljedećih načina: <ul style="list-style-type: none"> • Pritiskom na [Reset]. • Daljinski preko upravljačkih stezaljki. • Putem serijske komunikacije. Pritiskom na [Reset] ili daljinski preko upravljačkih stezaljki ili putem serijske komunikacije.

Trip lock (Poništenje greške zaključano)	Uključio se alarm i motor se zaustavio. Nakon što se uzrok alarma ukloni, uključite napajanje za pretvarač. Poništite pretvarač ručno na 1 od sljedećih načina: <ul style="list-style-type: none"> • Pritiskom na [Reset]. • Daljinski preko upravljačkih stezaljki. • Putem serijske komunikacije.
--	--

Tablica 8.3 Status rada

NAPOMENA!

U načinu rada automatski/daljinski, pretvarač treba vanjske komande za provođenje funkcija.

8.4 Vrste upozorenja i alarma

Vrsta upozorenja/ alarma	Opis
Upozorenje	Upozorenje ukazuje na neuobičajeno radno stanje koje dovodi to uključanja alarma. Upozorenje se prekida tek po uklanjanju neuobičajenog stanja.
Alarm	Alarm ukazuje na pogrešku koja zahtijeva trenutnu pozornost. Kvar uvijek aktivira grešku ili je poništenje greške zaključano. Poništite pretvarač nakon alarma. Poništite pretvarač na bilo koji od 4 načina: <ul style="list-style-type: none"> • Pritisak na [Reset]/[Off/Reset]. • Ulazna naredba digitalnog poništavanja. • Ulazna naredba za poništavanje serijske komunikacije. • Auto reset (Automatsko poništavanje).

Greška


U slučaju pogreške, pretvarač prestaje s radom kako ne bi došlo do njegovog oštećenja ili oštećenja druge opreme. Kada dođe do pogreške, motor se slobodno zaustavlja. Logika pretvarača nastavit će raditi i nadzirati status pretvarača. Nakon uklanjanja uvjeta kvara, pretvarač je spreman za poništavanje.

Trip lock (Poništenje greške zaključano)

U slučaju pogreške, pretvarač prestaje s radom kako ne bi došlo do njegovog oštećenja ili oštećenja druge opreme. Kada dođe do pogreške, motor se slobodno zaustavlja. Logika pretvarača nastavit će raditi i nadzirati status pretvarača. Pretvarač pokreće poništenje greške zaključano samo kada dođe do ozbiljnog kvara koji može oštetiti frekvencijski pretvarač ili drugu opremu. Nakon uklanjanja kvarova, uključite ulazno napajanje prije poništavanja pretvarača.


Prikazi upozorenja i alarma

- Upozorenje se prikazuje na LCP-u zajedno s brojem upozorenja.
- Alarm treperi zajedno s brojem alarma.

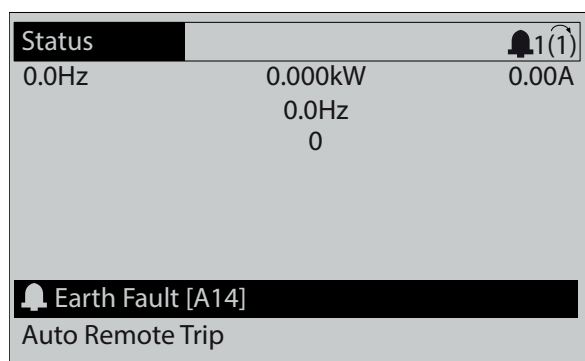

Slika 8.3 Primjer alarma

Pored teksta i šifre alarma na LCP-u nalaze se 3 indikatorske lampice.

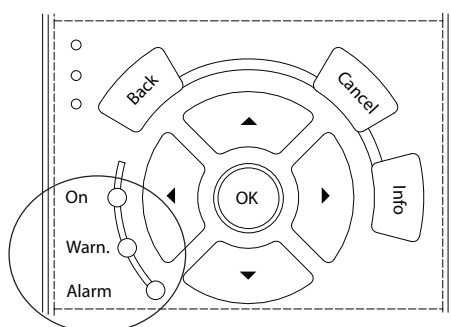

	Indikatorska lampica za upozorenje	Indikatorska lampica za alarm
Upozorenje	Uključeno	Isključeno
Alarm	Isključeno	Uključeno (bljeska)
Trip lock (Poništenje greške zaključano)	Uključeno	Uključeno (bljeska)

Slika 8.4 Indikatorske lampice statusa

8.5 Popis upozorenja i alarma

Informacije o upozorenju i alarmu koje definiraju uvjet svakog upozorenja ili alarma, pružaju vjerojatan uzrok uvjeta i detaljno rješenje ili postupak rješavanja problema.

WARNING (UPOZORENJE) 1, 10 Volts low (10 volti nisko)

Napon je upravljačke kartice ispod 10 V od stezaljke 50. Uklonite dio opterećenja sa stezaljke 50 jer je napajanje od 10 V preopterećeno. Maksimalno 15 mA ili minimalno 590 Ω.

Kratki spoj u spojenom potencijometru ili nepravilno ožičenje potencijometra može izazvati ovo stanje.

Uklanjanje kvarova

- Uklonite ožičenje sa stezaljke 50. Ako upozorenje nestane, problem je u ožičenju. Ako upozorenje ne nestane, zamijenite upravljačku karticu.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 2, Live zero error (Pogreška žive nule)

Ovo upozorenje ili alarm javlja se samo ako je programirano pod *parametar 6-01 Funkcija isteka žive nule*. Signal na jednom od analognih ulaza manji je od 50 % minimalne vrijednosti programirane za taj ulaz. Ovo stanje može biti uzrokovano prekinutim ožičenjem ili slanjem signala s uređaja s greškom.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite spojeve na svim analognim stezaljkama mrežnog napajanja.
 - Stezaljke upravljačke kartice 53 i 54 za signale, zajednička stezaljka 55.
 - VLT® General Purpose I/O MCB 101 11 i 12 za signale, zajednička stezaljka 10.
 - VLT® Analog I/O Option MCB 109 stezaljke 1, 3, i 5 za signale, zajedničke stezaljke 2, 4 i 6.
- Provjerite odgovaraju li programiranje frekvencijskog pretvarača i postavke sklopke analognom tipu signala.
- Testirajte signal ulazne stezaljke.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 3, No motor (Nema motora)

Motor nije priključen na izlaz pretvarača.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 4, Mains phase loss (Gubitak ulazne faze)

Nedostaje faza na strani napajanja ili je prevelika nesimetrija mrežnog napona. Ta se poruka također prikazuje u slučaju kvara na ulaznom ispravljaču. Opcije se programiraju u *parametar 14-12 Funkc.kod neravnoteže mreže*.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite napon napajanja i struje napajanja pretvarača.

WARNING (UPOZORENJE) 5, DC link voltage high (Napon istosmjernog međukruga visok)

Napon istosmjernog međukruga veći je od granične vrijednosti upozorenja na visoki napon. Granična vrijednost ovisi o nazivnim vrijednostima napona pretvarača. Jedinica je još aktivna.

WARNING (UPOZORENJE) 6, DC link voltage low (Napon istosmjernog međukruga nizak)

Napon istosmjernog međukruga manji je od granične vrijednosti upozorenja na niski napon. Granična vrijednost ovisi o nazivnim vrijednostima napona pretvarača. Jedinica je još aktivna.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 7, DC overvoltage (Istosmjerni prenapon)

Ako napon istosmjernog međukruga prekorači ograničenje, pretvarač se nakon nekog vremena blokira.

Uklanjanje kvarova

- Produljite vrijeme trajanja zaleta.
- Promijenite vrstu zaleta.
- Povećajte *parametar 14-26 Trip Delay at Inverter Fault*.
- Provjerite odgovara li napon napajanja aktivnom naponu pretvarača na prednjem kraju.
- Provjerite ulazni napon.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 8, DC under voltage (Istosmjerni podnapon)

Ako napon u istosmjernom međukrugu padne ispod granične vrijednosti podnapona, frekvencijski pretvarač provjerava je li spojeno pomoćno 24 V istosmjerno napajanje. Ako nema pomoćnog 24 V istosmjernog napajanja, frekvencijski pretvarač se blokira nakon određenog vremenskog zatezanja. Vremensko zatezanje ovisi o veličini jedinice.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite odgovara li frekvencija ulaznog napona naponu pretvarača.
- Provjerite ulazni napon.
- Provjerite strujni krug mekog naboja.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 9, Inverter overload (Preopterećenje pretvarača)

Pretvarač predugo radi s više od 100 % preopterećenja i uskoro će se isključiti. Brojilo za zaštitu izmjenjivača od pregrijavanja daje upozorenje kod 98 % i blokira se kod 100 % uz alarm. Pretvarač se ne može poništiti dok brojilo ne padne ispod 90 %.

Uklanjanje kvarova

- Usporedite izlaznu struju prikazanu na LCP-u s nazivnom strujom pretvarača.
- Usporedite izlaznu struju prikazanu na LCP-u s izmjerenom strujom motora.

- Prikažite toplinsko opterećenje pretvarača na LCP-u i pratite vrijednost. Prilikom rada iznad kontinuirane nazivne jakosti struje pretvarača, vrijednost brojila se povećava. Prilikom rada ispod kontinuirane nazivne jakosti struje pretvarača, vrijednost brojila se smanjuje.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 10, Motor overload temperature (Toplinsko preopterećenje motora)
Prema zaštiti od pregrijavanja (ETR) motor je prevruć.

Odaberite 1 od sljedećih opcija:

- Pretvarač prikazuje upozorenje ili alarm kada brojilo dosegne >90 % ako je *parametar 1-90 Toplinska zaštita motora* postavljen na opcije upozorenja.
- Pretvarač prikazuje grešku kada brojilo dosegne 100 % ako je *parametar 1-90 Toplinska zaštita motora* postavljen na opcije grešaka.

Uzrok kvara je predugo preopterećenje motora veće od 100 %.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite dolazi li do pregrijavanja motora.
- Provjerite je li motor mehanički preopterećen.
- Provjerite je li struja motora postavljena u *parametar 1-24 Motor Current* ispravna.
- Provjerite jesu li podaci motora u *parametrima 1-20 do 1-25* pravilno postavljeni.
- Ako se upotrebljava vanjski ventilator, provjerite pod *parametar 1-91 Vanjs.ventilat.motora* je li odabran.
- Pokretanje AMA-e pod *parametar 1-29 Autom. prilagođenje motoru (AMA)* preciznije ugađa pretvarač u odnosu na motor i smanjuje toplinsko opterećenje.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 11, Motor thermistor overtemp (Nadtemp. termistora motora)

Provjerite je li odvojen termistor. Odaberite hoće li pretvarač izdati upozorenje ili alarm pod *parametar 1-90 Toplinska zaštita motora*.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite dolazi li do pregrijavanja motora.
- Provjerite je li motor mehanički preopterećen.
- Kad upotrebljavate stezaljke 53 ili 54, provjerite je li termistor pravilno priključen između stezaljke 53 ili 54 (analogni naponski ulaz) i stezaljke 50 (+10 V napajanje). Također provjerite je li sklopka za stezaljke 53 ili 54 postavljena za napon. Provjerite odabire li *parametar 1-93 Thermistor Resource* stezaljku 53 ili 54.
- Kada upotrebljavate digitalne ulaze 18, 19, 31, 32 ili 33 (digitalni ulazi), provjerite je li termistor propisno spojen između digitalne ulazne stezaljke (samo PNP digitalni ulaz) i stezaljke 50 Odaberite

stezaljku koju ćete upotrijebiti u
parametar 1-93 Thermistor Resource.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 12, Ograničenje momenta

Moment je premašio vrijednost pod
parametar 4-16 Granič.moment rada motora ili vrijednost pod *parametar 4-17 Gran. moment za rad generat..*
Parametar 14-25 Zatez.greške kod granič.mom. može promijeniti ovo upozorenje iz stanja u kojem se daje samo upozorenje u stanje u kojem nakon upozorenja slijedi alarm.

Uklanjanje kvarova

- Ako se ograničenje momenta motora premaši tijekom trajanja zaleta, produžite vrijeme trajanja zaleta.
- Ako se ograničenje momenta generatora premaši tijekom usporavanja, produžite vrijeme trajanja usporavanja.
- Ako tijekom rada dođe do ograničenja momenta, povećajte graničnu vrijednost momenta. Provjerite može li sustav sigurno raditi pri većem momentu.
- Provjerite dolazi li u primjeni do povećane potrošnje struje na motoru.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 13, Over current (Prekostruja)

Prekoračena je vršna struja pretvarača (oko 200 % nazivne struje). Upozorenje traje oko 1,5 s, a zatim se pretvarač blokira i uključuje alarm. Udarno opterećenje ili veliko ubrzanje s visokim opterećenjem inercije može biti uzrok ovog kvara. Ako je ubrzanje tijekom zaleta veliko, greška se može pojaviti i nakon kinetičkog povrata.

Ako je odabrano prošireno upravljanje mehaničkom kočnicom, greška se može eksterno poništiti.

Uklanjanje kvarova

- Isključite napajanje i provjerite može li se okretati osovina motora.
- Provjerite odgovara li veličina motora pretvaraču.
- Provjerite jesu li podaci motora ispravni u *parametrima 1-20 do 1-25.*

ALARM 14, Earth (ground) fault (Kvar uzemljenja)

Postoji struja iz izlazne faze do uzemljenja ili u kabelu od pretvarača do motora ili u samom motoru. Strujni pretvarači otkrivaju pogrešku uzemljenja mjerenjem struje koja izlazi iz frekvencijskog pretvarača i struje koja ulazi u frekvencijski pretvarač iz motora. Pogreška uzemljenja aktivira se ako je odstupanje od 2 struje preveliko. Struja koja izlazi iz pretvarača treba biti jednaka struji koja ulazi u pretvarač.

Uklanjanje kvarova

- Isključite napajanje pretvarača i popravite pogrešku uzemljenja.
- Provjerite ima li pogreška uzemljenja u motoru mjerenjem otpora uzemljenja motornih kabela i motora pomoću megaommetra.
- Poništite sva potencijalna pojedinačna odstupanja 3 strujna pretvarača u frekvencijskom pretvaraču. Izvedite ručnu inicijalizaciju ili izvedite potpunu AMA. Taj je način najrelevantniji nakon promjene energetske kartice.

ALARM 15, Hardware mismatch (Neodgovarajući hardver)

Ugrađena opcija ne funkcionira uz postojeći hardver ili softver upravljačke kartice.

Zabilježite vrijednost sljedećih parametara i kontaktirajte Danfoss.

- *Parametar 15-40 FC Type.*
- *Parametar 15-41 Power Section.*
- *Parametar 15-42 Voltage.*
- *Parametar 15-43 Software Version.*
- *Parametar 15-45 Actual Typecode String.*
- *Parametar 15-49 SW ID Control Card.*
- *Parametar 15-50 SW ID Power Card.*
- *Parametar 15-60 Option Mounted.*
- *Parametar 15-61 Option SW Version* (za svaki opcijski utor).

ALARM 16, Short circuit (Kratki spoj)

Došlo je do kratkog spoja na motoru ili ožičenju motora.

Uklanjanje kvarova

- Isključite napajanje s pretvarača i popravite kratki spoj.

▲ UPOZORENJE

VISOKI NAPON

Frekvencijski pretvarači su pod visokim naponom kada su spojeni na ulaz izmjeničnog mrežnog napajanja, na istosmjerno napajanje ili prilikom dijeljenja opterećenja. Ako ugradnju, puštanje u rad i održavanje pretvarača ne provodi kvalificirano osoblje, može doći do smrti ili ozbiljnih ozljeda.

- Prije nego što nastavite, isključite napajanje.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 17, Control word timeout (Istek vremena upravljačke riječi)

Ne postoji komunikacija s pretvaračem.

Upozorenje je aktivno, samo ako *parametar 8-04 Control Word Timeout Function* NIJE postavljen na [0] Off (Isključeno).

Ako je *parametar 8-04 Control Word Timeout Function* postavljen na [5] Stop and trip (Zaustavljanje i blokada), javlja se upozorenje i pretvarač usporava do zaustavljanja i prikazuje alarm.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite spojeve na serijskom komunikacijskom kabelu.
- Povećajte *parametar 8-03 Control Word Timeout Time*.
- Provjerite rad komunikacijske opreme.
- Provjerite je li EMC instalacija ispravna.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 20, Temp. input error (Temp. ul. greš.)

Osjetnik temperature nije priključen.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 21, Parameter error (Greška param.)

Parametar je izvan raspona. Broj parametra prikazuje se na zaslonu.

Uklanjanje kvarova

- Postavite dotični parametar na valjanu vrijednost.

WARNING 22, Hoist mechanical brake (UPOZORENJE 22, Mehanička kočnica dizalice)

0 = Referentna vrijednost momenta nije dosegnuta prije isteka vremena.

1 = Nema povratne veze kočnja prije isteka vremena.

WARNING (UPOZORENJE) 23, Internal fan fault (Kvar unutarnjeg ventilatora)

Funkcija upozorenja za ventilator dodatna je zaštitna funkcija kojom se provjerava je li ventilator u pogonu/ ugrađen. Upozorenje ventilatora možete onemogućiti pod *parametar 14-53 Fan Monitor ([0] Disabled (Isključeno))*.

Postoji osjetnik povratne veze ugrađen u ventilator. Ako se ventilatoru naredi pokretanje, a nema povratne veze iz osjetnika, pojavljuje se ovaj alarm. Ovaj alarm također pokazuje postoji li greška komunikacije između energetske kartice ventilatora i upravljačke kartice.

Provjerite dnevnik alarma (pogledajte *poglavlje 3.6 Lokalni upravljački panel (LCP)*) za vrijednost iz dnevnika povezanu s ovim upozorenjem.

Ako vrijednost iz dnevnika iznosi 2, postoji hardverski problem s 1 ventilatorom. Ako je vrijednost iz dnevnika 12, postoji greška komunikacije između energetske kartice ventilatora i upravljačke kartice.

Uklanjanje kvarova ventilatora

- Uključite napajanje u pretvarač i na kratko provjerite radi li ventilator kod pokretanja.
- Provjerite radi li ventilator ispravno. Koristite *skupinu parametara 43-*** Unit Readouts* (Očitavanja jedinice) za prikaz brzine svakog ventilatora.

Uklanjanje kvarova energetske kartice ventilatora

- Provjerite ožičenje između energetske kartice ventilatora i upravljačke kartice.
- Energetsku karticu ventilatora možda treba zamijeniti.
- Upravljačku karticu možda treba zamijeniti.

WARNING (UPOZORENJE) 24, External fan fault (Kvar vanjskog ventilatora)

Funkcija upozorenja za ventilator dodatna je zaštitna funkcija kojom se provjerava je li ventilator u pogonu/ ugrađen. Upozorenje ventilatora možete onemogućiti pod *parametar 14-53 Fan Monitor ([0] Disabled (Isključeno))*.

Postoji osjetnik povratne veze ugrađen u ventilator. Ako se ventilatoru naredi pokretanje, a nema povratne veze iz osjetnika, pojavljuje se ovaj alarm. Ovaj alarm također pokazuje postoji li greška komunikacije između energetske kartice i upravljačke kartice.

Provjerite dnevnik alarma (pogledajte *poglavlje 3.6 Lokalni upravljački panel (LCP)*) za vrijednost iz dnevnika povezanu s ovim upozorenjem.

Ako vrijednost iz dnevnika iznosi 1, postoji hardverski problem s 1 ventilatorom. Ako je vrijednost iz dnevnika 11, postoji greška komunikacije između energetske kartice i upravljačke kartice.

Uklanjanje kvarova ventilatora

- Uključite napajanje u pretvarač i na kratko provjerite radi li ventilator kod pokretanja.
- Provjerite radi li ventilator ispravno. Koristite *skupinu parametara 43-*** Unit Readouts* (Očitavanja jedinice) za prikaz brzine svakog ventilatora.

Uklanjanje kvarova energetske kartice

- Provjerite ožičenje između energetske kartice i upravljačke kartice.
- Energetsku karticu možda treba zamijeniti.
- Upravljačku karticu možda treba zamijeniti.

WARNING (UPOZORENJE) 25, Brake resistor short circuit (Kratki spoj otpornika kočnja)

Otpornik kočnja nadzire se tijekom rada. U slučaju kratkog spoja, isključuje se funkcija kočnja i pojavljuje se upozorenje. Pretvarač je i dalje aktivan, ali nema funkciju kočnja.

Uklanjanje kvarova

- Isključite pretvarač s napajanja i zamijenite otpornik kočnja (pogledajte *parametar 2-15 Brake Check*).

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 26, Brake resistor power limit (Granična vrijednost snage otpornika kočnja)

Napajanje preneseno na otpornik kočnja računa se kao srednja vrijednost tijekom posljednjih 120 s rada. Izračun se temelji na naponu istosmjernog međukruga i vrijednosti otpora kočnja postavljenoj pod *parametar 2-16 Maks.struja izmj.koč.* Upozorenje se aktivira kada je rasipna snaga kočnja veća od 90 % od snage otpornika kočnja. Ako je opcija [2] *Trip* (Greška) odabrana pod *parametar 2-13 Brake Power Monitoring*, pretvarač prekinut će rad kada rasipna snaga kočnja dosegne 100 %.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 27, Brake chopper fault (Greška čopera)

Kočioni tranzistor nadzire se tijekom rada te se u slučaju kratkog spoja isključuje funkcija kočnja uz aktiviranje upozorenja. Pretvarač još može raditi, ali budući da je došlo do kratkog spoja u tranzistoru kočnja, velika količina snage se prenosi u otpornik za kočnje, čak i kada nije aktivan.

Uklanjanje kvarova

- Isključite frekvencijski pretvarač i uklonite otpornik za kočnje.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 28, Brake check failed (Provjera kočnja neuspjela)

Otpornik kočnja nije priključen ili ne radi.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite *parametar 2-15 Brake Check*.

ALARM 29, Heat Sink temp (Temp. hladnjaka)

Prekoračena je maksimalna temperatura hladnjaka. Ovaj alarm se temelji na temperaturi koju je izmjerio osjetnik rashladnog tijela ugrađen u module IGBT. Pogreška temperature ne može se poništiti sve dok temperatura ne padne ispod utvrđene temperature hladnjaka. Točke greške i poništavanja razlikuju se ovisno o snazi pretvarača.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite sljedeće uvjete:
 - Previsoka temperatura okoline
 - Kabel motora je predugačak
 - Nepravilan razmak za protok zraka iznad i ispod pretvarača
 - Blokiran protok zraka oko pretvarača
 - Oštećen ventilator rashladnog tijela
 - Prljavo rashladno tijelo
- Provjerite otpor ventilatora.
- Provjerite osigurače mekog naboja.
- Provjerite IGBT osjetnik temperature.

ALARM 30, Motor phase U missing (Nedostaje U faza motora)

Nedostaje U faza motora između pretvarača i motora.

▲UPOZORENJE**VISOKI NAPON**

Frekvencijski pretvarači su pod visokim naponom kada su spojeni na ulaz izmjeničnog mrežnog napajanja, na istosmjerno napajanje ili prilikom dijeljenja opterećenja. Ako ugradnju, puštanje u rad i održavanje pretvarača ne provodi kvalificirano osoblje, može doći do smrti ili ozbiljnih ozljeda.

- Prije nego što nastavite, isključite napajanje.

Uklanjanje kvarova

- Isključite napajanje iz pretvarača i provjerite fazu U motora.

ALARM 31, Motor phase V missing (Nedostaje V faza motora)

Nedostaje V faza motora između pretvarača i motora.

▲UPOZORENJE**VISOKI NAPON**

Frekvencijski pretvarači su pod visokim naponom kada su spojeni na ulaz izmjeničnog mrežnog napajanja, na istosmjerno napajanje ili prilikom dijeljenja opterećenja. Ako ugradnju, puštanje u rad i održavanje pretvarača ne provodi kvalificirano osoblje, može doći do smrti ili ozbiljnih ozljeda.

- Prije nego što nastavite, isključite napajanje.

Uklanjanje kvarova

- Isključite napajanje iz pretvarača i provjerite fazu V motora.

ALARM 32, Motor phase W missing (Nedostaje W faza motora)

Nedostaje W faza motora između pretvarača i motora.

▲UPOZORENJE**VISOKI NAPON**

Frekvencijski pretvarači su pod visokim naponom kada su spojeni na ulaz izmjeničnog mrežnog napajanja, na istosmjerno napajanje ili prilikom dijeljenja opterećenja. Ako ugradnju, puštanje u rad i održavanje pretvarača ne provodi kvalificirano osoblje, može doći do smrti ili ozbiljnih ozljeda.

- Prije nego što nastavite, isključite napajanje.

Uklanjanje kvarova

- Isključite napajanje iz pretvarača i provjerite fazu W motora.

ALARM 33, Inrush fault (Greška prouzročena poteznom strujom)

Previše pokretanja u prekratkom razdoblju.

Uklanjanje kvarova

- Pustite da se jedinica ohladi na radnu temperaturu.
- Provjerite potencijalni kvar istosmjernog međukruga ka uzemljenju.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 34, Fieldbus communication fault (Komunikacijska pogreška fieldbusa)

Fieldbus na opcijskoj kartici komunikacije ne radi.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 35, Option fault (Kvar opcije)

Primljen je alarm opcije. Alarm je specifičan za opciju. Najvjerojatniji uzrok je uklop napajanja ili komunikacijska greška.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 36, Mains failure (Kvar mrežnog napona)

Ovo upozorenje/alarm aktivno je samo kada je napon napajanja na pretvaraču izgubljena, a parametar 14-10 Mrežni kvar nije postavljen na opciju [0] No Function (Bez funkcije).

- Provjerite osigurače na sustavu pretvarača i dovodu mrežnog napajanja na jedinicu.
- Provjerite odgovara li mrežni napon specifikacijama proizvoda.
- Provjerite jesu li odsutni sljedeći uvjeti: *Alarm 307, Excessive THD(V) (Alarm 307, Prekomjeren THD(V)), alarm 321, Voltage imbalance (Alarm 321, Nesimetrija napona), warning 417, Mains undervoltage (Upozorenje 417, Podnapon mrežnog napajanja) ili warning 418, Mains overvoltage (Upozorenje 418, Prenapon mrežnog napajanja) izdaju se ako je ispunjen bilo koji od navedenih uvjeta:*
 - Veličina trofaznog napona opada ispod 25 % nominalnog mrežnog napona.
 - Napon bilo koje faze veći je od 10 % od nominalnog mrežnog napona.
 - Postotak nesimetrije faze ili veličine veći je od 8 %.
 - THD napon veći je od 10 %.

ALARM 37, Phase imbalance (Nejednakost frekvencije ulaznog napona)

Došlo je do neuravnoteženosti struje između agregata.

ALARM 38, Internal fault (Unutarnji kvar)

Kada dođe do unutarnjeg kvara, prikazuje se šifra koja je definirana pod *Tablica 8.4.*

Uklanjanje kvarova

- Uključite napajanje.
- Provjerite je li opcija pravilno instalirana.
- Provjerite ima li labavog ožičenja ili nedostaje li ožičenje.

Možda će biti potrebno kontaktirati dobavljača ili servisni odjel tvrtke Danfoss. Zabilježite broj šifre za daljnje upute o uklanjanju kvarova.

Broj	Tekst
0	Nije moguća inicijalizacija serijskog ulaza. Kontaktirajte dobavljača tvrtke Danfoss ili servisni odjel tvrtke Danfoss.
256 – 259, 266, 268	Podaci o napajanju EEPROM-a pogrešni su ili prestari. Zamijenite energetska karticu.
512–519	Unutarnji kvar. Kontaktirajte dobavljača tvrtke Danfoss ili servisni odjel tvrtke Danfoss.
783	Vrijednost parametra izvan min./maks. graničnih vrijednosti.
1024–1284	Unutarnji kvar. Obratite se dobavljaču tvrtke Danfoss ili servisnom odjelu tvrtke Danfoss.
1299	Opcijski softver u utoru A je prestar.
1300	Opcijski softver u utoru B je prestar.
1301	Opcijski softver u utoru C0 je prestar.
1302	Opcijski softver u utoru C1 je prestar.
1315	Opcijski softver u utoru A nije podržan (nije dopušten).
1316	Opcijski softver u utoru B nije podržan (nije dopušten).
1317	Opcijski softver u utoru C0 nije podržan (nije dopušten).
1318	Opcijski softver u utoru C1 nije podržan (nije dopušten).
1360–2819	Unutarnji kvar. Kontaktirajte dobavljača tvrtke Danfoss ili servisni odjel tvrtke Danfoss.
2561	Zamijenite upravljačku karticu.
2820	Preljev LCP stoga.
2821	Preljev serijskog ulaza.
2822	Preljev USB ulaza.
3072–5122	Vrijednost parametra je izvan njegovih graničnih vrijednosti.
5123	Opcija u utoru A: hardver nije kompatibilan s hardverom upravljačke ploče.
5124	Opcija u utoru B: hardver nije kompatibilan s hardverom upravljačke ploče.
5125	Opcija u utoru C0: hardver nije kompatibilan s hardverom upravljačke ploče.
5126	Opcija u utoru C1: hardver nije kompatibilan s hardverom upravljačke ploče.
5127	Nevažeća kombinacija opcija (montirane 2 opcije iste vrste ili enkoder u E0 i resolver u E1 ili slično).

Broj	Tekst
5168	Sigurnosno zaustavljanje/sigurnosno isključenje momenta otkriveno je na upravljačkoj kartici koja nema sigurnosno zaustavljanje/sigurnosno isključenje momenta.
5376–65535	Unutarnji kvar. Kontaktirajte dobavljača tvrtke Danfoss ili servisni odjel tvrtke Danfoss.

Tablica 8.4 Šifre unutarnjih kvarova

ALARM 39, Heat Sink sensor (Osjetnik hladnjaka)

Nema povratne veze iz osjetnika temperature rashladnog tijela.

Signal iz IGBT osjetnika topline nije raspoloživ na energetske kartici. Problem može biti na energetske kartici, na kartici pobudnog stupnja ili u trakastom kabelu između energetske kartice i kartice pobudnog stupnja.

WARNING (UPOZORENJE) 40, Overload of digital output terminal 27 (Preopterećenje digitalnog izlaza na stezaljci 27)

Provjerite opterećenje spojeno na stezaljku 27 ili uklonite priključak kratkog spoja. Provjerite *parametar 5-00 Digital ul/izl* i *parametar 5-01 Terminal 27 Mode*.

WARNING (UPOZORENJE) 41, Overload of digital output terminal 29 (Preopterećenje digitalnog izlaza na stezaljci 29)

Provjerite opterećenje spojeno na stezaljku 29 ili uklonite priključak kratkog spoja. Također provjerite *parametar 5-00 Digital ul/izl* i *parametar 5-02 Stez. 29 Način*.

WARNING (UPOZORENJE) 42, Overload of digital output on X30/6 or overload of digital output on X30/7 (Preopterećenje dig. izlaza na X30/6 ili preopterećenje dig. izlaza na X30/7)

Za stezaljku X30/6 provjerite opterećenje spojeno na stezaljku X30/6 ili uklonite priključak kratkog spoja. Također provjerite *parametar 5-32 Term X30/6 Digi Out (MCB 101)* (VLT® General Purpose I/O MCB 101).

Za stezaljku X30/7 provjerite opterećenje spojeno na stezaljku X30/7 ili uklonite priključak kratkog spoja. Provjerite *parametar 5-33 Term X30/7 Digi Out (MCB 101)* (VLT® General Purpose I/O MCB 101).

ALARM 43, Ext. supply (Vanj. napajanje)

VLT® Opcija proširenog releja MCB 113 montirana je bez vanjskog 24 V istosmjernog napajanja. Ili priključite vanjsko 24 V istosmjerno napajanje ili navedite da se ne koristi vanjsko napajanje putem *parametar 14-80 Option Supplied by External 24VDC, [0] No (Ne)*. Promjena u *parametar 14-80 Option Supplied by External 24VDC* zahtijeva ciklus napajanja.

ALARM 45, Earth fault 2 (Kvar uzemljenja 2)

Pogreška uzemljenja.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite je li uzemljenje ispravno i jesu li priključci labavi.
- Provjerite jesu li žice odgovarajuće veličine.
- Provjerite ima li kratkih spojeva ili kapacitivne struje u motornim kabelima.

ALARM 46, Power card supply (Napajanje energetske kartice)

Napajanje energetske kartice je izvan raspona. Drugi razlog može biti neispravan ventilator hladnjaka.

Postoje 3 napajanja koje generira preklopno napajanje (SMPS) na energetske kartici:

- 24 V.
- 5 V.
- ± 18 V.

Kod napajanja s VLT® 24 V DC Supply MCB 107, nadziru se samo napajanja od 24 V i 5 V. Prilikom napajanja trofaznim mrežnim naponom nadziru se sva 3 napajanja.

Uklanjanje kvarova

- Potražite neispravnu energetske karticu.
- Potražite neispravnu upravljačku karticu.
- Potražite neispravnu opcijsku karticu.
- Ako se upotrebljava 24 V istosmjerno napajanje, provjerite je li napajanje ispravno.
- Potražite neispravan ventilator hladnjaka.

WARNING (UPOZORENJE) 47, 24 V supply low (24 V napajanje nisko)

Napajanje energetske kartice je izvan raspona.

Postoje 3 napajanja koje generira preklopno napajanje (SMPS) na energetske kartici:

- 24 V
- 5 V
- ± 18 V

Uklanjanje kvarova

- Potražite neispravnu energetske karticu.

WARNING (UPOZORENJE) 48, 1.8 V supply low (1,8 V napajanje nisko)

Napajanje od 1,8 V DC, upotrijebljeno na upravljačkoj kartici, izvan je dopuštenih graničnih vrijednosti. Napajanje se mjeri na upravljačkoj kartici.

Uklanjanje kvarova

- Potražite neispravnu upravljačku karticu.
- Ako je prisutna opcijaska kartica, provjerite uvjet prenapona.

WARNING (UPOZORENJE) 49, Speed limit (Ograničenje brzine)

Ako brzina nije unutar raspona određenog pod *parametar 4-11 Donja gran.brz.motora [o/min]* i *parametar 4-13 Gor.granica brz.motora [o/min]*, prikazuje se upozorenje. Ako je brzina ispod navedenih graničnih vrijednosti u *parametar 1-86 Donja gran. brz. greške [RPM]* (osim kod pokretanja ili zaustavljanja), pretvarač se blokira

ALARM 50, AMA calibration failed (Neuspješna AMA kalibracija)

Kontaktirajte dobavljača tvrtke Danfoss ili servisni odjel tvrtke Danfoss.

ALARM 51, AMA check U_{nom} and I_{nom} (AMA provjera U_{nom} i I_{nom})

Postavke napona motora, struje motora i snage motora su pogrešne.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite postavke u *parametrima od 1-20 do 1-25*.

ALARM 52, AMA low I_{nom} (AMA niski I_{nom})

Preniska struja motora.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite postavke pod *parametar 1-24 Motor Current*.

ALARM 53, AMA motor too big (AMA motor prevelik)

Ovaj je motor prevelik za rad AMA.

ALARM 54, AMA motor too small (AMA motor premalen)

Motor je premali za rad AMA.

ALARM 55, AMA parameter out of range (AMA parametar izvan raspona)

AMA se ne može izvršiti jer su parametarske vrijednosti motora izvan dopuštenog raspona.

ALARM 56, AMA interrupted by user (AMA prekinuo korisnik)

AMA jer ručno prekinuta.

ALARM 57, AMA internal fault (AMA unutarnji kvar)

Pokušajte ponovo pokrenuti AMA. Ponavljanje ponovnih pokretanja može pregrijati motor.

ALARM 58, AMA internal fault (AMA unutarnji kvar)

Obratite se dobavljaču tvrtke Danfoss.

WARNING (UPOZORENJE) 59, Current limit (Strujno ograničenje)

Struja je veća od vrijednosti pod *parametar 4-18 Strujno ogranič.* Provjerite jesu li podaci motora u *parametrima 1-20 do 1-25* pravilno postavljeni. Povećajte strujno ograničenje ako je potrebno. Osigurajte da sustav može raditi na siguran način s višom graničnom vrijednosti.

WARNING (UPOZORENJE) 60, External interlock (Vanjska blokada)

Signal digitalnog ulaza ukazuje na uvjet greške izvan pretvarača. Vanjska blokada je dala naredbu pretvaraču da blokira. Riješite uvjet vanjskog kvara. Za nastavak normalnog rada primijenite 24 V DC na stezaljku programiranu za vanjsku blokadu i poništite pretvarač.

WARNING 61, Tracking Error (UPOZORENJE 61, Greška praćenja)

Otkrivena je pogreška između izračunate brzine motora i brzine izmjerene na uređaju povratne veze. Funkcija Warning/Alarm/Disable (Upozorenje/Alarm/Onemogućiti) postavljena je u *parametar 4-30 Motor Feedback Loss Function*. Postavka greške nalazi se u *parametar 4-31 Motor Feedback Speed Error*. Dozvoljeno vrijeme greške nalazi se u *parametar 4-32 Motor Feedback Loss Timeout*. Ova funkcija može biti korisna tijekom postupka puštanja u pogon.

WARNING (UPOZORENJE) 62, Output frequency at maximum limit (Izlazna frekvencija na gornjoj graničnoj vrijednosti)

Izlazna frekvencija dosegla je vrijednost postavljenu pod *parametar 4-19 Maks.izlaz.frekvenc.* Provjerite primjenu kako biste utvrdili moguće uzroke. Moguće je povećati ograničenje izlazne frekvencije. Provjerite može li sustav sigurno raditi na višoj izlaznoj frekvenciji. Upozorenje će nestati kada izlaz padne ispod maksimalne granične vrijednosti.

ALARM 63, Mechanical brake low (Mehanička kočnica nisko)

Stvarna struja motora ne prelazi struju otpuštanja kočnice u vremenskom okviru odgođenog pokretanja.

ALARM 64, Voltage Limit (ALARM 64, Ograničenje napona)

Kombinacija opterećenja i brzine zahtijeva napon motora koji je veći do stvarnog istosmjernog napona međukruga.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 65, Control card over temperature (Nadtemperatura upravljačke kartice)

Temperatura isključenja upravljačke kartice je 85 °C (185 °F).

Uklanjanje kvarova

- Provjerite je li radna temperatura okoline unutar graničnih vrijednosti.
- Provjerite ima li začepljenih filtara.
- Provjerite rad ventilatora.
- Provjerite upravljačku karticu.

WARNING (UPOZORENJE) 66, Heat sink temperature low (Niska temperatura hladnjaka)

Pretvarač je prehladan za rad. Ovo upozorenje temelji se na osjetniku temperature u modulu IGBT. Povećajte temperaturu okoline za jedinicu. Mala količina struje može se dovesti do pretvarača uvijek kada je motor zaustavljen postavljanjem *parametar 2-00 Istosm.struja drž./zagrij.* na 5 % i *parametar 1-80 Funkcija kod zaust.*

ALARM 67, Option module configuration has changed (Promijenjena je konfiguracija opsijskog modula)

Od zadnjeg pada snage dodana je ili uklonjena jedna ili više opcija. Provjerite je li promjena konfiguracije namjerna i poništite jedinicu.

ALARM 68, Safe Stop activated (Aktivirano sigurnosno zaustavljanje)

Safe Torque Off (STO) je aktiviran. Za nastavak normalnog rada dovedite 24 V istosmjerno napajanje na stezaljku 37, pošaljite signal za poništavanje (putem sabirnice, digitalnog I/O ili pritiskom na [Reset]).

ALARM 69, Power card temperature (Nadtemperatura energetske kartice)

Osjetnik temperature na energetske kartici prevruć je ili je prehladan.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite je li radna temperatura okoline unutar graničnih vrijednosti.
- Provjerite ima li začepljenih filtara.
- Provjerite rad ventilatora.
- Provjerite energetske karticu.

ALARM 70, Illegal FC configuration (Nedopuštena konfiguracija FC-a)

Upravljačka kartica i energetska kartica nisu kompatibilne. Za provjeru kompatibilnosti kontaktirajte dobavljača tvrtke Danfoss i pošaljite mu oznaku tipa jedinice s nazivne pločice i brojeve dijelova s kartica.

WARNING/ALARM 71, PTC 1 Safe Stop (UPOZORENJE/ALARM 71, PTC 1 sigurnosno zaustavljanje)

Funkcija Safe torque off (STO) aktivirana je sa VLT® PTC kartice termistora MCB 112 jer je motor pretopao. Kada se motor ohladi i digitalni ulaz sa MCB 112 deaktivira, uobičajeni se rad može nastaviti kada MCB 112 ponovo primijeni napon od 24 V DC na stezaljku 37. Kada je motor spreman za normalan rad, šalje se signal za poništavanje (putem serijske komunikacije, digitalnog I/O ili pritiskom na [Reset] na LCP-u). Ako je omogućeno automatsko ponovno pokretanje, motor se može pokrenuti kada se otkloni kvar.

ALARM 72, Dangerous failure (Opasan kvar)

Safe Torque Off (STO) s poništenjem greške zaključano. Neočekivane razine signala na Safe Torque Off (STO) i digitalnom ulazu iz VLT® PTC Thermistor Card MCB 112.

WARNING (UPOZORENJE) 73, Safe Stop auto restart (Autom. ponovno pokretanje kod sigurn. zaust.)

Safe Torque Off (STO). Kad je uključeno ponovno automatsko pokretanje, motor se može pokrenuti kada se otkloni kvar.

ALARM 74, PTC Thermistor (PTC termistor)

Alarm povezan s VLT® PTC Thermistor Card MCB 112. PTC ne radi.

ALARM 75, Illegal profile sel. (Illegalan od. profila)

Nemojte upisivati vrijednost parametra dok motor radi. Zaustavite motor prije upisivanja MCO profila u *parametar 8-10 Control Word Profile*.

WARNING (UPOZORENJE) 76, Power unit setup (Postavka pogonske jedinice)

Potreban broj pogonskih jedinica ne odgovara utvrđenom broju aktivnih pogonskih jedinica. Prilikom zamjene F modula veličine kućišta ovo se upozorenje pojavljuje ako specifični podaci o energetske kartice modula ne odgovaraju ostalim dijelovima pretvarača. Jedinica pokreće ovo upozorenje ako se izgubi veza na energetske kartice.

Uklanjanje kvarova

- Potvrdite točan broj rezervnog dijela i njegove energetske kartice.
- Pazite da 44-pinski kabeli između MDCIC i energetske kartice budu pravilno ugrađeni.

WARNING (UPOZORENJE) 77, Reduced power mode (Rad smanjenom snagom)

Ovo upozorenje označava da frekvencijski pretvarač radi smanjenom snagom (tj. manje od dozvoljenog broja dijelova pretvarača). Ovo upozorenje generira se u ciklusu napajanja kad je frekvencijski pretvarač podešen tako da radi s manje pretvarača i ostaje uključen.

ALARM 78, Tracking error (Greška praćenja)

Razlika između postavljene vrijednosti i stvarne vrijednosti premašuje vrijednost u *parametar 4-35 Tracking Error*.

Uklanjanje kvarova

- Isključite funkciju ili odaberite alarm/upozorenje pod *parametar 4-34 Tracking Error Function*.
- Istražite mehaniku oko opterećenja i motora. Provjerite priključke povratne veze od enkodera motora do pretvarača.
- Odaberite funkciju povratne veze motora pod *parametar 4-30 Motor Feedback Loss Function*.
- Prilagodite raspon greške praćenja u *parametar 4-35 Tracking Error* i *parametar 4-37 Tracking Error Ramping*.

ALARM 79, Illegal power section configuration (Nedopuštena konfiguracija pogonskog dijela)

Netočan broj dijela kartice skaliranja ili kartica nije instalirana. Nije moguće instalirati ni priključak MK102 na energetske kartice.

ALARM 80, Drive initialised to default value (Fr. pretv. pokrenut prema zadanoj vrijednosti)

Postavke parametra vraćene su na tvorničke postavke nakon ručnog resetiranja. Kako biste izbrisali alarm, poništite jedinicu.

ALARM 81, CSIV corrupt (ALARM 81, CSIV pokvaren)

CSIV datoteka ima greške sintakse.

ALARM 82, CSIV parameter error (CSIV pogreška parametra)

CSIV nije uspio inic. parametar.

ALARM 83, Illegal option combination (Ilegalna kombinacija opcija)

Montirane opcije nisu kompatibilne.

ALARM 84, No safety option (Nema sigurnosne opcije)

Sigurnosna opcija je uklonjena bez primjene općeg poništavanja. Ponovno priključite sigurnosnu opciju.

ALARM 85, Dang fail PB (Opasan kvar PB)

Pogreška PROFIBUS-a/PROFIsafea.

ALARM 88, Option detection (Otkrivanje opcije)

Otkrivena je promjena u izgledu opcija.

Parametar 14-89 Option Detection je postavljen na [0] *Frozen configuration* (Zamrznuta konfiguracija), a izgled opcije se promijenio.

- Za primjenu promjene uključite promjene izgleda opcije pod *parametar 14-89 Option Detection*.
- Alternativno, vratite ispravnu konfiguraciju opcije.

WARNING (UPOZORENJE) 89, Mechanical brake sliding (Klizanje mehaničke kočnice)

Nadzor kočnice dizalice otkrio je brzinu motora veću od 10 okr./min.

ALARM 90, Feedback monitor (Monitor povratne veze)

Provjerite priključak do opcije enkodera/rezolvera i po potrebi zamijenite VLT® Encoder Input MCB 102 ili VLT® Resolver Input MCB 103.

ALARM 91, Analog input 54 wrong settings (Pogrešne postavke analognog ulaza 54)

Postavite sklopku S202 u položaj OFF (naponski ulaz) kada je na stezaljku 54 analognog ulaza priključen KTY osjetnik.

ALARM 99, Locked rotor (Zaključan rotor)

Rotor je blokiran.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 104, Mixing fan fault (Kvar ventilatora za miješanje zraka)

Ventilator ne radi. Monitor ventilatora provjerava okreće li se ventilator pri uključivanju svaki put kada je ventilator za miješanje zraka uključen. Kvar ventilatora za miješanje zraka može se konfigurirati kao upozorenje ili alarmna greška pod *parametar 14-53 Nadzor ventilat.*

Uklanjanje kvarova

- Uključite napajanje u pretvarač da biste utvrdili pojavljuje li se i dalje upozorenje/alarm.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 122, Motor. rotat. unexp. (Neočekivana vrtnja motora)

Pretvarač izvodi funkciju koja zahtijeva da motor bude miran, primjerice, istosmjerno zadržavanje PM motora.

WARNING (UPOZORENJE) 163, ATEX ETR cur.lim.warning (ATEX ETR upozorenje ogr. str.)

Pretvarač radi iznad karakteristične krivulje dulje od 50 s. Upozorenje se uključuje kod 83 %, a isključuje kod 65 % dopuštenog toplinskog preopterećenja.

ALARM 164, ATEX ETR cur.lim.alarm (ATEX ETR alarm ogr. struje)

Rad iznad karakteristične krivulje dulje od 60 s unutar perioda od 600 s aktivira se alarm i pretvarač blokira.

WARNING (UPOZORENJE) 165, ATEX ETR freq.lim.warning (ATEX ETR upoz. ogr. frekv.)

Pretvarač radi dulje od 50 s ispod dopuštene minimalne frekvencije (*parametar 1-98 ATEX ETR interpol. points freq.*).

ALARM 166, ATEX ETR freq.lim.alarm (ATEX ETR alarm ogr. frekv.)

Pretvarač je radio dulje od 60 s (u periodu od 600 s) ispod dopuštene minimalne frekvencije (*parametar 1-98 ATEX ETR interpol. points freq.*).

ALARM 244, Heat Sink temperature (Temperatura hladnjaka)

Prekoračena je maksimalna temperatura hladnjaka. Pogreška temperature ne može se poništiti sve dok temperatura ne padne ispod definirane temperature rashladnog tijela. Točke greške i poništavanja razlikuju se ovisno o veličini napajanja. Ovaj je alarm ekvivalentan s *alarm 29, Heat Sink Temp* (Alarm 29, Temp. rashladnog tijela)

Uklanjanje kvarova

Provjerite sljedeće uvjete:

- Temperatura okoline je previsoka.
- Kabel motora je predugačak.
- Nepravilan razmak za protok zraka iznad i ispod frekvencijskog pretvarača.
- Blokiran protok zraka oko jedinice.
- Oštećen ventilator rashladnog tijela.
- Prljavo rashladno tijelo.

WARNING (UPOZORENJE) 251, New typecode (Novi kod tipa)

Energetska kartica ili druge komponente zamijenjene su i promijenila se oznaka tipa.

ALARM 421, Temperature fault (Pogreška temperature)

Greška uzrokovana ugrađenim osjetnikom temperature detektira se na energetske kartici ventilatora.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite ožičenje.
- Provjerite osjetnik.
- Zamijenite energetske kartice ventilatora.

ALARM 423, FPC updating (Ažuriranje FPC)

Alarm se generira kada energetska kartica ventilatora prijavi da ima nevažeći PUD. Upravljačka kartica pokušava da ažurira PUD. Naknadni alarm može se izdati ovisno o ažuriranju. Pogledajte A424 i A425.

ALARM 424, FPC update successful (Uspješno ažuriranje FPC)

Ovaj se alarm generira kada upravljačka kartica uspješno ažurira PUD energetske kartice ventilatora. Pretvarač se mora poništiti radi zaustavljanja alarma.

ALARM 425, FPC update failure (Neuspješno ažuriranje FPC)

Ovaj se alarm generira nakon što upravljačka kartica nije uspjela da ažurira PUD energetske kartice ventilatora.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite ožičenje energetske kartice ventilatora.
- Zamijenite energetska karticu ventilatora.
- Kontaktirajte dobavljača.

ALARM 426, FPC config (Konfig. FPC)

Broj pronađenih energetskih kartica ventilatora ne podudara se s brojem konfiguriranih energetskih kartica ventilatora. Pogledajte *skupinu parametara 15-6* Option Ident* (Ident. opcije) za broj konfiguriranih energetskih kartica ventilatora.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite ožičenje energetske kartice ventilatora.
- Zamijenite energetska karticu ventilatora.

ALARM 427, FPC supply (Napajanje FPC)

Otkriven je kvar napona napajanja (5 V, 24 V ili 48 V) na energetskoj kartici ventilatora.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite ožičenje energetske kartice ventilatora.
- Zamijenite energetska karticu ventilatora.

8

8.6 Uklanjanje kvarova

Simptom	Mogući uzrok	Test	Rješenje
Crni zaslon/Bez funkcije	Nedostaje ulazna snaga.	Pogledajte <i>Tablica 5.4.</i>	Provjerite izvor ulaznog napajanja.
	Osigurači nedostaju ili su otvoreni.	Pogledajte dio <i>Otvoreni osigurači</i> u ovoj tablici za moguće uzroke.	Slijedite dane preporuke.
	Nema napajanja za LCP.	Provjerite je li LCP kabel ispravno priključen ili da nije oštećen.	Zamijenite neispravan LCP kabel ili priključni kabel.
	Kratki spoj na upravljačkom naponu (stezaljka 12 ili 50) ili na upravljačkim stezaljkama.	Provjerite upravljačko napajanje od 24 V za stezaljke 12/13 do 20 – 39 ili napajanje od 10 V za stezaljke 50 – 55.	Pravilno provedite ožičenje stezaljki.
	Pogrešan LCP (LCP od VLT® 2800 ili 5000/6000/8000/ FCD ili FCM).	–	Upotrebljavajte samo LCP 101 (P/N 130B1124) ili LCP 102 (P/N. 130B1107).
	Pogrešno postavljanje kontrasta.	–	Pritisnite [Status] + [▲]/[▼] za prilagodbu kontrasta.
	Zaslon (LCP) je neispravan.	Testirajte pomoću drugog LCP-a.	Zamijenite neispravan LCP kabel ili priključni kabel.
Isprekidan prikaz na zaslonu	Kvar unutarnjeg napajanja napona ili je SMPS neispravan.	–	Kontaktirajte dobavljača.
	Preopterećeno napajanje (SMPS) zbor nepravilnog kontrolnog ožičenja ili kvar unutar frekvencijskog pretvarača.	Da biste isključili eventualni problem u kontrolnom ožičenju, odspojite sva kontrolna ožičenja uklanjanjem priključnih stezaljki.	Ako zaslon ostaje uključen, problem je u kontrolnom ožičenju. Provjerite ima li u ožičenju kratkih spojeva ili neispravnih priključaka. Ako se zaslon i dalje isključuje, slijedite postupak za <i>Crni zaslon/Bez funkcije</i> .

Simptom	Mogući uzrok	Test	Rješenje
Motor ne radi	Postoji prekid strujnog kruga na servisnoj sklopki ili nije priključen motor.	Provjerite je li motor priključen i da priključak nije prekinut servisnom sklopkom ili drugim uređajem.	Priključite motor i provjerite servisnu sklopku.
	Nema glavnog napajanja s opcijском karticom 24 V DC.	Ako zaslon radi, ali nema izlaza, provjerite je li mrežno napajanje priključeno na frekvencijski pretvarač.	Uključite mrežno napajanje.
	LCP zaustavljanje.	Provjerite je li pritisnuto [Off].	Pritisnite [Auto On] ili [Hand On] (ovisno o načinu rada).
	Nema signala za pokretanje (Standby).	Provjerite <i>parametar 5-10 Terminal 18 Digital Input</i> za ispravnu postavku za stezaljku 18. Upotrijebite tvorničku postavu.	Primijenite valjani startni signal.
	Signal motora za slobodno zaustavljanje je aktivan (slobodno zaustavljanje).	Provjerite <i>parametar 5-12 Terminal 27 Digital Input</i> za ispravne postavke za stezaljku 27 (upotrijebite tvorničke postavke).	Primijenite 24 V na stezaljku 27 ili tu stezaljku programirajte na [0] <i>No operation</i> (Bez funkcije).
	Pogrešan izvor signala reference.	Provjerite signal reference: <ul style="list-style-type: none"> • Lokalno • Daljinska ili referenca sabirnice? • Prethodno namještena referenca je aktivna? • Priključak stezaljke je ispravan? • Skaliranje stezaljki je ispravno? • Dostupan je signal reference? 	Programirajte ispravne postavke. Provjerite <i>parametar 3-13 Reference Site</i> . Aktivirajte prethodno namještene reference u <i>skupini parametara 3-1* References</i> (Reference). Provjerite ispravnost ožičenja. Provjerite skaliranje stezaljki. Provjerite signal reference.
Motor radi u pogrešnom smjeru	Ograničenje vrtnje motora.	Provjerite je li <i>parametar 4-10 Motor Speed Direction</i> pravilno programiran.	Programirajte ispravne postavke.
	Aktivni signal suprotnog smjera vrtnje.	Provjerite je li naredba reverziranja programirana za stezaljku u <i>skupini parametara 5-1* Digital inputs</i> (Digitalni ulazi).	Deaktivirajte signal reverziranja.
	Pogrešno spajanje faze motora.	–	Pogledajte <i>poglavlje 6.5.1 Upozorenje - Pokretanje motora</i> .
Motor ne postiže maksimalnu brzinu	Ograničenja frekvencije pogrešno su postavljena.	Provjerite ograničenja izlaza u <i>parametar 4-13 Motor Speed High Limit [RPM]</i> , <i>parametar 4-14 Motor Speed High Limit [Hz]</i> i <i>parametar 4-19 Max Output Frequency</i>	Programirajte ispravne granične vrijednosti.
	Ulazni signal reference nije pravilno skaliran.	Provjerite skaliranje ulaznog signala reference u <i>skupini parametara 6-0* Analog I/O mode</i> (Analogni I/O način) i <i>skupini parametara 3-1* References</i> (Reference).	Programirajte ispravne postavke.
Brzina motora nije stabilna	Moguće neispravne postavke parametra.	Provjerite postavke za sve parametre motora, uključujući i sve postavke kompenzacije motora. Za rad u zatvorenoj petlji provjerite PID postavke.	Provjerite postavke u <i>skupini parametara 1-6* Load Depen. Setting</i> (Postavka ovisna o opterećenju). Za rad u zatvorenoj petlji provjerite postavke u <i>skupini parametara 20-0* Feedback</i> (Povratna veza).
Motor radi grubo	Moguća prevelika magnetizacija.	Provjerite neispravne postavke motora u svim parametrima motora.	Provjerite postavke motora u <i>skupinama parametara 1-2* Motor Data</i> (Podaci o motoru), <i>1-3* Adv Motor Data</i> (Napr. podaci o motoru) i <i>1-5* Load Indep. Setting</i> (Postavka neov. o opterećenju).
Motor ne koči	Moguće neispravne postavke u parametrima kočnice. Vremena trajanja usporavanja mogu biti prekratka.	Provjerite parametre kočnice. Provjerite postavke vremena trajanja zaleta.	Provjerite <i>skupine parametara 2-0* DC Brake</i> (Istosmjerno kočenje) i <i>3-0* Reference Limits</i> (Ograničenja referenci).

Simptom	Mogući uzrok	Test	Rješenje
Otvoreni osigurači	Kratki spoj među fazama.	Motor ili panel ima kratki spoj među fazama. Provjerite kratke spojeve faze na motoru i panelu.	Uklonite sve uočene kratke spojeve.
	Preopterećenje motora.	Motor je preopterećen za primjenu.	Izvedite test pokretanja i provjerite je li struja motora unutar specifikacija. Ako struja motora premašuje jakost struje pri maksimalnom opterećenju koja je navedena na natpisnoj pločici, motor može raditi samo sa smanjenim opterećenjem. Pregledajte specifikacije za primjenu.
	Labavi priključci.	Izvedite provjere prije pokretanja i potražite labave priključke.	Pričvrstite labave priključke.
Nesimetrija struje mrežnog napajanja veća je od 3 %	Problem s mrežnim napajanjem (pogledajte opis <i>alarm 4, Mains phase loss</i> (Gubitak faze mrežnog napajanja)).	Okrenite kabele ulazne snage u položaj 1: A na B, B na C, C na A.	Ako neuravnoteženi krak slijedi žicu, problem je u snazi. Provjerite mrežno napajanje.
	Problem s frekvencijskim pretvaračem.	Okrenite kabele ulazne snage u 1 položaj frekvencijskog pretvarača: A na B, B na C, C na A.	Ako neuravnoteženi krak ostane u istoj izlaznoj stezaljci, problem je u frekvencijskom pretvaraču. Kontaktirajte dobavljača.
Nesimetrija struje motora veća je od 3 %	Problem s motorom ili ožičenjem motora.	Okrenite izlazne motorne kabele u položaj 1: U na V, V na W, W na U.	Ako neuravnoteženi krak slijedi žicu, problem je u motoru ili ožičenju motora. Provjerite motor i ožičenje motora.
	Problem s frekvencijskim pretvaračem.	Okrenite izlazne motorne kabele u položaj 1: U na V, V na W, W na U.	Ako neuravnoteženi krak ostane u istoj izlaznoj stezaljki, problem je u jedinici. Kontaktirajte dobavljača.
Problemi s ubrzanjem frekvencijskog pretvarača	Podaci o motoru nisu pravilno uneseni.	Ako se uključe upozorenja ili alarmi, pogledajte <i>poglavlje 8.5 Popis upozorenja i alarma</i> . Provjerite jesu li podaci o motoru pravilno uneseni.	Povećajte vrijeme zaleta pod <i>parametar 3-41 Rampa 1 Vrijeme ubrzav.</i> Povećajte strujno ograničenje pod <i>parametar 4-18 Strujno ogranič.</i> Povećajte ograničenje okretnog momenta pod <i>parametar 4-16 Granič.moment rada motora</i> .
Problemi s usporenjem frekvencijskog pretvarača	Podaci o motoru nisu pravilno uneseni.	Ako se uključe upozorenja ili alarmi, pogledajte <i>poglavlje 8.5 Popis upozorenja i alarma</i> . Provjerite jesu li podaci o motoru pravilno uneseni.	Povećajte vrijeme trajanja usporavanja pod <i>parametar 3-42 Rampa 1 Vrijeme kočenja</i> . Uključite regulaciju prenapona pod <i>parametar 2-17 Kontrola prenapona</i> .

Tablica 8.5 Uklanjanje kvarova

9 Specifikacije

9.1 Električni podaci

9.1.1 Glavno napajanje 3 x 380 – 480 V AC

	N355	N400	N460
Normalno preopterećenje (Normalno preopterećenje=110% struje za 60 s)	NO	NO	NO
Tipični izlaz osovine [kW] pri 400 V	355	400	450
Tipični izlaz osovine [hp] pri 460 V	500	600	600
Tipični izlaz osovine [kW] pri 480 V	400	500	530
Veličina kućišta	E1h/E3h	E1h/E3h	E1h/E3h
Izlazna struja (trofazna)			
Kontinuirano (pri 400 V) [A]	658	745	800
Isprekidano (preopterećenje 60 s) (pri 400 V) [A]	724	820	880
Kontinuirano (pri 460/480 V) [A]	590	678	730
Isprekidano (preopterećenje 60 s) (pri 460/480 V) [A]	649	746	803
Kontinuirano kVA (pri 400 V) [kVA]	456	516	554
Kontinuirano kVA (pri 460 V) [kVA]	470	540	582
Kontinuirano kVA (pri 480 V) [kVA]	511	587	632
Maksimalna ulazna jakost struje			
Kontinuirano (pri 400 V) [A]	634	718	771
Kontinuirano (pri 460/480 V) [A]	569	653	704
Maksimalni broj i veličina kabela po fazi (E1h)			
- Mrežno napajanje i motor bez kočnice [mm ² (AWG)] ¹⁾	5x240 (5x500 mcm)	5x240 (5x500 mcm)	5x240 (5x500 mcm)
- Mrežno napajanje i motor s kočnicom [mm ² (AWG)] ¹⁾	4x240 (4x500 mcm)	4x240 (4x500 mcm)	4x240 (4x500 mcm)
- Kočnica ili regeneracija [mm ² (AWG)] ¹⁾	2x185 (2x350 mcm)	2x185 (2x350 mcm)	2x185 (2x350 mcm)
Maksimalni broj i veličina kabela po fazi (E3h)			
- Mrežno napajanje i motor [mm ² (AWG)] ¹⁾	6x240 (6x500 mcm)	6x240 (6x500 mcm)	6x240 (6x500 mcm)
- Kočnica [mm ² (AWG)] ¹⁾	2x185 (2x350 mcm)	2x185 (2x350 mcm)	2x185 (2x350 mcm)
- Udio opterećenja ili regeneracija [mm ² (AWG)] ¹⁾	4x185 (4x350 mcm)	4x185 (4x350 mcm)	4x185 (4x350 mcm)
Maksimalan broj vanjskih ulaznih osigurača u glavnom dovodu napona [A] ²⁾	800	800	800
Očekivani gubici pri 400 V [W] ^{3) 4)}	6928	8036	8783
Očekivani gubici pri 460 V [W] ³⁾⁴⁾	5910	6933	7969
Djelotvornost ⁴⁾	0,98	0,98	0,98
Izlazna frekvencija	0 – 590 Hz	0 – 590 Hz	0 – 590 Hz
Greška nadtemperature hladnjaka [°C (°F)]	110 (230)	110 (230)	110 (230)
Greška nadtemperature upravljačke kartice [°C (°F)]	80 (176)	80 (176)	80 (176)
Greška nadtemperature energetske kartice [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)	85 (185)
Greška nadtemperature energetske kartice ventilatora [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)	85 (185)
Greška nadtemperature aktivne udarne kartice [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)	85 (185)

Tablica 9.1 Tehničke specifikacije, glavno napajanje 3 x 380 – 480 V AC

	N500	N560
Normalno preopterećenje (Normalno preopterećenje=110% struje za 60 s)	NO	NO
Tipični izlaz osovine [kW] pri 400 V	500	560
Tipični izlaz osovine [hp] pri 460 V	650	750
Tipični izlaz osovine [kW] pri 480 V	560	630
Veličina kućišta	E2h/E4h	E2h/E4h
Izlazna struja (trofazna)		
Kontinuirano (pri 400 V) [A]	880	990
Isprekidano (preopterećenje 60 s) (pri 400 V) [A]	968	1089
Kontinuirano (pri 460/480 V) [A]	780	890
Isprekidano (preopterećenje 60 s) (pri 460/480 V) [A]	858	979
Kontinuirano kVA (pri 400 V) [kVA]	610	686
Kontinuirano kVA (pri 460 V) [kVA]	621	709
Kontinuirano kVA (pri 480 V) [kVA]	675	771
Maksimalna ulazna jakost struje		
Kontinuirano (pri 400 V) [A]	848	954
Kontinuirano (pri 460/480 V) [A]	752	848
Maksimalni broj i veličina kabela po fazi (E2h)		
- Mrežno napajanje i motor bez kočnice [mm ² (AWG)] ¹⁾	6x240 (6x500 mcm)	6x240 (6x500 mcm)
- Mrežno napajanje i motor s kočnicom [mm ² (AWG)] ¹⁾	5x240 (5x500 mcm)	5x240 (5x500 mcm)
- Kočnica ili regeneracija [mm ² (AWG)] ¹⁾	2x185 (2x350 mcm)	2x185 (2x350 mcm)
Maksimalni broj i veličina kabela po fazi (E4h)		
- Mrežno napajanje i motor [mm ² (AWG)] ¹⁾	6x240 (6x500 mcm)	6x240 (6x500 mcm)
- Kočnica [mm ² (AWG)] ¹⁾	2x185 (2x350 mcm)	2x185 (2x350 mcm)
- Udio opterećenja ili regeneracija [mm ² (AWG)] ¹⁾	4x185 (4x350 mcm)	4x185 (4x350 mcm)
Maksimalan broj vanjskih ulaznih osigurača u glavnom dovodu napona [A] ²⁾	1200	1200
Očekivani gubici pri 400 V [W] ^{3) 4)}	9473	11102
Očekivani gubici pri 460 V [W] ³⁾⁴⁾	7809	9236
Djelotvornost ⁴⁾	0,98	0,98
Izlazna frekvencija	0 – 590 Hz	0 – 590 Hz
Greška nadtemperature hladnjaka [°C (°F)]	110 (230)	100 (212)
Greška nadtemperature upravljačke kartice [°C (°F)]	80 (176)	80 (176)
Greška nadtemperature energetske kartice [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)
Greška nadtemperature energetske kartice ventilatora [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)
Greška nadtemperature aktivne udarne kartice [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)

Tablica 9.2 Tehničke specifikacije, glavno napajanje 3 x 380 – 480 V AC

1) Američki presjek žice.

2) Za nazivne podatke osigurača pogledajte poglavlje 9.7 Osigurači.

3) Uobičajeni gubici u normalnim su uvjetima opterećenja te se očekuje kako će biti u rasponu $\pm 15\%$ (tolerancija se odnosi na različite napone i stanja kabela). Ove se vrijednosti temelje na uobičajenoj djelotvornosti motora (IE/IE3 granica). Motori niže djelotvornosti doprinose gubicima u frekvencijskom pretvaraču. Primjenjuje se za određivanje hlađenja frekvencijskog pretvarača. Ako je sklopna frekvencija veća od tvorničke postavke, gubici se mogu povećati. Uključene su potrošnje energije LCP-a i tipične upravljačke kartice. Za podatke o gubicima sukladno EN 50598-2, pogledajte www.danfoss.com/vltenergyefficiency. Opcije i korisnička opterećenja gubitke mogu povećati do 30 W, iako uobičajeno upravljačka kartica pod punim opterećenjem i opcije za utore A i B dodaju samo 4 W.

4) Izmjereno pomoću 5 m (16.4 ft) oklopljenih motornih kabela pri nazivnom opterećenju i frekvenciji. Djelotvornost izmjerena na nazivnoj struji. Za klasu energetske djelotvornosti pogledajte poglavlje 9.4 Uvjeti okoline. Za djelomične gubitke opterećenja pogledajte www.danfoss.com/vltenergyefficiency.

9.1.2 Glavno napajanje 3 x 525 – 690 V AC

	N450	N500	N560	N630
Normalno opterećenje	NO	NO	NO	NO
(Normalno preopterećenje=110% struje za 60 s)				
Tipični izlaz osovine [kW] pri 550 V	355	400	450	500
Tipični izlaz osovine [hp] pri 575 V	450	500	600	650
Tipični izlaz osovine [kW] pri 690 V	450	500	560	630
Veličina kućišta	E1h/E3h	E1h/E3h	E1h/E3h	E1h/E3h
Izlazna struja (trofazna)				
Kontinuirano (pri 550 V) [A]	470	523	596	630
Isprekidano (preopterećenje 60 s) (pri 550 V) [A]	517	575	656	693
Kontinuirano (pri 575/690 V) [A]	450	500	570	630
Isprekidano (preopterećenje 60 s) (pri 575/690 V) [A]	495	550	627	693
Kontinuirano kVA (pri 550 V) [kVA]	448	498	568	600
Kontinuirano kVA (pri 575 V) [kVA]	448	498	568	627
Kontinuirano kVA (pri 690 V) [kVA]	538	598	681	753
Maksimalna ulazna jakost struje				
Kontinuirano (pri 550 V) [A]	453	504	574	607
Kontinuirano (pri 575 V) [A]	434	482	549	607
Kontinuirano (pri 690 V) [A]	434	482	549	607
Maksimalni broj i veličina kabela po fazi (E1h)				
- Mrežno napajanje i motor bez kočnice [mm ² (AWG)] ¹⁾	5x240 (5x500 mcm)	5x240 (5x500 mcm)	5x240 (5x500 mcm)	6x240 (6x500 mcm)
- Mrežno napajanje i motor s kočnicom [mm ² (AWG)] ¹⁾	4x240 (4x500 mcm)	4x240 (4x500 mcm)	4x240 (4x500 mcm)	5x240 (5x500 mcm)
- Kočnica ili regeneracija [mm ² (AWG)] ¹⁾	2x185 (2x350 mcm)	2x185 (2x350 mcm)	2x185 (2x350 mcm)	2x185 (2x350 mcm)
Maksimalni broj i veličina kabela po fazi (E3h)				
- Mrežno napajanje i motor [mm ² (AWG)] ¹⁾	6x240 (6x500 mcm)	6x240 (6x500 mcm)	6x240 (6x500 mcm)	6x240 (6x500 mcm)
- Kočnica [mm ² (AWG)] ¹⁾	2x185 (2x350 mcm)	2x185 (2x350 mcm)	2x185 (2x350 mcm)	2x185 (2x350 mcm)
- Udio opterećenja ili regeneracija [mm ² (AWG)] ¹⁾	4x185 (4x350 mcm)	4x185 (4x350 mcm)	4x185 (4x350 mcm)	4x185 (4x350 mcm)
Maksimalan broj vanjskih ulaznih osigurača u glavnom dovodu napona [A] ²⁾	800	800	800	800
Očekivani gubici pri 600 V [W] ³⁾⁴⁾	6062	6879	8076	9208
Očekivani gubici pri 690 V [W] ³⁾⁴⁾	5939	6715	7852	8921
Djelotvornost ⁴⁾	0,98	0,98	0,98	0,98
Izlazna frekvencija [Hz]	0–590	0–590	0–590	0–590
Greška nadtemperature hladnjaka [°C (°F)]	110 (230)	110 (230)	110 (230)	110 (230)
Greška nadtemperature upravljačke kartice [°C (°F)]	80 (176)	80 (176)	80 (176)	80 (176)
Greška nadtemperature energetske kartice [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)	85 (185)	85 (185)
Greška nadtemperature energetske kartice ventilatora [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)	85 (185)	85 (185)
Greška nadtemperature aktivne udarne kartice [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)	85 (185)	85 (185)

Tablica 9.3 Tehničke specifikacije, glavno napajanje 3 x 525 – 690 V AC

	N710	N800
Normalno opterećenje (Normalno preopterećenje=110% struje za 60 s)	NO	NO
Tipični izlaz osovine [kW] pri 550 V	560	670
Tipični izlaz osovine [hp] pri 575 V	750	950
Tipični izlaz osovine [kW] pri 690 V	710	800
Veličina kućišta	E2h/E4h	E2h/E4h
Izlazna struja (trofazna)		
Kontinuirano (pri 550 V) [A]	763	889
Isprekidano (preopterećenje 60 s) (pri 550 V) [A]	839	978
Kontinuirano (pri 575/690 V) [A]	730	850
Isprekidano (preopterećenje 60 s) (pri 575/690 V) [A]	803	935
Kontinuirano kVA (pri 550 V) [kVA]	727	847
Kontinuirano kVA (pri 575 V) [kVA]	727	847
Kontinuirano kVA (pri 690 V) [kVA]	872	1016
Maksimalna ulazna jakost struje		
Kontinuirano (pri 550 V) [A]	735	857
Kontinuirano (pri 575 V) [A]	704	819
Kontinuirano (pri 690 V) [A]	704	819
Maksimalni broj i veličina kabela po fazi (E2h)		
- Mrežno napajanje i motor bez kočnice [mm ² (AWG)] ¹⁾	6x240 (6x500 mcm)	6x240 (6x500 mcm)
- Mrežno napajanje i motor s kočnicom [mm ² (AWG)] ¹⁾	5x240 (5x500 mcm)	5x240 (5x500 mcm)
- Kočnica ili regeneracija [mm ² (AWG)] ¹⁾	2x185 (2x350 mcm)	2x185 (2x350 mcm)
Maksimalni broj i veličina kabela po fazi (E4h)		
- Mrežno napajanje i motor [mm ² (AWG)] ¹⁾	6x240 (6x500 mcm)	6x240 (6x500 mcm)
- Kočnica [mm ² (AWG)] ¹⁾	2x185 (2x350 mcm)	2x185 (2x350 mcm)
- Udio opterećenja ili regeneracija [mm ² (AWG)] ¹⁾	4x185 (4x350 mcm)	4x185 (4x350 mcm)
Maksimalan broj vanjskih ulaznih osigurača u glavnom dovodu napona [A] ²⁾	1200	1200
Očekivani gubici pri 600 V [W] ³⁾⁴⁾	10346	12723
Očekivani gubici pri 690 V [W] ³⁾⁴⁾	10066	12321
Djelotvornost ⁴⁾	0,98	0,98
Izlazna frekvencija [Hz]	0–590	0–590
Greška nadtemperature hladnjaka [°C (°F)]	110 (230)	110 (230)
Greška nadtemperature upravljačke kartice [°C (°F)]	80 (176)	80 (176)
Greška nadtemperature energetske kartice [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)
Greška nadtemperature energetske kartice ventilatora [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)
Greška nadtemperature aktivne udarne kartice [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)

Tablica 9.4 Tehničke specifikacije, glavno napajanje 3 x 525 – 690 V AC

1) Američki presjek žice.

2) Za nazivne podatke osigurača pogledajte poglavlje 9.7 Osigurači.

3) Uobičajeni gubici u normalnim su uvjetima opterećenja te se očekuje kako će biti u rasponu $\pm 15\%$ (tolerancija se odnosi na različite napone i stanja kabela). Ove se vrijednosti temelje na uobičajenoj djelotvornosti motora (IE/IE3 granica). Motori niže djelotvornosti doprinose gubicima u frekvencijskom pretvaraču. Primjenjuje se za određivanje hlađenja frekvencijskog pretvarača. Ako je sklopna frekvencija veća od tvorničke postavke, gubici se mogu povećati. Uključene su potrošnje energije LCP-a i tipične upravljačke kartice. Za podatke o gubicima sukladno EN 50598-2, pogledajte www.danfoss.com/vltenergyefficiency. Opcije i korisnička opterećenja gubitke mogu povećati do 30 W, iako uobičajeno upravljačka kartica pod punim opterećenjem i opcije za utore A i B dodaju samo 4 W.

4) Izmjereno pomoću 5 m oklopljenih motornih kabela pri nazivnom opterećenju i frekvenciji. Djelotvornost izmjerena na nazivnoj struji. Za klasu energetske djelotvornosti pogledajte poglavlje 9.4 Uvjeti okoline. Za djelomične gubitke opterećenja pogledajte www.danfoss.com/vltenergyefficiency.

9.2 Glavno napajanje

Glavno napajanje (L1, L2, L3)

Napon napajanja 380 – 500 V \pm 10 %, 525 – 690 V \pm 10 %

Mrežni napon nizak/propad u mrežnom naponu:

Tijekom pada napona ili propada u mrežnom naponu pretvarač nastavlja s radom dok napon istosmjernog međukruga ne padne ispod minimalne vrijednosti zaustavljanja, što obično iznosi 15 % ispod najnižeg nazivnog napona napajanja pretvarača. Uklop napajanja i puni moment ne mogu se očekivati pri mrežnom naponu nižem od 10 % od najnižeg nazivnog napona napajanja frekvencijskog pretvarača.

Nazivna frekvencija 50/60 Hz \pm 5 %

Maksimalna privremena neuravnoteženost između mrežnih faza 3,0 % nazivnog napona napajanja¹⁾

Stvarni faktor snage (λ) \geq 0,9 nominalno kod nazivnog opterećenja

Faktor faznog pomaka ($\cos \Phi$) blizu izjednačenja ($>0,98$)

Uklapanje na ulazu napajanja L1, L2, L3 (pokretanja) Maksimalno 1 put/2 minute

Okruženje prema normi EN60664-1 Kategorija prenapona III/stupanj zagađenja 2

Pretvarač je prikladan za upotrebu na krugu koji može isporučiti 100 kA nazivne jakosti struje kratkog spoja (SCCR) pri 480/600 V.

1) Izračuni su temeljeni na UL/IEC61800-3.

9.3 Izlaz motora i podaci o motoru

Izlaz motora (U, V, W)

Izlazni napon 0 – 100 % ulaznog napona

Izlazna frekvencija 0 – 590 Hz¹⁾

Uklapanje na izlazu Neograničeno

Vremena trajanja zaleta 0,01 – 3600 s

1) Ovisi o naponu i snazi.

Karakteristike momenta

Potezni moment (konstantni moment) Maksimalno 150 % za 60 s¹⁾²⁾

Moment preopterećenja (konstantni moment) maksimalno 150 % za 60 s¹⁾²⁾

1) Postotak se odnosi na nazivnu struju pretvarača.

2) Jednom na svakih 10 minuta.

9.4 Uvjeti okoline

Okruženje

Kućište E1h/E2h IP21/tip 1, IP54/tip 12

Kućište E3h/E4h IP20/Kućište

Test na vibracije (standardni/otežani) 0,7 g/1,0 g

Relativna vlaga 5 % – 95 % (IEC 721-3-3; klasa 3K3 (bez kondenzacije) tijekom rada)

H₂S test za agresivno okruženje (IEC 60068-2-43) klasa Kd

Agresivni plinovi (IEC 60721-3-3) klasa 3C3

Način provjere prema IEC 60068-2-43 H2S (10 dana)

Temperatura okoline (pri SFAVM preklopnom načinu)
- s korekcijom maksimalno 55 °C (maksimalno 131 °F)¹⁾

- s punom izlaznom snagom tipičnih EFF2 motora (do 90 % izlazne struje) maksimalno 50 °C (maksimalno 122 °F)¹⁾

- pri punoj kontinuiranoj izlaznoj struji frekvencijskog pretvarača maksimalno 45 °C (maksimalno 113 °F)¹⁾

Min. temperatura okoline tijekom rada pri punoj snazi 0 °C (32 °F)

Minimalna temperatura okoline kod smanjene snage 10 °C (50 °F)

Temperatura za vrijeme pohrane/transporta -25 do +65/70 °C (13 do 149/158 °F)

Maksimalna nadmorska visina bez faktora korekcije 1000 m (3281 stopa)

Maksimalna nadmorska visina s faktorom korekcije 3000 m (9842 stope)

1) Dodatne informacije o faktoru korekcije potražite u priručniku s uputama za projektiranje za proizvod.

EMC standardi, Emisija	EN 61800-3
EMC standardi, Imunitet	EN 61800-3
Klasa energetske učinkovitosti ²⁾	IE2

2) Određeno sukladno normi EN 50598-2 pri:

- nazivnom opterećenju
- 90 % nazivne frekvencije
- tvorničkoj postavki sklopne frekvencije
- tvorničkoj postavki uzorka sklapanja

9.5 Specifikacije kabela

Duljine i presjeci kabela za upravljačke kabele¹⁾

Maksimalna duljina motornog kabela, zaštićen/oklopljen	150 m (492 ft)
Maksimalna duljina motornog kabela, nezaštićeni/neoklopljeni	300 m (984 ft)
Maksimalan presjek do motora, mrežnog napajanja, dijeljenja opterećenja i kočnice	Pogledajte poglavlje 9.1 Električni podaci
Maksimalni presjek do upravljačkih stezaljki, kruta žica	1,5 mm ² /16 AWG (2x0,75 mm ²)
Maksimalni presjek do upravljačkih stezaljki, fleksibilni kabel	1 mm ² /18 AWG
Maksimalni presjek do upravljačkih stezaljki, vodič s kabelskim završetkom	0,5 mm ² /20 AWG
Minimalni presjek do upravljačkih stezaljki.	0,25 mm ² /23 AWG

1) Za učinske kabele pogledajte električne tablice u poglavlje 9.1 Električni podaci.

9

9.6 Kontrolni ulaz/izlaz i kontrolni podaci

Digitalni ulazi

Programibilni digitalni ulazi	4 (6)
Broj stezaljke	18, 19, 27 ¹⁾ , 29 ¹⁾ , 32, 33
Logički	PNP ili NPN
Razina napona	0 – 24 V DC
Razina napona, logička 0 PNP	<5 V DC
Razina napona, logički 1 PNP	>10 V DC
Razina napona, logička 0 NPN	>19 V DC
Razina napona, logički 1 NPN	<14 V DC
Maksimalni napon na ulazu	28 V DC
Ulazni otpor, R _i	Približno 4 kΩ


Svi digitalni ulazi galvanski su izolirani od napona napajanja (PELV) i drugih visokonaponskih stezaljki.

1) Stezaljke 27 i 29 mogu se također programirati kao izlazi.

Analogni ulazi

Broj analognih ulaza	2
Broj stezaljke	53, 54
Načini rada	Napon ili struja
Odabir načina rada	Sklopke A53 i A54
Naponski način	Sklopka A53/A54=(U)
Razina napona	od -10 V do +10 V (skalabilno)
Ulazni otpor, R _i	Približno 10 kΩ
Maksimalni napon	±20 V
Strujni ulaz	Sklopka A53/A54=(I)
Razina struje	od 0/4 do 20 mA (skalabilno)
Ulazni otpor, R _i	Približno 200 Ω
Maksimalna struja	30 mA
Razlučivost analognih ulaza	10 bita (+ znak)
Točnost analognih ulaza	Maks. pogreška 0,5% pune skale
Širina frekventijskog pojasa	100 Hz

Svi analogni ulazi galvanski su izolirani od napona napajanja (PELV) i drugih visokonaponskih stezaljki.

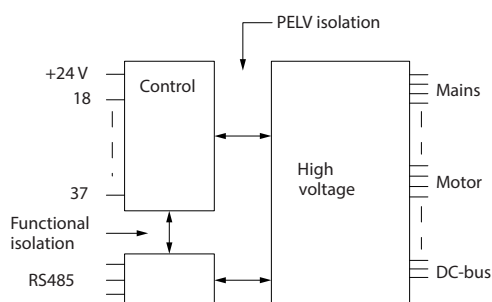

Slika 9.1 PELV izolacija

Pulsni ulazi

Programibilni pulsni ulazi	2
Impuls broja stezaljke	29, 33
Maksimalna frekvencija na stezaljci 29, 33	110 kHz (protutaktno pokretano)
Maksimalna frekvencija na stezaljci 29, 33	5 kHz (otvoreni kolektor)
Minimalna frekvencija na stezaljci 29, 33	4 Hz
Razina napona	Pogledajte <i>Digitalni ulazi</i> u poglavlje 9.6 Kontrolni ulaz/izlaz i kontrolni podaci
Maksimalni napon na ulazu	28 V DC
Ulazni otpor, R_i	Približno 4 k Ω
Točnost pulsnog ulaza (0,1 – 1 kHz)	Maksimalna pogreška: 0,1% cijelog raspona

Analogni izlaz

Broj programibilnih analognih izlaza	1
Broj stezaljke	42
Strujni raspon na analognom izlazu	0/4 – 20 mA
Maks. opterećenje otpornika prema uzemljenju na analognom izlazu	500 Ω
Točnost na analognom izlazu	Maksimalna pogreška: 0,8% cijelog raspona
Razlučivost analognog izlaza	8 bita

Analogni izlaz galvanski je izoliran od frekvencije ulaznog napona (PELV) i drugih visokonaponskih stezaljki.

Upravljačka kartica, RS485 serijska komunikacija

Broj stezaljke	68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX-)
Broj stezaljke 61	Zajednički priključak stezaljki 68 i 69

Krug RS485 serijske komunikacije funkcijski je odvojen od drugih središnjih krugova i galvanski izolirani od frekvencije ulaznog napona (PELV).

Digitalni izlaz

Programibilni digitalni/pulsni izlazi	2
Broj stezaljke	27, 29 ¹⁾
Razina napona na digitalnom/frekvencijskom izlazu	0–24 V
Maks. izlazna struja (transduktor ili izvor)	40 mA
Maksimalno opterećenje na frekvencijskom izlazu	1 k Ω
Maksimalno kapacitivno opterećenje na frekvencijskom izlazu	10 nF
Minimalna izlazna frekvencija na frekvencijskom izlazu	0 Hz
Maksimalna izlazna frekvencija na frekvencijskom izlazu	32 kHz
Točnost frekvencijskog izlaza	Maksimalna pogreška: 0,1% cijelog raspona
Razlučivost frekvencijskih izlaza	12 bita

1) Stezaljke 27 i 29 mogu se također programirati kao ulazi.

Digitalni izlaz galvanski je izoliran od napona napajanja (PELV) i drugih visokonaponskih stezaljki.

Upravljačka kartica, 24 V DC izlaz

Broj stezaljke	12, 13
Maksimalno opterećenje	200 mA

24 V istosmjerno napajanje galvanski je izolirano od frekvencije ulaznog napona (PELV), ali ima jednak potencijal kao analogni i digitalni ulazi i izlazi.

Kontakti releja

Programibilni kontakti releja	2
Minimalni presjek do stezaljki releja	2,5 mm ² (12 AWG)
Minimalni presjek do stezaljki releja	0,2 mm ² (30 AWG)
Duljina ogoljene žice	8 mm (0,3 in)

Releji 01 broj stezaljke

1-3 (isklopni), 1-2 (uklopni)

Maksimalno opterećenje na stezaljci (AC-1) ¹⁾ na 1-2 (NO) (rezistentno opterećenje) ²⁾³⁾	400 V AC, 2 A
Maks. opterećenje na stezaljci (AC-15) ¹⁾ na 1-2 (NO) (indukcijsko opterećenje @ cosφ 0.4)	240 V AC, 0,2 A
Maksimalno opterećenje na stezaljci (DC-1) ¹⁾ na 1-2 (NO) (rezistentno opterećenje)	80 V DC, 2 A
Maksimalno opterećenje na stezaljci (DC-13) ¹⁾ na 1-2 (NO) (indukcijsko opterećenje)	24 V DC, 0,1 A
Maksimalno opterećenje na stezaljci (AC-1) ¹⁾ na 1-3 (NC) (rezistentno opterećenje)	240 V AC, 2 A
Maks. opterećenje na stezaljci (AC-15) ¹⁾ na 1-3 (NO) (indukcijsko opterećenje @ cosφ 0.4)	240 V AC, 0,2 A
Maksimalno opterećenje na stezaljci (DC-1) ¹⁾ na 1-3 (NC) (rezistentno opterećenje)	50 V DC, 2 A
Maksimalno opterećenje na stezaljci (DC-13) ¹⁾ na 1-3 (NC) (indukcijsko opterećenje)	24 V DC, 0,1 A
Minimalno opterećenje na stezaljci 1-3 (NC), 1-2 (NO)	24 V DC 10 mA, 24 V AC 2 mA

Okruženje prema normi EN 60664-1

Kategorija prenapona III/ stupanj zagađenja 2

Releji 02 broj stezaljke

4-6 (isklopni), 4-5 (uklopni)

Maksimalno opterećenje na stezaljci (AC-1) ¹⁾ na 4-5 (NO) (rezistentno opterećenje) ²⁾³⁾	400 V AC, 2 A
Maks. opterećenje na stezaljci (AC-15) ¹⁾ na 4-5 (NO) (indukcijsko opterećenje @ cosφ 0.4)	240 V AC, 0,2 A
Maksimalno opterećenje na stezaljci (DC-1) ¹⁾ na 4-5 (NO) (rezistentno opterećenje)	80 V DC, 2 A
Maksimalno opterećenje na stezaljci (DC-13) ¹⁾ na 4-5 (NO) (indukcijsko opterećenje)	24 V DC, 0,1 A
Maksimalno opterećenje na stezaljci (AC-1) ¹⁾ na 4-6 (NC) (rezistentno opterećenje)	240 V AC, 2 A
Maksimalno opterećenje na stezaljci (AC-15) ¹⁾ na 4-6 (NC) (indukcijsko opterećenje @ cosφ 0.4)	240 V AC, 0,2 A
Maksimalno opterećenje na stezaljci (DC-1) ¹⁾ na 4-6 (NC) (rezistentno opterećenje)	50 V DC, 2 A
Maksimalno opterećenje na stezaljci (DC-13) ¹⁾ na 4-6 (NC) (indukcijsko opterećenje)	24 V DC, 0,1 A
Minimalno opterećenje na stezaljci 4-6 (NC), 4-5 (NO)	24 V DC 10 mA, 24 V AC 2 mA

Okruženje prema normi EN 60664-1

Kategorija prenapona III/ stupanj zagađenja 2

1) IEC 60947, dio 4 i 5.

Kontakti releja galvanski su izolirani od ostatka strujnog kruga pojačanom izolacijom (PELV).

2) Kategorija prenapona II.

3) UL primjene 300 V AC 2 A.

Upravljačka kartica, +10 V DC izlaz

Broj stezaljke	50
Izlazni napon	10,5 V ±0,5 V
Maksimalno opterećenje	25 mA

10 V istosmjerno napajanje galvanski je izolirano od frekvencije ulaznog napona (PELV) i ostalih visokonaponskih stezaljki.

Karakteristike upravljanja

Razlučivost izlazne frekvencije pri 0 – 1000 Hz	±0,003 Hz
Vrijeme odziva sustava (stezaljke 18, 19, 27, 29, 32, 33)	≤2 M/S
Raspon upravljanja brzinom (otvorena petlja)	1:100 sinkrone brzine
Točnost brzine (otvorena petlja)	30 – 4000 okr./min: Maksimalna pogreška od ±8 okr./min

Sve karakteristike upravljanja odnose se na 4-polni asinkroni motor.

Učinak upravljačke kartice

Interval skeniranja	5 M/S
---------------------	-------

Upravljačka kartica, USB serijska komunikacija

USB standard

1,1 (puna brzina)

USB utikač

USB utikač tipa B za uređaje

NAPOMENA!

Povezivanje s računalom obavlja se putem standardnog USB kabela za povezivanje računala/uređaja.

USB priključak galvanski je izoliran od napona napajanja (PELV) i drugih visokonaponskih stezaljki.

USB priključak nije galvanski izoliran od uzemljenja. Za povezivanje frekventijskog pretvarača na USB priključak ili izolirani USB kabel/pretvarač koristite samo izolirana prijenosna ili stolna računala.

9.7 Osigurači

Osigurači osiguravaju da moguća oštećenja pretvarača budu ograničena na oštećenja unutar jedinice. Upotrebljavajte identične osigurače tvrtke Bussmann kao zamjenu kako biste osigurali usklađenost s normom EN 50178. Pogledajte *Tablica 9.5*.

NAPOMENA!

Upotreba osigurača na strani napajanja obavezna je za instalacije usklađene s normama IEC 60364 (CE) i NEC 2009 (UL).

Ulazni napon (V)	Bussmann broj dijela
380–500	170M7309
525–690	170M7342

Tablica 9.5 Opcije osigurača

Osigurači navedeni u *Tablica 9.5* prikladni su za upotrebu na krugu koji može isporučiti 100.000 A_{rms} (simetrično), ovisno o nazivnom naponu pretvarača. Uz odgovarajuće osigurače, nazivna struja kratkog spoja pretvarača (SCCR) iznosi 100.000 A_{rms}. Pretvarači E1h i E2h isporučuju se s unutarnjim osiguračem pretvarača kako bi zadovoljili vrijednost od 100 kA SCCR. Pretvarači E3h i E4h moraju u opremi imati osigurače tipa aR kako bi zadovoljili vrijednost od 100 kA SCCR.

NAPOMENA!


SKLOPKA ZA PREKID

Sve jedinice naručene i isporučene s tvornički ugrađenim prekidačem zahtijevaju osigurače kruga ogranka razreda L kako bi zadovoljile vrijednost od 100 kA SCCR za pretvarač. Ako se koristi prekidač strujnog kruga, nazivna vrijednost SCCR iznosi 42 kA. Konkretni osigurač razreda L određen je ulaznim naponom i nazivnom snagom pretvarača. Ulazni napon i nazivna snaga nalaze se na natpisnoj pločici proizvoda. Pogledajte *poglavlje 4.1 Priložene stavke*.

Ulazni napon (V)	Nazivna snaga (kW)	Nazivna struja kratkog spoja (A)	Potrebna zaštita
380–480	355–450	42000	Prekidač strujnog kruga
		100000	Osigurač razreda L, 800 A
380–480	500–560	42000	Prekidač strujnog kruga
		100000	Osigurač razreda L, 1200 A
525–690	450–630	42000	Prekidač strujnog kruga
		100000	Osigurač razreda L, 800 A
525–690	710–800	42000	Prekidač strujnog kruga
		100000	Osigurač razreda L, 1200 A

9.8 Dimenzije kućišta


9.8.1 Vanjske dimenzije za E1h

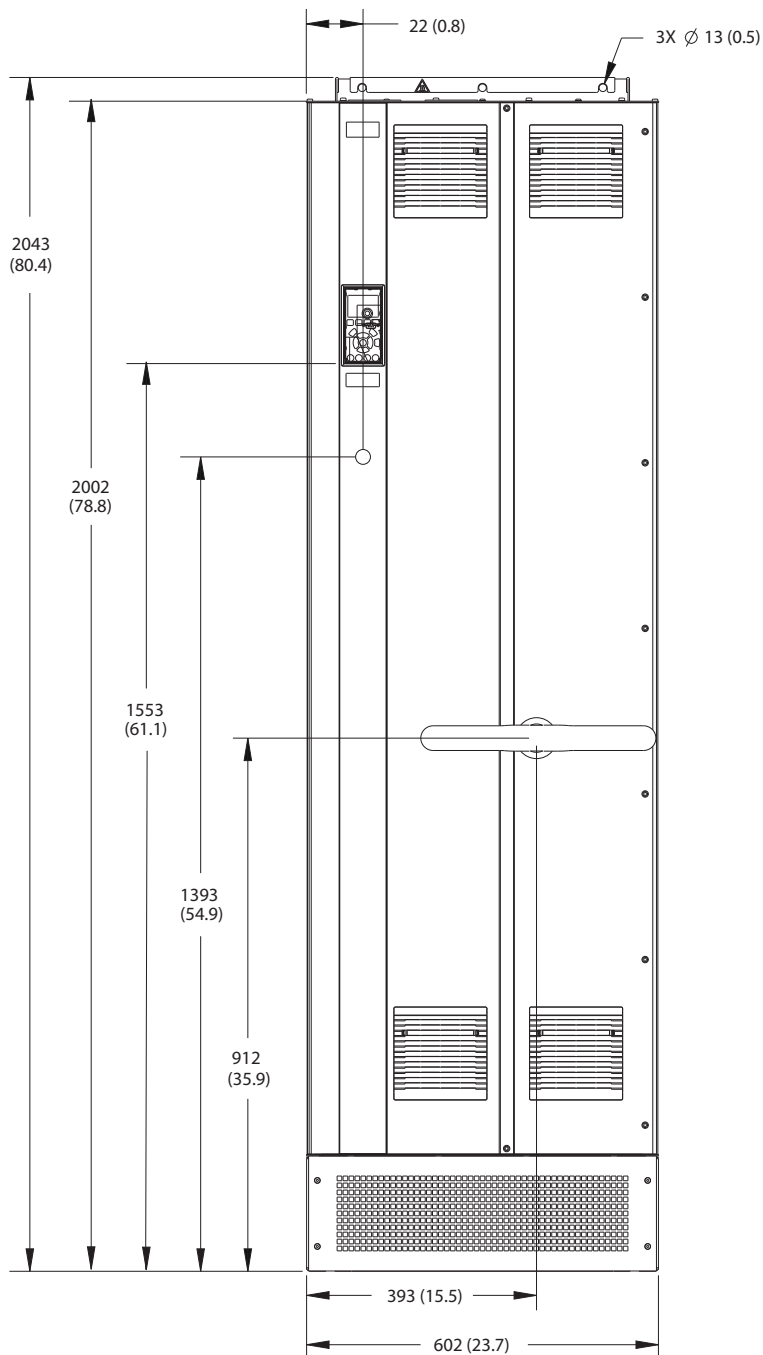

130BF648.10


9

Slika 9.2 Prikaz sprijeda za E1h

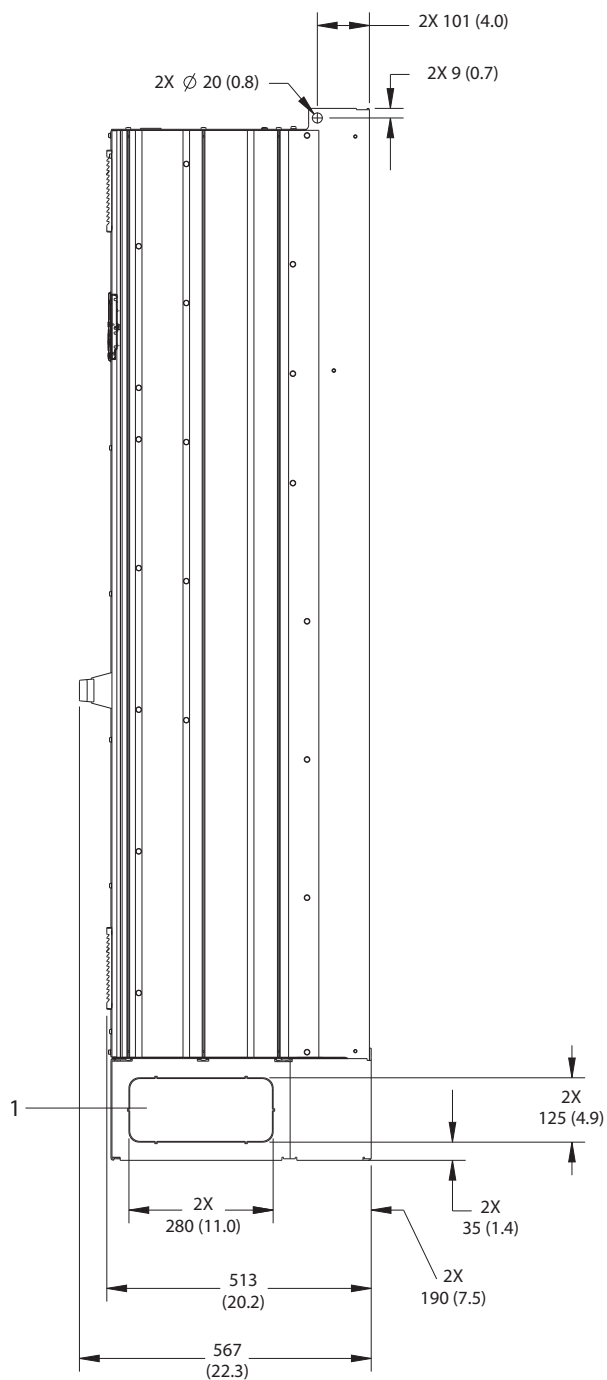

1	Udarni panel
---	--------------

Slika 9.3 Bočni prikaz za E1h

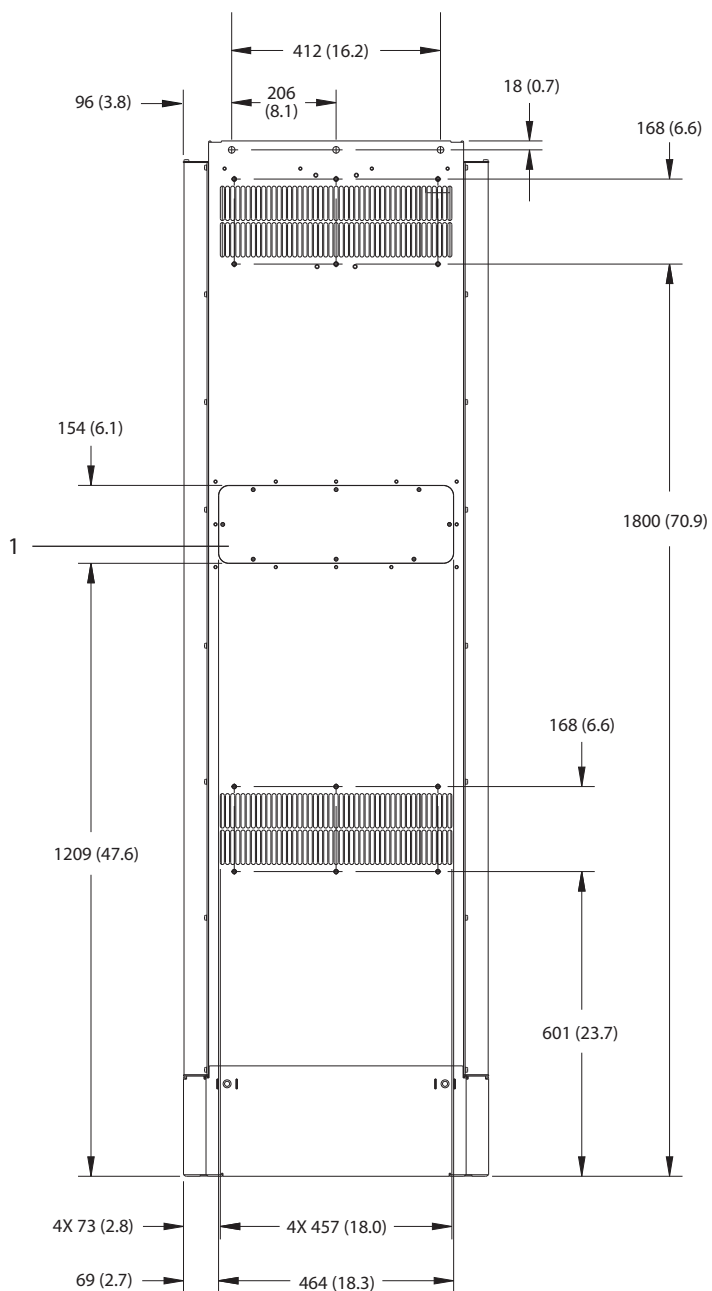


9

1	Panel za pristup rashladnom tijelu (opcija)
---	---

Slika 9.4 Prikaz straga za E1h


130BF651.10

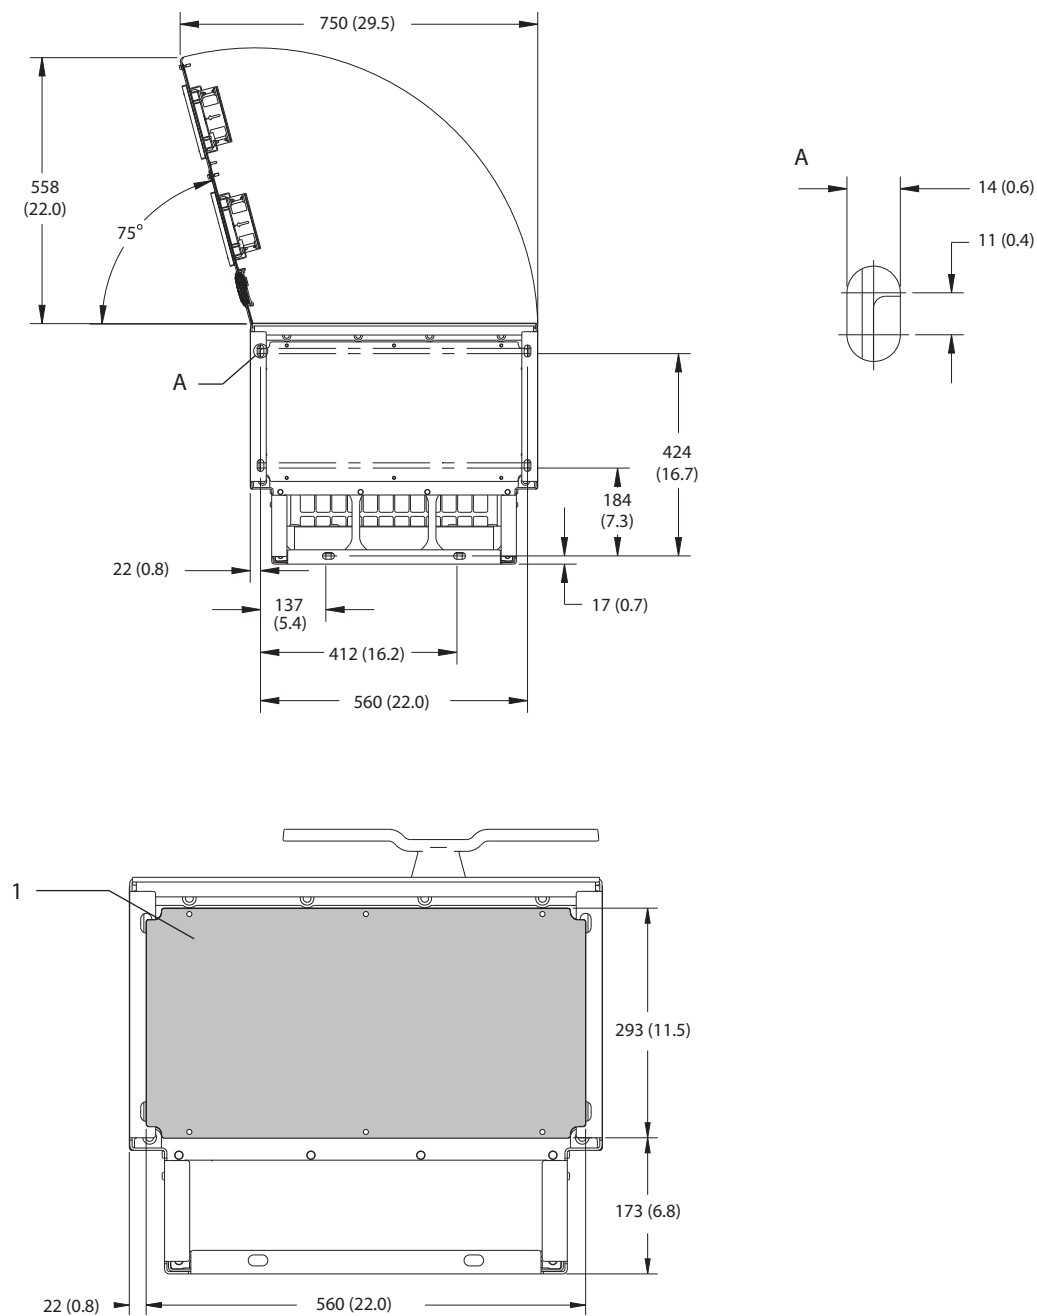

1	Brtvena ploča
---	---------------

Slika 9.5 Zazor vrata i dimenzije brtvene ploče za E1h


9.8.2 Vanjska dimenzije za E2h

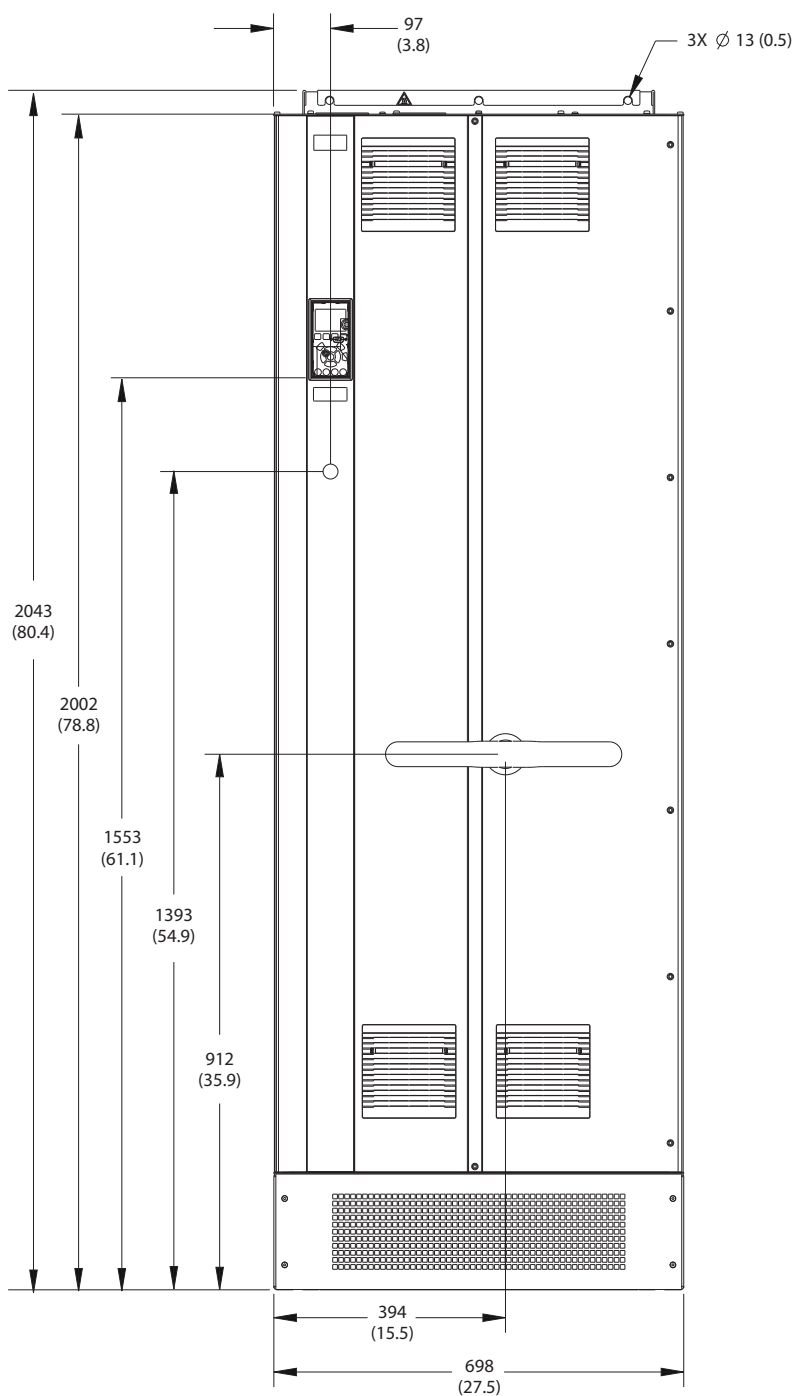

130BF654.10


9

Slika 9.6 Prikaz sprijeda za E2h

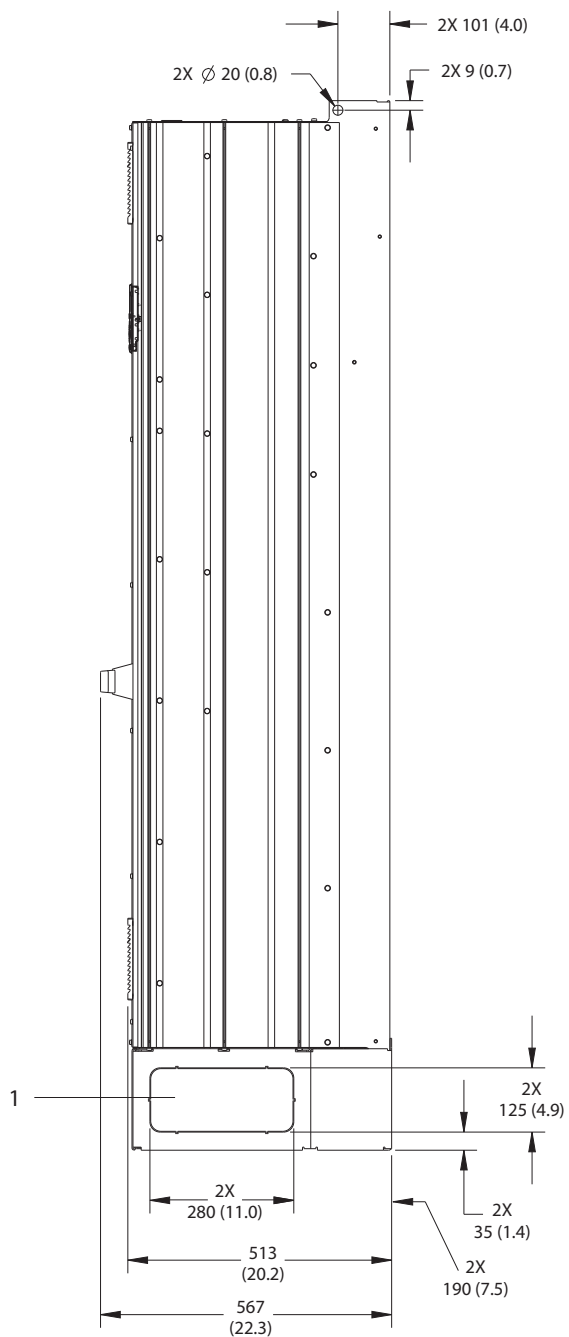

1	Udarni panel
---	--------------

Slika 9.7 Bočni prikaz za E2h



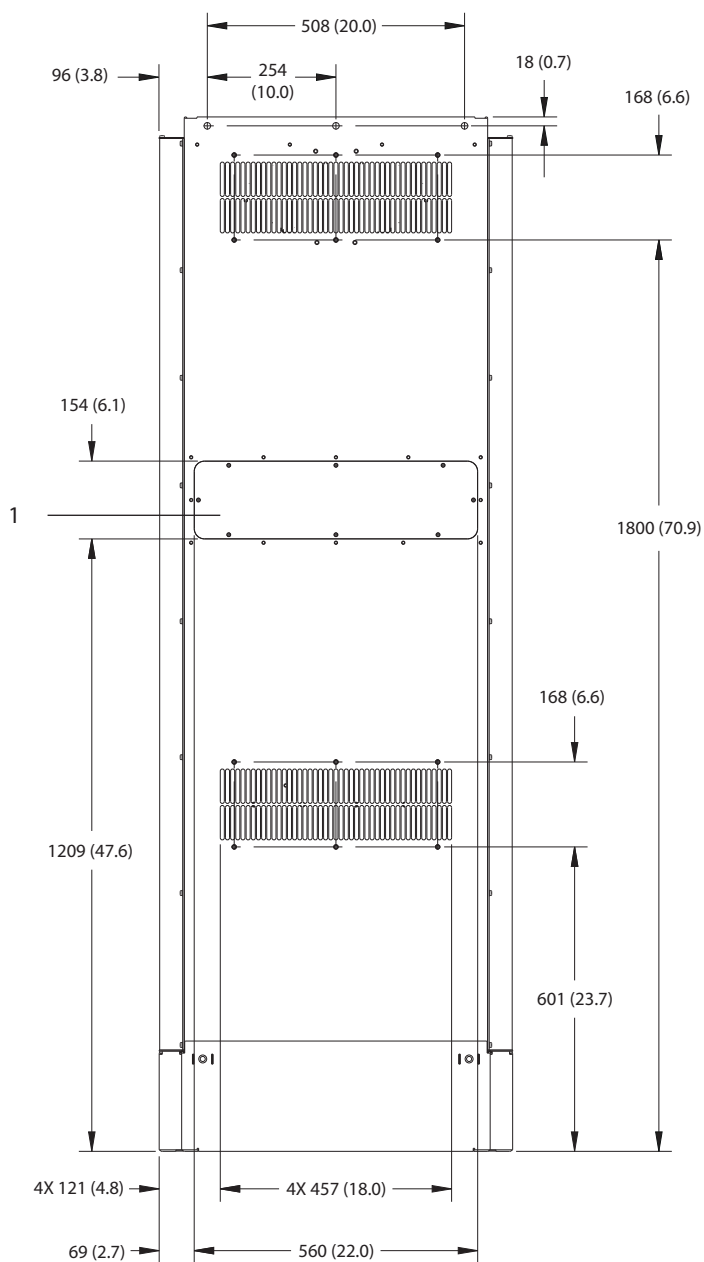


9

1	Panel za pristup rashladnom tijelu (opcija)
---	---

Slika 9.8 Prikaz straga za E2h


130BF652.10

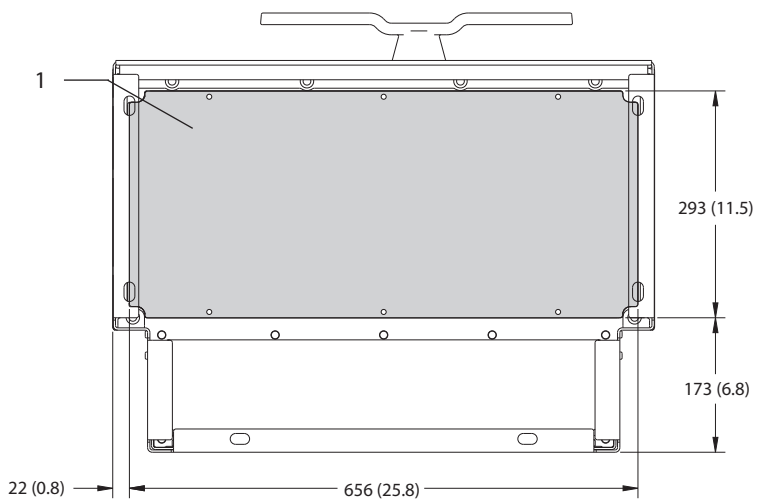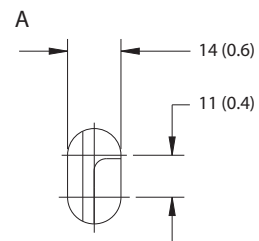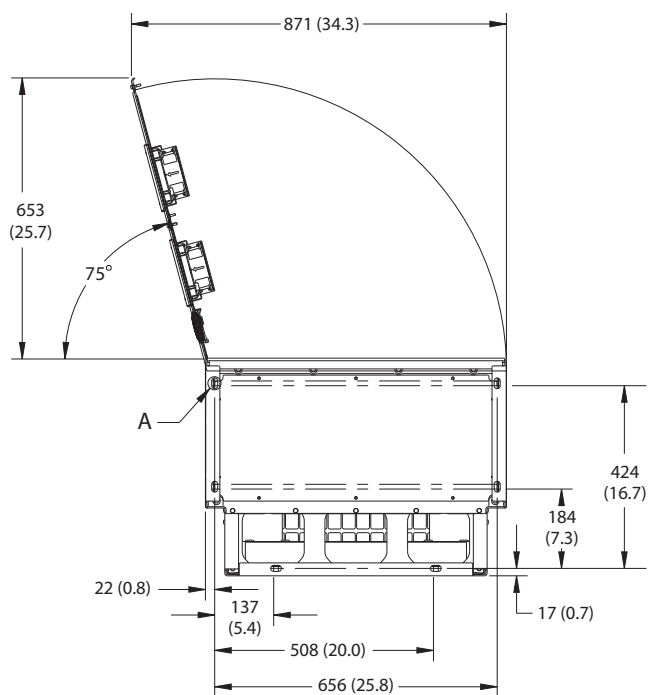

1	Brtvena ploča
---	---------------

Slika 9.9 Zazor vrata i dimenzije brtvene ploče za E2h


9.8.3 Vanjske dimenzije za E3h

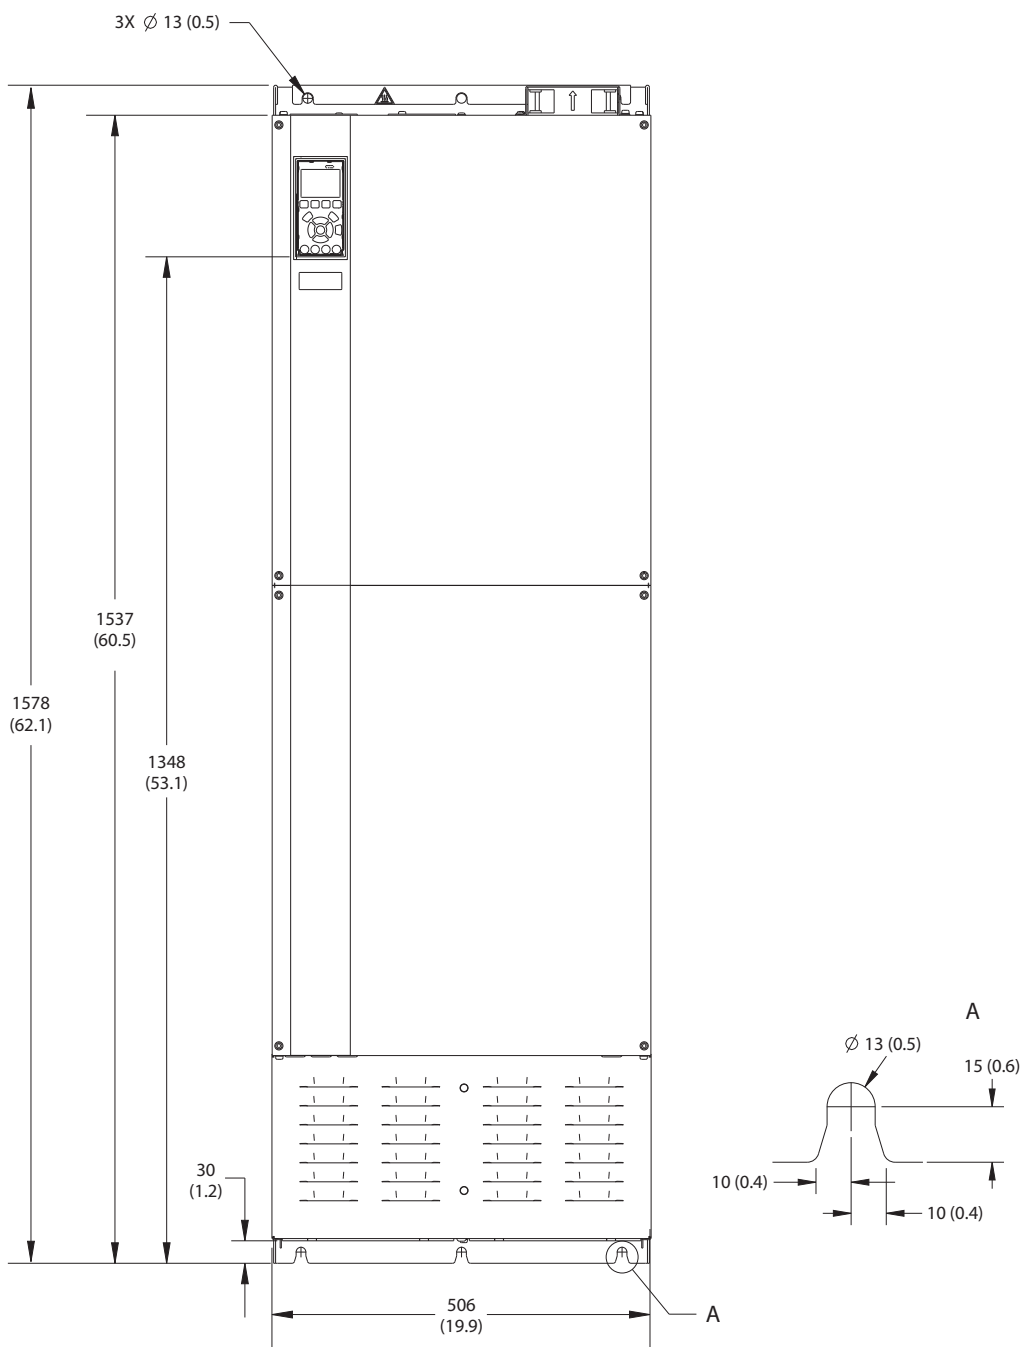


130BF656.10

9



Slika 9.10 Prikaz sprijeda za E3h

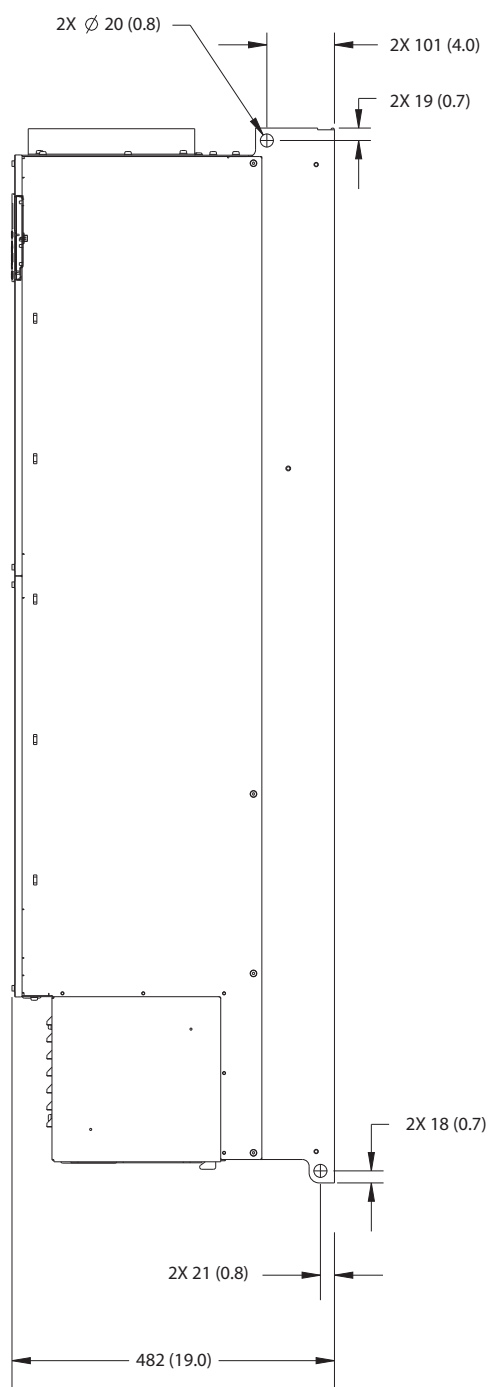

Slika 9.11 Bočni prikaz za E3h

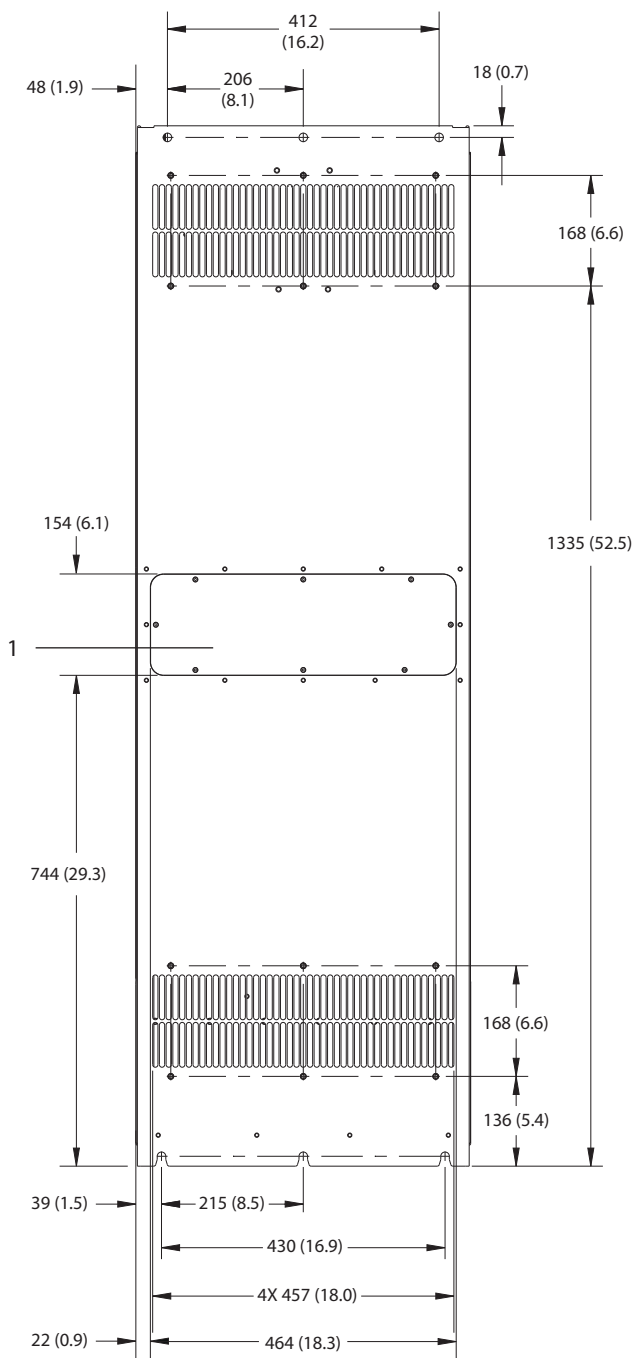


Slika 9.12 Prikaz straga za E3h

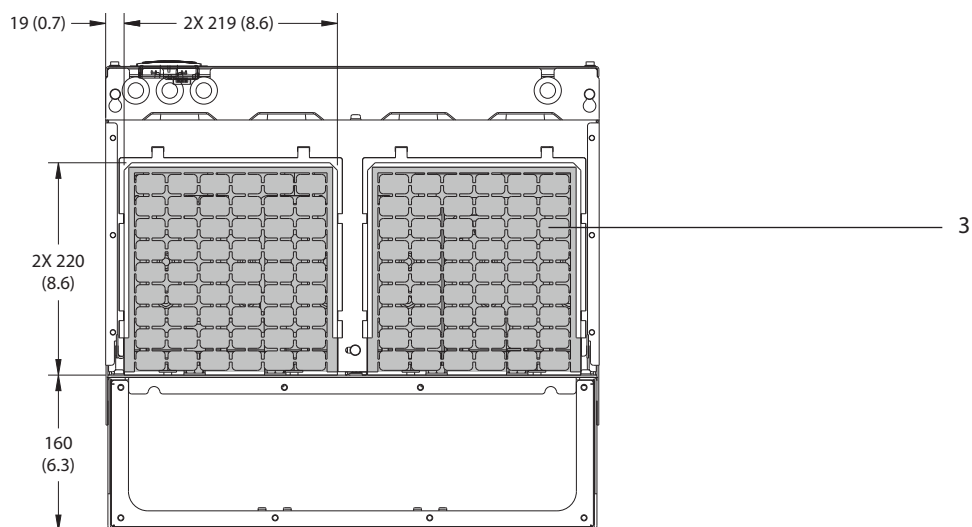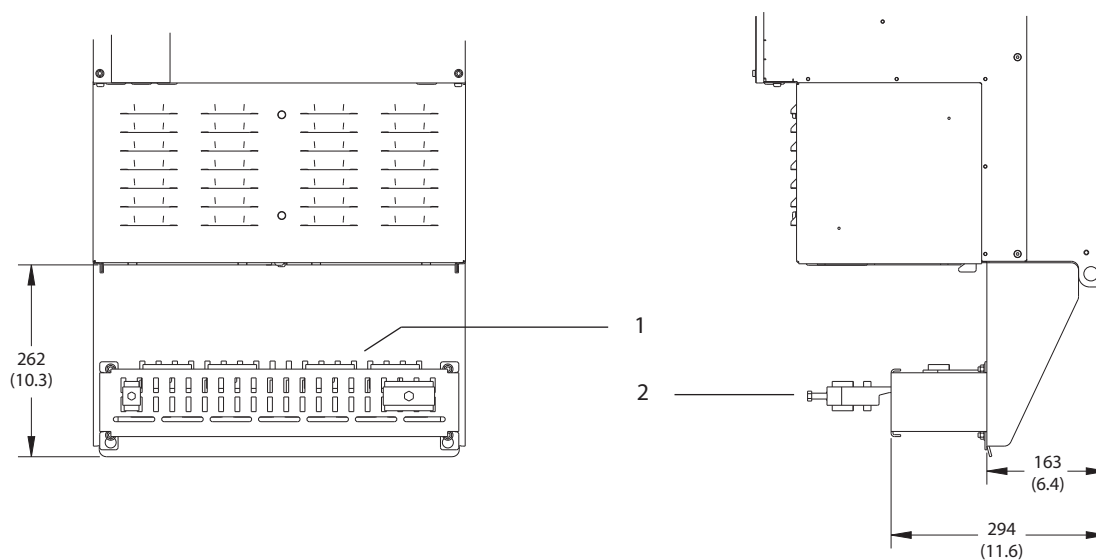

1	Zaključenje RSO oklopa (standardno s opcijom RSO)
2	Kabelska/EMC obujmica
3	Brtvena ploča

Slika 9.13 Zaključenje RSO oklopa i dimenzije brtvene ploče za E3h

9.8.4 Vanjske dimenzije za E4h

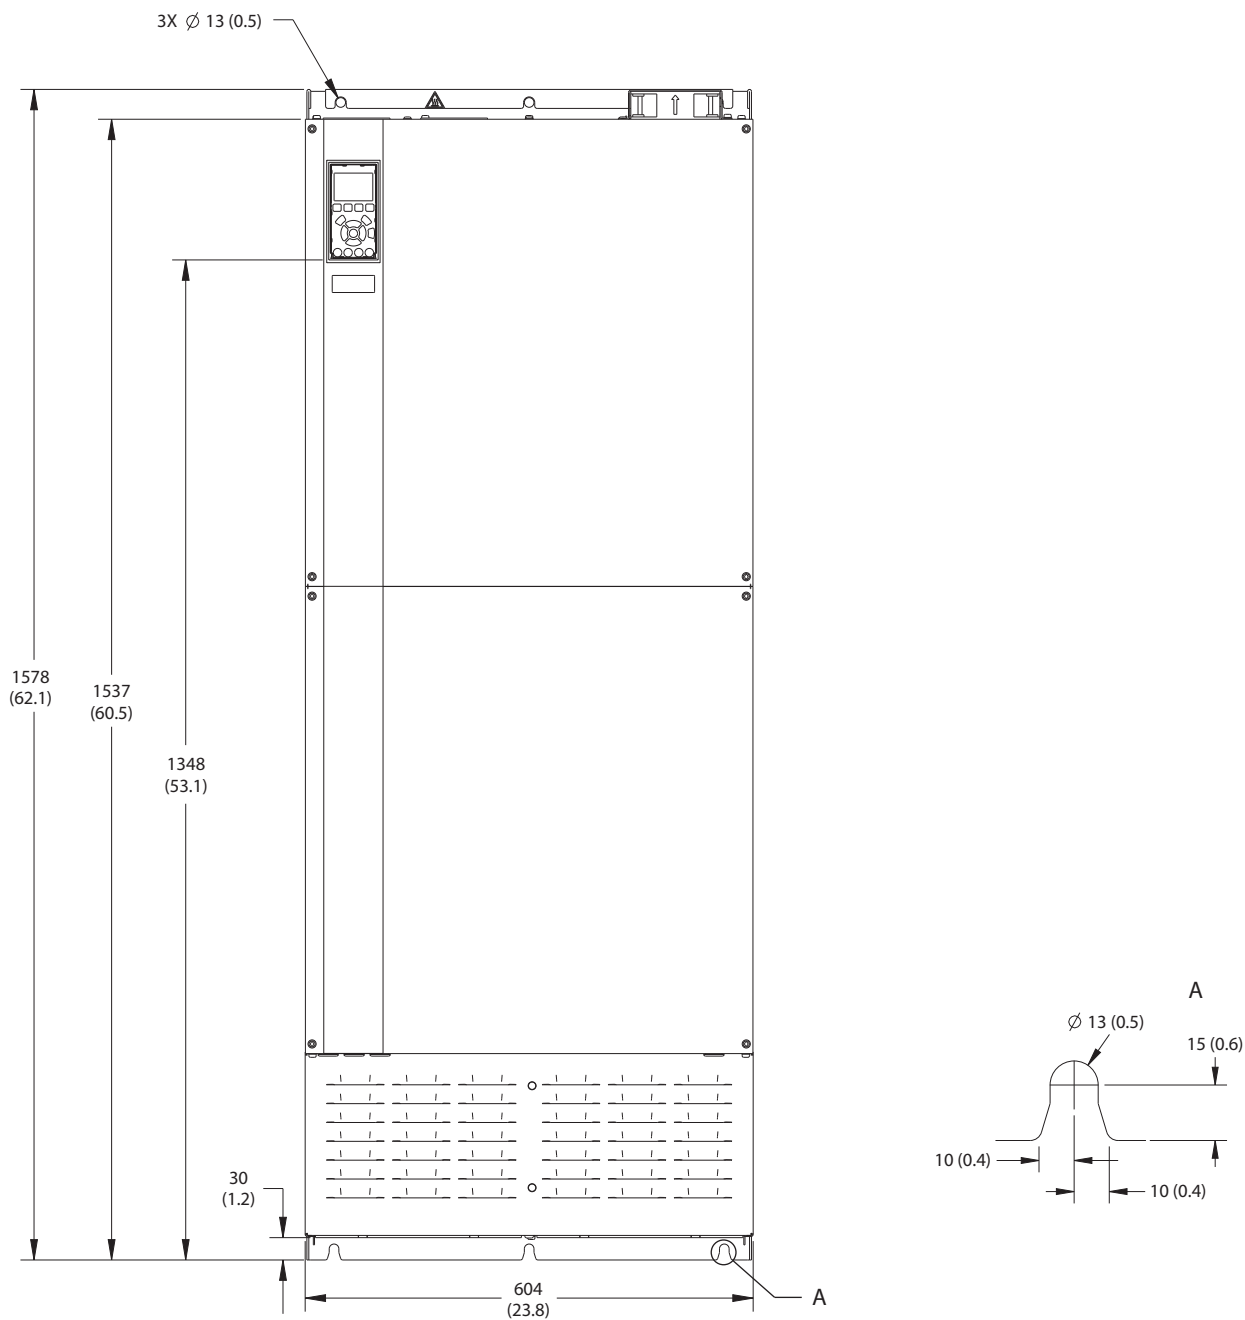


130BF664.10

9


Slika 9.14 Prikaz sprijeda za E4h

130BF666.10

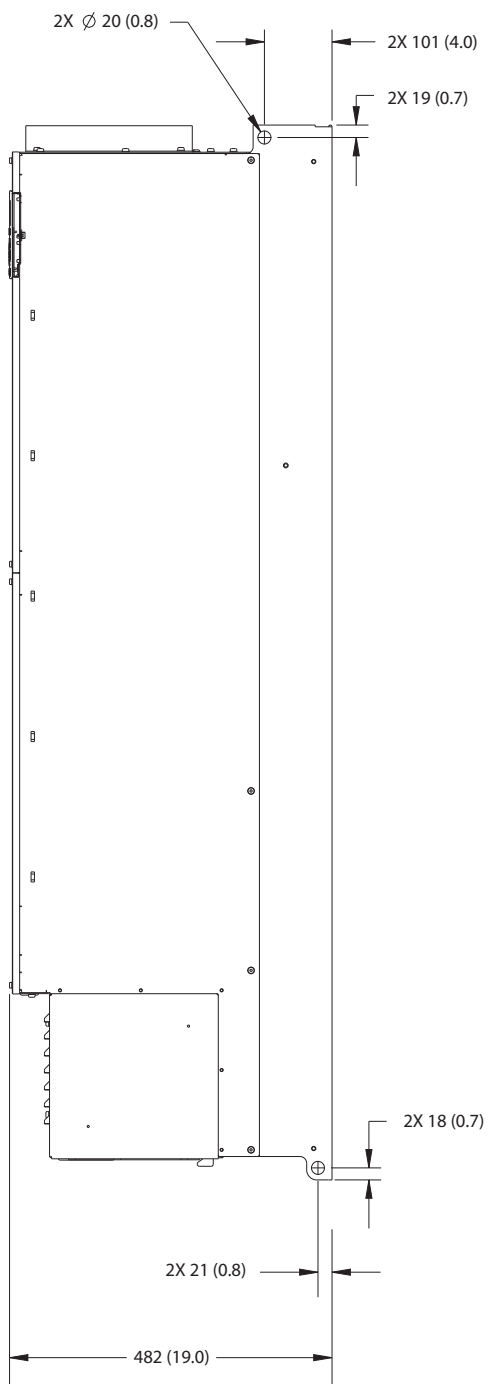

9



Slika 9.15 Bočni prikaz za E4h

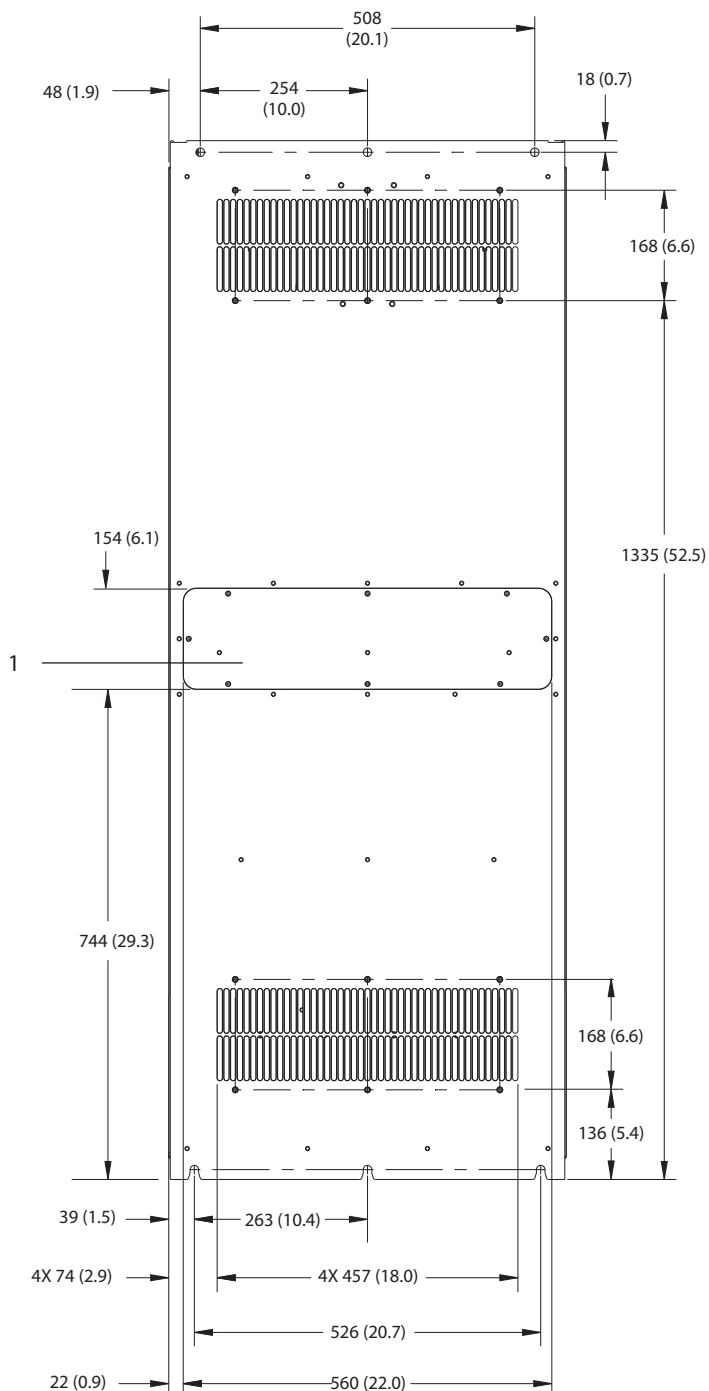

1	Panel za pristup rashladnom tijelu (opcija)
---	---

Slika 9.16 Prikaz straga za E4h


9

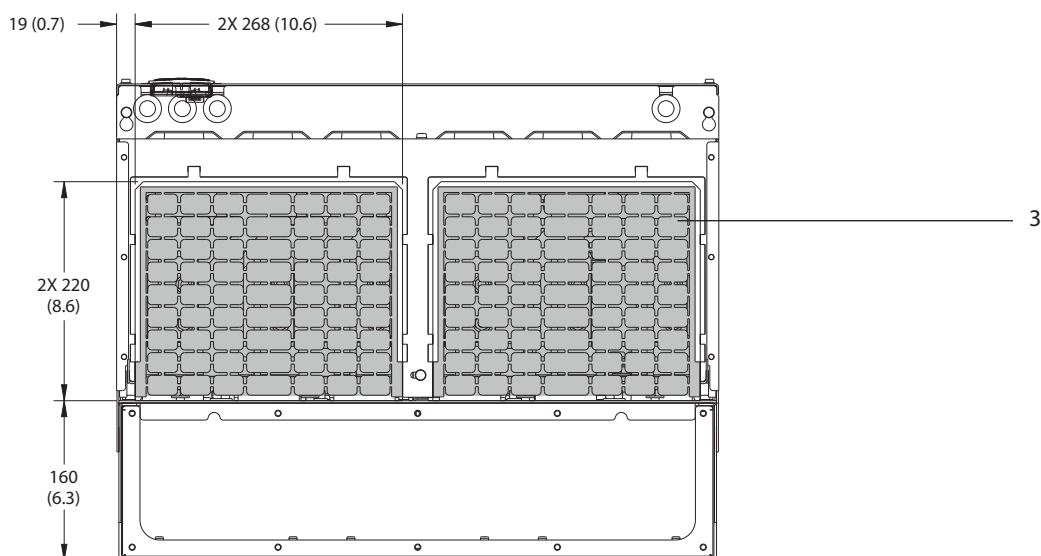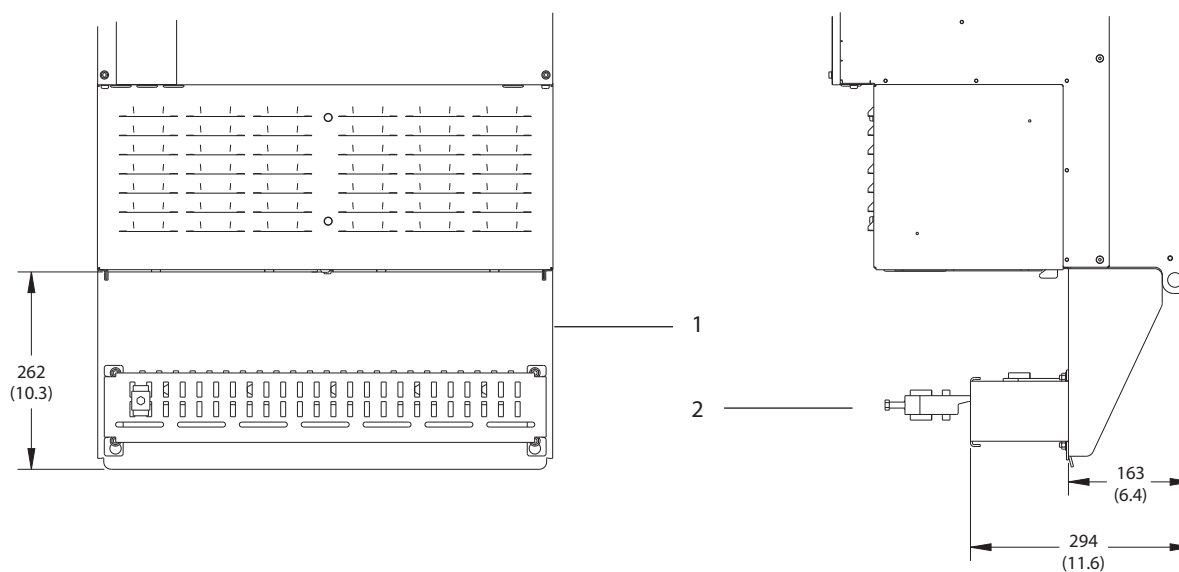

1	Zaključenje RSO oklopa (standardno s opcijom RSO)
2	Kabelska/EMC obujmica
3	Brtvena ploča

Slika 9.17 Zaključenje RSO oklopa i dimenzije brtvene ploče za E4h


9.9 Protok zraka kroz kućište

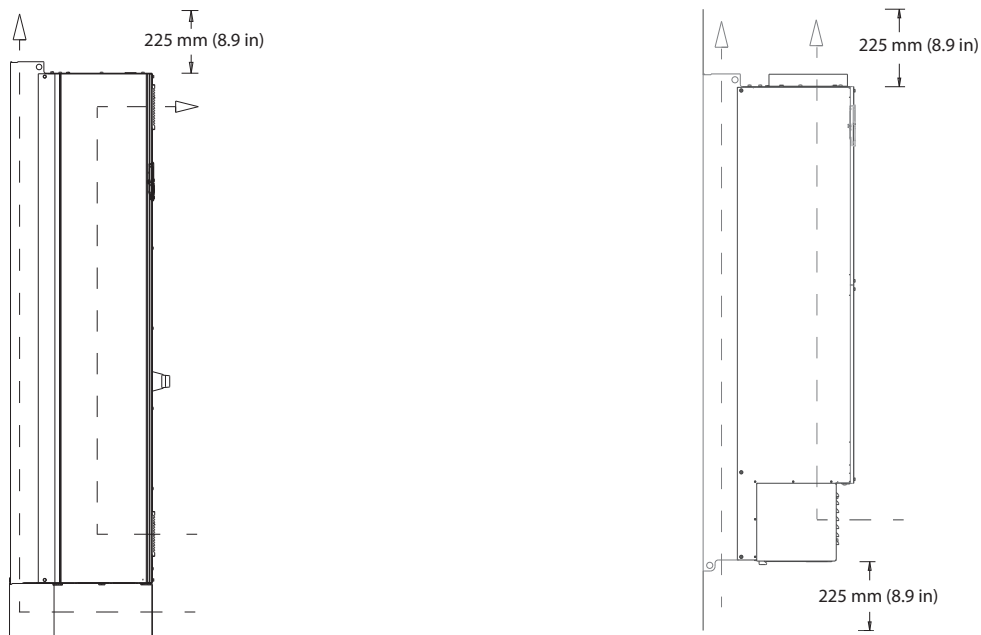

130BF699.10

Slika 9.18 Protok zraka za E1h/E2h (lijevo) i E3h/E4h (desno)

9

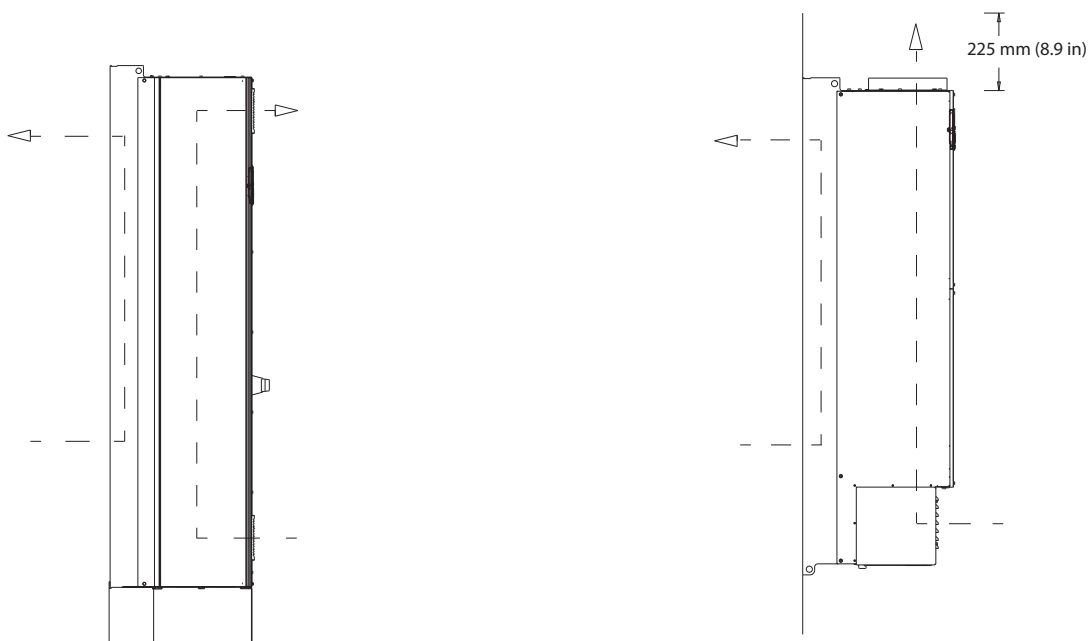

130BF700.10

Slika 9.19 Protok zraka uz upotrebu kompleta za hlađenje stražnjeg zida na E1h/E2h (lijevo) i E3h/E4h (desno)

9.10 Nazivni podaci momenta zatvarača

Pri zatezanju pričvršćivača na mjestima navedenim u *Tablica 9.6* primijenite ispravni moment. Prenizak ili previsok moment pri zatezanju električnog priključka rezultira lošim električnim priključkom. Kako biste osigurali ispravan moment, koristite moment ključ.

Lokacija	Veličina vijka	Moment [Nm(in-lb)]
Stezaljke mrežnog napajanja	M10/M12	19 (168)/37 (335)
Stezaljke motora	M10/M12	19 (168)/37 (335)
Stezaljke za uzemljenje	M8/M10	9,6 (84)/19,1 (169)
Stezaljke kočnice	M8	9,6 (84)
Stezaljke dijeljenja opterećenja	M10/M12	19 (168)/37 (335)
Regeneracijske stezaljke (kućišta E1h/E2h)	M8	9,6 (84)
Regeneracijske stezaljke (kućišta E3h/E4h)	M10/M12	19 (168)/37 (335)
Stezaljke releja	–	0,5 (4)
Poklopac vrata/panela	M5	2,3 (20)
Brtvna pločica	M5	2,3 (20)
Panel za pristup hladnjaku	M5	3,9 (35)
Poklopac za serijsku komunikaciju	M5	2,3 (20)

Tablica 9.6 Nazivni podaci momenta zatvarača

10 Dodatak

10.1 Kratice i konvencije

°C	Celzijevi stupnjevi
°F	Fahrenheitovi stupnjevi
Ω	Ohm
AC	Izmjenična struja
AEO	Automatska optimizacija energije
ACP	Procesor za upravljanje primjenom
AMA	Automatsko prilagođavanje motoru
AWG	Američki presjek žice
CPU	Središnja procesorska jedinica
CSIV	Korisničke vrijednosti inicijalizacije
CT	Transformator struje
DC	Istosmjerna struja
DVM	Digitalni voltmetar
EEPROM	Izbrisiva programabilna memorija namijenjena samo čitanju
EMC	Elektromagnetska kompatibilnost
EMI	Elektromagnetska interferencija
ESD	Elektrostatičko pražnjenje
ETR	Elektronički temperaturni relej
$f_{M,N}$	Nazivna frekvencija motora
HF	Visoka frekvencija
HVAC	Grijanje, ventilacija i klimatizacija
Hz	Herc
I_{LIM}	Strujno ograničenje
I_{INV}	Nazivna izlazna struja pretvarača
$I_{M,N}$	Nazivna struja motora
$I_{VLT,MAX}$	Maksimalna izlazna struja
$I_{VLT,N}$	Nazivna izlazna struja koju daje pretvarač
IEC	Međunarodna elektrotehnička komisija
IGBT	Bipolarni tranzistor s izoliranim vratima
I/O	Ulaz/izlaz
IP	Ingresna zaštita
kHz	Kiloherc
kW	Kilovat
L_d	Induktivnost d-osi motora
L_q	Induktivnost q-osi motora
LC	Induktor-kondenzator
LCP	Lokalni upravljački panel
LED	Dioda koja emitira svjetlo
LOP	Lokalna upravljačka jedinica
mA	Miliamper
MCB	Minijaturni prekidači strujnog kruga
MCO	Opcija za kontrolu gibanja
MCP	Procesor za upravljanje motorom
MCT	Alat za regulaciju kretanja
MDCIC	Kartica sučelja za upravljanje više pretvarača

mV	Milivolti
NEMA	Nacionalna udruga električnih proizvođača
NTC	Negativni koeficijent temperature
$P_{M,N}$	Nazivna snaga motora
PCB	Tiskana pločica
PE	Zaštitno uzemljenje
PELV	Zaštitni vrlo niski napon
PID	Proporcionalno integralni derivat
PLC	Programabilno logički kontroler
P/N	Broj dijela
PROM	Programabilna memorija namijenjena samo čitanju
PS	Energetski dio
PTC	Pozitivni koeficijent temperature
PWM	Modulacija pulsne širine
R_s	Otpor statora
RAM	Memorija s izravnim pristupom
RCD	Relej za diferencijalnu zaštitu
Regen	Regeneracijske stezaljke
RSO	Smetnje radijske frekvencije
RMS	Srednji kvadratni korijen (ciklička izmjenična električna struja)
RPM	Okretaji u minuti
SCR	Silicijski kontrolirani ispravljač
SMPS	Pomoćno napajanje
S/N	Serijski broj
STO	Safe Torque Off
T_{LIM}	Ograničenje momenta
$U_{M,N}$	Nazivni napon motora
V	Volt
VVC+	Naponsko vektorsko upravljanje
X_h	Glavna reaktancija motora

Tablica 10.1 Kratice, akronimi i simboli

Konvencije

- Na numeriranim su popisima navedeni postupci.
- Na popisu s grafičkim oznakama navedene su druge informacije i opis ilustracija.
- Tekst kosim slovima označava:
 - Križna referenca
 - Veza
 - Fusnota
 - Naziv parametra
 - Naziv skupine parametara
 - Opcija parametra
- Sve su dimenzije izražene u mm (inčima).

10.2 Postavke zadanih parametara za međunarodno/Sjevernu Ameriku

Postavka *parametar 0-03 Regional.postavke* na [0] *Međunarodno* ili [1] *Sj. Amerika* mijenja tvorničke postavke za neke parametre. *Tablica 10.2* navodi one parametre na koje to utječe.

Promjene na tvorničkom podešenju spremaju se i dostupne su za pregledavanje u brzom izborniku zajedno s programiranjem unesenim u parametre.

Parametar	Vrijednost zadanih parametara za međunarodno	Vrijednost zadanih parametara za Sjevernu Ameriku
<i>Parametar 0-03 Regional.postavke</i>	Međunarodno	Sj. Amerika
<i>Parametar 0-71 Format datuma</i>	DD-MM-GGGG	MM/DD/GGGG
<i>Parametar 0-72 Format vrem.</i>	24 h	12 h
<i>Parametar 1-20 Snaga motora [kW]</i>	1)	1)
<i>Parametar 1-21 Snaga motora [HP]</i>	2)	2)
<i>Parametar 1-22 Napon motora</i>	230 V/400 V/575 V	208 V/460 V/575 V
<i>Parametar 1-23 Frekvencija motora</i>	50 Hz	60 Hz
<i>Parametar 3-03 Maks. referenca</i>	50 Hz	60 Hz
<i>Parametar 3-04 Funkcija reference</i>	Zbroj	Vanjska/Unaprijed postavljena
<i>Parametar 4-13 Gor.granica brz.motora [o/min]³⁾</i>	1500 okr./min	1800 okr./min
<i>Parametar 4-14 Gor.granica brz.motora [Hz]⁴⁾</i>	50 Hz	60 Hz
<i>Parametar 4-19 Maks.izlaz.frekvenc.</i>	100 Hz	120 Hz
<i>Parametar 4-53 Upoz.-velika brzina</i>	1500 okr./min	1800 okr./min
<i>Parametar 5-12 Stezaljka 27 Digitalni ulaz</i>	Coast inverse (Inverzno zaustavljanje)	External interlock (Vanjska blokada)
<i>Parametar 5-40 Funkc.relej</i>	Alarm	No alarm (Nema alarma)
<i>Parametar 6-15 Stez. 53 Vis. vrijedn. ref./povr.veze</i>	50	60
<i>Parametar 6-50 Stezaljka 42 Izlaz</i>	Brzina 0-Gornj.gran.	Brzina 4-20 mA
<i>Parametar 14-20 Način poništ.</i>	Manual reset (Ručno poništ.)	Infinite auto reset (Beskonač.auto.poništ.)
<i>Parametar 22-85 Brzina na zadan.točki [o/min]³⁾</i>	1500 okr./min	1800 okr./min
<i>Parametar 22-86 Brzina na zadan.točki [Hz]</i>	50 Hz	60 Hz
<i>Parametar 24-04 Maks.ref. požarnog nač.</i>	50 Hz	60 Hz

Tablica 10.2 Postavke zadanih parametara za međunarodno/Sjevernu Ameriku

1) *Parametar 1-20 Snaga motora [kW]* vidljivo je samo kad je *parametar 0-03 Regional.postavke* postavljen na [0] *Međunarodno*.

2) *Parametar 1-21 Snaga motora [HP]* vidljivo je samo kad je *parametar 0-03 Regional.postavke* postavljen na [1] *Sj. Amerika*.

3) Taj je *parametar* vidljiv samo kad je *parametar 0-02 Jedinica brz.motora* postavljen na [0] *o/min*.

4) Taj je *parameter* vidljiv samo kad je *parametar 0-02 Jedinica brz.motora* postavljen na [1] *Hz*.

10.3 Struktura izbornika parametra

0-0*	Rad / Zaslon	Configuration Mode	1-00	1-82	Min Speed for Function at Stop [Hz]	4-1*	Motor Limits	5-5*	Pulse Input
0-0*	Osnovne postavke	Torque Characteristics	1-03	1-86	Trip Speed Low [RPM]	4-10	Motor Speed Direction	5-50	Term. 29 Low Frequency
0-01	Jezik	Clockwise Direction	1-06	1-87	Trip Speed Low [Hz]	4-11	Motor Speed Low Limit [RPM]	5-51	Term. 29 High Frequency
0-02	Jedinica brz.motora	Motor Selection	1-1*	1-9*	Motor Temperature	4-12	Motor Speed High Limit [RPM]	5-52	Term. 29 Low Ref./Feedb. Value
0-03	Regionalne postavke	Motor Construction	1-10	1-90	Motor Thermal Protection	4-13	Motor Speed High Limit [RPM]	5-53	Term. 29 High Ref./Feedb. Value
0-04	Stanje rada pri uklopu napajanja	VVC+ PM/SYN RM	1-1*	1-91	Motor External Fan	4-14	Motor Speed High Limit [Hz]	5-54	Pulse Filter Time Constant #29
0-05	Lokaina jedinica	Damping Gain	1-14	1-93	Thermistor Source	4-16	Torque Limit Motor Mode	5-55	Term. 33 Low Frequency
0-1*	Postupci postava	Low Speed Filter Time Const.	1-15	1-94	ATEX ETR cur.lim. speed reduction	4-17	Torque Limit Generator Mode	5-56	Term. 33 High Frequency
0-10	Aktivni postav	High Speed Filter Time Const.	1-16	1-98	ATEX ETR interpol. points freq.	4-18	Current Limit	5-57	Term. 33 Low Ref./Feedb. Value
0-11	Progr. postav	Voltage filter time const.	1-17	1-99	ATEX ETR interpol. points current	4-19	Max Output Frequency	5-58	Term. 33 High Ref./Feedb. Value
0-12	Postav povezan s	Motor Data	1-2*	2-*	Brakes	4-5*	Adj. Warnings	5-59	Pulse Filter Time Constant #33
0-13	Očitanje: Povezani postavi	Motor Power [kW]	1-20	2-0*	DC-Brake	4-50	Warning Current Low	5-6*	Pulse Output
0-14	Očitanje: Prog. postavi / kanal	Motor Power [HP]	1-21	2-00	DC Hold/Preheat Current	4-51	Warning Current High	5-60	Terminal 27 Pulse Output Variable
0-15	Readout: actual setup	Motor Voltage	1-22	2-01	DC Brake Current	4-52	Warning Speed Low	5-62	Pulse Output Max Freq #27
0-2*	Zaslon LCP-a	Motor Frequency	1-23	2-02	DC Braking Time	4-53	Warning Speed High	5-63	Terminal 29 Pulse Output Variable
0-20	Redak na zaslonu 1.1 Mali	Motor Current	1-24	2-03	DC Brake Cut In Speed [RPM]	4-54	Warning Reference Low	5-65	Pulse Output Max Freq #29
0-21	Redak na zaslonu 1.2 Mali	Motor Nominal Speed	1-25	2-04	DC Brake Cut In Speed [Hz]	4-55	Warning Reference High	5-66	Terminal X30/6 Pulse Output Variable
0-22	Redak na zaslonu 1.3 Mali	Motor Cont. Rated Torque	1-26	2-06	Parking Current	4-56	Warning Feedback Low	5-68	Pulse Output Max Freq #X30/6
0-23	Redak na zaslonu 2 Veliki	Motor Rotation Check	1-28	2-07	Parking Time	4-57	Warning Feedback High	5-8*	I/O Options
0-24	Redak na zaslonu 3 Veliki	Automatic Motor Adaptation (AMA)	1-29	2-1*	Brake Energy Funct.	4-58	Missing Motor Phase Function	5-80	AHF Cap Reconnect Delay
0-25	Moj izbornik	Adv. Motor Data	1-3*	2-10	Brake Function	4-59	Motor Check At Start	5-9*	Bus Controlled
0-3*	Korisnički.očit. LCP-a	Stator Resistance (Rs)	1-30	2-11	Brake Resistor (ohm)	4-6*	Speed Bypass	5-90	Digital & Relay Bus Control
0-30	Jedinica korisnički.očit.	Rotor Resistance (Rr)	1-31	2-12	Brake Power Limit (kW)	4-60	Bypass Speed From [RPM]	5-93	Pulse Out #27 Bus Control
0-31	Min.vrijed.korisnički.očit.	Main Reactance (Xh)	1-35	2-13	Brake Power Monitoring	4-61	Bypass Speed From [Hz]	5-94	Pulse Out #27 Timeout Preset
0-32	Maks.vrijed.korisnički.očit.	Iron Loss Resistance (Rfe)	1-36	2-15	Brake Check	4-62	Bypass Speed To [RPM]	5-95	Pulse Out #29 Bus Control
0-37	Tekst na zaslonu 1	d-axis Inductance (Ld)	1-37	2-16	AC brake Max. Current	4-63	Bypass Speed To [Hz]	5-96	Pulse Out #29 Timeout Preset
0-38	Tekst na zaslonu 2	q-axis Inductance (Lq)	1-38	2-17	Over-voltage Control	4-64	Semi-Auto Bypass Set-up	5-97	Pulse Out #X30/6 Bus Control
0-39	Tekst na zaslonu 3	Motor Poles	1-39	3-*	Reference / Ramps	5-*	Digital In/Out	5-98	Pulse Out #X30/6 Timeout Preset
0-4*	Tipkovnica LCP-a	Back EMF at 1000 RPM	1-40	3-0*	Reference / Ramps	5-*	Digital In/Out	6-*	Analog In/Out
0-40	[Hand on] tipka na LCP-u	d-axis Inductance Sat. (LdSat)	1-44	3-02	Minimum Reference	5-00	Digital I/O Mode	6-0*	Analog I/O Mode
0-41	[Off] tipka na LCP-u	q-axis Inductance Sat. (LqSat)	1-45	3-03	Maximum Reference	5-01	Terminal 27 Mode	6-00	Live Zero Timeout Time
0-42	[Auto on] tipka na LCP-u	Position Detection Gain	1-46	3-04	Reference Function	5-02	Terminal 29 Mode	6-01	Live Zero Timeout Function
0-43	[Reset] tipka na LCP-u	Inductance Sat. Point	1-47	3-1*	References	5-1*	Digital Inputs	6-02	Fire Mode Live Zero Timeout Function
0-44	Tipka [Off/Reset] na LCP-u	Load Indep. Setting	1-48	3-10	Preset Reference	5-10	Terminal 18 Digital Input	6-1*	Analog Input 53
0-45	[Drive Bypass] tipka na LCP-u	Motor Magnetisation at Zero Speed	1-50	3-11	Jog Speed [Hz]	5-11	Terminal 19 Digital Input	6-10	Terminal 53 Low Voltage
0-5*	Kopiraj/Spremi	Min Speed Normal Magnetising [RPM]	1-51	3-13	Reference Site	5-12	Terminal 27 Digital Input	6-11	Terminal 53 High Voltage
0-50	Kopir.LCP-a	Min Speed Normal Magnetising [Hz]	1-52	3-14	Preset Relative Reference	5-13	Terminal 29 Digital Input	6-12	Terminal 53 Low Current
0-51	Kopija postava	Flying Start Test Pulses Current	1-58	3-15	Reference 1 Source	5-14	Terminal 32 Digital Input	6-13	Terminal 53 High Current
0-6*	Zaporka	Flying Start Test Pulses Frequency	1-59	3-16	Reference 2 Source	5-15	Terminal 33 Digital Input	6-14	Terminal 53 Low Ref./Feedb. Value
0-61	Zaporka za glavni izbornik	Load Depen. Setting	1-6*	3-17	Reference 3 Source	5-16	Terminal X30/2 Digital Input	6-15	Terminal 53 High Ref./Feedb. Value
0-61	Pristup gl. izborniku bez zaporke	Low Speed Load Compensation	1-60	3-19	Jog Speed [RPM]	5-17	Terminal X30/3 Digital Input	6-16	Terminal 53 Filter Time Constant
0-65	Pristup osobnom izb. bez zaporka	High Speed Load Compensation	1-61	3-4*	Ramp 1	5-18	Terminal X30/4 Digital Input	6-17	Terminal 53 Live Zero
0-67	Bus Access Password	Slip Compensation	1-62	3-41	Ramp 1 Ramp Up Time	5-19	Terminal 37 Safe Stop	6-2*	Analog Input 54
0-7*	Postavke sata	Slip Compensation Time Constant	1-63	3-42	Ramp 1 Ramp Down Time	5-20	Terminal X46/1 Digital Input	6-20	Terminal 54 Low Voltage
0-70	Postavi dat. i vr.	Resonance Dampening	1-64	3-5*	Ramp 2	5-21	Terminal X46/3 Digital Input	6-21	Terminal 54 High Voltage
0-71	Format datuma	Resonance Dampening Time Constant	1-65	3-51	Ramp 2 Ramp Up Time	5-22	Terminal X46/5 Digital Input	6-22	Terminal 54 Low Current
0-72	Format vrem.	Min. Current at Low Speed	1-66	3-52	Ramp 2 Ramp Down Time	5-23	Terminal X46/7 Digital Input	6-23	Terminal 54 High Current
0-73	Kompenzacija vrem. zone	Start Adjustments	1-7*	3-8*	Other Ramps	5-24	Terminal X46/9 Digital Input	6-24	Terminal 54 Low Ref./Feedb. Value
0-74	DST/ljetno vrijeme	PM Start Mode	1-70	3-80	Jog Ramp Time	5-25	Terminal X46/11 Digital Input	6-25	Terminal 54 High Ref./Feedb. Value
0-76	DST/početak ljet.vremena	Start Delay	1-71	3-82	Quick Stop Ramp Time	5-26	Terminal X46/13 Digital Input	6-26	Terminal 54 Filter Time Constant
0-77	DST/kraj ljet.vremena	Start Function	1-72	3-9*	Digital Pot.Meter	5-3*	Digital Outputs	6-27	Terminal 54 Live Zero
0-79	Pogreška sata	Flying Start	1-73	3-90	Step Size	5-30	Terminal 27 Digital Output	6-3*	Analog Input X30/11
0-81	Radni dani	Compressor Start Max Speed [RPM]	1-77	3-91	Ramp Time	5-31	Terminal 29 Digital Output	6-30	Terminal X30/11 Low Voltage
0-82	Dodatni radni dani	Compressor Start Max Speed [Hz]	1-78	3-92	Power Restore	5-32	Term X30/6 Digi Out (MCB 101)	6-31	Terminal X30/11 High Voltage
0-83	Dodatni neradni dani	Compressor Start Max Time to Trip	1-79	3-93	Maximum Limit	5-33	Term X30/7 Digi Out (MCB 101)	6-34	Term. X30/11 Low Ref./Feedb. Value
0-89	Očit.datuma i vremena	Stop Adjustments	1-8*	3-94	Minimum Limit	5-4*	Relays	6-35	Term. X30/11 High Ref./Feedb. Value
1-1*	Load and Motor	Function at Stop	1-80	3-95	Ramp Delay	5-40	Function Relay	6-36	Term. X30/11 Filter Time Constant
1-0*	General Settings	Min Speed for Function at Stop [RPM]	1-81	4-*	Limits / Warnings	5-41	On Delay, Relay	6-37	Term. X30/11 Live Zero
						5-42	Off Delay, Relay		

6-4*	Analog Input X30/12	8-43	PCD Read Configuration	9-91	Changed Parameters (2)	12-14	Link Duplex	13-11	Comparator Operator
6-40	Terminal X30/12 Low Voltage	8-5*	Digital/Bus	9-92	Changed Parameters (3)	12-18	Supervisor MAC	13-12	Comparator Value
6-41	Terminal X30/12 High Voltage	8-50	Coasting Select	9-93	Changed Parameters (4)	12-19	Supervisor IP Addr.	13-2*	Timers
6-44	Term. X30/12 Low Ref./Feedb. Value	8-52	DC Brake Select	9-94	Changed Parameters (5)	12-2*	Process Data	13-20	SL Controller Timer
6-45	Term. X30/12 High Ref./Feedb. Value	8-53	Start Select	10-0*	CAN Fields	12-20	Control Instance	13-4*	Logic Rules
6-46	Term. X30/12 Filter Time Constant	8-54	Reversing Select	10-0*	Common Settings	12-21	Process Data Config Write	13-40	Logic Rule Boolean 1
6-47	Term. X30/12 Live Zero	8-55	Set-up Select	10-00	CAN Protocol	12-22	Process Data Config Read	13-41	Logic Rule Operator 1
6-50	Terminal 42 Output	8-56	Preset Reference Select	10-01	Baud Rate Select	12-27	Primary Master	13-42	Logic Rule Boolean 2
6-51	Terminal 42 Output Min Scale	8-7*	BACnet	10-02	MAC ID	12-28	Store Data Values	13-43	Logic Rule Operator 2
6-52	Terminal 42 Output Max Scale	8-70	BACnet Device Instance	10-05	Readout Transmitt Error Counter	12-29	Store Always	13-44	Logic Rule Boolean 3
6-53	Terminal 42 Output Bus Control	8-72	MS/TP Max Masters	10-06	Readout Receive Error Counter	12-30	Warning Parameter	13-51	SL Controller Event
6-54	Terminal 42 Output Timeout Preset	8-73	MS/TP Max Info Frames	10-07	Readout Off Counter	12-31	Net Reference	13-52	SL Controller Action
6-55	Terminal 42 Output Filter	8-74	"I-Am" Service	10-1*	DeviceNet	12-32	Net Control	13-9*	User Defined Alerts
6-6*	Analog Output X30/8	8-75	Initialisation Password	10-10	Process Data Type Selection	12-33	CIP Revision	13-90	Alert Trigger
6-60	Terminal X30/8 Output	8-80	FC Port Diagnostics	10-11	Process Data Config Write	12-34	CIP Product Code	13-91	Alert Action
6-61	Terminal X30/8 Min. Scale	8-81	Bus Message Count	10-12	Process Data Config Read	12-35	EDS Parameter	13-92	Alert Text
6-62	Terminal X30/8 Max. Scale	8-82	Slave Messages Rcvd	10-13	Warning Parameter	12-37	COS Inhibit Timer	13-9*	User Defined Readouts
6-63	Terminal X30/8 Output Bus Control	8-83	Slave Error Count	10-14	Net Reference	12-38	COS Filter	13-97	Alert Alarm Word
6-64	Terminal X30/8 Output Timeout Preset	8-84	Slave Messages Sent	10-15	Net Control	12-4*	Modbus TCP	13-98	Alert Warning Word
6-7*	Analog Output X45/1	8-85	Slave Timeout Errors	10-2*	COS Filters	12-40	Status Parameter	13-99	Alert Status Word
6-70	Terminal X45/1 Output	8-89	Diagnosics Count	10-20	COS Filter 1	12-41	Slave Message Count	14-*	Special Functions
6-71	Terminal X45/1 Min. Scale	8-9*	Bus Jog / Feedback	10-21	COS Filter 2	12-42	Slave Exception Message Count	14-0*	Inverter Switching
6-72	Terminal X45/1 Max. Scale	8-90	Bus Jog 1 Speed	10-22	COS Filter 3	12-7*	BACnet	14-00	Switching Pattern
6-73	Terminal X45/1 Bus Control	8-91	Bus Jog 2 Speed	10-23	COS Filter 4	12-70	BACnet Status	14-01	Switching Frequency
6-74	Terminal X45/1 Output Timeout Preset	8-94	Bus Feedback 1	10-3*	Parameter Access	12-71	BACnet Datalink	14-03	Overmodulation
6-8*	Analog Output X45/3	8-95	Bus Feedback 2	10-30	Array Index	12-72	BACnet UDP Port	14-04	PWM Random
6-80	Terminal X45/3 Output	8-96	Bus Feedback 3	10-31	Store Data Values	12-75	BACnet IP Address	14-1*	Mains On/Off
6-81	Terminal X45/3 Min. Scale	9-*	PROdrive	10-32	DeviceNet Revision	12-76	BBMD Port	14-10	Mains Failure
6-82	Terminal X45/3 Max. Scale	9-00	Setpoint	10-33	Store Always	12-77	BBMD Reg. Interval	14-11	Mains Voltage at Mains Fault
6-83	Terminal X45/3 Bus Control	9-07	Actual Value	10-34	DeviceNet Product Code	12-78	Device ID Conflict Detection	14-12	Function at Mains Imbalance
6-84	Terminal X45/3 Output Timeout Preset	9-15	PCD Write Configuration	10-39	DeviceNet P Parameters	12-79	Message Counter	14-16	Kin. Backup Gain
8-*	Comm. and Options	9-16	PCD Read Configuration	11-*	LonWorks	12-8*	Other Ethernet Services	14-2*	Reset Functions
8-0*	General Settings	9-18	Node Address	11-0*	LonWorks ID	12-80	FTP Server	14-20	Reset Mode
8-01	Control Site	9-22	Telegram Selection	11-00	Neuron ID	12-81	HTTP Server	14-21	Automatic Restart Time
8-02	Control Source	9-23	Parameters for Signals	11-1*	Lon Functions	12-82	SMTP Service	14-22	Operation Mode
8-03	Control Timeout Time	9-27	Parameter Edit	11-10	Drive Profile	12-83	SNMP Agent	14-23	Typecode Setting
8-04	Control Timeout Function	9-28	Process Control	11-15	Lon Warning Word	12-84	Address Conflict Detection	14-25	Trip Delay at Torque Limit
8-05	End-of-Timeout Function	9-44	Fault Message Counter	11-17	XIF Revision	12-85	ACD Last Conflict	14-26	Trip Delay at Inverter Fault
8-06	Reset Control Timeout	9-45	Fault Code	11-18	LonWorks Revision	12-89	Transparent Socket Channel Port	14-28	Production Settings
8-07	Diagnosis Trigger	9-47	Fault Number	11-2*	Lon Param. Access	12-9*	Advanced Ethernet Services	14-29	Service Code
8-08	Readout Filtering	9-52	Fault Situation Counter	11-21	Store Data Values	12-90	Cable Diagnostic	14-3*	Current Limit Ctrl.
8-09	Communication Charset	9-53	Profibus Warning Word	12-*	Ethernet	12-91	Auto Cross Over	14-30	Current Lim Ctrl, Proportional Gain
8-1*	Control Settings	9-63	Actual Baud Rate	12-0*	IP Settings	12-92	IGMP Snooping	14-31	Current Lim Ctrl, Integration Time
8-10	Control Profile	9-64	Device Identification	12-00	IP Address Assignment	12-93	Cable Error Length	14-32	Current Lim Ctrl, Filter Time
8-13	Configurable Status Word STW	9-65	Profile Number	12-01	IP Address	12-94	Broadcast Storm Protection	14-4*	Energy Optimising
8-3*	FC Port Settings	9-67	Control Word 1	12-02	Subnet Mask	12-95	Inactivity timeout	14-40	VT Level
8-30	Protocol	9-68	Status Word 1	12-03	Default Gateway	12-96	Port Config	14-41	AEO Minimum Magnetisation
8-31	Address	9-70	Programming Set-up	12-04	DHCP Server	12-97	OoS Priority	14-42	Minimum AEO Frequency
8-32	Baud Rate	9-71	Profibus Save Data Values	12-05	Lease Expires	12-98	Interface Counters	14-43	Motor Cosphi
8-33	Parity / Stop Bits	9-72	ProfibusDriverReset	12-06	Name Servers	12-99	Media Counters	14-5*	Environment
8-34	Estimated cycle time	9-75	DO Identification	12-07	Domain Name	13-*	Smart Logic	14-50	RFI Filter
8-35	Minimum Response Delay	9-80	Defined Parameters (1)	12-08	Host Name	13-0*	SLC Settings	14-51	DC Link Compensation
8-36	Maximum Response Delay	9-81	Defined Parameters (2)	12-09	Physical Address	13-00	SL Controller Mode	14-52	Fan Control
8-37	Maximum Inter-Char Delay	9-82	Defined Parameters (3)	12-1*	Ethernet Link Parameters	13-01	Start Event	14-53	Fan Monitor
8-39	Protocol Firmware version	9-83	Defined Parameters (4)	12-10	Link Status	13-02	Stop Event	14-55	Output Filter
8-4*	FC MC protocol set	9-84	Defined Parameters (5)	12-11	Link Duration	13-03	Stop SLC	14-59	Actual Number of Inverter Units
8-40	Telegram Selection	9-85	Defined Parameters (6)	12-12	Auto Negotiation	13-1*	Comparators	14-6*	Auto Derate
8-42	PCD Write Configuration	9-90	Changed Parameters (1)	12-13	Link Speed	13-10	Comparator Operand	14-60	Function at Over Temperature

14-61	Function at Inverter Overload	15-64	Application Version	16-53	Digi Pot Reference	18-38	Temp. Input X48/7	20-94	PID Integral Time
14-62	Inv. Overload Derate Current	15-70	Option in Slot A	16-54	Feedback 1 [Unit]	18-39	Temp. Input X48/10	20-95	PID Differentiation Time
14-8* Options		15-71	Slot A Option SW Version	16-55	Feedback 2 [Unit]	18-5* Ref. & Feeds.		20-96	PID Diff. Gain Limit
14-80	Option Supplied by External 24VDC	15-72	Option in Slot B	16-56	Feedback 3 [Unit]	18-50	Sensorless Readout [Unit]	21-** Ext. Closed Loop	
14-88	Option Data Storage	15-73	Slot B Option SW Version	16-58	PID Output [%]	18-57	Air Pressure to Flow Air Flow	21-0* Ext. CL Autotuning	
14-89	Option Detection	15-74	Option in Slot C0/E0	16-59	Adjusted Setpoint	18-6*	Inputs & Outputs 2	21-00	Closed Loop Type
14-9* Fault Settings		15-75	Slot C0/E0 Option SW Version	16-6*	Inputs & Outputs	18-60	Digital Input 2	21-01	PID Performance
14-90	Fault Level	15-76	Option in Slot C1/E1	16-60	Digital Input	18-7*	Rectifier Status	21-02	PID Output Change
15-** Drive Information		15-77	Slot C1/E1 Option SW Version	16-61	Terminal 53 Switch Setting	18-70	Mains Voltage	21-03	Minimum Feedback Level
15-0*	Operating Data	15-8*	Operating Data II	16-62	Analog Input 53	18-71	Mains Frequency	21-04	Maximum Feedback Level
15-00	Operating Hours	15-80	Fan Running Hours	16-63	Terminal 54 Switch Setting	18-72	Mains Imbalance	21-09	PID Autotuning
15-01	Running Hours	15-81	Preset Fan Running Hours	16-64	Analog Input 54	18-75	Rectifier DC Volt.	21-1*	Ext. CL 1 Ref./Fb.
15-02	kWh Counter	15-9*	Parameter Info	16-65	Analog Output #2 [mA]	20-** Drive Closed Loop		21-10	Ext. 1 Ref./Feedback Unit
15-03	Power Up's	15-92	Defined Parameters	16-66	Digital Output [bin]	20-0*	Feedback	21-11	Ext. 1 Minimum Reference
15-04	Over Temp's	15-93	Modified Parameters	16-67	Pulse Input #29 [Hz]	20-00	Feedback 1 Source	21-12	Ext. 1 Maximum Reference
15-05	Over Volt's	15-98	Drive Identification	16-68	Pulse Input #33 [Hz]	20-01	Feedback 1 Conversion	21-13	Ext. 1 Reference Source
15-06	Reset kWh Counter	15-99	Parameter Metadata	16-69	Pulse Output #27 [Hz]	20-02	Feedback 1 Source Unit	21-14	Ext. 1 Feedback Source
15-07	Reset Running Hours Counter	16-** Data Readouts		16-70	Pulse Output #29 [Hz]	20-03	Feedback 2 Source	21-15	Ext. 1 Setpoint
15-08	Number of Starts	16-0*	General Status	16-71	Relay Output [bin]	20-04	Feedback 2 Conversion	21-17	Ext. 1 Reference [Unit]
15-1*	Data Log Settings	16-00	Control Word	16-72	Counter A	20-05	Feedback 2 Source Unit	21-18	Ext. 1 Feedback [Unit]
15-10	Logging Source	16-01	Reference [Unit]	16-73	Counter B	20-06	Feedback 3 Source	21-19	Ext. 1 Output [%]
15-11	Logging Interval	16-02	Reference [%]	16-76	Analog in X30/11	20-07	Feedback 3 Conversion	21-2*	Ext. CL 1 PID
15-12	Trigger Event	16-03	Status Word	16-76	Analog in X30/12	20-08	Feedback 3 Source Unit	21-20	Ext. 1 Normal/Inverse Control
15-13	Logging Mode	16-05	Main Actual Value [%]	16-77	Analog Out X30/8 [mA]	20-12	Reference/Feedback Unit	21-21	Ext. 1 Proportional Gain
15-14	Samples Before Trigger	16-09	Custom Readout	16-78	Analog Out X45/1 [mA]	20-13	Minimum Reference/Feedb.	21-22	Ext. 1 Integral Time
15-2*	Historic Log	16-1*	Motor Status	16-79	Analog Out X45/3 [mA]	20-14	Maximum Reference/Feedb.	21-23	Ext. 1 Differentiation Time
15-20	Historic Log: Event	16-10	Power [kW]	16-8*	Fieldbus & FC Port	20-2*	Feedback/Setpoint	21-24	Ext. 1 Dif. Gain Limit
15-21	Historic Log: Value	16-11	Power [hp]	16-80	Fieldbus CTW 1	20-20	Feedback Function	21-3*	Ext. CL 2 Ref./Fb.
15-22	Historic Log: Time	16-12	Motor Voltage	16-82	Fieldbus REF 1	20-21	Setpoint 1	21-30	Ext. 2 Ref./Feedback Unit
15-23	Historic log: Date and Time	16-13	Frequency	16-84	Comm. Option STW	20-22	Setpoint 2	21-31	Ext. 2 Minimum Reference
15-3*	Alarm Log	16-14	Motor current	16-85	FC Port CTW 1	20-23	Setpoint 3	21-32	Ext. 2 Maximum Reference
15-31	Alarm Log: Error Code	16-15	Torque [Nm]	16-86	FC Port REF 1	20-3*	Feedb. Adv. Conv.	21-33	Ext. 2 Reference Source
15-31	Alarm Log: Value	16-16	Motor Angle	16-9*	Diagnosis Readouts	20-30	Refrigerant	21-34	Ext. 2 Feedback Source
15-32	Alarm Log: Time	16-17	Speed [RPM]	16-90	Alarm Word	20-31	User Defined Refrigerant A1	21-35	Ext. 2 Setpoint
15-33	Alarm Log: Date and Time	16-18	Motor Thermal	16-91	Alarm Word 2	20-32	User Defined Refrigerant A2	21-37	Ext. 2 Reference [Unit]
15-4*	Drive Identification	16-20	Motor Torque	16-92	Warning Word	20-33	User Defined Refrigerant A3	21-38	Ext. 2 Feedback [Unit]
15-40	FC Type	16-22	Torque [%]	16-93	Warning Word 2	20-34	Duct 1 Area [m2]	21-39	Ext. 2 Output [%]
15-41	Power Section	16-23	Motor Shaft Power [kW]	16-94	Ext. Status Word	20-35	Duct 1 Area [m2]	21-4*	Ext. CL 2 PID
15-42	Voltage	16-24	Calibrated Stator Resistance	16-95	Ext. Status Word 2	20-36	Duct 2 Area [m2]	21-40	Ext. 2 Normal/Inverse Control
15-43	Software Version	16-26	Power Filtered [kW]	16-96	Maintenance Word	20-37	Duct 2 Area [m2]	21-41	Ext. 2 Proportional Gain
15-44	Ordered Typecode String	16-27	Power Filtered [hp]	18-** Info & Readouts		20-38	Air Density Factor [%]	21-42	Ext. 2 Integral Time
15-45	Actual Typecode String	16-3*	Drive Status	18-0*	Maintenance Log	20-6*	Sensorless	21-43	Ext. 2 Differentiation Time
15-46	Frequency Converter Ordering No	16-30	DC Link Voltage	18-00	Maintenance Log: Item	20-60	Sensorless Unit	21-44	Ext. 2 Dif. Gain Limit
15-47	Power Card Ordering No	16-31	System Temp.	18-01	Maintenance Log: Action	20-69	Sensorless Information	21-5*	Ext. CL 3 Ref./Fb.
15-48	LCP Id No	16-32	Brake Energy /s	18-02	Maintenance Log: Time	20-7*	PID Autotuning	21-50	Ext. 3 Ref./Feedback Unit
15-49	SW ID Control Card	16-33	Brake Energy Average	18-03	Maintenance Log: Date and Time	20-70	Closed Loop Type	21-51	Ext. 3 Minimum Reference
15-50	SW ID Power Card	16-34	Heatsink Temp.	18-1*	Fire Mode Log	20-71	PID Performance	21-52	Ext. 3 Maximum Reference
15-51	Frequency Converter: Serial Number	16-35	Inverter Thermal	18-10	FireMode Log:Event	20-72	PID Output Change	21-53	Ext. 3 Reference Source
15-53	Power Card Serial Number	16-36	Inv. Nom. Current	18-11	Fire Mode Log: Time	20-73	Minimum Feedback Level	21-54	Ext. 3 Feedback Source
15-54	Config File Name	16-37	Inv. Max. Current	18-12	Fire Mode Log: Date and Time	20-74	Maximum Feedback Level	21-55	Ext. 3 Setpoint
15-55	Vendor URL	16-38	SL Controller State	18-3*	Inputs & Outputs	20-79	PID Autotuning	21-57	Ext. 3 Reference [Unit]
15-56	Vendor Name	16-39	Control Card Temp.	18-30	Analog Input X42/1	20-8*	PID Basic Settings	21-58	Ext. 3 Feedback [Unit]
15-58	Smart Setup Filename	16-40	Logging Buffer Full	18-31	Analog Input X42/3	20-81	PID Normal/ Inverse Control	21-59	Ext. 3 Output [%]
15-59	Filename	16-41	Logging Buffer Full	18-32	Analog Input X42/5	20-82	PID Start Speed [RPM]	21-6*	Ext. CL 3 PID
15-6*	Option Ident	16-43	Timed Actions Status	18-33	Analog Out X42/7 [V]	20-83	PID Start Speed [Hz]	21-60	Ext. 3 Normal/Inverse Control
15-60	Option Mounted	16-49	Current Fault Source	18-34	Analog Out X42/9 [V]	20-84	On Reference Bandwidth	21-61	Ext. 3 Proportional Gain
15-61	Option SW Version	16-5*	Ref. & Feeds.	18-35	Analog Out X42/11 [V]	20-9*	PID Controller	21-62	Ext. 3 Integral Time
15-62	Option Ordering No	16-50	External Reference	18-36	Analog Input X48/2 [mA]	20-91	PID Anti Windup	21-63	Ext. 3 Differentiation Time
15-63	Option Serial No	16-52	Feedback(Unit)	18-37	Temp. Input X48/4	20-93	PID Proportional Gain	21-64	Ext. 3 Dif. Gain Limit

22-88	Pressure at Rated Speed	22-88	Missing Motor Coefficient 2	26-00	Terminal X42/1 Mode	35-01	Term. X48/4 Input Type
22-89	Flow at Design Point	22-89	Missing Motor Coefficient 3	26-01	Terminal X42/3 Mode	35-02	Term. X48/7 Temperature Unit
22-90	Flow at Rated Speed	24-94	Missing Motor Coefficient 4	26-02	Terminal X42/5 Mode	35-03	Term. X48/7 Input Type
23-0*	Time-based Functions	24-95	Locked Rotor Function	26-1*	Analog Input X42/1	35-04	Term. X48/10 Temperature Unit
23-0*	Time-based Functions	24-96	Locked Rotor Coefficient 1	26-10	Terminal X42/1 Low Voltage	35-05	Term. X48/10 Temperature Unit
23-00	ON Time	24-97	Locked Rotor Coefficient 2	26-11	Terminal X42/1 High Voltage	35-06	Temperature Sensor Alarm Function
23-01	ON Action	24-98	Locked Rotor Coefficient 3	26-14	Term. X42/1 Low Ref./Feedb. Value	35-1*	Temp. Input X48/4
23-02	OFF Time	24-99	Locked Rotor Coefficient 4	26-15	Term. X42/1 High Ref./Feedb. Value	35-14	Term. X48/4 Filter Time Constant
23-03	OFF Action	25-0*	Cascade Controller	26-16	Term. X42/1 Filter Time Constant	35-15	Term. X48/4 Temp. Monitor
23-04	Occurrence	25-0*	System Settings	26-17	Term. X42/1 Live Zero	35-16	Term. X48/4 Low Temp. Limit
23-0*	Time-based Functions	25-00	Cascade Controller	26-2*	Analog Input X42/3	35-17	Term. X48/4 High Temp. Limit
23-08	Timed Actions Mode	25-02	Motor Start	26-20	Terminal X42/3 Low Voltage	35-2*	Temp. Input X48/7
23-09	Timed Actions Reactivation	25-04	Pump Cycling	26-21	Terminal X42/3 High Voltage	35-24	Term. X48/7 Filter Time Constant
23-1*	Maintenance	25-05	Fixed Lead Pump	26-24	Term. X42/3 Low Ref./Feedb. Value	35-25	Term. X48/7 Temp. Monitor
23-10	Maintenance Item	25-06	Number of Pumps	26-25	Term. X42/3 High Ref./Feedb. Value	35-26	Term. X48/7 Low Temp. Limit
23-11	Maintenance Action	25-2*	Bandwidth Settings	26-26	Term. X42/3 Filter Time Constant	35-27	Term. X48/7 High Temp. Limit
23-12	Maintenance Time Base	25-20	Staging Bandwidth	26-27	Term. X42/3 Live Zero	35-3*	Temp. Input X48/10
23-13	Maintenance Time Interval	25-21	Override Bandwidth	26-3*	Analog Input X42/5	35-34	Term. X48/10 Filter Time Constant
23-14	Maintenance Date and Time	25-22	Fixed Speed Bandwidth	26-30	Terminal X42/5 Low Voltage	35-35	Term. X48/10 Temp. Monitor
23-1*	Maintenance Reset	25-23	SBW Staging Delay	26-31	Terminal X42/5 High Voltage	35-36	Term. X48/10 Low Temp. Limit
23-15	Reset Maintenance Word	25-24	SBW Destaging Delay	26-34	Term. X42/5 Low Ref./Feedb. Value	35-37	Term. X48/10 High Temp. Limit
23-16	Maintenance Text	25-25	OBW Time	26-35	Term. X42/5 High Ref./Feedb. Value	35-4*	Analog Input X48/2
23-5*	Energy Log	25-26	Destage At No-Flow	26-36	Term. X42/5 Filter Time Constant	35-42	Term. X48/2 Low Current
23-50	Energy Log Resolution	25-27	Stage Function	26-37	Term. X42/5 Live Zero	35-43	Term. X48/2 High Current
23-51	Energy Log Start	25-28	Stage Function Time	26-4*	Analog Out X42/7	35-44	Term. X48/2 Low Ref./Feedb. Value
23-53	Energy Log	25-29	Stage Function	26-40	Terminal X42/7 Output	35-45	Term. X48/2 High Ref./Feedb. Value
23-54	Reset Energy Log	25-30	Destage Function Time	26-41	Terminal X42/7 Min. Scale	35-46	Term. X48/2 Filter Time Constant
23-5*	Trending	25-4*	Staging Settings	26-42	Terminal X42/7 Max. Scale	35-47	Term. X48/2 Live Zero
23-60	Trend Variable	25-40	Ramp Down Delay	26-43	Terminal X42/7 Bus Control	43-0*	Unit Readouts
23-61	Continuous Bin Data	25-41	Ramp Up Delay	26-44	Terminal X42/7 Timeout Preset	43-0*	Component Status
23-62	Timed Bin Data	25-42	Staging Threshold	26-5*	Analog Out X42/9	43-00	Component Temp.
23-63	Timed Period Start	25-43	Destaging Threshold	26-50	Terminal X42/9 Output	43-01	Auxiliary Temp.
23-64	Timed Period Stop	25-44	Staging Speed [RPM]	26-51	Terminal X42/9 Min. Scale	43-1*	Power Card Status
23-65	Minimum Bin Value	25-45	Staging Speed [Hz]	26-52	Terminal X42/9 Max. Scale	43-10	HS Temp. ph.U
23-66	Reset Continuous Bin Data	25-46	Destaging Speed [RPM]	26-53	Terminal X42/9 Bus Control	43-11	HS Temp. ph.V
23-67	Reset Timed Bin Data	25-47	Destaging Speed [Hz]	26-54	Terminal X42/9 Timeout Preset	43-12	HS Temp. ph.W
23-8*	Payback Counter	25-5*	Alternation Settings	26-6*	Analog Out X42/11	43-13	PC Fan A Speed
23-80	Power Reference Factor	25-50	Lead Pump Alternation	26-60	Terminal X42/11 Output	43-14	PC Fan B Speed
23-81	Energy Cost	25-51	Alternation Event	26-61	Terminal X42/11 Min. Scale	43-15	PC Fan C Speed
23-82	Investment	25-52	Alternation Time Interval	26-62	Terminal X42/11 Max. Scale	43-2*	Fan Pow.Card Status
23-83	Energy Savings	25-53	Alternation Timer Value	26-63	Terminal X42/11 Bus Control	43-20	FPC Fan A Speed
23-84	Cost Savings	25-54	Alternation Predefined Time	26-64	Terminal X42/11 Timeout Preset	43-21	FPC Fan B Speed
24-0*	Fire Mode	25-55	Alternate if Load < 50%	30-2*	Special Features	43-22	FPC Fan C Speed
24-00	Fire Mode Function	25-56	Staging Mode at Alternation	30-2*	Adv. Start Adjust	43-23	FPC Fan D Speed
24-01	Fire Mode Configuration	25-58	Run Next Pump Delay	30-22	Locked Rotor Detection	43-24	FPC Fan E Speed
24-02	Fire Mode Unit	25-59	Run on Mains Delay	30-23	Locked Rotor Detection Time [s]	43-25	FPC Fan F Speed
24-03	Fire Mode Min Reference	25-80	Status	30-5*	Unit Configuration		
24-04	Fire Mode Max Reference	25-80	Cascade Status	30-50	Heat Sink Fan Mode		
24-05	Fire Mode Preset Reference	25-81	Pump Status	31-*	Bypass Option		
24-06	Fire Mode Reference Source	25-82	Lead Pump	31-00	Bypass Mode		
24-07	Fire Mode Feedback Source	25-83	Relay Status	31-01	Bypass Start Time Delay		
24-09	Fire Mode Alarm Handling	25-84	Pump ON Time	31-02	Bypass Trip Time Delay		
24-1*	Drive Bypass	25-85	Relay ON Time	31-03	Test Mode Activation		
24-10	Drive Bypass Function	25-86	Reset Relay Counters	31-10	Bypass Status Word		
24-11	Drive Bypass Delay Time	25-90	Pump Interlock	31-11	Bypass Running Hours		
24-9*	Multi-Motor Funct.	25-91	Manual Alternation	31-19	Remote Bypass Activation		
24-90	Missing Motor Function	26-*	Analog I/O Option	35-0*	Sensor Input Option		
24-91	Missing Motor Coefficient 1	26-0*	Analog I/O Mode	35-00	Temp. Input Mode		

A		Električne specifikacije 380 – 480 V.....	75, 76
Alarma		Električne specifikacije 525 – 690 V.....	77, 78
Popis.....	10	Električno spajanje.....	20
Alarmi		Elektroničko temperaturni relej (ETR).....	20
Dnevnik.....	10	EMC.....	20, 21, 22
Popis.....	62	Energetska kartica	
Alati.....	12	Lokacija.....	9
Analogni		Upozorenje.....	70
Specifikacije ulaza.....	80	Energetska kartica ventilatora	
Analogni ulaz/izlaz		Lokacija.....	7, 8
Lokacije stezaljki.....	9	Upozorenje.....	72
Opisi i tvorničke postavke.....	42	Enkoder.....	51
Auto on (Automatski uključeno).....	11, 59	F	
Automatska optimizacija energije.....	51	Fieldbus.....	40
Automatsko prilagođavanje motoru		Filtar.....	13
Konfiguriranje.....	51	FPC.....	7
Automatsko prilagođavanje motoru (AMA)		vidi također <i>Energetska kartica ventilatora</i>	
Upozorenje.....	69	Frekvencija ulaznog napona.....	81
B		Frekvencijski pretvarač	
Broj softverske inačice.....	3	Definicija.....	6
Brtvena ploča		Inicijalizacija.....	53
Dimenzije za E1h.....	87	Potreban slobodni prostor.....	14
Dimenzije za E2h.....	91	Status.....	59
Dimenzije za E3h.....	95	Funkcije HVAC ventilatora.....	47
Dimenzije za E4h.....	99	Funkcije kompresora.....	47
Opis.....	15	G	
Brtvena pločica		Glavni izbornik.....	47
Nazivni podaci momenta.....	101	Glavno napajanje (L1, L2, L3).....	79
Brzi izbornik.....	10, 47, 103	Grijač	
C		Lokacija.....	7, 8
Crpke		Ožičenje za.....	43
Funkcije.....	47	Shematski prikaz ožičenja.....	23
D		Upotreba.....	13
Definicije		Grijač prostora.....	7
Statusne poruke.....	59	vidi također <i>Grijač</i>	
Upozorenja i alarmi.....	61	Gubitak faze.....	62
Definicije statusnih poruka.....	59	H	
Digitalni		Hand on (Ručno uključeno).....	11, 59
Druge specifikacije.....	81	Hlađenje	
Specifikacije ulaza.....	80	Kontrolni popis.....	45
Digitalni ulaz/izlaz		Upozorenje na prašinu.....	13
Lokacije stezaljki.....	9	Zahtjevi.....	14
Opisi i tvorničke postavke.....	41	Hlađenje stražnjeg zida.....	14, 100
Dodatna oprema.....	42, 46	Hladnjak	
Dodatni priključci.....	43	Greška nadtemperature.....	75
E		Nazivni podaci momenta panela za pristup.....	101
Eksplozivne atmosfere.....	13	I	
		Indikatorske lampice.....	62

Instalacija			
Brzo postavljanje.....	50	L	
Električni.....	20	LCP	
Inicijalizacija.....	53	Indikatorske lampice.....	11
Kontrolni popis.....	45	Lokacija.....	7, 8
Kvalificirano osoblje.....	4	Uklanjanje kvarova.....	72
Mehanička.....	15	Zaslon.....	10
Pokretanje.....	52	LCP.....	47
Potrebni alati.....	12	M	
Stezaljke s udjelom opterećenja/regeneracijske stezaljke 19	MCT 10.....	50
Sukladno s EMC.....	22, 28	Mjere.....	6
Zahtjevi.....	14	Mjere dubine.....	6
Interferencija		Mjere širine.....	6
EMC.....	21	Mjere visine.....	6
Radio.....	6	Moment	
Isključenje.....	7, 43, 46	Granična vrijednost.....	64
Isključi.....	83	Karakteristike.....	79
Istosmjerno napajanje od 24 V.....	41	Nazivni podaci pričvršćivača.....	101
Izbornik		Ograničenje.....	74
Opisi.....	47	Motor	
Tipke.....	10	Kabeli.....	20, 24
Izjednačavanje potencijala.....	28	Klasa zaštite.....	13
Izmjenično mrežno napajanje.....	26	Nazivni podaci momenta stezaljke.....	101
vidi također <i>Mrežno napajanje</i>		Podaci.....	74
K		Pregrijavanje.....	63
Kabeli		Shematski prikaz ožičenja.....	23
Duljine i presjeci kabela.....	80	Spajanje.....	24
Maksimalni broj i veličina po fazi.....	75, 76	Specifikacije izlaza.....	79
Motor.....	24	Stezaljke.....	7
Mrežno napajanje.....	26	Termistor.....	57
Oklopljeni.....	20	Uklanjanje kvarova.....	73
Provođenje.....	40, 45	Upozorenje.....	63, 66
Specifikacije.....	80	Vrtnja.....	51
Stvaranje otvora za.....	16, 17	Mrežno napajanje	
Upozorenje pri instalaciji.....	20	Kabeli.....	26
Klasa energetske učinkovitosti.....	79	Nazivni podaci momenta stezaljke.....	101
Kočnica		Spajanje.....	26
Lokacija stezaljki.....	7	Stezaljke.....	7, 8
Nazivni podaci momenta stezaljke.....	101	Upozorenje.....	67
Poruka statusa.....	59	N	
Kondenzacija.....	13	Naljepnica.....	12
Konfiguracije montaže.....	14	Napon	
Konfiguracije ožičenja		Neuravnoteženost.....	62
Otvorena petlja.....	54	Ulaz.....	44
Pokretanje/zaustavljanje.....	55	Napon napajanja.....	46
Poništavanje vanjskog alarma.....	57	Natpisna pločica.....	12
Regeneracija.....	57	Nazivna snaga.....	6, 12
Termistor.....	57	Nazivna struja kratkog spoja (SCCR).....	83
Kontrolno ožičenje.....	40, 42, 45	Nekontrolirani start.....	4
Kratice.....	102	O	
Kratki spoj.....	64	Odobrenja i certifikati.....	3
Kvalificirano osoblje.....	4		

Održavanje.....	13, 58	Rashladno tijelo	
Okruženje.....	13, 79	Čišćenje.....	13, 58
Osigurači		Dimenzije panela za pristup za E1h.....	86
Lokacija.....	7, 8	Dimenzije panela za pristup za E2h.....	90
Popis za provjeru prije pokretanja.....	45	Dimenzije panela za pristup za E3h.....	94
Prekostrujna zaštita.....	20	Dimenzije panela za pristup za E4h.....	98
Specifikacije.....	83	Potreban protok zraka.....	14
Uklanjanje kvarova.....	74	Upozorenje.....	66, 68, 69, 71
Otpornik kočenja		Recikliranje.....	3
Lokacije stezaljki.....	9	Regeneracija	
Ožičenje.....	44	Konfiguracija ožičenja.....	57
Shematski prikaz ožičenja.....	23	Lokacija stezaljki.....	7
Upozorenje.....	66	Nazivni podaci momenta stezaljke.....	101
Otvorena petlja		Stezaljke.....	8
Ožičenje za upravljanje brzinom.....	54	Regionalne postavke.....	52
Primjer programiranja.....	48	Releji	
Ožičenje upravljačkih stezaljki.....	42	Druge specifikacije.....	82
P		Lokacija.....	9, 42
Parametri.....	47, 52	Repovi.....	20
Plinovi.....	13	Reset (Poništi).....	11, 61
Početno postavljanje.....	46	Rječnik.....	102
Podest.....	15	Rotor	
Podizanje.....	12, 15	Upozorenje.....	71
Pohrana.....	12	RS485.....	23, 41, 43
Pohrana kondenzatora.....	12	RSO.....	7, 8, 26, 95, 99
Poklopac vrata/panela		S	
Nazivni podaci momenta.....	101	Safe Torque Off	
Pokretanje/zaustavljanje.....	55	Lokacija stezaljke.....	41
Poništavanje.....	70	Ožičenje za.....	43
Poništavanje vanjskog alarma.....	57	Shematski prikaz ožičenja.....	23
Postavljanje.....	10	Upozorenje.....	70
Potencijometar.....	41	Upute za upotrebu.....	3
Povremeno oblikovanje.....	12	Serijska komunikacija	
Prekidači strujnog kruga.....	45, 83	Lokacija.....	9
Prekostrujna zaštita.....	20	Nazivni podaci momenta poklopca.....	101
Prenapon.....	74	Opisi i tvorničke postavke.....	41
Pretvarač		Servis.....	58
Dimenzije.....	6	Sigurnosne upute.....	4, 20, 46
Pretvarač.....	41	Sklopka	
Priručnik		A53 i A54.....	80
Broj inačice.....	3	Sklopka za zaključenje sabirnice.....	43
Priručnik s uputama za programiranje.....	3	Sklopka zaključenja sabirnice.....	9
Priručnik s uputama za projektiranje.....	3, 14, 79	Sklopke	
Programiranje.....	10, 48, 103	A53/A54.....	44
Protok zraka.....	13, 14, 100	Isključenje.....	46
R		Isključi.....	83
Rashlađivanje putem vodova.....	14	Temperatura otpornika za kočenje.....	44
		Zaključenje sabirnice.....	43
		Sklopke A53/A54.....	9
		Sleep mode (Hibernacija).....	61
		Softver za postavljanje MCT 10.....	50
		Specifikacije ulaza.....	80

Stezaljke		Upozorenja	
Analogni ulaz/izlaz.....	42	Popis.....	10, 62
Digitalni ulaz/izlaz.....	41	Upravljačka kartica	
Dimenzije E1h (prikaz sprijeda i bočni prikaz).....	30	Greška zbog utjecaja okoline.....	75
Dimenzije E2h (prikaz sprijeda i bočni prikaz).....	32	Lokacija.....	9
Dimenzije E3h (prikaz sprijeda i bočni prikaz).....	34	RS485 specifikacije.....	81
Dimenzije E4h (prikaz sprijeda i bočni prikaz).....	37	Specifikacije.....	82
Lokacije upravljanja.....	9, 40	Upozorenje.....	69
Releji.....	42	Upravljačka polica.....	7, 8, 9
Serijska komunikacija.....	41	Upravljački ulaz/izlaz	
Stezaljka 37.....	41, 42	Opisi i tvorničke postavke.....	40
Stezaljka 54.....	71	Upravljanje	
Š		Karakteristike.....	82
Štit mrežnog napajanja.....	5	Upute o zbrinjavanju.....	3
S		Uređaj za blokadu.....	42
STO.....	3	USB	
vidi također <i>Safe Torque Off</i>		Lokacija ulaza.....	9
Struja		Specifikacije.....	83
Curenje.....	28	Usklađenost s ADN-om.....	3
Ograničenje.....	74	Uvjeti okoline	
Ulaz.....	44	Pregled.....	13
Struja curenja.....	5, 28	Specifikacije.....	79
T		Uzemljenje	
Temperatura.....	13	Izolirano mrežno napajanje.....	26
Termistor		Kontrolni popis.....	45
Konfiguracije ožičenja.....	57	Nazivni podaci momenta stezaljke.....	101
Lokacija stezaljke.....	41	Plivajući trokut.....	26
Provođenje kabela.....	40	Priključivanje.....	28
Upozorenje.....	70	Stezaljke.....	7, 8
Težina.....	6	Upozorenje.....	68
Tipke za navigaciju.....	11, 48	Uzemljeni trokut.....	26
Toplinska zaštita.....	3	V	
U		Vanjske dimenzije	
Udarni panel.....	85	E1h.....	84
Udarni tranzijent.....	28	E2h.....	88
Udio opterećenja		E3h.....	92
Lokacija stezaljki.....	8	E4h.....	96
Nazivni podaci momenta stezaljke.....	101	Ventilatori	
Shematski prikaz ožičenja.....	23	Lokacija.....	8
Stezaljke.....	8	Potreban protok zraka.....	14
Upozorenje.....	4	Servisiranje.....	13
Uklanjanje kvarova		Upozorenje.....	65, 71
LCP.....	72	Visoki napon.....	4, 46
Motor.....	73	Vlaga.....	13
Mrežno napajanje.....	74	Vrijeme pražnjenja.....	5
Osigurači.....	74	Vrijeme trajanja usporavanja.....	74
Upozorenja i alarmi.....	62	Vrijeme trajanja zaleta.....	74
UL certifikat.....	3	Z	
Ulazni napon.....	46	Zadane tvorničke postavke.....	53
Unutarnji kvar.....	68	Zapis o kvaru.....	10
Unutarnji prikazi.....	7		

Zaštita

Kabeli.....	40
Mrežno napajanje.....	5
RSO.....	7, 8
Uvijeni krajevi.....	20
Zaključenje RSO.....	95, 99

Zazor vrata

E1h.....	87
E2h.....	91
E3h.....	95
E4h.....	99

Upute za upotrebu



Danfoss d.o.o.

Zavrtnica 17
HR-10000 ZAGREB
Tel.:01 / 606 40 70
Fax:01 / 606 40 80
E-mail: danfoss.hr@danfoss.com
www.danfoss.hr

.....
Danfoss ne preuzima odgovornost za eventualne greške u katalogu, prospektima i ostalima tiskanim materijalima. Danfoss pridržava pravo izmjena na svojim proizvodima bez prethodnog upozorenja. Ovo pravo odnosi se i na već naručene proizvode pod uvjetom da te izmjene ne mijenjaju već ugovorene specifikacije. Svi zaštitni znaci u ovome materijalu vlasništvo su (istim redoslijedom) odgovarajućih poduzeća Danfoss. Danfoss oznake su zaštitni žigovi poduzeća Danfoss A/S. Sva prava pridržana.
.....

Danfoss A/S
Ulsnaes 1
DK-6300 Graasten
vlt-drives.danfoss.com

