

# 目錄

1	如何閱讀操作說明書	5
	著作權、責任限制與修訂權	Ę
	認證	6
	符號	6
_	A 141	
2	安全性	
	一般警告	
	在修復工作開始執行之前	3
	特殊條件	3
	避免不經意啟動	3
	安全停機安裝	ę.
	變頻器安全停機 	10
	IT 主電源	11
3	低諧波變頻器簡介	13
	運作原理	13
	IEEE519 符合性	13
	訂購單類型代碼	14
4	如何安裝	15
	開始使用	15
	預先安裝 	16
	規劃安裝地點	16
	變頻器接收 	16
	運送與開箱	16
	舉吊	17
	機械尺寸	19
	機械安裝	24
	F 機架部分的組裝	26
	濾波器與濾波器之間的控制線路連接 	28
	端子位置 - 機架大小 D	29
	端子位置 - 機架大小 E	30
	端子位置 - 機架大小 F	32
	冷卻與氣流	34
	現場安裝選項	41
	輸入板選項的安裝	41
	變頻器主電源遮罩的安裝 	41
	機架大小 F 面板選項	42
	電氣安裝	44
	電源連接	44
	主電源連接	58



	無遮罩電纜線的電源與控制配線	58
	保險絲	59
	控制電纜線佈線	62
	電氣安裝、控制端子	63
	透過外部信號器控制馬達的連接範例	64
	啟動/停機	64
	脈衝啟動/停機	64
	電氣安裝 - 額外	66
	電氣安裝,控制電纜線	66
	開關 S201、S202 和 S801	68
	最終的設定及測試	69
	其他連接	71
	機械煞車控制	71
	馬達熱保護	72
5	如何操作低諧波變頻器	70
J	如何操作圖形化 LCP (GLCP)	73
	如问探F画形化 LOP (GLOP)	73
6	如何進行低諧波變頻器程式設定	85
	如何進行變頻器程式設定	85
	快速設定參數	85
	基本設定參數	89
	如何進行有效濾波器的程式設定	110
	在 NPN 模式下使用低諧波變頻器	110
	參數清單 - 變頻器	111
	參數清單 - 有效濾波器	132
	操作/顯示 0-**	132
	數位輸入/輸出 5-**	132
	通訊和選項 8-**	133
	特殊功能 14-**	133
	裝置資訊 15-**	134
	數據讀出 16-**	135
	AF 設定 300-**	135
	AF 讀數 301-**	136
7	RS-485 安裝與設定	137
	網路配置	139
	FC 協議訊息架構	140
	範例	145
	如何存取參數	146
8	一般規格	147
_	( PP T T T T T T T T T T T T T T T T T T	



濾波器規格 	154
9 疑難排解	155
警告與警報 - 變頻器 (右 LCP)	155
警告/警報訊息	155
警報與警告 - 濾波器 (左 LCP)	163
索引	168





# 1 如何閱讀操作說明書

### 1.1.1 著作權、責任限制與修訂權

本出版品包含 Danfoss 的專屬資訊。 接受並使用此手冊即代表使用者同意只將此處包含的資訊使用於操作 Danfoss 的設備,或是其他供應商提供、旨在透過串列通訊連結與 Danfoss 設備通訊的設備。 此出版品受到丹麥與其他大部分國家的著作權法保護。

Danfoss 並不保證依據此手冊中提供的指示所製造的軟體程式可以在每一個實體、硬體或軟體環境中正常作用。

雖然 Danfoss 已經測試並復審此手冊內的文件,但對於此文件,包括其品質、效能或用於特定目的的適用性,Danfoss 不提供任何明示或默示的保證或 陳述。

即使事先已經警告過損壞發生的可能性,Danfoss 對於使用所造成的直接、間接、特別、偶然或隨之發生的損壞,或是無法使用此手冊包含的資訊,都不承擔任何責任。 尤其對於任何成本(包含但不限於收益或收入損失的成本)、設備的損失或損壞、電腦程式的損失、資料的損失、替換這些物品的成本、或是第三方的索賠,Danfoss 都不承擔任何責任。

Danfoss 保留在任何時間修訂本出版品並更改其內容,而不通知過去或現有使用者有關修訂或更改的權力,並對使用者沒有任何通知義務。

### 1.1.2 VLT AutomationDrive 的現有資料

- VLT AutomationDrive 操作說明書 高功率, MG. 33. UX. YY 提供了安裝和運轉變頻器所需的資訊。
- VLT AutomationDrive 設計指南 MG. 33. BX. YY 詳細介紹了有關變頻器、用戶設計和應用的所有技術資訊。
- VLT AutomationDrive 程式設定指南 MG. 33. MX. YY 提供了如何進行程式設定的資訊並包含完整的參數説明。
- VLT AutomationDrive Profibus 操作說明書 MG.33.CX.YY 提供透過 Profibus fieldbus 來控制、監控和程式設定變頻器的必要資訊。
- VLT AutomationDrive DeviceNet 操作說明書 MG.33.DX.YY 提供透過 DeviceNet fieldbus 來控制、監控和程式設定變頻器的必要資訊。

X = 版本號碼

YY = 語言代碼

Danfoss 技術資料也可在 www. danfoss. com/drives 網站上找到。



## <u>VLT AutomationDrive</u> 操作說明書

軟體版本: 5.9x

這些操作說明書適用於軟體版本為 5.9x 的所有 VLT Automation Low Harmonic Drive 變頻器。 軟體版本號碼可以從參數 15-43 軟體版本上取得。



此低諧波變頻器具有兩個不同的 LCP,一個用於變頻器(右側),一個用於有效濾波器(左側)。 每個 LCP 只控制與之連接的裝置,而 且兩個 LCP 之間無任何通訊。

### 1.1.3 認證







### 1.1.4 符號

在這些操作說明書中所使用的符號。



表示讀者應注意的事項。



表示一般警告。



表示高電壓警告。

表示出廠設定



# 2 安全性

### 2.1.1 安全注意事項



每次連接至主電源時,變頻器的電壓都是相當危險的。 馬達或變頻器或 Fieldbus 安裝不當可能會導致設備損壞以及人員傷亡。 因此,必須遵守本手冊包含的說明,以及全國性和地區性法規與安全法規。

#### 安全法規

- 如果要進行修復工作,變頻器必須斷開與主電源的連接。 在拆下馬達與主電源插頭之前,先檢查主電源已經斷開連接並且已經過了必須的等待時間。
- 2. 在變頻器操作控制器上的 [STOP/RESET] 按鍵並不會斷開設備與主電源的連接,因此無法作為安全開關使用。
- 3. 務必為設備進行正確的保護性接地,保護使用者不受輸入電壓的傷害,馬達也必須依照適用的全國性及地區性法規使用以避免超載。
- 4. 對地漏雷雷流高於 3.5 mA。
- 5. 可透過參數 1-90 *馬達熱保護*進行設定以避免馬達超載。 如果想要使用此功能,將參數 1-90 設定至數據值 [ETR 跳脫] (出廠預設值) 或數據值 [ETR 警告]。 注意: 此功能是以 1.16 倍的額定馬達電流與馬達額定頻率來進行初始化。 對北美洲的使用者: ETR 功能可以提供符合 NEC 規定的第 20 類馬達過載保護。
- 6. 當變頻器連接至主電源時,請勿拆下馬達與主電源的插頭。 在拆下馬達與主電源插頭之前,先檢查主電源已經斷開連接並且已經過了必須的等待時間。
- 7. 請注意,當安裝負載共償 (DC 中間電路的連接) 與外接 24 V DC 時,變頻器有 L1、L2 與 L3 以外的電壓輸入。 在開始修復工作之前,請先檢查所有電壓輸入都已經斷開連接,並且已經過了必須的等待時間。

#### 在高海拔時的安裝



#### 在高海拔時的安裝:

海拔高度超過 3 km 時,請洽詢 Danfoss Drives 瞭解有關 PELV 的資訊

#### 意外啟動警告

1. 當變頻器連接至主電源時,可以使用數位命令、總線命令、設定值或操作器停機來停止馬達。 如果因為個人安全的考量而必須確定絕對不會發生意外 啟動,則這些停止功能並不足夠。2. 在更改參數時,馬達可能會啟動。 因此,停機按鍵 [RESET] 必須一直啟動著,之後才可以更改數據。3. 如果變頻 器的電子零組件發生故障,或是主電源發生暫時超載或故障,或是馬達連接中斷時,已經停止的馬達可能會啟動。



#### 警告:

碰觸電氣零件可能會造成生命危險 - 即使設備已切斷和主電源的連接。

同時請確認已切斷其他電壓輸入的連接,例如外部 24 V DC、負載共償 (DC 中間電路的連接),以及動態備份的馬達連接。

#### 2.1.2 一般警告



### 警告:

碰觸電氣零件可能會造成生命危險 - 即使設備已切斷和主電源的連接。

此外,還要確保其他電壓輸入、直流中間電路的連接和動態備份馬達連接均已斷開。

在接觸變頻器上任何可能帶電的零件之前,請至少等待以下時間:

380 - 480 V, 132 - 200 kW, 至少等待 20 分鐘。

380 - 480 V, 250- 630 kW, 至少等待 40 分鐘。

僅當特定裝置銘牌上有指明允許時才可使用較短的時間。 請注意,即使控制卡 LED 已關閉,直流電路上仍可能有高電壓。 在變頻器 與有效濾波器內的電路板上裝有紅色 LED,以顯示直流電的總線電壓。 此紅色 LED 會在直流電路的電壓為 50 Vdc 或更低之前保持恆 亮。





#### 漏電電流

變頻器的接地漏電電流大於 3.5 mA。 根據 IEC 61800-5-1 規定,必須透過以下方式來確保實現強化性保護性接地: 必須單獨終接橫 截面面積最小為 10mm 的銅線或 16mm 的 AI PE 電線或其他 PE 電線 (需要與主電源電線具有相同的橫截面面積)。

#### 殘餘電流器

此產品可能在保護導體中產生直流電。 使用漏電斷路器(RCD)提供額外保護時,只有 B 類 RCD(時間延遲)能用在此產品的電源端上。 另請參閱 RCD 應用注意事項 MN. 90. GX. 02。

變頻器的保護性接地和 RCD 的使用務必符合國家和地區法規。

### 2.1.3 在修復工作開始執行之前

- 斷開變頻器與主電源的連接
- 2. 將 DC 總線端子 88 和 89 連接斷開
- 至少等待在「一般警告」章節中所述的時間
- 4. 移開馬達電纜線

### 2.1.4 特殊條件

#### 電氣額定值:

變頻器銘牌上註明的額定值是根據指定電壓、電流與溫度範圍內的典型三相主電源得出的,適用於大多數應用。

#### 變頻器也支援會影響變頻器電氣額定值的其他特殊應用。 會影響電氣額定值的特殊條件可能是:

- 單相應用
- 高溫應用,可能需要降低電氣額定值
- 海事應用,具有更嚴苛的環境條件。

請查閱**設計指南**中的相關規定,以瞭解與電氣額定值有關的資訊。

#### 安裝要求:

#### 為了保證變頻器的整體電氣安全,需要針對以下方面進行特殊安裝考量:

- 用於過電流與短路保護的保險絲與斷路器
- 電源電纜線(主電源、馬達、煞車、負載共償與繼電器)的選擇
- 網格配置(IT、TN、接地腳等)
- 低壓埠的安全性(PELV 狀況)。

請查閱**設計指南**中的相關規定,以瞭解與安裝需求有關的資訊。

### 2.1.5 避免不經意啟動



當變頻器連接至主電源時,可以使用數位命令、總線命令、設定值或藉助 LCP 操作控制器來啟動/停止馬達。




- 如果存在人身安全問題,必須將變頻器和主電源斷開連接,以避免意外啟動。
- 若要避免意外啟動,在變更參數前一定要啟動 [0FF] 鍵。
- 除非端子 37 已關閉,否則電子故障、臨時過載、主電源故障或馬達失去連接都可能導致已停止的馬達啟動。




### 2.1.6 安全停機安裝

# 要按照安全類別 3 (EN954-1) 執行類別 0 停機 (EN60204) 的安裝,請遵照以下說明:

- 1. 必須取下端子 37 和 24 V 直流之間的橋接器(跳線)。 僅僅切 斷或斷開該跳線還是不夠的。 爲避免短路,請將其整個取下。 請參閱圖解中的跳線。
- 2. 用帶有短路保護的電纜線將端子 37 連接至 24 V DC。 24 V 直 流電源必須能被 EN954-1 類別 3 的電路中斷裝置所中斷。 如果中斷裝置和變頻器放置在同一個安裝面板中,您可以使用未遮罩的電纜線代替有遮罩功能的電纜線。

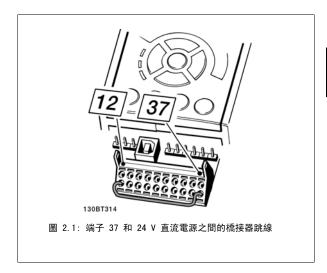

下圖顯示了一個符合安全類別 3 (EN 954-1) 停止類別 0 (EN 60204-1) 系統。 電路中斷是由一個開路的門接觸器造成的。 該圖還顯示了如何進行與安全無關的硬體自由旋轉連接。

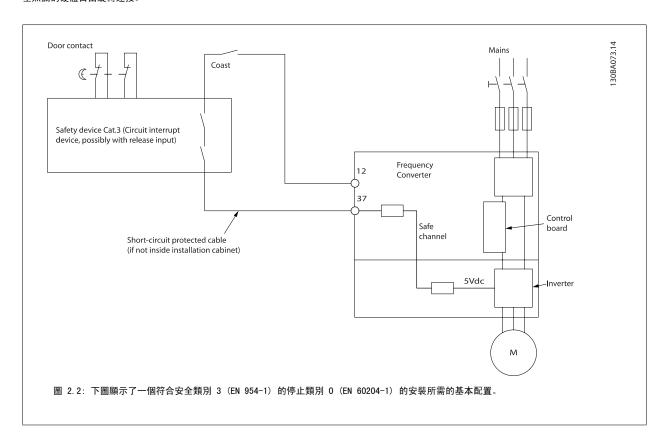




### 2.1.7 變頻器安全停機

對於配有安全停機端子 37 輸入的型號,變頻器可以執行安全功能*安全轉矩關閉*(在 CD IEC 61800-5-2 草案中定義)或*停機類別 0*(在 EN 60204-1 中定義)。

該安全功能是按照 EN 954-1 安全類別 3 的要求所設計和認可的。 這個功能稱為「安全停機」。 在安裝處進行整合和使用安全停機之前,必須為安裝執行一次仔細的風險分析,以決定安全停機功能和安全類別是否合宜並充分。 為了能夠符合 EN 954-1 中安全類別 3 的要求來安裝和使用「安全停機」功能,必須遵守*設計指南*中的相關資訊及說明。 操作說明書所提供的資訊和說明不足以讓使用者正確且安全使用安全停機功能。

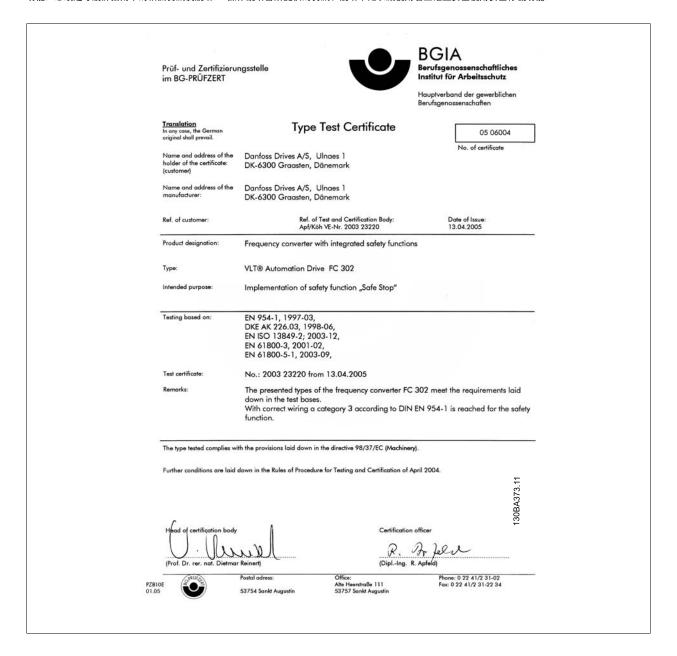



### 2.1.8 IT 主電源



#### IT 主電源

不可將含 RFI 濾波器的變頻器,與 400 V 變頻器在相位線和地線間有超過 440 V 的主電源相連接,或與 690 V 變頻器在相位線和地線間有超過 760 V 的主電源相連接。

對於 400V 的 IT 主電源與三角接地 (接地腳), 在相位線和地線間的主電源電壓可能超過 440 V。

參數 14-50 RFI 濾波器可用來使內部 RFI 電容與 RFI 濾波器接地電路斷開。必須關閉變頻器與濾波器上的參數 14-50 RFI 濾波器。

### 2.1.9 處置說明



包含電氣元件的裝置不得與家庭廢棄物一併處置。

必須依照地區性有效的法規,將其與電氣與電子廢棄物分開收集處理。






# 3 低諧波變頻器簡介


### 3.1.1 運作原理

VLT 低諧波變頻器是一款配有整合式有效濾波器的 VLT 高功率變頻器。 有效濾波器是一種能主動監測諧波失真級數,並將補償諧波電流注入線路以抵消諧波的裝置。

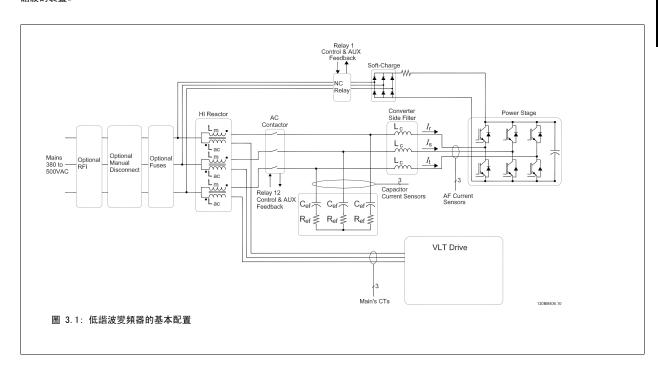

### 3.1.2 IEEE519 符合性

低諧波變頻器的設計宗旨在於透過等於 1 的功率因數,從供電網取得理想的正弦電流波型。 傳統非線性負載取得脈衝形電流,而低諧波變頻器則會透過平行濾波器路徑補償此電流,減少電力網的壓力。 低諧波變頻器符合最嚴苛的諧波標準,在平衡三相電力網預失真率小於 3%之下,在全負載的 THiD 則小於 5%。 此裝置的設計旨在滿足 IEEE519 對於具有奇數與偶數個個別諧波級數且 Isc/II 大於 20 的建議。 低諧波變頻器的濾波器選項具有前進載波頻率,它能實現寬廣的變頻器延展範圍,讓較低的個別諧波級數超過 50 級以上。

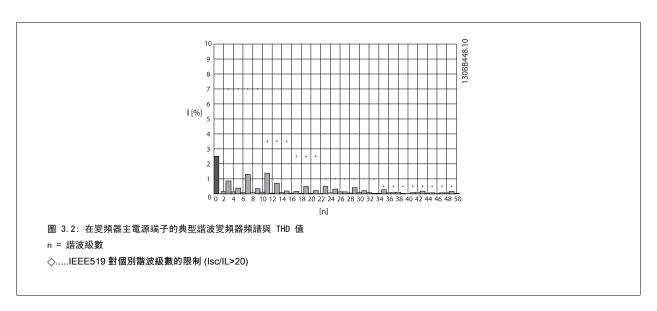



### 3.1.3 訂購單類型代碼

使用者可以使用訂購代碼系統依照應用的需求自行設定 VLT 低諧波變頻器。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 1819 20 21 2223 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 FC - 0 P T E L GC XX SX XX X A B C D 2 6	
130BF	

產品組別	1-3	
變頻器系列	4-6	
額定功率	8-10	
相	11	
主電源電壓	12	
外殼	13-15	
外殼類型		
外殼等級		3
控制輸入電壓		
硬體配置		
RFI 濾波器	16-17	
煞車	18	
顯示器(LCP)	19	
有塗層的 PCB	20	
主電源選項	21	
調諧 A	22	
調諧 B	23	
軟體版本	24-27	
軟體語言	28	
A 選配裝置	29-30	
B 選配裝置	31-32	
CO 選配裝置,MC		
C1 選配裝置	35	፟፟፟፟
C 選配軟體	36-37	<b>1</b>
D 選配裝置	38-39	•

如欲訂購 VLT 低諧波變頻器,請在類型代碼字串的位置 16 中輸入字母 "L"。 並非每個變頻器型號都提供所有的選擇/選項。 如欲確認是否有適當版本,請上網際網路查詢變頻器訂貨代碼查詢軟體。 有關可用選項的 更多資訊,請參閱*設計指南*。



# 4 如何安裝

### 4.1 開始使用

### 4.1.1 關於安裝方式

本章內容包括電力端子和控制卡端子之間的機械安裝和電氣安裝。 *選項*的電氣安裝在相關的操作說明與設計指南中有所描述。

### 4.1.2 開始使用

請依照以下所述步驟,將變頻器以符合 EMC 要求的方式快速完成安裝。



請於安裝裝置之前閱讀安全說明。 若未依照建議事項執行,可能導致人員的傷亡。

#### 機械安裝

• 機械安裝


#### 電氣安裝

- 主電源連接與接地
- 馬達連接與電纜線
- 保險絲與斷路器
- 控制端子 電纜線

#### 快速設定

- 變頻器的 LCP 操作控制器 (LCP)
- 濾波器的 LCP 操作控制器
- 馬達自動調諧(AMA)
- 程式設定

機架大小取決於外殼的類型、功率範圍與主電源電壓

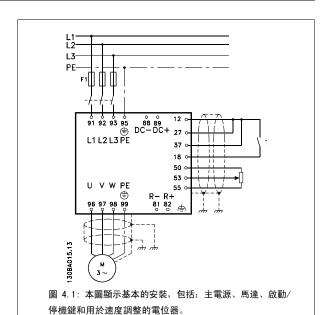

15



## 4.2 預先安裝

### 4.2.1 規劃安裝地點



#### 注意!

在進行安裝之前,變頻器事前的安裝規劃是很重要的。 忽略本項工作,可能會在安裝期間與之後產生額外不必要的工作。

### 在選擇最佳的操作地點時,應當考慮以下因素(參閱以下數頁詳細資訊及個別的設計指南):

- 環境操作溫度
- 安裝方式
- 如何冷卻裝置
- 變頻器的位置
- 電纜佈線方式
- 確保電源提供正確的電壓與必要的電流
- 確保馬達電流額定值在變頻器最大電流以內
- 如果變頻器沒有內建保險絲,請確保使用有正確額定值的保險絲。

### 4.2.2 變頻器接收

當接收變頻器時,請確保包裝材料是否完好,並注意裝置在運送途中是否有損壞。萬一有損壞,請立即與貨運公司聯繫以便求償。

### 4.2.3 運送與開箱

在拆開變頻器包裝箱之前,建議將設備送至離最後安裝地點最近的地方。 拆開箱子並儘量在棧板上處理變頻器。



### 4.2.4 舉吊

務必使用專用的吊掛點以吊起變頻器。 針對所有 D 與 E 機架,為防止變頻器吊掛孔彎曲,請使用吊桿。

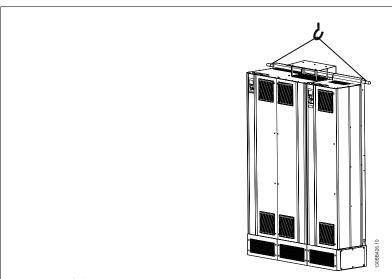


圖 4.2: 建議的吊掛方式,機架大小 D 與 E。



吊桿必須足以操作變頻器的重量。 有關不同機架大小的重量,請參閱*機械尺寸*。 吊桿的最大直徑為 2.5 公分(1 英吋)。 從變頻器 的頂端至吊舉纜線的角度應為 60° 或以上。

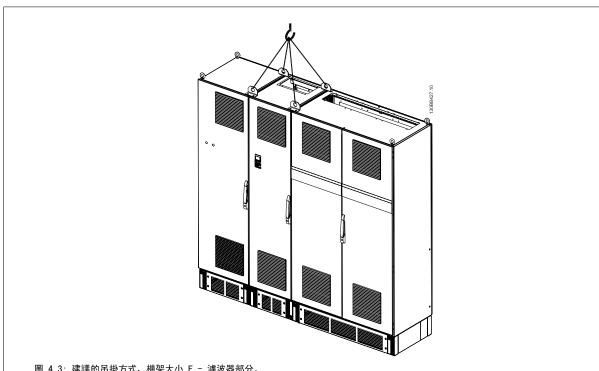


圖 4.3: 建議的吊掛方式,機架大小 F - 濾波器部分。



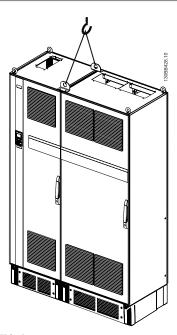


圖 4.4: 建議的吊掛方式,機架大小 F - 變頻器部分。



#### 注意!


請注意方形底座可在與變頻器相同的包裝內找到,但在運送途中並未接至機架大小 F。 需要使用方形底座以讓氣流進入變頻器並予以適當地冷卻。 在最終的安裝地點時,F 機架應當放在方形底座的頂端。 從變頻器的頂端至吊舉纜線的角度應為 60°或以上。除了上圖之外,允許使用吊掛橫桿來吊舉 F 機架。




### 注意!


機架大小 F 將以 2 件運送。 有關如何組裝分件的說明,可在「機械安裝」章節中找到。




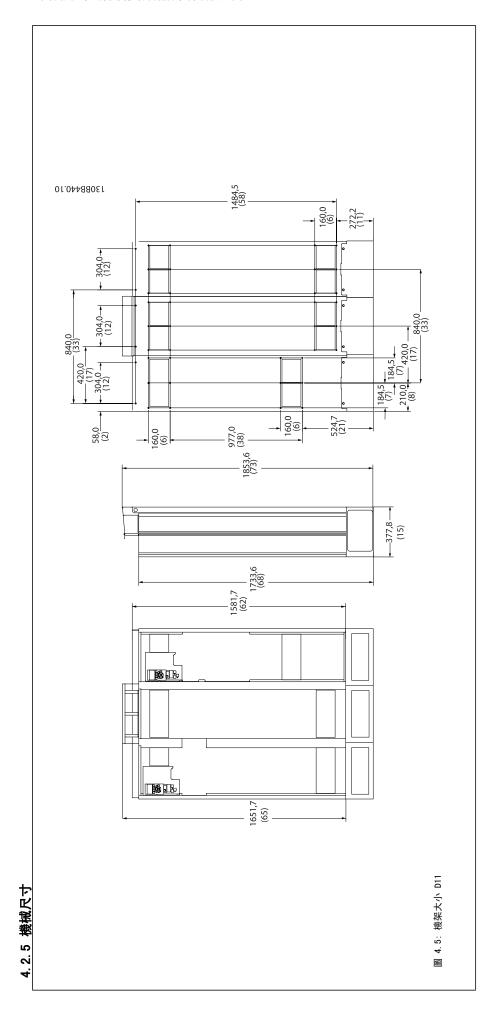

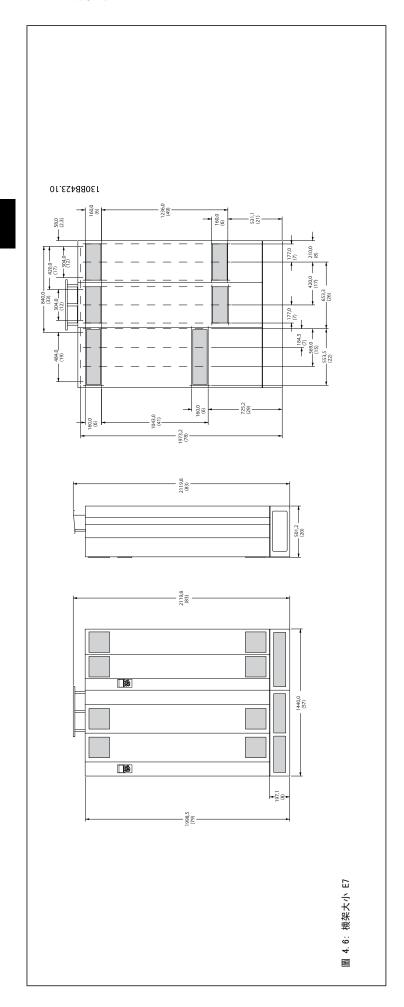




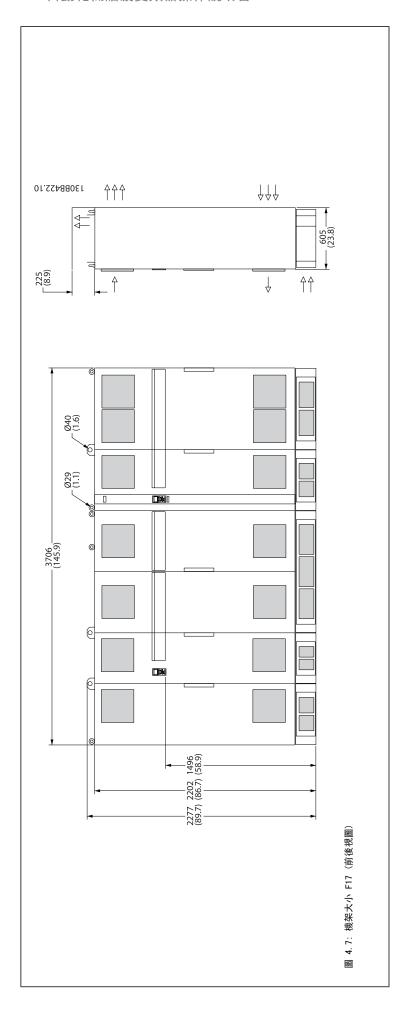

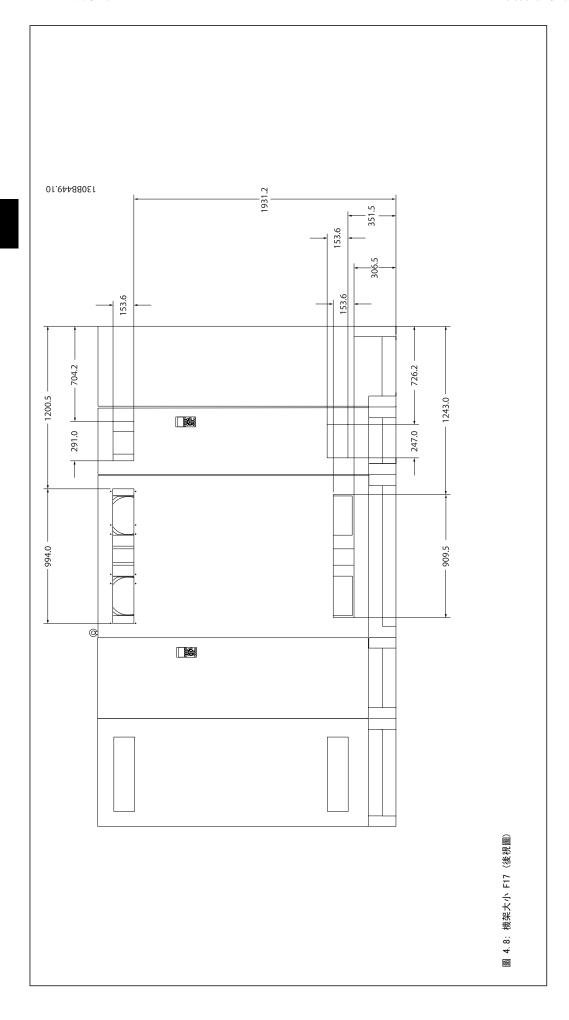



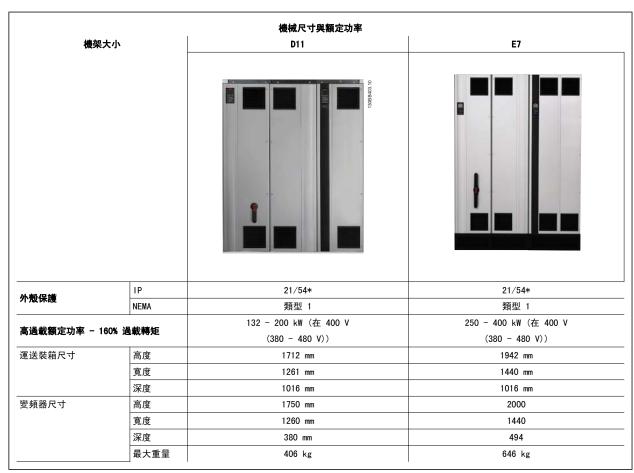





## 4.3 機械安裝

變頻器機械安裝的預備工作必須小心處理,以確保有正確的結果,並避免安裝時增加額外的工作。仔細研讀本說明手冊後面的機械圖解,以瞭解空間的需求。

### 4.3.1 所需的工具


#### 進行機械安裝時,需要使用以下的工具:


- 使用 10 或 12 mm 的鑽頭來鑽孔。
- 皮尺
- 具相關公制單位套筒 (7-17 mm) 的板手
- 扳手延伸桿
- 導線管的金屬片沖頭或 IP 21/Nema 1 與 IP 54 裝置裝置內的電纜線固定頭。
- 吊舉裝置用的吊舉桿(最大直徑為 25 毫米 (1 英吋)的圓柱桿),最少可吊起 1000 公斤的重量。
- 可將變頻器放置定位的起重機或其他吊舉輔助裝置。
- 需使用 Torx T50 星形工具來將 E1 安裝在 IP21 與 IP54 外殼類型。

### 4.3.2 一般考量事項


#### 空間

請確保變頻器上下有足夠的空間,以允許氣流流動與電纜線進出的空間。 此外,裝置前方的空間必須考慮到面板開啟時的空間需求。

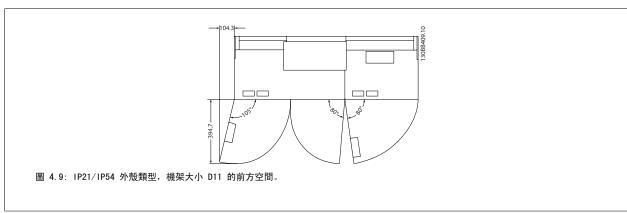

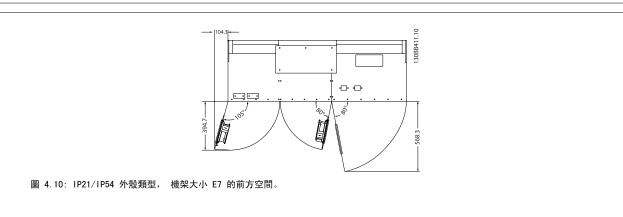



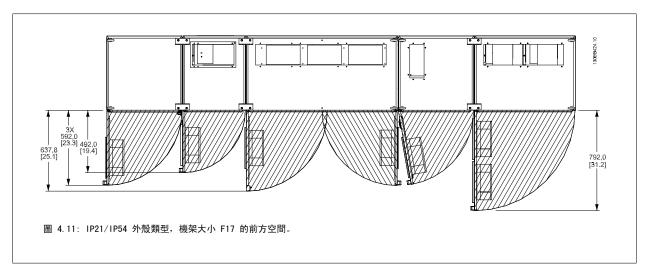

### 電線進出空間

確保有足夠電纜線進出空間,並包含足夠空間以允許電線彎曲。



#### 注意!


所有的纜線銜套/接頭必須安裝在端子總線列的寬度之內。




### 4.3.3 F 機架部分的組裝

### F 機架變頻器與濾波器部分的連接程序

- 1. 將濾波器與變頻器部分靠在一起放置。 濾波器部分會連接至變頻器部分的左側。
- 2. 開啟整流器部分的門並取下總線列的護蓋。

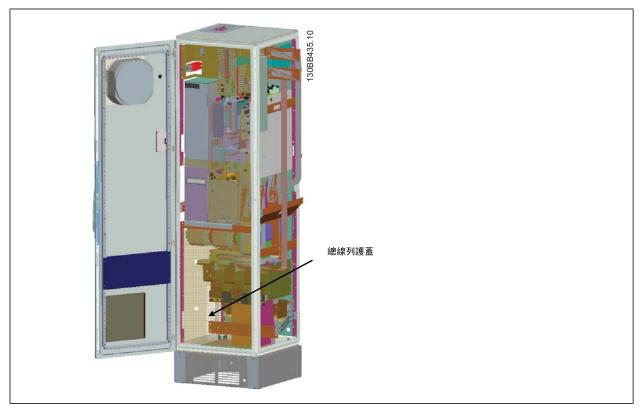


3. 將內附的墊片用在指示的機櫃平面上。

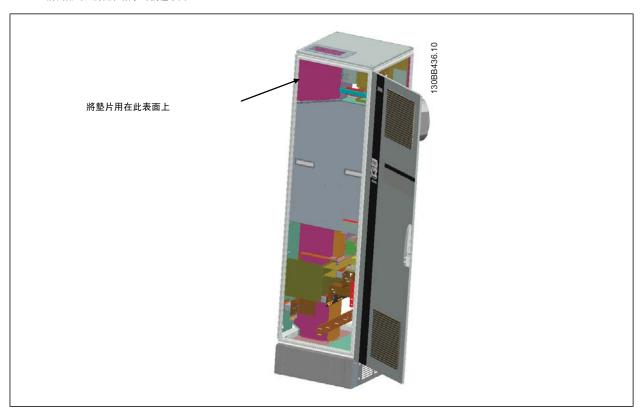




4. 將濾波器 LCL 側邊上的門(機櫃最右邊)開啟,並取下指示的護罩。

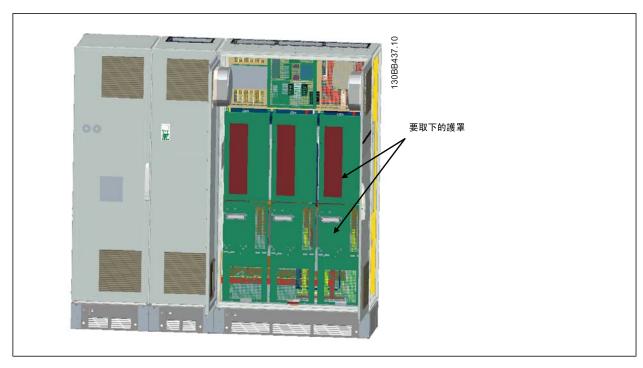


5. 取下指示的電感模組。

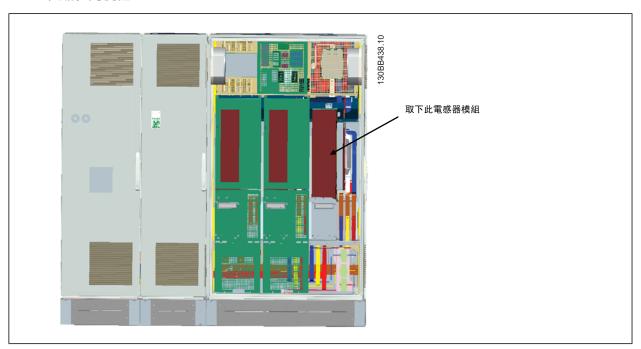

- 6. 在取下電感器模組之後,濾波器或變頻器部分即可相互連接。 這項操作將必須使用 4 個角托架和 6 個側托架。 它們會連同正確的螺絲內附於袋中。 在安裝內托架之後,接著安裝兩個 "L" 形頂架,作為移動完整配件的荷重點。
- 7. 一旦安裝完所有托架,可將電感器模組重新組裝至原位。
- 8. 現在可將三個主電源總線列(內含於變頻器隨附的套件)從濾波器元件連接到整流器元件。



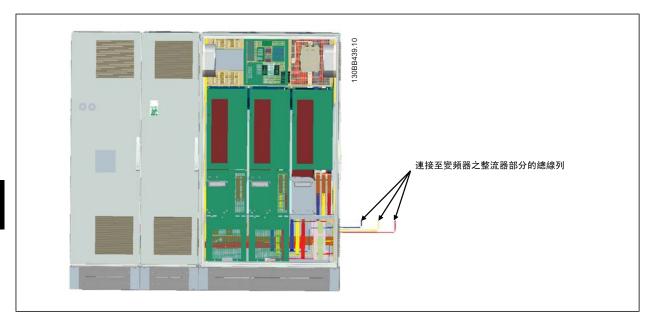

- 9. 一旦連接主電源總線列之後,即可重新安裝 LCL 與整流器部分的底蓋。
- 10. 濾波器部分與變頻器部分之間必須連接控制線路, 連接方法則是在 LCL 機櫃的上層架附近相互插接兩個接頭。 請參閱以下的說明。
- 11. 現在可將門關閉並鎖上。 變頻器已做好操作準備。

### 4.3.4 濾波器與濾波器之間的控制線路連接

為了讓濾波器在變頻器啟動時也能啟動,已經連接了不同部分的控制卡。 在出廠時即已完成 D 與 E 機架的連接和相對應的變頻器程式設定。 在組裝 F 機架的兩個部分之後,必須完成以下的連接:

- 將濾波器控制卡上的端子 20 連接到變類器控制卡上的端子 20。 有關如何連接控制線路的資訊,請參閱電氣安裝章節。
- 2. 把濾波器上的端子 18 連接到變頻器上的端子 29。
- 3. 將變頻器 LCP 上的 參數 設定為 [1],輸出。 請參閱*如何操作低諧波變頻器*章節,瞭解如何使用 LCP 的相關資訊。
- 4. 將參數 5-31, *端子 29 數位輸出*設定為 [5] VLT 運轉。
- 5. 按下濾波器 LCP 上的 [Auto On] 按鈕




#### 注意!


收到裝置時不需為 D 與 E 機架進行此程序, 但如果已執行出廠設定復歸,則必須為裝置進行上述的程式設定。



### 4.3.5 端子位置 - 機架大小 D

在設計電纜線進出空間時,請考慮以下端子位置。

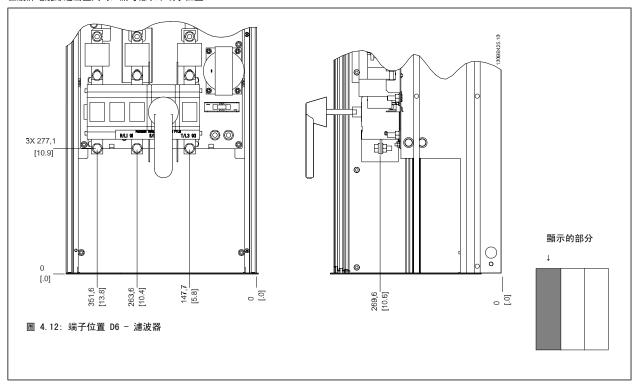

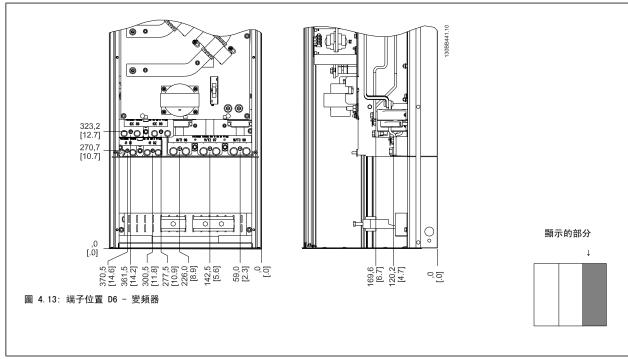

請注意,電纜線相當重且很難彎曲。 請選擇變頻器的最佳位置,以方便安裝電纜線。




#### 注意!


所有 D 機架皆含標準輸入端子或斷開連接開關



### 4.3.6 端子位置 - 機架大小 E


在設計電纜線進出空間時,請考慮以下端子位置。

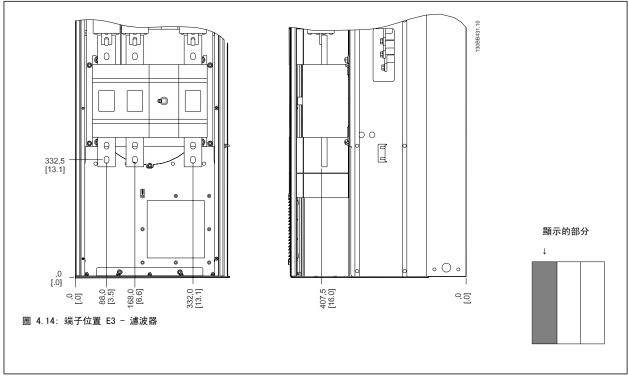

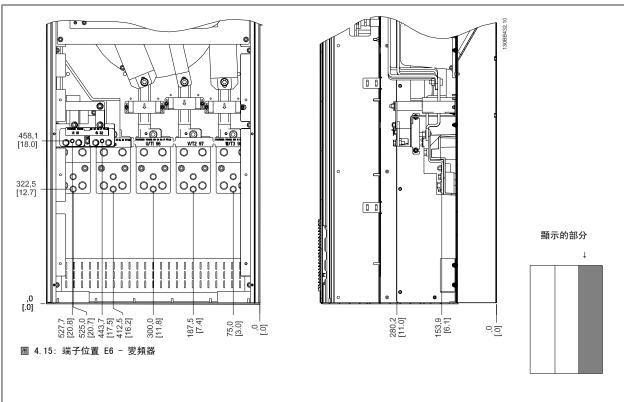

請注意,電纜線相當重且很難彎曲。 請選擇變頻器的最佳位置,以方便安裝電纜線。 每個端子最多允許使用帶有 4 條帶電纜線銜套的電纜線,或使用標準的接線盒銜套。 地線則連接至變頻器相關的終接點。



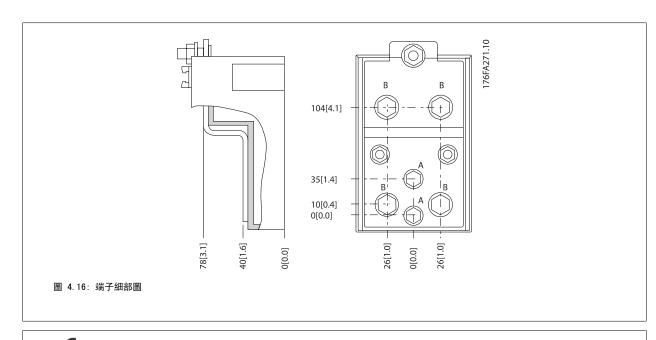




### 注意!

可為位置 A 或 B 進行電源連接




### 4.3.7 端子位置 - 機架大小 F

### 端子位置 - 濾波器

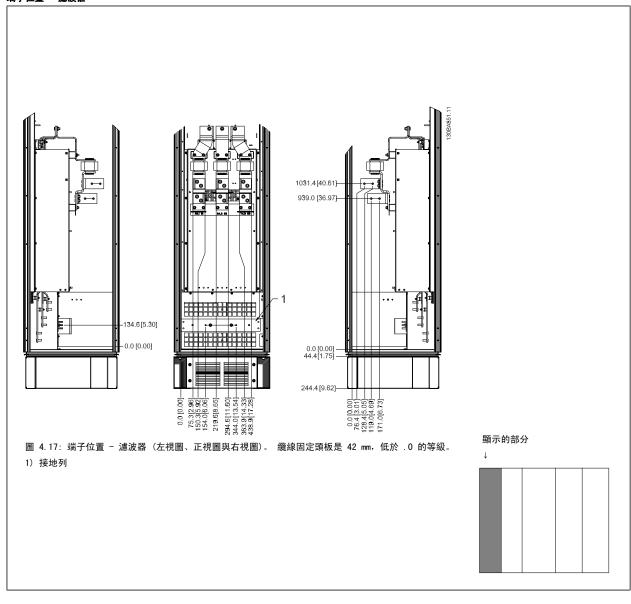




### 端子位置 - 整流器

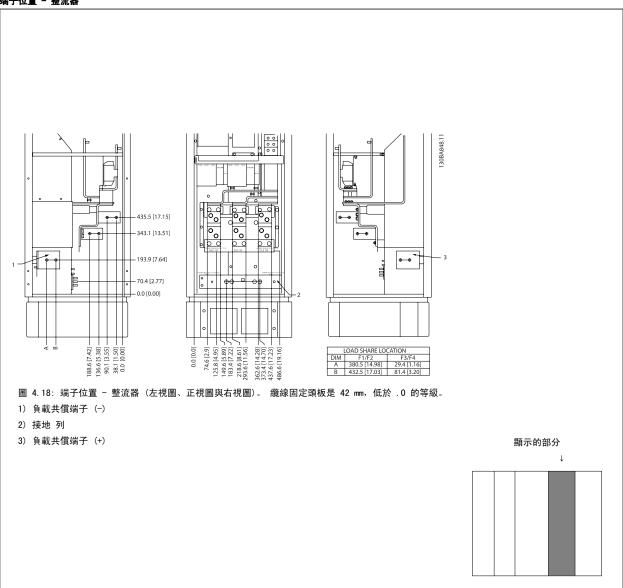



#### 端子位置 - 逆變器

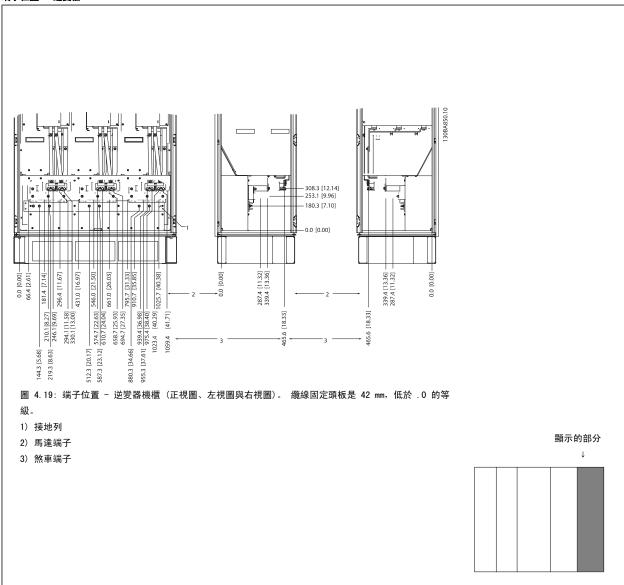

### 4.3.8 冷卻與氣流

#### 冷卻

有數種不同的冷卻方式: 在裝置的底部與頂部使用冷卻導管、在裝置後方使空氣流進與流出,或不同方式的組合。

#### 後方冷卻

背面通道的空氣亦可從 Rittal TS8 外殼的背面排入或排出。 此種方式提供了背面通道可將設施以外的空氣帶入並送回設施以外的熱損失的方案,進而降低空調的需求。



#### 注意!

必須在機殼上安裝門風扇,以便消除未包含在變頻器背面通道內的熱損耗,以及消除安裝於機殼內其他元件所產生的額外熱損耗。 必須計算出所需的總氣流量,以便選用正確的風扇。 有些機殼製造商有提供氣流量的計算軟體(即 Rittal Therm 軟體)。



#### 氣流

必須確保流經散熱片的氣流流量。 流量如以下所示。

外殼的保護	機架大小	門風扇/上方風扇氣流	散熱片風扇
	(成未入小	多具風扇的總氣流	多具風扇的總氣流
IP21 / NEMA 1	D11	510 m <sup>3</sup> /h (300 cfm)	2295 m <sup>3</sup> /h (1350 cfm)
IP54 / NEMA 12	E7 P250	$680 \text{ m}^3/\text{h}$ (400 cfm)	2635 m <sup>3</sup> /h (1550 cfm)
	E7 P315-P400	$680 \text{ m}^3/\text{h} (400 \text{ cfm})$	2975 m³/h (1750 cfm)
IP21 / NEMA 1	F17	$4900 \text{ m}^3/\text{h}$ (2884 cfm)	$6895 \text{ m}^3/\text{h} (4060 \text{ cfm})$

表 4.1: 散熱片空氣流量



#### 注意!

變頻器部分的風扇會在下列情形下運轉:

- 1. AM
- 2. 直流挾持
- 3. 預磁化
- 4. 直流煞車
- 5. 超過了額定電流的 60%。
- 6. 超出特定的散熱片溫度(與電源規格有關)
- 7. 超出特定的功率卡環境溫度(與電源規格有關)
- 8. 超出特定的控制卡環境溫度
- 一旦風扇開始運轉,它會至少運轉 10 分鐘。



#### 注意!


有效濾波器的風扇會在以下的情形下運轉:

- 1. 有效濾波器正在運轉
- 2. 有效濾波器沒有運轉,但主電源電流超過極限(與電源規格有關)
- 3. 超出特定的散熱片溫度(與電源規格有關)
- 4. 超出特定的功率卡環境溫度(與電源規格有關)
- 5. 超出特定的控制卡環境溫度
- 一旦風扇開始運轉,它會至少運轉 10 分鐘。



#### 外部導管

如果 Rittal 機櫃外部額外增加了導管工件,必須計算管路的壓力降。 請使用下表以根據壓力降來降低變頻器的額定值。

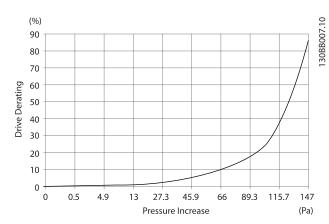

■ 4.20: D 機架隨著 壓力變化降低額定值變頻器空氣流量: 450 cfm (765 m³/h)

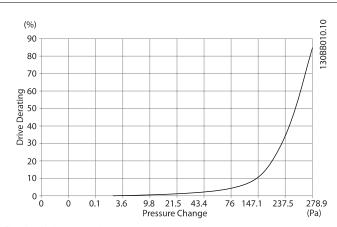


圖 4.21: E 機架隨著 壓力變化降低額定值 (小風扇), P315 變頻器空氣流量: 650 cfm (1105 m<sup>3</sup>/h)

文为相上水池里。 666 6111 (1166 117/1)

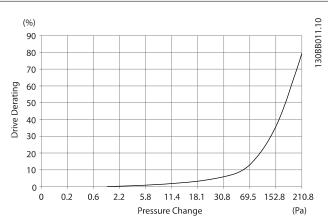


圖 4.22: E 機架隨著 壓力變化降低額定值(大風扇), P355-P450

變頻器空氣流量: 850 cfm (1445 m³/h)



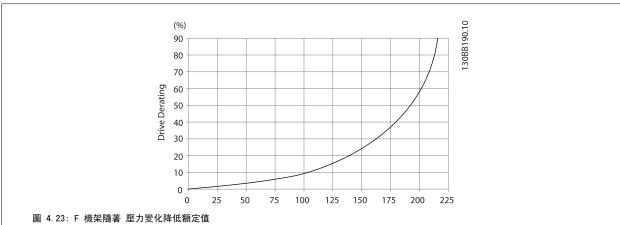


圖 4.23: F 機架隨著 壓力變化降低額定 變頻器空氣流量: 580 cfm (985 m³/h)




# 4.3.9 纜線固定頭/導線管入口 - IP21 (NEMA 1) 與 IP54 (NEMA12)


電纜線係透過底部的纜線固定頭板來連接的。 拆下板子並規劃要在何處放置纜線固定頭或導線管。 在藍圖標示的位置鑽好孔。




## 注意!


纜線固定頭板必須裝至變頻器,以確保有滿足規定的保護等級且裝置有適當冷卻。 如果未安裝纜線固定頭,變頻器可能因警報 69,溫 度過高

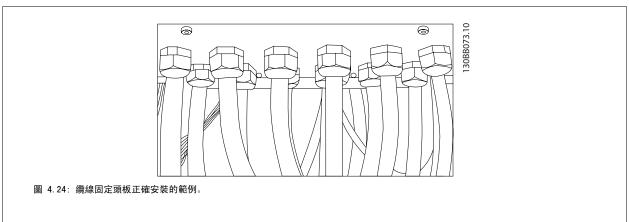

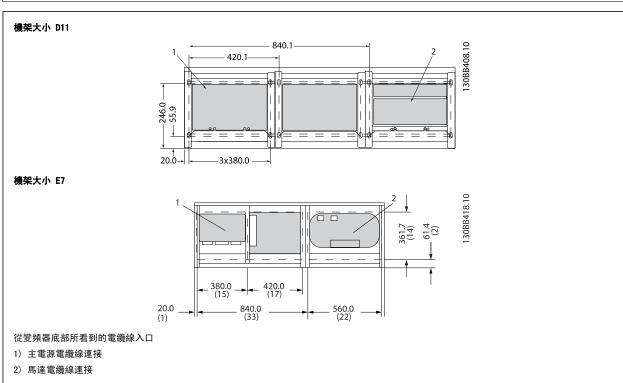



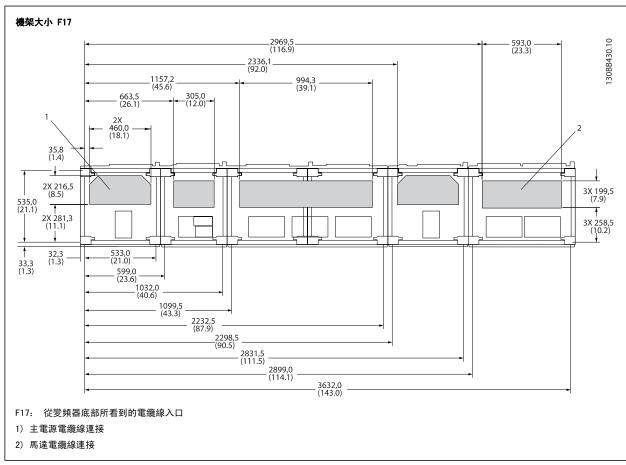

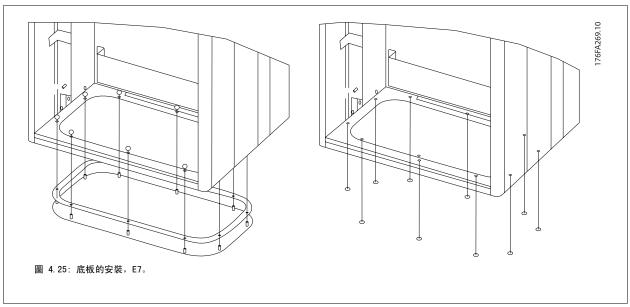

E 機架的底板可從外殼的內部或外部安裝,讓安裝過程更有彈性。例如:如果從底部安裝,纜線固定頭與纜線可在變頻器置放於基座之前安裝。



# 4.3.10 IP21 滴漏防護安裝 (機架大小 D)


# 為了符合 IP21 級別,必須安裝額外的滴漏防護裝置,原因如下:

- 拆下兩顆前螺絲
- 裝入滴漏防護裝置並更換螺絲
- 將螺絲扭緊至 5,6 Nm (50 in-lbs) 扭力



### 注意!

**濾波器和變頻器的部分都必須具備滴漏防護裝置**。

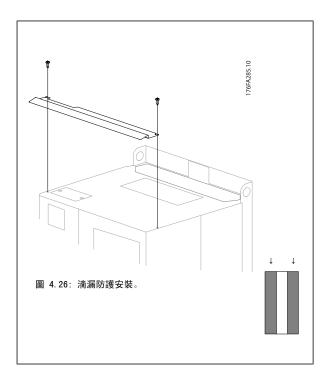



# 4.4 現場安裝選項

# 4.4.1 輸入板選項的安裝

本節說明如何現場安裝採用 D 與 E 機架之變頻器所提供之輸入選項套件。

不要嘗試從輸入板拆除 RFI 濾波器。 如果移除輸入板的 RFI 濾波器的話,它可能會損壞。



### 注意!

若有提供 RFI 濾波器,視輸入板的組合與 RFI 濾波器的互換性而定,您有兩種 RFI 濾波器可供選擇。 在某些範例中,所有電壓的現場安裝套件都是相同的。

	380 - 480 V 380 - 500 V	保險絲	斷開保險絲	雜訊干擾	RFI 保險絲	RFI 斷開保險絲
D11		176F8443	176F8441	176F8445	176F8449	176F8447
E7	FC 102/ 202: 315 kW FC 302: 250 kW	176F0253	176F0255	176F0257	176F0258	176F0260
	FC 102/ 202: 355-450 kW FC 302: 315-400 kW	176F0254	176F0256	176F0257	176F0259	176F0262



#### 注意!

詳細資訊,請參閱說明單張 175R5795

# 4.4.2 變頻器主電源遮罩的安裝

主電源遮罩係用於 D 與 E 機架的安裝以及滿足 BG-4 需求。

## 訂購代碼:

D 機架: 176F0799 E 機架: 176F1851



### 注意!

詳細資訊,請參閱說明單張 175R5923



# 4.5 機架大小 F 面板選項

### 空間加熱器與溫度調節裝置

空間加熱器係安裝在 機架大小 F 變頻器機櫃內部,它可透過自動的溫度調節裝置來控制,進而協助控制外殼內的濕度,延長變頻器元件在潮濕環境下的使用壽命。 溫度調節裝置的出廠設定: 在  $10^{\circ}$  C  $(50^{\circ}$  F) 時將加熱器打開,並在  $15.6^{\circ}$  C  $(60^{\circ}$  F) 時將它們關閉。

### 機櫃燈光與電源插座

照明燈係安裝在 機架大小 F 變頻器的機櫃內側,可增加維修時的照明。 照明燈的外殼包括了一個電源插座,可作為電動工具或其他裝置的暫時電源,且有兩種電壓可供使用:

- 230V, 50Hz, 2.5A, CE/ENEC
- 120V, 60Hz, 5A, UL/cUL

### 變壓器分接頭設定

如果已安裝機櫃燈光與電源和/或空間加熱器與溫度調節裝置,則需要為變壓器 T1 的分接頭設定正確的輸入電壓。 380-480 / 500 / V380-480 / 的變頻器的初始設定為 525 / (分接頭),而 525-690 / 變頻器將被設定為 690 / (分接頭),以確保若分接頭於上電之前仍未變更的話,次級設備不會產生電壓過高的情形。 請參閱下表以設定位於整流器機櫃內 T1 端子的正確分接頭。 有關變頻器內的相關位置,請參閱*電力連接*一節中整流器的插圖。

輸入電壓範圍	要選擇的分接頭
380V-440V	400V
441V-490V	460V

### NAMUR 端子

MANUR 乃是由製程產業自動化技術使用者組成的國際協會,其主要產業為德國境內的化學與製藥業。 若選用此選項的話,將提供按照 NAMUR 規格的變頻 器輸入與輸出端子標準所排列與貼上標籤的端子。 這需要 MCB 112 PTC 熱敏電阻卡與 MCB 113 延伸繼電器卡。

### 殘餘電流器 (RCD)

使用核心平衡方法以監控在接地與高阻抗接地系統的接地故障電流(以 IEC 術語則是 TN 與 TT)。 這是一個預先警告(達警告臨界值 50%)與警報主要設定值。 與各個設定值相關的則是供外部使用的 SPDT 警報繼電器。 需要一個外部的「窗型」電流轉換器(由客戶提供與安裝)。

- 與變頻器的安全停機電路整合
- IEC 60755 B 型裝置監測 AC、脈衝 DC 與純 DC 接地故障電流
- 顯示從設置點 10% 至 100% 的 LED 接地故障電流量條狀圖指示燈
- 記憶體
- TEST / RESET 按鈕

# 絕緣電阻監控器(IRM)

監測在系統相位導體與接地之間的未接地系統裡的絕緣阻抗(以 IEC 術語則是 IT 系統)。 有一項歐姆值的預警告以及絕緣等級的一個主警報設定值。 與各個設定值相關的則是供外部使用的 SPDT 警報繼電器。 注意: 僅有一個絕緣阻抗監控器可以接到各個未接地(IT)系統。

- 與變頻器的安全停機電路整合
- 絕緣電阻的歐姆值 LCD 顯示器
- 故障的記憶體
- INFO、TEST 與 RESET 按鈕

### 含 Pilz 安全繼電器的 IEC 緊急停機

包括安裝在外殼前方的 4 線式備援緊急停機按鈕、配合變頻器安全停機電路使用而進行監控的 Pilz 繼電器,以及位於選項機櫃內的主電源接觸器。

### 手動馬達啟動器

提供通常用於大型馬達之電動風扇所需的 3 相電源。 啟動器所需的電源係來自所提供之任何接觸器的負載端、斷路器或斷開連接開關。 在連接至每個馬達器啟動器之前的電源都裝有保險絲。當進入變頻器的電源關閉時,該電源也會關閉。 最多僅允許兩個啟動器(若已訂購 30 安培、保險絲保護的電路,則允許一個)。 與變頻器的安全停機電路整合裝置功能包括:

- 操作開關(開/關)
- 含測試功能的短路與過載保護
- 手動復歸功能



### 30 安培、保險絲保護的端子

- 符合進入主電源電壓的 3 相電源以提供客戶輔助設備所需的電力
- 若已選擇馬達手動啟動器,則不提供
- 當進入變頻器的電源關閉時,端子也會關閉
- 保險絲保護的端子電源係來自所提供之任何接觸器的負載端、斷路器或斷開連接開關。

### 24 VDC 電源

- 5 amp, 120 W, 24 VDC
- 提供輸出過電流、過載、短路與溫度過高的保護
- 提供像是感測器、PLC I/0、接觸器、溫度探針、指示燈和/或其他電子硬體等客戶自行提供之附件裝置的電源
- · 診斷功能包括一個乾式、適用直流電的接點,一個綠色適用直流電的 LED,以及紅色過載的 LED。

### 外部溫度監控

專為監控外部系統元件(如馬達繞線和/或軸成)的溫度而設計。 包括八個通用輸入模組,再加上兩個專用熱敏電阻輸入模組。 所有十個模組均整合到 此變頻器的安全停機電路上,且可透過 Fieldbus 網路監控(需要購買額外的模組與總線連結器)。

## 通用輸入(8)

### 信號類型:

- RTD 輸入(包括 Pt100), 3 線式或 4 線式
- 熱電偶
- 類比電流或類比電壓

## 額外功能:

- 一個通用輸出,可為類比電壓或類比電流進行設定
- 兩個輸出繼電器(N.0.)
- 雙線 LC 顯示器與 LED 診斷功能
- 感測器隱現斷裂、短路與極性錯誤偵測
- 介面設定軟體

### 専用熱敏電阻輸入(2)

### 功能:

- 各個模組能監控多達六個串聯的熱敏電阻
- 電線斷裂或感測器短路故障偵測引線
- 通過 ATEX/UL/CSA 認證
- 視需要,也可由 PTC 熱敏電阻選項卡 MCB 112 提供第三個熱敏電阻輸入。



# 4.6 電氣安裝

## 4.6.1 電源連接

### 佈線與保險絲



### 注意!


#### 電纜線一般要求

所有的電纜線必須符合與纜線橫截面及環境溫度相關的全國性和地區性規定。必須在 UL 認證的應用中使用 75 °C 銅導體。在非 UL 認證應用中,變頻器可接受 75 與 90 °C 銅導體的使用。

電源電纜線的連接位置如下所示。 電纜線橫截面大小的決定必須按照電流額定值與當地的法規。 有關詳細資訊請參閱*規格一節*。

為了保護變頻器,必須使用建議的保險絲,或裝置必須內建有保險絲。 建議使用的保險絲種類係列於保險絲一節當中的列表。 務必確保按照當地的法規使用、安裝正確的保險絲。

如果包含主電源開關,則主電源連接應接上主電源開關。

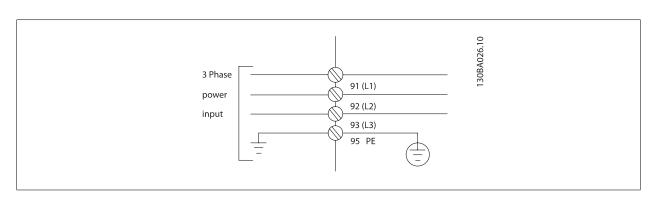



### 注意!

為了符合 EMC 干擾規格,建議使用有遮罩/有保護層的電纜線。 如果使用沒有遮罩/保護層的電纜線,請參閱*無遮罩電纜線的電源與控制配線*一節。

請參閱共同規格章節以獲得正確的馬達電纜線橫截面積和長度。

### 雷續線的遮罩:

避免在安裝上使用扭結的遮罩端(豬尾形)。 這會破壞在高頻時的遮罩效果。 如果一定要切開遮罩以安裝馬達隔離器或馬達接觸器,就必須將遮罩在儘可能低的 HF 阻抗下重新連接。

將馬達電纜線遮罩連接到變頻器的去耦板和馬達的金屬外殼。

遮罩層連接接觸面積應儘量放大 (使用電纜線夾鉗)。 可使用變頻器中所提供的安裝裝置來完成。

### 電纜線長度和橫截面積:

變頻器已在指定的電纜線長度下進行 EMC 測試。 儘量縮短馬達電纜線的長度,以減少雜訊量和漏電電流。

### 載波頻率:

如果將變頻器與正弦濾波器一起使用,以降低來自馬達的噪音,則必須根據參數 14-01 *載波頻率*中的說明,設定載波頻率。

端子號碼	96	97	98	99
	U	٧	W	PE <sup>1)</sup>
	U1	V1	W1	DE1)
	W2	U2	V2	PE <sup>1)</sup>
	U1	V1	W1	PE <sup>1)</sup>


<sup>1)</sup>安全接地的連接






## 注意!

如果馬達沒有相絕緣紙或其他適用於電壓電源操作(例 如變頻器)的絕緣強化裝置,請在變頻器的輸出上裝設 正弦濾波器。

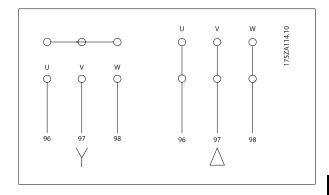





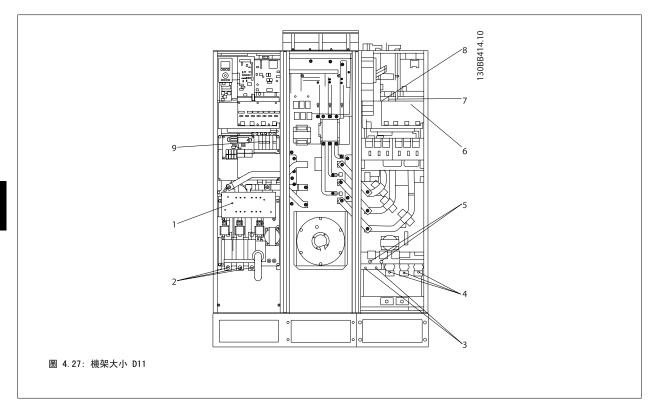

雜訊干擾 1) 5) 負載共償選項 2) 線路 -DC R S Т 88 89 輔助風扇 L3 6) L1 L2 煞車選項 3) 100 101 102 103 +R L1 L2 81 溫度開關 82 7) 馬達 106 104 105 輔助繼電器 U 8) 96 97 98 01 02 03 T1 T2 Т3 04 05 06 風扇/SMPS 保險絲 9)



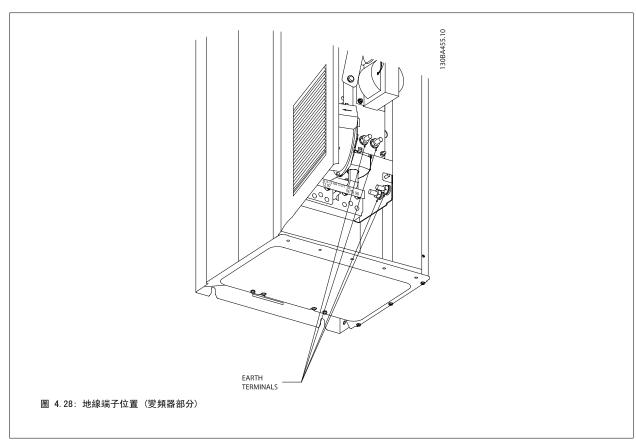


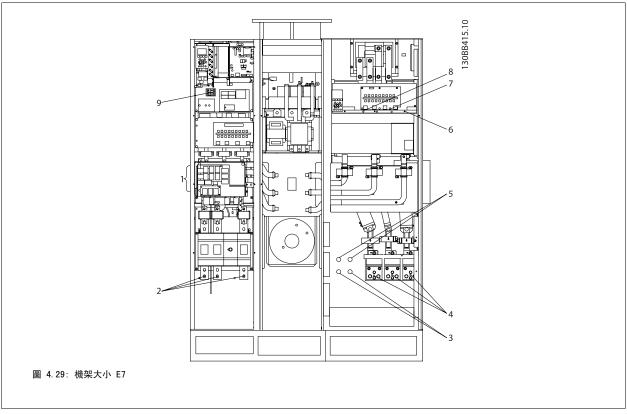



		_				£ 15 11 5					
1)	雜訊干擾	Ž			5)	負載共作	賞選項				
2)	線路					-DC	+DC				
	R	S	T			88	89				
	L1	L2	L3		6)	輔助風扇	B				
3)	煞車選項	Į				100	101	102	103		
	-R	+R				L1	L2	L1	L2		
	81	82			7)	溫度開關	割				
4)	馬達					106	104	105			
	U	٧	W		8)	輔助繼貫	<b>電器</b>				
	96	97	98			01	02	03			
	T1	T2	Т3			04	05	06			
					9)	風扇/SM	PS 保險	絲			
i											



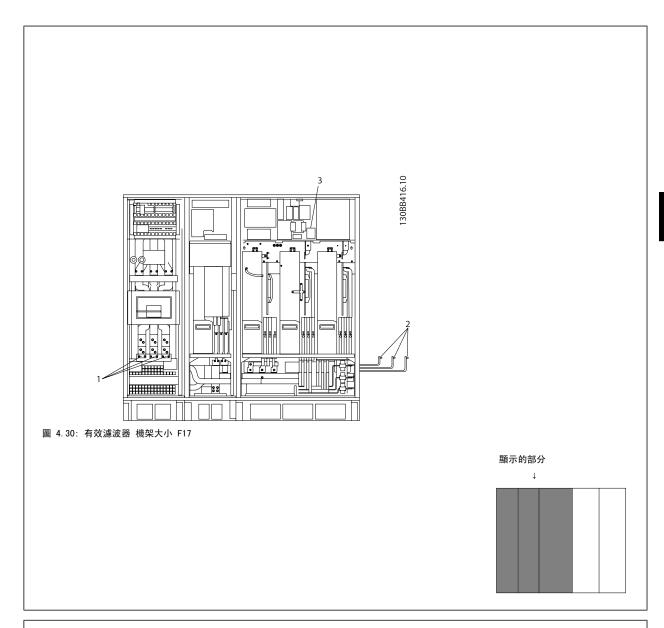


1) 線路

 $\mathsf{R} \quad \mathsf{S} \quad \mathsf{T}$ 

L1 L2 L3

- 2) 接至變頻器之整流器部分的總線列
- 3) 保險絲盒

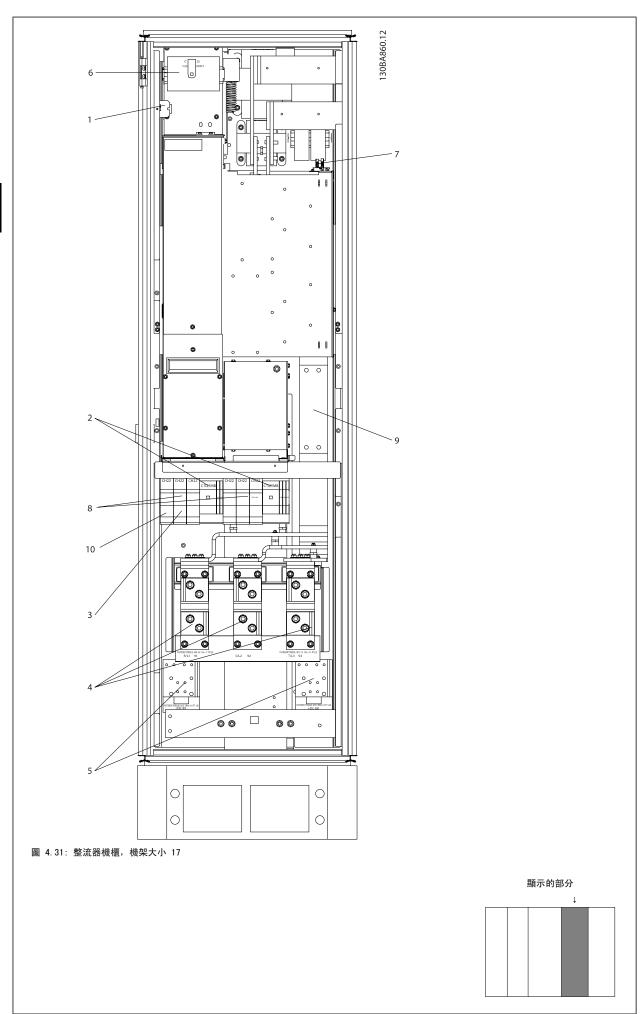



1)	24 V D	C, 5	A			
	T1 輸	∐ Тар	[%]			
	溫度開關					
	106	104	105			
2)	手動馬	達啟重	力器			

3) 受 30 A 保險絲保護的電源端子 4) 到濾波器的連接點

> R S T L1 L2 L3

負載共償 -DC +DC 89


控制變壓器保險絲 (2 或 4 件)。 請參閱保險絲表以獲得零件號碼 6)

SMPS 保險絲。 請參閱保險絲表以獲得零件號碼 7)

手動馬達控制器保險絲 (3 或 6 件)。 請參閱保險絲表以獲得零件號碼 8)

9) 線路保險絲, F1 與 F2 機架 (3 條)。 請參閱保險絲表以獲得零件號碼

10) 受 30 安培保險絲保護的電源保險絲

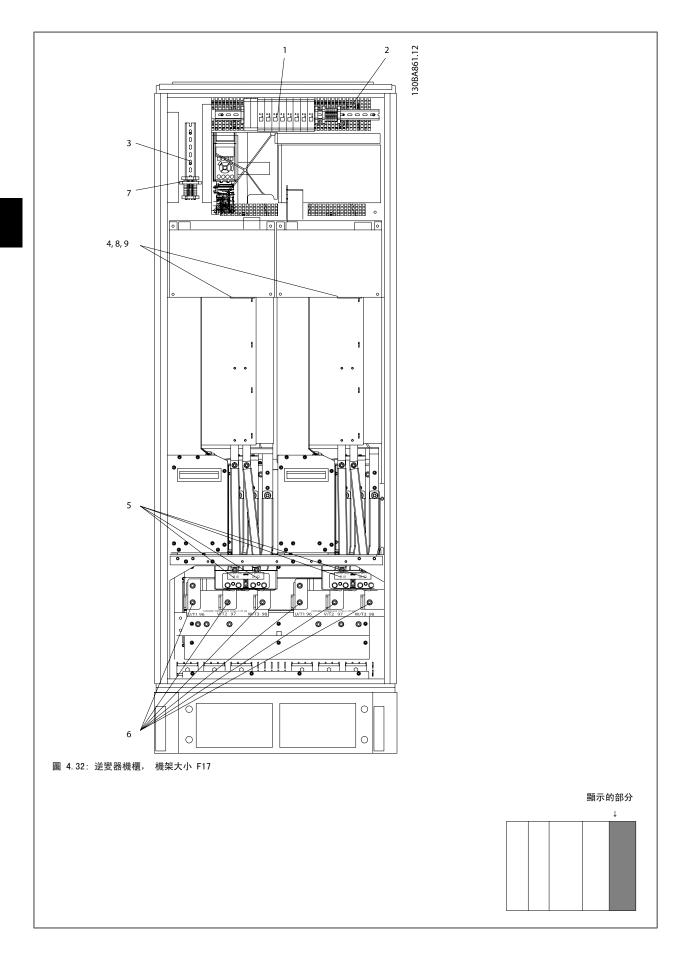



1)	外部溫度監控	6) 馬達
2)	輔助繼電器	U V W
	01 02 03	96 97 98
	04 05 06	T1 T2 T3
3)	NAMUR	7) NAMUR 保險絲。 請參閱保險絲表以獲得零件號碼
4)	輔助風扇	8)   風扇保險絲。 請參閱保險絲表以獲得零件號碼
	100 101 102 103	9) SMPS 保險絲。 請參閱保險絲表以獲得零件號碼
	L1 L2 L1 L2	
5)	煞車	
	−R +R	
	81 82	

### 4.6.2 接地

### 在安裝變頻器時,必須考量以下基本的問題,以符合電磁相容性(EMC)的要求。

- 安全接地:請注意,變類器漏電電流較高,爲了安全起見必須採取良好的接地措施。請按照當地的安全法規執行。
- 高頻率接地:接地線連接要盡量短。

連接不同的地線系統時,導體阻抗要儘可能降低。要獲得最低的導體阻抗方式是讓導體越短越好,且使用最大的截面積。

不同裝置的金屬機櫃要安裝在靠近板子的機櫃,HF 阻抗越低越好。如此可避免不同裝置有不同的 HF 電壓,並避免在可能用來連接裝置纜線中產生無線電干擾電流。無線電干擾將被降低。

為了獲得較低 HF 阻抗,請使用裝置的固定螺栓作為 HF 連接至後方板的方式。必須去除絕緣固定螺栓的塗漆或之類的東西。

### 4.6.3 額外保護 (RCD)

在符合地方安全法規的前提下,可以使用 ELCB 繼電器、多重保護接地或接地以作爲附加的保護。

如果發生接地故障,在故障電流中可能產生 DC 成分。

如果使用 ELCB 繼電器,必須遵守地方法規的要求。 繼電器必須能保護具有橋式整流電路的 3 相設備,並且能在上電時瞬間放電。

請參閱「設計指南」中關於*特殊條件*的章節。

### 4.6.4 RFI 開闢

### 與地線絕緣的主電源

如果變頻器由絕緣的主電源 (IT 主電源、浮動三角與接地三角連接) 或帶有接地腳的 TT/TN-S 主電源供電,建議透過變頻器上的 參數 14-50 *RFI 濾波器* 與濾波器上的 參數 14-50 *RFI 濾波器* 來關閉 RFI 開關 (OFF) <sup>1)</sup>。 相關說明,請參閱 IEC 364-3。 如果需要最佳的 EMC 效能、馬達進行並聯或馬達電纜線長度超過 25 公尺時,建議將參數 14-50 *RFI 濾波器*設定為 [ON] (開啟)1)。

1) 不提供機架大小 D、E 與 F 的 525-600/690 V 變頻器。


在關閉狀態時,底架與中間電路之間的內部 RFI 電容(濾波器電容器)被切斷,其目的是避免損壞中間電路並降低地線電容電流(依 IEC 61800-3 的規定)。

請亦參閱應用注意事項 IT 主電源供電的 VLT, MN.90.CX.02。 使用可以和高功率電子設備一起使用的絕緣監測器是很重要的 (IEC 61557-8)。



# 4.6.5 轉矩

在將所有的電氣接頭鎖緊時,使用正確的扭矩是相當重要的。 扭矩太低 或太高將使電氣連接不良。 請使用扭力扳手,以確保有鎖上正確扭力。

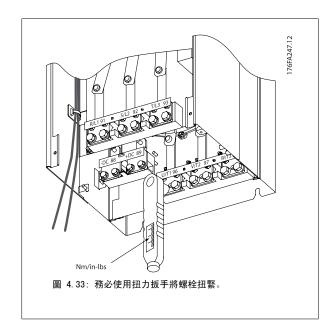

機架大小	端子	轉矩	頭栓大小
D	主電源	19-40 Nm (168-354 in-1bs)	M10
	馬達	19-40 Mill (100-354 M-105)	MIO
	負載共償	8.5-20.5 Nm (75-181 in-lbs)	M8
	煞車	6. 5-20. 5 Nill (75-161 III-105)	MO
E	主電源		
	馬達	19-40 Nm (168-354 in-1bs)	M10
	負載共償		
	煞車	8.5-20.5 Nm (75-181 in-lbs)	M8
F	主電源	19-40 Nm (168-354 in-1bs)	M10
	馬達	19 40 Mill (100 334 III 105)	MIO
	負載共償	19-40 Nm (168-354 in-lbs)	M10
	煞車	8.5-20.5 Nm (75-181 in-lbs)	M8
	Regen	8.5-20.5 Nm (75-181 in-lbs)	M8

表 4.2: 端子扭力

# 4.6.6 遮罩的電纜線

將有遮罩/保護層的電纜線正確連接,以確保有高 EMC 耐受性是相當重要的。

## 可使用電纜線固定頭或夾子進行連接:


- EMC 電纜線固定頭: 可使用一般用途的電纜線固定頭,以確保有最佳 EMC 效果的連接。
- EMC 電纜線夾鉗: 變頻器有隨附可方便進行連接的夾鉗。



# 4.6.7 馬達電纜線

馬達必須連接至裝置右側遠邊上的端子 U/T1/96、V/T2/97、W/T3/98。 接地連接至端子 99。 可以將所有類型的三相標準異步馬達與變頻器使用。 出廠設定為順時針方向旋轉,此時的變頻器輸出端按照下述方式連接:

端子編號	功能	
96, 97, 98, 99	主電源 U/T1、V/T2、W/T3	
	地線	

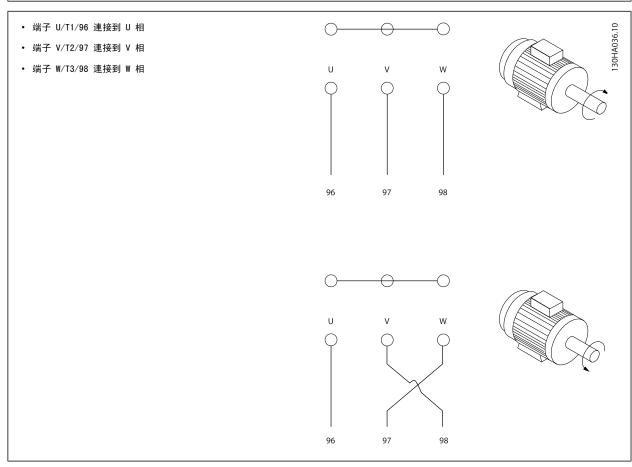

將馬達纜線的兩個相調換或是變更 參數 4-10 馬達轉向的設定值,即可改變馬達轉動的方向。

馬達選轉檢查可藉由使用參數 1-28 馬達轉動檢查並遵循顯示器所顯示的步驟來執行。

### F 機架 需求

馬達相位纜線的數量應為 2、4、6 或 8 的倍數 (不允許只有 1 條纜線),如此才有等量的電線可連接至兩個逆變器模組端子。 在逆變器模組端子與第 一個共同相位點之間的每條纜線的長度必須相同,誤差不超過 10%。 建議馬達端子為共同點。

**輸出連接盒的需求:** 最小長度為 2.5 米,而從每個逆變器模組至連接盒內共同端子的纜線數量必須相同。



# 注意!

如果改裝應用的每個相位需要不同量的電線,請向原廠諮詢相關的需求及文件,或頂/底部進入機櫃選項的使用說明 177R0097。



# 4.6.8 煞車電纜線包含出廠時已安裝煞車斷路器選項的變頻器

(類型代碼位置 18 為字母 B 的標準配備)。

接至煞車電阻的連接電纜線必須有遮罩的,而且變頻器至 DC 條的最大長度為 25 米 (82 英尺)。

端子編號	功能
81, 82	煞車電阻器端子

與煞車電阻器相連接的電纜線必須是有遮罩的。 使用電纜線夾鉗將遮罩與變頻器的導電背板及煞車電阻器的金屬機櫃相連。 根據煞車轉矩確定煞車電纜線的橫截面積。 有關安全安裝的詳細資訊,請亦參閱*煞車說明,MI.90.Fx.yy* 和 *MI.50.Sx.yy*。



請注意,端子上的 DC 電壓可能高達 790 VDC, 視輸入電壓而定。

### F 機架需求

煞車電阻必須連接至每個逆變器模組內的煞車端子。

## 4.6.9 煞車電阻溫度開關

### 機架大小 D-E-F

扭力: 0.5-0.6 Nm (5 in-lbs)


螺絲規格: M3

本輸入可用來監控外部連接的煞車電阻的溫度。 如果移除介於 104 與 106 的連接,變頻器將在發生警告/警報 27,「煞車晶體故障」時跳脫。 必須透過 106 或 104 上現有的連接來安裝系列中「常關」的 KLIXON 開關。 必須對任何端子的連接進行高電壓雙重絕緣以維持電氣絕緣 (PELV) 效果。 常關: 104-106 (出廠安裝的跳線)。





如果煞車電阻溫度太高且溫控開關停止作用,變頻器將 停止煞車功能。 馬達將啟動自由旋轉。

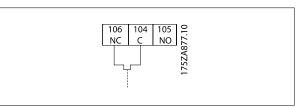

### 4.6.10 負載共償

端子編號	功能
88, 89	負載共償

連接電纜線必須有遮罩的,而且變頻器至 DC 條的最大長度為 25 米 (82 英尺)。 負載共償功能可將數個變頻器的直流中間電路加以連接。



請注意,端子上可能產生最高為 1099 VDC 的直流電壓。 負載共償功能要求使用額外的設備和安全考量。 有關詳細資訊,請參閱負載共償說明 MI. 50. NX. YY。



請注意,主電源斷開連接可能因為 DC 回路連接而無法將變頻器隔離



## 4.6.11 主電源連接

主電源必須連接至裝置左側遠邊上的端子 91、92 與 93。 地線連接至端子 93 右邊的端子。

端子編號	功能	
91, 92, 93	主電源 R/L1、S/L2、T/L3	_
94	地線	



### 注意!

檢查銘牌以確保變頻器主電源電壓與您廠房使用的電源電壓相符。

請確保電源能夠供應變頻器所需的電流。

如果該裝置沒有內建保險絲,請確保使用有正確電流額定值的保險絲。

## 4.6.12 外部風扇異常電源

### 機架大小 D-E-F

如果變頻器由直流電源供電,或如果風扇必須在沒有該電源時繼續運轉,則可以使用外部電源。 該項連接是透過功率卡來進行的。

端子編號	功能
100, 101	輔助電源 S、T
102, 103	內部電源 S、T

位於功率卡上的接頭可提供冷卻風扇所需的線路電壓。 風扇的連接方式於出廠時即透過共同的交流線路來供電 (介於 100-102 與 101-103 之間的跳線)。 如果需要外部電源,則跳線需移除,且電源需連接至端子 100 與 101。 應該使用 5 Amp 的保險絲來保護。 在 UL 認證的應用中,應該使用的保險絲是 LittleFuse KLK-5 或同級產品。

## 4.6.13 無遮罩電纜線的電源與控制配線



### 感應電壓!

請個別為多個變頻器進行馬達電纜線的配線。 配置在一起的輸出馬達電纜線所產生的感應電壓,能在設備關閉及鎖定時照樣為設備電容器充電。 若未能將輸出電纜線分開佈線,可能會導致人員的傷亡。



請在三個獨立的金屬導線管或線槽中佈置變頻器輸入電源線、馬達配線與控制線路,以隔離高頻率雜訊。 若未能隔離電源線、馬達與控制線路,可能無法令控制器及相關設備達到最佳的效能。

由於功率配線挾帶高頻率電氣脈衝,因此務必在獨立的導線管中佈置輸入電源與馬達電源線。 如果在佈置馬達配線的導線管中佈置電源輸入配線,這些 脈衝可能會將電氣雜訊耦合至大樓的電力網上。 控制線路應當一直與高電壓電源配線絕緣。

如果沒有使用有遮罩/有保護層的電纜線,必須至少將三個獨立的導線管連接至面板選項(請參閱下圖)。

- 進入外殼的電源配線
- 外殼至馬達的電源配線
- 控制線路



# 4.6.14 保險絲

### 分支電路保護:

為了保護安裝時不受電擊及火災的危害,所有在安裝部位、切換齒輪、機器等的分支電路,必須依照國家和國際規定施以短路保護和過電流保護。

#### 短路保護

變頻器必須有短路保護以避免因電擊或火災所產生的危害。Danfoss 建議使用以下所述的保險絲,以備在裝置內部發生失效時,仍可保護維修人員或其他裝備。如果在馬達輸出上有短路的情形,變頻器可以提供完全的短路保護功能。

#### 温量流促罐

提供過載保護,以避免安裝當中因電纜線過熱而造成火災。 變頻器裝有一個過電流內部保護裝置,可作為上游過載保護(UL 應用除外)。 請參閱 參數 4-18 *電流限制*。 此外,保險絲或斷路器可用來提供安裝中的過電流保護。 必須依照國家法規來執行過電流保護措施。

### 非 UL 認證

如果不需符合 UL/cUL, 建議使用下列的保險絲, 以確保符合 EN50178 規定:

P132 - P200	380 - 480 V	gG 類型
P250 - P400	380 - 480 V	類型 gR

### UL 認證

### 380-480 V、機架大小 D、E 與 F

以下的保險絲適合用在可提供 100.000 Arm (對稱)、240V、480V、500V 或 600V 的電路上, 視變頻器的電壓額定值而定。 使用正確的保險絲時, 變頻器的短路電流額定值 (SCCR) 為 100.000 Arm。

大小/類 型	Bussmann E1958 JFHR2**	Bussmann E4273 T/JDDZ**	SIBA E180276 JFHR2	LittelFuse E71611 JFHR2**	Ferraz- Shawmut E60314 JFHR2**	Bussmann E4274 H/JDDZ**	Bussmann E125085 JFHR2*	內部 選項 Bussmann
P132	FWH- 400	JJS- 400	2061032. 40	L50S-400	A50-P400	NOS- 400	170M4012	170M4016
P160	FWH- 500	JJS- 500	2061032. 50	L50S-500	A50-P500	NOS- 500	170M4014	170M4016
P200	FWH- 600	JJS- 600	2062032. 63	L50S-600	A50-P600	NOS- 600	170M4016	170M4016

表 4.3: 機架大小 D、線路保險絲, 380-480 V

大小/類型	Bussmann PN*	額定值	Ferraz	Siba
P250	170M4017	700 A, 700 V	6. 9URD31D08A0700	20 610 32.700
P315	170M6013	900 A, 700 V	6. 9URD33D08A0900	20 630 32.900
P355	170M6013	900 A, 700 V	6. 9URD33D08A0900	20 630 32.900
P400	170M6013	900 A, 700 V	6. 9URD33D08A0900	20 630 32.900

表 4.4: 機架大小 E、線路保險絲, 380-480 V

大小/類型	Bussmann PN*	額定值	Siba	Internal Bussmann 選項
P450	170M7081	1600 A, 700 V	20 695 32.1600	170M7082
P500	170M7081	1600 A, 700 V	20 695 32.1600	170M7082
P560	170M7082	2000 A, 700 V	20 695 32. 2000	170M7082
P630	170M7082	2000 A, 700 V	20 695 32. 2000	170M7082

表 4.5: 機架大小 F、線路保險絲, 380-480 V

大小/類型	Bussmann PN*	額定值	Siba
P450	170M8611	1100 A, 1000 V	20 781 32.1000
P500	170M8611	1100 A, 1000 V	20 781 32.1000
P560	170M6467	1400 A, 700 V	20 681 32.1400
P630	170M6467	1400 A, 700 V	20 681 32.1400

表 4.6: 機架大小 F、逆變器模組 DC 回路保險絲, 380-480 V

\*顯示之 Bussmann 170M 保險絲使用 -/80 視覺指示器: 而具相同規格與安培數之 -TN/80 類型 T、-/110 或 TN/110 類型 T 指示器保險絲,則可作為外部使用的替代品。

<sup>\*\*</sup>任何具有相關電流額定值、最小為 500 V 的 UL 認證保險絲都可以滿足 UL 的要求。



# 補充式保險絲

機架大小	Bussmann PN*	額定值
D、E 與 F	KTK-4	4 A, 600 V

表 4.7: SMPS 保險絲

尺寸/類型	Bussmann PN*	LittelFuse	額定值
P132-P250, 380-480 V	KTK-4		4 A, 600 V
P315-P630, 380-480 V		KLK-15	15A, 600 V

表 4.8: 風扇保險絲

尺寸/類型		Bussmann PN*	額定值	替代保險絲
P450-P630, 380-480 V	2. 5-4. 0 A	LPJ-6 SP 或 SPI	6 A, 600 V	任何列出的 J 類雙元素,時間延遲,6A
P450-P630, 380-480 V	4. 0-6. 3 A	LPJ-10 SP 或 SPI	10 A, 600 V	任何列出的 J 類雙元素,時間延遲,10 A
P450-P630, 380-480 V	6.3 - 10 A	LPJ-15 SP 或 SPI	15 A, 600 V	任何列出的 J 類雙元素,時間延遲, 15 A
P450-P630, 380-480 V	10 - 16 A	LPJ-25 SP 或 SPI	25 A, 600 V	任何列出的 J 類雙元素,時間延遲, 25 A

表 4.9: 手動馬達控制器保險絲

機架大小	Bussmann PN*	額定值	替代保險絲
F	LPJ-30 SP 或 SPI	30 A, 600 V	任何列出的 J 類雙元素,時間延遲, 30 A

表 4.10: 受 30 A 保險絲保護的端子保險絲

機架大小	Bussmann PN*	額定值	替代保險絲
D	LP-CC-8/10	0.8A, 600V	任何列出的 CC 類, 0.8A
E	LP-CC-1 1/2	1.5A, 600V	任何列出的 CC 類, 1.5 A
F	LPJ-6 SP 或 SPI	6 A, 600 V	任何列出的 J 類雙元素,時間延遲, 6 A

表 4.11: 控制變壓器保險絲

機架大小	Bussmann PN∗	額定值
F	GMC-800MA	800 mA, 250 V

## 表 4.12: NAMUR 保險絲

機架大小	Bussmann PN*	額定值	替代保險絲
F	LP-CC-6	6 A, 600 V	任何列出的 CC 類, 6 A

表 4.13: PILS 繼電器的安全繼電器線圈保險絲

# 4.6.15 主要接頭 - 機架大小 D、E 與 F

機架大小	功率與電壓	類型
D	P132-P200 380-480V	0T400U12-91
E	P250 380-480V	ABB OETL-NF600A
E	P315-P400 380-480V	ABB 0ETL-NF800A
F	P450 380-480V	Merlin Gerin NPJF36000S12AAYP
F	P500-P630 380-480V	Merlin Gerin NRK36000S20AAYP



# 4.6.16 F 機架 斷路器

機架大小	功率與電壓	類型
F	P450 380-480V	Merlin Gerin NPJF36120U31AABSCYP
F	P500-P630 380-480V	Merlin Gerin NRJF36200U31AABSCYP

### 4.6.17 F 機架主電源接觸器

機架大小	功率與電壓	類型
F	P450-P500 380-480V	Eaton XTCE650N22A
F	P560-P630 380-480V	Eaton XTCEC14P22B

## 4.6.18 馬達絕緣

對馬達電纜線長度短於列在一般規格表裡的最大纜線長度,因為巔峰電壓可能高達 直流電壓的兩倍(或因為在馬達纜線裡的輸電線路效用而高達 2.8 倍的主電壓),建議使用下列馬達絕緣級別。 如果馬達具有較低的絕緣級別,建議使用一個 du/dt 或正弦波濾波器。

額定主電源電壓	馬達絕緣
$U_N \leq 420 \text{ V}$	標準 U <sub>LL</sub> = 1300 V
$420 \text{ V} < U_{N} \leq 500 \text{ V}$	加強的 U <sub>LL</sub> = 1600 V

### 4.6.19 馬達軸承電流

一般建議在具有 110 kW 或更高額定功率,且透過可變的變頻器操作的馬達上,應安裝「非變頻器端」(NDE)的絕緣軸承,以消除馬達因實體大小所產生的循環軸承電流。 要將變頻器端 (DE) 軸承與轉軸電流降到最低,需要將變頻器、馬達、從動機器以及從馬達到從動機器進行適當地接地。 雖然軸承電流造成操作失敗的機率很低,而且取決於眾多不同的操作項目,但為了操作的安全起見,您可以實行以下的風險降低策略。

### 標準風險降低策略:

- 1. 使用絕緣軸承
- 2. 使用嚴苛的安裝程序

確保馬達與負載馬達是配合的

嚴格地遵循 EMC 安裝指導原則

加強 PE 以讓在 PE 裡高頻率阻抗低於輸入電源線

對馬達與變頻器間提供良好的高頻連線,例如透過在馬達與變頻器之間提供具有 360° 遮罩的電纜線以進行連接

確保從變頻器到大樓接地的阻抗低於機器的接地阻抗 這對汞浦可能有點困難 - 在馬達與負載馬達之間建立一條直接接地的連線。

- 3. 施以導電性潤滑
- 4. 試著確保線路電壓與大地保持平衡。 這對 IT、TT、TN-CS 或接地接腳系統可能有點困難
- 5. 使用馬達製造商建議的絕緣軸承(注意: 知名的馬達製造商一般都會在此種尺寸的馬達中安裝此種標準絕緣軸承)

若發現有必此要且已向 Danfoss 諮詢:

- 6. 降低 IGBT 的載波頻率。
- 7. 修改逆變器的波型,60°AVM對上 SFAVM
- 8. 安裝一個轉軸接地系統或在馬達與負載間接上一個絕緣耦合
- 9. 如果可能,請使用最小轉速設定
- 10. 使用 dU/dt 或正弦波濾波器




# 4.6.20 控制電纜線佈線

如圖示,按照控制電纜線佈線圖綁下所有的控制電纜線。 請記得以正確方式連接遮罩,確保最佳的電氣耐受性效果。

#### Fieldbus 連接

針對相關的控制卡選項進行連接。 有關細節,請參閱相關的 Fieldbus 說明。 電纜線必須放置在變頻器內所提供的路徑中,並與其他控制線路一起綁下(請參閱圖片)。

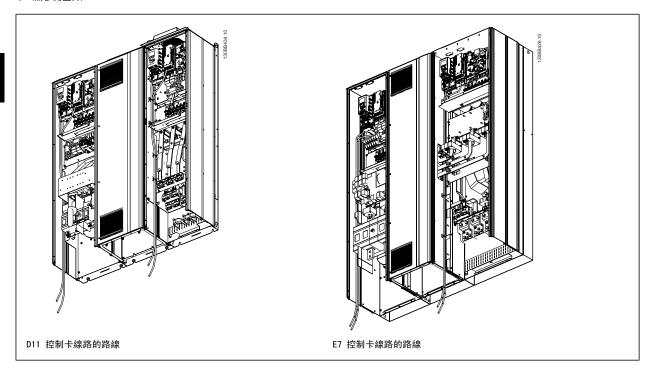

# 4.6.21 控制端子的進手

所有控制電纜線的端子皆位於 LCP 下方(濾波器和變頻器 LCP), 而且均透過開啟裝置門進入。




# 4.6.22 電氣安裝、控制端子


## 將纜線連接到端子:

- 1. 將絕緣層剝開 9-10 mm
- 2. 將螺絲起子 1)插入方孔中。
- 3. 將電纜線插入旁邊的圓孔中。
- 4. 取下螺絲起子。 電纜線現在已安裝在端子內。

### 從端子移除電纜線:

- 1. 將螺絲起子 1) 插入方孔中。
- 2. 拉出電纜線。
- 1) 最大 0.4 x 2.5 mm

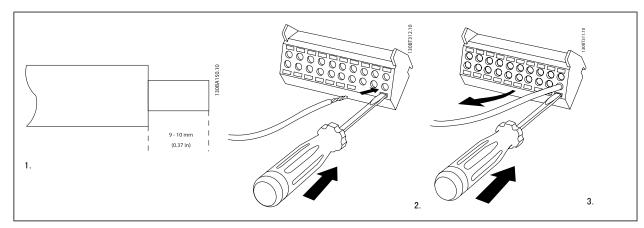

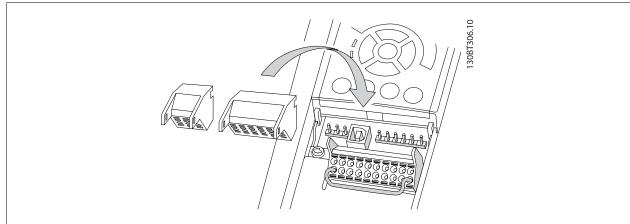



# 4.7 透過外部信號器控制馬達的連接範例



### 注意!

以下範例僅適用於變頻器控制卡(右邊 LCP),並*不適用*於濾波器。


# 4.7.1 啟動/停機

端子 18 = 參數 5-10 *端子 18 數位輸入* [8] *啟動* 

端子 27 = 參數 5-12 端子 27 數位輸入 [0] 無作用 (出廠設定自由旋

轉停機)


端子 37 = 安全停機

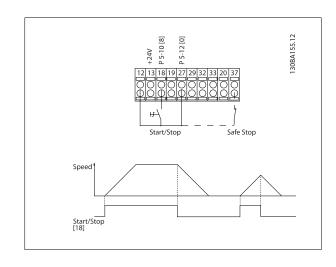

# 4.7.2 脈衝啟動/停機

端子 18 = 參數 5-10 *端子 18 數位輸入* [9] *脈衝啟動* 端子 27 = 參數 5-12 *端子 27 數位輸入* [6] *停機 (反邏輯)* 

端子 37 = 安全停機

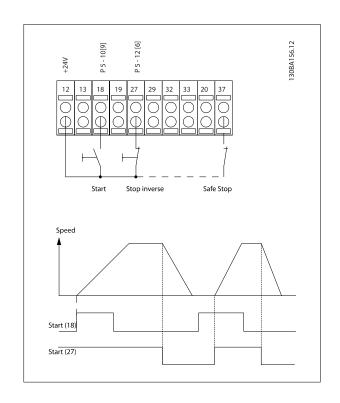



# 4.7.3 加速/減速

### 端子 29/32 = 加速/減速:


端子 18 = 參數 5-10 端子 18 數位輸入 啟動 [9] (出廠設定)

端子 27 = 參數 5-12 *端子 27 數位輸入* 凍結設定值 [19]

端子 29 = 參數 5-13 *端子 29 數位輸入* 加速 [21]

端子 32 = 參數 5-14 *端子 32 數位輸入* 減速 [22]

備註: 端子 29 僅適用 FC x02 (x=系列類型)。

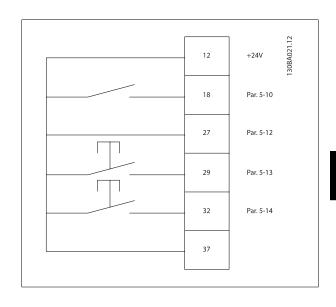

# 4.7.4 電位器設定值

## 透過電位器的電壓設定值:

設定值 1 輸入端 = [1] 類比輸入端 53 (出廠設定)


端子 53, 最低電壓 = 0 V

端子 53, 最高電壓 = 10 V

端子 53, 最低設定值/回授值 = 0 RPM

端子 53, 最高設定值/回授值 = 1500 RPM


開闢 S201 = 關閉 (U)

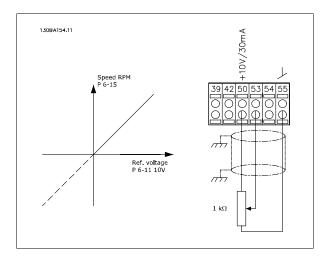



# 4.8 電氣安裝 - 額外

## 4.8.1 電氣安裝,控制電纜線

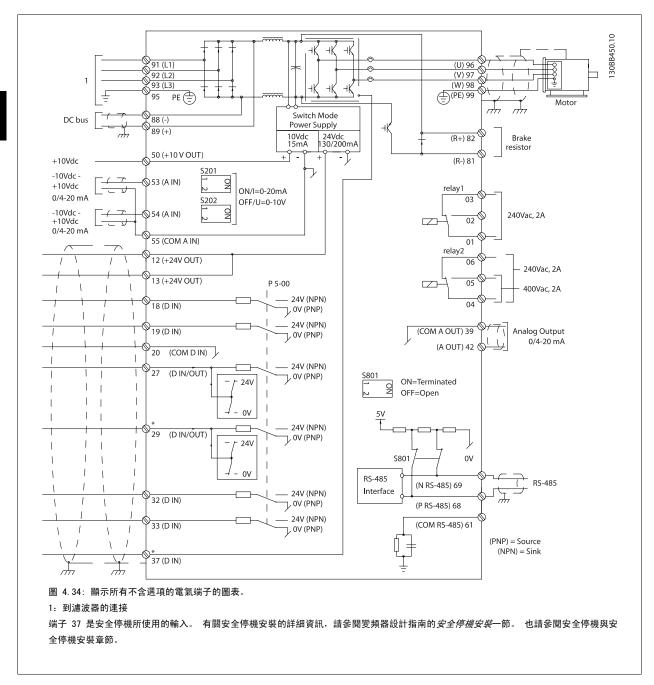


在極少數的情況下,且視安裝的情況而定,很長的控制纜線和類比信號可能會因為主電源纜線的噪音導致 50/60 Hz 的接地迴路。


如果發生這種情況,您可能需要切開遮罩或在遮罩與底架之間插入 100 nF 的電容。

數位的和類比的輸入輸出都必須分別連接到裝置的控制卡 (濾波器與變頻器,端子 20、55、39),以避免來自兩個組的接地電流影響其他組。 例如,在 數位輸入端切換可能會干擾類比輸入訊號。



### 控制端子的輸入極性

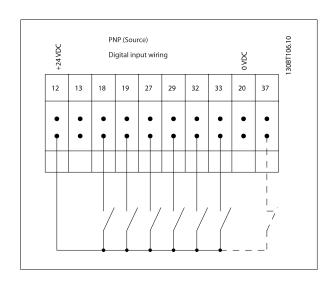


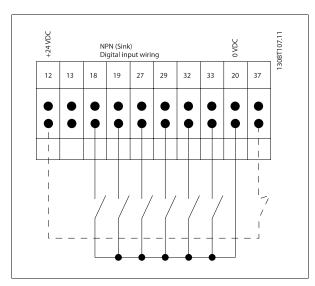

9

### 注意!

為了符合 EMC 干擾規格,建議使用有遮罩/有保護層的電纜線。 如果使用沒有遮罩/保護層的電纜線,請參閱*無遮罩電纜線的電源與控制配線*一節。 如果使用沒有遮罩的控制電纜線,建議使用鐵粉芯以 EMC 改善效能。

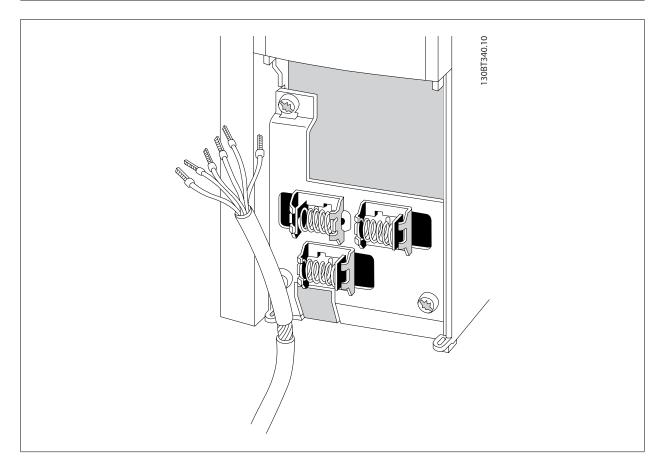

請按照變頻器操作說明書連接電線。請記得以正確方式連接遮罩,以確保有最佳的電氣耐受性效果。



# 4.8.2 開闢 S201、S202 和 S801

開闢 S201 (A53) 和 S202 (A54) 分別用於選取類比輸入端子 53 和 54 的電流 (O-20 mA) 或電壓 (-10 至 10 V) 組態。

可使用開關 S801 (BUS TER.) 來終接 RS-485 埠 (端子 68 與 69)。

請參見*電氣安裝*章節中的繪圖*顯示所有電氣端子的圖表*。

# 出廠設定:

S201 (A53) = OFF (關閉) (電壓輸入)


S202 (A54) = OFF (關閉) (電壓輸入)

S801 (總線終接) = OFF (關閉)



### 注意!

在更改 S201、S202 或 S801 的功能時,請在切換時小心,不要使用力量。 操作開關時,建議先移除 LCP 固定架(底座)。 在變頻器 通電時不得操作開關。

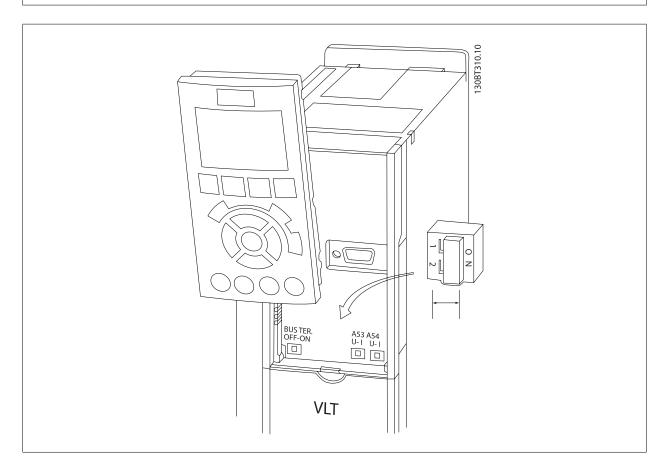



# 4.9 最終的設定及測試


若要測試設定並確保變頻器正在運轉,請遵循這些步驟。

### 步驟 1: 找到馬達銘牌



### 注意!

馬達可能是星狀 (Y) 或三角連接 (Δ)。 這項資訊位於馬達銘牌數據上。

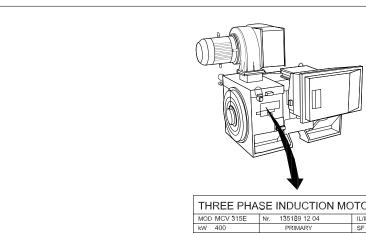

THREE PHASE INDUCTION MOTOR					
MOD MCV 315E	Nr. 1	35189 12 (	)4	IL/IN 6.5	
kW 400		PRIMARY		SF 1.15	
HP 536	V 690	A 410.6	CONN Y	COSf 0.85	40
mm 1481	V	А	CONN	AMB 40	°C
Hz 50	V	А	CONN	ALT 1000	m
DESIGN N	5	ECONDAR	ťΥ	RISE 80	°C
DUTY S1	٧	A	CONN	ENCLOSURE	IP23
INSUL I EFFICIENCY	/ % 95.8	% 100%	95.8% 75%	WEIGHT 1.8	3 ton
△ CAUTION					

130BA767.10

### 步驟 2: 在這個參數清單輸入馬達銘牌上的數據。

要存取這份清單,請先按 [QUICK MENU] 鍵,然後選擇「Q2 快速安裝」。

1.	參數 1-20 <i>馬達功率 [kW]</i> 參數 1-21 <i>馬達功率 [HP]</i>
2.	參數 1-22 <i>馬達電壓</i>
3.	參數 1-23 <i>馬達頻率</i>
4.	參數 1-24 <i>馬達電流</i>
5.	參數 1-25 <i>馬達額定轉速</i>

### 步驟 3: 啟動馬達自動調諧 (AMA)

## 執行 AMA 可確保最佳的效能。 AMA 會測量來自馬達模式對等圖表的值。

- 1. 將端子 37 接到端子 12 (若有提供端子 37)。
- 2. 將端子 27 連接至端子 12 或將參數 5-12 *端子 27 數位輸入*設定成「無作用」(參數 5-12 *端子 27 數位輸入* [0])。
- 3. 啟動 AMA 參數 1-29 *馬達自動調諧 (AMA)*。
- 4. 在完整或降低的 AMA 之間選擇。 如果安裝有正弦濾波器,則只能執行部份 AMA,或在 AMA 程序中將正弦濾波器移除。
- 5. 按 [OK] 鍵。 顯示上會出現「按下 [Hand on] 以啟動」。
- 6. 按 [Hand on] 鍵。 進度顯示條將顯示 AMA 是否在進行中。

## 在操作中停止 AMA

1. 按 [OFF] 鍵 - 變頻器會進入警報模式,而顯示上會指出 AMA 被使用者終止。

# AMA 順利完成

- 1. 螢幕上會顯示「按 [OK] 完成 AMA」。
- 2. 按 [OK] 鍵以離開 AMA 狀態。



### AMA 順利完成

- 1. 變頻器會進入警報模式。 警報的說明可以在警告與警報章節中找到。
- 2. [Alarm Log] 中的「報告值」顯示 AMA 在變頻器進入警報模式前執行的最後一個測量順序。 此編號和警報說明將協助您解決問題。 如果您要聯絡 Danfoss 以取得服務,請務必提供編號和警報說明。



### 注意!

未順利完成 AMA 通常是由於登錄了錯誤的馬達銘牌數據,或馬達功率大小與變頻器功率大小差異過大所致。

### 步驟 4: 設定速度極限和加減速時間。

參數 3-02 最小設定值

參數 3-03 最大設定值

表 4.14: 設定想要的速度和加減速時間極限值。

參數 4-11 馬達轉速下限 [RPM] or 參數 4-12 馬達轉速下限 [Hz]參數 4-13 馬達轉速上限 [RPM] or 參數 4-14 馬達轉速上限 [Hz]

參數 3-41 *加速時間 1* 

參數 3-42 *減速時間 1* 



# 4.10 其他連接

## 4.10.1 機械煞車控制

### 在起重/升降應用中,您需要能夠控制電氣機械煞車:

- 使用繼電器輸出或數位輸出控制煞車(端子 27 或 29)。
- 只要變頻器無法「支援」馬達(例如負載太重),就將輸出保持關閉(無電壓)。
- 在參數 5-4\*中選取機械煞車控制 [32],以便在包含電氣機械煞車的應用中使用。
- 馬達電流超過參數 2-20 釋放煞車時電流中預先設定的值時,就會放開煞車。
- 輸出頻率小於參數 2-21 *啟動煞車時轉速 [RPM*]或 參數 2-22 *啟動煞車速度 [Hz]*中設定的頻率,而且僅在變頻器執行停機指令時,煞車才會嚙合。

如果變頻器處在警報模式或過電壓狀況中,機械煞車就會立即切入。

## 4.10.2 馬達並聯

本變頻器可控制多台並聯的馬達。 馬達的總電流消耗不得超過變頻器的額定輸出電流 I<sub>M.N</sub>。



#### 注意!

如下列插圖所示,電纜線連接至共同接合處僅建議使用 在較短電纜線的安裝例。




### 注意!

當馬達並聯時,不能使用 參數 1-29 *馬達自動調諧* (AMA)。



### 注意!

在具有並聯馬達的系統中,不能將變頻器的電子積熱電 驛 (ETR)用於個別馬達的保護。 請爲馬達提供進一步 的保護,例如,在每個馬達或單個積熱電驛中使用熱敏 電阻(斷路器不適合當作保護裝置)。

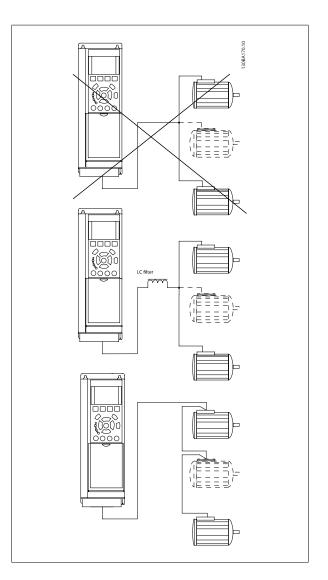

如果馬達大小有很大的差異,在啟動以及 RPM 值很低時可能會發生問題,因為小型馬達在定子中的電阻歐姆值相對較高,在啟動以及 RPM 值很低時需要較高的電壓。

# 4.10.3 馬達熱保護

當參數 1-90 *馬達熱保護*設定為 *ETR 跳脫*,而參數 1-24 *馬達電流*被設定為額定馬達電流(參閱馬達銘牌)時,變頻器內的電子積熱 電驛已經符合單一 馬達保護的 III 認證。

為獲得馬達熱保護功能,也可以使用 MCB 112 PTC 熱敏電阻卡選項。 此卡提供 ATEX 認證以在爆炸危險區域:區域 1/21 與 2/22 內保護馬達。 詳細資訊,請參閱《 設計指南》。

Λ



## 5 如何操作低諧波變頻器

### 5.1.1 操作方式

#### 低諧波雙頻器可透過兩種方式進行操作:

- 1. 圖形化 LCP 操作控制器 (GLCP)
- 2. RS-485 串列通訊或 USB (兩者都適用於 PC 連接)

### 5.1.2 如何操作圖形化 LCP (GLCP)

低諧波變頻器裝有兩個 LCP,一個在變頻器的變頻器部分(右側)上,一個在有效濾波器的部分(左側)。 濾波器 LCP 的操作方式與變頻器 LCP 的一樣。 每個 LCP 只控制與之連接的裝置,而且兩個 LCP 之間無任何通訊。



#### 注意!

有效濾波器應處於自動模式,亦即必須按下濾波器 LCP 上的 [Auto On] 按鈕

以下說明適用於 GLCP (LCP 102)。

#### GLCP 分為四個功能群組:

- 1. 附狀態行的圖形顯示。
- 2. 表單按鍵和指示燈 (LED) 選擇模式、更改參數與顯示功能切換。
- 3. 導航鍵及指示燈(LED)。
- 4. 操作按鍵和指示燈(LED)。

### 圖形化顯示:

LCD 顯示器帶有背光,總共可以顯示 6 行字母-數字資訊。 所有的數據都顯示在 LCP 上,可在 [Status] 模式中顯示最多 5 個操作變數。 下圖顯示了 變頻器 LCP 的範例。 濾波器 LCP 和變頻器 LCP 的外觀相同,但會顯示濾波器操作的相關資訊。




#### 顯示行:

- a. 狀態行: 狀態訊息顯示圖示和圖形。
- b. **行 1-2:** 操作員數據行可顯示使用者定義或選擇的數據與變數。 按 [Status] 鍵時可加入一行新行。
- c. 狀態行: 顯示文字的狀態訊息。

顯示分為 3 個區域:

#### 上部區域(a)

在狀態模式時將顯示狀態,或在非狀態模式時及警報/警告情況下將顯示 最多 2 個變數。

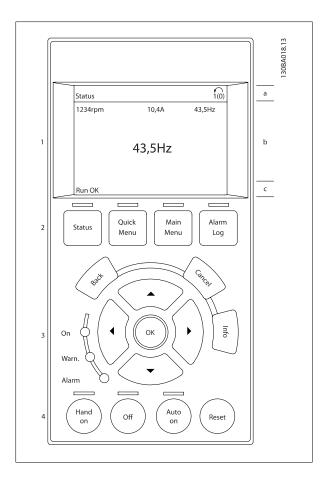

將顯示在參數 0-10 被設定為有效設定表單的有效設定表單編號。 如果正在對有效設定表單之外的其他設定表單進行程式設定,則被設定的設定表單編號將出現在右側的括弧內。

#### 中間區域(b)

無論狀態為何,將最多顯示相關裝置的 5 個變數。 若在警報/警告情況下,則顯示警告,而非變數。

透過按下 [Status] 鍵,可以在 3 個狀態讀數顯示之間切換。

每個狀態螢幕顯示了具有不同格式的操作變數 - 請參閱下文。

可將數個值或測量值關聯到每一個顯示的操作變數。 所顯示的值/測量值可透過參數 0-20、0-21、0-22、0-23 與 0-24 進行定義。

在參數 0-20 至參數 0-24 中所選擇的每個值/測量值讀數參數都有其標度及可能在小數點之後數字的位數。 顯示較大的數值時,在小數點之後將有較少量的數字。

範例: 電流讀數


5. 25 A; 15. 2 A 105 A。

#### 狀態顯示 |

這是啟動或初始化之後的標準讀出狀態。

對於所顯示的操作變數 (1.1、1.2、1.3、2 和 3), 要獲得與其關聯的 值/測量值資訊, 請使用 [INFO] 鍵。

請參閱本插圖的顯示螢幕中所顯示的操作變數。1.1、1.2 與 1.3 字體較小。2 與 3 字體為中等大小。

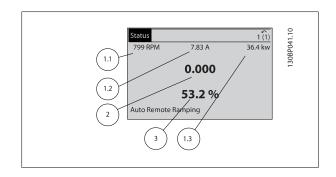




#### 狀態顯示 11


請參閱本插圖的顯示螢幕中所顯示的操作變數 (1.1、1.2、1.3 與 2)。 本範例分別選擇了速度、馬達電流、馬達功率以及頻率作為第 1 和第 2 行中的變數。

1.1、1.2 與 1.3 字體較小。2 的字體較大。

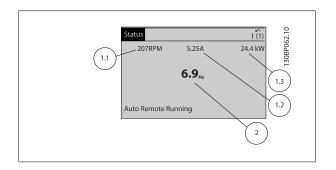

### 狀態顯示 111:

該狀態螢幕顯示了有關智慧邏輯控制的事件和動作。 有關詳細資訊,請參閱*智慧邏輯控制器*章節。

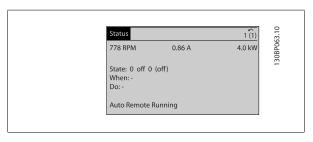




#### 注意!

濾波器 LCP 上沒有狀態顯示 III

#### 底部區域

始終顯示變頻器在狀態模式下的狀態。

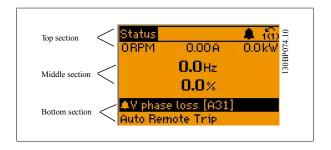

### 顯示對比度調整


按下 [status] 和 [▲] 以獲得較暗的顯示效果。

按下 [status] 和 [▼] 以獲得較亮的顯示效果。

### 指示燈(LED):

如果超過了某些特定的極限值,警報和/或警告發光二極體將亮起。 同時會在操作控制器上出現狀態和警報文字。 當變頻器接入主電源電壓、DC 總線端子或外接 24 V 電源時, On (開啟) LED 將會亮起。 同時,背光也將打開。


- 綠色 LED/開啟: 正在進行控制。
- 黄色 LED/警告: 指示警告。
- 閃爍的紅色 LED/警報: 指示警報。

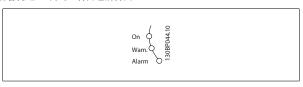



#### 表單按鍵

表單按鍵按功能分為幾類。 顯示器和指示燈下方的按鍵用於參數設定, 包括選擇正常操作期間顯示的指示內容。

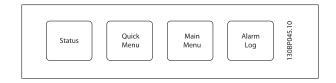

#### [Status]

會各自顯示變頻器(和/或馬達)或濾波器的狀態。 在變頻器 LCP 上按 [Status] 按鍵可選擇 3 個不同的讀數:

5 行讀數、4 行讀數或智慧邏輯控制。

無法在濾波器上使用智慧邏輯控制器。

[Status] 用於選擇顯示模式,或用於從快速表單模式、主設定表單模式或警報模式回到顯示模式。 [Status] 按鍵還可用於切換單讀數或雙讀數模式。

#### [Quick Menu]

允許進行變頻器或濾波器的快速設定。 可在此進行最常用功能的程式設定。

#### [Quick Menu] 包括:

- Q1: 個人設定表單
- Q2: 快速安裝
- Q5: 所作的變更
- Q6: 記錄

有效濾波器是與低諧波變頻器整合的零件,因此所需進行的程式設定最少。 濾波器 LCP 主要是用來顯示濾波器操作的資訊,例如電壓或電流的 THD、修正電流、注入電流或 Cos φ 與真實功率因數。

除非已經透過參數 0-60、0-61、0-65 或 0-66 建立密碼,否則可以立即存取這些快速表單參數。

您可以直接在快速表單模式和主設定表單模式之間進行切換。

#### [Main Menu]

用於設定所有參數。

除非已經透過參數 0-60、0-61、0-65 或 0-66 建立密碼,否則可以立即存取這些主設定表單參數。

您可以直接在主設定表單模式和快速表單模式之間進行切換。

可以透過按住[Main Menu] 按鍵 3 秒鐘來執行參數捷徑。 參數捷徑允許直接存取任何參數。

### [Alarm Log]

顯示最近五個警報的警報清單(編號為 A1 到 A5)。 若要取得警報的其他詳細資料,請使用箭頭鍵移到警報編號上,然後按下 [OK]。 在進入警報模式之前,將顯示有關變頻器或濾波器狀況的資訊。

#### [Back]

讓您回到前一個步驟或導航結構中的上一層。

#### [Cance I

將取消您最後一個變更或指令,直到顯示再度變更。

#### [INFO]

顯示視窗中指令、參數或功能的資訊。 當您需要幫助時,[Info] 可以為您提供詳細的資訊。

按下 [Info]、[Back] 或 [Cancel] 中任一按鍵即可離開資訊模式。






#### 導航鍵

使用四個導航箭頭可在 [Quick Menu]、[Main Menu] 和 [Alarm Log] 中的不同選項之間移動。 這些按鍵可用於移動游標。


#### [OK]

用於選擇以游標標記的參數並啟用參數的變更功能。

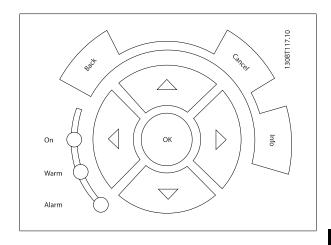

#### 操作按鍵

操作器控制所用的按鍵位於操作控制器的底部。

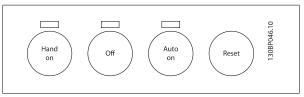

#### [Hand On]

透過 GLCP 啟用變頻器控制。 [Hand on] 也會啟動馬達,現在也可以透過箭頭鍵輸入馬達轉速設定值。 可以透過參數 0-40 *LCP* [Hand on] 鍵將該鍵*啟* 用 [1] 或*停*用 [0]。

#### 當 [Hand on] 啟用之後,以下的控制信號仍將啟用。

- [Hand on] [Off] [Auto On]
- 復歸
- 自由旋轉 停機反邏輯 (馬達自由旋轉至停機)
- 反轉
- 設定表單選擇 Isb 設定表單選擇 msb
- 來自串列通訊的停機命令
- 快速停止
- 直流煞車



### 注意!

經由控制信號或串列總線所啟動的外部停機會取代透過 LCP 發出的「啟動」指令。

#### [0ff]

會停止連接的馬達(當按下變頻器 LCP 上的 [0ff] 鍵時)或濾波器(當按下濾波器 LCP 上的 [0ff] 鍵時)。 可以透過參數 0-41 LCP [0ff] 鍵將該鍵 啟用 [1] 或停用 [0]。 如果沒有選擇外部停機功能,並且停用了 [0ff] 鍵,則只能透過斷開主電源來停止馬達。

#### [Auto on

讓變頻器透過控制端子和(或)串列通訊來控制。 當啟動信號加在控制端子和/或總線,變頻器將會啟動。 可以透過參數 *0-42 LCP 上的 [Auto on] 鍵* 將該鍵*啟用* [1] 或*停用* [0]。



### 注意!

必須按下濾波器 LCP 上的 [Auto on] 鍵。





#### 注意!

經由數位輸入的有效的手動-關閉-自動信號,其優先度高於控制鍵 [Hand on] - [Auto on]。

### [Reset]

用於在發生警報(跳脫)後將變頻器或濾波器復歸。 可以透過參數 0-43 LCP [Reset] 鍵將該鍵啟用 [1] 或停用 [0]。

參數捷徑可以透過按住 [Main Menu] 按鍵 3 秒鐘來執行。 參數捷徑允許直接存取任何參數。

### 5.1.3 更改數據

- 按下 [Quick Menu] 或 [Main Menu] 按鍵。
- 2. 使用 [▲] 與 [▼] 按鍵可尋找要編輯的參數群組。
- 按下 [OK] 按鍵。 3.
- 4. 使用 [▲] 與 [▼] 按鍵可尋找要編輯的參數。
- 按下 [OK] 按鍵。 5.
- 使用 [▲] 與 [▼] 按鍵可選擇正確的參數設定。 或者使用 按鍵在數字的數位之間移動。 游標指示選定要進行更改的數字。[▲] 按鍵將增大 數值,而[▼]按鍵將減小數值。
- 7. 按下 [Cancel] 按鍵可放棄更改,或按下 [OK] 按鍵可接受更改並輸入新的設定值。

### 5.1.4 更改文字值


如果所選參數為文字值,可使用上/下導航鍵更改文字值。 向上鍵將增大參數值,而向下鍵將減小參數值。 將游標放在要儲存的值 上, 然後按下 [OK] (確定)。






### 5.1.5 更改一組數字型數據值

如果所選擇的參數代表一個數字型數據值,可經由 [◄][►] 導航鍵和上/下[▲] [▼] 導航鍵更改已選定的數據值。 使用 ◄][►] 導航鍵可水平移動游標。

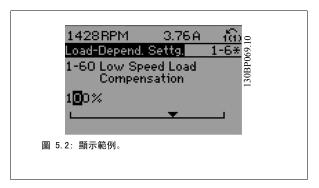

使用向上/向下導航鍵可更改數據值。 向上鍵增大數據值,而向下鍵減小數據值。 將游標放在要儲存的值上,然後按下 [0K] (確定)。

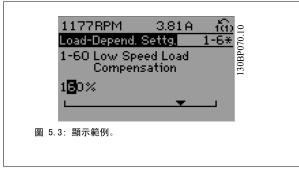

### 5.1.6 以步進方式更改數據值

某些參數既可以步進方式更改,也可以進行無段可變式更改。 此種方式適用於 參數 1-20 *馬達功率 [kW]、*參數 1-22 *馬達電壓*與參數 1-23 *馬達頻率*。 這些參數既可以按一組數字型數據值進行更改,也可以進行無段可變式更改。

### 5.1.7 讀取和程式設定索引參數

當參數置於更動組中,則進行索引。

參數 15-30 故障記錄: 故障碼到參數 15-32 故障記錄: 時間 包括可讀取的故障記錄。 選擇一個參數,然後按下 [OK],並使用向上/向下導航鍵在數值 紀錄中捲動。

再以參數 3-10 預置設定值為例:

選擇該參數,然後按下 [OK],並使用向上/向下導航鍵在索引值中捲動。 要更改參數值,請選擇索引值,然後按下 [OK]。 使用向上和向下鍵更改該值。 按下 [OK] 可接受新設定。 按下 [Cancel] 可放棄。 要退出該參數,請按 [Back]。



### 5.1.8 使用 GLCP 時,快速傳輸參數設定時,快速傳輸參數設定

一旦變頻器的設定完成後,建議您透過 MCT 10 設定軟體工具 , 將參數設定儲存(備份)於個人電腦的 GLCP 當中。。



在執行任一操作之前,請先停止馬達。

#### 儲存數據至 LCP:

- 1. 前進 參數 0-50 LCP 拷貝
- 2. 按下 [OK] 鍵
- 3. 選擇「參數上載到 LCP」
- 4. 按下 [OK] 鍵

所有參數設定現已儲存於 GLCP 中 (如進度顯示條所示)。 當到達 100% 時,按下 [OK]。

現在可以將 GLOP 連接到另一個變頻器並將參數設定拷貝至該變頻器。

### 從 LCP 傳輸數據至變頻器:

- 1. 前進 參數 0-50 LCP 拷貝
- 2. 按下 [OK] 鍵
- 3. 選擇「從 LCP 下載所有參數」
- 4. 按下 [OK] 鍵

儲存於 GLOP 的參數設定現已傳輸至變頻器 (如進度顯示條所示)。 當到達 100% 時,按下 [OK]。

### 5.1.9 初始化成為出廠設定

有兩種方式可將變頻器初始化成出廠設定: 建議使用初始化以及手動初始化。 請注意這些方式會產生如下所述之不同的影響。

### 建議使用 初始化 (透過參數 14-22 操作模式)

- 1. 選擇 參數 14-22 操作模式
- 2. 按 [OK]
- 3. 選擇「Initialisation」(初始化)(針對 NLCP 則選擇「2」)
- 4. 按 [OK]
- 5. 斷開裝置的電源並等待顯示關閉。
- 重新連接電源,變頻器即已復歸。請注意,第一次啟動需要等 待幾秒鐘
- 7. 按 [Reset]

參數 14-22 操作模式 進行初始化恢復:,除了以下項目外:

參數 14-50 RFI 濾波器

參數 8-30 *協議* 

參數 8-31 地址

參數 8-32 FC 埠傳輸速率

參數 8-35 最小回應延遲

參數 8-36 *最大回應延遲* 

參數 8-37 最大位元組間延遲

參數 15-00 運行時數 to 參數 15-05 電壓過高次數

參數 15-20 使用記錄: 事件 to 參數 15-22 使用記錄: 時間 參數 15-30 故障記錄: 故障碼 to 參數 15-32 故障記錄: 時間



#### 注音!

在參數 0-25 *個人設定表單*中所選擇的參數,將與出廠設定保留在當前的參數。



#### 手動 初始化



#### 注意!

執行手動初始化恢復時,同時也會將串列通訊、RFI 濾波器設定和故障記錄的設定復歸。 移除在參數 0-25 個人設定表單中所選擇的參數。


- 1. 切斷主電源,等待顯示器關閉。
- 2a. 當圖形化 LCP (GLCP) 上電時,同時按下 [Status] [Main Menu] [OK].
- 2b. 當 LCP 101 數值化顯示幕上電時,按下 [Menu] 按鍵
- 3. 5 秒之後鬆開這些鍵
- 4. 變頻器現在就按照出廠設定值來設定

### 除以下項目外,該參數可將所有其他項目初始化: 參數 15-00 *運行時數* 參數 15-03 *電源開闢切入次數* 參數 15-04 *溫度過高次數* 參數 15-05 *電壓過高次數*

### 5.1.10 RS 485 總線連接

借助 RS 485 標準介面可將濾波器和變頻器連接到控制器(或主控制器)及其他負載。 端子 68 與 P 信號端子(TX+、RX+)相連,而端子 69 與 N 信號端子(TX-、RX-)相連。

低諧波變頻器務必採用並聯的方式,確保濾波器和變頻器的零件都已連 接。

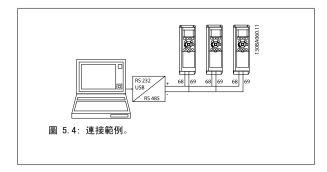

要避免遮罩中出現電動勢等化電流,請透過端子 61 (該端子經由 RC 回路和機架相連接) 將電纜線遮罩接地。

#### 總線終接

RS 485 總線的兩端必須使用電阻電路終接。 若變頻器是 RS 485 廻路上首先或最終裝置的第一個變頻器,請將控制卡上的 S801 開關設定至 ON 的位置。

有關詳細資訊,請參閱*開關 S201、S202 和 S801* 一節。



### 5.1.11 如何將電腦連接到變頻器


要從個人電腦控制或設定變頻器 (與濾波器零件),請安裝個人電腦配置工具 MCT 10。

個人電腦是透過標準的(主機/裝置) USB 電纜線或 RS 485 介面來連接的(如 VLT HVAC FC 102 *設計指南中如何安裝 > 其他連接的安裝*一章所示)。



#### 注章

USB 連接已經和輸入電壓 (PELV) 及其他高電壓端子電氣絕緣。 USB 連接與變頻器上的保護接地相連。 請僅使用隔離的筆記型電腦與 變頻器的 USB 接頭進行連線。

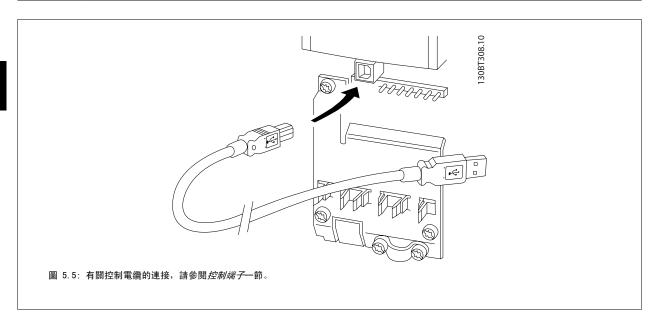

### 5.1.12 PC 軟體工具

#### 個人電腦式配置工具 MCT 10

低諧波變頻器配備有兩個串列通訊埠。Danfoss 提供了個人電腦工具,以便在個人電腦與變頻器、個人電腦式配置工具 MCT 10 之間進行通訊。 有關此工具之詳情,請參閱*現有資料*一節。

#### MCT 10 設定軟體

MCT 10 是一種用於在變頻器中設定參數的簡單易用的互動式工具。 可從 Danfoss 網站下載本軟體,網址為: http://www. Danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Softwaredownload/DDPC+Software+Program.htm。

MCT 10 設定軟體 (MCT 10 set-up software) 可用於以下方面:

- 規劃離線通訊網路。MCT 10 包含一個完整的變頻器資料庫
- 線上進行變頻器試運行
- 儲存所有變頻器的設定
- 更換網路中的變頻器
- 簡單準確地記錄試運行之後的變頻器設定值。
- 擴充現有的網路
- 可支援未來開發的變頻器

MCT 10 Set-up 軟體可透過主類型 2 的連接來支援 Profibus DP-V1 。 因此可以透過 Profibus 網路在變頻器中進行參數的線上讀/寫。 從而可消除對額外通訊網路的需求。



### 儲存變頻器設定:

- 1. 使用 USB com 埠將個人電腦與裝置相連。(註:應使用經由 USB 埠連接且與主電源隔離的個人電腦,否則可能會損壞設備。)
- 2. 開啟 MCT 10 Set-up 軟體
- 3. 選擇「自變頻器讀取」
- 4. 選擇「另存新檔」

所有參數現已儲存至個人電腦。

### 載入變頻器設定:

- 1. 使用 USB 埠將個人電腦與變頻器相連
- 2. 開啟 MCT 10 Set-up 軟體
- 3. 選擇 「開啟」 已經儲存的檔案將會顯示出來
- 4. 開啟正確的檔案
- 5. 選擇「寫入變頻器」

所有參數設定現已傳輸至變頻器。

MCT 10 設定軟體使用手冊乃是單獨提供的: 可向 GE 或經由以下網址取得 MG. 10. Rx. yy。

### MCT 10 Set-up 軟體模組

以下模組已內含在軟體套件中:



### MCT Set-up 10 軟體

設定參數

自變頻器拷貝與拷貝至變頻器

文件與參數設定列印資料,包含圖表

### 外部使用者介面

預防性維修時間表

時鐘設定

計時動作程式設計

智慧邏輯控制器設定表單

#### 訂購代碼:

請用代碼 130B1000 來訂購內含 MCT 10 設定軟體的 CD 光碟片。

亦可從 Danfoss 網站下載 MCT 10,網址為: WWW. DANFOSS. COM, 經營領域: 動作控制。





## 6 如何進行低諧波變頻器程式設定

## 6.1 如何進行變頻器程式設定

### 6.1.1 快速設定參數

0-01	語言	
選項:		功能:
		請定義顯示中要使用的語文。 變頻器可以提供 4 種不同的語言配套。 英文和德文包含在所有的配套當中。 英文內容是無法消除或操縱的。
[0] *	English	語言套件 1 - 4 一部份
[1]	Deutsch	語言套件 1 - 4 一部份
[2]	Francais	語言套件 1 一部份
[3]	Dansk	語言套件 1 一部份
[4]	Spanish	語言套件 1 一部份
[5]	Italiano	語言套件 1 一部份
	Svenska	語言套件 1 一部份
[7]	Nederlands	語言套件 1 一部份
	Chinese	語言套件 2 一部份
	Suomi	語言套件 1 一部份
	English US	語言套件 4 一部份
	Greek	語言套件 4 一部份
	Bras. port	語言套件 4 一部份
	Slovenian	語言套件 3 一部份
	Korean	語言套件 2 一部份
	Japanese	語言套件 2 一部份
	Turkish	語言套件 4 一部份
	Trad. Chinese	語言套件 2 一部份
	Bulgarian	語言套件 3 一部份
	Srpski	語言套件 3 一部份
	Romanian	語言套件 3 一部份
	Magyar	語言套件 3 一部份
	Czech	語言套件 3 一部份
	Polski	語言套件 4 一部份
	Russian	語言套件 3 一部份
	Thai	語言套件 2 一部份
	Bahasa Indonesia	語言套件 2 一部份
[99]	Unknown	



### 1-20 馬達功率 [kW]

### 範圍:

#### 功能:

視應用而定 [視應用程式而定]

依照馬達銘牌數據,以 kW 為單位輸入馬達額定功率。 出廠值與裝置的額定輸出相符。 本參數於馬達運轉時無法調整。 此參數僅在參數 0-03 區域設定設為 International [0] 時才可在 LCP 上看到。



#### 注意!

往下推四個規格,標稱 VLT 額定值以上的一個規格。

### 1-22 馬達電壓

### 範圍:

#### 功能:

視應用而定 [視應用程式而定]

依照馬達銘牌數據,輸入馬達額定電壓。出廠值與裝置的額定輸出相符。

本參數於馬達運轉時無法調整。

### 1-23 馬達頻率

#### 範圍:

#### 功能:

Applicatio [20 - 1000 Hz]

dependent\*

最小 - 最大馬達頻率: 20 - 1000 Hz。

依照馬達銘牌數據,選擇馬達頻率。 如果選擇 50 Hz 或 60 Hz 以外的值,就必須調整在參 數 1-50 零速度時馬達的磁化到參數 1-53 模式切換頻率中與負載無關的設定。 使用 230/400 V 馬達進行 87 Hz 操作, 設定 230 V/50 Hz 的銘牌數據。 調整參數 4-13 *馬達轉速上限 [RPM]*和參 數 3-03 最大設定值以適應 87 Hz 的應用。

### 1-24 馬達電流

### 範圍:

#### 功能:

視應用而定 [視應用程式而定]

依照馬達銘牌數據,輸入馬達額定電流。本數據是用來計算馬達轉矩、馬達熱保護等。



### 注意!

本參數於馬達運轉時無法調整。

### 1-25 馬達額定轉速

### 範圍:

### 功能:

Applicatio [100 - 60000 RPM]

依照馬達銘牌數據,輸入馬達額定轉速。 數據用來計算馬達自動補償。

dependent\*



### 注意!

本參數於馬達運轉時無法調整。



### 5-12 端子 27 數位輸入

### 選項:

#### 功能:

從可用的數位輸入範圍內選擇功能。

- " T	5-3
無作用	[0]
復歸	[1]
自由旋轉停機	[2]
自由旋轉停機復歸	[3]
快速停機(反邏輯)	[4]
直流煞車(反邏輯)	[5]
停機(反邏輯)	[6]
啟動	[8]
脈衝啟動	[9]
反轉	[10]
啟動反轉	[11]
僅順時針啓動	[12]
僅逆時針啟動	[13]
寸動	[14]
預置設定值位元 0	[16]
預置設定值位元 1	[17]
預置設定值位元 2	[18]
凍結設定值	[19]
凍結輸出	[20]
加速	[21]
減速	[22]
設定表單選擇位元 0	[23]
設定表單選擇位元 1	[24]
相對增加	[28]
相對減少	[29]
脈衝輸入	[32]
加減速位元 0	[34]
加減速位元 1	[35]
主電源故障選擇	[36]
數位電位器升速	[55]
數位電位器減速	[56]
數位電位器清除	[57]
將計數器 A 復歸	[62]
將計數器 B 復歸	[65]

### 1-29 馬達自動調諧 (AMA)

### 選項:

#### 功能:

AMA 功能會藉由自動最佳化馬達的進階參數來最佳化馬達的靜態效能(參數 1-30 到參數 1-35)。 選取 [1] 或 [2] 後,按 [Hand On] 鍵啟動 AMA 功能。 另請參閱*馬達自動調諧*。 在一般程序後, 螢幕上會顯示: 「按 [OK] 完成 AMA」。 按 [OK] 鍵後,變頻器已準備就緒,可進行操作。 本參數於馬達運轉時無法調整。

### [0] \* 闘

[1] 啟用完整 AMA

對定子阻抗值  $R_s$ 、轉子阻抗值  $R_r$ 、定子漏電電抗值  $X_1$ 、轉子漏電電抗值  $X_2$  以及主電抗值  $X_h$ . 等 執行 AMA

FC 301: 完整 AMA 不包含 FC 301 的  $X_h$  測量值。  $X_h$  值反而是由馬達數據庫所決定。 可以調整 參數 1-35 以獲得最佳的啟動效能。

[2] 啓用部份 AMA 僅在系統內對定子阻抗值 R<sub>s</sub> 執行降低的 AMA。 如果在變頻器與馬達之間使用 LC 濾波器,請選擇 此選項。

### 注意:

- 為實現變頻器的最佳調諧功能,請在馬達冷機時執行 AMA。
- 馬達在運轉時無法執行 AMA。
- AMA 無法於永磁馬達上執行。



#### 注意!

一定要正確設定馬達參數 1-2\*,因為這些是 AMA 演算法的一部分。 您必須執行 AMA 以確保最佳的動態馬達效能。 視馬達的功率等級而定,最多可能要花 10 分鐘。



#### 注意!

執行 AMA 時,避免產生外部轉矩。



### 注意!

如果變更參數 1-2\* 中的任一設定,參數 1-30 到 1-39 (進階馬達參數) 將恢復為出廠設定值。

### 3-02 最小設定值

#### 範圍:

#### 功能:

視應用而定 [視應用程式而定]

輸入最小設定值。 最小設定值係指所有設定值加總後所獲得的最小值。 最小設定值僅在參數 3-00 設定值範圍設定值範圍設定為最小 - 最大 [0] 時才能被啟用。

最小設定值單位取決於:

參數 1-00 控制方式 控制方式中的模式選擇: 閉迴路轉速控制[1] 使用 RPM; 轉矩 [2] 使用 Nm。

在參數 3-01 設定值/回授單位中所選擇的單位。

### 3-03 最大設定值

### 範圍:

### 功能:

視應用而定 [視應用程式而定]

輸入最大設定值。 最大設定值係指將所有設定值加總後獲得的最大值。

#### 最大設定值單位必須符合:

參數 1-00 控制方式中的模式選擇: 閉迴路轉速控制[1] 使用 RPM; 轉矩 [2] 使用 Nm。

在參數 3-00 設定值範圍中所選擇的單位。

### 3-41 加速時間 1

#### 範圍:

### 功能:

視應用而定 [視應用程式而定]

輸入加速時間,指從 0 RPM 加速至馬達同步轉速(nS)的加速時間。 選擇加速時間,讓輸出電流 在加減速期間不會超過參數 4-18 電流限制當中的電流限制。 值 0.00 相當於速度模式中的 0.01 秒。 參閱參數 3-42 減速時間 1的減速時間。

變数 
$$3-41 = \frac{t_{mix}[s] \times n_s[RPM]}{$$
設定  $[RPM]$ 

### 3-42 減速時間 1

### 範圍:

### 功能:

視應用而定 [視應用程式而定]

輸入減速時間,指從同步馬達轉度 ns 減速到 0 RPM 的減速時間。 選擇減速時間,讓逆變器不會

因為馬達的發電操作而產生過電壓的情形,且產生的電流不會超過在參數 4-18 電流限制中設定的 電流限制。 值 0.00 對應於轉速模式中的 0.01 秒。 請參閱參數 3-41 加速時間 1中的加速時間。

數 3 - 42 = 
$$\frac{t_{\overline{MS}}[s] \times n_s[RPM]}{\overline{SE}[RPM]}$$



### 6.1.2 基本設定參數

### 

#### 0-50 LCP 拷貝 選項: 功能: [0] \* 不拷貝 參數上載到 LCP 將所有設定表單參數從變頻器記憶體拷貝至 LCP 記憶體。 [1] [2] 從 LCP 下載所有參數 將所有設定表單參數從 LCP 記憶體拷貝至變頻器記憶體。 [3] LCP 下載非額定參數 僅拷貝與馬達規格無關的參數。 後面的選擇項目可以用來為多台變頻器設定相同功能,而不影響馬 達資料。 [4] 從 MCO 至 LCP 的檔案 [5] 從LCP至MCO的檔案 [6] Data from DYN to LCP [7] Data from LCP to DYN

#### 本參數於馬達運轉時無法調整。

1−03 ≢	專矩特性	
選項:		功能:
		選擇所需的轉矩特性。 VT 和 AEO 兩者皆屬能源節省操作方式。
[0] *	定轉矩	馬達轉軸輸出可在可變轉速控制下提供定轉矩。
[1]	可變轉矩	馬達轉軸輸出可在可變轉速控制下提供可變轉矩。 請於參數 14-40 VT 等級中設定可變轉矩的大小等級。
[2]	自動能量最優化	本功能可透過參數 14-41 AEO 最小磁化和參數 14-42 最小 AEO 頻率將磁化與頻率降到最低,進而自動最佳化能量消耗。
[5]	Constant Power	本功能可在弱磁控制區域中提供恆定功率。 請遵循下列方程式:        P / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

### 本參數於馬達運轉時無法調整。

1-04	超載模式	
選項:		功能:
[0] *	高轉矩	最多允許 160% 的超載轉矩。
[1]	正常轉矩	對於過大的馬達 - 最多允許 110% 的超載轉矩。



#### 本參數於馬達運轉時無法調整。

本參數於馬	達運轉時無法調整。	
1-90 A	馬達熱保護	
選項:		功能:
		為了實現馬達保護功能,變頻器用兩種不同方式確定馬達的溫度:
		• 經由與類比或數位輸入端(參數 1-93 熱敏電阻源)之一相連的熱敏電阻感測器。
		<ul> <li>根據實際負載和時間計算熱負載(ETR = 積熱電驛)。 所計算的熱負載將與馬達額定電流 I<sub>M,N</sub> 和額定馬達頻率 f<sub>M,N</sub> 進行比較。 這種計算會預估低速時的低負載的需求,因為馬達內風 扇的冷卻能力此時會降低。</li> </ul>
[0] *	無保護	當不需變頻器發出警告或跳脫時,馬達持續過載。
[1]	熱敏電阻警告	馬達過熱時,若馬達中連接的熱敏電阻或 KTY 感測器做出反應時將啟動警告。
[2]	熱敏電阻跳脫	當馬達過熱時,如果馬達內已連接的熱敏電阻做出反應,將停止(跳脫)變頻器。
		熱敏電阻斷路值必須大於 3 kΩ。
		請將熱敏電阻(PTC 感測器)整合在馬達內,以實現繞組保護功能。
[3]	ETR 警告 1	請參閱以下的詳細的說明。
[4]	ETR 跳脫 1	
[5]	ETR 警告 2	
[6]	ETR 跳脫 2	
[7]	ETR 警告 3	
[8]	ETR 跳脫 3	
[9]	ETR 警告 4	
[10]	ETR 跳脫 4	
		4000 3000 1330 550 250 250 0 nominaal-5°C \$nominaal+5°C 175HAI63.10

您可使用數種技術來執行馬達保護功能: PTC or KTY sensor (see also section KTY Sensor Connection) in motor windings; mechanical thermal switch (Klixon type); or Electronic Thermal Relay (ETR).


使用一個數位輸入和 24 V 作為電源: 範例: 當馬達溫度過高時,變頻器會跳脫

參數設定:

設定參數 1-90 馬達熱保護為熱敏電阻跳脫 [2]

設定 參數 1-93 熱敏電阻源 為數位輸入 [6]



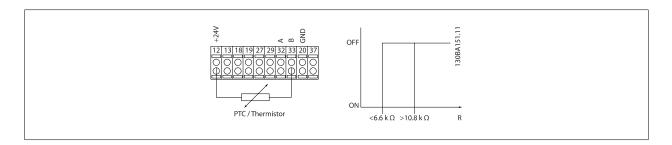


使用一個數位輸入和 10 V 作為電源:

範例: 當馬達溫度過高時,變頻器會跳脫。

參數設定:

設定參數 1-90 馬達熱保護為熱敏電阻跳脫 [2]

設定 參數 1-93 *熱敏電阻源 為數位輸入* [6]

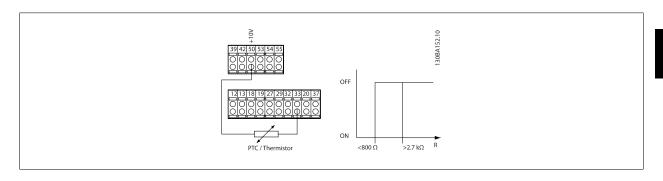


使用一個類比輸入和 10 V 電源作為電源:

範例: 當馬達溫度過高時,變頻器會跳脫。

參數設定:

設定參數 1-90 馬達熱保護為熱敏電阻跳脫 [2]

設定 參數 1-93 *熱敏電阻源 為類比輸入 54* [2]

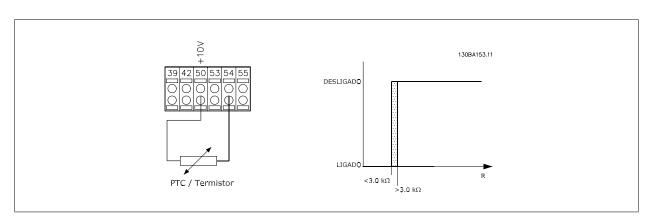

輸入	輸入電壓	極限值
數位/類比	伏特	斷開值
數位/類比數位	24 V	< 6. 6 kΩ - > 10. 8 kΩ
數位	10 V	$\langle 800\Omega - \rangle 2.7 \text{ k}\Omega$
類比	10 V	$< 3.0 \text{ k}\Omega - > 3.0 \text{ k}\Omega$



注意!

檢查選定之輸入電壓是否遵照使用的熱敏電阻器零件規格要求。


如要在馬達過載時,在顯示器上發出警告,請選擇 ETR 警告 1-4。



如要變頻器在馬達過載時跳脫,請選擇 ETR 跳脫 1-4。

透過數位輸出之一來設定警告信號。該訊號會在發生警告且當變頻器跳脫(過熱警告)時出現。

ETR(電子端子繼電器)功能 1-4 將在選取功能處的設定表單啟用時計算負載。 例如,當選擇設定表單 3 時, ETR 開始計算。 對北美洲的使用者: ETR 功能可以提供符合 NEC 規定的第 20 類馬達過載保護。

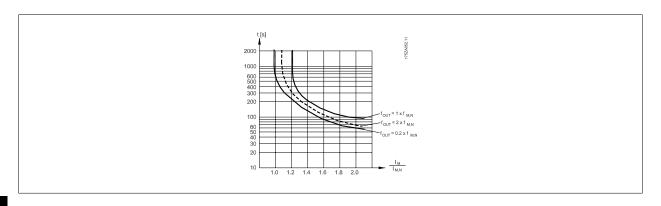

### 1-93 熱敏電阻源

### 選項:

### 功能:

選擇用來連接熱敏電阻 (PTC 感測器) 的輸入。 如果類比輸入已經用作設定值來源 (在 參數 3-15 *設定值 1 來源*、參數 3-16 *設定值 2 來源* 或 參數 3-17 *設定值 3 來源* 中已經選擇),則無法選擇該類比輸入選項 [1] 或 [2] ). 當使用 MCB112, 總是必須選擇選項 [0] 無。

[0] *	無	
[1]	類比輸入 53	
[2]	類比輸入 54	
[3]	數位輸入 18	
[4]	數位輸入 19	
[5]	數位輸入 32	
[6]	數位輸入 33	



### 注意!

本參數於馬達運轉時無法調整。



### 注意!

數位輸入應在參數 5-00 設定為 [0] PNP - 在 24V 時有效。

2−10 第	<b>煞車功能</b>	
選項:		功能:
[0] *	關閉	未安裝煞車電阻。
[1]	煞車電阻器	系統包含煞車電阻器,將多餘的煞車能量以熟能形式耗散。 連接煞車電阻器後,在煞車(發電操作)期間允許存在較高的直流電壓。 煞車電阻器功能僅在帶有完整動態煞車的變頻器中才有效。
[2]	交流煞車	在不需使用煞車電阻下要改善煞車時請選擇此項。 本參數會控制在有發電負載之下運轉的馬達的過度磁化現象。 本功能可以改善 OVC 功能。 馬達電氣損失的增加可讓 OVC 功能增加煞車轉矩,而不會增加過電壓限制。 請注意 AC 煞車的有效性不如帶電阻的動態煞車。 交流煞車乃是用於 VVC <sup>+</sup> 與磁通模式(在開迴路與閉迴路中)。



### 2-11 煞車電阻值(Ω)

範圍: 功能:

視應用而定 [視應用程式而定] 設定煞車電阻值 (單位為歐姆)。 該值用於監測參數 2-13 *煞車容量監測*的煞車電阻器的功率。 該

參數僅在帶有完整動態煞車的變頻器才有效。

為沒有小數的數值使用此參數。 對具有兩個小數位數的選項,使用參數 30-81 *煞車電阻值* (Ω)。

### 2-12 煞車容量極限(kW)

範圍: 功能:

視應用而定 [視應用程式而定] 設定傳輸至電阻之煞車容量監測極限。

監測極限為最大工作週期(120 秒)與煞車電阻在該工作週期中的最大功率的乘積。 請參閱下述公

#.

對於 200-240 V 的裝置: 
$$P = \frac{390^2 \times I / log H}{R \times 120}$$
對於 380 - 480 V 的裝置 
$$P = \frac{778^2 \times I / log H}{R \times 120}$$
對於 380 - 500 V 的裝置 
$$P = \frac{810^2 \times I / log H}{R \times 120}$$
對於 575 - 600 V 的裝置 
$$P = \frac{943^2 \times I / log H}{R \times 120}$$

該參數僅在具有 完整動態煞車的變頻器才有效。

### 2-13 煞車容量監測

,	W-LI = mW1	
選項:		功能:
		該參數僅在帶有完整動態煞車的變頻器才有效。 本參數啟用對傳輸至煞車電阻器功率的監測功能。 該功率是根據電阻(參數 2-11 <i>煞車電阻值(Ω)</i> )、 直流電壓和電阻器的工作週期時間來計算的。
[0] *	關閉	不需要煞車容量監測功能。
[1]	警告	當在 120 秒內傳輸的功率超過監測極限(參數 2-12 <i>煞車容量極限(kW)</i> )的 100% 時,會在顯示幕上顯示警告。 如果傳輸的功率降低到監測極限的 80% 以下,警告將消失。
[2]	跳脫	當功率計算值超過監測極限的 100% 時,使變頻器跳脫並同時顯示警報。
[3]	警告並跳脫	啟動上述兩者,包含警告、跳脫與警報。

如果容量監測設為*關* [0] 或*警告* [1],則即使已超出監測極限,煞車功能也仍將有效。 這可能導致電阻器過熱。 也可以透過繼電器/數位輸出產生警告。 容量監測的測量精確度取決於電阻器電阻值的精確度 (優於 ± 20%)。

### 2-15 煞車功能檢查

### 選項: 功能:

選擇測試類型與監測功能,以檢查煞車電阻器的連接是否正常,或者是否有煞車電阻器。若有故障 發生時,則顯示警告或警報。



### 注意!

在上電時,會測試煞車電阻斷開連接功能。 然而煞車晶體測試是在沒有煞車的時候執行的。 警告或跳脫會斷開煞車功能。

### 測試程序如下:

- 1. 在沒有煞車的情況下,測量在 300 毫秒內的直流漣波振幅。
- 2. 在啟用煞車的情況下,測量在 300 毫秒內的直流漣波振幅。
- 3. 如果煞車時的直流漣波幅度低於煞車前的直流漣波振幅達 1 %: *煞車功能檢查失敗,並送* 回警告或警報。
- 4. 如果煞車時的直流漣波幅度高於煞車前的直流漣波振幅達 1 %: 煞車功能檢查成功。



[0] *	關閉	監測煞車電阻和煞車晶體是否在運轉時發生短路。 如果發生短路,則警告 25 會出現。
[1]	警告	監測煞車電阻和煞車晶體是否發生短路,並在電源上電時,執行煞車電阻切斷功能測試。
[2]	跳脫	監測煞車電阻是否短路或切斷,或煞車晶體是否短路。 如果故障發生,在顯示警報的同時,變頻器 會斷開(跳脫鎖定)。
[3]	停機並跳脫	監測煞車電阻是否短路或切斷,或煞車晶體是否短路。 如果發生故障,變頻器會減速至自由旋轉, 然後跳脫。 將顯示跳脫鎖定警報。(如: 警告 25、27 或 28)。
[4]	交流煞車	監測煞車電阻是否短路或切斷,或煞車晶體是否短路。 如果發生故障,變頻器會執行受控減速。 本 選項僅限於 FC 302 使用。

# J ±

[5]

#### 注意!

跳脫鎖定

透過將主電源斷電後重新上電,可以將跟*關閉*[0]或*警告*[1]有關的警告消除。 但首先必須排除故障。 在*關閉*[0]或*警告*[1]的情況下,即使發現了故障,變頻器也將繼續運轉。

該參數僅在帶有完整動態煞車的變頻器才有效。

### 6.1.3 2-2\* 機械制動


控制電磁(機械)煞車操作的參數,通常用於起重應用中。

若要控制機械煞車,需要使用繼電器輸出(繼電器 01 或繼電器 02) 或經過程式設定的數位輸出(端子 27 或 29)。 一般而言,該輸出端在變頻器無法 「挟持」馬達時(例如,因為負載過大),必須關閉。 在參數 5-40 *繼電器功能*、參數 5-30 *端子 27 數位輸出*或參數 5-31 *端子 29 數位輸出*中,為使用電磁煞車的應用例選擇*機械煞車控制* [32]。 如果選擇了*機械煞車控制* [32],機械煞車從啟動開始時都是關閉的,直到輸出電流超過了在參數 2-20 *釋 放煞車時電流*中所選擇的電流等級為止。 在停機期間,當速度低於在參數 2-21 *啟動煞車時轉速 [RPM]*中所指定的等級時,機械煞車都會啟動。 如果變頻器進入警報狀態,或有過電流或過電壓產生時,機械煞車會立即切入。 在安全停機期間也是如此。



### 注意!

保護模式與跳脫延遲功能(參數 14-25 *轉矩極限時跳脫延遲*與參數 14-26 *逆變器故障時跳脫延遲*)可能在警報條件下延遲啟動機械煞車。 這些功能必須在起重應用當中設定成無效。

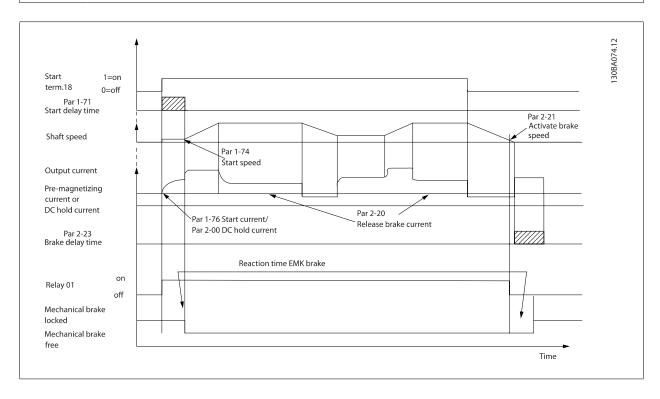



### 2-20 釋放煞車時電流

#### 範圍:

#### 功能:

視應用而定 [視應用程式而定]

設定釋放機械煞車時的馬達電流(當啟動條件出現時)。 預設值即為逆變器能為特定功率大小提供 的最大電流。 上限值係於參數 16-37 逆變器最大電流中指定。



#### 注意!

如果選擇了機械煞車控制輸出但卻未連接機械煞車,此功能會因為馬達電流過低 而無法依預設值運作。

### 2-21 啟動煞車時轉速 [RPM]

範圍:

### 功能:

Applicatio [0 - 30000 RPM]

設定啟動機械煞車時的馬達轉速(當停機條件產生時)。 轉速上限值係於參數 4-53 *高速警告*中指 定。

dependent\*

### 2-22 啟動煞車速度 [Hz]

範圍:

#### 功能:

視應用而定 [視應用程式而定]

設定符合停機條件時啟動機械煞車的馬達頻率。

#### 2-23 煞車延遲時間

範圍:

### 功能:

0.0 s\* [0.0 - 5.0 s] 輸入在經過了減速時間之後的自由旋轉煞車延遲時間。 轉軸速度保持為零,而轉矩值保持在完全維 持轉矩值。 在馬達進入自由旋轉模式之前,請確認機械煞車已將負載鎖定。 請參閱 設計指南中*機* 械煞車控制一節。

### 2-24 停機延遲

範圍:

### 功能:

0.0 s\* [0.0 - 5.0 s] 設定從馬達停止至煞車關閉之前的時間間隔。本參數是停機功能的一部份。

### 2-25 煞車釋放時間

範圍:

### 功能:

0.20 s\* [0.00 - 5.00 s] 本值定義了使機械煞車開啟所需的時間。 當回授啟動時,本參數必須作為時間截止參數使用。

### 2-26 轉矩設定值

範圍:

#### 功能:

0.00 %\* [Application dependant] 該值定義了在釋放之前加至機械煞車的轉矩。

### 2-27 轉矩加減速時間

節圍:

### 功能:

0.2 s\* [0.0 - 5.0 s] 該值定義了以順時針方向旋轉的轉矩加減速時間長度。


### 2-28 增益增加因數

範圍:

### 功能:

1. 00\* [1.00 - 4.00 ] 僅在磁通閉迴路中啟用。 當馬達從煞車承接負載時,該功能可以確保順利地從轉矩控制模式轉換至 轉速控制模式。



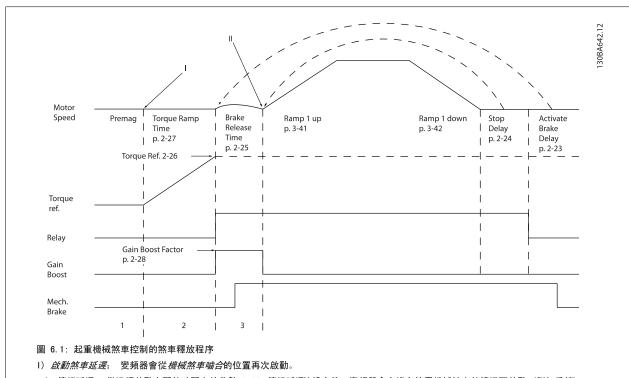

II) *停機延遲*: 當連續啟動之間的時間少於參數 2-24 *停機延遲*的設定值,變頻器會在沒有使用機械煞車的情況下啟動(例如反轉)。



### 3-10 預置設定值


數組 [8] 範圍: 0-7

### 範圍:

### 功能:

0.00 %\* [-100.00 - 100.00 %]

在本參數中,使用數組程式設定方式輸入最多八個不同的預置設定值(0-7)。 預置設定值係表示成相對於  $Ref_{MAX}$  (參數 3-03 *最大設定值*) 的百分比。如果設定的  $Ref_{MIN}$  不等於 0 (參數 3-02 *最小設定值*),將按照整個設定值範圍的百分比來計算預置設定值,例如根據  $Ref_{MAX}$  與  $Ref_{MIN}$  之間的差異來計算。 然後,將該值加到  $Ref_{MIN}$  中。 使用預置設定值時,請為參數群組 5-1\*中相對應的數位輸入選擇預置設定值位元 0 / 1 / 2 [16]、[17] 或 [18]。

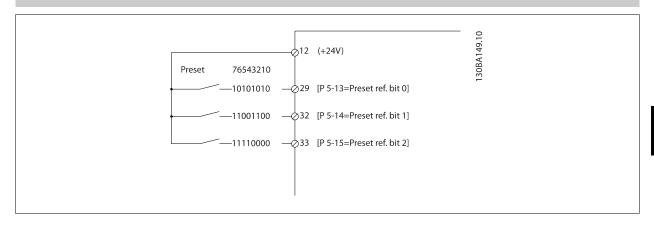

預置設定值位元	2	1	0
預置設定值 0	0	0	0
預置設定值 1	0	0	1
預置設定值 2	0	1	0
預置設定值 3	0	1	1
預置設定值 4	1	0	0
預置設定值 5	1	0	1
預置設定值 6	1	1	0
預置設定值 7	1	1	1

### 3-11 寸動轉速 [Hz]

### 範圍:

### 功能:

視應用而定 [視應用程式而定]

寸動轉速係寸動功能啟用後變頻器運轉時的固定輸出轉速。

請同時參閱參數 3-80 寸動加減速時間。

### 3-15 設定值 1 輸入端

### 選項:

### 功能:

選擇要用於第一個設定值信號的設定值輸入。在 參數 3-15 *設定值 1 輸入端*,參數 3-16 *設定值 2 輸入端* 與 參數 3-17 *設定值 3 輸入端* 中可定義最多三個不同的設定值信號。 這些設定值信號的 像和構成了實際設定值

		總和構成了實際設定值。
[0]	無功能	
[1] *	類比輸入端 53	
[2]	類比輸入端 54	
[7]	頻率輸入端 29	
[8]	頻率輸入端 33	
[11]	現場總線設定值	
[20]	數位電位器	
[21]	類比輸入 X30-11	(GP10 一般用途 1/0 選配模組)
[22]	類比輸入 X30-12	(GPIO 一般用途 I/O 選配模組)



3-16 討	设定值 2 輸入端	
選項:		功能:
		選擇要用於第二個設定值信號的設定值輸入。在 參數 3-15 設定值 1 輸入端、參數 3-16 設定值 2 輸入端 與 參數 3-17 設定值 3 輸入端 中可定義最多三個不同的設定值信號。 這些設定值信號的 總和構成了實際設定值。
[0]	無功能	
[1]	類比輸入端 53	
[2]	類比輸入端 54	
[7]	頻率輸入端 29	
[8]	頻率輸入端 33	
[11]	現場總線設定值	
[20] *	數位電位器	
[21]	類比輸入 X30-11	
[22]	類比輸入 X30-12	
3-17 討	设定值 3 輸入端	
選項:		功能:
		選擇即將給第三個設定值信號使用的設定值輸入。在參數 3-15 <i>設定值 1 輸入端、</i> 參數 3-16 <i>設定值 2 輸入端</i> 與 參數 3-17 <i>設定值 3 輸入端</i> 可最多定義三個不同設定值信號。 這些設定值信號的 總和構成了實際設定值。
[0]	無功能	
[1]	類比輸入端 53	
[2]	類比輸入端 54	
[7]	頻率輸入端 29	
[8]	頻率輸入端 33	
[11] *	現場總線設定值	
[20]	數位電位器	
[21]	類比輸入 X30-11	
[22]	類比輸入 X30-12	
5-00 婁	<b>枚位輸入/輸出模式</b>	
選項:		功能:
		數位輸入和經過程式設定的數位輸出可根據是在 PNP 系統還是在 NPN 系統中工作,來事先進行程式設定。
[0] *	PNP	正向脈衝的動作 (‡)。PNP 系統的電壓下降到與大地相等。
[1]	NPN	逆向脈衝的動作(‡)。NPN 系統的電壓會在變頻器內部提升到 + 24 V。
χ	注意!	



一旦此參數已經更改,則可經由關閉電源再開啟電源來啟動它。

### 本參數於馬達運轉時無法調整。

5-01 端子 27 的模式			
選項:		功能:	
[0] *	輸入	將端子 27 定義為數位輸入。	
[1]	輸出	將端子 27 定義為數位輸出。	

請注意,本參數於馬達運轉時無法調整。



5-02	端子 29 的模式	
選項:		功能:
[0] *	數位輸入	將端子 29 定義為數位輸入。
[1]	數位輸出	將端子 29 定義為數位輸出。

本參數僅限於 FC 302 使用。

本參數於馬達運轉時無法調整。



### 6.1.4 5-1\* 數位輸入

為輸入端子設定輸入功能的參數。

數位輸入可用來選擇變頻器的各項功能。 所有的數位輸入均可設定為以下的功能:

數位輸入功能	選擇	端子
無作用	[0]	所有端子 *端子 32、33
復歸	[1]	全部
自由旋轉停機	[2]	所有端子 *端子 27
自由旋轉停機復歸	[3]	全部
快速停機(反邏輯)	[4]	全部
直流煞車(反邏輯)	[5]	全部
停機 (反邏輯)	[6]	全部
啟動	[8]	所有端子 *端子 18
脈衝啟動	[9]	全部
反轉	[10]	所有端子 *端子 19
啟動反轉	[11]	全部
僅順時針啓動	[12]	全部
僅逆時針啟動	[13]	全部
寸動	[14]	
預置設定值開啟	[15]	全部
預置設定值位元 0	[16]	全部
預置設定值位元 1	[17]	全部
預置設定值位元 2	[18]	全部
凍結設定值	[19]	全部
凍結輸出	[20]	全部
加速	[21]	全部
減速	[22]	全部
設定表單選擇位元 0	[23]	全部
設定表單選擇位元 1	[24]	全部
精確停機(反邏輯)	[26]	18. 19
精確啟動、停機	[27]	18, 19
相對增加	[28]	全部
相對減少	[29]	全部
計數器輸入	[30]	29, 33
邊緣觸發式脈衝輸入	[31]	29, 33
以時間為主的脈衝輸入	[32]	29, 33
加減速位元 0	[34]	全部
加減速位元 1	[35]	全部
主電源故障選擇	[36]	全部
脈衝精確啟動	[40]	18, 19
脈衝精停反邏輯	[41]	18. 19
數位電位器升速	[55]	全部
數位電位器減速	[56]	全部
數位電位器清除	[57]	全部
數位電位器起重	[58]	全部
計數器 A(上增)	[60]	29, 33
計數器 A (下減)	[61]	29, 33
將計數器 A 復歸	[62]	全部
計數器 B (上增)	[63]	29, 33
計數器 B (下減)	[64]	29. 33
將計數器 B 復歸	[65]	全部
機械 回授	[70]	全部
機械 回授 逆變器	[71]	全部
PID 誤差反邏輯	[72]	全部
PID 復歸 I 部份	[73]	全部
PID 有效	[74]	全部
PTC 卡 1	[08]	全部
	[00]	<u>→ n</u> r

FC 300 的標準端子是端子 18、19、27、29、32、與 33。MCB 101 端子為 X30/2、X30/3 與 X30/4。端子 29 在 FC 302 僅作為輸出使用。

專為單一數位輸入使用的功能會在其相關的參數中指明。

所有的數位輸入均可設定為以下的功能:

[0]	無作用	對傳輸至端子的訊號無反應。
[1]	復歸	在跳脫/警報發生後將變頻器復歸。 並不是所有警報都能被復歸。
[2]	自由旋轉停機	(出廠數位輸入端 27): 自由旋轉停機,反邏輯輸入 (NC)。 變頻器讓馬達以自由模式運動。 邏輯「0」=> 自由旋轉停機。
[3]	自由旋轉停機復歸	復歸和自由旋轉停機反邏輯的輸入 (NC)。 將馬達保持在自由模式並復歸變頻器。 選輯「0」=> 自由旋轉停機和復歸。




[4]	快速停機(反邏輯)	反邏輯輸入(NC)。 根據參數 3-81 <i>快速係</i> 馬達停止時,其轉軸將處於自由模式。 運		亭止加減速時間產生停機。 當
[5]	直流煞車(反邏輯)	直流煞車反邏輯輸入(NC)。 持續一段時間 流煞車電流到參數 2-03 <i>DC 煞車切入速及</i> 是 0 時才會有效。 邏輯「0」=> 直流煞車	度 [RPM]。 此功能僅在參數	
[6]	停機(反運輯)	停機(反邏輯)功能。 當所選擇的端子從動作將按照所選的加減速時間(參數 3-42 時間 3、參數 3-72 減速時間 4) 來執行。	2. 減速時間 1、參數 3-52	
		如果變頻器在達到轉矩極	數位輸出設定為 <i>轉矩極限和</i>	,它可能無法自動停止。 為 7 <i>停止</i> [27],並將該數位輸出
[8]	啟動	(出廠數位輸入端 18): 為啟動/停機命令	選擇啟動。 邏輯「1」= 啟	動,邏輯「0」= 停機。
[9]	脈衝啟動	如果脈衝持續時間不小於 2 ms, 馬達將啟	動。如果啟動了停機(反邏	輯),馬達將停止。
[10]	反轉	(出廠設定為數位輸入端 19)。 更改馬達較 更改旋轉方向。 它並不開始啟動功能。 在 未啟用。		
[11]	啟動反轉	用於啟動/停機,以及同一線路上的反轉。	使用反轉功能時,不允許阿	同時存在啟動信號。
[12]	僅順時針啓動	解除逆時針運動並允許順時針方向運動。		
[13]	僅逆時針啟動	解除順時針運動並允許逆時針方向運動。		
[14]	寸動	(出廠數位輸入端 29): 用來啟動寸動轉逐	速。 請參閱 參數 3-11 <i>寸』</i>	<b>動轉速 [Hz]</b> 。
[15]	預置設定值開啟		用於外部設定值和預置設定值之間的切換。 其前提為已經在參數 3-04 <i>設定值功能</i> 中選定了 <i>外部/預置</i> [1]。 選輯「0」= 外部設定值有效; 選輯「1」= 八個預置設定值之一有效。	
[16]	預置設定值位元 0	透過預置設定值位元 0、1 和 2, 可以根据	據下表選擇八個預置設定值 <sup>。</sup>	<b>中的一個</b> 。
[17]	預置設定值位元 1	與「預置設定值位元 0 [16]」相同。		
[18]	預置設定值位元 2	與「預置設定值位元 0 [16]」相同。		
預置設定	定值位元	2	1	0
預置設定		0	0	0
預置設定 預置設定	<u> </u>	0	0	0
預置設定		0	1	1
預置設定		1	0	0
預置設定		1	0	1
預置設定	定值 6	1	1	0
預置設定	定值 7 	1	1	1
[19]	凍結設定值	凍結實際設定值(該設定值現在已成為開始 減速,則速度總是按加減速 2(參數參數 數 3-03 <i>最大設定值</i> 的範圍內變化。		
[20]	凍結輸出	凍結馬達的實際頻率(該頻率現在已成為 速/減速,則速度總是按加減速 2(參數參 參數 1-23 <i>馬達頻率</i> 的範圍內變化。		
		X		信號來停止變頻器。 此時需專停機復歸」的端子來停止變
[21]	加速	如果要對加速/減速進行數位控制(馬達電 「凍結設定值」或「凍結輸出」來啟動此功 值將增加/減少 0.1%。 如果加速/減速啟動 x1/ 3-x2 的設定值。	能。 當加速/減速啟動時間	低於 400 msec 時, 最終設定



	關機	相對增加
速度無變化	0	0
按百分比減少	1	0
按百分比增加	0	1
按百分比減少	1	1

[22]	減速	與「加速[21]」相同。
[23]	設定表單選擇位元 0	透過「選擇設表單選擇位元 0」或「選擇設表單選擇位元 1」來選擇四個設定表單中的一個。 設定 參數 0-10 <i>有效設定表單</i> 為多重設定表單。
[24]	設定表單選擇位元 1	(出廠數位輸入端 32): 與「設定表單選擇位元 0 [23]」相同。
[26]	精確停機(反邏輯)	延長停機信號以執行不受轉速影響的精確停機。 當在參數 1-83 <i>精確停機功能</i> 中啟動精確停機功能時,將送出反邏輯停機信號。 精確停機(反邏輯)功能可在端子 18 或 19 使用。

[27] 精確啟動、停機 當在參數 1-83 選定精確加減速停機 [0] 時,可使用本選項。

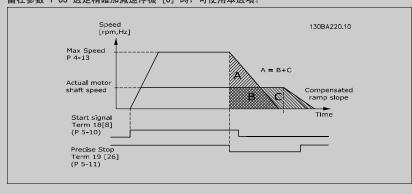

[28]	相對增加	按參數 3-12 相對增加/減少值中設定的百分比(相對值)增加設定值。
[29]	相對減少	按參數 3-12 相對增加/減少值中設定的百分比(相對值)減少設定值。
[30]	計數器輸入	參數 1-83 精確停機功能的精確停機功能可用作計數器停機或轉速補償計數器停機功能(使用或不使用復歸)。 計數器值必須在參數 1-84 精確停機計數器中設定。
[31]	邊緣觸發式脈衝	邊緣觸發式脈衝輸入會測量在每個時間間隔中脈衝輸入側的數目。 它能在較高頻率下提供較高的解析度,但在較低頻率時並不精確。
[32]	以時間為主的脈衝	以時間為主的脈衝能測量兩側之間的時間長度。 它能在較低頻率下提供較高的解析度,但在較高頻率下並不精確。
[34]	加減速位元 0	根據下表,在所提供的 4 個加減速當中進行選擇。
[35]	加減速位元 1	與加減速位元 0 相同。

預置加減速位元	1	0
加減速 1	0	0
加減速 2	0	1
加減速 3	1	0
加減速 4	1	1

[36]	主電源故障選擇	啟動 參數 14-10 <i>主電源故障</i> 。 主電源故障選擇在邏輯 .0. 狀態下有效。
[41]	脈衝精停反邏輯	當在參數 1-83 <i>精確停機功能</i> 中啟動精確停機功能時,將送出脈衝停機信號。 脈衝精停反邏輯功能 可在端子 18 或 19 使用。
[55]	數位電位器升速	參數群組 3-9* 所描述之數位電位器功能的「加速」信號
[56]	數位電位器減速	參數群組 3-9* 所描述之數位電位器功能的「減速」信號
[57]	數位電位器清除	清除參數群組 3-9* 所描述之數位電位器設定值
[60]	計數器 A	(限端子 29 或 33) SLC 計數器於增量計數時的輸入。
[61]	計數器 A	(限端子 29 或 33) SLC 計數器於減量計數時的輸入。
[62]	將計數器 A 復歸	計數器 A 復歸的輸入。



[63]	計數器 B	(限端子 29 或 33) SLC 計數器於增量計數時的輸入。
[64]	計數器 B	(限端子 29 或 33) SLC 計數器於減量計數時的輸入。
[65]	將計數器 B 復歸	計數器 B 復歸的輸入。
[70]	機械 煞車回授	起重應用的煞車回授: 將參數 1-01 設定為 [3] <i>馬達回授磁通量</i> ; 將參數 1-72 設定為 [6] <i>起重機械煞車設定值。</i>
[71]	機械 煞車回授反邏輯	起重應用的反邏輯煞車回授
[72]	PID 誤差反邏輯	它會在啟動時,逆轉製程 PID 控制器產生的誤差。 只能在「控制方式」被設定為「表面捲曲」、 「擴展型 PID 轉速 OL」或「擴展型 PID 轉速 CL」時可用。
[73]	PID 復歸 I 部份	在啟動時復歸製程 PID 控制器的 I 部份。 與參數 7-40 相同。 只能在「控制方式」被設定為「表面捲曲」、「擴展型 PID 轉速 OL」或「擴展型 PID 轉速 CL」時可用。
[74]	PID 有效	在啟動時,啟動擴展型製程 PID 控制器。 與參數 7-50 相同。 只能在「控制方式」被設定為「擴展型 PID 轉速 OL」或「擴展型 PID 轉速 CL」時可用。
[80]	PTC ‡ 1	所有的數位輸入均可設定為 PTC 卡 1 [80]。 然而,卻只有一個數位輸入必須設定成此選項。

### 6.1.5 5-3\* 數位輸出

輸出端子的輸出功能設定參數。 2 個固態數位輸出為端子 27 與 29 的共用端子。 為參數 5-01 *端子 27 的模式*的端子 27 設定 1/0 功能,並為參數 5-02 *端子 29 的模式*的端子 29 設定 1/0 功能。 這些參數於馬達運轉時無法調整。

[0]	無作用	所有數位輸出和 繼電器輸出的出廠設定
[1]	控制就緒	控制卡已準備就緒,例如: 當變頻器的控制透過外部電源 24 V (MCB107) 與變頻器之主電源供電時,未偵測到從此變頻器來的回授。
[2]	<b>變頻器就緒</b>	變頻器準備好操作,並且對控制板輸入電壓信號。
[3]	變頻器就緒外控制	變頻器已做好操作準備,並處於自動開啟模式。
[4]	就緒/無警告	操作已準備就緒。沒有給出啟動或停機命令(啟動/停用)。無有效的警告。
[5]	VLT 運轉	馬達正在運轉,並且出現轉軸轉矩。
[6]	運轉/無警告	輸出轉速高於參數 1-81 <i>停止功能的最低啟動轉速 [RPM]</i> 中所設定的轉速。 馬達正在運轉,並且沒有警告。
[7]	範圍內運轉無警告	馬達在參數 4-50 低電流警告到參數 4-53 高速警告設定的電流/轉速範圍內運轉。 沒有警告。
[8]	設定值運轉無警告	馬達以設定轉速運轉。 無警告。
[9]	警報	警報啟動了輸出。 沒有警告。
[10]	警報或警告	警報或警告啟動了輸出。
[11]	在轉矩極限	已超過在參數 4-16 <i>馬達模式的轉矩極限</i> 或參數 4-17 中設定的轉矩極限。
[12]	超出電流範圍	馬達電流超出了參數 4-18 電流限制所設定的範圍。
[13]	低於電流下限	馬達電流低於參數 4-50 <i>低電流警告</i> 的設定。
[14]	高於電流上限	馬達電流高於參數 4-51 過電流警告的設定。
[15]	超出轉速範圍	輸出頻率超出在參數 4-50 低電流警告與參數 4-51 過電流警告所設定的頻率範圍。
[16]	低於轉速下限	輸出轉速低於參數 4-52 <i>低速警告</i> 的設定。
[17]	高於轉速上限	輸出轉速高於參數 4-53 <i>高速警告</i> 的設定。
[18]	超出回授範圍	回授超出在參數 4-56 <i>回授過低警告</i> 和參數 4-57 <i>回授過高警告</i> 中所設定的範圍。
[19]	低於回授下限	回授低於在參數 4-56 <i>回授過低警告</i> 中所設定的限制。
[20]	高於回授上限	回授高於在參數 4-57 <i>回授過高警告</i> 中所設定的限制。
[21]	過熱警告	當溫度超出馬達、變頻器、煞車電阻器或熱敏電阻的溫度極限時,會啟動過熱警告。
[22]	就緒/無過熱警告	變頻器已做好操作準備,並且沒有超溫警告。
[23]	外控就緒無過熱警告	變頻器已做好操作準備,並處於自動開啟模式。 沒有超溫警告。
[24]	就緒/電壓正常	變頻器已做好操作準備,並且主電源電壓在指定的電壓範圍內(請參閱設計指南中的 <i>共同規格</i> 章節)。
[25]	反轉	反轉。 遅輯「1」(當馬達順時針旋轉時)。 選輯「0」(當馬達逆時針旋轉時)。 如果馬達沒有在旋轉,則輸出將遵照此設定值。



[26]	總線正常	透過串列通訊埠的有效通訊(無時間截止)。
[27]	轉矩極限和停止	在執行自由旋轉停機和在轉矩極限情況下使用。 如果變頻器收到停機命令並達到轉矩極限時,信號 將為邏輯"0"。
[28]	煞車/無煞車警告	煞車有效並且沒有警告。
[29]	煞車就緒,無故障	煞車功能已準備就緒,並且沒有故障。
[30]	煞車故障(IGBT)	當煞車晶體 IGBT 發生短路時,輸出為邏輯「1」。 如果煞車模組有故障時,使用該功能可保護變頻器。 使用輸出/繼電器切斷變頻器的主電源電壓。
[31]	繼電器 123	如果在參數群組 8-** 中選擇了控制字組 [0],則會啟動繼電器。
[32]	機械煞車控制	啟用外部機械煞車控制,請參閱 <i>機械煞車控制</i> 章節的說明以及參數群組 2-2*。
[33]	安全停機啟動(僅限(FC 302)	表示在端子 37 的安全停機功能已經啟動。
[40]	超出設定值範圍	當實際轉速超出參數 4-52 至 4-55 中之設定值才會有效。
[41]	低於設定值下限	當實際轉速小於轉速設定值時才會有效。
[42]	高於設定值上限	當實際轉速大於轉速設定值時才會有效
[43]	擴展型 PID 極限	
[45]	總線控制	透過總線的控制輸出。 輸出狀態是在參數 5-90 數位和繼電器總線控制中設定。 當總線時間截止發生時,輸出狀態將會保留。
[46]	總線控制,在時間截止時開啟	透過總線的控制輸出。 輸出狀態是在參數 5-90 數位和繼電器總線控制中設定。 當總線時間截止發生時,輸出狀態將設定為高(開啟)。
[47]	總線控制,在時間截止時關閉	透過總線的控制輸出。輸出狀態是在參數 5-90 數位和繼電器總線控制中設定。當總線時間截止發生時,輸出狀態將設定為低(關閉)。
[51]	MCO 控制	當 MCO 302 或 MCO 305 連接時才會有效。 此輸出是從選項來控制。
[55]	脈衝輸出	
[60]	比較器 0	請參閱參數群組 13-1*。 如果比較器 0 被判定為 TRUE,輸出將變高, 否則將變低。
[61]	比較器 1	請參閱參數群組 13-1*。 如果比較器 1 被判定為 TRUE,輸出將變高, 否則將變低。
[62]	比較器 2	請參閱參數群組 13-1*。 如果比較器 2 被判定為 TRUE,輸出將變高, 否則將變低。
[63]	比較器 3	請參閱參數群組 13-1*。 如果比較器 3 被判定為 TRUE,輸出將變高, 否則將變低。
[64]	比較器 4	請參閱參數群組 13-1*。 如果比較器 4 被判定為 TRUE,輸出將變高, 否則將變低。
[65]	比較器 5	請參閱參數群組 13-1*。 如果比較器 5 被判定為 TRUE,輸出將變高, 否則將變低。
[70]	邏輯規則 0	請參閱參數群組 13-4*。 如果邏輯規則 0 被判定為 TRUE,輸出將變高, 否則將變低。
[71]	邏輯規則 1	請參閱參數群組 13-4*。 如果邏輯規則 1 被判定為 TRUE,輸出將變高, 否則將變低。
[72]	邏輯規則 2	請參閱參數群組 13-4*。 如果邏輯規則 2 被判定為 TRUE,輸出將變高, 否則將變低。
[73]	邏輯規則 3	請參閱參數群組 13-4*。 如果邏輯規則 3 被判定為 TRUE,輸出將變高, 否則將變低。
[74]	邏輯規則 4	請參閱參數群組 13-4*。 如果邏輯規則 4 被判定為 TRUE,輸出將變高, 否則將變低。
[75]	邏輯規則 5	請參閱參數群組 13-4*。 如果邏輯規則 5 被判定為 TRUE,輸出將變高, 否則將變低。
[80]	SL 數位輸出 A	請參閱 參數 13-52 SL 控制器動作。 每當智慧邏輯控制器動作 [38] /數位輸出 A 設爲 高/被執行,輸出就會變高。 每當智慧邏輯控制器動作 [32]「數位輸出 A 設為 低」被執行 ,輸出就會變低。
[81]	SL 數位輸出 B	請參閱 參數 13-52 SL 控制器動作。 每當智慧邏輯控制器動作 [39] 「數位輸出 A 設為 高」被執行,輸出就會變高。 每當智慧邏輯控制器動作 [33] 數位輸出 A 設爲 低」被執行,輸入就變低。
[82]	SL 數位輸出 C	請參閱 參數 13-52 SL 控制器動作。 每當智慧邏輯控制器動作 [40] 「數位輸出 A 設爲 高」被執行,輸出就會變高。 每當智慧邏輯控制器動作 [34] 「數位輸出 A 設爲 低」被執行,輸入就變低。
[83]	SL 數位輸出 D	請參閱 參數 13-52 SL 控制器動作。 每當智慧邏輯控制器動作 [41] 「數位輸出 A 設為 高」被執行,輸入就會變高。 每當智慧邏輯控制器動作 [35] 「數位輸出 A 設爲 低」被執行,輸入就變低。
[84]	SL 數位輸出 E	請參閱 參數 13-52 SL 控制器動作。 每當智慧邏輯控制器動作 [42] /數位輸出 A 設為 高/被執行 ,輸出就會變高。 每當智慧邏輯控制器動作 [36] /數位輸出 A 設爲 低/被執行,輸入就變低。
[85]	SL 數位輸出 F	請參閱 參數 13-52 SL 控制器動作。 每當智慧邏輯控制器動作 [43] /數位輸出 A 設為 高 / 被執行 ,輸出就會變高。 每當智慧邏輯控制器動作 [37] /數位輸出 A 設爲 低 / 被執行,輸入就變低。
[120]	手動模式致動	如果參數 3-13 <i>設定值給定方式</i> = [2] 操作器,或者參數 3-13 <i>設定值給定方式</i> = [0] <i>聯接到手動/自動</i> ,同時 LCP 正處於手動啟動模式,則輸出將變高。



設定值給定方式係於參數 3-13 中設定。	操作器設定值 有效 [120]	遠端設定值 有效 [121]
設定值給定方式: 操作器參數 3-13 [2]	1	0
設定值給定方式: 遠端參數 3-13 [1]	0	1
設定值給定方式: 聯接到手動/自動		
手動	1	0
手動 -> 關閉	1	0
自動 -> 關閉	0	0
自動	0	1
1		

[121]	自動模式致動	如果參數 3-13 <i>設定值給定方式 = 遠端</i> [1],或 <i>聯接到手動/自動</i> [0],同時 LCP 正處於 [Auto on] 模式,則輸出將變高。 參閱上述內容。
[122]	無警報	當未出現警報時,則輸出變高。
[123]	啟動指令致動	每當存在有效的啟動命令(也就是透過數位輸入總線或 [Hand on] 或 [Auto on] 連接),並且沒有其他有效的停機或啟動命令時,輸出將變高。
[124]	反向運轉	每當變頻器逆時針運轉時(狀態位元「運轉中」AND「反向」的邏輯運算結果),輸出將變高。
[125]	手動模式致動	每當變頻器處於手動啟動模式時(可由 [Hand on] 鍵上方的 LED 指示燈看出),輸出將變高。
[126]	自動模式致動	每當變頻器處於手動啟動模式時(可由 [Auto on] 鍵上方的 LED 指示燈看出),輸出將變高。

### 5-40 繼電器功能

#### 數組 [9]

(「繼電器 1 [0]」、「繼電器 2 [1]」、「繼電器 3 [2]」(MCB 113)、「繼電器 4 [3]」(MCB 113)、「繼電器 5 [4]」(MCB 113)、「繼電器 6 [5]」(MCB 113)、「繼電器 7 [6]」(MCB 105)、「繼電器 8 [7]」(MCB 105)、「繼電器 9 [8]」(MCB 105))

選 IT·	th能·
進用・	加能・

		VV II.2
[0] *	無作用	所有數位與繼電器輸出已預設為「無作用」。
[1]	控制就緒	控制卡已準備就緒,例如: 當變頻器的控制透過外部電源 24 V(MCB107)與變頻器之主電源供電時,未偵測到從此變頻器來的回授。
[2]	<b>變頻器就緒</b>	變頻器已做好操作準備。 主電源與控制電源正常。
[3]	變頻器就緒外控制	變頻器已做好操作準備,並處於自動開啟模式
[4]	就緒 / 無警告	操作已準備就緒。 沒有發出啟動或停機命令(啟動/停用)。 無有效的警告。
[5]	運轉	馬達正在運轉,並且出現轉軸轉矩。
[6]	運轉 / 無警告	輸出轉速高於參數 1-81 停止功能的最低啟動轉速 [RPM] 中所設定的轉速。 馬達正在運轉,並且沒有警告。
[7]	範圍內運轉無警告	馬達在 參數 4-50 低電流警告 與 參數 4-53 高速警告 中設定的電流/轉速範圍內運轉。 無警告。
[8]	設定值運轉無警告	馬達以設定轉速運轉。 無警告。
[9]	警報	警報啟動了輸出。 無警告
[10]	警報或警告	警報或警告啟動了輸出。
[11]	在轉矩極限	已超過在參數 4-16 馬達模式的轉矩極限 或參數 4-17 再生發電模式的轉矩極限 中設定的轉矩極限。
[12]	超出電流範圍	馬達電流超出了參數 4-18 電流限制所設定的範圍。
[13]	低於電流下限	馬達電流低於參數 4-50 低電流警告的設定。
[14]	高於電流上限	馬達電流高於參數 4-51 過電流警告的設定。
[15]	超出轉速範圍	輸出轉速/頻率超出在參數 4-52 低速警告 與參數 4-53 高速警告 中設定的頻率範圍。
[16]	低於電流下限	輸出轉速低於參數 4-52 低速警告 中的設定
[17]	高於轉速上限	輸出轉速高於參數 4-53 <i>高速警告</i> 的設定。
[18]	超出回授範圍	回授超出在參數 4-56 回授過低警告和參數 4-57 回授過高警告中所設定的範圍。



[19]	低於回授下限	回授低於在參數 4-56 <i>回授過低警告</i> 中所設定的限制。
[20]	高於回授上限	回授高於在參數 4-57 <i>回授過高警告</i> 中所設定的限制。
[21]	過熱警告	當溫度超出馬達、變頻器、煞車電阻器或連接之熱敏電阻的溫度極限時,會啟動過熱警告。
[22]	就緒/無過熱警告	變頻器已做好操作準備,並且沒有超溫警告。
[23]	遠端就緒無過熱	變頻器已做好操作準備,並處於自動開啟模式。 沒有超溫警告。
[24]	就緒 / 電壓正常	變頻器已做好操作準備,並且主電源電壓在指定的電壓範圍內 (請參閱設計指南中的共同規格章節)。
[25]	反轉	邏輯「1」(當馬達順時針旋轉時)。 邏輯「0」(當馬達逆時針旋轉時)。 如果馬達沒有在旋轉,則輸出將遵照此設定值。
[26]	總線正常	透過串列通訊埠的有效通訊(無時間截止)。
[27]	轉矩極限和停止	在執行自由旋轉停機和變頻器在轉矩極限情況下使用。 如果變頻器接收到停機信號並達到轉矩極限時,信號將為邏輯 "0"。
[28]	煞車/無煞車警告	煞車有效並且沒有警告。
[29]	煞車就緒, 無故障	煞車功能已準備就緒,並且沒有故障。
[30]	煞車故障(IGBT)	當煞車晶體 IGBT 發生短路時,輸出為運輯「1」。 如果煞車模組發生故障時,使用該功能可保護 變頻器。 使用數位輸出/繼電器切斷變頻器的主電源電壓。
[31]	繼電器 123	如果在參數群組 8-** 中選擇了控制字組 [0], 則會啟動數位輸出/繼電器。
[32]	機械煞車控制	機械煞車控制的選擇。 當在參數群組 2.2x 中選擇的參數有效時, 必須加強輸出以傳送煞車線圈的電流。 將外部繼電器連接至選取的數位輸出,通常能解決此問題。
[33]	安全停機啟動	(僅適用於 FC 302) 表示在端子 37 的安全停機功能已經啟動。
[36]	控制字位元 11	透過來自 Fieldbus 的控制字組來啟動繼電器 。 變頻器其他功能沒有受到影響。 典型應用: 從 Fieldbus 控制輔助裝置。 在選取參數 8-10 中的 FC 描述檔 [0] 時,該功能才會有效 。
[37]	控制字位元 12	透過 Fieldbus 的控制字組來啟動繼電器 2(僅適用於 FC 302)。 變頻器其他功能沒有受到影響。 典型應用: 從 Fieldbus 控制輔助裝置。 在選取參數 8-10 中的 FC 描述檔 [0] 時,該功能才會有效 。
[38]	馬達回授錯誤	馬達在閉迴路運轉時發生速度回授廻路失效。 在緊急情況下,最終可使用輸出來準備切換在開迴路 的變頻器。
[39]	追蹤誤差	當參數 4-35 的計算轉速與實際轉速之間的差異大於選擇的參數時,數位輸出/繼電器才會有效。
[40]	超出設定值範圍	當實際轉速超出參數 4-52 至 4-55 中之設定值才會有效。
[41]	低於電流下限	當實際轉速小於轉速設定值時才會有效。
[42]	高於設定值上限	當實際轉速大於轉速設定值時才會有效。
[43]	擴展型 PID 極限	
[45]	總線控制	透過總線控制數位輸出/繼電器。 輸出的狀態係設定在參數 5-90「數位與繼電器總線控制」當中。 當總線時間截止發生時,輸出狀態將會保留。
[46]	總線控制, 逾時為 1	透過總線的控制輸出。 輸出狀態是在參數 5-90 數位和繼電器總線控制中設定。 當總線時間截止發生時,輸出狀態將設定為高(開啟)。
[47]	總線控制, 逾時為 0	透過總線控制輸出。 輸出狀態是在參數 5-90 <i>數位和繼電器總線控制</i> 中設定。 當總線時間截止發生時,輸出狀態將設定為低(關閉)。
[51]	MCO 控制	當 MCO 302 或 MCO 305 連接時才會有效。 此輸出是從選項來控制。
[60]	比較器 0	請參閱參數群組 13-1*(智慧邏輯控制器)。 如果 SLC 中的比較器 0 被判定為 TRUE,輸出將變高。 否則將變低。
[61]	比較器 1	請參閱參數群組 13-1*(智慧邏輯控制器)。 如果 SLC 中的比較器 1 被判定為 TRUE, 輸出將變高。 否則將變低。



[62]	比較器 2	請參閱參數群組 13-1*(智慧邏輯控制器)。 如 否則將變低。	口果 SLC 中的比較器 2 名	皮判定為 TRUE,輸出將變高。
[63]	比較器 3	請參閱參數群組 13-1*(智慧邏輯控制器)。 如否則將變低。	口果 SLC 中的比較器 3 衫	皮判定為 TRUE,輸出將變高。
[64]	比較器 4	請參閱參數群組 13-1* (智慧邏輯控制器)。 如否則將變低。	口果 SLC 中的比較器 4 衫	皮判定為 TRUE,輸出將變高。
[65]	比較器 5	請參閱參數群組 13-1*(智慧選輯控制器)。 如否則將變低。	u果 SLC 中的比較器 5 衫	皮判定為 TRUE,輸出將變高。
[70]	邏輯規則 0	請參閱參數群組 13-4*(智慧選輯控制器)。 如身否則將變低。	果 SLC 中的邏輯規則 0 i	被判定為 TRUE,輸出將變高。
[71]	選輯規則 1	請參閱參數群組 13-4*(智慧邏輯控制器)。 如身否則將變低。	果 SLC 中的邏輯規則 1 i	被判定為 TRUE,輸出將變高。
[72]	運輯規則 2	請參閱參數群組 13-4*(智慧邏輯控制器)。 如身否則將變低。	果 SLC 中的邏輯規則 2 i	被判定為 TRUE,輸出將變高。
[73]	運輯規則 3	請參閱參數群組 13-4*(智慧邏輯控制器)。 如身否則將變低。	果 SLC 中的邏輯規則 3 i	被判定為 TRUE,輸出將變高。
[74]	運輯規則 4	請參閱參數群組 13-4*(智慧運輯控制器)。 如身 否則將變低。	果 SLC 中的邏輯規則 4 i	坡判定為 TRUE,輸出將變高。
[75]	運輯規則 5	請參閱參數群組 13-4*(智慧運輯控制器)。 如身 否則將變低。	果 SLC 中的邏輯規則 5 礼	坡判定為 TRUE,輸出將變高。
[80]	SL 數位輸出 A	請參閱參數 13-52 「智慧邏輯控制動作」。 在慧邏輯控制器動作上 [38] 過高。	輸出 A 在慧邏輯控制器	動作上 [32] 過低。 輸出 A
[81]	SL 數位輸出 B	請參閱參數 13-52 「智慧邏輯控制動作」。 在慧邏輯控制器動作上 [39] 過高。	輸出 B 在慧邏輯控制器	動作上 [33] 過低。 輸出 B
[82]	SL 數位輸出 C	請參閱參數 13-52 「智慧邏輯控制動作」。 在慧邏輯控制器動作上 [40] 過高。	輸出 C 在慧邏輯控制器	動作上 [34] 過低。 輸出 C
[83]	SL 數位輸出 D	請參閱參數 13-52 「智慧邏輯控制動作」。 在慧邏輯控制器動作上 [41] 過高。	輸出 D 在慧邏輯控制器	動作上 [35] 過低。 輸出 D
[84]	SL 數位輸出 E	請參閱參數 13-52 「智慧邏輯控制動作」。 在慧邏輯控制器動作上 [42] 過高。	輸出 E 在慧邏輯控制器	動作上 [36] 過低。 輸出 E
[85]	SL 數位輸出 F	請參閱參數 13-52 「智慧邏輯控制動作」。 在慧邏輯控制器動作上 [43] 過高。	輸出 F 在慧邏輯控制器	動作上 [37] 過低。 輸出 F
[120]	手動模式致動	如果參數 3-13 設定值給定方式 = [2] 操作器動/自動,同時 LCP 正處於手動啟動模式,則		值給定方式 = [0] 聯接到手
		設定值給定方式係於參數 3-13 中設定。	操作器設定值 有效 [120]	遠端設定值 有效 [121]
		設定值給定方式: 操作器參數 3-13 [2]	1	0
		設定值給定方式: 遠端參數 3-13 [1]	0	1
		設定值給定方式: 聯接到手動/自動		
		手動	1	0
		手動 -> 關閉 	0	0 0
		自動	0	1
			1	
[121]	自動模式致動	如果參數 3-13 <i>設定值給定方式 = 遠端</i> [1], on] 模式,則輸出將變高。 參閱上述內容。	,或 <i>聯接到手動/自動</i> [	0],同時 LCP 正處於 [Auto
[122]	無警報	當未出現警報時,則輸出變高。		



[123]	啟動指令致動	每當啟動命令過高(也就是透過數位輸入、總線或 [Hand on] 或 [Auto on] 連接),並且上一個命令是停機命令時,輸出將變高。
[124]	反向運轉	每當變頻器逆時針運轉時(狀態位元「運轉中」AND「反向」的邏輯運算結果),輸出將變高。
[125]	手動模式致動	每當變頻器處於手動啟動模式時(可由 [Hand on] 鍵上方的 LED 指示燈看出),輸出將變高。
[126]	自動模式致動	每當變頻器處於「自動」模式時(可由 [Auto on] 鍵上方的 LED 指示燈看出),輸出將變高。

### 14-22 操作模式

### 選項:

### 功能:

請使用本參數來指定正常操作、執行測試 , 或初始化所有參數 (參數 15-03 *電源開闢切入次數*、 參數 15-04 *溫度過高次數*與參數 15-05 *電壓過高次數*除外)。 僅當變頻器電源關閉並重新開啟, 本功能才會啟動。

選擇正常操作[0],可以讓變頻器和馬達一起在選定應用例中正常運轉。

選擇*控制卡測試* [1],可以對類比和數位輸入與輸出以及 +10 V 控制電壓進行測試。 該測試會要求使用一個含有內部連接的測試連接器。 控制卡的測試程序如下:

- 1. 選擇控制卡測試 [1]。
- 2. 斷開主電源,等待顯示幕的指示燈熄滅。
- 3. 設定開關 S201 (A53) 與 S202 (A54) = 'ON' / I。
- 4. 插入測試插頭(請參閱下文)。
- 5. 連接到主電源。
- 6. 執行各種測試。
- 7. 結果將顯示在 LCP 上,而變頻器將進入無限迴路。
- 8. 參數 14-22 *操作模式* 會被自動設為正常操作。 在控制卡測試之後,請先關閉電源再開啟 電源,以便在正常操作模式下啟動。

#### 如果測試正常:

LCP 讀數:控制卡正常。


斷開主電源並取下測試插頭。 控制卡上的綠色 LED 將亮起。

#### 如果測試失敗:

LCP 讀數: 控制卡 I/O 故障。

更換變頻器或控制卡。 控制卡上的紅色 LED 亮起。 測試插頭 (請將下列端子互連): 18 - 27 - 32; 19 - 29 - 33; 42 - 53 - 54



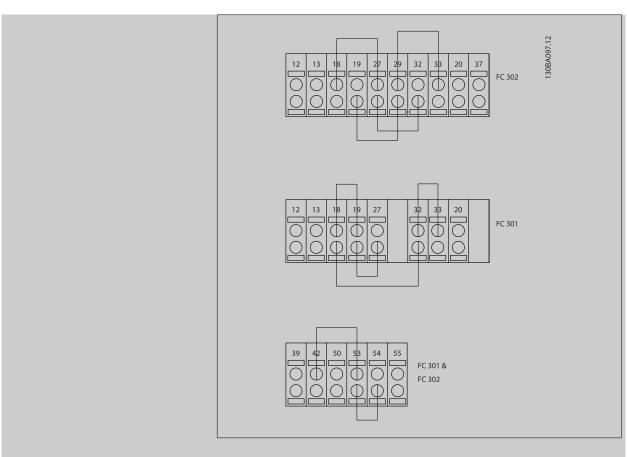

選擇初始化[2],可以將所有參數值(不包括參數 15-03 電源開闢切入次數、參數 15-04 溫度過高次數和參數 15-05 電壓過高次數)復歸為出廠設定。 變頻器將在下一次上電時,自動復歸。 參數 14-22 操作模式 也會恢復為出廠設定正常操作[0]。

[0]	*	正常操作	Ε
[0]	*	正常操作	1

- [1] 控制卡測試
- [2] 初始化
- [3] 啓動模式

#### 14-50 RFI 濾波器

選項:		功能:
[0]	關	僅當變頻器是由與其絕緣的主電源(IT 主電源)供電時,方可選擇 <i>關</i> [0]。 在該模式下,底架與主電源 RFI 濾波器電路之間的內部 RFI 濾波器電容被切斷,以降低地線電容 電流。
[1] *	開	如果希望變頻器符合 EMC 標準,請選擇 <i>開</i> [1]。

#### 15-43 軟體版本

範圍		功能:
0 N/A*	[0 - 0 N/A]	檢視組合軟體的版本(或「套裝程式的版本」),包括功率卡軟體和控制卡軟體。



# 6.2 如何進行有效濾波器的程式設定

選擇低諧波變頻器之濾波器零件的出廠設定,以便用最少的額外程式設定達到最佳的操作效果。 所有 CT 值、頻率、電壓等級,以及其他直接連結至變頻器模式的值均已預設。

不建議變更其他任何足以影響濾波器操作的參數。 不過,可根據個別的偏好,選擇要在 LOP 狀態行上顯示的讀數與資訊。

必須使用以下兩項步驟設定濾波器:

- 變更參數 300-10 中的額定電壓
- 確定濾波器 LCP 處於自動模式 (按下 LCP 上的 [Auto On] 按鈕)。

#### 濾波器零件的參數群組概述

群組	標題	功能
0-	操作/顯示	與濾波器基本功能、LCP 按鈕的功能以及 LCP 顯示器設定有關的參數。
5-	數位輸入/輸出	設定數位輸入與輸出的參數群組。
8-	通訊與選項	設定通訊與選項的參數群組。
14-	特殊功能	設定特殊功能的參數群組。
15-	裝置資訊	包含諸如操作數據、硬體設定與軟體版本等有效濾波器資訊的參數群組。
16-	數據讀出	數據讀出使用的參數群組(如實際設定值、電壓、控制、警報、警告與狀態字組等)。
300-	AF 設定	用於設定有效濾波器的參數群組。 除了參數 300-10 <i>有效的濾波器額定電壓</i> 之外,不建
		議變更此參數群組的設定
301-	AF 讀數	<b>濾波器讀數的參數群組</b> 。

表 6.1: 參數群組

可從濾波器 LCP 取得的一系列參數均可在*參數選項 - 濾波器*一節中找到。 更詳盡的有效濾波器參數說明,可在 VLT 有效濾波器 AAF005 手冊,*MG90VXYY* 中找到

#### 6.2.1 在 NPN 模式下使用低諧波變頻器

參數 5-00,數位 I/O 模式的出廠設定為 PNP 模式。 如果想要使用 NPN 模式,則必須變更低諧波變頻器之濾波器部分的配線。 在將參數 5-00 的設定 變更為 NPN 模式之前,必須將連接至 24V (控制端子 12 或 13) 的電線變更為端子 20 (地線)。



# 6.3 參數清單 - 變頻器

#### 操作時的變更

「TRUE」表示參數可以在變頻器操作時變更,「FALSE」表示在進行變更前必須先停止變頻器。

#### <u>4-set-up(4 - 設定表單)</u>

「所有設定表單」: 參數可以在四個設定表單中個別設定,即單一的參數可以有四個不同的數據值。

「1 個設定表單」: 數據值在所有的設定表單中都相同。

#### <u>轉換索引</u>

這個編號代表透過變頻器寫入或讀取時使用的轉換數字。

ı																
ı	轉換索引	100	67	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6
	轉換因數	1	1/60	1000000	100000	10000	1000	100	10	1	0. 1	0. 01	0. 001	0. 0001	0. 00001	0. 000001

數據類型	說明	類型
2	整數 8	Int8
3	整數 16	Int16
4	整數 32	Int32
5	無符號 8	Uint8
6	無符號 16	Uint16
7	無符號 32	Uint32
9	可見的字串	VisStr
33	2 位元組標準值	N2
35	16 個布林變數的位元序列	V2
54	無日期的時間差異	TimD

如需資料類型 33、35 和 54 的更多資訊,請參閱變頻器設計指南。



變頻器的參數被分成不同的參數群組,方便您選用正確參數,使變頻器的操作達到最佳效能。

- 0-\*\* 操作與顯示參數,用於變頻器的基本設定
- 1-\*\* 負載與馬達參數,包括所有與負載和馬達相關的參數
- 2-\*\* 煞車參數
- 3-\*\* 設定值與加減速參數,包括數位電位器功能
- 4-\*\* 限制警告,極限與警告參數的設定
- 5-\*\* 數位輸入與輸出,包括繼電器控制
- 6-\*\* 類比輸入與輸出
- 7-\*\* 控制器,轉速與製程控制的設定參數
- 8-\*\* 通訊與選項參數,用於 FC RS485 和 FC USB 埠參數的設定。
- 9-\*\* Profibus 參數
- 10-\*\* DeviceNet 和 CAN Fieldbus 參數
- 13-\*\* 智慧邏輯控制器參數
- 14-\*\* 特殊功能參數
- 15-\*\* 變頻器資訊參數
- 16-\*\* 讀數參數
- 17-\*\* 編碼器選項參數
- 32-\*\* MCO 305 基本參數
- 33-\*\* MCO 305 進階參數
- 34-\*\* MCO 數據讀出參數



# 6.3.1 0-\*\* 操作與顯示

参數編號	參數說明	出廠預設值		et-up(4- 定表單)	僅限 FC 302	操作中進行 更改	轉換索引	類型
0-0*	基本設定							
0-01	語言	[O] English	1	set-up		TRUE	-	Uint8
0-02	馬達轉速單位	[O] RPM	2	set-ups		FALSE	-	Uint8
0-03	區域設定	[0] 國際	2	set-ups		FALSE	-	Uint8
0-04	復電後的動作模式	[1] 強制停止用儲設值	All	set-ups		TRUE	-	Uint8
0-1*	設定表單操作							
0-10	有效設定表單	[1] 設定表單 1		set-up		TRUE	-	Uint8
0-11	編輯設定表單	[1] 設定表單 1	All	set-ups		TRUE	-	Uint8
0-12	參數關聯表單	[0] 未連接的		set-ups		FALSE	-	Uint8
0-13	數據讀數:關聯表單	0 N/A		set-ups		FALSE	0	Uint16
0-14	讀取各通道之設定表單號碼	0 N/A	All	set-ups		TRUE	0	Int32
_	LCP 顯示器							
0-20	顯示行 1.1	1617	All	set-ups		TRUE	-	Uint16
0-21	顯示行 1.2	1614	All	set-ups		TRUE	-	Uint16
0-22	顯示行 1.3	1610	All	set-ups		TRUE	-	Uint16
0-23	大顯示行 2	1613	All	set-ups		TRUE	-	Uint16
0-24	大顯示行 3	1602	All	set-ups		TRUE	-	Uint16
0-25	個人設定表單	ExpressionLimit	1	set-up		TRUE	0	Uint16
0-3*	LCP 自定讀數							
0-30	用於使用者定義讀數的裝置	[0] 無	All	set-ups		TRUE	-	Uint8
0-31	使用者定義讀數的最小值	0.00 CustomReadoutUnit	All	set-ups		TRUE	-2	Int32
0-32	使用者定義讀數的最大值	100.00 CustomReadoutUnit	All	set-ups		TRUE	-2	Int32
0-4*	LCP 控制鍵							
0-40	LCP [Hand on] 鍵	null	All	set-ups		TRUE	-	Uint8
0-41	LCP [Off] 鍵	null	All	set-ups		TRUE	-	Uint8
0-42	LCP [Auto on] 鍵	null	All	set-ups		TRUE	-	Uint8
0-43	LCP [Reset] 鍵	null	All	set-ups		TRUE	-	Uint8
0-5*	拷貝 / 儲存							
0-50	LCP 拷貝	[0] 不拷貝	All	set-ups		FALSE	-	Uint8
0-51	設定表單拷貝	[0] 不拷貝	All	set-ups		FALSE	-	Uint8
0-6*	密碼							
0-60	主設定表單密碼	100 N/A	1	set-up		TRUE	0	Int16
0-61	無密碼時可否存取所有參數	[0] 完全存取	1	set-up		TRUE	-	Uint8
0-65	快速表單密碼	200 N/A	1	set-up		TRUE	0	Int16
0-66	無密碼時可否存取快速表單參數	[0] 完全存取	1	set-up		TRUE	-	Uint8
0-67	總線密碼存取	O N/A	All	set-ups		TRUE	0	Uint16



# 6.3.2 1-\*\* 負載與馬達

參數 編號	參數說明	出廠預設值		et-up (4- 定表單)	僅限 FC 302	操作中進行 更改	轉 換索引	類型
1-0*	一般設定							
1-00	控制方式	null	All	set-ups		TRUE	-	Uint8
1-01	馬達控制原理	null		set-ups		FALSE	-	Uint8
1-02	馬達回授源磁通	[1] 24V 編碼器	All	set-ups	x	FALSE	-	Uint8
1-03	轉矩特性	[0] 定轉矩	All	set-ups		TRUE	-	Uint8
1-04	超載模式	[0] 高轉矩		set-ups		FALSE	-	Uint8
1-05	操作器模式設定	[2] 如模式參數 1-00		set-ups		TRUE	-	Uint8
1-06	Clockwise Direction	[0] Normal		set-ups		FALSE	-	Uint8
	馬達選擇							
1-10	馬達結構	[0] 異步	AII	set-ups		FALSE	-	Uint8
	馬達資料							
1-20	 馬達功率 [kW]	ExpressionLimit	All	set-ups		FALSE	1	Uint32
1-21	馬達功率[HP]	ExpressionLimit		set-ups		FALSE	-2	Uint32
1-22	馬達電壓	ExpressionLimit		set-ups		FALSE	0	Uint16
1-23	馬達頻率	ExpressionLimit		set-ups		FALSE	0	Uint16
1-24	馬達電流	ExpressionLimit		set-ups		FALSE	-2	Uint32
1-25	馬達額定轉速	ExpressionLimit		set-ups		FALSE	67	Uint16
1-26	馬達恆定額定轉矩	ExpressionLimit		set-ups		FALSE	-1	Uint32
1-29	馬達自動調諧(AMA)	[0] 關閉		set-ups		FALSE	-	Uint8
			AII	set ups		FALSE		UTITE
	馬達進階參數 定子電阻值(RS)	Everenciant imit	ALL	cot-:::::		ENICE	-4	Hin+22
1-30		ExpressionLimit		set-ups		FALSE		Uint32
1-31	轉子電阻值(Rr)	ExpressionLimit		set-ups		FALSE	-4	Uint32
1-33	定子漏抗值(X1)	ExpressionLimit		set-ups		FALSE	-4	Uint32
1-34	轉子漏抗值(X2)	ExpressionLimit		set-ups		FALSE	-4	Uint32
1-35	主電抗值(Xh)	ExpressionLimit		set-ups		FALSE	-4	Uint32
1-36	鐵損電阻值(Rfe)	ExpressionLimit		set-ups		FALSE	-3	Uint32
1-37	d-軸電感(Ld)	ExpressionLimit		set-ups	x	FALSE	-4	Int32
1-39	馬達極數	ExpressionLimit		set-ups		FALSE	0	Uint8
1-40	在 1000 RPM Back EMF	ExpressionLimit		set-ups	X	FALSE	0	Uint16
1-41	馬達角度偏量	0 N/A	All	set-ups		FALSE	0	Int16
	與負載無關的設定							
1-50	零速度時馬達的磁化	100 %		set-ups		TRUE	0	Uint16
1-51	正常磁化最低速度 [RPM]	ExpressionLimit	All	set-ups		TRUE	67	Uint16
1-52	正常磁化最低速度[Hz]	ExpressionLimit	All	set-ups		TRUE	-1	Uint16
1-53	模式切換頻率	ExpressionLimit	All	set-ups	x	FALSE	-1	Uint16
1-54	Voltage reduction in fieldweakning	0 V	All	set-ups		FALSE	0	Uint8
1-55	U/f 特性 - U	ExpressionLimit	All	set-ups		TRUE	-1	Uint16
1-56	U/f 特性 - F	ExpressionLimit	All	set-ups		TRUE	-1	Uint16
1-58	Flystart Test Pulses Current	100 %	All	set-ups		FALSE	0	Uint16
1-59	Flystart Test Pulses Frequency	100 %	All	set-ups		FALSE	0	Uint16
1-6*	與負載相關的設定							
1-60	低速區負載補償	100 %	All	set-ups		TRUE	0	Int16
1-61	高速區負載補償	100 %		set-ups		TRUE	0	Int16
1-62	轉差補償	ExpressionLimit		set-ups		TRUE	0	Int16
1-63	轉差補償時間常數	ExpressionLimit		set-ups		TRUE	-2	Uint16
1-64	共振衰減	100 %		set-ups		TRUE	0	Uint16
1-65	共振衰減時間常數	5 ms		set-ups		TRUE	-3	Uint8
1-66	低速時的最小電流	100 %		set-ups	х	TRUE	0	Uint8
1-67	負載類型	[0] 被動式負載		set-ups	x	TRUE	-	Uint8
1-68	最小慣性矩	ExpressionLimit		set-ups	X	FALSE	-4	Uint32
1-69	最大慣性矩	ExpressionLimit		set-ups	x	FALSE	-4	Uint32
	<b>客動調整</b>	EXPLOSS FOR ETHILE		Joe ups	^	IALUL	7	O THI COL
1-71	<b>台凱神奎</b> - 啓動延遲	0.0 s	A 1 1	cot		TRUE	-1	Uint8
		[2] 啟動延遲自由旋轉		set-ups				
1-72	<b>啓動功能</b>			set-ups		TRUE	-	Uint8
1-73	追縱啟動	[0] 無效		set-ups		FALSE	- 67	Uint8
1-74	啟動轉速 [RPM]	ExpressionLimit		set-ups		TRUE	67	Uint16
1-75	啟動速度 [Hz]	ExpressionLimit		set-ups		TRUE	-1	Uint16
1-76	啓動電流	0. 00 A	AII	set-ups		TRUE	-2	Uint32
	停止調整	F-1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
1-80	停止功能	[0] 自由旋轉停機		set-ups		TRUE	-	Uint8
1-81	停止功能的最低啟動轉速 [RPM]	ExpressionLimit		set-ups		TRUE	67	Uint16
1-82	停機功能的最低轉速 [Hz]	ExpressionLimit		set-ups		TRUE	-1	Uint16
1-83	精確停機功能	[0] 精確加減速停機		set-ups		FALSE	-	Uint8
1-84	精確停機計數器	100000 N/A	All	set-ups		TRUE	0	Uint32
1-85	精確停機轉速補償延遲	10 ms	All	set-ups		TRUE	-3	Uint8
1-9*	馬達溫度							
1-90	馬達熱保護	[0] 無保護	All	set-ups		TRUE	-	Uint8
1-91	馬達散熱風扇	[0] 否		set-ups		TRUE	-	Uint16
1-93	熱敏電阻來源	[0] 無		set-ups		TRUE	-	Uint8
1-95	KTY 感測器類型	[0] KTY 感測器 1		set-ups	х	TRUE	-	Uint8
1-96	KTY 熱敏電阻來源	[0] 無		set-ups	x	TRUE	-	Uint8
1-97	KTY 上限等級	80 ° C		set-up	x	TRUE	100	Int16
				•				



# 6.3.3 2-\*\* 煞車功能

參數	參數說明	出廠預設值	4-set-up (4-	僅限	操作中進行	轉	類型
編號	> 20HV-77		設定表單)	FC 302	更改	換索引	<i>77</i> (
	DC 煞車						
2-00	直流挾持電流	50 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
2-01	直流煞車電流	50 %	All set-ups		TRUE	0	Uint16
2-02	DC 煞車時間	10.0 s	All set-ups		TRUE	-1	Uint16
2-03	DC 煞車切入速度 [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	67	Uint16
2-04	DC 煞車切入速度 [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-1	Uint16
2-05	最大設定值	MaxReference (P303)	All set-ups		TRUE	-3	Int32
2-1*	煞車容量功能						
2-10	煞車功能	null	All set-ups		TRUE	-	Uint8
2-11	煞車電阻值(Ω)	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	0	Uint16
2-12	煞車容量極限(kW)	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	0	Uint32
2-13	煞車容量監測	[0] 關閉	All set-ups		TRUE	-	Uint8
2-15	煞車功能檢查	[0] 關閉	All set-ups		TRUE	-	Uint8
2-16	交流煞車最大電流	100.0 %	All set-ups		TRUE	-1	Uint32
2-17	過電壓控制	[0] 無效	All set-ups		TRUE	-	Uint8
2-18	煞車檢查狀況	[0] 在上電時	All set-ups		TRUE	-	Uint8
2-2*	機械制動						
2-20	釋放煞車時電流	ImaxVLT (P1637)	All set-ups		TRUE	-2	Uint32
2-21	啟動煞車時轉速 [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	67	Uint16
2-22	啟動煞車速度 [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-1	Uint16
2-23	煞車延遲時間	0.0 s	All set-ups		TRUE	-1	Uint8
2-24	停機延遲	0.0 s	All set-ups		TRUE	-1	Uint8
2-25	煞車釋放時間	0. 20 s	All set-ups		TRUE	-2	Uint16
2-26	轉矩設定值	0.00 %	All set-ups		TRUE	-2	Int16
2-27	轉矩加減速時間	0. 2 s	All set-ups		TRUE	-1	Uint8
2-28	增益增加因數	1.00 N/A	All set-ups		TRUE	-2	Uint16



# 6.3.4 3-\*\* 設定值/加減速

参數編號	參數說明	出廠預設值	4-set-up(4- 設定表單)	僅限 FC 302	操作中進行 更改	轉 換索引	類型
	設定值限幅						
3-00	設定值範圍	null	All set-ups		TRUE	-	Uint8
3-01	設定值/回授單位	null	All set-ups		TRUE	-	Uint8
3-02	最小設定值	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-3	Int32
3-03	最大設定值	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-3	Int32
3-04		[0] 加總	All set-ups		TRUE		Uint8
	<b>設定值</b>	0.00 %	All set was		TDUE		L-+10
3-10 3-11	預置設定值 计和 排泄 [4]	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE TRUE	-2 -1	Int16
3-11	寸動轉速 [Hz] 相對增加/減少值	0.00 %	All set-ups All set-ups		TRUE	-1 -2	Uint16 Int16
3-13	設定值給定方式	[0] 聯接到手動/自動	All set-ups		TRUE	-	Uint8
3-14	預置相對設定值	0.00 %	All set-ups		TRUE	-2	Int32
3-15	設定值 1 輸入端	null	All set-ups		TRUE	-	Uint8
3-16	設定值 2 輸入端	null	All set-ups		TRUE	-	Uint8
3-17	設定值3輸入端	null	All set-ups		TRUE	-	Uint8
3-18	相對設定值比例輸入端	[0] 無功能	All set-ups		TRUE	-	Uint8
3-19	寸動轉速 [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	67	Uint16
	加減速 1						
3-40	加減速 1 類型	[0] 直線	All set-ups		TRUE	-	Uint8
3-41	加速時間 1	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-2	Uint32
3-42 3-45	減速時間 1 加減速 1 S-ramp 加速時比率 啓動	ExpressionLimit 50 %	All set-ups All set-ups		TRUE TRUE	-2 0	Uint32 Uint8
3-45	加減速 1 S-ramp 加速時比率 結束	50 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
3-47	加減速 1 S-ramp 減速時比率 啓動	50 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
3-48	加減速 1 S-ramp 減速時比率 結束	50 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
	加減速 2					-	
3-50	加減速 2 類型	[0] 直線	All set-ups		TRUE	-	Uint8
3-51	加速時間 2	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-2	Uint32
3-52	減速時間 2	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-2	Uint32
3-55	加減速 2 S-ramp 加速時比率 啓動	50 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
3-56	加減速 2 S-ramp 加速時比率 結束	50 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
3-57	加減速 2 S-ramp 減速時比率 啓動	50 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
3-58	加減速 2 S-ramp 減速時比率 結束	50 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
	加減速3	[6] 古伯	All set was		TDUE	-	11:+0
3-60 3-61	加減速 3 類型 加速時間 3	[0] 直線	All set-ups		TRUE TRUE	- -2	Uint8 Uint32
3-62	減速時間 3	ExpressionLimit ExpressionLimit	All set-ups All set-ups		TRUE	-2 -2	Uint32
3-65	加減速 3 S-ramp 加速時比率 啓動	50 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
3-66	加減速 3 S-ramp 加速時比率 結束	50 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
3-67	加減速 3 S-ramp 減速時比率 啓動	50 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
3-68	加減速 3 S-ramp 減速時比率 結束	50 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
3−7*	加減速 4						
3-70	加減速 4 類型	[0] 直線	All set-ups		TRUE	-	Uint8
3-71	加速時間 4	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-2	Uint32
3-72	減速時間 4	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-2	Uint32
3-75	加減速 4 S-ramp 加速時比率 啓動	50 % 50 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
3-76 3-77	加減速 4 S-ramp 加速時比率 結束 加減速 4 S-ramp 減速時比率 啓動	50 % 50 %	All set-ups All set-ups		TRUE TRUE	0	Uint8 Uint8
3-77	加減速 4 S-ramp 減速時比率 結束	50 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
	其他加減速	00 /0	ATT SEC UPS		INOL	- 3	UTITED
3-80	寸動加減速時間	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-2	Uint32
3-81	快速停機減速時間	ExpressionLimit	2 set-ups		TRUE	-2	Uint32
3-82	快速停機加減速類型	[0] 直線	All set-ups		TRUE	-	Uint8
3-83	快速停機 S-ramp 減速時比率 啟動	50 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
3-84	快速停機 S-ramp 減速時比率 結束	50 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
	數位電位器						
3-90	步進幅度	0. 10 %	All set-ups		TRUE	-2	Uint16
3-91	加減速時間	1.00 s	All set-ups		TRUE	-2	Uint32
3-92	復電後設定值	[0] 關	All set-ups		TRUE	-	Uint8
3-93	最大極限	100 %	All set-ups		TRUE	0	Int16
3-94 3-95	最小極限 加減速延運	-100 % ExpressionLimit	All set-ups All set-ups		TRUE TRUE	0 -3	Int16 TimD
3-80	川炽处处廷	Exhi essione inii r	All Set-ups		IKUE	· S	טוווו ו



# 6.3.5 4-\*\* 限幅/警告

參數編號	參數說明	出廠預設值	4-set-up(4- 設定表單)	- 僅限 FC 302	操作中進行 更改	轉 換索引	類型
	馬達限制						
4-10	馬達轉向	null	All set-ups		FALSE	-	Uint8
4-11	馬達轉速下限 [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	67	Uint16
4-12	馬達轉速下限 [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-1	Uint16
4-13	馬達轉速上限 [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	67	Uint16
4-14	馬達轉速上限 [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-1	Uint16
4-16	馬達模式的轉矩極限	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-1	Uint16
4-17	再生發電模式的轉矩極限	100.0 %	All set-ups		TRUE	-1	Uint16
4-18	電流限制	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-1	Uint32
4-19	最大輸出頻率	132. 0 Hz	All set-ups		FALSE	-1	Uint16
4-2* *	<b>國限因數</b>						
4-20	轉矩極限因數來源	[0] 無功能	All set-ups		TRUE	-	Uint8
4-21	速度極限因數來源	[0] 無功能	All set-ups		TRUE	-	Uint8
4-3* J	馬達轉速監控						
4-30	馬達回授缺損功能	[2] 跳脫	All set-ups		TRUE	-	Uint8
4-31	馬達回授轉速錯誤	300 RPM	All set-ups		TRUE	67	Uint16
4-32	馬達回授缺損時間截止	0.05 s	All set-ups		TRUE	-2	Uint16
4-34	追蹤誤差功能	[0] 無效	All set-ups		TRUE	-	Uint8
4-35	追蹤誤差	10 RPM	All set-ups		TRUE	67	Uint16
4-36	追蹤誤差逾時	1.00 s	All set-ups		TRUE	-2	Uint16
4-37	追蹤誤差加減速	100 RPM	All set-ups		TRUE	67	Uint16
4-38	追蹤誤差加減速逾時	1.00 s	All set-ups		TRUE	-2	Uint16
4-39	加減速逾時後的追蹤誤差	5.00 s	All set-ups		TRUE	-2	Uint16
4−5* 1	<b>警告值</b>						
4-50	低電流警告	0.00 A	All set-ups		TRUE	-2	Uint32
4-51	過電流警告	ImaxVLT (P1637)	All set-ups		TRUE	-2	Uint32
4-52	低速警告	O RPM	All set-ups		TRUE	67	Uint16
		outputSpeedHighLimit					
4-53	高速警告	(P413)	All set-ups		TRUE	67	Uint16
4-54	設定值過低警告	-999999. 999 N/A	All set-ups		TRUE	-3	Int32
4-55	設定值過高警告	999999. 999 N/A	All set-ups		TRUE	-3	Int32
		-999999. 999	·				
4-56	回授過低警告	ReferenceFeedbackUnit	All set-ups		TRUE	-3	Int32
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	999999, 999	•				
4-57	回授過高警告	ReferenceFeedbackUnit	All set-ups		TRUE	-3	Int32
4-58	馬達缺相功能	null	All set-ups		TRUE	-	Uint8
	回避轉速						
4-60	回避轉速的起點「RPM	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	67	Uint16
4-61	回避轉速始點 [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-1	Uint16
4-62	回避轉速的末點 [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	67	Uint16
4-63	回避轉速末點「Hz)	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-1	Uint16
. 55	一 たまったとうで 高日 しょうし	EXPLOSS TOTILE THE C	55c ups		11.02		3111010



# 6.3.6 5-\*\* 數位輸入/輸出

参數編號	參數說明	出廠預設值	4-set-up(4- 設定表單)	僅限 FC 302	操作中進行 更改	轉 換索引	類型
5-0*	<b>數位 Ⅰ/0 模式</b>						
5-00	數位輸入/輸出模式	[0] PNP	All set-ups		FALSE	-	Uint8
5-01	端子 27 的模式	[0] 數位輸入	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-02	端子 29 的模式	[0] 數位輸入	All set-ups	X	TRUE		Uint8
<u>5−1*</u> 5−10	<b>數位輸入</b> 端子 18 數位輸入	11	All set one		TDUE	_	11:+0
5-10	端子 18 數位輸入	null null	All set-ups All set-ups		TRUE TRUE	-	Uint8 Uint8
5-12	端子 27 數位輸入	null	All set-ups		TRUE	_	Uint8
5-13	端子 29 數位輸入	null	All set-ups	X	TRUE	-	Uint8
5-14	端子 32 數位輸入	null	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-15	端子 33 數位輸入	null	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-16	端子 X30/2 數位輸入	null	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-17	端子 X30/3 數位輸入	null	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-18	端子 X30/4 數位輸入	null	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-19	端子 37 安全停機	[1] 全停機警報	1 set-up		TRUE	-	Uint8
5-20	端子 X46/1 數位輸入	[0] 無作用	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-21 5-22	端子 X46/3 數位輸入 端子 X46/5 數位輸入	[0] 無作用 [0] 無作用	All set-ups		TRUE TRUE	_	Uint8 Uint8
5-23	端子 X46/7 數位輸入	[0] 無作用	All set-ups All set-ups		TRUE	_	Uint8
5-24	端子 X46/9 數位輸入	[0] 無作用	All set-ups		TRUE	_	Uint8
5-25	端子 X46/11 數位輸入	[0] 無作用	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-26	端子 X46/13 數位輸入	[0] 無作用	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-3*	數位輸出						
5-30	端子 27 數位輸出	null	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-31	端子 29 數位輸出	null	All set-ups	x	TRUE	-	Uint8
5-32	端子 X30/6 數位輸出(MCB 101)	null	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-33	端子 X30/7 數位輸出(MCB 101)	null	All set-ups		TRUE	-	Uint8
	繼電器						
5-40	繼電器功能	null	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-41 5-42	繼電器 "開" 延遲 繼電器 "關" 延遲	0.01 s 0.01 s	All set-ups		TRUE TRUE	-2 -2	Uint16 Uint16
	- 継电前 前 延進 脈 <b>衝輸入</b>	0.01 \$	All set-ups		IRUE	-2	UINCIO
5-50	端子 29 最低頻率	100 Hz	All set-ups	Х	TRUE	0	Uint32
5-51	端子 29 最高頻率	100 Hz	All set-ups	x	TRUE	0	Uint32
		0. 000					
5-52	端子 29 最低設定值/回授值	ReferenceFeedbackUnit	All set-ups	x	TRUE	-3	Int32
5-53	端子 29 最高設定值/回授值	ExpressionLimit	All set-ups	x	TRUE	-3	Int32
5-54	端子 29 脈衝濾波器時間常數	100 ms	All set-ups	x	FALSE	-3	Uint16
5-55	端子 33 最低頻率	100 Hz	All set-ups		TRUE	0	Uint32
5-56	端子 33 最高頻率	100 Hz 0. 000	All set-ups		TRUE	0	Uint32
5-57	端子 33 最低設定值/回授值	v. 000 ReferenceFeedbackUnit	All set-ups		TRUE	-3	Int32
5-58	端子 33 最高設定值/回授值	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-3	Int32
5-59	端子 33 脈衝濾波器時間常數	100 ms	All set-ups		FALSE	-3	Uint16
	脈衝輸出		•				
5-60	端子 27 脈衝輸出	null	All set-ups		TRUE	_	Uint8
5-62	端子 27 最大脈衝輸出頻率	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	0	Uint32
5-63	端子 29 脈衝輸出	null	All set-ups	Х	TRUE	-	Uint8
5-65	端子 29 最大脈衝輸出頻率	ExpressionLimit	All set-ups	x	TRUE	0	Uint32
5-66	端子 X30/6 脈衝輸出變數	null	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-68		ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	0	Uint32
5-7 <b>*</b>	24V 編碼器輸入 端子 32/33 毎轉脈衝	1024 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
5-70 5-71	端子 32/33 母轉脈衝 端子 32/33 編碼器轉向	[0] 順時針	All set-ups		FALSE	- -	Uint16 Uint8
	總線控制的	[〇] 川沢中寸本[	ATT SEC UPS		1 ALGE		01110
5-90	數位和繼電器總線控制	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint32
5-93	端子 27 總線控制輸出	0. 00 %	All set-ups		TRUE	-2	N2
5-94	端子 27 時間截止預置脈衝輸出	0.00 %	1 set-up		TRUE	-2	Uint16
5-95	端子 29 總線控制輸出	0.00 %	All set-ups	х	TRUE	-2	N2
5-96	端子 29 時間截止預置脈衝輸出	0. 00 %	1 set-up	Х	TRUE	-2	Uint16
5-97	端子 #X30/6 總線控制脈衝輸出	0.00 %	All set-ups		TRUE	-2	N2
5–98	端子 #X30/6 時間截止預置脈衝輸出	0. 00 %	1 set-up		TRUE	-2	Uint16



# 6.3.7 6-\*\* 類比輸入/輸出

参數編號	參數說明	出廠預設值	4-set-up(4- 設定表單)	僅限 FC 302	操作中進行 更改	轉 換索引	類型
	類比輸入/出模式		<u>,                                      </u>				
6-00	類比電流輸入中斷時間	10 s	All set-ups		TRUE	0	Uint8
6-01	類比電流輸入中斷功能	[0] 關閉	All set-ups		TRUE	-	Uint8
	類比輸入端_1						
6-10	端子 53 最低電壓	0. 07 V	All set-ups		TRUE	-2	Int16
6-11	端子 53 最高電壓	10. 00 V	All set-ups		TRUE	-2	Int16
6-12	端子 53 最低電流	0. 14 mA	All set-ups		TRUE	-5	Int16
6-13	端子 53 最高電流	20. 00 mA	All set-ups		TRUE	-5	Int16
6-14	端子 53 最低設定值/回授值	O ReferenceFeedbackUnit	All set-ups		TRUE	-3	Int32
6-15	端子 53 最高設定值/回授值	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-3	Int32
6-16	端子 53 濾波器時間常數	0.001 s	All set-ups		TRUE	-3	Uint16
	類比輸入端 2					_	
6-20	端子 54 最低電壓	0. 07 V	All set-ups		TRUE	-2	Int16
6-21	端子 54 最高電壓	10. 00 V	All set-ups		TRUE	-2	Int16
6-22	端子 54 最低電流	0. 14 mA	All set-ups		TRUE	-5	Int16
6-23	端子 54 最高電流	20. 00 mA	All set-ups		TRUE	-5	Int16
6-24	端子 54 最低設定值/回授值	0 ReferenceFeedbackUnit	All set-ups		TRUE	-3	Int32
6-25	端子 54 最高設定值/回授值	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-3	Int32
6-26	端子 54 濾波器時間常數	0.001 s	All set-ups		TRUE	-3	Uint16
	類比輸入端 3						
6-30	端子 X30/11 最低電壓	0. 07 V	All set-ups		TRUE	-2	Int16
6-31	端子 X30/11 最高電壓	10. 00 V	All set-ups		TRUE	-2	Int16
6-34	端子 X30/11 最低設定值/回授值	O ReferenceFeedbackUnit	All set-ups		TRUE	-3	Int32
6-35	端子 X30/11 最高設定值/回授值	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-3	Int32
6-36	端子 X30/11 脈衝濾波器時間常數	0.001 s	All set-ups		TRUE	-3	Uint16
	類比輸入端 4						
6-40	端子 X30/12 最低電壓	0. 07 V	All set-ups		TRUE	-2	Int16
6-41	端子 X30/12 最高電壓	10. 00 V	All set-ups		TRUE	-2	Int16
6-44	端子 X30/12 最低設定值/回授值	O ReferenceFeedbackUnit	All set-ups		TRUE	-3	Int32
6-45	端子 X30/12 最高設定值/回授值	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-3	Int32
6-46 <b>6-5</b> *	端子 X30/12 脈衝濾波器時間常數 類比輸出 1	0.001 s	All set-ups		TRUE	-3	Uint16
6-50	端子 42 輸出	null	All set-ups		TRUE	-	Uint8
6-51	端子 42 最小輸出比例	0.00 %	All set-ups		TRUE	-2	Int16
6-52	端子 42 最大輸出比例	100.00 %	All set-ups		TRUE	-2	Int16
6-53	端子 42 輸出總線控制	0.00 %	All set-ups		TRUE	-2	N2
6-54	端子 42 輸出時間截止預置	0. 00 %	1 set-up		TRUE	-2	Uint16
6-55	端子 42 輸出濾波器	[0] 闘	1 set-up		TRUE	-	Uint8
6-6*	類比輸出 2						
6-60	端子 X30/8 輸出	null	All set-ups		TRUE	-	Uint8
6-61	端子 X30/8 最小標度	0. 00 %	All set-ups		TRUE	-2	Int16
6-62	端子 X30/8 最大標度	100.00 %	All set-ups		TRUE	-2	Int16
6-63	端子 X30/8 總線控制	0. 00 %	All set-ups		TRUE	-2	N2
6-64	端子 X30/8 輸出時間截止預置	0.00 %	1 set-up		TRUE	-2	Uint16
6-7*	類比輸出 3						
6-70	端子 X45/1 輸出	null	All set-ups		TRUE	-	Uint8
6-71	端子 X45/1 最小 標度	0. 00 %	All set-ups		TRUE	-2	Int16
6-72	端子 X45/1 最大 標度	100.00 %	All set-ups		TRUE	-2	Int16
6-73	端子 X45/1 總線控制	0.00 %	All set-ups		TRUE	-2	N2
6-74	端子 X45/1 輸出時間截止預置	0. 00 %	1 set-up		TRUE	-2	Uint16
6-8*	類比輸出 4						
6-80	端子 X45/3 輸出	null	All set-ups		TRUE	-	Uint8
6-81	端子 X45/3 最小 標度	0.00 %	All set-ups		TRUE	-2	Int16
6-82	端子 X45/3 最大 標度	100.00 %	All set-ups		TRUE	-2	Int16
6-83	端子 X45/3 總線控制	0.00 %	All set-ups		TRUE	-2	N2
6-84	端子 X45/3 輸出時間截止預置	0.00 %	1 set-up		TRUE	-2	Uint16
			•				



# 6.3.8 7-\*\* 控制器

參數	參數說明	出廠預設值	4-set-up (4-	僅限	操作中進行	轉	類型
編號			設定表單)	FC 302	更改	換索引	
	轉速 PID 控制器						
7-00	速度 PID 回授來源	null	All set-ups		FALSE	-	Uint8
7-02	轉速 PID 比例增益	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-3	Uint16
7-03	轉速 PID 積分時間	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-4	Uint32
7-04	轉速 PID 微分時間	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-4	Uint16
7-05	轉速 PID 微分增益極限	5. 0 N/A	All set-ups		TRUE	-1	Uint16
7-06	轉速PID低通濾波器時間	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-4	Uint16
7-07	速度 PID 回授齒數比	1. 0000 N/A	All set-ups		FALSE	-4	Uint32
7-08	轉速 PID 前授因數	0 %	All set-ups		FALSE	0	Uint16
	轉矩 PI 控制器						
7–12	轉矩 PI 比例增益	100 %	All set-ups		TRUE	0	Uint16
7-13	轉矩 PI 積分時間	0. 020 s	All set-ups		TRUE	-3	Uint16
	製程控制器 回授						
7-20	製程 CL 回授 1 來源	[0] 無作用	All set-ups		TRUE	-	Uint8
7-22	製程 CL 回授 2 來源	[0] 無作用	All set-ups		TRUE	-	Uint8
7-3*	製程 PID 控制器						
7-30	製程 PID 正常/逆向控制	[0] 正常	All set-ups		TRUE	-	Uint8
7-31	製程 PID 抗積分飽和	[1] 開	All set-ups		TRUE	-	Uint8
7-32	製程 PID 控制器啟動值	0 RPM	All set-ups		TRUE	67	Uint16
7-33	製程 PID 比例增益	0. 01 N/A	All set-ups		TRUE	-2	Uint16
7-34	製程 PID 積分時間	10000.00 s	All set-ups		TRUE	-2	Uint32
7-35	製程 PID 微分時間	0.00 s	All set-ups		TRUE	-2	Uint16
7-36	製程 PID 微分器增益極限	5. 0 N/A	All set-ups		TRUE	-1	Uint16
7-38	製程 PID 前授因數	0 %	All set-ups		TRUE	0	Uint16
7-39	在頻寬設定值	5 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
7-4* /	Adv. Process PID I						
7-40	製程 PID I 部分復歸	[0] 否	All set-ups		TRUE	-	Uint8
7-41	製程 PID 輸出負向 限幅	-100 %	All set-ups		TRUE	0	Int16
7-42	製程 PID 輸出正向 限幅	100 %	All set-ups		TRUE	0	Int16
7-43	製程 PID 增益最小 設定值標度	100 %	All set-ups		TRUE	0	Int16
7-44	製程 PID 增益最大 設定值標度	100 %	All set-ups		TRUE	0	Int16
7-45	製程 PID 前授來源	[0] 無功能	All set-ups		TRUE	-	Uint8
7-46	製程 PID 前授正常/逆向 控制字組	[0] 正常	All set-ups		TRUE	-	Uint8
7-49	製程 PID 輸出正常/逆向 控制字組	[0] 正常	All set-ups		TRUE	-	Uint8
7-5* /	Adv. Process PID II						
7-50	製程 PID 擴展型 PID	[1] 有效	All set-ups		TRUE	-	Uint8
7-51	製程 PID 前授增益	1.00 N/A	All set-ups		TRUE	-2	Uint16
7-52	製程 PID 前授加速	0.01 s	All set-ups		TRUE	-2	Uint32
7-53	製程 PID 前授減速	0.01 s	All set-ups		TRUE	-2	Uint32
7-56	製程 PID 設定值 濾波器時間	0.001 s	All set-ups		TRUE	-3	Uint16
7-57	製程 PID 回授 濾波器時間	0.001 s	All set-ups		TRUE	-3	Uint16



# 6.3.9 8-\*\* 通訊和選項

參數 編號	參數說明	出廠預設值	4-set-up(4- 設定表單)	僅限 FC 302	操作中進行 更改	轉 換索引	類型
	一般設定						
8-01	控制地點	[0] 數位和控制字組	All set-ups		TRUE	-	Uint8
8-02	控制字組源	null	All set-ups		TRUE	-	Uint8
8-03	控制字組超時時間	1.0 s	1 set-up		TRUE	-1	Uint32
8-04	控制字組超時功能	null	1 set-up		TRUE	-	Uint8
8-05	超時結束功能	[1] 繼續設定表單	1 set-up		TRUE	-	Uint8
8-06	控制字組超時復歸	[0] 不復歸	All set-ups		TRUE	-	Uint8
8-07	診斷觸發器	[0] 無效	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
	控制字組設定						
8-10	控制字組描述檔	[0] FC 描述檔	All set-ups		TRUE	-	Uint8
8-13	可設定的狀態字組 STW	null	All set-ups		TRUE	-	Uint8
8-14	可設定的控制字組 CTW	[1] 描述檔預設值	All set-ups		TRUE		Uint8
	で 埠設定						
8-30	協議	[0] FC	1 set-up		TRUE	-	Uint8
8-31	地址	1 N/A	1 set-up		TRUE	0	Uint8
8-32	FC 埠傳輸速率	null	1 set-up		TRUE	-	Uint8
8-33	同位/停機位元	[0] 偶同位/1 個停機位元	1 set-up		TRUE	-	Uint8
8-34	Estimated cycle time	0 ms	2 set-ups		TRUE	-3	Uint32
8-35	最小回應延遲	10 ms	All set-ups		TRUE	-3	Uint16
8-36	最大回應延遲	ExpressionLimit	1 set-up		TRUE	-3	Uint16
8-37	最大位元組間延遲	ExpressionLimit	1 set-up		TRUE	-5	Uint16
	FC MC 協議組						
8-40	電報選擇	[1] 標準電報 1	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
8-41	Parameters for signals	0	All set-ups		FALSE	-	Uint16
8-42	PCD write configuration	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-	Uint16
8-43	PCD read configuration	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE		Uint16
	數位 / 總線功能						
8-50	自由旋轉停機選擇	[3] 邏輯或	All set-ups		TRUE	-	Uint8
8-51	快速停機選擇	[3] 邏輯或	All set-ups		TRUE	-	Uint8
8-52	直流煞車選擇	[3] 邏輯或	All set-ups		TRUE	-	Uint8
8-53	<b>啓動選擇</b>	[3] 邏輯或	All set-ups		TRUE	-	Uint8
8-54	反轉選擇	[3] 邏輯或	All set-ups		TRUE	-	Uint8
8-55	設定表單選擇	[3] 邏輯或	All set-ups		TRUE	-	Uint8
8-56	預置設定值選擇	[3] 邏輯或	All set-ups		TRUE		Uint8
8-8* F	-C 埠診斷						
8-80	總線訊息計數	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint32
8-81	總線故障計數	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint32
8-82	已接收從訊息	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint32
8-83	從故障計數	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint32
8-9* 1	總線寸動						
8-90	總線寸動 1 速度	100 RPM	All set-ups		TRUE	67	Uint16
8-91	總線寸動 2 速度	200 RPM	All set-ups		TRUE	67	Uint16



#### 6.3.10 9-\*\* Profibus

參數 編號	參數說明	出廠預設值	4-set-up(4- 設定表單)	僅限 FC 302	操作中進行 更改	轉 換索引	類型
9-00	設定值	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
9-07	實際值	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
9-15	寫入 PCD 配置	ExpressionLimit	2 set-ups		TRUE	-	Uint16
9-16	讀取 PCD 配置	ExpressionLimit	2 set-ups		TRUE	-	Uint16
9-18	節點地址	126 N/A	1 set-up		TRUE	0	Uint8
9-22	電報選擇	[108] PPO 8	1 set-up		TRUE	-	Uint8
9-23	信號參數	0	All set-ups		TRUE	-	Uint16
9-27	參數編輯	[1] 有效	2 set-ups		FALSE	-	Uint16
9-28	製程控制	[1] 啓用循環控制	2 set-ups		FALSE	-	Uint8
9-44	故障訊息計數器	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
9-45	故障代碼	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
9-47	故障編號	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
9-52	故障狀況計數器	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
9-53	Profibus 警告字組	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	V2
9-63	實際傳輸速率	[255] 無傳輸速率	All set-ups		TRUE	-	Uint8
9-64	裝置標識	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
							0ctStr
9-65	描述檔編號	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	[2]
9-67	控制字組 1	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	V2
9-68	狀態字組 1	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	V2
9-71	Profibus 儲存資料值	[0] 關閉	All set-ups		TRUE	-	Uint8
9-72	Profibus 變頻器復歸	[0] 無操作	1 set-up		FALSE	-	Uint8
9-80	已定義參數(1)	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
9-81	已定義參數(2)	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
9-82	已定義參數(3)	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
9-83	已定義參數(4)	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
9-84	已定義參數(5)	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
9-90	已更改參數(1)	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
9-91	已更改參數(2)	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
9-92	已更改參數(3)	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
9-93	已更改參數(4)	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
9-94	已更改參數(5)	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
9-99	Profibus 版本的計數器	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16

#### 6.3.11 10-\*\* CAN Fieldbus

s數 參數說明 編號	出廠預設值	4-set-up(4- 設定表單)	僅限 FC 302	操作中進行 更改	轉 換索引	類型
0-0* 通用設定						
D-00 CAN 協議	null	2 set-ups		FALSE	-	Uint
0-01 傳輸速率選擇	null	2 set-ups		TRUE	-	Uint
D-02 MAC 識別碼	ExpressionLimit	2 set-ups		TRUE	0	Uint
0-05 傳輸錯誤計數器讀數	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint
0-06 接收錯誤計數器讀數	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint
0-07 總線停止計數器讀數	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint
D-1* DeviceNet						-
0-10 製程數據類型選擇	null	All set-ups		TRUE	-	Uint
0-11 製程數據配置寫入	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-	Uint
0−12 製程數據配置讀取	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-	Uint
0-13 警告參數	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint
D-14 網路設定值	[0] 關	2 set-ups		TRUE	-	Uin
0-15 網路控制	[0] 關	2 set-ups		TRUE	-	Uin
D-2* COS 濾波器						
D-20 COS 濾波器 1	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint
O-21 COS 濾波器 2	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint
D-22 COS 濾波器 3	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint
O-23 COS 濾波器 4	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint
0-3* 參數存取						
0-30 數組索引	0 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Uin
0-31 存儲資料值	[0] 關閉	All set-ups		TRUE	-	Uin
D-32 Devicenet 修訂	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	0	Uint
0-33 總是存儲	[0] 關	1 set-up		TRUE	-	Uin
D-34 DeviceNet 產品代碼	ExpressionLimit	1 set-up		TRUE	0	Uint
D-39 DeviceNet F 參數	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint
0-5* CAN Open						
0-50 製程數據配置寫入。	ExpressionLimit	2 set-ups		TRUE	-	Uint
0-51 製程數據配置讀取。	ExpressionLimit	2 set-ups		TRUE	-	Uint



#### 6. 3. 12 12-\*\* Ethernet

參數 參數說明 編號	出廠預設值	4-set-up(4- 設定表單)	僅限 FC 302	操作中進行更改	轉 換索引	類型
12-0* IP 設定						
12-00 IP 位址指派	[0] 手動	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
12-01 IP 位址	0 N/A	2 set-ups		TRUE	0	OctStr[4]
12-02 次網路遮罩	0 N/A	2 set-ups		TRUE	0	OctStr[4]
12-03 出廠設定閘道	0 N/A	2 set-ups		TRUE	0	OctStr[4]
12-04 DHCP 伺服器	0 N/A	2 set-ups		TRUE	0	0ctStr[4]
12-05 租用到期	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	0	TimD
12-06 網域名稱伺服器	0 N/A	2 set-ups		TRUE	0	OctStr[4]
12-07 網域名稱	0 N/A	2 set-ups		TRUE	0	VisStr[48]
12-08 主機名稱	0 N/A	2 set-ups		TRUE	0	VisStr[48]
12-09 實體位址	0 N/A	1 set-up		TRUE	0	VisStr[17]
12-1* 乙太網路連接參數						
12-10 連接狀態	[0] 無連接	1 set-up		TRUE	-	Uint8
12-11 連接期間	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	0	TimD
12-12 自動協商	[1] 開	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
12-13 連接轉速	[0] 無	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
12-14 連接雙工	[1] 全雙工	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
12-2* 製程數據		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
12-20 控制實例	ExpressionLimit	1 set-up		TRUE	0	Uint8
12-21 製程數據配置寫入	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-	Uint16
12-22 製程數據配置讀取	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-	Uint16
12-28 存儲資料值	[0] 關閉	All set-ups		TRUE	_	Uint8
12-29 總是存儲	[0] 關	1 set-up		TRUE	-	Uint8
12-3* 乙太網路/IP	E-3 (50)					
12-30 警告參數	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
12-31 網路設定值	[0] 關	2 set-ups		TRUE	_	Uint8
12-32 網路控制	[0] 關	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
12-33 CIP 修訂	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	0	Uint16
12-34 CIP 馬達產品代碼	ExpressionLimit	1 set-up		TRUE	0	Uint16
12-35 EDS 參數	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint32
12-37 COS 禁止定時器	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
12-38 COS 濾波器	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
12-4* Modbus TCP	3 H, A	ATT SOC UPS		THOL		Omero
12-40 Status Parameter	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
12-41 Slave Message Count	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint32
12-42 Slave Exception Message Count	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint32
12-8* 其他乙太網路服務		ATT SCC ups		TROL		011102
12-80 FTP 伺服器	[0] 無效	2 set-ups		TRUE		Uint8
12-81 HTTP 伺服器	[0] 無效	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
12-82 SMTP 服務	[0] 無效	2 set-ups 2 set-ups		TRUE	_	Uint8
12-89 透通性插座通道連接埠	4000 N/A	2 set-ups 2 set-ups		TRUE	0	Uint16
12-09 选通任拥座通道建接焊 12-9* <b>進階乙太網路服務</b>	TOUU N/A	Z set ups		INUL	J	UTILLIO
12-94 连陷乙太網姆服務 12-90 電纜診斷	[0] 無效	2 00+		TRUE	_	Uint8
12-90 電纜診顧「 12-91 MDI-X	[1] 有效	2 set-ups		TRUE	_	Uint8 Uint8
		2 set-ups			_	
12-92 IGMP 偵聽 12-93 電纜線錯誤長度	[1] 有效	2 set-ups		TRUE	0	Uint8
0.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0 N/A	1 set-up		TRUE		Uint16
12-94 廣播風暴保護 12-05 磨採風暴湿速	-1 %	2 set-ups		TRUE	0	Int8
12-95 廣播風暴過濾 12-00 久南計 数器	[0] 僅有廣播	2 set-ups		TRUE		Uint8
12-98 介面計數器	4000 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
12-99 媒體計數器	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16



# 6.3.13 13-\*\* 智慧邏輯控制器

參數 編號	參數說明	出廠預設值	4-set-up(4- 設定表單)	僅限 FC 302	操作中進行 更改	轉 換索引	類型
13-0*							
13-00	SL 控制器模式	nu l l	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
13-01	啟動事件	null	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
13-02	停機事件	nu l l	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
13-03	復歸 SLC	[0] 請勿復歸 SLC	All set-ups		TRUE	-	Uint8
13-1*	比較器						
13-10	比較器運算元	nu l l	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
13-11	比較器運算符	null	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
13-12	比較器數值	ExpressionLimit	2 set-ups		TRUE	-3	Int32
13-2*	定時器						
13-20	SL 控制器計時器	ExpressionLimit	1 set-up		TRUE	-3	TimD
13-4*	運輯規則						
13-40	邏輯規則布爾算子 1	null	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
13-41	邏輯規則運算符 1	nu l l	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
13-42	邏輯規則布爾算子 2	null	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
13-43	邏輯規則運算符 2	null	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
13-44	邏輯規則布爾算子 3	null	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
13-5*	狀態	·					
13-51	SL 控制器事件	null	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
13-52	SL 控制器動作	nu l l	2 set-ups		TRUE	-	Uint8



# 6.3.14 14-\*\* 特殊功能

參數		 出廠預設值	4-set-up (4-	僅限	——————— 操作中進行	轉	—————— 類型
編號			設定表單)	FC 302	更改	換索引	
14-0*	逆變器載波						
14-00	載波模式	null	All set-ups		TRUE	-	Uint8
14-01	載波頻率	null	All set-ups		TRUE	-	Uint8
14-03	過調變	[1] 開	All set-ups		FALSE	-	Uint8
14-04	PWM 隨機	[0] 關	All set-ups		TRUE	-	Uint8
14-1*	主電源開/關		·				
14-10	主電源故障	[0] 無功能	All set-ups		FALSE	-	Uint8
14-11	主電源故障時電壓	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	0	Uint16
14-12	主電源電壓不平衡時的功能	[0] 跳脫	All set-ups		TRUE	-	Uint8
14-13	主電源故障步進因數	1.0 N/A	All set-ups		TRUE	-1	Uint8
14-2*	跳脫復歸		· ·				
14-20	復歸模式	[0] 手動復歸	All set-ups		TRUE	_	Uint8
14-21		10 s	All set-ups		TRUE	0	Uint16
14-22	操作模式	[0] 正常操作	All set-ups		TRUE	-	Uint8
14-23	類型代碼設定	null	2 set-ups		FALSE	-	Uint8
	電流極限時跳脫延遲	60 s	All set-ups		TRUE	0	Uint8
14-25	轉矩極限時跳脫延遲	60 s	All set-ups		TRUE	0	Uint8
	逆變器故障時跳脫延遲	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	0	Uint8
	生産設定	[0] 無動作	All set-ups		TRUE	-	Uint8
	服務代碼	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Int32
	電流限制控制器	·	· ·				
	電流限制控制器, 比例增益	100 %	All set-ups		FALSE	0	Uint16
	電流限制控制器, 積分時間	0.020 s	All set-ups		FALSE	-3	Uint16
	電流限制控制器, 濾波器時間	1. 0 ms	All set-ups		TRUE	-4	Uint16
	失速保護	[1] 有效	All set-ups		FALSE	-	Uint8
14-4*	能量最優化		'				
14-40	VT 等級	66 %	All set-ups		FALSE	0	Uint8
	AEO 最小磁化	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	0	Uint8
	最小 AEO 頻率	10 Hz	All set-ups		TRUE	0	Uint8
	馬達功率因數	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-2	Uint16
14-5*	環境		· ·				
	RFI 瀘波器	[1] 開	1 set-up	×	FALSE	-	Uint8
	DC Link Compensation	[1] 開	1 set-up		TRUE	-	Uint8
	国扇控制	[0] 自動	All set-ups		TRUE	-	Uint8
	風扇監控	[1] 警告	All set-ups		TRUE	-	Uint8
	輸出濾波器	[0] 無濾波器	All set-ups		FALSE	-	Uint8
	電容輸出濾波器	2. 0 uF	All set-ups		FALSE	-7	Uint16
	電感輸出濾波器	7. 000 mH	All set-ups		FALSE	-6	Uint16
	逆變器裝置的實際數量	ExpressionLimit	1 set-up	Х	FALSE	0	Uint8
	相容性						
	VLT 警報字組	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint32
	VLT 警告字組	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint32
	VLT 外部 狀態字組	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint32
	選配裝置	.,,					
	選項由外部 24 VDC 供電	[1] 是	2 set-ups		FALSE	-	Uint8
	故障設定	1.7 /~					
	故障層級	nu l l	1 set-up		TRUE	-	Uint8
50	WITHE		. 551 44		11,02		J



# 6.3.15 15-\*\* 變頻器資訊

參數編號	參數說明	出廠預設值	4-set-up (4- 設定表 單)	僅限 FC 302	操作中進行更改	轉 換索引	類型
	操作數據						
	運行時數	0 h	All set-ups		FALSE	74	Uint32
	運轉時數	0 h	All set-ups		FALSE	74	Uint32
	kWh 時計	0 kWh	All set-ups		FALSE	75	Uint32
15-03	電源開關切入次數	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint32
	溫度過高次數	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
15-05	電壓過高次數	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
	kWh 計數器復歸	[0] 不復歸	All set-ups		TRUE	-	Uint8
	運轉時數計數器復歸	[0] 不復歸	All set-ups		TRUE	-	Uint8
	數據記錄設定						
	登入源	0	2 set-ups		TRUE	-	Uint16
	登錄間隔	ExpressionLimit	2 set-ups		TRUE	-3	TimD
	觸發事件	[0] FALSE	1 set-up		TRUE	-	Uint8
	登錄模式	[0] 務必登錄	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
	觸發前範例	50 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Uint8
	使用記錄						
	使用記錄:事件	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint8
	使用記錄:數值	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint32
	使用記錄:時間	0 ms	All set-ups		FALSE	-3	Uint32
	故障記錄						
	故障記錄:故障碼	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint8
	故障記錄:數值	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Int16
	故障記錄:時間	0 s	All set-ups		FALSE	0	Uint32
	<b>雙頻器標識</b>						
	FC 類型	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[6]
15-41		0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[20]
15-42	_	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[20]
	軟體版本	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[5]
15-44		0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[40]
	實際類型代碼字串	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[40]
	<b>變頻器訂貨號</b>	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[8]
	功率卡訂貨號	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[8]
	LCP 識別碼	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[20]
	控制卡軟體識別碼	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[20]
	功率卡軟體識別碼	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[20]
	<b>變頻器序列號</b>	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[10]
	功率卡序列號	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[19]
	選項識別	0.11/4			ENIOE	_	W: 0: [00]
	選項安裝的	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[30]
	選項軟體版本	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[20]
	選項訂購單號碼	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[8]
	選項序列號 插槽 A 中的選項	0 N/A 0 N/A	All set-ups		FALSE FALSE	0	VisStr[18] VisStr[30]
			All set-ups		FALSE	0	
	插槽 A 選項軟體版本	0 N/A 0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[20]
	插槽 B 中的選項 插槽 B 選項軟體版本	0 N/A 0 N/A	All set-ups All set-ups		FALSE	0	VisStr[30] VisStr[20]
15-74		0 N/A 0 N/A			FALSE	0	VisStr[20] VisStr[30]
	插槽 CO 呼的选项 插槽 CO 選項軟體版本	0 N/A 0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[30] VisStr[20]
15-75		0 N/A 0 N/A	All set-ups All set-ups		FALSE	0	VisStr[20] VisStr[30]
	插槽 C1 選項軟體版本	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[30]
		U N/A	All Set-ups		FALSE	U	VISSUI[20]
	<b>参数資料</b> コウ美タ動	0 N/A	All art		FALSE	0	Uint16
15-92	已定義參數	0 N/A 0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16 Uint16
			All set-ups			-	
	變頻器標識 <b>參數三數據</b>	0 N/A	All set-ups		FALSE FALSE	0	VisStr[40]
15-99	參數元數據	0 N/A	All set-ups		FALSE	U	Uint16



# 6.3.16 16-\*\* 數據讀出

參數 編號	參數說明	出廠預設值		et-up(4- 定表單)	僅限 FC 302	操作中進行 更改	轉 換索引	類型
	一般狀態							
16-00	控制字組	0 N/A	AII	set-ups		FALSE	0	V2
16-01	設定值 [單位]	0.000 ReferenceFeedbackUnit	ΔΙΙ	set-ups		FALSE	-3	Int32
	設定值%	0.0 %		set-ups		FALSE	-1	Int16
	狀態字組 [二進位]	0 N/A		set-ups		FALSE	0	V2
	主要實際值 [%]	0. 00 %		set-ups		FALSE	-2	N2
	自定讀數	0.00 CustomReadoutUnit	All	set-ups		FALSE	-2	Int32
	<b>馬達狀態</b> 功率 [kW]	0.00 kW	A 1 1	set-ups		FALSE	1	Int32
	功率 [kw] 功率 [hp]	0.00 kW		set-ups set-ups		FALSE	-2	Int32
	馬達電壓	0. 0 V		set-ups		FALSE	-1	Uint16
16-13	頻率	0. 0 Hz		set-ups		FALSE	-1	Uint16
	馬達電流	0. 00 A	All	set-ups		FALSE	-2	Int32
	頻率 [%]	0. 00 %		set-ups		FALSE	-2	N2
	轉矩 [Nm]	0. 0 Nm		set-ups		FALSE	-1	Int16
	轉速 [RPM] 馬達熱負載	0 RPM 0 %		set-ups set-ups		FALSE FALSE	67 0	Int32 Uint8
	KTY 感測器溫度	0 ° C		set ups set-ups		FALSE	100	Int16
	馬達角度	0 N/A		set-ups		TRUE	0	Uint16
16-22	轉矩 [%]	O %		set-ups		FALSE	0	Int16
	轉矩 [Nm] 高	0. 0 Nm	All	set-ups		FALSE	-1	Int32
	<b>雙頻器狀態</b>							
	直流電路電壓	0 V		set-ups		FALSE	0	Uint16
	煞車功率 / 秒 煞車功率 / 2 分鐘	0.000 kW 0.000 kW		set-ups		FALSE FALSE	0	Uint32 Uint32
		0.000 kw 0 ° C		set-ups set-ups		FALSE	100	Uint32 Uint8
	逆變器熱負載	0 %		set-ups		FALSE	0	Uint8
	逆變器額定電流	ExpressionLimit		set-ups		FALSE	-2	Uint32
	逆變器最大電流	ExpressionLimit		set-ups		FALSE	-2	Uint32
16-38	SL 控制器狀態	0 N/A	All	set-ups		FALSE	0	Uint8
	控制卡過熱	0 ° C		set-ups		FALSE	100	Uint8
16-40	登錄緩衝區已滿	[0] 否	All	set-ups		TRUE	-	Uint8
16_41	LCP 底部狀態行	O N/A	A 1 1	set-ups		TRUE	0	VisStr [50]
	Current Fault Source	0 N/A		set ups set-ups	X	TRUE	0	Uint8
	設定和回授值	V 11/ //	7,11	oot upo		THOE		OTITES
	外部設定值	0. 0 N/A	All	set-ups		FALSE	-1	Int16
16-51	脈衝設定值	0. 0 N/A	All	set-ups		FALSE	-1	Int16
	- I - C	0. 000					_	
16-52		ReferenceFeedbackUnit		set-ups		FALSE	-3	Int32
	數位電位器設定值 輸入和輸出	0.00 N/A	AII	set-ups		FALSE	-2	Int16
	<b>動へや物山</b> 數位輸入	0 N/A	ΔΙΙ	set-ups		FALSE	0	Uint16
	類比端子 53 輸入形式	[0] 電流		set-ups		FALSE	-	Uint8
16-62	類比輸入端 53	0. 000 N/A		set-ups		FALSE	-3	Int32
	類比端子 54 輸入形式	[0] 電流	All	set-ups		FALSE	-	Uint8
	類比輸入端 54	0. 000 N/A		set-ups		FALSE	-3	Int32
	類比輸出 42 [mA]	0. 000 N/A		set-ups		FALSE	-3	Int16
	數位輸出[二進位]	0 N/A		set-ups		FALSE	0	Int16
	端子 29 輸入頻率 [Hz] 端子 33 輸入頻率 [Hz]	0 N/A 0 N/A		set-ups set-ups	Х	FALSE FALSE	0	Int32 Int32
	端子 27 脈衝輸出 [Hz]	0 N/A		set-ups		FALSE	0	Int32
	端子 29 脈衝輸出 [Hz]	0 N/A		set-ups	х	FALSE	0	Int32
	繼電器輸出 [bin]	0 N/A		set-ups		FALSE	0	Int16
	計數器 A	0 N/A		set-ups		TRUE	0	Int32
	計數器 B	0 N/A		set-ups		TRUE	0	Int32
	精確 停機計數器	0 N/A		set-ups		TRUE	0	Uint32
	類比輸入 X30/11 類比輸入 X30/12	0. 000 N/A 0. 000 N/A		set-ups set-ups		FALSE FALSE	-3 -3	Int32 Int32
	類比輸出 X30/12 類比輸出 X30/8 [mA]	0. 000 N/A 0. 000 N/A		set-ups set-ups		FALSE	-3 -3	Int32
	類比輸出 X45/1 [mA]	0. 000 N/A		set-ups		FALSE	-3	Int16
	類比輸出 X45/3 [mA]	0. 000 N/A		set-ups		FALSE	-3	Int16
16-8*	Fieldbus 和 FC 埠							
	Fieldbus 控制字組 1 信號	0 N/A		set-ups		FALSE	0	V2
	Fieldbus 速度給定值 A 信號	0 N/A		set-ups		FALSE	0	N2
	通訊選項組狀態字	0 N/A		set-ups		FALSE	0	V2
	FC 埠控制字組 1 信號	0 N/A		set-ups		FALSE	0	V2
10-86	FC 埠速度給定值 A 信號 於斯德山	0 N/A	AII	set-ups		FALSE	0	N2
16_0+		0 N/A	Δ11	set-ups		FALSE	0	Uint32
		U IN/A		SEL UDS		FALSE	U	
16-90	警報字組 警報字組 2					FALSE	0	Uin+32
16-91	警報字組 2	0 N/A	All	set-ups		FALSE FALSE	0	Uint32 Uint32
16-90 16-91 16-92			All All			FALSE FALSE FALSE	0 0 0	Uint32 Uint32 Uint32



# 6.3.17 17-\*\* 馬達回授選項

參數	參數說明	出廠預設值	4-set-up (4-	僅限	操作中進行	轉	類型
編號			設定表單)	FC 302	更改	換索引	
17-1*	增量編碼器介面						
17-10	信號類型	[1] RS422 (5V TTL)	All set-ups		FALSE	-	Uint8
17-11	解析度(PPR)	1024 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
17-2*	絕對編碼器介面						
17-20	協議選擇	[0] 無	All set-ups		FALSE	-	Uint8
17-21	解析度(位置/轉)	ExpressionLimit	All set-ups		FALSE	0	Uint32
17-24	SSI 數據長度	13 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint8
17-25	時鐘率	ExpressionLimit	All set-ups		FALSE	3	Uint16
17-26	SSI 數據格式	[0] 灰色碼	All set-ups		FALSE	-	Uint8
	HIPERFACE 傳輸速率	[4] 9600	All set-ups		FALSE	-	Uint8
17-5*	解析器介面						
17-50	極	2 N/A	1 set-up		FALSE	0	Uint8
17-51	輸入電壓	7. 0 V	1 set-up		FALSE	-1	Uint8
17-52	輸入頻率	10. 0 kHz	1 set-up		FALSE	2	Uint8
17-53	轉換比率	0.5 N/A	1 set-up		FALSE	-1	Uint8
17-59	解析器介面	[0] 無效	All set-ups		FALSE	-	Uint8
17-6*	監控, 約為						
17-60	編碼器正轉向	[0] 順時針	All set-ups		FALSE	-	Uint8
17-61	編碼器信號監測	[1] 警告	All set-ups		TRUE	-	Uint8

#### 6. 3. 18 18-\*\* Data Readouts 2

參數 參數說明 編號	出廠預設值	4-set-up(4- 設定表單)	僅限 FC 302	操作中進行 更改	轉 換索引	類型
18-90 PID 讀數						
18-90 製程 PID 錯誤	0.0 %	All set-ups		FALSE	-1	Int16
18-91 製程 PID 輸出	0.0 %	All set-ups		FALSE	-1	Int16
18-92 製程 PID 鎖定輸出	0.0 %	All set-ups		FALSE	-1	Int16
18-93 製程 PID 增益比例輸出	0.0 %	All set-ups		FALSE	-1	Int16

# 6.3.19 30-\*\* Special Features

參數 編號	參數說明	出廠預設值	4-set-up (4- 設定表單)	僅限 FC 302	操作中進行 更改	轉 換索引	類型
30-0*	擺頻						
30-00	<b>擺頻模式</b>	[0] 絕對 頻率/絕對 時間	All set-ups		FALSE	-	Uint8
30-01	擺頻頻率差異 [Hz]	5. 0 Hz	All set-ups		TRUE	-1	Uint8
30-02	擺頻頻率差異 [%]	25 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
30-03	擺頻頻率差異 比例輸入端	[0] 無作用	All set-ups		TRUE	-	Uint8
30-04	擺頻跳變頻率 [Hz]	0. 0 Hz	All set-ups		TRUE	-1	Uint8
30-05	擺頻跳變頻率 [%]	0 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
30-06	擺頻跳變時間	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-3	Uint16
30-07	擺頻序列時間	10.0 s	All set-ups		TRUE	-1	Uint16
30-08	擺頻增加/減少時間	5.0 s	All set-ups		TRUE	-1	Uint16
30-09	擺頻隨機功能	[0] 關	All set-ups		TRUE	-	Uint8
30-10	擺頻比率	1.0 N/A	All set-ups		TRUE	-1	Uint8
30-11	最大擺頻隨機比率	10. 0 N/A	All set-ups		TRUE	-1	Uint8
30-12	最小擺頻隨機比率	0. 1 N/A	All set-ups		TRUE	-1	Uint8
30-19		0. 0 Hz	All set-ups		FALSE	-1	Uint16
30-8*	相容性(I)						
30-80	d-軸電感(Ld)	ExpressionLimit	All set-ups		FALSE	-6	Int32
30-81	煞車電阻值 (Ω)	ExpressionLimit	1 set-up		TRUE	-2	Uint32
30-83	轉速 PID 比例增益	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-4	Uint32
30-84	製程 PID 比例增益	0. 100 N/A	All set-ups		TRUE	-3	Uint16



# 6.3.20 32-\*\* MCO 基本設定

12-02   経財抵接	參數 編號	參數說明	出廠預設值	4-set-up(4- 設定表單)	僅限 FC 302	操作中進行 更改	轉 換索引	類型
1024 M/A   2 set-ups   TRUE   0								
10   1				2 set-ups				Uint8
192-03   経財新行度							•	Uint32
32-06   編記書館籍籍類類率			a a 7					Uint8
192-06 編碼器特益總對無率			·				-	Uint32
12-07   総計線研験検査性			=					Uint8
32-08 編碼器電無線鐵野長度 0 m 2 set-ups TRUE 0 32-10 解析方向 [1] 無操作 2 set-ups TRUE - 32-10 解析方向 [1] 無操作 2 set-ups TRUE - 32-11 使用者をU分母 1 N/A 2 set-ups TRUE 0 32-12 使用者をU分母 1 N/A 2 set-ups TRUE 0 32-32 編碼書 1 32-32 編碼書 1 32-33 細質機関型 [1] RS422 (5V TIL) 2 set-ups TRUE 0 32-32 細質機関型 [1] RS422 (5V TIL) 2 set-ups TRUE 0 32-32 細野協議 [1] ES422 (5V TIL) 2 set-ups TRUE 0 32-32 細野協議 [1] ES422 (5V TIL) 2 set-ups TRUE 0 32-32 細野協議 [1] ES422 (5V TIL) 2 set-ups TRUE 0 32-33 細野協所度 8192 N/A 2 set-ups TRUE 0 32-33 細野協所度 25 N/A 2 set-ups TRUE 0 32-33 細野協聯強細對長度 25 N/A 2 set-ups TRUE 0 32-36 編局器管理総對長度 25 N/A 2 set-ups TRUE 0 32-37 編結器管理総對長度 0 m 2 set-ups TRUE 0 32-38 編局器整控 [1] 開 2 set-ups TRUE 0 32-39 編碼器整控 [0] 關 2 set-ups TRUE 0 32-39 編碼器整控 [0] 關 2 set-ups TRUE 0 32-39 編碼器整控 [0] 關 2 set-ups TRUE 0 32-46 組織發接後 [1] 開 2 set-ups TRUE - 32-46 N/A 2 set-ups TRUE 0 32-51 M/O3 302 最後意願 [1] 跳股 2 set-ups TRUE 0 32-61 M/O3 302 最後意願 [1] 跳股 2 set-ups TRUE 0 32-62 N/A 2 set-ups TRUE 0 32-63 科分維和解性值 0 N/A 2 set-ups TRUE 0 32-64 N/A 2 set-ups TRUE 0 32-65 M/A 2 set-ups TRUE 0 32-66 加速度前程 1000 N/A 2 set-ups TRUE 0 32-67 M/A 2 set-ups TRUE 0 32-68 M/A 2 set-ups TRUE 0 32-69 M/A 2 set-u							•	Uint32
32-10   編講器監控   [0]								Uint8
1				•			_	Uint16
1 M/A   2 set-ups			a a 1517					Uint8
1 N/A   2 set-ups							_	Uint8
132-36   編輯機計		10-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1						Uint32
1			I N/A	Z set-ups		IKUE	U	Uint32
32-31   增量解析度			[1] DS422 (5V TTL)	2 cot-unc		TDIIE		Uint8
32-32   經對協議								Uint8 Uint32
32-33   經對解析度								Uint8
32-35   編碼器數據絕對長度								Uint32
32-36   編碼器時鐘絕對頻率								Uint8
32-37   細對編碼器時鐘產生							-	Uint32
32-38   編碼器電纜線組對長度								Uint8
32-39 編碼器監控								Uint16
32-40 編碼器終接								Uint8
32-50			2 2 1				-	Uint8
32-51   MCO 302 最終意願								
32-51 MCO 302 最終意願	32-50	從來源	[2] 編碼器 2	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
32-64   PID 控制器   30 N/A   2 set-ups   TRUE   0	32-51	MCO 302 最終意願		2 set-ups		TRUE	-	Uint8
32-61 導數因數     0 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-62 積分因數     0 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-63 積分總和極限值     1000 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-64 PID 頻寬     1000 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-65 速率前授     0 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-66 加速度前授     0 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-67 最大允許位置誤差     20000 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-68 從系統的反轉行為     [0] 允許反轉     2 set-ups     TRUE     -       32-69 PID 控制的取樣時間     1 ms     2 set-ups     TRUE     -3       32-70 描述檔產生器補賠時間     1 ms     2 set-ups     TRUE     -3       32-71 控制視窗大小(檢動)     0 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-72 控制視窗大小(停用)     0 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-80 最大速率(編碼器)     1500 RPM     2 set-ups     TRUE     -3       32-81 最短加減速     1.000 s     2 set-ups     TRUE     -3       32-82 加減速類型     [0] 直線     2 set-ups     TRUE     -3       32-83 速率析度     100 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-85 出廠加速度     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-85 出廠加速度	32-6*	PID 控制器		· · · · · ·				
32-62 積分因數     0 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-63 積分總和極限值     1000 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-64 PID 頻寬     1000 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-65 速率前授     0 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-66 加速度前授     0 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-67 最大允許位置誤差     20000 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-68 從系統的反轉行為     [0] 允許反轉     2 set-ups     TRUE     -       32-70 描述檔產生器掃瞄時間     1 ms     2 set-ups     TRUE     -3       32-71 控制視窗大小(停用)     0 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-72 控制視窗大小(停用)     0 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-80 最大速率和加速度     1.000 s     2 set-ups     TRUE     -3       32-81 最短加減速     1.000 s     2 set-ups     TRUE     -3       32-82 加減速類型     [0] 直線     2 set-ups     TRUE     -       32-83 速率解析度     100 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-85 出廠加速度設定     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-85 出廠加速度設定     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0	32-60	比例因數	30 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Uint32
1000 N/A   2 set-ups   TRUE   0	32-61	導數因數	0 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Uint32
32-64 PID 頻寬	32-62	積分因數	0 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Uint32
32-65 速率前授     0 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-66 加速度前授     0 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-67 最大允許位置誤差     20000 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-68 從系統的反轉行為     [0] 允許反轉     2 set-ups     TRUE     -       32-69 PID 控制的取樣時間     1 ms     2 set-ups     TRUE     -3       32-70 描述檔產生器掃瞄時間     1 ms     2 set-ups     TRUE     -3       32-71 控制視窗大小(於動)     0 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-72 控制視窗大小(停用)     0 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-80 最大速率 (編碼器)     1500 RPM     2 set-ups     TRUE     -3       32-81 最短加減速     1.000 s     2 set-ups     TRUE     -3       32-82 加減速類型     [0] 直線     2 set-ups     TRUE     -3       32-83 速率解析度     100 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-84 出廠速率設定     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-85 出廠加速度設定     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-98 發展	32-63	積分總和極限值	1000 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Uint16
32-66 加速度前授     0 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-67 最大允許位置誤差     20000 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-68 從系統的反轉行為     [0] 允許反轉     2 set-ups     TRUE     -       32-69 PID 控制的取樣時間     1 ms     2 set-ups     TRUE     -3       32-70 描述檔產生器掃瞄時間     1 ms     2 set-ups     TRUE     -3       32-71 控制視窗大小(検用)     0 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-72 控制視窗大小(停用)     0 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-80 最大速率 (編碼器)     1500 RPM     2 set-ups     TRUE     67       32-81 最短加減速     1.000 s     2 set-ups     TRUE     -3       32-82 加減速類型     [0] 直線     2 set-ups     TRUE     -3       32-83 速率解析度     100 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-84 出廠速率設定     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-85 出廠加速度設定     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-87 發展			1000 N/A	2 set-ups			-	Uint16
32-67     最大允許位置誤差     20000 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-68     從系統的反轉行為     [0] 允許反轉     2 set-ups     TRUE     -       32-69     PID 控制的取樣時間     1 ms     2 set-ups     TRUE     -3       32-70     描述檔產生器掃瞄時間     1 ms     2 set-ups     TRUE     -3       32-71     控制視窗大小(停用)     0 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-72     控制視窗大小(停用)     0 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-8*     遼寧和加速度     1500 RPM     2 set-ups     TRUE     67       32-81     最短加減速     1.000 s     2 set-ups     TRUE     -3       32-82     加減速類型     [0] 直線     2 set-ups     TRUE     -       32-83     速率解析度     100 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-84     出廠速率設定     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-85     出廠加速度設定     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-87     銀廠加速度設定     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0								Uint32
32-68 從系統的反轉行為     [0] 允許反轉     2 set-ups     TRUE     -       32-69 PID 控制的取樣時間     1 ms     2 set-ups     TRUE     -3       32-70 描述檔產生器掃瞄時間     1 ms     2 set-ups     TRUE     -3       32-71 控制視窗大小(啟動)     0 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-72 控制視窗大小(停用)     0 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-80 最大速率(編碼器)     1500 RPM     2 set-ups     TRUE     67       32-81 最短加減速     1.000 s     2 set-ups     TRUE     -3       32-82 加減速類型     [0] 直線     2 set-ups     TRUE     -       32-83 速率解析度     100 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-84 出廠速率設定     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-85 出廠加速度設定     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-85 出廠加速度設定     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-85 出廠加速度設定     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-98 發展				•			-	Uint32
32-69 PID 控制的取樣時間								Uint32
32-70 描述檔產生器掃瞄時間     1 ms     2 set-ups     TRUE     -3       32-71 控制視窗大小(啟動)     0 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-72 控制視窗大小(停用)     0 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-84 速率和加速度     32-80 最大速率(編碼器)     1500 RPM     2 set-ups     TRUE     67       32-81 最短加減速     1.000 s     2 set-ups     TRUE     -3       32-82 加減速類型     [0] 直線     2 set-ups     TRUE     -       32-83 速率解析度     100 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-84 出廠速率設定     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-85 出廠加速度設定     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-94 發展				•				Uint8
32-71 控制視窗大小(除用)     0 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-72 控制視窗大小(停用)     0 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-84 速率和加速度     32-80 最大速率(編碼器)     1500 RPM     2 set-ups     TRUE     67       32-81 最短加減速     1.000 s     2 set-ups     TRUE     -3       32-82 加減速類型     [0] 直線     2 set-ups     TRUE     -       32-83 速率解析度     100 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-84 出廠速率設定     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-85 出廠加速度設定     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-9* 發展								Uint16
32-72     控制視窗大小(停用)     0 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-81     最大速率(編碼器)     1500 RPM     2 set-ups     TRUE     67       32-81     最短加減速     1.000 s     2 set-ups     TRUE     -3       32-82     加減速類型     [0] 直線     2 set-ups     TRUE     -       32-83     速率解析度     100 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-84     出廠速率設定     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-85     出廠加速度設定     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-9* 發展				•			-	Uint8
32-8* 速率和加速度       32-80 最大速率(編碼器)     1500 RPM     2 set-ups     TRUE     67       32-81 最短加減速     1.000 s     2 set-ups     TRUE     -3       32-82 加減速類型     [0] 直線     2 set-ups     TRUE     -       32-83 速率解析度     100 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-84 出廠速率設定     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-85 出廠加速度設定     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-9* 發展								Uint32
32-80 最大速率(編碼器)     1500 RPM     2 set-ups     TRUE     67       32-81 最短加減速     1.000 s     2 set-ups     TRUE     -3       32-82 加減速類型     [0] 直線     2 set-ups     TRUE     -       32-83 速率解析度     100 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-84 出廠速率設定     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-85 出廠加速度設定     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-94 發展			U N/A	2 set-ups		IRUE	U	Uint32
32-81     最短加減速     1.000 s     2 set-ups     TRUE     -3       32-82     加減速類型     [0] 直線     2 set-ups     TRUE     -       32-83     速率解析度     100 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-84     出廠速率設定     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-85     出廠加速度設定     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-9* 發展			1500 DDH	0		TDUE	67	11: + 00
32-82 加減速類型     [0] 直線     2 set-ups     TRUE     -       32-83 速率解析度     100 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-84 出廠速率設定     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-85 出廠加速度設定     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-9* 發展				•				Uint32
32-83 速率解析度     100 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-84 出廠速率設定     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-85 出廠加速度設定     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-9* 發展								Uint32 Uint8
32-84     出廠速率設定     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-85     出廠加速度設定     50 N/A     2 set-ups     TRUE     0       32-9* 發展				•				Uint8 Uint32
32-85 出廠加速度設定 50 N/A 2 set-ups TRUE 0 32-9* 發展								Uint32 Uint32
32-9* 發展				•				Uint32
			JU N/A	∠ set-ups		IKUE	U	UIIILOZ
- 32-90   同場程式		原始程式除錯		2 set-ups		TRUE	_	Uint8
2C 20 /示对性上的小姐 [U] 打工即下	32 30	/ホメロイエン・パホ 連目	[O] 1±th) k	Z SEL UPS		INUL		UTITED



# 6.3.21 33-\*\* MCO 進階 設定

參數 編號	參數說明	出廠預設值	4-set-up(4- 設定表單)	僅限 FC 302	操作中進行 更改	轉 換索引	類型
	Home 動作						
	強制 HOME	[0] Home 未強制	2 set-ups		TRUE	_	Uint8
	從 Home 位置計算的零點偏量	0 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Int32
	Home 動作的加減速 Home 動作的速率	10 N/A 10 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Uint32
	執行 Home 動作時的行為	[0] 反轉並索引	2 set-ups 2 set-ups		TRUE TRUE	-	Int32 Uint8
33-1*		[0] 及特亚系 川	Z Set ups		TROL		OTITE
	主同步因數(M:S)	1 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Int32
	從同步因數(M:S)	1 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Int32
	同步位置偏量	0 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Int32
33-13	位置同步精確度視窗	1000 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Int32
	相對從速率極限	O %	2 set-ups		TRUE	0	Uint8
	主系統標記號碼	1 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Uint16
	從系統標記號碼	1 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Uint16
33-17	主標記距離 從標記距離	4096 N/A 4096 N/A	2 set-ups		TRUE TRUE	0	Uint32 Uint32
33-19		[0] 編碼器 Z 正向	2 set-ups 2 set-ups		TRUE	-	Uint8
	從標記類型	[0] 編碼器 Z 正向	2 set-ups		TRUE	_	Uint8
	主標記容差視窗	0 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Uint32
	從標記容差視窗	0 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Uint32
33-23	標記同步啟動行為	[0] 啓動功能 1	2 set-ups		TRUE	-	Uint16
	故障標記號碼	10 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Uint16
	就緒標記號碼	1 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Uint16
	速率濾波器	0 us	2 set-ups		TRUE	-6	Int32
	偏量濾波器時間	0 ms	2 set-ups		TRUE	-3	Uint32
	標記濾波器模式	[0] 標記濾波器 1	2 set-ups		TRUE	-3	Uint8 Int32
	標記濾波器濾波時間最大標記修正	0 ms 0 N/A	2 set-ups 2 set-ups		TRUE TRUE	0	Uint32
	同步類型	[0] 標準	2 set ups 2 set-ups		TRUE	-	Uint8
	極限處理	[0] IN-	2 300 493		TROE		OTITICO
	在結束極限開關的行為	[0] 呼叫故障處理器	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
33-41	負向軟體結束極限	-500000 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Int32
33-42	正向軟體結束極限	500000 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Int32
33-43	負向軟體結束極限啓動	[0] 未啟動	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
	正向軟體結束極限啟動	[0] 未啟動	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
	目標視窗內時間	0 ms	2 set-ups		TRUE	-3	Uint8
33-46		1 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Uint16
	■ 目標視窗大小 ■ <b>//0 模式</b>	0 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Uint16
	端子 X57/1 數位輸入	 [0] 無功能	2 set-ups		TRUE	_	Uint8
	端子 X57/2 數位輸入	[0] 無功能	2 set ups 2 set-ups		TRUE	_	Uint8
	端子 X57/3 數位輸入	[0] 無功能	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
	端子 X57/4 數位輸入	[0] 無功能	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
33-54	端子 X57/5 數位輸入	[0] 無功能	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
	端子 X57/6 數位輸入	[0] 無功能	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
	端子 X57/7 數位輸入	[0] 無功能	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
	端子 X57/8 數位輸入	[0] 無功能	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
	端子 X57/9 數位輸入	[0] 無功能	2 set-ups		TRUE	_	Uint8
	端子 X57/10 數位輸入 端子 X59/1 與 X59/2 模式	[0] 無功能	2 set-ups		TRUE FALSE	_	Uint8 Uint8
	端子 X59/1 與 X59/2 模式 端子 X59/1 數位輸入	[1] 數位輸出 [0] 無功能	2 set-ups 2 set-ups		FALSE TRUE	-	Uint8
	端子 X59/2 數位輸入	[0] 無功能	2 set ups 2 set-ups		TRUE	_	Uint8
	端子 X59/1 數位輸出	[0] 無功能	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
	端子 X59/2 數位輸出	[0] 無功能	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
	端子 X59/3 數位輸出	[0] 無功能	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
	端子 X59/4 數位輸出	[0] 無功能	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
	端子 X59/5 數位輸出	[0] 無功能	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
	端子 X59/6 數位輸出	[0] 無功能	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
	端子 X59/7 數位輸出	[0] 無功能	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
	端子 X59/8 數位輸出	[0] 無功能	2 set-ups		TRUE		Uint8
	<b>全域参数</b>	4 M /A	2		TDUE		1,5+0
	已啟動程式編號 上電狀態	-1 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Int8
	上電狀態 變頻器狀態監控	[1] 馬達開啟 [1] 開	2 set-ups 2 set-ups		TRUE TRUE	_	Uint8 Uint8
	支與喬欣思監控 故障後行為	[0] 自由旋轉停機	2 set-ups 2 set-ups		TRUE	-	Uint8
	中斷後行為	[0] 受控停機	2 set ups 2 set-ups		TRUE	-	Uint8
	MCO 由外部 24 VDC 供電	[0] 否	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
		[0] 繼電器 1	2 set-ups		TRUE	-	Uint8
	警報的斒士						
33-86	警報的端子 警報的端子狀態	[0] 不會有任何動作	2 set-ups		TRUE	-	Uint8



# 6.3.22 34-\*\* MCO 數據讀出

參數 參數說明 編號	出廠預設值	4-set-up(4- 設定表單)	僅限 FC 302	操作中進行 更改	轉 換索引	類型
34-0* PCD 寫入參數					3,7,7,7,1	
34-01 PCD 1 寫入 MCO	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
34-02 PCD 2 寫入 MCO	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
34-03 PCD 3 寫入 MCO	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
34-04 PCD 4 寫入 MCO	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
34-05 PCD 5 寫入 MCO	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
34-06 PCD 6 寫入 MCO	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
34-07 PCD 7 寫入 MCO	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
34-08 PCD 8 寫入 MCO	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
34-09 PCD 9 寫入 MCO	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
34-10 PCD 10 寫入 MCO	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
34-2* PCD 讀取參數						
34-21 PCD 1 從 MCO 讀入	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
34-22 PCD 2 從 MCO 讀入	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
34-23 PCD 3 從 MCO 讀入	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
34-24 PCD 4 從 MCO 讀入	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
34-25 PCD 5 從 MCO 讀入	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
34-26 PCD 6 從 MCO 讀入	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
34-27 PCD 7 從 MCO 讀入	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
34-28 PCD 8 從 MCO 讀入	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
34-29 PCD 9 從 MCO 讀入	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
34-30 PCD 10 從 MCO 讀入	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
34-4* 輸入與輸出						
34-40 數位輸入	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
34-41 數位輸出	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
34-5* 製程數據						
34-50 實際位置	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Int32
34-51 命令的位置	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Int32
34-52 實際主位置	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Int32
34-53 從索引位置	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Int32
34-54 主索引位置	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Int32
34-55 曲線位置	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Int32
34-56 追蹤故障	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Int32
34-57 同步誤差	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Int32
34-58 實際速率	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Int32
34-59 實際主速率	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Int32
34-60 同步狀態	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Int32
34-61 軸狀態	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Int32
34-62 程式狀態	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Int32
34-64 MCO 302 狀態	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
34-65 MCO 302 控制	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
34-7* 診斷讀數						
34-70 MCO 警報字組 1	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint32
34-71 MCO 警報字組 2	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint32



# 6.4 參數清單 - 有效濾波器

#### 6.4.1 操作/顯示 0-\*\*

參數號碼	参數說明	出廠預設值	4-set-up(4- 設定表單)	僅限 FC 302	操作中進行 更改	轉 換索引	類型
	基本設定	F=3 =					
0-01	語言	[0] English	1 set-up		TRUE	-	Uint8
0-04	復電後的動作模式	[1] 強制停止	All set-ups		TRUE	-	Uint8
	設定表單操作						
0-10	有效設定表單	[1] 設定表單 1	1 set-up		TRUE	-	Uint8
0-11	編輯設定表單	[1] 設定表單 1	All set-ups		TRUE	-	Uint8
0-12	參數關聯表單	[0] 未連接的	All set-ups		FALSE	-	Uint8
0-13	讀數: 關聯表單	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
0-14	讀數:編輯設定表單 / 通道	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Int32
0-2*	LCP 顯示器						
0-20	顯示行 1.1	30112	All set-ups		TRUE	-	Uint16
0-21	顯示行 1.2	30110	All set-ups		TRUE	-	Uint16
0-22	顯示行 1.3	30120	All set-ups		TRUE	-	Uint16
0-23	大顯示行 2	30100	All set-ups		TRUE	-	Uint16
0-24	大顯示行 3	30121	All set-ups		TRUE	-	Uint16
0-25	個人設定表單	ExpressionLimit	1 set-up		TRUE	0	Uint16
0-4*	LCP 控制鍵						
0-40	LCP [Hand on] 鍵	[1] 有效	All set-ups		TRUE	-	Uint8
0-41	LCP [0ff] 鍵	[1] 有效	All set-ups		TRUE	-	Uint8
0-42	LCP [Auto on] 鍵	[1] 有效	All set-ups		TRUE	-	Uint8
0-43	LCP [Reset] 鍵	[1] 有效	All set-ups		TRUE	-	Uint8
0-5*	拷貝/儲存						
0-50	LCP 拷貝	[0] 不拷貝	All set-ups		FALSE	-	Uint8
0-51	設定表單拷貝	[0] 不拷貝	All set-ups		FALSE	-	Uint8
0-6*	密碼						
0-60	主設定表單密碼	100 N/A	1 set-up		TRUE	0	Int16
0-61	無密碼時可否存取所有參數	[0] 完全存取	1 set-up		TRUE	-	Uint8
0-65	快速表單密碼	200 N/A	1 set-up		TRUE	0	Int16
0-66	無密碼時可否存取快速表單參數	[0] 完全存取	1 set-up		TRUE	-	Uint8

#### 6.4.2 數位輸入/輸出 5-\*\*

參數 號碼	參數說明	出廠預設值	4-set-up(4- 設定表單)	僅限 FC 302	操作中進行 更改	轉 換索引	類型
5−0*	<b>數位 Ⅰ/0 模式</b>						
5-00	數位輸入/輸出模式	[0] PNP	All set-ups		FALSE	-	Uint8
5-01	端子 27 的模式	[0] 輸入	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-02	端子 29 的模式	[0] 輸入	All set-ups	x	TRUE	-	Uint8
5−1*	數位輸入						
5-10	端子 18 數位輸入	[8] 啟動	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-11	端子 19 數位輸入	[0] 無作用	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-12	端子 27 數位輸入	[0] 無作用	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-13	端子 29 數位輸入	[0] 無作用	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-14	端子 32 數位輸入	[90] 交流接觸器	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-15	端子 33 數位輸入	[91] 直流接觸器	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-16	端子 X30/2 數位輸入	[0] 無作用	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-17	端子 X30/3 數位輸入	[0] 無作用	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-18	端子 X30/4 數位輸入	[0] 無作用	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-19	端子 37 安全停機	[1] 全停機警報	1 set-up		TRUE	-	Uint8
5-20	端子 X46/1 數位輸入	[0] 無作用	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-21	端子 X46/3 數位輸入	[0] 無作用	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-22	端子 X46/5 數位輸入	[0] 無作用	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-23	端子 X46/7 數位輸入	[0] 無作用	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-24	端子 X46/9 數位輸入	[0] 無作用	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-25	端子 X46/11 數位輸入	[0] 無作用	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-26	端子 X46/13 數位輸入	[0] 無作用	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-3*	數位輸出						
5-30	端子 27 數位輸出	[0] 無作用	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-31	端子 29 數位輸出	[0] 無作用	All set-ups	x	TRUE	-	Uint8
5-32	端子 X30/6 數位輸出 (MCB 101)	[0] 無作用	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-33	端子 X30/7 數位輸出 (MCB 101)	[0] 無作用	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5−4*	繼電器			•			
5-40	繼電器功能	[0] 無作用	All set-ups		TRUE	-	Uint8
5-41	繼電器 "開" 延遲	0.30 s	All set-ups		TRUE	-2	Uint1
5-42	繼電器 "關" 延遲	0.30 s	All set-ups		TRUE	-2	Uint1



# 6.4.3 通訊和選項 8-\*\*

參數 號碼	參數說明	出廠預設值	4-set-up(4- 設定表單)	僅限 FC 302	操作中進行 更改	轉 換索引	類型
8-0*	一般設定						
8-01	控制地點	[0] 數位和控制字組	All set-ups		TRUE	-	Uint8
8-02	控制字組源	null	All set-ups		TRUE	-	Uint8
8-03	控制字組超時時間	1.0 s	1 set-up		TRUE	-1	Uint32
8-04	控制字組超時功能	[0] 關	1 set-up		TRUE	-	Uint8
8-05	超時結束功能	[1] 繼續設定表單	1 set-up		TRUE	-	Uint8
8-06	控制字組超時復歸	[0] 不復歸	All set-ups		TRUE	-	Uint8
8-3*	FC 埠設定						
8-30	協議	[1] FC MC	1 set-up		TRUE	-	Uint8
8-31	地址	2 N/A	1 set-up		TRUE	0	Uint8
8-32	FC 埠傳輸速率	[2] 9600 Baud	1 set-up		TRUE	-	Uint8
8-35	最小回應延遲	10 ms	All set-ups		TRUE	-3	Uint16
8-36	最大回應延遲	5000 ms	1 set-up		TRUE	-3	Uint16
8-37	最大位元組間延遲	25 ms	1 set-up		TRUE	-3	Uint16
8-5*	數位/總線功能						
8-53	<b>啓動選</b> 擇	[3] 邏輯或	All set-ups		TRUE	-	Uint8
8-55	設定表單選擇	[3] 邏輯或	All set-ups		TRUE	-	Uint8

# 6.4.4 特殊功能 14-\*\*

參數 參數說明 號碼	出廠預設值	4-set-up(4- 設定表單)	僅限 FC 302	操作中進行 更改	轉 換索引	類型
14-2* 跳脫復歸		12.7C-77			32,37, 31	
14-20 復歸模式	[0] 手動復歸	All set-ups		TRUE	-	Uint8
14-21 自動重新啟動時間	10 s	All set-ups		TRUE	0	Uint16
14-22 操作模式	[0] 正常操作	All set-ups		TRUE	-	Uint8
14-23 類型代碼設定	null	2 set-ups		FALSE	-	Uint8
14-28 生産設定	[0] 無操作	All set-ups		TRUE	-	Uint8
14-29 維修代碼	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Int32
14-5* 環境						
14-50 RFI 濾波器	[1] 開	1 set-up		FALSE	-	Uint8
14-53 風扇監控	[1] 警告	All set-ups		TRUE	-	Uint8
14-54 Bus Partner	1 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Uint16



# 6.4.5 裝置資訊 15-\*\*

參數號碼	參數說明	出廠預設值	4-set-up(4- 設定表單)	僅限 FC 302	操作中進行更 改	轉 換索引	類型
	操作數據						
	運行時數	0 h	All set-ups		FALSE	74	Uint32
	運轉時數 電影器	0 h	All set-ups		FALSE	74	Uint32
	電源開闢切入次數	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint32
	溫度過高次數	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
	電壓過高次數	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
	運轉時數計數器復歸	[0] 不復歸	All set-ups		TRUE		Uint8
	數據記錄設定	•	•		TOUE		111 . 40
15-10		0	2 set-ups		TRUE	-	Uint16
	登錄間隔	ExpressionLimit	2 set-ups		TRUE	-3 -	TimD
	觸發事件	[0] False	1 set-up		TRUE	_	Uint8
	登錄模式	[0] 務必記錄	2 set-ups		TRUE TRUE		Uint8 Uint8
	觸發前範例	50 N/A	2 set-ups		TRUE	0	UINT8
	使用記錄	0.11/4			EN OF	•	1111
	使用記錄:事件	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint8
	使用記錄:值	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint32
	使用記錄:時間	0 ms	All set-ups		FALSE	-3	Uint32
	故障記錄	0.11/4			EN OF	0	111 . 40
	故障記錄:故障碼	0 N/A	All set-ups		FALSE	-	Uint16
	故障記錄:值	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Int16
	故障記錄:時間	0 s	All set-ups		FALSE	0	Uint32
	<b>装置標識</b>	0 N/A	A11 .		EN OF	0	VisStr[6]
	FC 類型		All set-ups		FALSE	0	
	電力元件	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[20]
15-42	電壓 お贈ばす	0 N/A	All set-ups		FALSE	-	VisStr[20]
	軟體版本	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[5]
		0 N/A 0 N/A	All set-ups		FALSE FALSE	0	VisStr[40] VisStr[40]
	實際類型代碼字串		All set-ups			0	
	装置訂購編號	0 N/A	All set-ups		FALSE FALSE	0	VisStr[8]
	功率卡訂貨號 LCP 識別碼	0 N/A 0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[8] VisStr[20]
	控制卡軟體識別碼	0 N/A	All set-ups All set-ups		FALSE	0	VisStr[20]
	功率卡軟體識別碼	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[20]
		0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[20]
	功率卡序列號	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[10]
	<u> </u>	U N/A	ATT SEL UPS		FALSE	U	VISSULIB
15-60	安裝的選項	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[30]
	選項軟體版本	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[30]
	選項訂購單號碼	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[20]
	選項序列號	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[0]
	插槽 A 中的選項	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[10]
	插槽 A 選項軟體版本	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[30]
	插槽 B 中的選項	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[20]
	插槽 B 選項軟體版本	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[30]
	插槽 CO 中的選項	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[20]
	插槽 CO 選項軟體版本	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[20]
	插槽 C1 中的選項	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[20]
	插槽 C1 選項軟體版本	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[20]
	參數資料	J .// N	550 495				,
	<b>已</b> 定義參數	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
		0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
	と	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[40]
	<b>參數元數據</b>	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
10 00	> >A / U >A #05	<u> </u>			TALOL		- OTHER



# 6.4.6 數據讀出 16-\*\*

參數 號碼	參數說明	出廠預設值	4-set-up(4- 設定表單)	僅限 FC 302	操作中進行 更改	轉 換索引	類型
16-0*	一般狀態						
16-00	控制字組	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	V2
16-03	狀態字組	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	V2
16-3*	AF 狀態						
16-30	直流電路電壓	0 V	All set-ups		FALSE	0	Uint16
16-34	散熱片溫度	0 ° C	All set-ups		FALSE	100	Uint8
16-35	逆變器熱負載	0 %	All set-ups		FALSE	0	Uint8
16-36	逆變器 額定 電流	ExpressionLimit	All set-ups		FALSE	-2	Uint32
16-37	逆變器 最大 電流	ExpressionLimit	All set-ups		FALSE	-2	Uint32
16-39	控制卡過熱	0 ° C	All set-ups		FALSE	100	Uint8
16-40	登錄緩衝區已滿	[0] 否	All set-ups		TRUE	-	Uint8
16-49	Current Fault Source	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint8
16-6*	輸入和輸出						
16-60	數位輸入	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
16-66	數位輸出 [二進位]	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Int16
16-71	繼電器輸出 [二進位]	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Int16
16-8*	Fieldbus 和 FC 埠						
16-80	Fieldbus 控制字組 1 信號	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	V2
16-84	通訊 選項組 STW	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	V2
16-85	FC 埠控制字組 1 信號	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	V2
16-9*	診斷讀出						
16-90	警報字組	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint32
16-91	警報字組 2	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint32
16-92	警告字組	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint32
16-93	警告字組 2	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint32
16-94	外部 狀態字組	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint32

# 6.4.7 AF 設定 300-\*\*



#### 注意!

除了參數 300-10 之外,不建議變更低諧波變頻器在此參數群組中的設定值。

參數	參數說明	出廠預設值	4-set-up (4-	僅限 FC 302	操作中進行	轉	類型
號碼			設定表單)		更改	換索引	
300-0*	一般設定						
300-00	諧波取消模式	[0] 整體	All set-ups		TRUE	-	Uint8
300-01	補償優先順序	[0] 諧波	All set-ups		TRUE	-	Uint8
300-1*	網路設定						
300-10	有效的濾波器額定電壓	ExpressionLimit	2 set-ups		FALSE	0	Uint32
300-2*	CT 設定						
300-20	CT 主要額定值	ExpressionLimit	2 set-ups		FALSE	0	Uint32
300-21	CT 第二額定值	[1] 5A	2 set-ups		FALSE	-	Uint8
	CT 額定電壓	342 V	2 set-ups		FALSE	0	Uint32
300-24	CT 序列	[0] L1、L2、L3	2 set-ups		FALSE	-	Uint8
300-25	CT 極性	[0] 正常	2 set-ups		FALSE	-	Uint8
300-26	CT 配置	[1] 負載電流	2 set-ups		FALSE	-	Uint8
300-29		[0] 關	All set-ups		FALSE	-	Uint8
300-3*	補償						
300-30	補償點	0. 0 A	All set-ups		TRUE	-1	Uint32
300-35	功率因數設定值	0.500 N/A	All set-ups		TRUE	-3	Uint16

# 6.4.8 AF 讀數 301-\*\*

參數 號 參數說明 碼	出廠預設值	4-set-up(4- 設定表單)	僅限 FC 302	操作中進行 更改	轉 換索引	類型
301-0* 輸出電流						
301-00 輸出電流 [A]	0.00 A	All set-ups		TRUE	-2	Int32
301-01 輸出電流 [%]	0.0 %	All set-ups		TRUE	-1	Int32
301-1* 装置效能						
301-10 電流的 THD [%]	0.0 %	All set-ups		TRUE	-1	Uint16
301-12 功率因數	0.00 N/A	All set-ups		TRUE	-2	Uint16
301-13 功率因數	0.00 N/A	All set-ups		TRUE	-2	Int16
301-14 殘餘電流	0. 0 A	All set-ups		TRUE	-1	Uint32
301-2* 主電源狀態						
301-20 主電源電流 [A]	0 A	All set-ups		TRUE	0	Int32
301-21 主電源頻率	0 Hz	All set-ups		TRUE	0	Uint8
301-22 基本 主電源電流 [A]	0 A	All set-ups		TRUE	0	Int32

ß



# 7 RS-485 安裝與設定

#### 7.1.1 概述

RS 485 是一種可以與多重引線網路拓樸相容的雙線總線介面,也就是說,節點可以當成總線來連接,或是透過共用的主幹線引線連接。 一個網路的區段 最多可以連接 32 個節點。

網路區段是由中繼器所分割。 請注意,每個中繼器在安裝的區段中具有節點的功能。 在所有區段中,連接至特定網路的每個節點都必須有獨特的節點位 th

使用變頻器的終接開關(S801),或是有偏壓的終接電阻電路來終接區段的兩端。 務必使用有遮罩的雙紋電纜線以進行總線配線工作,並採用常見的良好 安裝方式。

在每個節點的遮罩低阻抗接地連接都相當重要,包含在高頻率的情形。 方式是將遮罩的大部分表面連接至接地,例如以電纜線夾鉗或具傳導性的電纜線 固定頭進行。 可能需要在整個網路中使用電位等化電纜線來維持大地電位,特別是在使用長的電纜線的安裝中。

為了預防阻抗不符的情形,務必在整個網路中使用相同類型的電纜線。 將馬達連接至變頻器時,務必使用有遮罩的馬達電纜線。

電纜線: 有遮罩的雙紋電纜線 (STP)
阻抗: 120 0hm
電纜線長度: 最大 1200 m (包含引線)
站至站的距離最大 500 m

#### 7.1.2 網路連接


#### 將變頻器以如下方式連接至 RS-485 網路 (請亦參閱圖示):


- 1. 在變頻器的主要控制卡上,將信號線連接至端子 68 (P+) 與端子 69 (N-)。
- 2. 將電纜線遮罩連接至電纜線夾鉗。



#### 注意!

為了減少導體之間的噪音,建議使用有遮罩的雙紋電纜線。

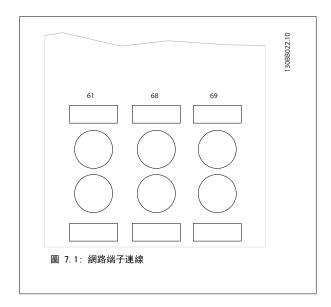

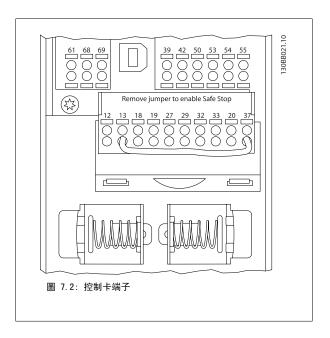




#### 7.1.3 RS 485 總線終接

使用變頻器主要控制卡上的終接器 DIP 開關來終接 RS-485 總線。



#### 注意!

DIP 開關出廠設定為「關閉」。

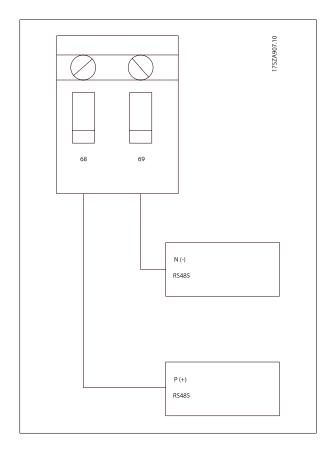


終接器開關出廠設定值

#### 7.1.4 EMC 預防措施

為了達到 RS-485 網路的無干擾操作,建議採取下列的 EMC 預防措施。

必須遵守相關的國家與地方法令(例如保護性接地連線)。 RS-485 通訊電纜線必須與馬達以及煞車電阻電纜線保持距離,以避免各電纜線的高頻噪音相 互結合。 正常來說 200 毫米 (8 英吋) 的距離就足夠,但是還是建議在電纜線之間保持最大的可能距離,尤其是以長距離並聯排列的電纜線。 當電纜 線交叉為無可避免時,RS-485 電纜線必須以 90 度的角度與馬達及煞車電阻電纜線交叉。



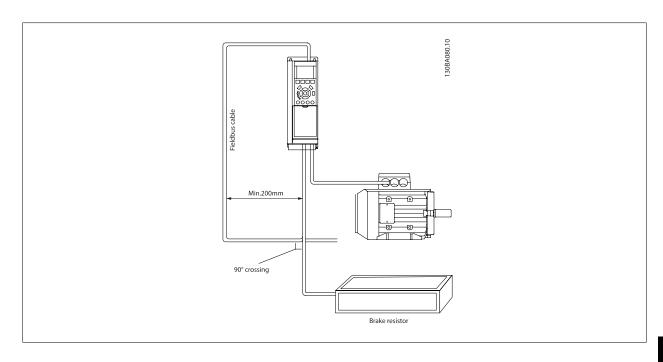

FC 協議又稱為 FC 總線或標準總線,是一種 Danfoss 標準 fieldbus。 它會根據經由串列總線進行通訊的主從原則來定義存取技術。

總線可連接一個主系統和最多 126 個從系統。 主系統會經由電報中的一個地址字元來挑選個別的從系統。 從系統本身絕不會在未先經要求的情況下進 行傳輸,而且每個從系統不可能直接互傳訊息給對方。 通訊會在半雙工模式中進行。

無法將主系統功能傳送至另一個模式(單一主系統)。

由於實體層為 RS-485, 因此使用內建於變頻器的 RS-485 埠。 FC 協議能支援不同的電報格式,包括製程數據的 8 位元組短格式,以及亦包含一個參數通道的 16 位元組長格式。 第三種電報格式則是一種用於文字的格式。

# 7.3 網路配置

#### 7.3.1 FC 300 變頻器設定表單

設定下列參數,啟動變頻器的 FC 協議。


參數號碼	設定
參數 8-30 <i>協議</i>	FC
參數 8-31 <i>地址</i>	1 - 126
參數 8-32 FC 埠傳輸速率	2400 - 115200
參數 8-33 同位/停機位元	偶同位,1 個停機位元(預設)



# 7.4 FC 協議訊息架構

#### 7.4.1 字元(位元組)的內容

每個字元的傳輸都是從該字元的起始位元開始的。 隨後傳輸 8 個數據位元,相當於一個位元組。 每個字元都由一個同位檢核位元所固定住。當該字元 到達了同位檢核位元值時 (即 8 個數據位元中位元為「1」的數目,和該同位檢核位元中位元為 1 的總數相等時),它將被設為「1」。 字元以停止位元 作為結束,因此,一個字元共包括 11 個位元。

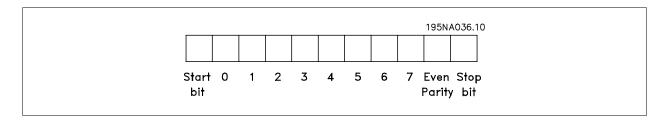

#### 7.4.2 電報結構

每個電報都以起始字元 (STX) = 02 Hex 開始,之後分別是表示電報長度的位元組 (LGE) 和表示變頻器地址 (ADR) 的位元組。 再以後是若干數據位元組 (數量不定,視電報的類型而定)。 電報以數據控制位元組 (BCC) 作爲結束。



#### 7.4.3 電報長度 (LGE)

電報長度是數據位元組、地址位元組 ADR 以及數據控制位元 BCC 三者的位元組數目之和。

如果電報有 4 個數據位元組,則它的長度爲LGE = 4 + 1 + 1 = 6 個位元組如果電報有 12 個數據位元組,則它的長度爲LGE = 12 + 1 + 1 = 14 個位元組如果電報含有文字,則它的長度爲10<sup>11</sup>+n 位元組

#### 7.4.4 變頻器位址 (ADR)

有兩種不同的位址格式可供使用。 變頻器的位址範圍為 1-31 或者 1-126。

1. 位址格式 1-31:

位元 7 = 0 (位址格式 1-31 有效使用中)

位元 6 不使用

位元 5 = 1: 廣播、位址位元 (0-4) 不使用

位元 5 = 0: 沒有廣播

位元 0-4 = 變頻器位址 1-31

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup>10 表示固定字元數,而「n」是可變的(取決於文字的長度)。



2. 位址格式 1-126:

位元 7 = 1 (位址格式 1-126 有效使用中)

位元 0-6 = 變頻器位址 1-126

位元 0-6 = 0 廣播

從系統在對主系統的回應電報中會原封不動地將位址位元組發回。

#### 7.4.5 數據控制位元 (BCC)

校驗和(checksum)係以 XOR 函數計算而得。在收到電報的第一個位元組之前,計算校驗和爲 0。

#### 7.4.6 數據欄位

數據區塊的結構取決於電報類型。 有三種電報類型,每種類型都同時適用於控制電報(由主到從)和回應電報(由從到主)。

這三種類型的電報是:

製程區塊(PCD):

PCD 是由 4 個位元組(2 個字)的資料區塊組成,其中包括:

- 控制字組和設定值(由主到從)
- 狀態字組和目前輸出頻率(由從到主)。

STX LGE ADR	PCD1	PCD2	BCC   030BA269.10

#### 參數區塊:


參數區塊係用於在主從系統之間傳輸參數。 數據區塊由 12 個位元組 (6 個字) 組成,並且還包含製程區塊。

				1			¬ ¬
STX LGE ADR	PKE	IND	PWE <sub>high</sub>	PWElow	PCD1	PCD2	BCC   C
							130




#### 文字區塊:

文字區塊用於經過資料區塊讀取文字或寫入文字。

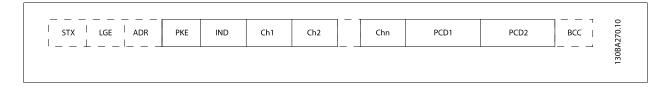

#### 7.4.7 PKE 欄位

PKE 欄位包含兩個副欄位: 參數指令與回應 AK,以及參數編號 PNU:

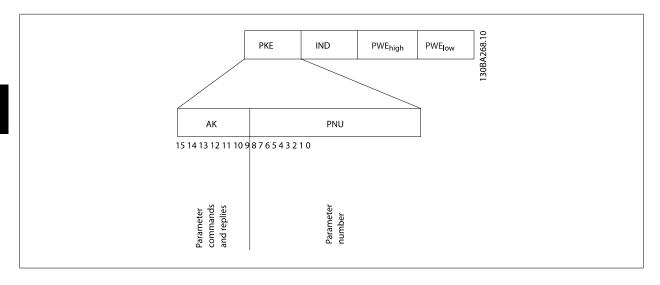

第 12-15 位元用於傳輸參數命令(由主到從)和將處理過的從回應送回主系統。

	主⇒從			
位元編號	!			参數命令
15	14	13	12	
0	0	0	0	無命令
0	0	0	1	讀取參數值
0	0	1	0	將參數值寫入 RAM (字組)
0	0	1	1	將參數值寫入 RAM (雙字組)
1	1	0	1	將參數值寫入 RAM 和 EEPROM (雙字組)
1	1	1	0	將參數值寫入 RAM 和 EEPROM (字組)
1	1	1	1	讀/寫文字

回應 從⇒主						
位元編號				回應		
15	14	13	12			
0	0	0	0	無回應		
0	0	0	1	傳送的參數值(字組)		
0	0	1	0	傳送的參數值(雙字組)		
0	1	1	1	命令無法執行		
1	1	1	1	傳送的文字		



如果命令無法執行,從系統會發送這樣的回應:

0111 命令無法執行

- 並在參數值 (PWE) 中發出下述故障報告:

PWE low (	(Hex)	故障報告
0		使用的參數號碼不存在
1		對定義的參數沒有寫入許可權
2		數據值超出了參數的限制
3		所使用的次索引不存在
4		參數不是數組類型
5		數據類型與定義的參數不匹配
11		在變頻器的目前模式下無法更改已定義參數的資料。 某些參數只有在馬達關閉的情況下才能被更改
82		對定義的參數沒有總線存取許可權
83		由於已選擇了出廠預設值,因此不能更改資料

#### 7.4.8 參數編號 (PNU)

第 0-11 位元用於傳送參數編號。有關參數的功能係於程式設定指南的參數說明中定義。

#### 7.4.9 索引 (IND)

將索引和參數號碼一起使用,可以對具有索引的參數(如參數 15-30 *故障記錄: 故障碼*)進行讀/寫存取。 索引由 2 個位元組組成: 一個低位位元組和 一個高位位元組。

只有低位位元組可作為索引使用。

#### 7.4.10 參數值 (PWE)

參數值區塊由 2 個字(4 個位元組)組成,其值取決於定義的命令(AK)。 當 PWE 區塊不包含數值時,主系統將請求參數值。 如果要更改參數值(寫 入),新值將首先被寫入 PWE 區塊中,然後再從主系統發送到從系統。


如果從系統對參數請求作出了回應(讀出命令),PWE 區塊中目前的參數值將被傳回給主系統。 如果參數包含的是幾個資料選項而不是數位值(如在參數 0-01 *語言*中,[0] 對應於英語,而 [4] 對應於丹麥語),透過在 PWE 塊中輸入值可以選擇相應的資料值。 請參閱範例 - 選擇數據值。 串列通訊 只能讀取包括數據類型 9(文字字串)的參數。

參數 15-40 FC 類型 至 參數 15-53 功率卡序列號 包含數據類型 9。

例如,讀取參數 15-40 *FC 類型*當中的裝置的規格以及主電源電壓範圍。 在傳送(讀取)文字字串時,電報的長度是可變的,而且文字具有不同的長度。 電報長度定義在電報的第二個位元組(即 LGE)中。 使用文字傳送時,索引字元可表明是讀取還是寫入命令。

要透過 PWE 區塊讀取文字,請將參數命令(AK)設為 'F' Hex。 索引字元的高位位元組必須為「4」。

某些參數包含可以透過串列總線寫入的文字。 若要透過 PWE 區塊寫入文字,請將參數命令(AK)設為 'F' Hex。 索引字元的高位位元組必須為「5」。

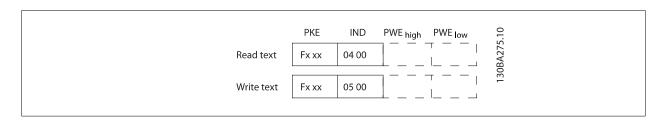



#### 7.4.11 FC 300 支援的數據類型

"無符號"數據類型,即在電報中沒有運算符號。

數據類型	說明
3	整數 16
4	整數 32
5	無符號 8
6	無符號 16
7	無符號 32
9	文字串
10	位元組字串
13	時間差
33	保留
35	位元序列

#### 7.4.12 轉換

有關各個參數的不同屬性,請參閱出廠設定章節。 參數值只能以整數的 形式傳輸。 因此,若要傳輸小數,請使用轉換因數。

參數 4-12 馬達轉速下限 [Hz] 的轉換因數為 0.1。

如果要將最小頻率預置為 10~Hz,則要傳輸的值應為 100。 轉換因數為 0.1~ 係表示所傳輸的值將被乘以 0.1。 因此,傳輸值 100~ 將被認為是 10.0。

轉換表	
轉換索引	轉換因數
74	0. 1
2	100
1	10
0	1
-1	0. 1
-2	0. 01
-3	0. 001
-4	0. 0001
-5	0. 00001

#### 7.4.13 製程字組 (PCD)

製程字組的區塊分爲兩個部分,各有 16 個位元,它們總是按照所定義的順序出現。

PCD 1	PCD 2
控制電報(主 ⇒ 從控制字組)	設定值
控制電報(從 ⇒ 主)狀態字組	目前的輸出頻率



# 7.5 範例

### 7.5.1 寫入參數值

將 參數 4-14 *馬達轉速上限 [Hz]* 變更為 100 Hz。 將數據寫入 EEPROM。

PKE = E19E Hex - 將單一文字寫入參數 4-14 *馬達轉速上限 [Hz]* 

IND = 0000 Hex


PWEHIGH = 0000 Hex


PWELOW = 03E8 Hex - 數據值 1000, 相當於 100 Hz (參見轉換部分)。

注意: 參數 4-14 *馬達轉速上限 [Hz]* 為單一文字,在 EEPROM 寫入的 參數命令為 [E] 。 參數號碼 4-14 在十六進位中為 19E。

從系統對主系統的回應將如下:

### 電報將類似於:

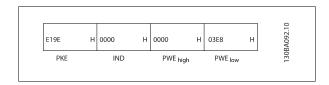

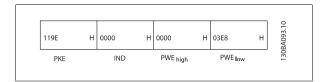

### 7.5.2 讀取參數值

讀取參數 3-41 *加速時間 1* 的值


PKE = 1155 Hex - 讀取參數 3-41 加速時間 1 的參數值


IND = 0000 Hex

PWEHIGH = 0000 Hex

PWELOW = 0000 Hex

如果參數 3-41 加速時間 1 的值為 10 秒,從系統對主系統的回應將如下:

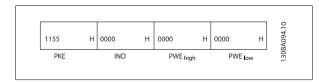

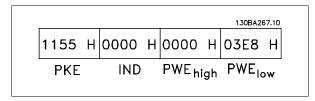

3E8 Hex 對應於十進制的 1000。 參數 3-41 *加速時間 1* 的轉換索引爲帶 -2, 也就是 0.01。 參數 3-41 *加速時間 1* 屬於*無符號的 32 位元位元組*類型。



# 7.6 如何存取參數

### 7.6.1 參數處理

PNU(參數編號)可從 Modbus 讀取訊息或寫入訊息內含的暫存位址來轉譯。 參數編號被轉譯至 Modbus(10 x 參數編號),並轉譯成 DECIMAL。

### 7.6.2 數據的儲存

線圈 65 小數能用來判定寫入變頻器的數據是否被存入 EEPROM 及 RAM (線圈 65 = 1), 還是只存入 RAM (線圈 65 = 0)。

### 7. 6. 3 IND

數組索引會在保持暫存器 9 中設定,並在存取數組參數時使用。

### 7.6.4 文字區塊

儲存為文字字串的參數與其他參數的存取方式都一樣。 文字區塊最大的大小為 20 個字元。 如果請求讀取參數的字元比參數儲存的數目多,則回應會被切截。 如果請求讀取參數的字元比參數儲存的數目少,回應則為填滿的空間。

### 7.6.5 轉換因數

有關各個參數的不同屬性,可參閱出廠設定章節。 由於參數值只能以整數的形式傳輸,因此必須使用轉換因數來傳輸小數。 請參閱*參數一節*。

### 7.6.6 參數值

### 標準數據類型

標準數據類型為 int16、int32、uint8、uint16 與 uint32, 它們均以 4x 暫存器(40001 - 4FFFF)的形式儲存。 使用 03HEX「讀取保持暫存器」功能即可讀取參數。 可使用 6HEX 「預置一個暫存器」功能將參數寫入 1 個暫存器(16 位元),並使用 10HEX 「預置多個暫存器」功能將參數寫入 2 個暫存器(32 位元)。 可讀取的暫存器數目從 1 個(16 位元)開始,最多可到 10 個(20 個字元)。

### 非標準型數據類型

非標準型數據類型為文字字串,而且以 4x 暫存器(40001 - 4FFFF)的形式儲存。 可使用 03HEX「讀取保持暫存器」功能讀取參數,並使用 10HEX「預置多個暫存器」功能寫入參數。 可讀取的暫存器數目從 1 個(2 個字元)開始,最多可到 10 個(20 個字元)。



# 8 一般規格

主電源 (L1、L2、L3):

380-480 V +5%

主電源電壓過低/主電源斷電:

在主電源電壓過低或主電源斷電的期間,FC 將繼續工作,直到中間電路電壓低於最低停機水準 (一般是比 FC 的最低馬達額定電壓低 15%) 才停止。 當主電源電壓比 FC 的最低馬達額定電壓低 10% 時,預期不會進入上電與全轉矩的狀態。

輸入頻率	50/60 Hz $\pm$ 5%
主電源相位間的暫時最大不平衡電壓	馬達額定電壓的 3.0 %
真實功率因數 (λ)	在額定負載時大於 0.98 額定值
接近一致時的位移功率因數 (cos φ)	(> 0.98)
THID	< 5%
輸入電源側 L1、L2、L3 的切換次數(上電時)	每兩分鐘最多一次。
根據 EN60664-1 的環境	過電壓類別 111/污染等級 2

本裝置適合用在可以傳遞不超過 100.000 RMS 對稱安培的電路上,最大電壓為 480/690 V。

### 馬達輸出 (U、V、W):

輸出電壓	輸入電壓的 0 - 100%	
輸出頻率	0 - 800* Hz	
輸出側切換	無限制	
加減速時間	1 - 3600 秒	

### \* 與電壓和功率相關

### 轉矩特性:

啟動轉矩(定轉矩)	最大 110%,達 1 分鐘.*
啟動轉矩	最大 135%,達 0.5 秒鐘。*
過轉矩(定轉矩)	最大 110%,達 1 分鐘.*

### \*相對於 變頻器的額定轉矩的百分比。

### **儋**線長度和橫截面.

<b>規款以及作供政</b> 由:	
馬達電纜線最大長度,有遮罩/有保護層	150 m
馬達電纜線最大長度,無遮罩/無保護層	300 m
馬達、主電源、負載共償與煞車的電纜線最大橫截面 *	
控制端子電纜(硬線)的最大橫截面	1.5 $mm^2/16$ AWG (2 x 0.75 $mm^2$ )
控制端子電纜(軟線)的最大橫截面	1 mm <sup>2</sup> /18 AWG
控制端子電纜(有密封蕊線)的最大橫截面	$0.5 \text{ mm}^2/20 \text{ AWG}$
控制端子電纜的最小橫截面	0. 25 mm <sup>2</sup>

### \* 相關資訊請參閱主電源表格!

### 數位輸入:

可程式化的數位輸入	4 (6)
端子號碼	18, 19, 27 <sup>1)</sup> , 29 <sup>1)</sup> , 32, 33,
邏輯	PNP 或 NPN
電壓等級	0 - 24 V DC
電壓等級,邏輯'0'PNP	< 5 V DC
電壓等級,邏輯 '1' PNP	> 10 V DC
電壓等級,邏輯'0'NPN	> 19 V DC
電壓等級,邏輯 '1' NPN	< 14 V DC
輸入的最大電壓	28 V DC
輸入電阻值, Ri	約為 4 kΩ

所有數位輸入已經和輸入電壓(PELV)及其他高電壓端子電氣絕緣。


1) 端子 27 和 29 也可以程式設定為輸出端。

端子 68 和 69 共用



#### 類比輸入: 類比輸入的數量 2 端子號碼 53, 54 模式 電壓或電流 模式選取 開關 S201 和開關 S202 電壓模式 開關 S201/開關 S202 = 關閉 (U) : 0 到 + 10 V (可調整) 電壓等級 約為 10 kΩ 輸入電阻值,Ri 最大電壓 ± 20 V 電流模式 開關 S201/開關 S202 = 開 (I) 0/4 到 20 mA (可調整) 電流等級 輸入電阻值,Ri 約為 200 Ω 最大電流 30 mA 類比輸入的解析度 10 位元 (+ 符號) 類比輸入的精確度 最大誤差為全幅的 0.5% 頻寬 : 200 Hz

### 類比輸入已經和輸入電壓(PELV)及其他高電壓端子電氣絕緣。

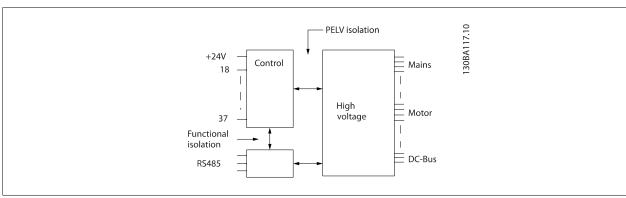

脈衝輸入:	
可程式的脈衝輸入	2
端子編號脈衝	29, 33
端子 29、33 的最大頻率	110 kHz(推拉式驅動)
端子 29、33 的最大頻率	5 kHz(開路集電極)
端子 29、33 的最小頻率	4 Hz
電壓等級	參閱「數位輸入」部分
輸入的最大電壓	28 V DC
輸入電阻值,Ri	約為 4 kΩ
脈衝輸入精確度 (0.1 - 1 kHz)	最大誤差為全幅的 0.1%
類比輸出:	
可程式設定的類比輸出的數目	1
端子號碼	42
在類比輸出端的電流範圍	0/4 - 20 mA
在類比輸出端至共用端的最大電阻負載	500 Ω
類比輸出的精確度	最大誤差為全幅的 0.8%
類比輸出的解析度	8 位元
類比輸出已經和輸入電壓(PELV)和其他高電壓端子電氣絕緣。	
控制卡, RS -485 串列通訊:	
端子號碼	68 (P、TX+、RX+)、69 (N、TX-、RX-)

RS-485 串列通訊電路的功能從其他中心電路獨立,並已經和輸入電壓 (PELV) 電氣絕緣。

端子編號 61



	27, 29 <sup>13</sup>
端子號碼 數位/頻率輸出的電壓等級	0 - 24 \
数12/29年刊山 P1电圧	0 - 24 V
取入刊山电加(取然月 <i>95代版)</i> 在頻率輸出的最大負載	1 kS
在頻率輸出的最大電容性負載	10 nf
<u>に</u>	0 H:
在頻率輸出的最大輸出頻率	32 kH:
在2月半期山町取入制山2月半 頻率輸出的精確度	最大誤差為全幅的 0.1 %
頻率輸出上的解析度	取入跃差為主幅的 0.1 元
1) 端子 27 和 29 也可以程式設定為輸入端。	12 (27)
數位輸出已經和輸入電壓(PELV)和其他高電壓端子電氣絕緣。	
控制卡, 24 V DC 輸出:	
端子號碼	12, 13
最大負載	: 200 m/
24 V DC 電源已經和輸入電壓 (PELV) 電氣絕緣,但與類比和數位輸入及輸出有相同電位。	
繼電器輸出:	
可程式化的繼電器輸出	
<b>繼電器 01 端子號碼</b>	1-3 (break), 1-2 (make)
於 1-3 (NC)、1-2 (NO) 的最大端子負載 (AC-1) <sup>1)</sup> (電阻性負載)	240 V AC, 2 /
最大端子負載 (AC-15) <sup>1)</sup> (@ cosp 等於 0.4 時的電感應性負載)	240 V AC, 0.2 A
於 1-2 (NO)、1-3 (NC) 的最大端子負載 (DC-1) <sup>1)</sup> (電阻性負載)	60 V DC, 1/
最大端子負載 (DC-13) <sup>1)</sup> (電感應性負載)	24 V DC, 0.1/
繼電器 02 端子編號	4-6 (break) 、4-5 (make)
於 4-5 (NO) 的最大端子負載 (AC-1) <sup>1)</sup> (電阻性負載) <sup>2)3)</sup>	400 V AC, 2 A
於 4-5 (NO) 的最大端子負載 (AC-15) <sup>1)</sup> (@ cosφ 等於 0.4 時的電感應性負載)	240 V AC, 0.2 A
於 4-5 (NO) 的最大端子負載 (DC-1) <sup>1)</sup> (電阻性負載)	80 V DC, 2 /
於 4-5 (NO) 的最大端子負載 (DC-13) <sup>1)</sup> (電感應性負載)	24 V DC, 0.1
於 4-6 (NC) 的最大端子負載 (AC-1) <sup>1)</sup> (電阻性負載)	240 V AC, 2 /
於 4-6 (NC) 的最大端子負載 (AC-15) <sup>1)</sup> (@ cosφ 等於 0.4 時的電感應性負載)	240 V AC, 0.2/
於 4-6 (NC) 的最大端子負載 (DC-1) <sup>1)</sup> (電阻性負載) 	50 V DC, 2 /
於 4-6 (NC) 的最大端子負載 (DC-13) <sup>1)</sup> (電感應性負載)	24 V DC, 0.1 A
1-3 (NC)、1-2 (NO)、4-6 (NC)、4-5 (NO) 等的最小端子負載	24 V DC 10 mA、24 V AC 20 m/
根據 EN 60664-1 的環境	過電壓類別 111/污染等級 2
1) IEC 60947 t 第 4 與第 5 部份	
繼電器接點藉由強化絕緣已經和電路的其餘部份電氣絕緣(PELV)。	
2) 過電壓類別 11	
3) UL 驗證應用 300 V AC 2A	
控制卡, 10 V DC 輸出:	
端子號碼	50
輸出電壓	10.5 V ±0.5 \
最大負載	25 m/
10 V DC 電源已經和輸入電壓 (PELV) 及其他高電壓端子電氣絕緣。	
控制特性:	
在輸出頻率為 0 - 1000 Hz 的解析度	: +/- 0.003 Hz
系統回應時間(端子 18、19、27、29、32、33)	: ≤ 2 ms
轉速控制範圍(開迴路)	同步轉速的 1:100
轉速精確度(開迴路)	30 - 4000 rpm: ±8 rpm 的最大誤差

所有控制特性是以 4 極異步馬達為準的

1.1 (全速)

B 類 USB 「裝置」插頭



環境:	
機架大小為 D 與 E 的外殼	IP 21, IP 54 (混合)
機架大小為 F 的外殼:	IP 21, IP 54 (混合)
振動測試	0.7 g
相對濕度	5% - 95% (IEC 721-3-3; 操作時為類別 3K3 (非冷凝))
腐蝕性環境 (IEC 60068-2-43) H <sub>2</sub> S 測試	類別 KD
測試方式係依照 IEC 60068-2-43 H2S 的規定 (10 天)。	
環境溫度(在 60 AVM 切換模式)	
- 含額定值降低	最大 55 ° C <sup>1)</sup>
- 含典型 EFF2 馬達的完全輸出功率	最大 50 ° C <sup>1)</sup>
- 在持續 FC 輸出電流	最大 45 ° C <sup>1)</sup>
1) 有關降低額定值的詳情,請參閱設計指南中關於特殊條件的章節。	
全幅操作時的最低環境溫度	0°C
降低效能時的最低環境溫度	– 10 °C
存放/運輸時的溫度	−25 − +65/70 °C
海平面以上的最大高度(不降低額定值)	1000 m
海平面以上的最大高度(降低額定值)	3000 m
根據較高高度降低額定值部分,請參閱關於特殊條件的章節。	
EMC 標準,干擾	EN 61800-3、EN 61000-6-3/4、EN 55011 與 EN 61800-3
	EN 61800-3 EN 61000-6-1/2
EMC 標準,耐受性	EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、EN 61000-4-6
參閱關於特殊條件的章節!	
控制卡效能:	
掃描時間間隔	: 5 ms
控制卡,USB 串列通訊:	



USB 標準

USB 插頭

透過標準主機/裝置 USB 電纜線連接到個人電腦。

USB 連接已經和輸入電壓 (PELV) 及其他高電壓端子電氣絕緣。

USB 連接並沒有與接地保護電氣絕緣。 請確保僅使用隔離的筆記型電腦/個人電腦與變頻器的 USB 接頭,或隔離的 USB 電纜/轉接器 等進行連接。

### 保護措施與功能:

- 防止過載的電子熱耦馬達保護功能。
- 散熱片的溫度監控功能可確保變頻器在溫度到達預定水平時跳脫。在散熱片溫度低於下列頁面(準則:這些溫度可能因不同的功率大小、機架 大小、外殼等級等而有所差異)表格所註明的溫度時,超載溫度才能夠復歸。
- 變頻器於馬達端子 U、V、W 處有受到短路保護。
- 如果主電源相位缺相,則變頻器會跳脫或發出警告(視負載而定)。
- 對中間電路電壓的監控可確保當中間電路電壓太低或太高時變頻器會跳脫。
- 變頻器於端子 U、V、W 處受到地線故障保護。



302		P1	32	P1	60	P2	.00	
/正常負載*		H0	NO	H0	NO	НО	NO	
	400 V 時的典型軸輸出 [kW]	132	160	160	200	200	250	
	460 V 時的典型軸輸出 [HP]	200	250	250	300	300	350	
	480 V 時的典型軸輸出 [kW]	160	200	200	250	250	315	
	外殼 IP21	D1	1	D	11	D.	11	
	外殼 IP54	D1	1	D	11	D.	11	
	輸出電流			•				
	持續	000	045	045	005	005	400	
	(在 400 V) [A]	260	315	315	395	395	480	
	間歇 (60 秒超載)							
	(在 400 V) [A]	390	347	473	435	593	528	
<b>≒</b>	持續							
	(在 460/ 480 V) [A]	240	302	302	361	361	443	
≝∥	間歇 (60 秒超載)							
	(在 460/ 480 V) [A]	360	332	453	397	542	487	
	持續 KVA 值	400	0.40	0.40				
	(在 400 V) [KVA]	180	218	218	274	274	333	
	持續 KVA 值	404			222			
	(在 460 V) [KVA]	191	241	241	288	288	353	
	持續 KVA 值							
	(在 480 V) [KVA]	208	262	262	313	313	384	
大輸入電流				•				
	持續	0=4			201	224	400	
	(在 400 V ) [A]	251	304	304	381	381	463	
	持續	221	224		2.42	0.40		
	(在 460/ 480 V) [A]	231	291	291	348	348	427	
	最大電纜線規格、主電源、馬達、	2 x	185	2 x	185	2 x	185	
	煞車與負載共償 [mm² (AWG²))]	(2 x 30	00 mcm)	(2 x 300 mcm)		(2 x 300 mcm)		
	最大外部主電源保險絲 [A] 1	40	00	500		630		
	預估的功率損失							
·NI I I M	於 400 V [W] <sup>4)</sup>	40	29	5130		5621		
IN I I II	X 100 1 [11]							
	預估的功率損失	38	02	16	:46	51	26	
	於 460 V [W]	30	32	4646		5126		
(I)	否件处定边界是先 400 V	40	F.4	5744		00	34	
	預估的濾波器損失,400 V	4954		5714 5819				
	預估的濾波器損失,480 V	5279		58	19	00	81	
	IP21、IP 54	380		3	80	40	06	
	外殼重量[kg]			0. 9	6			
	效率 4)				-			
	輸出頻率	110	° 0	0-800 Hz		110	۰ ۵	
	散熱片溫度過高跳脫 電力卡環境溫度過高跳脫		110 ° C		110 ° C 60 ° C		110 ° C	



302			50		P315		P355		P400	
/正常負載*		H0	NO	H0	NO	H0	NO	H0	NO	
	400 V 時的典型軸輸出 [kW]	250	315	315	355	355	400	400	450	
	460 V 時的典型軸輸出 [HP]	350	450	450	500	500	600	550	600	
	480 V 時的典型軸輸出 [kW]	315	355	355	400	400	500	500	530	
	外殼 IP21	E	7	E	7	E	7	E	7	
	外殼 IP54	E	7	E	7	E	7	E	7	
	輸出電流									
	持續 (在 400 V)[A]	480	600	600	658	658	745	695	800	
	間歇 (60 秒超載) (在 400 V) [A]	720	660	900	724	987	820	1043	880	
	持續 (在 460/ 480 V) [A]	443	540	540	590	590	678	678	730	
	間歇 (60 秒超載) (在 460/ 480 V) [A]	665	594	810	649	885	746	1017	803	
	持續 KVA 值 (在 400 V) [KVA]	333	416	416	456	456	516	482	554	
	持續 KVA 值 (在 460 V) [KVA]	353	430	430	470	470	540	540	582	
	持續 KVA 值 (在 480 V) [KVA]	384	468	468	511	511	587	587	632	
大輸入電流										
	持續 (在 400 V )[A]	472	590	590	647	647	733	684	787	
	持續 (在 460/ 480 V) [A]	436	531	531	580	580	667	667	718	
(S)	最大電纜線規格、主電源、 馬達與負載共償 [mm <sup>2</sup> (AWG <sup>2)</sup> )]	4×240 (4×500 mcm)		4x240 (4x500 mcm)		4x240 (4x500 mcm)		4x240 (4x500 mcm)		
	最大電纜線規格、煞車 「mm² (AWG²))	2 x (2 x 3!	185 50 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)		2 x 185 (2 x 350 mcm)		2 x 185 (2 x 350 mcm)		
	最大外部主電源保險絲 [A]	70	00	900		900		900		
	預估的功率損失 於 400 V [W] <sup>4)</sup>	6704		7528		8671		9469		
	預估的功率損失 於 460 V [W]	5930		67	6724		7820		8527	
	預估的濾波器損失,400 V	6607		7049		7725		8234		
	預估的濾波器損失,460 V	6670		70.	7023		7697		99	
	IP21、IP 54 外殼重量 [kg]	59	96	62	23	64	46	64	16	
	效率 4)				0. 96	i				
	輸出頻率				0 - 600					
	散熱片溫度過高跳脫				110 °					
	電力卡環境溫度過高跳脫				68 °	Ü				



302		P4:	50	P50	00	P5	60	P6	30
/正常負載*		HO	NO	HO	NO	H0	NO	H0	NO
	400 V 時的典型軸輸出 [kW]	450	500	500	560	560	630	630	710
	460 V 時的典型軸輸出 [HP]	600	650	650	750	750	900	900	100
	480 V 時的典型軸輸出 [kW]	530	560	560	630	630	710	710	800
	外殼 IP21、54	F1	7	F1	7	F.	17	F.	17
	輸出電流								
	持續								
	(在 400 V) [A]	800	880	880	990	990	1120	1120	126
	間歇 (60 秒超載)	4000		4000	4000		4000	4000	400
	(在 400 V) [A]	1200	968	1320	1089	1485	1232	1680	138
	持續						4050	4050	
	(在 460/ 480 V) [A]	730	780	780	890	890	1050	1050	116
	間歇 (60 sec 秒超載)								
	(在 460/ 480 V) [A]	1095	858	1170	979	1335	1155	1575	127
<del>  </del>	持續 KVA 值								
	(在 400 V) [KVA]	554	610	610	686	686	776	776	873
	持續 KVA 值								
	行線 KVA 恒 (在 460 V) [KVA]	582	621	621	709	709	837	837	924
	持續 KVA 值								
	(在 480 V) [KVA]	632	675	675	771	771	909	909	100
大輸入電流	(11 400 V) [NVA]			1					
	持續								
r≡11 **	行順 (在 400 V )[A]	779	857	857	964	964	1090	1090	122
	持續(在 460/ 480 V)[A]	711	759	759	867	867	1022	1022	112
		8x150							112
	最大電纜線規格、馬達 [mm² (AWG²)]	8x150 (8x300 mcm)							
	最大電纜線規格、主電源 F1/F2 [mm² (AWG²)]	8x240 (8x500 mcm)							
	最大電纜線規格、主電源				8x45	6			
	F3/F4 [mm <sup>2</sup> (AWG <sup>2)</sup> )]				(8x900				
	最大電纜線規格,負載共償				4x12				
	[mm² (AWG²)]				(4x250				
	最大電纜線規格、煞車				4x18	-			
	[mm² (AWG²))				(4x350				
	最大外部主電源保險絲 [A]		16	600			20	00	
	預估的功率損失	106	247	123	20	10	201	15.	436
	於 400 V [W] <sup>4)</sup>	100	) T /	123	100	13	LUI	134	130
	預估的功率損失	94	1.4	110	106	101	353	1.40	041
	於 460 V [W]	94	17	110	100	12.	300	140	J <del>-1</del> I
	最大面板選項損失				400				
	IP21、IP 54				2009	,			
	外殼重量 [kg]								
	變頻器部分重量 [kg]				1004				
	濾波器部分重量 [kg]				1005	i			
	效率 4)				0. 96	5			
	輸出頻率				0-600	Hz			
	散熱片溫度過高跳脫				95 °				
	BA7567 1 7007 7 2型 101 1276775	93 C							

- 1) 有關保險絲類型的資訊,請參閱保險絲一節。
- 2) 美國線規。
- 3) 用 5 米有遮罩的馬達纜線在額定負載和額定頻率下測量。
- 4) 典型的功率損失是發生在額定負載條件,並且損失期望值是在 +/-15% 之內(容差與電壓和電纜線條件的變異有關)。 這些值基於典型的馬達效率而定 (eff2 和 eff3 的邊界值)。 具有較低效率的馬達也將增加變頻器的功率損失,反之亦然。 如果載波頻率增加並達到預設值,功率損失可能顯著增加。其中已包括 LCP 與典型控制卡功率消耗。 其他選配裝置與客戶負載可能會增加 30W 的功率損失。 (雖然對於全負載控制卡,或插槽 A 或插槽 B 選項,通常只有額外增加 4W。)

雖然採用最新的技術設備進行測量,但應當允許一定範圍內的測量誤差(+/- 5%)。



# 8.2 濾波器規格

機架大小	D	E	F	
電壓 [V]	380 - 480	380 - 480	380 - 480	
電流, RMS [A]	120	210	330	額定值
尖峰電流 [A]	340	595	935	電流的振幅值
RMS 過載 [%]		無過載		10 分鐘內 60 秒
回應時間 [ms]		< 0.5		
穩定時間 - 無功電流控制 [ms]		< 40		
穩定時間 - 諧波電流控制(濾波) [ms]		< 20		
過衝 - 無功電流控制 [%]		< 20		
過衝 - 諧波電流控制 [%]		< 10		

表 8.1: 功率範圍(含 AF 的 LHD)



# 9 疑難排解

# 9.1 警告與警報 - 變頻器 (右 LCP)

### 9.1.1 警告/警報訊息

警告或警報係透過變頻器前面相關的 LED 來發出訊號,且其代碼將出現在顯示屏上。

在造成警告原因消失之前,該警告將持續有效。 在某種情況之下,馬達的操作可能持續進行。 警告訊息可能表示非常危險的情況,但不盡然如此。

發生警報時,變頻器將會跳脫。 一旦造成警報的原因已經改正,您必須將警報復歸以重新啟動操作。

### 您可使用三種方式來完成:

- 1. 使用 LCP 上的 [RESET] 控制按鈕。
- 2. 使用「復歸」功能的數位輸入。
- 3. 使用串列通訊/選項的 Fieldbus。



#### 注意!

在使用 LCP 上的 [RESET] 按鈕來手動復歸之後,必須按下 [AUTO ON] 按鈕來重新啟動馬達。

如果無法復歸警報,其原因可能是警報肇因仍未更正,或該警報已被跳脫鎖定了(請亦參考下頁的表格)。

被跳脫鎖定的警報可提供額外的保護,即在警報可以復歸之前,主電源必須先關閉。 再度開啟後,變頻器則不再被鎖定,且一旦造成警報的原因被更正後,即可按上述方式進行復歸。

對於不是被跳脫鎖定的警報,可使用參數 14-20 *復歸模式*中的自動復歸功能來執行復歸(警告: 有可能產生自動喚醒的情形!)。

如果在下頁的表格中某警告與警報有代碼標示,這表示有警告訊息發生在警報訊息之前:或者,您可以指定當特定故障發生時,應該顯示的是警告或警報。

此做法是可能的,以參數 1-90 *馬達熱保護*為例。 在發生警報或跳脫後,馬達會繼續自由旋轉,而警報與警告會閃爍。 一旦問題更正後,在變頻器復歸之前,只有警報會繼續閃爍。



No.	 說明	警告	警報/跳脫	警報/跳脫鎖定	參數
1		X			設定值
2	信號浮零故障	(X)	(X)		參數 6-01 <i>類比電流輸入</i> 中斷功能
3	無馬達	(X)			參數 1-80 <i>停止功能</i>
4	電源缺相	(X)	(X)	(X)	參數 14-12 主電源電壓不 平衡時的功能
5	高電壓警告	Х			
6	低電壓警告	Х			
7	過電壓	Х	X		
8	欠電壓	X	X		
9	逆變器過載 馬達 ETR 溫度過高	X (X)	X (X)		參數 1-90 <i>馬達熱保護</i>
10 11	為建 EIR 温度迥高 熱敏電阻超溫	(X)	(X) (X)		参数 1-90 <i>馬達熱保護</i> 参数 1-90 <i>馬達熱保護</i>
12	轉矩限制	X	X		多数 1 90 <i>局连船休</i> 疫
13	過電流	X	X	Χ	
14	接地故障	X	X	X	
15	硬體不符	~	X	X	
16	短路		X	X	
17	控字組時間止	(X)	(X)		參數 8-04 <i>控制字組超時</i> 功能
22	起重應用機械 煞車				
23	內部風扇故障	X			
24	外部風扇故障	X			參數 14-53 <i>風扇監控</i>
25	煞車電阻短路	X			
26	煞車全阻功率	(X)	(X)		參數 2-13 <i>煞車容量監測</i>
27	煞車晶體故障	X	X		A #1 41-4-16114-4
28	煞車功能檢查	(X)	(X)	V	參數 2-15 <i>煞車功能檢查</i>
29	散熱片溫度	X	X	X (X)	& # A FO F '+ 11-14'
30	馬達 U 相缺相 馬達 V 相缺相	(X) (X)	(X) (X)	(X)	參數 4-58 <i>馬達缺相功能</i> 參數 4-58 <i>馬達缺相功能</i>
32	馬達 W 相缺相	(X)	(X)	(X)	参数 4-58 <i>馬達缺相功能</i> 参数 4-58 <i>馬達缺相功能</i>
33	浪湧故障	(%)	X	X	多数 4 30 <i>河连城阳功能</i>
34	Fieldbus 通訊故障	χ	X	X	
36	主電源故障	X	X		
37	相不平衡		X		
38	內部故障		Χ	χ	
39	散熱片感測器		Х	Χ	
40	過載 T27	(X)			參數 5-00 <u>數位輸入/輸出</u> 模式,參數 5-01 端子 27 的模式
41	過載 T29	(X)			參數 5-00 <u>數位輸入/輸出</u> 模式,參數 5-02 端子 29 的模式
42	過載 X30/6	(X)			參數 5-32 <i>端子 X30/6 數</i> 位輸出(MCB 101)
45	接地故障 2	Х	Χ	Χ	
42	過載 X30/7	(X)			參數 5-33 <i>端子 X30/7 數</i> <i>位輸出(MCB 101)</i>
46	功率卡電源		X	Х	
47	24 V 電源過低	X	Χ	Χ	
48	1.8 V 電源過低		Х	Х	
49	速度限制	Х	,,		
50	AMA 校準失敗		X		
51	AMA Check Unom 與 Inom		X		
52 53	AMA B 法没士		X		
33	AMA 馬達過大		٨		

表 9.1: 警報/警告代碼清單



54	No.	說明	警告	警報/跳脫	警報/跳脫鎖定	參數 設定值
Sept	54	AMA 馬達過小		χ		
57       AM B P 開献地障       X       X         58       AM P 内閣地障       X       X         59       電流限制       X       X         60       外部互類       X       X         61       回投船駅       X       X         62       輸出頻率最大極限       X       X         63       機械終車過低       (X)       参数 2-20 釋放終車時電         64       電壁限制       X       X       X         65       控制+過熱       X       X       X         66       散路片道底底       X       X       X         67       迂口内容變更       X       X       X         69       温度高       X       X       X       X         70       FC設定不合規       X       X       X       X         71       PTC 1 安全停機       X       X       X       X       Y       参数 5-19 編子 37 安全 序規       接援       Y       参数 5-19 編子 37 安全 序規       Y       Y       参数 5-19 編子 37 安全 序規       Y       Y       参数 5-19 編子 37 安全 序規       Y       Y       参数 5-19 編子 37 安全 外規       Y <td>55</td> <td></td> <td></td> <td>Χ</td> <td></td> <td></td>	55			Χ		
Name	56			Χ		
59       電流限制       X       X         60       外額互類       X       X         61       回授錯誤       X       X         62       輸出頻率最大極限       X       X         63       機械煞車過低       (X)       多数 2-20 煙放祭車時程         64       電壁限制       X       X       X         65       控制+過熱       X       X       X         66       微熱片道底低       X       X       X         67       近頃内容更更       X       X         69       温度高       X       X       X         70       FC設定不合規       X       X       X         71       PTC 1 安全停機       X       X       X       X         72       危險故障       X       X       X       X       Y       参数 5-19 <i>議子 37 安全 停機</i> / P#       Y       参数 5-19 <i>議子 37 安全 停機</i> / P#       Y       参数 5-19 <i>議子 37 安全 停機</i> / P#       Y       参数 5-19 <i>議子 37 安全 停機</i> / P#       Y       参数 5-19 <i>議子 37 安全 停機</i> / P#       Y       参数 5-19 <i>議子 37 安全 停機</i> / P#       Y       参数 5-19 <i>議子 37 安全 停機</i> / P#       Y       参数 5-19 <i>議子 37 安全 将租 37 安全 停機</i> / P#       Y       参数 5-19 <i>議子 37 安全 外租 37 安全 外租</i>	57	AMA 時間截止		Χ		
1	58	AMA 內部故障	Х	Χ		
回長錯誤	59	電流限制	Х			
1	60	外部互鎖	χ	Χ		
63 機械繁華過低	61	回授錯誤	(X)	(X)		參數 4-30 <i>馬達回授缺損</i> 功能
注	62	輸出頻率最大極限	Х			
2	63	機械煞車過低		(X)		參數 2-20 <i>釋放煞車時電</i> 流
66   散熱片温度低	64	電壓限制	Х			
1	65	控制卡過熱	Х	Х	Х	
1	66	散熱片溫度低	Х			
Fe機	67			Χ		
70   FC 設定不合規   X   X   Y	68	安全停機	(X)	(X) <sup>1)</sup>		參數 5-19 <i>端子 37 安全</i> <i>停機</i>
PTC 1 安全停機	69	溫 度過高		Χ	Х	, , , , , ,
PTC 1 安全停機	70				χ	
72 危險故障			Х	X <sup>1)</sup>		參數 5-19 <i>端子 37 安全</i> <i>停機</i>
76	72	危險故障			X <sup>1)</sup>	參數 5-19 <i>端子 37 安全</i>
Yem   Ye	73	停機自動重啟				
78   追蹤誤差   179	76	功率單位設定	Х			
79 PS/不合規 X X X 80	77	降低電源模式	Х			
80       變頻器出廠值       X         81       CSIV 損壞         82       CSIV 貸數錯誤         85       Profibus/Profisafe 錯誤         90       回授監控       (X)       (X)       多數 17-61 編碼器信號監測         91       類比輸入 54 設定錯誤       X       S202         100-199       請參閱 MC0 305 操作說明書       X       X         243       煞車晶體故障       X       X         244       散熱片溫度       X       X         245       散熱片感測器       X       X         246       功率卡電源       X       X         247       溫度過高       X       X         248       PS/不合規       X       X         250       新的備份零件       X       X       多數 14-23 類型代碼設定定	78	追蹤誤差				
81	79	PS/不合規		Х	Х	
82	80	變頻器出廠值		χ		
85 Profibus/Profisafe 錯誤 90 回授監控	81	CSIV 損壞				
90 回授監控	82	CSIV 參數錯誤				
<ul> <li>類比輸入 54 設定錯誤</li> <li>類比輸入 54 設定錯誤</li> <li>100-199 請參関 MCO 305 操作説明書</li> <li>243 無車晶體故障</li> <li>X X</li> <li>244 散熱片温度</li> <li>X X</li> <li>245 散熱片感測器</li> <li>X X</li> <li>246 功率卡電源</li> <li>X X</li> <li>247 温度過高</li> <li>X X</li> <li>248 PS/不合規</li> <li>X X</li> <li>X ※数 14-23 類型代碼設定</li> <li>定</li> </ul>	85	Profibus/Profisafe 錯誤				
100-199     請參閱 MCO 305 操作說明書       243     煞車晶體故障     X     X       244     散熱片溫度     X     X       245     散熱片感測器     X     X       246     功率卡電源     X     X       247     溫度過高     X     X       248     PS/不合規     X     X       250     新的備份零件     X     ※數 14-23 類型代碼設定定	90	回授監控	(X)	(X)		
100-199     請參閱 MCO 305 操作說明書       243     煞車晶體故障     X     X       244     散熱片溫度     X     X       245     散熱片感測器     X     X       246     功率卡電源     X     X       247     溫度過高     X     X       248     PS/不合規     X     X       250     新的備份零件     X     ※數 14-23 類型代碼設定定	91	類比輸入 54 設定錯誤			X	
243     無車晶體故障     X     X       244     散熱片溫度     X     X       245     散熱片感測器     X     X       246     功率卡電源     X     X       247     溫度過高     X     X       248     PS/不合規     X     X       250     新的備份零件     X     ※數 14-23 類型代碼設定						
244     散熱片溫度     X     X       245     散熱片感測器     X     X       246     功率卡電源     X     X       247     溫度過高     X     X       248     PS/不合規     X     X       250     新的備份零件     X     S     \$\frac{\pmathrew{9}}{\pmathrew{14-23}}\$\$\frac{\pmathrew{92}}{\pmathrew{14-23}}\$\frac{\pmathrew{92}}{\pmathrew{14-23}}\$\frac{\pmathrew{92}}{\pmathrew{14-23}}\$\frac{\pmathrew{92}}{\pmathrew{14-23}}\$\frac{\pmathrew{92}}{\pmathrew{14-23}}\$\frac{\pmathrew{92}}{\pmathrew{14-23}}\$\frac{\pmathrew{92}}{\pmathrew{14-23}}\$\frac{\pmathrew{92}}{\pmathrew{14-23}}\$	243		Х	Х		
245     散熱片感測器     X     X       246     功率卡電源     X     X       247     温度過高     X     X       248     PS/不合規     X     X       250     新的備份零件     X     X     \$\frac{\pmathrew{g}}{\pmathrew{E}}\tag{\pmathrew{g}}\tag{\pmathrew{d}}					Х	
246     功率卡電源     X     X       247     溫度過高     X     X       248     PS/不合規     X     X       250     新的備份零件     X     X     參數 14-23 類型代碼設定	245			Х	Х	
247       温度過高       X       X         248       PS/不合規       X       X         250       新的備份零件       X       S       \$\overline{9}\overline{14-23}\overline{14-23}\overline{9}\overline{14-23}\overline{9}\overline{14-23}						
248     PS/不合規     X     X       250     新的備份零件     X     參數 14-23 類型代碼設定       定						
250     新的備份零件     X     參數 14-23 類型代碼設定       定						
						參數 14-23 <i>類型代碼設</i> 定
	251	新的類型代碼		χ	X	Æ

表 9.2: 警報/警告代碼清單

### (X) 視參數而定

### 1) 無法透過以下自動復歸 參數 14-20 復歸模式

跳脫是出現警報時產生的動作。 跳脫會使馬達自由旋轉,可藉由按下復歸按鈕或藉由數位輸入(參數群組 5-1\* [1])來復歸。 原先引起警報的事件是無 法損壞變頻器或引起危險狀況。 跳脫鎖定是在出現可能損壞變頻器或連接零件的警報時,所採取的動作。 跳脫鎖定只能藉由電源關閉再開啟才能復歸。

LED 指示	
警告	黄色
警報	閃爍紅色
跳脫鎖定	黃色和紅色



位元	組擴展狀態字組 十六進位	十進位	警報字組	警報字組 2	警告字組	警告字組 2	擔展
	171212	. ~	M TA 7 //LL	H TX 7 ML -	<b>A A A A</b>	<b>=</b>	狀態字組
0	0000001	1	煞車功能檢查 (A28)	服務跳脫,讀/寫	煞車功能檢查(W28)	保留	加減速
1	00000002	2	溫 度過高 (A69)	服務跳脫,(保留)	溫 度過高 (W69)	保留	AMA 執行中
2	0000004	4	接地故障(A14)	服務跳脫,類型代 碼/備份零件	接地故障(W14)	保留	啟動 順時針/逆時針
3	8000000	8	控制卡過熱(A65)	服務跳脫,(保留)	控制卡過熱(W65)	保留	相對減少
4	0000010	16	控制字組 時間止 (A17)	服務跳脫,(保留)	控制字組 時間止 (W17)		相對增加
5	00000020	32	過電流(A13)	保留	過電流 (W13)	保留	回授過高
6	00000040	64	轉矩極限(A12)	保留	轉矩極限 (W12)	保留	回授過低
7	08000000	128	熱敏電阻超溫 (A11)	保留	熱敏電阻超溫(W11)	保留	輸出電流過高
8	00000100	256	馬達 ETR 溫度過高 (A10)	保留	ETR 溫度過高 (W10)	保留	輸出電流過低
9	00000200	512	逆變器 過載 (A9)	保留	逆變器過載 (W9)	保留	輸出頻率過高
10	00000400	1024	欠電壓 (A8)	保留	欠電壓(W8)		輸出頻率過低
11	0080000	2048	過電壓(A7)	保留	過電壓 (W 7)		煞車檢查成功
12	00001000	4096	短路 (A16)	保留	低電壓警告 (W6)	保留	最大煞車
13	00002000	8192	浪湧故障(A33)	保留	高電壓警告(W5)		煞車
14	00004000	16384	主電源相位 欠相 (A4)	保留	主電源相位 欠相 (W4)		超出轉速範圍
15	0008000	32768	AMA 不正常	保留	沒有馬達(W3)		OVC 啟用
16	00010000	65536	信號浮零故障(A2)	保留	信號浮零故障 (W2)		交流煞車
17	00020000	131072	內部故障(A38)	KTY 錯誤	10V 電源過低 (W1)	KTY 警告	密碼時間鎖定
18	00040000	262144	煞車全阻功率 (A26)	風扇故障	煞車全阻功率(W26)	風扇警告	密碼保護
19	00080000	524288	馬達 U 相缺相 (A30)	ECB 故障	煞車電阻短路(W25)	ECB 警告	
20	00100000	1048576	馬達 V 相缺相 (A31)	保留	煞車晶體故障(W27)	保留	
21	00200000	2097152	馬達 W 相缺相 (A32)	保留	速度限制(W49)	保留	
22	00400000	4194304	Fieldbus 故障 (A34)	保留	Fieldbus 故障(W34)	保留	未使用
23	00800000	8388608	24 V 電源過低 (A47)	保留	24 V 電源過低 (W47)	保留	未使用
24	01000000	16777216	主電源故障(A36)	保留	主電源故障 (W36)	保留	未使用
25	02000000	33554432	1.8V 電源過低 (A48)	保留	電流限制(W59)	保留	未使用
26	04000000	67108864	煞車電阻短路 (A25)	保留	散熱片溫度低(W66)	保留	未使用
27	08000000	134217728	煞車晶體故障 (A27)	保留	電壓限制(W64)	保留	未使用
28	10000000	268435456	選項內容變更 (A67)	保留	編碼器丟失(W90)	保留	未使用
29	20000000	536870912	變頻器 初始化 (A80)	回授故障(A61, A90)	回授故障(W61, W90)		未使用
30	4000000	1073741824	安全停機(A68)	PTC 1 安全停機 (A71)	安全停機(W68)	PTC 1 安全 停機 (W71)	未使用
31	80000000	2147483648	機械煞車過低 (A63)	危險故障(A72)	擴展狀態字組		未使用

表 9.3: 警報字組、警告字組和擴展狀態字組說明

警報字組、警告字組和擴展狀態字組可經由串列總線或診斷用的選項 fieldbus 來讀取。 請同時參閱參數 16-94 *外部狀態字組*。

### 警告 1,10V 電源過低

控制卡的電源電壓低於端子 50 的 10 V。

從終端 50 斷開一些負載,因爲 10 V 電源已經過載。 最大電流爲 15  $^{\mathrm{mA}}$ ,最小電阻爲 590  $^{\mathrm{c}}$ 

連接的電位器若發生短路或電位器配線不當都可能造成這種結果。

**疑難排解:** 從端子 50 移除佈線。 如果警告清除,表示用戶的配線方式 有問題。 如果警告沒有清除,請更換控制卡。

### 警告/警報 2,類比訊號斷訊故障

唯有當使用者在參數 6-01 類比電流輸入中斷功能中為其進行設定以後,此警告或警報才會出現。 類比輸入之一的信號數比為該輸入所設定的最小值的 50% 還少。 配線發生斷裂或因故障裝置發出信號都有可能造成這種狀況。

### 疑難排解:

檢查所有類比輸入端子的連線狀況。 信號的控制卡端子 53 與 54、共用端子 55。信號的 MCB 101 端子 11 與 12、共用端子 10。 信號的 MCB 109 端子 1、3、5 與共用端子 2、4、6)。

檢查變頻器設定與開關設定是否符合類比信號類型。

執行輸入端子信號測試。

### 警告/警報 3, 無馬達

沒有馬達連接到變頻器的輸出端。 唯有當使用者在參數 1-80 *停止功能* 中為其進行設定以後,此警告或警報才會出現。

疑難排解: 檢查變頻器與馬達之間的連線狀況。

### 警告/警報 4, 電源缺相

電源端少了一相,或主電源電壓不平衡過高。 如果變頻器上的輸入整流器發生故障,也會出現這個訊息。 選項是在參數 14-12 *主電源電壓不平 衡時的功能*中進行程式設定的。



疑難排解: 檢查變頻器的電源電壓和電源電流。

### 警告 5,直流電路電壓過高

中間電流電壓 (DC) 高於高電壓警告限制。 此限制會依變頻器的電壓級 別而定。 變頻器仍在有效使用中。

#### 警告 6, 低電壓警告

中間電流電壓 (DC) 低於低電壓警告限制。 此限制會依變頻器的電壓級 別而定。 變頻器仍在有效使用中。

#### 警告/警報 7,過電壓

如果中間電路電壓超過極限,變頻器在一段時間之後就會跳脫。

#### 疑難排解:

連接一個煞車電阻器

延長加減速時間

變更加減速類型

啟動功能 參數 2-10 *煞車功能* 

增加 參數 14-26 逆變器故障時跳脫延遲

#### 警告/警報 8, 欠電壓

如果中間電路電壓 (DC) 降到低電壓的極限以下,變頻器會檢查是否連接了 24 V 備份電源。 如果未連接 24 V 備份電源,變頻器將在指定的延遲時間後跳脫。 延遲時間會隨著裝置規格而異。

#### 疑難排解:

檢查輸入電壓是否與變頻器電壓相符。

執行輸入電壓測試

執行慢速充電與整流器電路測試

#### 警告/警報 9, 逆變器超載

變頻器即將因過載而斷開(電流過高的時間過久)。 逆變器的電子熱保護的計數器會在 98% 時發出警告,在 100% 時跳脫,同時發出警報。 在計數器低於 90% 時,變頻器才能復歸。

發生本故障是因為變頻器超載超過 100% 的時間太久。

### 疑難排解:

請比較 LCP 控制鍵上顯示的輸出電流與變頻器的額定電流。

請比較 LCP 控制鍵上顯示的輸出電流與測量的馬達電流。

在控制鍵上顯示變頻器熱負載並監測該值。 當以高於變頻器的 連續電流額定值執行時,計數器值應該增加。 當以低於變頻器 的連續電流額定值,計數器值應該增加。

注意: 若需要高載波頻率,請參閱設計指南中的額定值降低章節以獲得 詳細資訊。

### 警告/警報 10, 馬達過載溫度

根據電子熱保護功能 (ETR), 馬達已經過熱。 請選擇當計數器在參數 1-90 *馬達熱保護*中達到 100% 時,變頻器是要發出警告還是警報。 發生本故障是因為變頻器超載超過 100% 的時間太久。

### 疑難排解:

請檢查馬達是否過熱。

馬達是否出現機械超載

馬達參數 1-24 馬達電流是否正確設定。

參數 1-20 *馬達功率 [kW]* 到 參數 1-25 *馬達額定轉速* 的馬達 資料已正確設定。

參數 1-91 馬達散熱風扇 的設定值

執行 參數 1-29 *馬達自動調諧 (AMA)* 中的 AMA。

### 警告/警報 11, 馬達熱敏電阻溫度過高

熱敏電阻或熱敏電阻連接已經斷開。 請選擇當計數器在參數 1-90 *馬達 熱保護*中達到 100% 時,變頻器是要發出警告還是警報。

#### 疑難排解:

請檢查馬達是否過熱。

檢查馬達是否出現機械超載。

檢查端子 53 (或 54) (類比電壓輸入) 與端子 50 (+ 10 V 電源) 之間, 或端子 18 或 19 (僅限數位輸入 PNP) 與端子 50 之間的熱敏電阻是否正確連接。

如果使用 KTY 感測器,檢查端子 54 和 55 之間的連接是否正確

如果使用溫控開關或熱敏電阻,請檢查參數 1-93 *熱敏電阻來源* 的設定與感測器配線是否相符。

如果使用 KTY 感測器,請檢查參數 1-95 KTY 感測器類型、參數 1-96 KTY 熱敏電阻來源 及 參數 1-97 KTY 上限等級 的設定與感測器配線是否相符。

#### 警告/警報 12. 轉矩極限

轉矩高於參數 4-16 馬達模式的轉矩極限 (馬達作業中) 的值,或轉矩高於參數 4-17 再生發電模式的轉矩極限 (再生操作中) 的值。參數 14-25 轉矩極限時跳脫延遲 可用於將只發出警告的條件,變成發出警告後年發出發出警衛

#### 警告/警報 13,過電流

超過逆變器的尖峰電流極限(約為額定電流的 200%)。 警告將持續約 1.5 秒, 然後變頻器就會跳脫,同時發出警報。 如果選取了機械煞車控制,可從外部復歸跳脫。

#### 疑難排解:

衝擊負載或很快地將高慣性負載加速可能會造成這種故障的情況。

關閉變頻器。 檢查馬達轉軸是否可以轉動。

檢查馬達規格是否與變頻器相符。

參數 1-20 *馬達功率 [k₩]* 到 參數 1-25 *馬達額定轉速* 的錯誤 馬達資料。

### 警報 14,接地(地線)故障

有輸出相位對大地放電,可能是在變頻器和馬達之間的電纜線內,或在馬 達本身之內。

### 疑難排解:

關閉變頻器並解決接地故障問題。

以高阻計測量馬達引線與馬達到地線的電阻值,以檢查馬達內部 是否出現地線故障。

執行電流感測器測試。

### 警報 15,硬體不符

一個安裝的選項無法以當前的控制卡硬體或軟體操作。

請記錄以下參數的值並與您的 Danfoss 供應商聯絡:

參數 15-40 FC 類型

參數 15-41 *電力元件* 

參數 15-42 *電壓* 

參數 15-43 *軟體版本* 

參數 15-45 實際類型代碼字串

參數 15-49 *控制卡軟體識別碼* 

參數 15-50 功率卡軟體識別碼

參數 15-60 選項安裝的

參數 15-61 *選項軟體版本* 



#### **警報 16**, 短路

馬達內或馬達端子上發生短路。 關閉變頻器並解決短路問題。

#### 警告/警報 17, 控制字組時間止

到變頻器的诵訊終止。

在參數 8-04 控制字組超時功能「未」設為「關閉」時才有這個警告。 如果參數 8-04 控制字組超時功能停止和跳脫,則會先出現警告,然後變 頻器減速到跳脫為止,同時發出警報。

### 疑難排解:

檢查串列通訊電纜線上的連線情況。

增加 參數 8-03 控制字組超時時間

檢查通訊設備的操作狀況。

請根據 EMC 要求確認是否正確安裝。

#### 警告 22, 起重應用機械 煞車:

報表值會顯示其種類。

0 = 在時間截止之前,未達轉矩設定值。

1 = 在時間截止之前,沒有任何煞車回授。

#### 警告 23, 內部風扇故障

風扇警告功能是一項額外的保護功能,可以檢查風扇是否運轉或安裝。 風扇警告功能可以在參數 14-53 *風扇點控*當中停用([0] 無效)。

針對 D、E 與 F 機架變頻器,已進行風扇調節電壓的監控。

### 疑難排解:

檢查風扇電阻值。

檢查慢速充電保險絲。

### 警告 24, 外部風扇故障

風扇警告功能是一項額外的保護功能,可以檢查風扇是否運轉或安裝。 風扇警告功能可以在參數 14-53 *風扇監控*當中停用([0] 無效)。

針對 D、E 與 F 機架變頻器,已進行風扇調節電壓的監控 。

### 疑難排解.

檢查風扇電阻值。

檢查慢速充電保險絲。

### 警告 25, 煞車電阻短路

在操作時會監控煞車電阻器。 如果發生短路,煞車功能會中斷,警告也會出現。 變頻器仍能運作,但是沒有煞車功能。 關閉變頻器並更換煞車電阻器(請參閱參數 2-15 *煞車功能檢查*)。

### 警告/警報 26, 煞車全阻功率

傳輸到煞車電阻器的功率的計算: 是以煞車電阻器的電阻值和中間電路電壓為基準,以過去 120 秒的平均值,計算成百分數。 當耗散的煞車容量超過 90% 時,就會出現警告。 如果在參數 2-13 *煞車容量監測*中選取了*跳脫* [2],則當耗散的煞車容量超過 100% 時,變頻器將斷開,同時發出這個警報。



警告: 如果煞車電晶體發生短路,會產生大量電力傳送到煞車電阻器的危險性。

### 警告/警報 27, 煞車斷路器故障

在操作時會監控煞車電晶體,如果發生短路,就會中斷煞車功能並顯示警告。 變頻器仍將能夠運行,但由於煞車電晶體發生短路,即使煞車電阻器沒有作用也會有大量電力傳送到煞車電阻器。

關閉變頻器並移開煞車電阻器。

萬一煞車電阻過熱,此警報/警告也可能發生。 端子 104 至 106 可作為 煞車電阻使用。 Klixon 輸入,參閱「煞車電阻溫度開關」章節。

#### 警告/警報 28, 煞車檢查失敗

煞車電阻故障: 煞車電阻迄未連接也沒有作用。

檢查 參數 2-15 煞車功能檢查。

#### 警報 29 散熱片溫度

已經超過散熱片的最大溫度。 直到散熱片的溫度低於已定義的散熱片溫度,才會復歸溫度故障。 跳脫與復歸點會因變頻器的規格而異。

#### 疑難排解:

環境溫度過高。

馬達電纜線過長。

變頻器上方與下方間隙錯誤 。

**髓汗的散熱片。** 

變頻器周圍氣流被阻塞。

捐壞的散熱片風扇。

對於 D、E 與 F 機架變頻器,此警報係根據安裝於 IGBT 模組內部之散 熱片感測器所測得的溫度。 對於 F 機架變頻器,整流器模組中的熱感測 器亦會觸發此警報。

#### 疑難排解:

檢查風扇電阻值。

檢查慢速充電保險絲。

IGBT 熱感測器。

### 警報 30,馬達 U 相缺相

變頻器與馬達之間的馬達 U 相缺相。 關閉變頻器並檢查馬達 U 相。

#### 警報 31,馬達 V 相缺相

變頻器和馬達之間的馬達 V 相缺相。 關閉變頻器並檢查馬達 V 相。

### 警報 32, 馬達 W 相缺相

變頻器和馬達之間的馬達 W 相缺相。

關閉變頻器並檢查馬達 W 相。

### 警報 33, 浪湧故障

在短時間之內發生太多次的上電。 讓裝置冷卻到操作溫度。

### 警告/警報 34,Fieldbus 通訊故障

通訊選項卡上的 Fieldbus 沒有作用。

### 警告/警報 36, 主電源故障

本警告/警報僅在失去進入變頻器的輸入電壓且參數 14-10 *主電源故障* 「沒有」設定為 0FF (關) 時有效。 檢查變頻器的保險絲

### 警報 38, 內部故障

可能需要聯絡您的 Danfoss 供應商。 某些典型的警告訊息:



0	串列埠無法初始化。 嚴重的硬體故障
256-258	電源 EEPROM 數據有缺陷或太舊
512	控制卡 EEPROM 數據有缺陷或太舊
513	讀取 EEPROM 數據時通訊時間截止
514	讀取 EEPROM 數據時通訊時間截止
515	應用導向的控制無法識別 EEPROM 數據
516	無法寫入 EEPROM,原因是正在執行寫入指令
517	寫入指令時間截止
518	EEPROM 故障
519	在 EEPROM 中有遺失或無效的條碼數據
783	參數值超出上/下限
	無法送出必須送出的 cantelegram
1281	數位信號處理器閃爍時間截止
1282	電源微軟體版本不符
1283	電源 EEPROM 數據版本不符
1284	無法讀取數位信號處理器軟體版本
1299 1300	插槽 A 選項軟體版本太舊 插槽 B 選項軟體版本太舊
1301 1302	插槽 CO 選項軟體版本太舊 插槽 C1 選項軟體版本太舊
1315	插槽 A 中的選項軟體不被支援(不允許)
1316	插槽 B 中的選項軟體不被支援(不允許)
1317	插槽 00 中的選項軟體不被支援(不允許)
1318	插槽 C1 中的選項軟體不被支援(不允許)
1379	在計算平台版本時,選項 A 並未回應。
1380	在計算平台版本時,選項 B 並未回應。
1381	在計算平台版本時,選項 CO 並未回應。
1382	在計算平台版本時,選項 C1 並未回應。
1536	在應用導向的控制中登錄了一項例外。 程式除錯資訊寫入
	LCP
1792	DSP 監控器啟用。 電力零件數據的馬達導向控制數據的
	程式除錯資訊沒有正確傳輸
2049	電源數據重新啟動
2064-2072	H081x: 插槽 x 中的選項已經重新啟動
2080-2088	
2096-2104	H083x: 插槽 x 中的選項已發出合規的上電等待
2304	無法讀取電源 EEPROM 中的任何資料
2305	電源裝置的軟體版本資訊缺少
2314	電源裝置的電力裝置資料缺少
2315	電源裝置的軟體版本資訊缺少
2316	電源裝置的 io_statepage 缺少
2324	在上電時功率卡的配置被判定為錯誤
2325	使用主電源時,功率卡停止通訊
2326	在功率卡登錄延遲後功率卡的配置被判定為錯誤
2327	有太多的功率卡位置已經登錄為「目前存在」
2330	功率卡之間的功率大小資訊不相符 DSP 與 ATACD 之間無任何通訊
2561	
2562 2816	從 ATACD 至 DSP 無任何通訊 (狀態執行中) 堆疊溢位元控制卡模組
2817	准壹溢位几控制下 <b>快</b> 組 排定器慢速工作
2817	快速工作
2819	參數執行緒:
2820	
2821	串列埠溢位
2822	USB 埠溢位
2836	cfListMempool 太小
3072-5122	參數值超出限制範圍
5123	插槽 A 中的選項: 與控制卡硬體不相容的硬體
5124	插槽 B 中的選項: 與控制卡硬體不相容的硬體
5125	插槽 00 中的選項: 與控制卡硬體不相容的硬體
5126	插槽 C1 中的選項: 與控制卡硬體不相容的硬體
	記憶體不足

### 警報 39, 散熱片感測器

散熱片溫度感測器無回授。

功率卡上沒有來自 IGBT 熱感測器的信號 。 問題可能出在功率卡、閘極驅動器卡或功率卡與閘極驅動器卡之間的帶狀電纜上。

### 警告 40,過載 T27

檢查端子 27 的負載或移除短路的連線。 檢查 參數 5-00 數位輸入/輸 出模式 與 參數 5-01 端子 27 的模式。

### 警告 41,過載 T29

檢查端子 29 的負載或移除短路的連線。 檢查 參數 5-00 數位輸入/輸 出模式 與 參數 5-02 端子 29 的模式。

#### 警告 42, 過載 X30/6 或過載 X30/7

針對 X30/6, 檢查端子 X30/6 的負載或移除短路的連線。 檢查參數 5-32 *端子 X30/6 數位輸出 (MCB 101)*。

針對 X30/7,檢查端子 X30/7 的負載或移除短路的連線。 檢查參數 5-33 *端子 X30/7 數位輸出 (MCB 101)*。

#### 警報 46,電力卡電源

電力卡的電源超出範圍。

功率卡上的開關模式電源(SMPS)會產生三種電源: 24 V、5V、+/- 18V。 以 MCB 107 選項的 24 VDC 供電時,只有 24 V 與 5 V 電源會受到監控。 以三相主電源電壓啟動時,所有三個電源都會受到監控。

#### 警告 47, 24V 電源過低

24 VDC 是在控制卡上測量的 。 外接的 24 VDC 備份電源可能過載,否則,請聯絡您的 Danfoss 供應商。

### 警告 48, 1.8 V 電源過低

控制卡上所使用的 1.8 V 直流電源超過極限。 電源是在控制卡上測量 的。

#### 警告 49,速度限制

轉速不在參數 4-11 馬達轉速下限 [RPM]和參數 4-13 馬達轉速上限 [RPM] 內規定的範圍之內。

#### 警報 50, AMA 校準失敗

請聯絡您的 Danfoss 供應商。

#### 警報 51, AMA 查 Unom 和 Inom

馬達電壓、馬達電流和馬達功率的設定大概有錯。 請檢查設定。

#### 警報 52, AMA Inom 過低

馬達電流過低。 請檢查設定。

#### 警報 53, AMA 馬達過大

馬達太大, AMA 無法執行。

### 警報 54, AMA 馬達過小

馬達太大, AMA 無法執行。

### 警報 55, AMA 參數超出

所發現的馬達參數值不在可接受的範圍內。

### 警報 56,用戶中斷 AMA

AMA 已被使用者中斷。

### 警報 57, AMA 暫停

嘗試再度啟動 AMA 幾次,直到可執行 AMA 為止。 請注意,重複執行可能 會讓馬達加溫到電阻值 Rs 和 Rr 會增加的程度。 不過在大多數情況下 都不必在意。

### 警報 58, AMA 內部故障

請聯絡您的 Danfoss 供應商。

### 警告 59, 電流限制

電流高於參數 4-18 電流限制中的值。

### 警告 60,外部互鎖

外部互鎖已經啟動。 要繼續正常操作,則在已設定外部互鎖的端子加上 24 V DC 的電壓,然後將變頻器復歸(透過串列通訊、數位 1/0 或按下 鍵盤上的復歸按鈕)。

### 警告 61,追蹤誤差

在計算的馬達轉速以及回授裝置的轉速測量值之間的誤差已被偵測出。「警告/警報/停用」功能已在 參數 4-30 馬達回授缺損功能當中設定; 誤差設定值已在 參數 4-31 馬達回授轉速錯誤當中設定; 而允許的誤差時間已在 參數 4-32 馬達回授缺損時間截止當中設定。 在試運行程序中,這些功能可能生效。

### 警告 62,輸出頻率最大極限

輸出頻率大於設定值。 參數 4-19 最大輸出頻率



#### 警告 64. 電壓限制

負載和速度的組合要求的馬達電壓比實際的直流電壓還要高。

#### 警告/警報/跳脫 65, 控制卡過熱

控制卡過熱: 控制卡的斷開溫度為 80° C。

#### 警告 66,散熱片溫度過低

此警報係根據 IGBT 模組中的溫度感測器而發出。

#### 铎鞋排解:

散熱片的溫度量測值為 0° C,這可能表示溫度感測器有缺陷,導致風扇速度會增加到最大值。 IGBT 與閘極驅動器卡之間的感測器電線若中斷則會出現警告。 請同時檢查 IGBT 熱感測器。

### 警報 67,選項模組內容變更

在上次關閉電源之後,一個或以上的選項已經被加上或移除。

#### 警報 68, 安全停機生效

安全停機已啟動生效。要繼續正常操作,請在端子 37 上加上 24 VDC 的電壓,然後發出復歸信號(透過總線、數位 I/O 或按下復歸鍵)。 請參閱參數 5-19 *端子 37 安全停機*。

### 警報 69,電力卡溫度

功率卡上的溫度感測器不是過熱就是過冷。

#### 疑難排解:

檢查門風扇的運作狀況。

檢查門風扇的過濾器是否阻塞。

檢查纜線固定頭板是否正確安裝於 IP 21 與 IP 54 (NEMA 1 與 NEMA 12) 變頻器上。

#### 警報 70, FC 設定不合規

控制卡與電力卡的實際組合不合規定。

### 警告/警報 71, PTC 1 安全停機

安全停機已經從 MCB 112 PTC 熱敏電阻卡啟動 (馬達過熱)。 當 MCB 112 再次施加 24 V DC 至 T-37 時 (當馬達溫度達到可接受的程度),以及當 MCB 112 的數位輸入功能被停用時,將恢復正常操作。 當此發生時,必須送出復歸信號 (透過串列通訊、數位 I/O 或按鍵盤上的復歸按鈕)。請注意,若啟用自動重新啟動,則馬達可能會在故障清除後隨即啟動。

### 警報 72, 危險故障

安全停機並跳脫。 安全停機與 MCB 112 PTC 熱敏電阻卡的數位輸入有不 預期的信號等級。

### 警告 73,安全停機自動啟動

安全停機。 請注意,若啟用自動重新啟動,則馬達可能會在故障清除後 隨即啟動。

### 警告 76, 功率單位設定

需要的功率單位數目與偵測到的使用中功率單位數目不符。

### 疑難排解:

若模組功率卡內的特定功率數據與剩下的變頻器不符,在更換 F 機架模組時將會發生問題。 請確認備份零件及其功率卡的零件編號是正確的。

### 警告 77,降低功率模式:

本警告顯示變頻器正在降低功率的模式下操作(即低於逆變器章節所允許的數值)。 當設定變頻器以較少的逆變器執行本警告將在關閉電源再開啟 電源時產生,並持續保持開啟。

### 警報 79, 合規的電力元件組態

標度卡零件編號不正確或未安裝。 功率卡上的 MK102 連接器也無法安裝。

### 警報 80,變頻器出廠值

在手動復歸之後,參數設定值被初始化成為出廠設定值。

#### 警告 81, CSIV 損壞:

CSIV 有語法上的錯誤。

#### 警告 82, CSIV 參數錯誤:

CSIV 參數錯誤

#### 警告 85, 危險故障 PB:

Profibus/Profisafe 錯誤

#### 警報 91, 類比輸入 54 設定錯誤

當 KTY 感測器連接到類比輸入端子 54 時,開關 S202 必須在 0FF 位置(電壓輸入)設定。

#### 警報 243, 煞車 IGBT

此警報僅適用於 F 機架變頻器。 與警報 27 相同。 警報記錄中的報告 值可以顯示出那個電源模組產生警報訊息:

- 1 = 左側大部分的逆變器模組。
- 2 = F2 或 F4 變頻器的中間逆變器模組。
- 2 = F1 或 F3 變頻器內的右側逆變器模組。
- 3 = F2 或 F4 變頻器內的右側逆變器模組。
- 5 = 整流器模組。

#### 警報 244, 散熱片溫度

此警報僅適用於 F 機架變頻器。 與警報 29 相同。 警報記錄中的報告值可以顯示出那個電源模組產生警報訊息:

- 1 = 左側大部分的逆變器模組。
- 2 = F2 或 F4 變頻器內的中間逆變器模組。
- 2 = F1 或 F3 變頻器內的右側逆變器模組。
- 3 = F2 或 F4 變頻器內的右側逆變器模組。
- 5 = 整流器模組。

### 警報 245, 散熱片感測器

此警報僅適用於 F 機架變頻器。 與警報 39 相同。 警報記錄中的報告 值可以顯示出那個電源模組產生警報訊息:

- 1 = 左側大部分的逆變器模組。
- 2 = F2 或 F4 變頻器內的中間逆變器模組。
- 2 = F1 或 F3 變頻器內的右側逆變器模組。
- 3 = F2 或 F4 變頻器內的右側逆變器模組。
- 5 = 整流器模組。

### 警報 246, 電力卡電源

此警報僅適用於 F 機架變頻器。 與警報 46 相同。 警報記錄中的報告 值可以顯示出那個電源模組產生警報訊息:

- 1 = 左側大部分的逆變器模組。
- 2 = F2 或 F4 變頻器內的中間逆變器模組。
- 2 = F1 或 F3 變頻器內的右側逆變器模組。
- 3 = F2 或 F4 變頻器內的右側逆變器模組。
- 5 = 整流器模組。

### ALARM 247, 功率卡溫度

此警報僅適用於 F 機架變頻器。 與警報 69 相同。 警報記錄中的報告 值可以顯示出那個電源模組產生警報訊息:

- 1 = 左側大部分的逆變器模組。
- 2 = F2 或 F4 變頻器內的中間逆變器模組。
- 2 = F1 或 F3 變頻器內的右側逆變器模組。
- 3 = F2 或 F4 變頻器內的右側逆變器模組。



5 = 整流器模組。

### 警報 248, 合規的電力元件設定

此警報僅適用於 F 機架變頻器。 與警報 79 相同。 警報記錄中的報告 值可以顯示出那個電源模組產生警報訊息:

- 1 = 左側大部分的逆變器模組。
- 2 = F2 或 F4 變頻器內的中間逆變器模組。
- 2 = F1 或 F3 變頻器內的右側逆變器模組。

3 = F2 或 F4 變頻器內的右側逆變器模組。

5 = 整流器模組。

### 警報 250, 新的備份零件

電源或開關模式電源已經更換。 必須在 EEPROM 當中恢復變頻器類型代碼。 按照裝置上的標籤在參數 14-23 *類型代碼設定*中選擇正確的類型代碼。 請記得選擇「儲存至 EEPROM」以完成動作。

### 警報 251, 新的類型代碼

變頻器已經有新的類型代碼。

## 9.2 警報與警告 - 濾波器 (左 LCP)



### 注意!

本節將介紹濾波器側邊 LCP 的警告與警報。 有關變頻器的警告與警報,請參閱上一節

警告或警報係透過濾波器前面相關的 LED 來發出訊號,且其代碼將出現在顯示屏上。

在造成警告原因消失之前,該警告將持續有效。 在某些情況之下,裝置的操作可能持續進行。 警告訊息可能表示非常危險的情況,但不盡然如此。

發生警報時,裝置將會跳脫。 一旦造成警報的原因已經改正,您必須將警報復歸以重新啟動操作。

### 您可使用四種方式來進行復歸:

- 1. 使用 LCP 操作控制器 操作控制器上的 [RESET] 控制按鈕。
- 2. 使用「復歸」功能的數位輸入。
- 3. 使用串列通訊/選項的 Fieldbus。
- 4. 使用 [Auto Reset] 功能來自動復歸。 請參閱 VLT 有效濾波器 AAF 005 手冊中的 參數 14-20 復歸模式



### 注意!

在使用 LCP 上的 [RESET] 按鈕來手動復歸之後,必須按下 [AUTO ON] 或 [HAND ON] 按鈕來重新啟動裝置。

如果無法復歸警報,其原因可能是警報肇因仍未更正,或該警報已被跳脫鎖定了(請亦參考下頁的表格)。

被跳脫鎖定的警報可提供額外的保護,即必須先關閉主電源才能復歸警報。 再度開啟後,裝置就不再被鎖定,且一旦肇因被更正後,即可按照上述方式 復歸。

對於不是被跳脫鎖定的警報,可使用參數 14-20 *復歸模式*中的自動復歸功能來執行復歸(警告:有可能產生自動喚醒的情形!)。

如果下頁表格中的某個代碼標示有警告和警報,則表示警告發生在警報之前;或者表示可以指定當特定故障發生時,是要顯示警告或是警報。



No.	說明	警告	警報/跳脫	警報/跳脫鎖定	參數設定值
1	10 V 電源過低	Х			
2	信號浮零故障	(X)	(X)		6-01
4	電源缺相		X		
5	高電壓警告	Х			
6	低電壓警告	Х			
7	過電壓	Х	Х		
8	欠電壓	Х	Х		
13	過電流	X	Х	Х	
14	地線故障	X	Х	Х	
15	硬體不符		X	X	
16	短路		X	Х	
17	控字組時間止	(X)	(X)		8-04
23	內部風扇故障	X			11.50
24	外部風扇故障	X		v	14-53
29	散熱片溫度	Х	X	X	
33	浪湧故障	V	X	X	
34	Fieldbus/故障	X	X		
35	選項故障	Х	X		
38	內部故障		v	V	
39 40	散熱片感測器 過載 T27	(X)	Х	X	5-00, 5-01
41	過載 T29	(X)			The second secon
42	週載 X30/6	(X)			5-00, 5-02 5-32
42	過載 X30/7	(X)			5-33
46	功率卡電源	(\(\lambda\)	Х	X	5-33
47	24 V 電源過低	Х	X	X	
48	1.8 V 電源過低	^	X	X	
65	控制卡過熱	Χ	X	X	
66	散熱片溫度低	X	Λ		
67	選項內容變更	X	Х		
68	安全停機生效		X <sup>1)</sup>		
69	温 度過高		X	Х	
70	FC 設定不合規		Λ	X	
72	危險故障			X <sup>1)</sup>	
73	停機自動重啟				
76	功率單位設定	Х			
79	PS/不合規		Χ	Χ	
80	變頻器出廠值		Χ		
244	散熱片溫度	Χ	Χ	Х	
245	散熱片感測器		Χ	Х	
246	功率卡電源		Χ	X	
247	溫度過高		Χ	Х	
248	PS/不合規		Χ	X	
250	新的備份零件			Х	
251	新的類型代碼		Х	X	
300	主電源接觸器故障			Х	
301	SC 接觸器 故障			X	
302	電容/過電流	Х	Х		
303	電容/接地故障	X	X		
304	直流過電流	Х	Х		
305	主/頻率 極限		Х		
306	補償極限	Х			
308	電阻溫度	Х		X	
309	主/接地故障	Х	Х		
311	開關 端子 極限		Х		
312	CT 範圍		Х		
314	自動 CT 中斷		Х		
315	自動 CT 錯誤		X		
316	CT 位置誤差		X		
317	CT 極性錯誤		X		
318	CT 比率錯誤		Χ		

表 9.4: 警報/警告代碼清單

跳脫是出現警報時產生的動作。 跳脫會使馬達自由旋轉,可藉由按下復歸按鈕或藉由數位輸入(參數 5-1\* [1])來復歸。 原先引起警報的事件是無法 損壞變頻器或引起危險狀況。 跳脫鎖定是在出現可能損壞變頻器或連接零件的警報時,所採取的動作。 跳脫鎖定只能藉由電源關閉再開啟才能復歸。

LED 指示	
警告	黃色
警報	閃爍紅色
跳脫鎖定	黃色和紅色



立元	十六進位	十進位	警報字組	警告字組	擴展狀態字組
)	0000001	1	接觸器 故障	保留	保留
1	00000002	2	散熱片溫度	散熱片溫度	自動 CT 運轉
2	0000004	4	接地故障	接地故障	保留
3	00000008	8	控制卡過熱	控制卡過熱	保留
4	0000010	16	控制字組 時間止	控制字組 時間止	保留
5	00000020	32	過電流	過電流	保留
6	00000040	64	SC 接觸器 故障	保留	保留
7	0800000	128	電容/過電流	電容器 過電流	保留
8	00000100	256	電容/接地故障	電容器 接地故障	保留
9	00000200	512	逆變器過載	逆變器過載	保留
10	00000400	1024	欠電壓	欠電壓	保留
11	0080000	2048	過電壓	過電壓	保留
12	00001000	4096	短路	低電壓警告	保留
13	00002000	8192	浪湧故障	高電壓警告	保留
14	00004000	16384	主電源相位 欠相	主電源相位 欠相	保留
15	0008000	32768	自動 CT 錯誤	保留	保留
16	00010000	65536	保留	保留	保留
17	00020000	131072	內部故障	10V 電源過低	密碼時間鎖定
18	00040000	262144	直流過電流	直流過電流	密碼保護
19	00080000	524288	電阻溫度	電阻溫度	保留
20	00100000	1048576	主/接地故障	主/接地故障	保留
21	00200000	2097152	開關 端子 極限	保留	保留
22	00400000	4194304	Fieldbus 故障	Fieldbus 故障	保留
23	00800000	8388608	24 V 電源過低	24V 電源過低	保留
24	01000000	16777216	CT 範圍	保留	保留
25	02000000	33554432	1.8V 電源過低	保留	保留
26	04000000	67108864	保留	散熱片溫度低	保留
27	08000000	134217728	自動 CT 中斷	保留	保留
28	10000000	268435456	選項內容變更	保留	保留
29	20000000	536870912	裝置出廠值	裝置出廠值	保留
30	40000000	1073741824	安全停機	安全停機	保留
31	80000000	2147483648	主/頻率 極限	擴展狀態字組	保留

表 9.5: 警報字組、警告字組和擴展狀態字組說明

警報字組、警告字組和擴展狀態字組可經由串列總線或用於診斷的 Fieldbus 選項來讀取。 請同時參閱參數 16-90 *警報字組、*參數 16-92 *警告字組*與 參數 16-94 *外部 狀態字組*。 「保留」是指不保證位元會成為任何特定的值。 不應將保留的位元用於任何用途。



### 9.2.1 故障訊息

#### 警告 1, 10V 電源過低

控制卡的電源電壓低於端子 50 的 10 V。

從終端 50 斷開一些負載,因爲 10 V 電源已經過載。 最大電流爲 15  $^{\rm mA}$ ,最小電阻爲 590  $^{\rm co}$ 。

#### 警告/警報 2, 類比訊號斷訊故障

端子 53 或 54 上的信號不到在參數 6-10、6-12、6-20 或 6-22 中分別 設定的值的 50%。

### 警告/警報 4, 電源缺相

電源端少了一相,或主電源電壓不平衡過高。

#### 警告 5, 直流電路電壓過高

中間電流電壓(DC)高於高電壓警告限制。此裝置仍在活動中。

#### 警告 6, 低電壓警告

中間電路電壓(DC)低於控制系統的欠電壓極限。此裝置仍在活動中。

#### 警告/警報 7. 過電壓

如果中間電路電壓超過極限,裝置將會跳脫。

#### 警告/警報 8, 欠電壓

如果中間電路電壓 (DC) 降到低電壓的極限以下,變頻器會檢查是否連接 了 24 V 備份電源。 若否,裝置將跳脫。 請檢查主電源電壓與銘牌規格 是否相符。

### 警告/警報 13,過電流

已超過裝置的電流極限。

### 警報 14,接地(地線)故障

從輸出相到地線有放電的情形。關閉裝置並修正接地故障問題。

#### 警報 15, 未完成 硬體

一個安裝的選項未被當前的控制卡處理(硬體/軟體)。

### 警報 16,短路

輸出短路。 關閉裝置並修正錯誤。

### 警告/警報 17,控制字組時間止

與裝置沒有通訊。

在參數 8-04 *控制字組超時功能*「未」設為「關閉」時才有這個警告。 可能的改正方式: 增加參數 8-03。 變更參數 8-04

### 警告 23,內部風扇故障

由於硬體的缺陷或未安裝風扇,內部風扇已經故障。

### 警告 24, 外部風扇故障

由於硬體的缺陷或未安裝風扇,外部風扇已經故障。

### 警報 29 散熱片溫度

已經超過散熱片的最大溫度。 直到散熱片的溫度低於已定義的散熱片溫度,才會復歸溫度故障。

### 警報 33,浪湧故障

檢查是否連接了 24 V DC 外部電源。

### 警告/警報 34, Fieldbus 通訊故障

通訊選項卡上的 Fieldbus 沒有作用。

### 警告/警報 35, 選項故障:

請聯絡您的供應商。

### 警報 38, 內部故障

請聯絡您的 Danfoss 供應商。

### 警報 39,散熱片感測器

散熱片溫度感測器無回授。

### 警告 40,過載 T27

檢查端子 27 的負載或移除短路的連線。

#### 警告 41, 過載 T29

檢查端子 29 的負載或移除短路的連線。

### 警告 42, 過載 X30/6 或過載 X30/7

針對 X30/6, 檢查端子 X30/6 的負載或移除短路的連線。

針對 X30/7, 檢查端子 X30/7 的負載或移除短路的連線。

### 警告 43, 外部 電源選項

選項上的 24 V DC 外部電源電壓無效。

#### 警報 46, 電力卡電源

電力卡的電源超出範圍。

### 警告 47, 24V 電源過低

請聯絡您的 Danfoss 供應商。

#### 警告 48, 1.8 V 電源過低

請聯絡您的 Danfoss 供應商。

### 警告/警報/跳脫 65, 控制卡過熱

控制卡過熱: 控制卡的斷開溫度為 80° C。

### 警告 66,散熱片溫度過低

此警報係根據 IGBT 模組中的溫度感測器而發出。

#### 铎離排解.

散熱片的溫度量測值為 0° C,這可能表示溫度感測器有缺陷,導致風扇速度會增加到最大值。 IGBT 與閘極驅動器卡之間的感測器電線若中斷則會出現警告。 請同時檢查 IGBT 熱感測器。

#### 警報 67, 選項模組內容變更

在上次關閉電源之後,一個或以上的選項已經被加上或移除。

### 警報 68,安全停機生效

安全停機已啟動生效。要繼續正常操作,請在端子 37 上加上 24 VDC 的電壓,然後發出復歸信號(透過總線、數位 I/O 或按下復歸鍵)。 請參閱參數 5-19,端子 37 安全停機。

### 警報 69, 電力卡温度

功率卡上的溫度感測器不是過熱就是過冷。

### 警報 70, FC 設定不合規

控制卡與電力卡的實際組合不合規定。

### 警告 73, 安全停機自動啟動

安全停機。 請注意,若啟用自動重新啟動,則馬達可能會在故障清除後 隨即啟動。

### 警告 77,降低功率模式:

本警告顯示變頻器正在降低功率的模式下操作(即低於逆變器章節所允許的數值)。 當設定變頻器以較少的逆變器執行本警告將在關閉電源再開啟電源時產生,並持續保持開啟。

### 警報 79,合規的電力元件組態

標度卡零件編號不正確或未安裝。 功率卡上的 MK102 連接器也無法安裝。

### 警報 80. 裝置恢復出廠設定

在手動復歸之後,參數設定值被初始化成為出廠設定值。

### 警報 244, 散熱片溫度

回報值會顯示警報來源(從左邊開始):

1-4 逆變器

5-8 整流器

### 警報 245,散熱片感測器

散熱片感測器無回授。 回報值會顯示警報來源(從左邊開始): 1-4 逆變器



5-8 整流器

### 警報 246, 電力卡電源

功率卡上的電源超出範圍 回報值會顯示警報來源(從左邊開始):

1-4 逆變器

5-8 整流器

#### ALARM 247, 功率卡温度

功率卡過熱 回報值會顯示警報來源(從左邊開始):

1-4 逆變器

5-8 整流器

### 警報 248, 合規的電力元件設定

功率卡上的功率大小配置故障 回報值會顯示警報來源(從左邊開始):

1-4 逆變器

5-8 整流器

### 警報 249,散熱片溫度低

整流器散熱片的溫度過低。 顯示溫度感測器可能有缺陷。

#### 警報 250,新的備份零件

電源或開關模式電源已經更換。 必須在 EEPROM 當中恢復變頻器類型代碼。 按照裝置上的標籤在參數 14-23 *類型代碼設定*中選擇正確的類型代碼。 請記得選擇「儲存至 EEPROM」以完成動作。

### 警報 251,新的類型代碼

變頻器已經有新的類型代碼。

#### 警報 300, 主電源接觸器 故障

主電源接觸器的回授,與所允許之時間範圍內的期望值不符 請聯絡您的 供應商。

### 警報 301, SC 接觸器 故障

慢速充電接觸器的回授,與所允許之時間範圍內的期望值不符。 請聯絡 您的供應商。

### 警報 302,電容器 過電流

已透過 AC 電容器偵測到過多的電流。 請聯絡您的供應商。

### 警報 303, 電容器 故障

已透過 AC 電容器電流偵測到接地故障的情形。 請聯絡您的供應商。

### 警報 304, DC 過電流

已透過直流電路電容貯電模組偵測到過多的電流。 請聯絡您的供應商。

### 警報 305, 主電源頻率 極限

主電源頻率在限制範圍之外。 請確認主電源頻率已在產品規範內。

### 警報 306,補償極限

所需的補償電流超出裝置的能力範圍。 裝置以全補償運轉。

### 警報 308, 電阻溫度

偵測到過高的電阻散熱片溫度。

### 警報 309, 主電源接地故障

在主電源電流中偵測到地線故障的情形。 檢查主電源是否出現短路與電流漏電的情形。

### 警報 310, RTDC 緩衝滿

請聯絡您的供應商。

### 警報 311,開闢 端子 極限

裝置的平均載波頻率超過極限。 確認參數 300-10 和 300-22 的馬達資料已正確設定。 若未正確設定,請聯絡您的供應商。

### 警報 312, CT 範圍

偵測到電流轉換器的測量極限。 確認使用的 CT 是正確的比率。

### 警報 314, 自動 CT 中斷

用戶中斷自動 CT 偵測。

#### 警報 315, 自動 CT 錯誤

執行自動 CT 偵測時偵測到錯誤。 請聯絡您的供應商。

#### 警報 316, CT 位置誤差

自動 CT 功能無法判定 CT 的正確位置。

#### 警報 317, CT 極性錯誤

自動 CT 功能無法判定 CT 的正確極性。

### 警報 318, CT 比率錯誤

自動 CT 功能無法判定 CT 正確的主要額定值。



# 索引

2	
24 Vdc 電源	43
3	
30 安培、保險絲保護的端子	43
A	
	105
Af 設定 Af 讀數	135 136
Ama	69
D	
	_
Devicenet	5
_	
E	
Elcb 繼電器	53
Emc 預防措施	138
F	
Fieldbus 連接	62
G	
Glcp	80
7. Y	
I	
	_
It 主電源	
K	
Kty 感測器	159
L	
Lcp 102	73
Lcp 拷貝 0-50	89
Led	73
M	
Mcb 113	105
Mct 10	82
N	
Namur	42
Hamai	7-
P	
Pc 軟體工具	82
Profibus	5
Profibus Dp-v1	82
0	
Q	
Quick Menu	76
R	
Reset	78
Rfi 濾波器 14-50	109
Rfi 開闢	53



Rs 485	137
Rs 485 總線連接	81
S	
	70
Status	76
<del>-</del>	
一般考量事項	24
一般警告	6
串	
串列通訊	150
主	
主設定表單模式	76
主電抗值	87
主電源 (11、12、13):	147
主電源連接	58
IN	
以	
以步進方式	79
佈	
佈線	44
PPA .	44
<u>,</u>	
使	
使用 Glcp 時,快速傳輸參數設定	80
保	
保護	59
保護及功能	150
保險絲	44, 59
保險絲表	59
停	
停機延遲 2-24	95
停止類別 0 (en 60204-1)	9
冷	
<b>冷卻</b>	34
冷卻能力	90
出	
出廠設定	80, 111
देग	
初	
初始化	80
加	
加速/減速	65
<i>E</i> 1	
包	
包含出廠時已安裝煞車斷路器選項的變頻器	56
協	
協議概述	100
四中本 別・とこ	139



參	
参數值	146
含	
含 Pilz 安全繼電器的 lec 緊急停機	42
啟	
啟動/停機	64
[啟動煞車時轉速 Rpm] 2-21	95
圖形顯示	73
<del></del>	
在	
在高海拔時的安裝	
186	
增	
增益增加因數 2-28	95
Al.	
外	
外部温度監控 外部風扇異常電源	43 58
刀"即風閉共吊电 <b>ぶ</b>	36
如	
如何將電腦連接到變頻器	82
如何操作圖形化 Lcp(glcp)	73
安	
安全停機安裝	g
安全注意事項	7
安全類別 3 (en 954-1)	9
定	
定子漏電電抗值	87
***	
後	
後方冷卻	34
快	
快速表單模式	76
_	
意	
意外啟動警告	
<b>-</b>	
手	
手動馬達啟動器	42
ie.	
拆	
拆開	
HEPO.	16
	16
指 指示燈 (led):	16



接	
接地	53
控	
空制卡, 10 V Dc 輸出	149
控制卡, 24 V Dc 輸出	149
控制卡, rs 485 串列通訊:	148
控制卡, usb 串列通訊	150
控制卡效能	150
控制端子	149
控制端子的輸入極性	67
控制端子的進手	62
控制電纜線	66, 67
操	
操作/顯示	132
操作模式 14-22	108
故	
	100
故障訊息	166
thi.	
數	
數位輸入/輸出	132
数位輸入/輸出模式 5-00	98
數位輸入:	147
數位輸出	149
數據讀出	135
<b>-</b>	
更	
更改一組數字型數據值	79
更改數據	
更改文字值	78
有	
有遮罩/有保護層的電纜線	58
+tik	
機	
機架大小 F 面板選項	42
機械安裝	24
機械尺寸	19
機械煞車控制	71
<b>-</b>	
正	
正弦濾波器	45
殘	
- 殘餘電流器	8
殘餘電流器(rcd)	42
氣	
<b>不</b> 、 氣流	35
TA JUL	33
2±	
滴	
滴漏防護安裝	40



4	П	1	=
	ы		я
- 4	и	М	Ŋ

漏電電流	
煞	
<b>煞車功能 2-10</b>	9
<b>煞車功能檢查 2-15</b>	9
煞車容量監測 2-13	9
<b>煞車延遲時間 2-23</b>	9
煞車控制	15
煞車釋放時間 2-25	9
煞車電纜線	5
煞車電阻溫度開闢	5
熱	
积	
熱敏電阻	9
熱敏電阻源 1-93	9
特	
特殊功能	13
狀	
	_
狀態訊息	7.
環	
環境	15
<i>块</i> 圪	15
直	
直流電路	159, 16
프؊면거	100, 10
I —	
相	
相對增加	10.
<del></del>	
空	
空間	2
空間加熱器與溫度調節裝置	4
4世	
端	
端子 27 的模式 5-01	9
端子 29 的模式 5-02	9
端子位置 - 機架大小 D	
端子扭力	5
索	
## The state of th	
索引 (ind)	14
索引(ind) 索引参數	14 7
索引 (ind)	
索引參數	
索引 (ind) 索引參數 <b>絕</b>	7
索引 (ind) 索引參數 <b>絕</b>	
索引 (ind)	7
索引 (ind) 索引参数 <b>絕</b> 絕緣電阻監控器 (irm)	7
索引 (ind) 索引參數 <b>絕</b> 絕緣電阻監控器 (irm)	4
索引 (ind) 索引參數 <b>絕</b> 絕緣電阻監控器 (irm)	7
索引 (ind) 索引参數 <b>絕</b> 絕緣電阻監控器 (irm) <b>網</b> 網路連接	4
索引 (ind) 索引参數 <b>絕</b> 絕緣電阻監控器 (irm) <b>網</b> 網路連接	4
索引 (ind) 索引參數 <b>絕</b> 絕緣電阻監控器 (irm) <b>網</b> 網路連接	4
索引 (ind) 索引參數 <b>絕</b> 絕緣電阻監控器 (irm)	4



# 纜

纜線固定頭/導線管入口 - lp21 (nema 1) 與 lp54 (nema12)	38
纜線長度和橫截面	147
Aric	
脈	
脈衝啟動/停機	64
脈衝輸入	148
自	
自動調諧(ama)	69
自由旋轉	77
舉	
學吊	17
著	
著作權、責任限制與修訂權	5
者TF惟、貝丁സ利央修司惟	5
處	
<sub></sub>	11
DE MILION 11	
112	
裝	
裝置資訊	134
<b>18</b>	
規	
規劃安裝地點	16
±π	
設	
設定值 1 輸入端 3-15	97
設定值2輸入端 3-16	98
設定值3輸入端3-17	98
言切 日本	
· 可姓 中的社	6
語	
語言 0-01	85
語言套件 1	85
語言套件 2	85
語言套件 3	85
語言套件 4	85
<b>警</b>	
<b>●</b> 警告	155
■ 日 警報∕警告代碼清單	164
警報與警告	163
警報訊息	155
<b>變</b> <b>文</b>	
<b>受</b> 頻器主電源連罩的安裝	41
タ州前工电ぶ <u>に</u> 早り女女 <b>夢</b> 頻器接收	16
×.7.7.Ⅲ 1× 1v.	10
_	
負	
負載共償	56



超		
超載模式 1-04		89
軟		
軟體版本 15-43	1	09
K. Western L.		
載		
載波頻率:		44
輸		
輸入板選項的安裝		41
輸出效能(u、v、w)		47
車專		
轉矩 轉矩加減速時間 2-27		54 95
	), 1	
<b>轉</b> 矩設定值 2-26		95
TAKERAK III E CO		
1 <del>4</del>		
透		
透過電位器的電壓設定值		65
通		
通訊和選項	1	33
通訊選項		60
AZHIVAL'S		
\ <del>L</del>		
遮		
遮罩的電纜線		54
銘		
<b>盆牌上的數據</b>		69
<b>銘牌數據</b>		69
開		
開闢 S201、s202 和 S801		68
_		
電		
電位器設定值		65
電報長度(Ige)	1	40
電壓等級	1	47
電子廢棄物		11
電子端子鑑電器		92
	3,	
電源連接		44
電線進出空間		25
電纜線的進罩: 電纜線長度和橫截面積:		44 44
电视示义文件员以间(注:		
JIL.		
非		
非 ሀ 認證		59
預		
<b>預置設定値 3-10</b>		7 ۵
外型以応信 V   V		97
Mrz-		
類		
類比輸入	1.	48



類比輸出	148
<b>-</b>	
<b>馬</b>	
馬達並聯	71
馬達保護	90, 150
馬達熱保護	72, 90
馬達自動調諧 (ama) 1-29	87
馬達軸承電流	61
馬達輸出	147
馬達轉速單位 0-02	89
馬達銘牌	69
馬達電纜線	55
馬達頻率 1-23	86
馬達額定轉速 1-25	86